

ГОСТ 713-88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

## ПРЕССЫ ВИНТОВЫЕ

**Параметры и размеры. Нормы точности**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

## ПРЕССЫ ВИНТОВЫЕ

Параметры и размеры. Нормы точности

ГОСТ

713-88

Screw presses.  
Parameters and dimensions. Norms of accuracy

ОКП 38 2180


Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт распространяется на винтовые прессы общего назначения, предназначенные для выполнения различных операций горячей и холодной штамповки металлов, изготавляемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на винтовые прессы с муфтовым приводом.

## 1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Параметры и размеры прессов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

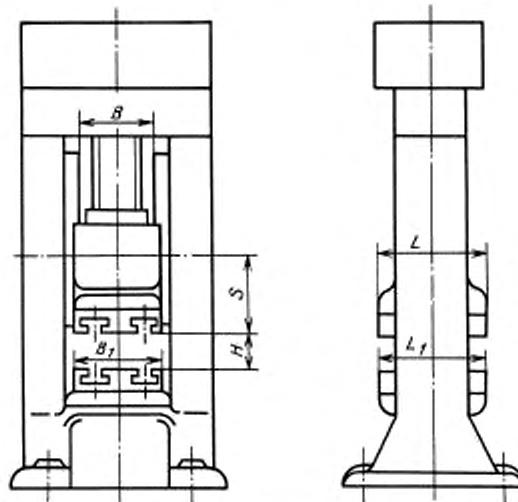

Черт. 1

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию.

Таблица 1

Наименование параметра и размера	Норма											
Номинальное усилие, МН (кг)	0,4 (40)	0,63 (63)	1,0 (100)	1,6 (160)	2,5 (250)	4,0 (400)	6,3 (630)	10,0 (1000)	16,0 (1600)			
Допустимое усилие, МН (кг)	0,63 (63)	1,0 (100)	1,6 (160)	2,5 (250)	4,0 (400)	6,3 (630)	10,9 (1000)	16,9 (1600)	25,0 (2500)			
Эффективная номинальная энергия, кДж (кгс · м), не менее	0,8 (80)	1,25 (125)	1,6 (160)	2,5 (250)	3,15 (315)	5,0 (500)	6,3 (630) (10000)	12,5 (1250) (20000)	25,0 (2500) (40000)	50,0 (50000)	80,0 (80000) (100000)	100,0 (100000) (160000)
Наибольший ход ползуна $S$ , мм, не менее	200	230	260	320	400	460	520	580	640			
Частота ходов ползуна при наибольшем ходе, мин <sup>-1</sup> , не менее	42	36	40	35	38	34	36	32	34	28	30	22
Расстояние между направляющими в свету $B$ , мм, не менее	360	400	450	500	560	600	670	800	1000	1000	1000	1180
Размер ползуна $L$ , мм, не менее	350	390	440	500	560	630	630	800	1000			
Размера стола, мм, не менее	$L_1$ 450 400	500 450	560 500	650 580	750 670	875 775	1000 900	1180 1030	1400 1220			
Высота штампа $H$ , мм, не менее	190	210	250	320	420	450	500	560	660			
Нижний выталкиватель усилие, МН (кг), не менее наибольший ход, мм	0,04 (4) 8,5	0,06 (6) 90	0,08 (8) 95	0,12 (12) 100	0,16 (16) 105	0,20 (20) 115	0,25 (25) 125	0,32 (32) 135	0,45 (45) 150			
Удельная масса $K_{M_1}$ , т/МН, не более	1,8	1,5	1,6	1,5	1,35	1,15	1,2	1,1	1,45	1,2	1,4	1,15
Удельный расход энергии $K_{\text{э}}$ , кДж · мин/кДж, не более	0,115 (0,125)	0,095 (0,100)	0,085 (0,100)	0,085 (0,100)	0,100 (0,085)	0,100 (0,085)	0,090 (0,085)	0,090 (0,085)	0,090 (0,085)	0,090 (0,085)	0,090 (0,085)	0,075 (0,085)
Комплексный показатель производительности $K_{\text{пл}}$ , кДж/мин, не менее	3,3	4,9	5,9	9,0	10,2	15,1	17,3	25,8	28,1	42,7	49,2	84,3
										126	157	234
										292	425	

## П р и м е ч а н и я:

- Номинальную эффективную энергию прессов рассчитывают по приведенной массе подвижных частей и их линейной скорости в конце хода ползуна.
- Значения частоты ходов ползуна при наибольшем ходе приведены без учета работы нижнего выталкивателя.
- Удельную массу ( $K_m$ ), т/МН, рассчитывают по формуле

$$K_m = \frac{M}{P_x(1 + K_1 S)(1 + K_2 H)(1 + K_3 F_c) \cdot K_4}, \quad (1)$$

где  $M$  — масса пресса, т;

$P_x$  — усилие холодного (жесткого) удара, МН;

$K_1$  — коэффициент, характеризующий зависимость массы пресса от значения хода ползуна;

$S$  — наибольший ход ползуна, м;

$K_2$  — коэффициент, характеризующий зависимость массы пресса от значения минимальной высоты штампа;

$H$  — минимальная высота штампа, м;

$K_3$  — коэффициент, характеризующий зависимость массы пресса от значения площади стола;

$F_c$  — площадь стола, м<sup>2</sup>;

$K_4$  — коэффициент, учитывающий механические свойства материала станины.

Для расчетов удельной массы следует пользоваться значениями коэффициентов  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_4$ , указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Номинальное усилие, МН (тс)	Значение коэффициента					
	$K_1$	$K_2$	$K_3$	$K_4$		
				Сталь легированная	Стальное литье	Серый чугун
0,4 (40)	0,025	0,015	0,25	1,0	1,2	1,9
0,63 (63)						
1,0 (100)						
1,6 (160)						
2,5 (250)	0,020	0,012	0,15	1,0	1,2	1,9
4,0 (400)						
6,3 (630)						
10,0 (1000)	0,015	0,010	0,10	1,0	1,2	1,9
16,0 (1600)						
25,0 (2500)						
40,0 (4000)	0,015	0,010	0,05	1,0	1,2	1,9
63,0 (6300)						
100,0 (10000)						

- Удельный расход энергии ( $K_e$ ), кВт · мин/кДж, рассчитывают по формуле

$$K_e = \frac{N}{Tn}, \quad (2)$$

где  $N$  — средняя цикловая мощность электродвигателя привода пресса, кВт;

$T$  — эффективная номинальная энергия, к Дж;

$n$  — частота хода ползуна при наибольшем ходе, мин<sup>-1</sup>;

Комплексный показатель производительности ( $K_{\Pi}$ ), кДж/мин, рассчитывают по формуле

$$K_{\Pi} = \eta_d T n_k \kappa_p, \quad (3)$$

где  $\eta_d$  — КПД процесса деформирования;

$n_k$  — частота используемых ходов ползуна, мин<sup>-1</sup>;

$\kappa_p$  — коэффициент роста производительности.

Данные для расчета комплексного показателя производительности приведены в приложении 1.

## С. 4 ГОСТ 713-88

1.2. Параметры и размеры винтовых прессов усилием 25 . . . 100 МН (2500 . . . 10000 тс) приведены в приложении 2.

1.3. По требованию потребителя винтовые прессы допускается изготавливать с верхним выталкивателем и уменьшенной частотой ходов ползуна при наибольшем ходе.

1.4. По требованию потребителя винтовые прессы должны быть снабжены устройством для регулирования энергии удара, устройством для программирования числа последовательных ударов, автоматическим устройством для сдува окалины, устройством для смазки штампов, устройством для установки и снятия штампов, устройством автоматической загрузки заготовок и удаления поковок.

1.5. Система управления винтовых прессов должна обеспечивать возможность встраивания их в автоматические линии и роботизированные технологические комплексы.

## 2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Общие требования при проведении проверок нормы точности — по ГОСТ 15961.


Базовыми поверхностями для проверки точности пресса являются поверхности стола и ползуна.

2.2. Для выполнения проверок нормы точности применяют средства измерения, приведенные в приложении 3.

2.3. В случае, если конструктивные особенности пресса не позволяют проводить измерения на длине, к которой отнесен допуск, то последний должен быть пересчитан на наибольшую возможную длину измерения по ГОСТ 24643.

2.4. Устанавливают следующие проверки и нормы точности прессов.

2.4.1. Плоскость поверхности стола и нижней поверхности ползуна (черт. 2, табл. 3)

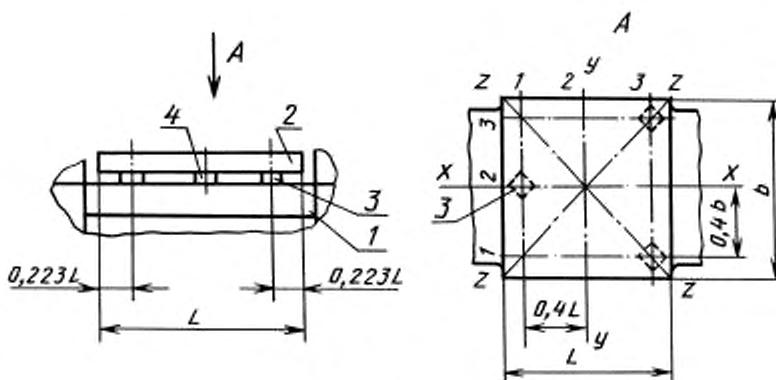

Черт. 2

Таблица 3

мм

Длина проверяемой поверхности	Допуск плоскости, не более
До 400 включ.	0,04
Св. 400 » 630 »	0,06
» 630 » 1000 »	0,08
» 1000 » 1600 »	0,10
» 1600 » 2500 »	0,16
» 2500	0,20

П р и м е ч а н и е. Выпуклость не допускается.

### Метод проверки

На опорную поверхность стола 1 (черт. 2) устанавливают поверочную линейку 2 на плоскопараллельные концевые меры длины 3 или плоскопараллельные прокладки равной высоты в точках наименьшего прогиба. Щупом 4 проверяют в различных направлениях отклонение расстояний между поверхностью стола и нижней поверхностью линейки.

Проверку проводят в направлении  $X-X$  по линиям измерения 1, 2 и 3, в направлении  $Y-Y$  по линиям измерения 1, 2 и 3, а также в диагональных направлениях  $Z-Z$ .

Отклонение от плоскости определяют как разность наибольшего и наименьшего значений толщины щупов, проходящих между поверхностью стола и нижней поверхностью линейки, и оно не должно превышать значений, указанных в табл. 3.


Аналогично контролируют плоскость нижней поверхности ползуна.

Проверку плоскости нижней поверхности ползуна проводят до установки его на пресс.

#### 2.4.2. Параллельность нижней поверхности ползуна поверхности стола (черт. 3, табл. 4)

Таблица 4

		мм
Размер ползуна		Допуск параллельности, не более
До 400 включ.		0,10
Св. 400	» 630	0,16
» 630	» 800	0,25
» 800	» 1000	0,32
» 1000	» 1250	0,40
» 1250	» 1600	0,50
» 1600		0,60

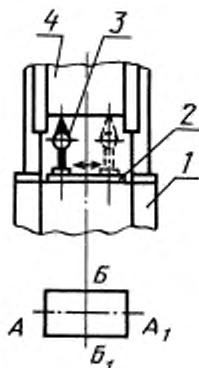

Черт. 3

### Метод проверки

На опорную поверхность стола 1 (черт. 3) кладут поверочную линейку 2, на которую устанавливают на специальной стойке индикатор 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался нижней поверхности ползуна 4.


Отклонение от параллельности проверяют при наибольшем и наименьшем расстояниях между столом и ползуном в двух взаимно перпендикулярных направлениях  $AA_1$  и  $BB_1$ .

Отклонение от параллельности определяют по разности показаний индикатора в крайних точках проверки, и оно не должно превышать значений, указанных в табл. 4.

#### 2.4.3. Перпендикулярность хода ползуна к поверхности стола (черт. 4, табл. 5)

Таблица 5

		мм
Наибольший ход ползуна		Допуск перпендикулярности, не более
До 315 включ.		0,08
Св. 315	» 400	0,10
» 400	» 500	0,16
» 500	» 630	0,25
» 630	» 800	0,32
» 800		0,40

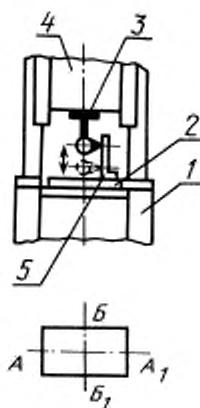

Черт. 4

## Метод проверки

На опорную поверхность стола 1 (черт. 4) кладут поверочную линейку 2, на которую устанавливают угольник 5. Индикатор 3 крепят к ползуну 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался измерительной поверхности угольника.


Отклонение от перпендикулярности проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях  $AA_1$  и  $BB_1$ .

Отклонение от перпендикулярности определяют по разности наибольшего и наименьшего показаний индикатора на длине хода ползуна, и оно не должно превышать значений, указанных в табл. 5.


Для исключения погрешности от перпендикулярности измерительных поверхностей угольника следует снимать показания по двум измерениям с поворотом угольника на  $180^\circ$ . За результат измерения принимают среднее арифметическое двух измерений.

П р и м е ч а н и е. Проверка 2.4.2 и 2.4.3 проводят при минимальных зазорах в направляющих, обеспечивающих движение ползуна, и при включенных устройствах, уравновешивающих массу ползуна.

## 2.4.4. Плоскость верхней и нижней поверхностей подштамповой плиты (черт. 5, табл. 6)

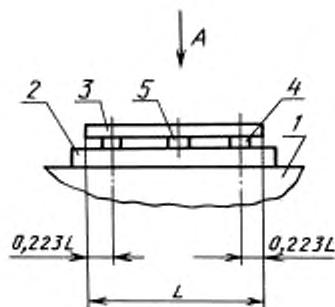

Черт. 5.

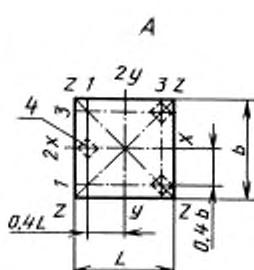Т а б л и ц а 6  
мм

Длина проверяемой поверхности	Допуск плоскости, не более
До 400 включ.	0,04
Св. 400 $\rightarrow$ 630	0,05
$\rightarrow$ 630 $\rightarrow$ 1000	0,06
$\rightarrow$ 1000 $\rightarrow$ 1600	0,08
$\rightarrow$ 1600 $\rightarrow$ 2500	0,10

П р и м е ч а н и е. Выпуклость не допускается.

## Метод проверки


На поверхность поверочной плиты 1 (черт. 5) устанавливают подштамповую плиту 2. На поверхность подштамповой плиты устанавливают поверочную линейку 3 на плоскопараллельные концевые меры длины 4 или плоскопараллельные прокладки равной высоты в точках наименьшего прогиба. Щупом 5 проверяют в различных направлениях отклонение расстояний между поверхностью подштамповой плиты и нижней поверхностью поверочной линейки.

Проверку проводят в направлении  $X-X$  по линиям измерения 1, 2 и 3, а также в направлениях  $Z-Z$ .

Отклонение от плоскости определяют как разность наибольшего и наименьшего значений толщины щупов, проходящих между поверхностью подштамповой плиты и нижней поверхностью линейки, и оно не должно превышать значений, указанных в табл. 6.

Проверку плоскости верхней и нижней поверхностей подштамповой плиты проводят до установки ее на пресс.

## 2.4.5. Параллельность верхней и нижней поверхностей подштамповой плиты (черт. 6, табл. 7)

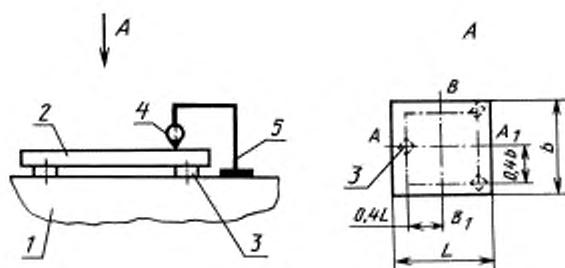

Черт. 6

Таблица 7

Длина проверяемой поверхности мм	Допуск параллельности, не более
До 400 включ.	0,04
Св. 400 » 630 »	0,05
» 630 » 1000 »	0,06
» 1000 » 1600 »	0,08
» 1600 » 2500 »	0,10

### Метод проверки


На поверхность поверочной плиты 1 (черт. 6) устанавливают подштамповую плиту 2 на плоскопараллельные концевые меры длины 3 или плоскопараллельные прокладки равной высоты. Схема расположения концевых мер (прокладок) указана на черт. 6. Индикатор 4 крепят на стойке 5, установленной на поверочной плите так, чтобы его измерительный наконечник касался верхней поверхности плиты.

Отклонение от параллельности измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях  $AA_1$  и  $BB_1$ .

Отклонение от параллельности определяют как наибольшую разность показаний индикатора в крайних точках проверки, и оно не должно превышать значений, указанных в табл. 7.

Проверку параллельности верхней и нижней поверхностей подштамповой плиты проводят до установки ее на пресс.

2.4.6. *Перпендикулярность оси отверстия в ползуне под хвостовик штампа к нижней поверхности ползуна (черт. 7, табл. 8)*

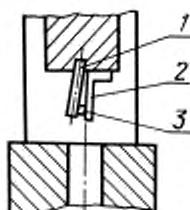

Черт. 7

Таблица 8

Длина проверяемой поверхности	Допуск перпендикулярности, не более
До 100 включ.	0,05
Св. 100 » 160 »	0,06
» 160 » 250 »	0,08
» 250 » 400 »	0,10

### Метод проверки

В отверстие ползуна для крепления штампа вставляют цилиндрическую оправку 1 (черт. 7). На нижнюю поверхность ползуна устанавливают уголник 2 так, чтобы его вертикальная измерительная поверхность касалась образующей оправки. Щупом 3 измеряют зазор между оправкой и измерительной поверхностью уголника.

Отклонение от перпендикулярности определяют величиной наибольшего зазора, полученного при измерениях по всей длине окружности оправки, и оно не должно превышать значений, указанных в табл. 8.

Проверку допускается проводить до установки ползуна на пресс.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1. КПД процесса деформирования —  $\eta_x$  принимают в зависимости от выполняемой операции:  
 0,45 ... 0,5 — при чеканке-калибровке;  
 0,6 ... 0,7 — при объемной штамповке;  
 0,75 ... 0,85 — при осадке и высадке.
2. Коэффициент роста производительности —  $k_p$  должен быть:  
 1,0 — при отсутствии средств механизации и автоматизации;  
 не менее 1,5 — при наличии средств механизации и автоматизации.
3. Частота используемых ходов ползуна  $n_u$  в зависимости от номинального усилия и эффективной номинальной энергии должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 9.

Таблица 9

Номинальное усилие, МН (тс)	0,4 (40)		0,63 (63)		1,0 (100)		1,6 (160)		2,5 (250)	
Эффективная номинальная энергия, кДж, не менее	0,80	1,25	1,60	2,50	3,15	5,00	6,30	10,00	12,5	20,0
Частота используемых ходов ползуна $n_u$ , $\text{мин}^{-1}$	3,70	3,50	3,30	3,20	2,90	2,70	2,45	2,30	2,00	1,90

Продолжение табл. 9

Номинальное усилие, МН (тс)	4,0 (400)		6,3 (630)		10,0 (1000)		16,0 (1600)	
Эффективная номинальная энергия, кДж, не менее	25	40	50	80	100	160	200	315
Частота используемых ходов ползуна $n_u$ , $\text{мин}^{-1}$	1,75	1,65	1,50	1,40	1,40	1,30	1,30	1,20

Продолжение табл. 9

Номинальное усилие, МН (тс)	25,0 (2500)		40,0 (4000)		63,0 (6300)		100,0 (10000)	
Эффективная номинальная энергия, кДж, не менее	400	630	800	1250	1600	2500	3200	5000
Частота используемых ходов ползуна $n_u$ , $\text{мин}^{-1}$	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8

## Приимечания:

- Значения частоты используемых ходов ползуна приведены без учета средств механизации и автоматизации.
- Показатели производительности, приведенные в табл. 1, рассчитаны при  $k_p = 1,5$  и  $\eta_x = 0,75$ .

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ВИНТОВЫХ ПРЕССОВ  
УСИЛИЕМ 25 . . . 100 МН (2500 . . . 10000 тс)

Таблица 10

Наименование параметра и размера	Норма							
	25 (2500)		40 (4000)		63 (6300)		100 (10000)	
Номинальное усилие, МН (тс)	25 (2500)		40 (4000)		63 (6300)		100 (10000)	
Допустимое усилие, МН (тс)	40 (4000)		63 (6300)		100 (10000)		160 (16000)	
Эффективная номинальная энергия, кДж (тс · м), не менее	400 (40)	630 (63)	800 (80)	1250 (125)	1600 (160)	2500 (250)	3200 (320)	5000 (500)
Наибольший ход ползуна $S$ , мм, не менее	710		800		900		1000	
Частота ходов ползуна при наибольшем ходе, мин <sup>-1</sup> , не менее	15	10	12	8	10	7	8	5
Расстояние между направляющими в свету $B$ , мм, не менее	1400		1600		1800		2000	
Размер ползуна $L$ , мм, не менее	1400		1600		1800		2000	
Размеры стола, мм, не менее	$L_1$ 1600		$B_1$ 1400		2000 1800		2400 2000	
Высота штампа $H$ , мм, не менее	900		1200		1600		2000	
Нижний выталкиватель: усилие, МН (тс), не менее наибольший ход, мм	0,55 (55) 165		0,7 (70) 190		0,85 (85) 210		1,0 (100) 230	
Удельная масса $K_m$ , т/МН, не более	1,30	1,10	1,25	1,05	1,20	1,05	1,15	1,00
Удельный расход энергии $K_e$ , кВт · мин/кДж, не более	0,070	0,080	0,065	0,075	0,060	0,070	0,055	0,065
Комплексный показатель производительности $K_p$ , кДж/мин, не менее	540	780	990	1400	1800	2530	3240	4500

## ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕРКЕ НОРМ ТОЧНОСТИ ВИНТОВЫХ ПРЕССОВ

- Линейки поверочные типов ШД, ШП класса точности 1 по ГОСТ 8026.
- Плоскопараллельные концевые меры длины класса точности 3 по ГОСТ 9038 или 5-го разряда.
- Индикаторы многооборотные типа 1 МИГ по ГОСТ 9696.
- Индикаторы часового типа класса точности 1 по ГОСТ 577.
- Угольники поверочные 90°-ные типа УШ, класса точности 1 по ГОСТ 3749.
- Плиты поверочные класса точности 1 по ГОСТ 10905.

П р и м е ч а н и е. Допускается применение других средств измерения при условии обеспечения указанной точности измерений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР  
Государственным комитетом СССР по народному образованию
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.88 № 2058
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4488—84
4. ВЗАМЕН ГОСТ 713—81, ГОСТ 7209—79
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 577—68	Приложение 3
ГОСТ 3749—77	Приложение 3
ГОСТ 8026—92	Приложение 3
ГОСТ 9038—90	Приложение 3
ГОСТ 9696—82	Приложение 3
ГОСТ 10905—86	Приложение 3
ГОСТ 15961—89	2.1
ГОСТ 24643—81	2.3

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ . Сентябрь 2002 г.

Редактор Р.Г. Говердовская  
Технический редактор О.Н. Власова  
Корректор А.С. Черноусова  
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 22.08.2002. Подписано в печать 10.10.2002. Усл.печл. 1,40. Уч.-издл. 1,15.  
Тираж 73 экз. С 7744. Зак. 292.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов