



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРода МОСКВЫ

125009, Москва, Никитский пер., д. 5

Телефон: (495) 956-64-83

Факс: (495) 956-75-16

08.08.06

№ 01/и-684/6

на № _____ от _____

В строительные и проектные организации

Информационное письмо

ООО «Магнезиальные бетоны» в мае 2005 выполнило работы по устройству наливных полов «MagBет» на объекте «Реставрация ЦВЗ «Манеж» по адресу: г.Москва, Манежная площадь, вл.1». В течение месяца с начала эксплуатации на полах «MagBет» появились волосяные трещины, которые были санкционированы высокопрочным полиуретановым лаком на всю глубину. Однако в дальнейшем в течение года продолжалось появление новых трещин, достигших ширины раскрытия от 0.15 до 1.2 мм и глубины - до 200 мм.

Возникновение трещин могло быть обусловлено комплексом причин, а именно усадочными напряжениями в бетоне подготовки, выполненной под наливные полы, температурными деформациями, спровоцированными температурными перепадами в период строительства (конец зимы – весна), в случае различных коэффициентов температурных деформаций магнезиальных полов и обычного тяжелого бетона.

Всё это является следствием недостаточной проработки технологии устройства полов «MagBет».

Обращаю Ваше внимание, что полы «MagBет» не внесены в Московский территориальный строительный Каталог и Реестр новой техники, а Технические условия на них не включены в Реестр Технических условий.

С целью недопущения повторения подобных случаев считаю целесообразным проектным организациям включать, а организациям-заказчикам требовать включения в проекты материалы и изделия только после соответствующей отработки технологии и включения изделий в Московский территориальный строительный Каталог, Реестр новой техники и в Реестр Технических условий.

С уважением АМ
для исполнения
одобренный
Исп. Акулова Н.Д.
956-69-92

ДГМ
01.8

А.Н.Левченко

ВХОД № УИЭ-21-1524/6-10-0
01.08.06
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА