

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"
ОДЕССКИЙ ФИЛЯЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖА ВОЗДУШНОГО ВЛКЛ ЧАТЕЛЯ ТИПА ВВБК-500А

Москва 1988

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Главное техническое управление по строительству
и строительной индустрии
Всесоюзный институт по проектированию организаций
энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"
Одесский филиал

Утверждена решением Главного
технического управления по
строительству и строиндустрии
№ 86 от 16.03.87г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖА ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА ВВЕК-500А

Москва 1988

Технологическая карта монтажа воздушного выключателя ВВЕК-500А
Разработана отделом электромонтажных работ Одесского филиала института
"Оргэнергострой".

Разработчики: инженеры В.И.Гриценко и Т.А.Гумеримгер при участии
инженеров А.Г.Клименко и С.Б.Ирковецкого.

Редактор А.И.Гринштейн

I. ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта монтажа воздушного выключателя типа ВВБК-500А содержит указания по организации и технологии монтажа выключателя, перечень механизмов, инструментов и приспособлений, сведения о затратах материалов, калькуляцию трудовых затрат, графики производства работ.

Выключатель предназначен для включения и отключения в нормальных и аварийных режимах линий электропередачи с присоединенным электрооборудованием переменного тока частоты 50 Гц в схемах с большими токами замыкания на землю при номинальном напряжении 500 кВ.

Выключатель состоит из трех полюсов, одного распределительного шкафа и шкафа клеммных сборок. Распределительный шкаф связывает электрически и пневматически между собой три полюса выключателя и соединяет их с магистралью сжатого воздуха.


Шкаф клеммных сборок (ШКС) обеспечивает электрическую связь между полюсами выключателя.

Полюс выключателя (рис. I) состоит из двух элементов. Элемент состоит из двух металлических дугогасительных камер, разделенных промежуточным изолятором и установленных на опорном изоляторе. Рядом с опорным изолятором расположена колонна управления. Внутри колонны проходит стеклопластиковый воздухопровод, служащий для постоянной подачи сжатого воздуха в дугогасительные камеры. Внутри воздухопровода расположена изоляционная тяга, при помощи которой с потенциала земли на высокий потенциал передается команда на срабатывание камер.

Опорный изолятор и колонна управления установлены на стальной раме. Снизу к колонне управления крепится шкаф управления полуполюсом, который обеспечивает связь по электрическим и пневматическим цепям дугогасительных камер в пределах полуpolloса.

Выключатель крупномодульный на номинальный ток отключения 50 кА. Его дугогасительное устройство состоит из двух частей - устройства основного дутья, идентичного выключателям серии ВВБ, и двух устройств дополнительного дутья с малым сечением сопл, вмонтированных в неподвижные контакты выключателя с продувом продуктов горения через токоведущие трубы вводов. Номинальное избыточное давление сжатого воздуха 4 МПа.

Полюс выключателя ВВБК-500А

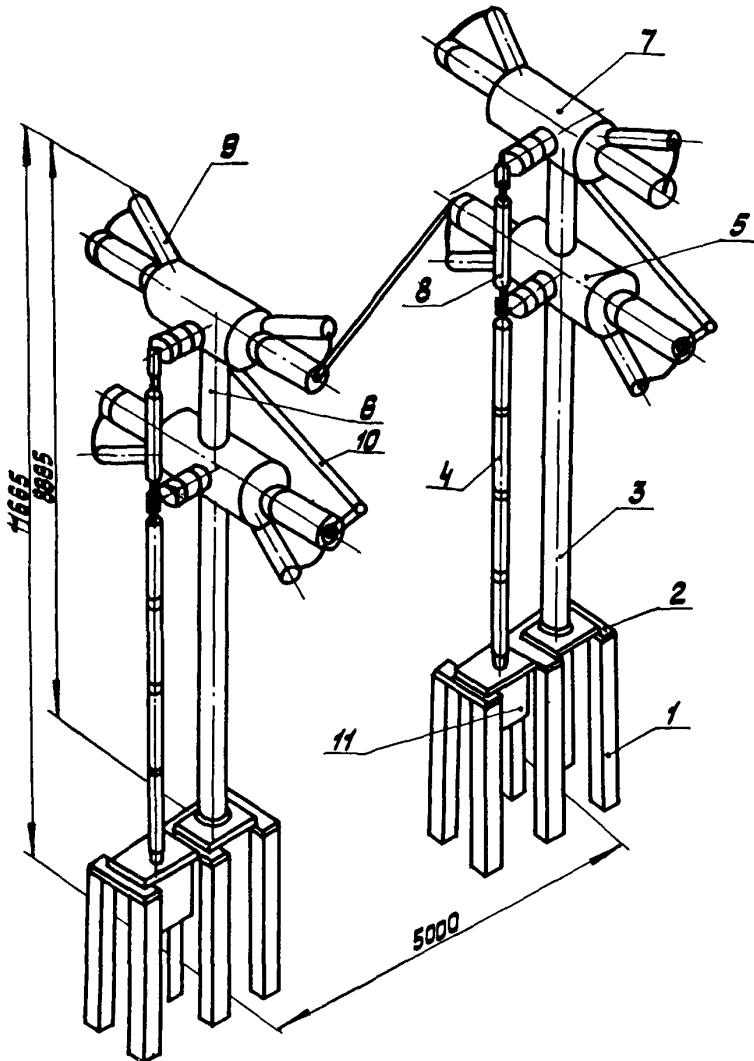

1-опорные конструкции; 2-рама; 3-опорный изолятор; 4-колонны управления; 5-нижняя дугогасительная камера; 6-промежуточный изолятор; 7-верхняя дугогасительная камера; 8-изолятор; 9-конденсатор; 10-штанговка; 11-шкаф управления.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предназначена для использования при монтаже выключателя на открытых распределительных устройствах (ОРУ) 500 кВ и составления проекта организации и производства электромонтажных работ.

В карте принято, что работы, связанные с монтажом выключателей, производятся непосредственно на монтажной площадке у места их установки. Заготовку воздухопроводов из медных труб необходимо производить в монтажно-заготовительной мастерской.

Указания по выполнению монтажных работ даны для одного полюса выключателя. Остальные монтируются аналогично.

Калькуляция трудовых затрат и графики монтажа приведены для трех полюсов. Трудозатраты на наладочные работы графиком монтажа и калькуляцией не учтены.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАЖА (I группа - 3 полюса)

Наименование	Количество
Трудоемкость, чел.-день	202
Продолжительность монтажа, рабочий день	31
Среднее количество рабочих, чел.	7
Работа автокрана К-162, машино-смена	20
Работа автокрана КС-256I, машино-смена	7
Работа автогидроподъемника АГП-22, машино-смена	23
Максимальная потребляемая мощность, кВА	32

4. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. Общие указания

4.1.1. К началу монтажных работ на территории ОРУ должны быть выполнены:

автодороги к месту установки выключателей;

фундаменты опорные конструкции под выключатели, планировка прилегающей к ним территории;

площадка с твердым покрытием или настил для установки опорных изоляторов и модулей перед монтажом;

кабельные каналы и каналы для воздухопроводов;

компрессорная установка, обеспечивающая сжатым воздухом с номинальным давлением 4 МПа (40 кгс/см²), блок очистки сжатого воздуха, обеспечивающий требуемую влажность воздуха; он должен иметь температуру точки росы не выше минус 40⁰С при положительной температуре окружающего воздуха и не выше минус 50⁰С при отрицательной температуре;

воздухопровод между компрессорной установкой и распределительным шкафом;

силовая сеть 380/220В;

грозозащита ОРУ и заземляющее устройство.

4.1.2. Узлы и детали выключателя, кроме рам и шкафов управления, поступают на монтажную площадку в ящиках. Во избежание поломок ящиков при подъеме краном необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной плоскостью крышки ящика угол не менее 45⁰.

4.1.3. Хранить отдельные части выключателя до монтажа необходимо в неповрежденной заводской таре под навесом, защищаяем их от дождя, снега и т.п. Если под навесом нет пола, ящики следует устанавливать на доски или брусья.

Хранить ЗИП, изоляционные трубы и тяги в закрытом помещении по группе условий хранения 2, ГОСТ 15150-69.

Распаковывать выключатель перед монтажом, доставляя обе-рочные единицы в таре на место установки. При расконсервации деталей и сборочных единиц необходимо удалить смазку чистыми салфетками, смоченными бензином Б-70 или бензином-растворите-лем (уайт-спиритом).

4.1.4. Убедиться в исправности заводской упаковки. При повреждении ее следует произвести ревизию узла и, в случае не-обжимости, испытания.

Ревизию производить в закрытом помещении, исключающем по-падание пыли и грязи во внутренние полости узлов.

4.1.5. После снятия транспортных заглушек, до окончатель-ного завершения монтажа выключателя, необходимо исключить во-зможность загрязнения внутренних полостей узлов и увлажнения изоляционных цилиндров и тяг.

Открытые полости закрыть двумя слоями полиэтиленовой пле-нки.

4.1.6. Сборочные единицы и детали выключателя, однозначность установки которых следует соблюдать при сборке, имеют маркировку, которая содержит заводской номер выключателя, номер полюса и номер элемента.

Исключение составляют конденсаторы, которые имеют заводской номер выключателя и номер полюса, и медные трубы с маркировкой в соответствии с номером резервуара дугогасительной камеры.

4.1.7. Затягивать гайки, крепящие фарфоровые изоляторы, только предельными ключами (поставляются заводом), во избежание поломки.

4.1.8. При монтаже выключателя следует руководствоваться проектной, заводской и общетехнической документацией (приложение I).

4.1.9. К работе с выключателем допускаются электромонтажники, прошедшие соответствующий инструктаж и подробно ознакомленные с устройством выключателей и заводской инструкцией по монтажу под руководством шеф-персонала завода-изготовителя.

4.2. Подготовительные работы

4.2.1. Приемка от строителей опорных конструкций под выключатель, проверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок. Отклонение отметки верха стойки не должно превышать ± 15 мм, отклонение от вертикали - 1:100 ее высоты. Приемка оформляется актом, подписанным представителями заказчика, строительной и электромонтажной организаций.


4.2.2. Ознакомление электромонтажников с технической документацией, объемом работ и принятой технологией. Уточнение рабочего графика производства работ в соответствии с технологической картой и конкретными условиями монтажа.

4.2.3. Изготовление деревянного настила и подготовка площадки к выполнению монтажных работ.

4.2.4. Доставка на площадку основного оборудования, монтажных механизмов, инвентарных устройств, размещение их в соответствии со схемой (рис.2).

4.2.5. Распаковывать ящики с оборудованием с соблюдением мер предосторожности для исключения повреждения фарфора и

План размещения оборудования и монтажных механизмов

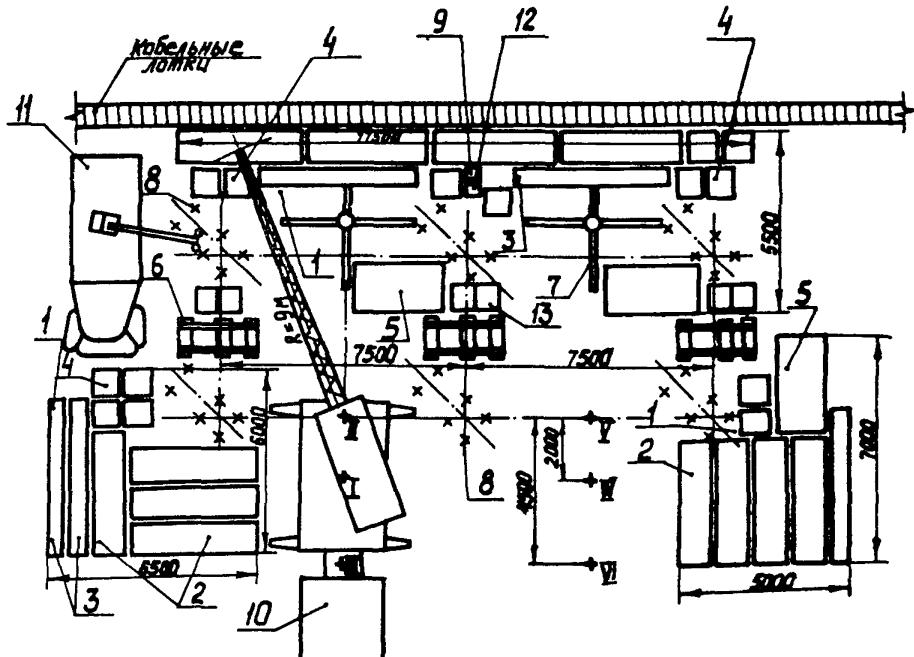

1- площадка для разгрузки и укрупнительной сборки; 2- дугогасительное устройство; 3- опорный изолятор в упаковке; 4- конденсаторы в упаковке; 5- изоляторы колонны управления в упаковке; 6- рама; 7- стол монтажный; 8- опорные конструкции; 9- распределительный шкаф; 10- автокран К-162; 11- автогидроподъемник АГП-22; 12- шкаф клеммных сборок; 13- шкаф управления.

Рис.2

сборочных единиц.

Проверка комплектности в соответствии с заводской ведомостью комплектации. По результатам осмотра упаковки и узлов выключателя составляется акт.

4.2.6. Инструктаж бригады по технике безопасности на рабочих местах ответственным руководителем работ (мастером, прорабом).

4.2.7. Установка на рабочих местах предупредительных плакатов в соответствии с правилами техники безопасности.

4.2.8. Испытание повышенным напряжением изоляционных труб и тяг перед их установкой согласно инструкции завода-изготовителя.

4.3. Монтаж распределительного шкафа и шкафа клеммных сборок

4.3.1. Осмотреть внутренние полости распределительного шкафа. Разобрать и очистить фильтр; протереть внутри корпус, патрон фильтра, продуть сетку сжатым воздухом, промыть войлок бензином Б-70 и просушить, собрать фильтр.

4.3.2. Снять электроконтактные манометры, проверить в лаборатории, удалить остатки масла – промыть и снова установить.

4.3.3. Установить распределительный шкаф и шкаф клеммных сборок на опорные конструкции (строп УСК1-1,6/3000), выверить и закрепить.

4.3.4. Продуть магистральный воздухопровод, проверить качество поступающего воздуха: обернуть белой плотной тканью в несколько слоев конец трубы, подводящей сжатый воздух к распределительному шкафу. Следы грязи, масла, пыли, ржавчины на ткани недопустимы.

4.3.5. Подсоединить распределительный шкаф к магистральному воздухопроводу.

4.3.6. Выполнить заземление шкафов.

4.4. Монтаж воздухопроводов распределительной сети выключателя.

4.4.1. Разметить места установки опорных конструкций под медные воздухопроводы, установить и приварить их.

4.4.2. Проложить заготовленные в монтажно-заготовительной мастерской элементы воздухопроводов по опорным конструкциям,

сварить трубы, очистить изы от окалины (в качестве припоя рекомендуется ЛОК-59-1-0,3, ГОСТ 16190-72).

4.4.3. Промыть воздухопроводы бензином Б-70.

4.4.4. Продуть смонтированные воздухопроводы сухим сжатым воздухом.

4.4.5. Присоединить воздухопроводы к распределительному шкафу.

4.4.6. Проверить чистоту поступающего воздуха в соответствии с п.4.3.4. и заглушить трубы до окончания монтажа собственно выключателя.

4.4.7. Перед первым наполнением резервуаров выключателя сжатым воздухом воздухопроводы на участках от магистрали до распределительного шкафа и от распределительного шкафа до шкафов управления необходимо продуть сжатым воздухом в атмосферу.

4.5. Установка опорной рамы, шкафа управления и опорного изолятора

4.5.1. Установить между фундаментными стойками шкаф управления полуполосом по оси колонны управления (поднимать стропом ИСК-1,0/0-1,0/II00).

4.5.2. Установить на раму патрубок, зафиксировать его четырьмя болтами. Вваренный в патрубок ниппель должен быть обращен в сторону ближайшего конца рамы вдоль ее продольной оси.

4.5.3. Ввернуть шпильки в плиту рамы для установки опорного изолятора.

4.5.4. Застропить, поднять и установить с помощью автограна раму на опорные конструкции (строп 4СК-1,0/Рт1-1,0/К1-0,4/3000). Проверить горизонтальность по уровню, если необходимо, подложить металлические прокладки. Закрепить раму на опорных конструкциях анкерными болтами. Заземлить раму через имеющийся болт или приварить заземляющую шину.

4.5.5. Присоединить шкаф управления к нижнему фланцу патрубка, обеспечить герметичность соединения – установить уплотнительную шайбу. Отверстие в верхнем фланце патрубка закрыть полиэтиленовой пленкой до монтажа колонны управления.

4.5.6. Перед установкой опорного изолятора положить в выточку плиты литую уплотнительную шайбу буртиком вверх.

Застропить, поднять и установить опорный изолятор на уплотнительную шайбу, предварительно очистить торцы его фланцев

и внутреннюю полость от грязи и пыли. Стропить изолятор за инвентарные рым-болты стропом 2СК-1,6/Рт1-1,6/К1-1,25/1100 (рис.3).

Затяжку гаек на шпильках следует выполнять равномерно по всей окружности, затягивая каждую гайку последовательно не более чем на пол-оборота.

Закрыть верхний фланец опорного изолятора полиэтиленовой пленкой до монтажа блока дугогасительных камер.

4.6. Монтаж дугогасительных камер

4.6.1. Установить монтажный стол.

4.6.2. Установить на инвентарный монтажный стол (рис.4) фланец с кольцом, предварительно заложить в канавку во фланце уплотнительную шайбу, обращенную буртиком к фланцу опорного изолятора.

4.6.3. Застропить стропами УСК1-1,6/3000 дугогасительную камеру за четыре проушины и установить на инвентарный стол.

Соединить нижнюю опорную плиту нижней камеры с фланцем болтами.

4.6.4. Ревизовать дугогасительные камеры в соответствии с заводской инструкцией.

4.6.5. Снять герметизирующие транспортные заглушки с мест установки указателей продувки на вводах. При нарушении какой-либо из транспортных заглушек соответствующая полость и связанные с ней должны быть тщательно осмотрены и, в случае необходимости, очищены от пыли и влаги.


4.6.6. Установить указатели продувки на вводы сразу после снятия заглушек. Остальные транспортные заглушки отверстий на камерах и клапанах управления снять только непосредственно перед присоединением к ним труб. Необходимо следить, чтобы в процессе монтажа указанные отверстия не оставались открытыми.

4.6.7. Застропить мягкими стропами из капронового каната (рис.5,6), поднять и установить конденсаторы на камеру.

4.6.8. Установить трубы и кожухи. Соединить конденсаторы перемычками с вводами.

4.6.9. Снять с промежуточного опорного изолятора транспортные заглушки. Протереть внутреннюю и наружную поверхность изолятора бензином Б-70.


Последовательность монтажа воздушного выключателя типа ВВБК-500А

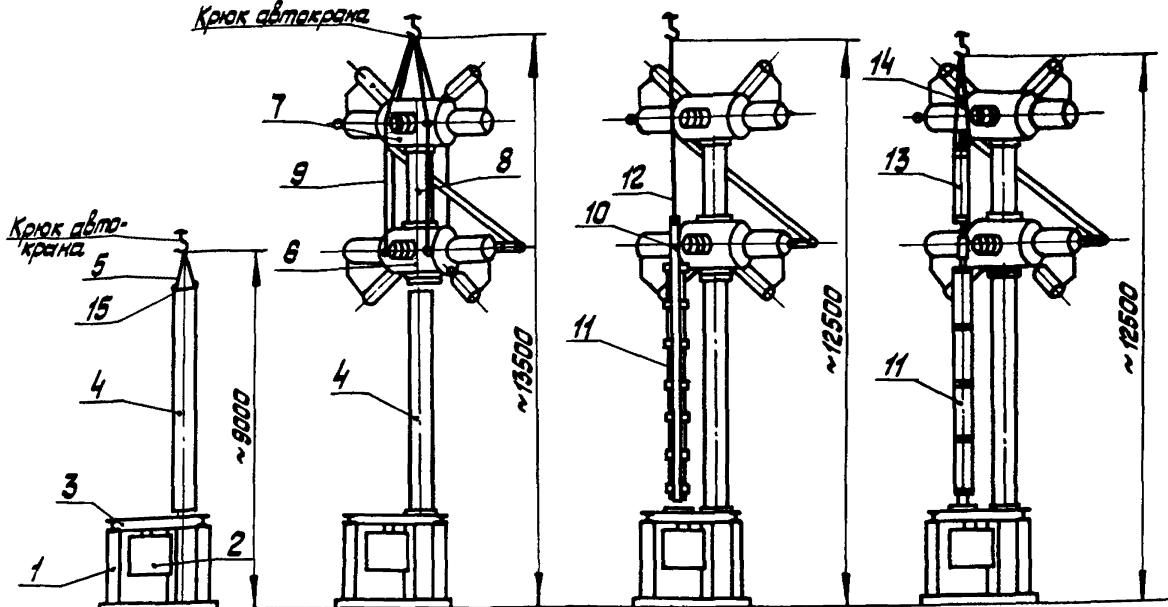

1- опорная конструкция; 2- шкаф управления; 3- рама опорная; 4- изолятор опорный; 5- строп 2СК-1,5/Рт-1; 6-К1-1,25/1100; 6- камера дугогасительная нижняя; 7- камера дугогасительная верхняя; 8- изолятор промежуточный; 9- строп УСК-3 2/1000; 10- балка стенд сборочного: II-нижняя часть колонны управления; 12-строп ИСК-1,0/0-1,0/3000; 13-междукамерная часть колонны управления; 14-канат капроновый Ø 16 мм; 15-рым-болт.

Рис.3


Стол монтажный

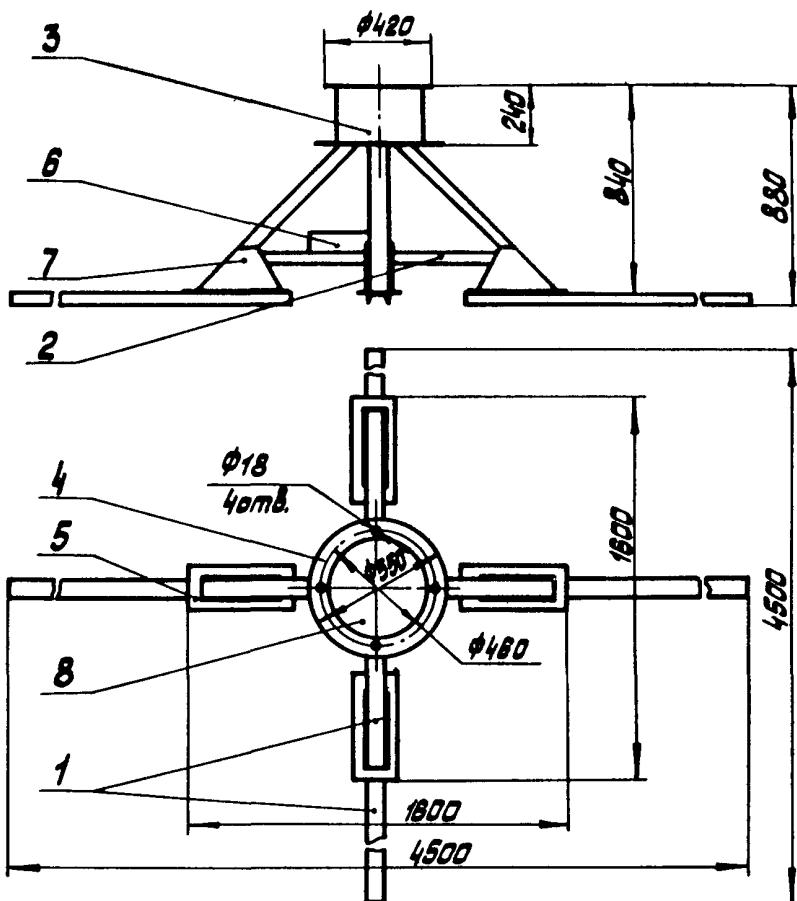

1- швеллер №8, ГОСТ 824С-72; 2- уголок 50х50х5, ГОСТ 8509-72;
 3- труба 377х5, ГОСТ 1С704-76; 4,5- сталь 3, толщиной 10мм,
 ГОСТ 19903-74; 6,7,8 - сталь 3, толщиной 5 мм,
 ГОСТ 19903-74.

Рис. 4


Установка конденсаторов на нижнюю дугогасительную камеру

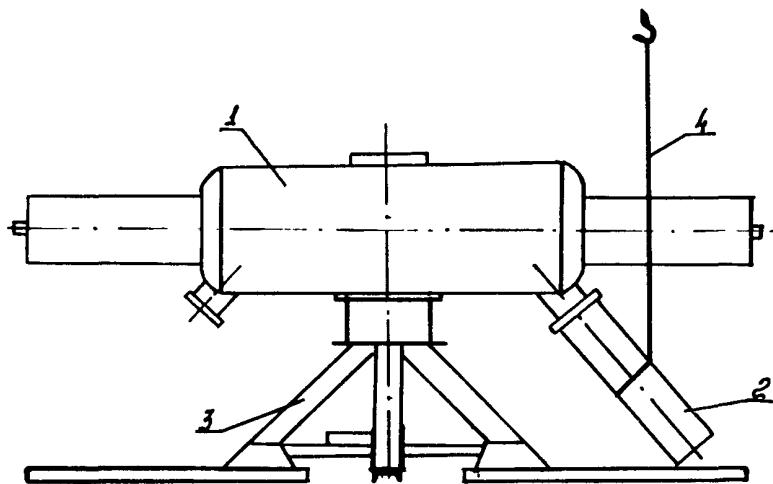

1- нижняя дугогасительная камера; 2- конденсатор;
3- стол монтажный; 4- строп кольцевой из капронового
каната, \varnothing 16 мм, $\ell = 2\text{м}.$

Рис.5

Установка конденсаторов на верхнюю
дугогасительную камеру

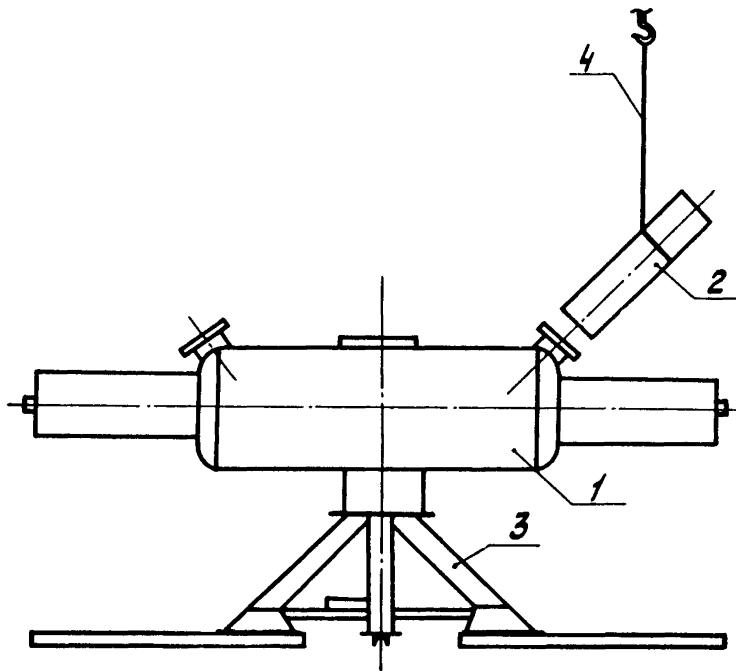

1- верхняя дугогасительная камера; 2- конденсатор;
3- стол монтажный; 4- строп кольцевой из капронового
каната, \varnothing 16 мм, $l=2$ м.

Рис.6

4.6.10. Установить на верхней опорной плите нижней дугогасительной камеры промежуточный опорный изолятор с фланцем и резиновыми уплотнениями. Ниппель во фланце должен быть расположен параллельно поперечной оси камеры и направлен в сторону ее дутьевого клапана.

4.6.11. Установить верхнюю дугогасительную камеру на промежуточный опорный изолятор, параллельно нижней дугогасительной камере. Ввернуть шпильки во фланец.

4.6.12. Установить токоведущую перемычку между камерами и контактные пластины в соответствии с инструкцией.

При правильной установке перемычки ее труба должна проходить на уровне середины высоты промежуточного изолятора на расстоянии 520 ± 20 мм от него.

4.6.13. Установить на каждый ввод трубу и застопорить ее винтом.

4.6.14. Поднять блок камер (рис.7) за имеющиеся на нижней камере проушины (строп УСК1-3,2/10000), установить и закрепить его на фланце опорного изолятора (рис.3).

Устанавливать камеры согласно чертежу поляса выключателя.

При подъеме дугогасительных камер все стропы должны быть натянуты одинаково.

Внимание! Подъем сборочной единицы за проушины верхней камеры недопустим.


4.7. Сборка и монтаж колонны управления

4.7.1. Протереть изоляторы салфетками, смоченными водой, просушить; протереть салфетками, смоченными бензином, просушить. Окончательную протирку внутренних поверхностей изоляторов производить салфетками, смоченными спиртом. Соединяемые поверхности фланцев протереть бензином, смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221. Изоляционные трубы перед установкой протереть спиртом.

4.7.2. Собирать колонны управления рекомендуется в горизонтальном положении на сборочном стенде (рис.8).

4.7.3. При сборке колонны необходимо установить между двумя парами изоляторов разъемное кольцо, а между изоляторами и фланцами, в случае необходимости, - дистанционные кольца. Их количество определяется после замера суммарной длины фар-



Сборка блока камер на монтажном столе

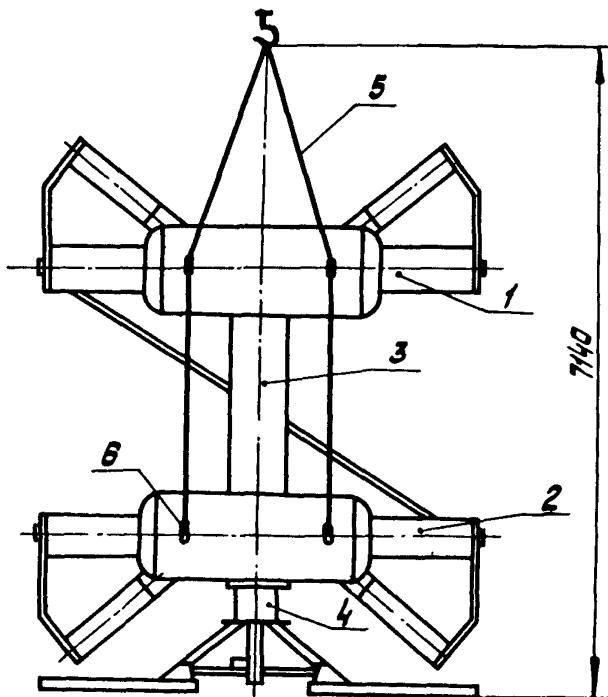

1- верхняя дугогасительная камера; 2- нижняя дугогасительная камера; 3- промежуточный изолятор; 4- стол монтажный; 5- строп грузовой УСК1-3,2/10СОС; 6- скоба монтажная.

Рис.7

Стенд сборочный

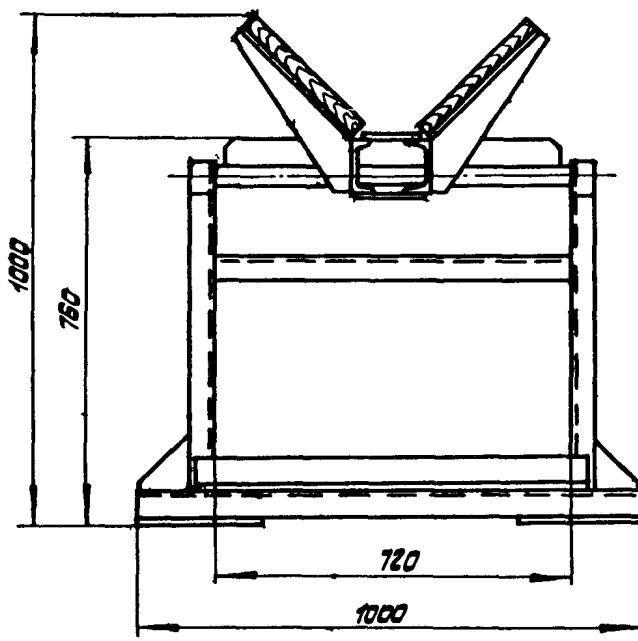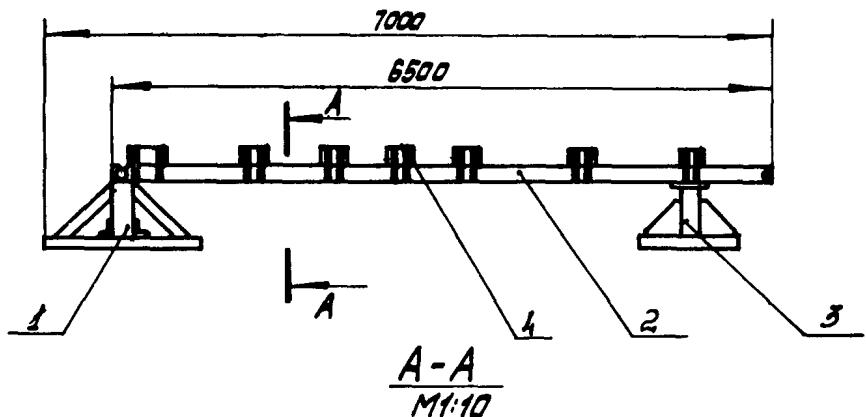

1- опора; 2-балка; 3- подставка; 4- держатели.

Рис.8

фора колонны по таблице заводской инструкции.

4.7.4. При сборке выдержать сопоставимость изоляторов.

4.7.5. Затягивать гайки при креплении изоляторов равномерно, контролируя расстояние между фланцами. За одну операцию гайку затягивать не более чем на 1/4 оборота. Затяжка гаек должна производиться при помощи предельного ключа с моментом не более 1,8 кгс/м. Не допускается соприкосновение изолятора с металлом. Уплотнительные шайбы ставятся на клей №8ЕН.

4.7.6. Установить внутри колонны управления изоляционную трубу, предварительно соединить ее с трубой, устанавливаемой на верхний изолятор.

4.7.7. Протереть изоляционную тягу спиртом и, присоединив к ней металлическую тягу, вставить в колонну.

4.7.8. Установить на трубу клапан, предварительно отревизовать его. Убедиться в наличии смазки в клапане.

4.7.9. Собранную колонну закрепить в приспособлении с помощью хомутов. Застропить приспособление за штырь, освободить от опоры, поднять в вертикальное положение. Установить и прикрепить собранную колонну к патрубку (рис.3), используя наливные фланцы и разрезные кольца. Снять хомуты и осторожно отвести приспособление от колонны.

4.7.10. Зафиксировать нижний конец тяги в корпусе привода шкафа управления.

4.7.11. Соединить шкаф управления с колонной в соответствии с заводской инструкцией.

4.7.12. Произвести монтаж междукамерной части колонны управления в следующей последовательности:

соединить шток клапана управления с верхней изоляционной тягой;

протереть изоляционную тягу спиртом;

установить на клапан промежуточный изолятор в сборе с патрубком, трубами, фланцами, втулкой, кольцами и шайбами. Стropить промежуточной изолятор капроновым канатом Ø 16 мм – на-деть две петли между ребрами верхней части изолятора (рис.3);

соединить изоляционную тягу с поршнем клапана управления верхней камерой;

установить клапан управления верхней камерой, предварительно отревизовать и проверить наличие смазки.

4.7.13. Отрегулировать ход поршней клапанов управления согласно инструкции.

4.7.14. Установить медные трубы между колонной управления и дугогасительными устройствами. Установка медных труб не должна вызывать изгибающих нагрузок на колонну управления.

4.8. Проверка полюса в сборе

4.8.1. Аналогично собрать второй элемент полюса. Расстояние между рамами полюса должно быть 5000 мм, и они должны быть параллельны между собой (проверяется при установке рам).

4.8.2. Проверить герметичность колонны управления, опорного и промежуточного изоляторов; выдержать полости изоляторов под давлением сжатого воздуха в течение 2 часов.

Редуктор открывать постепенно, поднимая давление сжатого воздуха в изоляторах до 0,06 МПа (0,6 кгс/см²).

При проверке давление не должно упасть ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см²), т.е. утечка сжатого воздуха не должна превышать 0,005 МПа (0,05 кгс/см²) в час.

При резком падении давления после закрытия вентиля или при утечке сжатого воздуха свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см²) в час необходимо промыть все места уплотнения, а также места подсоединения манометра и вентиля, определить и устранить утечки.

Закрыть вентиль, снять заглушки и выпустить сжатый воздух из полостей изоляторов.

После проведения испытаний собрать систему вентиляции.

4.8.3. Установить с помощью автогидроподъемника защитные кожухи на все фланцевые соединения.

4.8.4. Установить токоведущую перемычку между блоками камер полюса, предварительно очистить от грязи, обезжирить и смазать смазкой ЦИАТИМ-221 контактные поверхности проводов, накладок, контактодержателей. Затягивать гайки, крепящие накладки на вводах, следует только убедившись в отсутствии крутящего момента на вводах.

4.9. Заключительные работы.

4.9.1. Проверить величину утечки сжатого воздуха на всех трех полюсах с отключенной вентиляцией.

4.9.2. Измерить мегаомметром на 2,5 кВ сопротивление элементов опорной изоляции по частям и изоляции вводов. Величина сопротивления должна быть не менее 10000 МОм. Сопротивление изоляции вводов измерять в отключенном положении выключателя.

4.9.3. Приоединить выключатель к обиновке высокого напряжения.

4.9.4. Сдать выключатель для измерения параметров, регулировки и настройки (выполняется наладчиками).

4.9.5. Демонтировать силовой ящик. Убрать механизмы и инвентарь.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При монтаже выключателей следует соблюдать требования техники безопасности (приложение I).

5.2. Перед началом работ мастер или прораб должен провести с электромонтажниками инструктаж на рабочем месте: объяснить задание, способы выполнения намечаемых работ, приемы пользования предохранительными приспособлениями.

5.3. Такелажное оборудование и инвентарь, используемые при монтаже, должны иметь отметку об испытаниях в соответствии с требованиями Гостротехнадзора.

При монтаже необходимо обращать внимание на состояние и правильность установки подъемных средств и одинаковый натяг всех стропов.

5.4. При проверках на герметичность вентилируемых полостей колонны управления, промежуточного опорного изолятора, опорного изолятора и фарфоровых покрышек вводов превышение норм избыточных давлений, указанных для проверок, недопустимо.

5.5. Перед наполнением выключателя сжатым воздухом следует убедиться, что все болты, шпильки, гайки и накидные гайки трубок завернуты до упора.

5.6. При разборке сборочных единиц, имеющих сжатые пружины, необходимо пользоваться соответствующими приспособлениями и соблюдать осторожность.

5.7. При наличии давления сжатого воздуха в выключателе на нем запрещается проводить какие-либо работы, за исключени-

ем регулировочных, выполняемых наладчиками. При обнаружении утечки воздуха из-под каких-либо крышек или накидных гаек, фланцев и т.п. под давлением запрещается производить затяжку крепящих их деталей.

5.8. При проведении операций с выключателем весь персонал должен быть удален в укрытие.

5.9. При работах, связанных с непосредственным соприкосновением с дугогасительными камерами, присоединенными к ошибовке, их следует заземлить.

5.10. Допустимые работы с выключателем, находящимся под давлением сжатого воздуха, должны производиться одним лицом.

5.11. На период монтажа опасная зона должна быть ограничена радиусом 18 м от оси поворотной части крана, ограждена и обозначена хорошо видимым сигнальным ограждением.

6. ПООПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА

Наименование	Прове- ряющий	Состав контроля	Способ контроля	Сроки
1. Установка рамы на фундамент	Мастер	Горизонтальность установки	Уровень	До установки опорного изолятора
2. Монтаж во- здухопрово- дов	Прораб	Чистота поступаю- щего воздуха в распределительный шкаф	Белая плотная ткань в несколько слоев к распределительному шкафу	До подсоединения магистрального воздухопровода
	Мастер	Чистота поступаю- щего воздуха по распределительной сети выключателя	То же	До подсоединения распределительной сети к выключателю
	То же	Герметичность во- здухопроводов распределительной сети выключателя	Прослушивание, промыли- вание мест сварки	До проверки, собственно промыли- вание на герметич-ность
3. Сборка ко- лонны управ- ления	Бригадир	Соосность изоля- торов	Уровень	До установки колонны управления (при сборке)
4. Затяжка га- ек при кре- плении изо- ляторов	То же	Равномерность за- тяжки, контролируя высоту между фланцами. За одну опе- рацию затягивать гайку не более чем на 1/4 оборота	Предел- ный ключ колонны управ- ления с момен- том не более	При сборке с момен- та не более 1,8 кгс.м

Наименование	Проверяющий	Состав контроля	Способ контроля	Сроки
5. Регулировка системы управления камерами	Шеф-инженер	Величина размера Б (при наличии в системе сжатого воздуха она должна превышать на 1-1,5 мм величину Б, полученную перед сборкой узла)	Приспособление (в винтовых комплекте труб между поставки) колонной управления и дугогасительными камерами	До установления (в винтовых комплектах труб между поставки) колонной управления и дугогасительными камерами
6. Замер зазора в клапане управления нижней камерой	То же	Регулировка зазора. Он должен быть пробок, равен I_6+I_0 мм (при отсутствии сжатого воздуха в запасных клапанах управления)	Набор входящий в комплект частей и приспособлений	То же
7. Замер зазора на клапане управления верхней камеры	"	Регулировка зазора таким образом, чтобы его величина была на $I_40,5$ мм меньше фактической величины зазора клапана нижней камеры	"	"
8. Правильность регулировки	"	Отсутствие утечки сжатого воздуха в отключенном и включенном положении системы управления при установке сварки, ления при установке манометров на блоках	Прослушивание и промывка включенных мест сварки, манометров между блоками	До установки токоведущих пакетов

Наименование	Прове- ряющий	Состав контроля	Способ контроля	Сроки
9. Проверка герметичности колонны уп-равления, опорного и промежуточного изоляторов	Мастер	Выдержать полосы изоляторов под давлением 0,06 МПа (не ниже 0,05 МПа) в течение 2 ч	Прослушивание, промывание	До сборки системы вентиляции мест сварки, манометр

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица I

7.1. Монтажные механизмы и инвентарь

Наименование	Тип, стандарт	Коли-чество, шт.	Примечание
1. Автокран	К-162 (ИС-4561)	1	Длина стре-лы 18 м
2. Автокран	КС-2561Д	1	Длина стрельы 8 м
3. Автомашина	МАЗ-507	1	
4. Автоприцеп двухосный	МАЗ-5243	1	
5. Автогидроподъемник	АГП-22	1	
6. Аппарат сварочный	ТД-500	1	
7. Баллон кислородный	ГОСТ 949-73	3	Емкость 40л, р=150 кг/см ²
8. Баллон ацетиленовый	ГОСТ 949-73	3	То же
9. Шланг резиновый для ки- слорода, Ø12мм, <i>l</i> =30 м	ГОСТ 9356-75	3	P=4 кг/см ²
10. Шланг резиновый для ацетиленла, Ø12мм, <i>l</i> =30 м	ГОСТ 9356-75	3	P=0,5кг/см ²
11. Вентиль кислородного баллона	ГОСТ 699-76	3	
12. Вентиль ацетиленово- го баллона	ГОСТ 699-76	3	
13. Редуктор кислородный	ГОСТ 6268-78	3	
14. Редуктор ацетиленовый	ГОСТ 6268-78	3	
15. Горелка ацетилено-ки- слородная средней мо- щности, Г-3	ГОСТ 1077-79Е	3	Комплектно с наконеч- никами №1-7
16. Резак вставной РС-70		1	
17. Очки защитные	ГОСТ 12.4.013- - 75Е	3	
18. Стром 4СК-1,0/Рт1- -1,0/К1-0,4/3000	ОСТ 4.13.110-80	1	Для монтажа рамы

Продолжение табл. I

Наименование	Тип, стандарт	Коли- чество, шт.	Примечание
19. Строп 2СК-1,6/PTI- -1,6/К1-1,25/И100	ОСТ34.13.110- -80	1	Для монтажа опорного изолятора
20. Строп ИСК-1,0/0- -1,0/И100	ОСТ34.13.110- -80	1	Для монтажа шкафа управ- ления
21. Строп ИСК-1,0/0- -1,0/3000	ОСТ34.13.110-80	1	Для монтажа колонны уп- правления
22. Строп УСК1-1,6/3000	ОСТ34.13.110- -80	2	Для установ- ки дугогаси- тельного ус- тройства и шкафа расп- ределитель- ного
23. Строп УСК1-3,2/10000	ОСТ34.13.110-80	2	Для монтажа блока дуго- гасительных устройств
24. Канат капроновый, КК50мм, 167кг текс08	ГОСТ 10293-77	50	Ø 1,6 мм
25. Стол монтажный		2	СЛ60.00.000 ОФ 0ЭС, Рис.4
26. Инвентарное приспосо- бление для сборки ко- лонн управления -стенд сборочный		1	ОС48.00.000 ОФ 0ЭС, Рис.9
27. Ящик вводной силовой с рубильником и предохра- нителями		I	

Продолжение табл. I

Наименование	Тип, стандарт	Количе- ство, шт.	Примечание
28. Маска защитная для электросварщика		I	
29. Пояс монтажный предохранительный	ГОСТ 14185-77	4	
30. Пистолет строительно-монтажный, ПЦ-84-1		I	
31. Лестница приставная, 3,5 м		2	
32. Лестница, 2м		2	
33. Вентиль воздушный, Ø32 мм		I	
34. Лампа переносная		2	
35. Ведро		I	
36. Электропривод, ИЭ-1023		I	
37. Мегаомметр, 2,5 кВ	MC-0,5	I	
38. Манометр, 1 кгс/см ²	0BM-160, ГОСТ 8625-77	I	
39. Скоба монтажная, СК-12		8	
40. Рым-болт М24	ГОСТ 4751-73	2	

Таблица 2

7.2. Материалы (3 полюса)

Наименование	Тип, марка, стандарт	Единица измерения	Количество	Примечание
I. Бензин	Б-70, ТУ38.1С1913- -72	кг	54,9	
2. Спирт этиловый ректифицированный	ГОСТ1830С-72	То же	9,0	
3. Ветошь обтирочная №625		"	6,6	
4. Бязь хлопчатобумажная	ГОСТ1168С-76	"	70,2	
5. Смазка ЦИАТИМ-221	ГОСТ 9433-80	"	2,3	
6. Кислород технический	ГОСТ 5583-78	м ³	18	
7. Ацетилен (пропан-бутан)	ГОСТ 5457-75 (ГОСТ20448-80)	м ³ (кг)	9 (56)	
8. Электроды сварочные, Э-42	ГОСТ 9467-75	кг	3,8	
9. Пруток латунный, Л-63	ГОСТ15527-70	То же	1,4	
10. Пруток латунный, ЛОК-59-1-0,3	ГОСТ16130-72	"	1,2	
II. Бура	ГОСТ 8429-77	"	0,25	
12. Лак, БТ-577	ГОСТ 5631-79	"	0,2	
13. Клей №88Н	МРТУ38-58Е0-66	"	4,0	
14. Смазка графитовая	ГОСТ 3333-80	"	0,5	
15. Мыло хозяйственное	ГОСТ 790-69	"	1,2	
16. Пленка полиэтиленовая	ГОСТ10354-82	м ²	30	
17. Шпагат	ГОСТ16266-70	кг	0,1	
18. Грунка шлифовальная	ГОСТ 6456-82	м ²	2,7	
19. Сталь полосовая, 50х6 мм	ГОСТ 1С3-76	м/кг	15/35,4	

Продолжение табл.2

Наименование	Тип, марка, стандарт	Единица измерения	Количество	Примечание
20. Шпель-гвоздь, ДГП 4,5x40		м/кг	18	
21. Патроны к пистолету, А3		То же	18	
22. Наконечник полиэтиленовый, № 1		"	18	
23. Гвозди строительные	ГОСТ 4028-63	кг	2,0	
24. Доски, 40мм	ГОСТ 8486-66	м ³	1,0	
25. Труба медная M36x2	ГОСТ 617-72,	м	54	
26. Труба медная	ГОСТ 617-72, M17x2	То же	50	
27. Труба медная	ГОСТ 617-72, M8x1	"	7,5	
28. Болт с гайкой и двумя шайбами	M20x70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78	комплект	48	
29. Болт с гайкой и двумя шайбами	M6x20, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78	комплект	60	
30. Тройник медный переходной от трубы M17x2 к трубе M8x1		шт.	3	Поставка заказчика
31. Ниппель переходной от трубы M17x2 к трубе M8x1		То же	3	То же
32. Скоба для крепления трубы	СО-30/40	"	10	

Продолжение табл.2

Наименование	Тип, марка, стандарт	Единица измерения	Количество	Примечание
--------------	----------------------	-------------------	------------	------------

33. Скоба для крепления трубы	СДК-2,5	шт.	10
34. Скоба для крепления кабеля	СДК-20/30	"	10

Примечание. Материалы по позициям 19-22 и 25-34 уточнить по конкретному проекту.

Таблица 3

7.3. Инструмент


Наименование	Тип, марка, стандарт, чертеж	Коли-чество, шт.	Приме-чание
1. Плоскогубцы комбиниро-ванные	ГОСТ 5547-75	3	
2. Отвертки разные	ГОСТ 17199-71	3	
3. Нож монтерский складной	МН-2, ТУ-36-763-75	4	
4. Напильник драчевый: плоский 2820-0023	ГОСТ 1465-80	2	
круглый 2822-0024	ГОСТ 1465-80	3	
5. Лом, 1,5 м	ГОСТ 1405-83	1	
6. Рулетка стальная, 20м	РЗ-20, ГОСТ 7502-80	2	
7. Метр складной металлический		2	
8. Клещи универсальные	ГОСТ 14184-69	1	
9. Молоток слесарный, 500г	ГОСТ 2310-77	3	
10. Кувалда, 8 кг	ГОСТ II401-75	1	
11. Отвес стальной строительный	ОТ-2СС, ГОСТ 7948-80	2	
12. Щетка металлическая		2	
13. Зубило слесарное, 170мм	ГОСТ 7211-72	5	
14. Станок ножовочный раз- движной	СНП-ТУ36-62	2	
15. Полотно ножовочное	ГОСТ 6645-68	20	
16. Кисть малярная	ГОСТ 10597-80	2	
17. Ключи гаечные двусто- ронние разные, комплект	ГОСТ 2839-80	1	
18. Электрододержатель с ка- белем на 500А	ЭД-Э15, ГОСТ 14651-69	1	
19. Очки защитные		1	
20. Комплект приспособлений, устройств и специальных инструментов, поставля- емых заводом-изготови- телем		I	

8. ГРАФИКИ МОНТАЖА

8.1. Укрупненный график монтажа

Наименование работы	Состав бригады	Общая трудоемкость, чел.-день	Дни															
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Транспортно-такелажные	6р.-1,	6,9																
Подготовительные	5р.-1,	5,7																
Основные	4р.-2,	189,2																
Заключительные	3р.-3	0,5																
Работа автокрана К-162, машино-смена		20																
Работа автокрана КС-2561Д, машино-смена		7																
Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена		23																

8.2. График движения рабочих

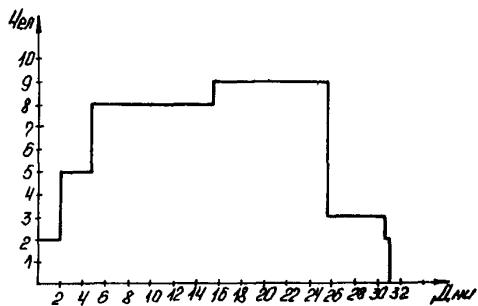

8.3. Пооперационный график монтажа

Продолжение графика

Наименование работы	Едини-ца из-мере-ния	Объем рабо-ты	Общая трудо-емко-сть, чел.-день	Состав звена	Дни														
					1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	16	18	20
5. Установка, заземле- ние и подключение силового ящика и сварочного аппара- та	Iгр., 3фазы	I	I,3	Электро- монтаж- ники 5р.-1, Эр.-1, Электро- сварщи- ки Эр.-1															
Основные																			
6. Ревизия гасительных камер	То же	I	21,3	Электро- монтаж- ники 6р.-1, 4р.-1															
7. Монтаж выключателя	-"-	I	123,8	Электро- монтаж- ники 6р.-1, 5р.-1, 4р.-2, 3р.-2															
8. Монтаж распредели- тельного шкафа и шкафа клеммных соо- рощ	-"-	I	2,37	Электро- монтаж- ники 5р.-1, Эр.-1															

Предолжение графика

Продолжение графика

Наименование работы	Едини- ца из- мере- ния	Объем рабо- ты	Общая тру- доем- кость чел.- день	Состав звена	Дни																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Заключительные																																		
13. Демонтаж силового ящика, сварочного аппарата, заземляющих шин	1гр., 3фазы	I	0,48	Электро- монтаж- ники 5р.-I, 3р.-I																														

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

9. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

ЕИиР	Наименование работы	Едини- ца из- мере- ния	Объем работы	Норма времени на едини- цу из- мерения, чел.-ч	затраты труда на весь объ- ем работы, чел.-ч	Расценка на едини- цу изме- рения, руб.,коп.	Стоимость затрат труда на весь объ- ем работы, руб.,коп.
Транспортно-такелажные							
I. 24-13, п.2е	Погрузка автокраном гру- зоподъемностью 6,3т де- талей и узлов до 1т, тре- бующих особой осторожнос- ти	1т	6,5	0,33	2,14	0-17,3	I-12
2. 24-13, п.2е, к1-1, I	Погрузка автокраном гру- зоподъемностью 6,3т де- талей и узлов более 1 т, требующих особой осторож- ности	То же	26,0	0,36	9,36	0-19,0	4-94
3. 24-13, п.5е	Погрузка прочих грузов	"	7,0	0,29	2,03	0-15,2	I-06
4. 24-13, п.15е	Выгрузка автокраном гру- зоподъемностью 6,3т де- талей и узлов до 1т, тре- бующих особой осторожнос- ти	"	6,5	0,28	1,82	0-14,7	0-96

Продолжение калькуляции

ЕИиР	Наименование работы	Едини- ца из- мере- ний	Объем работы	Норма времени на еди- ницу из- мерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работы, чел.-ч	Расценка на едини- цу изме- рения, руб.,коп.	Стоимость затрат труда на весь объ- ем работы, руб.,коп.
5. 24-13, п.15е, К1=1,1	Выгрузка автокраном гру- зоподъемностью 6,3т де- талей и узлов более 1 т, требующих особой осторож- ности	Ит	26,0	0,31	8,06	0-16,2	4-21
6. 24-13, п.18е	Выгрузка прочих грузов	То же	7,0	0,24	1,68	0-12,6	0-88
7. 2% от ос- новных работ	Подбор деталей и узлов оборудования на складе				30,28		19-79
	Итого такелажных работ:				55,37		32-96
	Подготовительные						
8. 1-15,п.9. Примени- тельно	Укладка деталей и узлов выключателя по рабочим местам	"	30,5	1,15	35,1	0-50,4	15-37

Продолжение калькуляции

ЕНиР	Наименование работы	Едини- ца из- мере- ния	Объем работы	Норма времени на единицу из- мерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работы, чел.-ч	Расценки на едини- цу изме- рения, руб., коп.	Ставка затрат труда на весь объ- ем работы, руб., коп.
9. 23-7-5, табл. 1, п. 2	Установка силового ящика до 200A	Ящик	I	0,9	0,9	0-50,3	0-50
10. 23-4-6, табл. 3, п. 2в, доп. 8, стр. 81	Прокладка кабеля, питав- щего силовой ящик	100м	0,5	8,8	4,4	4-33	2-47
11. 23-7-5, табл. 2, п. 26	Присоединение проводов к силовому ящику	Ящик	I	1,3	1,3	0-91,3	0-91
12. 23-7-5, табл. 2, п. 36	Подготовка к включению силового ящика	То же	I	0,23	0,23	0-16,1	0-16
13. 23-7-34, табл. 1, п. 16	Присоединение проводов к сварочному аппарату	100кон- цов, 100м2	0,03	6,3	0,19	3-94	0-12

Продолжение калькуляции

ЕНиР	Наименование работы	Едини- ца из- мере- ния	Объем работы	Норма времени на единицу из- мерения чел.-ч	Затраты труда на весь объ- ем работы чел.-ч	Расценка на едини- цу изме- рения, руб., коп.	Стоимость затрат труда на весь объем работы, руб., коп.
14. 23-3-51, табл.1, п.2а	Прокладка временных шин заземления силового ящи- ка и сварочного аппарата	100м	0,2	8,4	1,68	4-66	0-93
15. 23-3-5, табл.1, пп.2,3а	Сварка стыков шин зазем- ления	100 стыков	0,04	11,6	0,46	6-44	0-26
16. 23-3-5 , табл.1, п.4а	Присоединение шин зазем- ления к силовому ящику и сварочному аппарату	1 при- соеди- нение	2	0,26	0,52	0-14,4	0-29
17. 61-25	Изготовление деревянного настила	м2	5	0,145	0,73	0-07,6	0-38
18. Общая часть, п.4	Доплата за вредные условия труда (8%), п.15						0,02
	Итого подготовительных работ:				45,51		21-41

Продолжение калькуляции

ТНиР	Наименование работы	Едини-ца из-мере-ния	Объем работы	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работы, чел.-ч	Расценка на единицу измерения, руб., коп.	Стоимость затрат труда на весь объем работы, руб., коп.
Основные							
19. §T-16, 2-7, табл.2, п.3в. Примени- тельно	Монтаж агрегатных шкафов	Группа, Эфазы	I	19	19	II-94	II-94
20. §T-16, 2-7, табл.2, п.4в	Монтаж воздухопроводов	То же	I	II0	II0	72-24	72-24
21. §T-16, 2-7, табл.2, п.5в,	Сварка при монтаже возду- хопроводов	-"-	I	20	20	I4-04	I4-04
22. §T-16, 2-7, табл.2,п.1в. Примени- тельно	Ревизия гасительных камер	-"-	I	I70	I70	I20-28	I20-28

Продолжение калькуляции

ЕНиР	Наименование работы	Единица измерения	Объем работы	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работы, чел.-ч	Расценка на единицу измерения, руб.,коп.	Стоимость затрат труда на весь объем работы, руб.,коп.
23. ТНиР, §T-16, 2-7, табл.2, п.2в	Монтаж выключателя	1группа 3фазы	I	990	990	635-58	635-58
24. ТНиР, §T-16, 2-7, табл.3, п.6в	Испытание выключателя	То же	I	200	200	I3I-34	I3I-34
26. 23-6-30, табл.2, п.1а	Разметка и прокладка шин заземления	100м шин	0,22	6,8	1,5	3-80	0-84
27. 23-6-30, табл.2, п.2а	Пристрелка шин	То же	0,18	4,6	0,83	2-88	0-52
28. 23-6-30, табл.2, п.3а	Сварка шин	-"-	0,22	3,0	0,66	I-67	0-37
29. 23-6-32, п.3	Приварка шин к заземлите- лям	1зазем- литель	9	0,12	1,08	0-06,7	0-60

Продолжение калькуляции

ЕниР	Наименование работы	Едини- ца из- мере- ния	Объем работы	Норма времени на еди- ницу из- мерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объ- ем работы, чел.-ч	Расценка на едини- цу изме- рения, руб.,коп.	Стоимость затрат труда на весь объ- ем работы, руб.,коп.
30. 23-6-32, п.2	Окраска шин заземления	100м	0,22	3,5	0,77	I-7,3	0-38
31. Общая часть, п.4	Доплата за вредные условия труда (8%), п.21,28,29						I,2
32. Общая часть, п.4	Доплата за особо вредные условия труда (18%), п.27						0-09
	Итого основных работ:				1513,84		989-42
	Заключительные						
33. 23-7-34, табл.1, п.16, K2=0,5	Отсоединение проводов от сварочного трансформатора	100кон- цов, 10мм2	0,02	3,15	0,06	I-97	0-04
34. 23-7-5, табл.2, п.2в, K2=0,5	Отсоединение проводов от силового ящика	I ящик	I	0,8	0,8	0-56	0-56
35. 23-7-5, табл.1, п.6, K2=0,5	Демонтаж силового ящика	То же	I	0,8	0,8	0-46,6	0-47

Продолжение калькуляции

ЕИи ^п	Наименование работы	Едини- ца из- мере- ния	Объем работы	Норма времени на еди- ницу из- мерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объ- ем работы, чел.-ч	Расценка на едини- цу изме- рения, руб.,коп.	Стоимость затрат труда на весь объ- ем работы, руб.,коп.
36. 23-4-6, табл.3, п.26. K2=0,5	Демонтаж питающего кабеля	100м	0,5	4,4	2,2	2-46,5	I-23
	Итого заключительных работ:				3,86		2-30
	Всего:				1618,58		I046-09

Примечание. K1 - коэффициент, учитывающий увеличение затрат при погрузке и выгрузке узлов, требующих особой осторожности весом более 1т; K2 - коэффициент, учитывающий уменьшение трудозатрат при демонтаже оборудования по сравнению с монтажом, взят по данным СНиП ИУ-6-82 - Приложение "Указания по применению расценок на монтаж оборудования".

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ
технической документации, используемой при монтаже
выключателя
Проектная документация

1. Рабочие чертежи открытых распределительных устройств 500кВ.
2. Проект производства работ.
3. Технологическая карта.

Заводская документация

1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателей высоковольтных трехполюсных типа ВВЕК-50СА, ИБДП.674II6.0С10
2. Ведомость упаковки воздушного выключателя типа ВВЕК-50СА-50/Э150У1. ИБДП 674II6.001.Ву.

Общетехническая документация

1. Правила устройства электроустановок. Москва Энергоатомиздат, 1985г.
2. СНиП 3.05.06-85 -"Электротехнические устройства".
3. СНиП Ц-4-80- "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве" Москва, Стройиздат, 1980г.
4. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. Москва."Энергия", 1984г.
5. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов."Металлургия", Москва, 1973г.
6. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и промышленных предприятиях Минэнерго СССР, Москва, 1985г.
7. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением."Металлургия", Москва, 1971г.
8. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов."Техника", Киев, 1973г.
9. Инструкция по технике безопасности.ПО "Электроаппарат".

Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ
приемо-сдаточной документации**

1. Акт приемки от строителей опорных конструкций под выключатели.

2. Акт осмотра упаковки и сборочных единиц выключателей.

3. Протокол монтажа и регулировки выключателей.

Примечание. Образцы форм документации приведены в "Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". ВСН 123-79, ММСС СССР.

Приложение 3

Основные технические данные выключателя

Наименование	Величина
Номинальное напряжение, кВ	500
Номинальный ток, А	3150
Номинальный ток отключения короткого замыкания, кА	50
Число разрывов на полюс	8
Масса выключателя, кг	31650
Номинальное избыточное давление сжатого воздуха, МПа	4,0
Габариты полюса, мм:	
длина	7900
ширина	3600
высота	8665

Приложение 4

Масса узлов выключателя

Наименование узла	Масса, кг
Рама	314
Шкаф управления	265
Опорный изолятор	997
Конденсатор	70
Устройство дугогасительное	1800
Промежуточный опорный изолятор	260
Колонна управления	585
Шкаф распределительный	275
Шкаф клеммных сборок	150

Приложение 5

Масса и габариты
упаковочных мест выключателя

Наименование	Коли- чество, мест	Масса места, кг		Размер места, мм		
		брутто	нетто	длина	ширина	высота
1. Комплектующие детали, запча- сти и техничес- кая товаросоп- роводительная документация	I	1150	940	1420	1000	1270
2. Камера дугога- сительная	I2	1950	1800	3850	1320	1100
3. Конденсаторы	2	990	840	1420	1350	1085
4. Изолятор опорный	3	2750	2000	5040	1500	1000
5. Изоляторы	2	1500	1330	1420	1350	1485
6. Изоляторы в сбо- ре с деталями	I	1730	1560	1900	1350	1650
7. Изоляторы в сбо- ре с деталями	I	1580	1230	2900	1100	980
8. Рама	2	955	945	2280	950	630
9. Шкаф клеммных сборок	I	170	150	1050	580	850
10. Шкаф распреде- лительный	I	285	275	1034	560	1500
II. Шкаф управле- ния	6	270	265	800	750	970
12. Трубы и прово- да	I	490	320	4550	800	550
13. Трубы и тяги	I	210	90	5700	375	350
14. Комплектующие детали (держа- тели)	I	500	425	900	780	920

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Область применения	5
3. Технико-экономические показатели монтажа	5
4. Основные указания по монтажу	5
5. Техника безопасности	21
6. Пооперационный контроль качества монтажа	43
7. Материально-технические ресурсы	26
8. График монтажа	38
9. Калькуляция трудовых затрат	38

Приложения:

1. Перечень технической документации, используемой при монтаже выключателя	46
2. Перечень приемо-сдаточной документации	47
3. Основные технические данные выключателя	48
4. Масса узлов выключателя	49
5. Масса и габариты упаковочных мест выключателя....	50

Подписано в печать 19.08.88.

Формат 60x84¹/16 Печать офсетная

Усл.печ.л. 3,25 Усл.кр.-отт. 3,34 Уч.-изд.л. 3,12

Тираж 1000 Заказ № 242

Центр научно-технической информации по энергетике
и электрификации Минэнерго СССР, 129041 Москва,
проспект Мира, д. 68, тел. г. Одесса 69-98-52

Типография Информэнерго, 129041 Москва,
1-й Переяславский пер., д.5