



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ
НОРМЫ ТОЧНОСТИ
ГОСТ 9735-87

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

СТАНКИ ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Нормы точности

Profile grinders.
Standards of accuracy

ГОСТ

9735-87

ОКП 38 1317

Срок действия с 01.07.88

до 01.07.93

для станков класса точности А с 01.01.91


Настоящий стандарт распространяется на профилешлифовальные станки с оптическим устройством, общего назначения, в том числе с ЧПУ, классов точности П*, В и А.

1. ТОЧНОСТЬ СТАНКА

1.1. Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8—82.

Нормы точности станков не должны превышать значений, указанных в пп. 1.2—1.21.

1.2. Плоскостность рабочей поверхности стола (черт. 1)

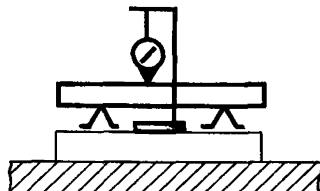

Черт. 1

* Для нового проектирования класс П не применять




Таблица 1

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	8	6	4
Св. 250 до 400	10	8	—
» 400 » 630	12	10	—

Выпуклость не допускается

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 4, п. 4.3.3, метод 3.

1.3. Постоянство углового положения рабочей поверхности стола при его продольном и поперечном перемещениях (черт. 2)

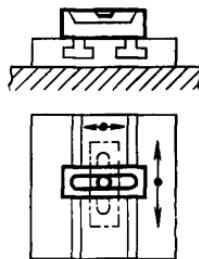

Черт. 2

Таблица 2


Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мм/м, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	0,04	0,03	0,02
Св. 250 до 400	0,05	0,04	—
» 400 » 630	0,06	0,05	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 13, п. 13.2.1, метод 1.

Уровень устанавливают в средней части стола поочередно в направлениях его продольного и поперечного перемещений.

Стол перемещают поочередно в продольном и поперечном направлениях.

1.4. Перпендикулярность продольного и поперечного перемещений стола (черт. 3)

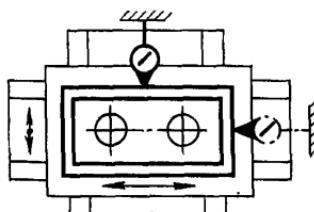


Черт. 3

Таблица 3

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 100	6	4	3
Св. 100 до 250	8	6	4
» 250 » 400	12	8	—
» 400 » 630	16	12	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 8, п. 8.2.1, метод 1.

1.5. Параллельность рабочей поверхности стола его продольному и поперечному перемещениям (черт. 4)

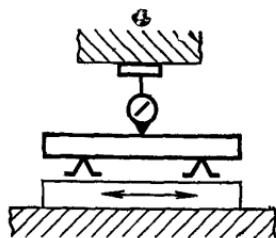


Черт. 4

Таблица 4

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 100	8	5	3
Св. 100 до 250	12	8	4
» 250 » 400	16	10	—
» 400 » 630	24	15	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 6, п. 6.2.1, метод 1а.
Поверочную линейку располагать вблизи контрольной боковой поверхности стола.

1.6. Постоянство углового положения рабочей поверхности стола при его вертикальном перемещении (черт. 5)

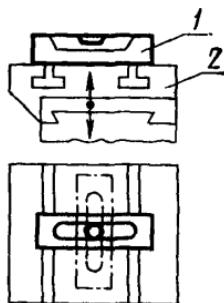

Черт. 5

Допуск на длине перемещения до 200 мм 0,035 мм/м.


На рабочей поверхности стола 2 (черт. 5) в средней части, поочередно в направлениях его продольного и поперечного перемещений, устанавливают уровень 1.

Стол перемещают в вертикальном направлении на всю длину хода.

Измерения проводят в среднем и крайних положениях стола по высоте, после его закрепления.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний уровня на длине хода.

1.7. Постоянство углового положения стола в горизонтальной плоскости при его вертикальном перемещении (черт. 6)

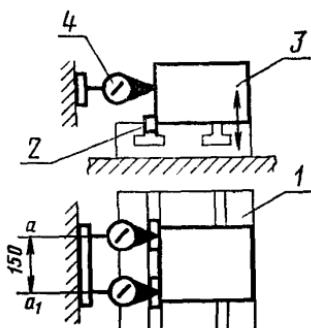

Черт. 6

Таблица 5

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 100	10	8	6
Св. 100 до 200	14	12	—

В направляющий паз стола 1 (черт. 6) плотно устанавливают два блока плоскопараллельных концевых мер длины 2.

На середине рабочей поверхности стола 1 устанавливают специальный поверочный угольник 3 (типа куба), так, чтобы его измерительная поверхность плотно прилегала к блокам плоскопараллельных концевых мер и была обращена к шлифовальной бабке станка.

Продольные и поперечные салазки стола должны быть установлены в среднем положении.

На шлифовальной бабке закрепляют специальную стойку, удерживающую два показывающих измерительных прибора 4, расположенных на расстоянии 150 мм один от другого и направленных так, что их измерительные наконечники касаются измерительной поверхности угольника и перпендикулярны ей.


В нижнем положении измерительные приборы выставляются на 0.

С. 6 ГОСТ 9735—87

Стол перемещают в вертикальном направлении на всю длину хода. Измерения проводят в среднем и крайних положениях стола по высоте, после его закрепления.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний приборов в позициях a и a_1 .

1.8. Параллельность перемещений шлифовальной бабки в продольном и поперечном направлениях рабочей поверхности стола (черт. 7)

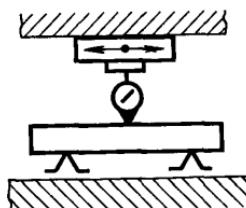

Черт. 7


Таблица 6

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	20	12	8
Св. 160 до 250	30	20	12

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 6, п. 6.2.3, метод 2а.

Проверку проводить при нулевом положении лимбов салазок шлифовальной бабки и при развороте на $\pm 45^\circ$.

1.9. Прямолинейность вертикального перемещения шлифовальной бабки (черт. 8)

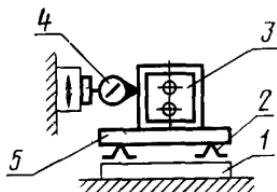

Черт. 8

Таблица 7

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 85	6	4	3
Св. 85	8	6	—


Шлифовальную бабку по ее круговым направляющим устанавливают по шкале в нулевое положение и закрепляют. На рабочей поверхности стола 1 (черт. 8) в средней его части, на двух регулируемых опорах 2 (плоскопараллельных концевых мерах длины) в направлении продольной (поперечной) оси стола устанавливают поверочный угольник 3 на линейке 5 так, чтобы показания измерительного прибора на концах измерительной поверхности угольника были одинаковыми.

На шлифовальной бабке укрепляют показывающий измерительный прибор 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался измерительной поверхности угольника и был перпендикулярен ей. При этом вылет измерительного прибора от шлифовальной бабки должен быть по возможности наименьшим. Шлифовальную бабку перемещают в вертикальном направлении на всю длину хода.

Измерения проводят в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: продольной и поперечной.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора в каждой плоскости.

1.10. Перпендикулярность оси шлифовального шпинделя вертикальному перемещению шлифовальной бабки (черт. 9)

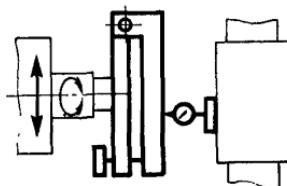


Черт. 9

Таблица 8

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 85	12	8	5
Св. 85	16	10	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 9, п. 9.2.5, метод 4а.

1.11. Радиальное биение наружной базовой поверхности шпинделя под шлифовальный круг (черт. 10)

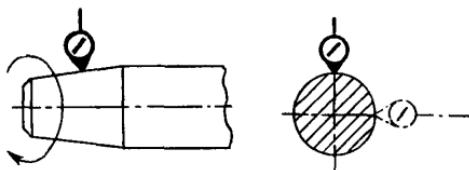


Черт. 10

Допуск, мкм, для станков класса точности:

П	:	:	:	:	:	:	5
В	:	:	:	:	:	:	3
А	:	:	:	:	:	:	2

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, п. 15.3.1, метод 1.

1.12. Осевое биение шлифовального шпинделя (черт. 11)

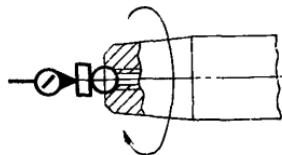


Черт. 11

Допуск, мкм, для станков класса точности:

П	:	:	:	:	:	:	4
В	:	:	:	:	:	:	3
А	:	:	:	:	:	:	2

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 17, п. 17.2.1, метод 1.

1.13. Параллельность контрольной боковой поверхности стола траектории продольного перемещения стола (черт. 12)

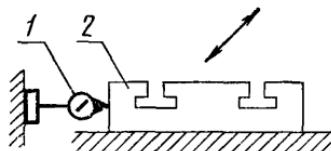

Черт. 12

Таблица 9


Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	8	6	5
Св. 250 до 400	12	8	—
» 400 » 630	16	12	—

На шлифовальной бабке укрепляют показывающий измерительный прибор 1 (черт. 12) так, чтобы его измерительный наконечник касался проверяемой поверхности и был перпендикулярен ей.

Стол 2 перемещают на всю длину хода. Измерение проводят при среднем положении стола по высоте, после его закрепления.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора в начале и в конце хода стола.

1.14. Прямолинейность продольного и поперечного перемещений шлифовальной бабки в горизонтальной плоскости (черт. 13)

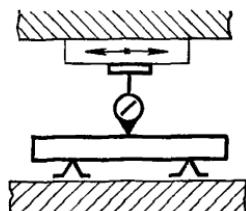


Черт. 13

Таблица 10


Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	5	3	2
Св. 160 до 250	6	4	3

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 3, п. 3.2.1, метод 1а.

1.15. Точность линейных перемещений шлифовальной бабки в продольном и поперечном направлениях (черт. 14 и 15)

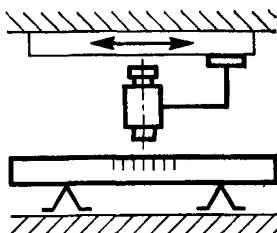

Черт. 14

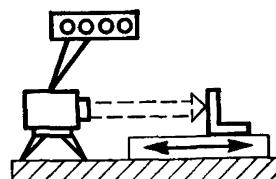

Черт. 15


Допуск, мкм, для станков класса точности:

П	:	:	:	:	:	25
В	:	:	:	:	:	16
А	:	:	:	:	:	10


Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 19, п. 19.2.2, метод 2 или п. 19.2.3, метод 3.

Шлифовальную бабку перемещают вручную или механически шагами последовательно в каждом направлении на всю длину хода.

1.16. Точность линейных перемещений стола изделия в продольном и поперечном направлениях (черт. 16 и 17)

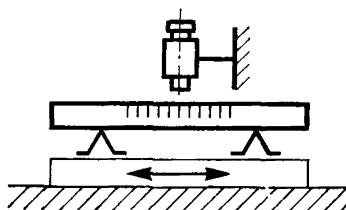

Черт. 16

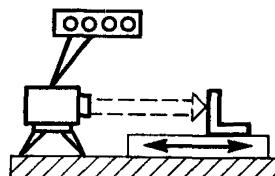

Черт. 17

Т а б л и ц а 11

Наибольшая длина перемещения стола, мм	Величина шага, мм	Допуск, мкм для станков класса точности		
		П	В	А
До 100	2	25	16	10
Св. 100 до 250	4			
> 250 > 400	6	30	20	—
> 400 > 630	10	40	25	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 19, п. 19.2.1, метод 1 или п. 19.2.3, метод 3.

Стол изделия перемещают шагами последовательно в каждом направлении на всю длину хода. Величина шага указана в табл. 11.

1.17. Точность линейного позиционирования стола изделия в продольном и поперечном направлениях (для станков с программным управлением):


1.17.1. Точность одностороннего позиционирования P_a , P_r .

1.17.2. Стабильность одностороннего позиционирования P_{sa} , P_{sr} .


1.17.3. Точность двухстороннего позиционирования P_{ar} .

1.17.4. Стабильность двухстороннего позиционирования P_{smax} .

1.17.5. Наибольшая зона нечувствительности при реверсировании U_{max} .

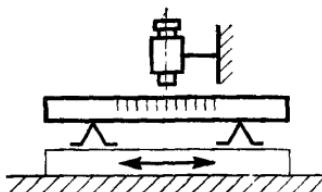

Черт. 18

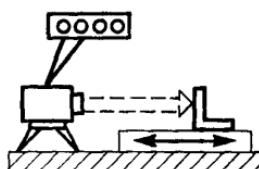

Черт. 19

Таблица 12

Наибольшая длина перемещения стола, мм	Номер пункта проверки	Допуск, мкм, для станков класса точности	
		П	В
До 100	1.17.1	16	10
	1.17.2	8	5
	1.17.3	20	12
	1.17.4	10	6
	1.17.5	8	5
Св. 100 до 250	1.17.1	20	12
	1.17.2	10	6
	1.17.3	25	16
	1.17.4	12	8
	1.17.5	10	6
Св. 250 до 400	1.17.1	25	16
	1.17.2	12	8
	1.17.3	30	20
	1.17.4	16	10
	1.17.5	10	8

Продолжение табл. 12

Наибольшая длина перемещения стола, мм	Номер пункта проверки	Допуск, мкм, для станков класса точности	
		П	В
Св. 400 до 630	1.17.1	30	20
	1.17.2	16	10
	1.17.3	45	25
	1.17.4	20	12
	1.17.5	16	10

П р и м е ч а н и е. Допуски, указанные в табл. 12, до 01.01.90 являются рекомендуемыми.

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 19, методы 1 и 3 (черт. 18, 19).

Образцовую штриховую меру располагают вблизи контрольной боковой поверхности стола.

Точность линейного позиционирования проверяют по каждой оси координат в нулевом и j заданных положениях стола.

Положения стола устанавливают с интервалами l_j , близкими, но не равными между собой и не кратными шагу измерительного устройства. Количество положений, в которых проводят измерения (помимо нулевого), должно быть не менее 13.

Крайние из j произвольных положений устанавливают на расстоянии не более 0,25 среднего значения l_j от концов перемещения стола.

В j -произвольных положениях измеряют точность и стабильность позиционирования и наибольшую зону нечувствительности при реверсировании.

При измерении проводят последовательные автоматические перемещения стола в заданные положения на скорости быстрого перемещения без нагружения стола массой обрабатываемой детали и силами резания в обоих противоположных направлениях не менее 5 раз.

Основные определения, методика математической обработки и порядок оформления результатов измерения приведены в приложении.

1.18. Точность линейного позиционирования бабки шлифовальной в продольном и поперечном направлениях (для станков с программным управлением):


1.18.1. Точность одностороннего позиционирования P_a , P_r .

1.18.2. Стабильность одностороннего позиционирования P_{sa} , P_{sr} .


1.18.3. Точность двухстороннего позиционирования P_{ar} .

1.18.4. Стабильность двухстороннего позиционирования P_{smax} .

1.18.5. Наибольшая зона нечувствительности при реверсировании U_{\max} .

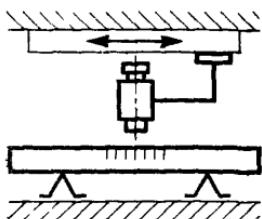

Черт. 20

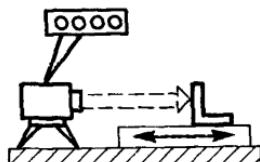

Черт. 21

Таблица 13

Номер пункта проверки	Допуск, мкм, для станков класса точности	
	П	В
1.18.1	20	12
1.18.2	10	6
1.18.3	25	16
1.18.4	12	8
1.18.5	10	6

Примечание. Допуски, указанные в табл. 13, до 01.01.90 являются рекомендуемыми.

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 1, методы 2 и 3 (черт. 20, 21).

Образцовую штриховую меру располагают вблизи контрольной боковой поверхности стола.

Точность линейного позиционирования проверяют по каждой оси координат в нулевом и j заданных положениях бабки шлифовальнойной.

Положения шлифовальнойной бабки устанавливают с интервалами l_j , близкими, но не равными между собой и не кратными шагу измерительного устройства. Количество положений, в которых проводят измерения (помимо нулевого) должно быть не менее 13.

Крайние из j произвольных положений устанавливают на расстоянии не более 0,25 среднего значения l_j от концов перемещения шлифовальнойной бабки.

При измерении проводят последовательные автоматические перемещения бабки шлифовальнойной в заданные положения на скорости быстрого перемещения, без нагружения ее силами резания — в обоих направлениях не менее 5 раз.

Основные определения, методика математической обработки и порядок оформления результатов измерения приведены в приложении.

1.19. Точность углового позиционирования поворотного устройства (для станков с программным управлением):


1.19.1. Точность одностороннего позиционирования P_{ya} , P_{yr} .

1.19.2. Стабильность одностороннего позиционирования P_{syu} , P_{syr} .

1.19.3. Точность двухстороннего позиционирования P_{yar} .

1.19.4. Стабильность двухстороннего позиционирования $P_{syu\max}$.

1.19.5. Наибольшая зона нечувствительности при реверсировании $U_{y\max}$.

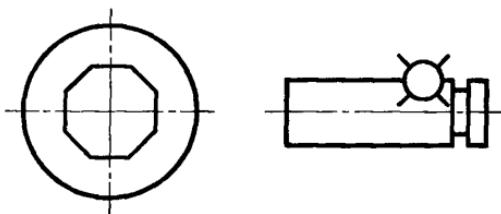

Черт. 22

Таблица 14

Номер пункта проверки	Допуск для станков класса точности	
	П	В
1.19.1	40"	25"
1.19.2	20"	12"
1.19.3	50"	30"
1.19.4	25"	16"
1.19.5	20"	12"

Примечание. Допуски, указанные в табл. 14, до 01.01.90 являются рекомендуемыми.

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 20, метод 1 (черт. 22).


Поворотное устройство последовательно поворачивают на заданные углы.

Количество положений, в которых проводят измерения, должно быть не менее 12 за один полный оборот поворотного устройства. Во всех положениях (включая нулевое) измеряют точность и стабильность позиционирования и наибольшую зону нечувствительности при реверсировании.

Порядок и условия измерения, основные определения, методика математической обработки и порядок оформления резуль-

татов измерения точности для углового позиционирования аналогичны указанным для линейного позиционирования.

1.20. Параллельность оси, проходящей через центры передней и задней бабок приспособления для шлифования круглых изделий, продольному перемещению стола (черт. 23).

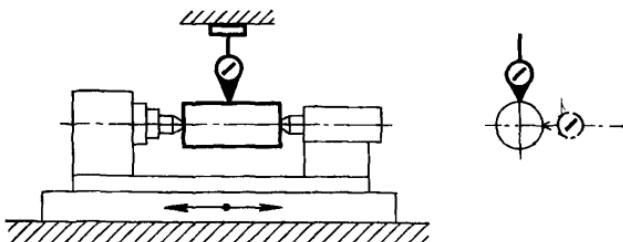


Черт. 23

Допуск, мкм, на длине перемещения 100 мм, для станков класса точности:


П	8
В	5
А	3

Измерения — по ГОСТ 22267—76 разд. 6, п. 6.2.6, метод 3б.

1.21. Погрешность линейного увеличения проекционной системы оптического устройства (черт. 24 и 25).

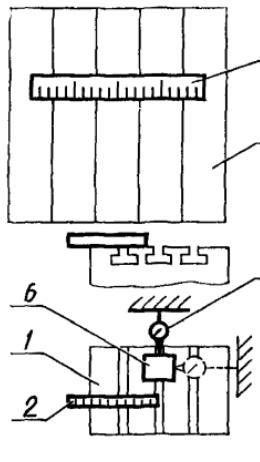

Черт. 24

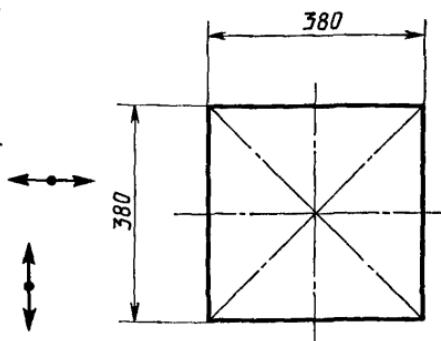

Черт. 25

Таблица 15

Кратность увеличения оптической системы	Пределевые отклонения размеров, мкм
10	±25
20	±12,5
50	±5
100	±2,5

На столе 1 станка (черт. 24) устанавливают образцовую штриховую меру длины 2 длиной 60 мм с ценой деления 1 мм.

Подъемом стола обеспечить резкое изображение ее штрихов на экране 3.

Наложить на экран штриховую меру длины 4 длиной 420 мм с ценой деления 0,2 мм. На экране совместить начальные штрихи обеих мер длины.

Несовпадение соответствующих штрихов обеих мер длины по краям квадрата со стороной 380 мм (погрешность увеличения) измерить с помощью штриховой меры 4 или посредством измерительного прибора 5, измерительный наконечник которого касается жесткого упора 6 (плоскопараллельной концевой меры длины) и перпендикулярен ему. Последняя проверка осуществляется следующим образом: перемещая стол, совместить соответствующие крайние штрихи обеих штриховых мер. Произвести отсчет по измерительному прибору.

Для каждой кратности увеличения в различных точках поля зрения экрана допускается отклонение только со знаком «плюс» или только со знаком «минус».

Погрешность линейного увеличения проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях и по двум диагоналям не менее чем в трех точках по краям и в центре каждого направления (черт. 25).

2. ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ОБРАЗЦОВ-ИЗДЕЛИЙ

2.1. Для проверок применяют стальные закаленные образцы-изделия, твердостью 41,5...51,5 HRC₅ формы и размеры которых даны на черт. 26, 30 и 31 и в табл. 16 и 21 и которые отвечают требованиям ГОСТ 25443—82.

2.2. Перед установкой образцов-изделий на станок проводят чистовое шлифование их базовых поверхностей, служащих для установки и крепления на станке, и предварительное шлифование поверхностей, подлежащих проверке. При этом шероховатость базовых поверхностей должна быть не грубее Ra 1,25 по ГОСТ 2789—73, а поверхностей, подлежащих последующей чистовой обработке и проверке, должна быть не грубее Ra 2,5 по ГОСТ 2789—73.

2.3. Подлежащие проверке поверхности образцов-изделий обрабатывают на чистовых режимах. После чистового шлифования допускаемые отклонения проверяемых поверхностей не должны превышать значений, указанных в пп. 2.5—2.8 и 2.10—2.13.

2.4. Форма и размеры образца-изделия для всех станков для проверок 2.5—2.8 и 2.13 должны соответствовать черт. 26 и табл. 16.

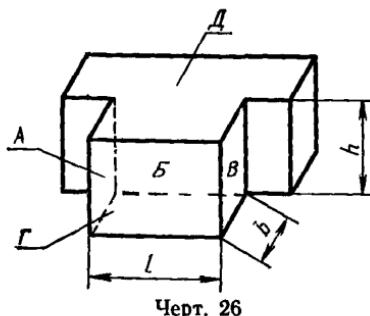


Таблица 16

Наибольшая длина обрабатываемой поверхности	Размеры образца-изделия (пределевые отклонения ± 5)		
	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>
До 160	65	30	40
Св. 160 до 250	100	50	65
» 250 » 400	160	50	65
» 400 » 630	250	50	65

2.5. Плоскостность обработанной поверхности *Б* (черт. 26 и 27).

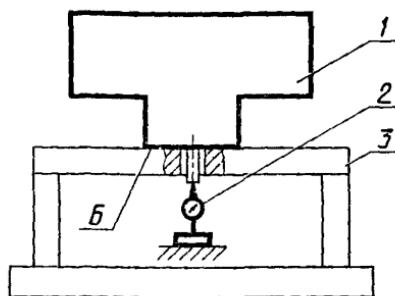


Таблица 17

Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	6	4	2,5
Св. 160 до 250	8	5	—
» 250 » 400	10	6	—
» 400 » 630	12	8	—

Проверку проводят при помощи приспособления, состоящего из поверочной плиты 3 и измерительного прибора 2. Образец-изделие 1 кладут проверяемой поверхностью на плиту 3 и перемещают по ней возвратно-поступательными движениями. Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора.

2.6. Постоянство линейных размеров в сечениях, параллельных основанию Γ образца-изделия (черт. 26).

Таблица 18


Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	10	6	4
Св. 160 до 250	12	8	—
» 250 » 400	16	10	—
» 400 » 630	20	12	—

Проверку проводят в трех сечениях по высоте, параллельных основанию Γ образца-изделия: посередине высоты и на расстоянии приблизительно 5 мм от верхнего и нижнего краев.

Проверку проводят прибором для измерения линейных размеров.

Отклонение равно наибольшей разности показаний прибора.

2.7. Перпендикулярность вертикальных обработанных поверхностей A , B и V основанию Γ образца-изделия (черт. 26 и 28).

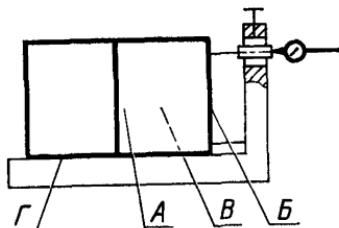

Черт. 28


Таблица 19

Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	8	5	3
Св. 160	10	6	

Измерения — по ГОСТ 25889.3—83, метод 2.

Образец-изделие устанавливают основанием Γ на приспособление.

2.8. Перпендикулярность обработанных поверхностей A к B и B к B (черт. 26 и 29).

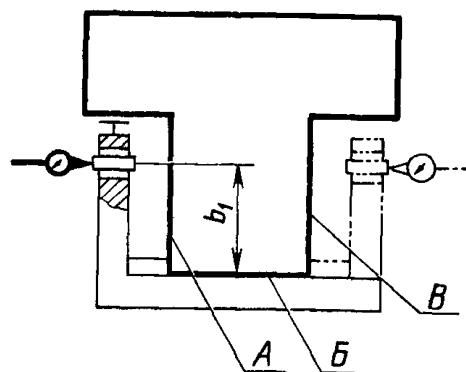

Черт. 29


Таблица 20

Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	Длина измерения b_1 , мм	Допуск мкм, для станков класса точности		
		П	В	А
До 160	25	20	12	8
Св. 160	45	25	16	—

Измерение — по ГОСТ 25889.3—83, метод 2.

Образец-изделие устанавливают на приспособление поверхностью B .

2.9. Формы и размеры фасонного образца-изделия (для станков с ЧПУ) для проверок 2.10 и 2.11 должны соответствовать черт. 30 и табл. 21.

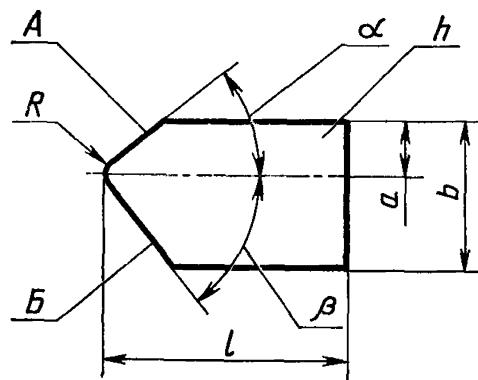

Черт. 30

Таблица 21

Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>R</i>	α	β
	мм						
До 250	100	65	25	5	8	40°	50°
Св. 250 до 630	160	100	35	10			

2.10. Точность линейных и угловых размеров фасонного образца-изделия (для станков с ЧПУ)

Допуск для станков класса точности:


П													
размер <i>R</i>	:	:	:	:	:	:	,	:	,	:	,	15	мкм
углы α , β	:	:	:	:	:	,	:	:	,	:	,	3'	
В													
размер <i>R</i>	:	:	:	:	:	:	,	:	,	:	,	10	мкм
углы α , β	:	:	:	:	:	,	:	:	,	:	,	2'	

2.11. Прямолинейность поверхностей *A* и *B* фасонного образца-изделия (для станков с ЧПУ)

Таблица 22

Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности	
	П	В
До 250	16	10
Св. 250 до 630	25	20

2.12. Точность линейных размеров образца-изделия (для станков с ЧПУ)

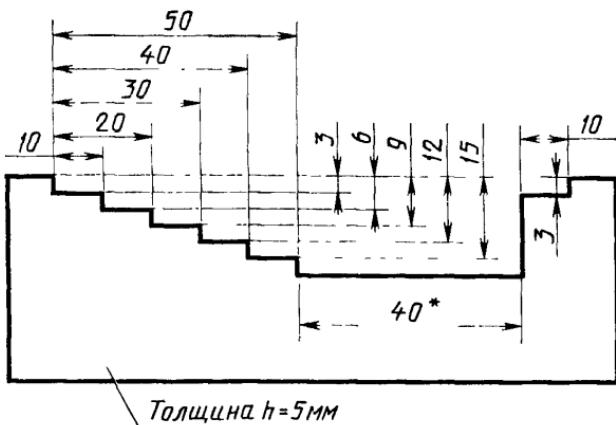

* Размер для справок.

Черт. 31

Допуски, мкм, всех обозначенных на чертеже размеров должны составлять для станков класса точности:

П	± 16
В	± 10
А	± 6

Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14, \pm \frac{t_2}{2}$

Измерения проводят с помощью прибора для измерения линейных размеров.

2.13. Шероховатость обработанных поверхностей по ГОСТ 2789—73 (черт. 26, 30, 31).

Параметр шероховатости R_a , мкм, не более, для станков класса точности:

П	0,63
В	0,40
А	0,25

Проверку проводят с помощью средств для контроля шероховатости поверхности.

**ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ СТАНКОВ**

Основные определения, формулы и пример расчета приведены для случая проверки точности и стабильности позиционирования рабочего органа по оси координат X , но могут быть использованы при проверке по любым осям координат.

Длина перемещения L_x — наибольшая длина перемещения проверяемого рабочего органа, в пределах которой производят измерения.

Интервал измерения l_j — расстояние между двумя соседними заданными положениями рабочего органа в пределах длины перемещения L_x , в которых производят измерения.

Заданное положение рабочего органа X_j — расчетное положение рабочего органа, в которое он должен переместиться по оси координат X , где $j=1, 2, \dots, m$ — порядковый номер заданного положения.

Нулевое положение рабочего органа X_0 — положение рабочего органа, зафиксированное средством измерения относительно какой-либо базовой поверхности или оси другого рабочего органа, несущего инструмент или обрабатываемую деталь и принятые за начало отсчета по контролируемой оси координат.

Действительное положение рабочего органа X_{ji} — положение рабочего органа, установленное при позиционировании и зафиксированное средством измерения, где $i=1, 2, \dots, n$ — порядковый номер измерения.

Отклонение от заданного положения рабочего органа ΔX_{ji} при i -м измерении — разность между действительным и заданным положением рабочего органа при подходе в заданное положение:

$$\Delta X_{ji} = X_{ji} - X_j. \quad (1)$$

Среднее отклонение от заданного положения рабочего органа $\bar{\Delta X_j}$ — среднее арифметическое отклонений от заданного положения рабочего органа, полученных по результатам измерений при многократном подходе в заданное положение:

$$\bar{\Delta X_j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta X_{ji}. \quad (2)$$

Размах отклонений от заданного положения рабочего органа R_j — абсолютная наибольшая алгебраическая разность отклонений от заданного положения рабочего органа, полученных по результатам измерений при многократном подходе в заданное положение:

$$R_j = |\max \Delta X_{ji} - \min \Delta X_{ji}|, \quad (3)$$

Среднее квадратическое отклонение от заданного положения рабочего органа S_j — вероятностное значение рассеяния отклонений от заданного положения рабочего органа (с вероятностью 0,997), полученных по результатам измерений при многократном подходе в заданное положение.

При количестве измерений n более 10 расчет среднего квадратического отклонения S_j проводят по формуле

$$S_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta X_{ji} - \bar{\Delta X}_j)^2} \quad (4)$$

Если число измерений n от 5 до 10, допускается проводить расчет среднего квадратического отклонения S_j по формуле

$$S_j = \frac{R_j}{d_n}, \quad (5)$$

где d_n — коэффициент, зависящий от числа измерений. Значения приведены в табл. 23.

Таблица 23

n	5	6	7	8	9	10
d_n	2,326	2,534	2,704	2,847	2,970	3,078

Рассеяние отклонений от заданного положения рабочего органа P_{Sj} — величина зоны, в которой с вероятностью 0,997 находятся отклонения от заданного положения рабочего органа при многократном подходе в заданное положение:

$$P_{Sj} = 6 S_j. \quad (6)$$

Зона рассеяния отклонений от заданного положения рабочего органа относительно среднего отклонения $\bar{\Delta X}_j$ составляет от $+3 S_j$ до $-3 S_j$.

Расчет характеристик точности и стабильности позиционирования проводят для каждого из направлений перемещения рабочего органа отдельно. При этом к приведенным выше обозначениям заданного и действительного положения и отклонений от заданного положения рабочего органа добавляют индексы, указывающие направление позиционирования рабочего органа: a — для позиционирования в положительном направлении, r — для позиционирования в отрицательном направлении.

Точность позиционирования при одностороннем подходе P — вероятностная величина зоны, в которой находятся отклонения от заданных положений рабочего органа при многократном одностороннем подходе в любые заданные положения в пределах длины перемещения.

В случае позиционирования при одностороннем подходе P_a или P_r определяют по формулам

$$P_a = \max(\Delta \bar{X}_{ja} + 3 S_{ja}) - \min(\Delta \bar{X}_{ja} - 3 S_{ja}), \quad (7)$$

$$P_r = \max(\Delta \bar{X}_{jr} + 3 S_{jr}) - \min(\Delta \bar{X}_{jr} - 3 S_{jr})$$

где значения j в выражениях $\max(\Delta \bar{X}_j + 3 S_j)$ и $\min(\Delta \bar{X}_j - 3 S_j)$ не совпадают между собой.

Стабильность позиционирования при одностороннем подходе P_S — наибольшее вероятностное значение рассеяния отклонений от заданных положений рабочего органа при многократном одностороннем подходе в любые заданные положения в пределах длины перемещения.

С. 24 ГОСТ 9735—87

В случае позиционирования при одностороннем подходе P_{sa} или P_{sr} определяют по формулам

$$\begin{aligned} P_{sa} &= \max P_{sja} \\ P_{sr} &= \max P_{sjr} \end{aligned} \quad (8)$$

Точность позиционирования при двухстороннем подходе P_{ar} — вероятностная величина зоны, в которой находятся отклонения от заданных положений рабочего органа при многократном двухстороннем подходе в любые заданные положения в пределах длины перемещения.

В случае позиционирования при двухстороннем подходе P_{ar} определяют по формулам

$$P_{ar} = \max \begin{cases} P_a, P_r \\ \max (\Delta \bar{X}_{ja} + 3 S_{ja}) - \min (\Delta \bar{X}_{jr} - 3 S_{jr}), \\ \max (\Delta \bar{X}_{jr} + 3 S_{jr}) - \min (\Delta \bar{X}_{ja} - 3 S_{ja}) \end{cases}, \quad (9)$$

где значения j в выражениях $\max(\Delta \bar{X}_{ja} + 3 S_{ja})$ и $\min(\Delta \bar{X}_{jr} - 3 S_{jr})$ могут совпадать или не совпадать между собой.

Стабильность позиционирования при двухстороннем подходе P_{smax} — наибольшее вероятностное значение рассеяния отклонений от заданных положений рабочего органа при многократном двухстороннем подходе в любые заданные положения в пределах длины перемещения.

В случае позиционирования при двухстороннем подходе P_{smax} определяют как наибольшее из значений рассеяния, вычисленных по формулам

$$P_{sar} = \max \begin{cases} 6 S_{ja}; 6 S_{jr} \\ \max (3 S_{ja} + U_j + 3 S_{jr}) \end{cases}, \quad (10)$$

где значения j в выражениях S_{ja} и S_{jr} совпадают между собой.

Зона нечувствительности при реверсировании U_j — наибольшая абсолютная разность средних арифметических отклонений от заданного положения рабочего органа при многократном двухстороннем подходе в заданное положение.

Зону нечувствительности при реверсировании U_j определяют по формуле

$$U_j = |\Delta \bar{X}_{ja} - \Delta \bar{X}_{jr}|, \quad (11)$$

где значения j в выражениях $\Delta \bar{X}_{ja}$ и $\Delta \bar{X}_{jr}$ совпадают между собой.


Наибольшая зона нечувствительности при реверсировании U_{max} — наибольшее значение зоны нечувствительности при реверсировании при многократном двухстороннем подходе в любые заданные положения в пределах длины перемещения.

Наибольшую зону нечувствительности при реверсировании U_{max} определяют по формуле

$$U_{max} = \max U_j, \quad (12)$$

Пример записи результатов измерения и расчета точности позиционирования приведен в табл. 24. На черт. 32 приведен график отклонений от заданных положений рабочего органа при измерении точности позиционирования, соответствующий примеру.

График отклонений от заданного положения рабочего органа

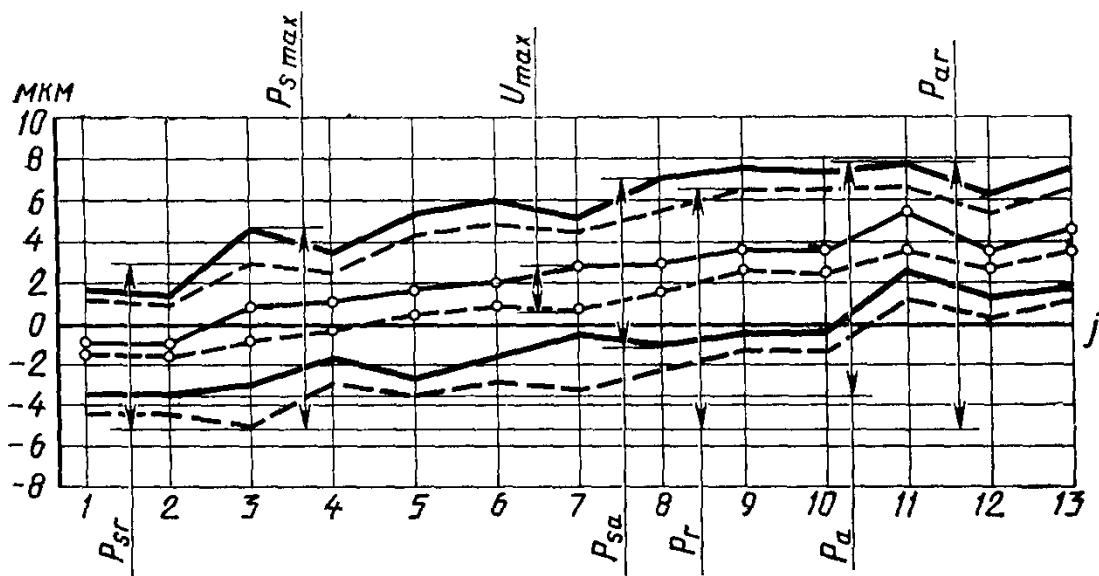

Черт. 32

Пример определения точности позиционирования

<i>J</i>	0	1	2	3	4	5
$X_{a, j}$	0,000	10,000	52,220	91,000	132,330	172,000
Положительное направление позиционирования	ΔX_{ja1}	—	—1	—1	+1	+1
	ΔX_{ja2}	—	—2	—1	+1	+1
	ΔX_{ja3}	—	—2	—1	+1	+1
	ΔX_{ja4}	—	0	—1	+1	—1
	ΔX_{ja5}	—	—1	—3	—2	+1
	$\Delta \bar{X}_{ja}$	—	—1,20	—1,40	+0,40	+0,60
	R_{ja}	—	2	2	3	2
	S_{ja}	—	0,86	0,86	1,29	0,86
	$3S_{ja}$	—	2,58	2,58	3,87	2,58
	ΔX_{jr1}	—3	—3	—2	—2	—1
Отрицательное направление позиционирования	ΔX_{jr2}	—1	—2	—3	—1	+1
	ΔX_{jr3}	—1	—1	—2	+1	—1
	ΔX_{jr4}	—2	—1	—1	—1	+1
	ΔX_{jr5}	—1	—1	—1	—2	—1
	$\Delta \bar{X}_{jr}$	—	—1,60	—1,80	—1,00	—0,20
	R_{jr}	2	—	—	—	—
	R_{jr}	—	2	2	3	2
	S_{ar}	0,86	—	—	—	—
	S_{jr}	—	0,86	0,86	1,29	0,86
	$3S_{jr}$	—	2,58	2,58	3,87	2,58
$\Delta \bar{X}_{ja} + 3S_{ja}$	—	+1,38	+1,18	+4,27	+3,18	+5,07
$\Delta \bar{X}_{ja} - 3S_{ja}$	—	—3,78	—3,98	—3,47	—1,98	—2,67
$\Delta \bar{X}_{jr} + 3S_{jr}$	—	+6,98	+0,78	+2,87	+2,38	+4,27
$\Delta \bar{X}_{jr} - 3S_{jr}$	—	—4,18	—4,38	—4,87	—2,78	—3,47
$ \Delta \bar{X}_{ja} - \Delta \bar{X}_{jr} $	—	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80

$$P_{or} = (\Delta \bar{X}_{11a} + 3S_{11a}) - (\Delta \bar{X}_{3r} - 3S_{3r}) = 7,58 + 4,87 = 12,45 \text{ мкм}$$

$$P_{smax} = \Delta \bar{X}_{3a} + 3S_{3a} - \Delta \bar{X}_{3r} - 3S_{3r} = 4,27 + 4,87 = 9,14 \text{ мкм}$$

$$U_{max} = U_7 = |2,20 - 0,40| = 1,80 \text{ мкм}$$

$$P_a = (\Delta \bar{X}_{11a} + 3S_{11a}) - (\Delta \bar{X}_{2a} - 3S_{2a}) = 7,58 + 3,98 = 11,56 \text{ мкм}$$

Таблица 24

6	7	8	9	10	11	12	13
211,440	250,000	292,550	331,000	372,660	413,000	452,880	491,000
+2	+1	+3	+3	+2	+5	+3	+4
+1	+3	+2	+6	+5	+4	+3	+3
+1	+2	+1	+3	+3	+5	+5	+5
+2	+2	+2	+3	+5	+6	+3	+4
+4	+3	+4	+3	+2	+5	+3	+5
+2,00	+2,20	+2,40	+3,60	+3,40	+5,00	+3,40	+4,20
3	2	3	3	3	2	2	2
1,29	0,86	1,29	1,29	1,29	0,86	0,86	0,86
3,87	2,58	3,87	3,87	3,87	2,58	2,58	2,58
+1	-1	+2	+3	+1	+4	+2	+3
+2	-1	+1	+1	+3	+5	+3	+5
-1	+1	-1	+2	+4	+3	+3	+3
+1	+1	+2	+3	+3	+4	+2	+4
+1	+2	+2	+4	+1	+3	+4	+3
+0,80	+0,40	+1,20	+2,60	+2,40	+3,80	+2,80	+3,60
-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	3	3	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-
1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,86	0,86	0,86
3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	2,58	2,58	2,58
+5,87	+4,78	+6,27	+7,47	+7,27	+7,58	+5,98	+6,78
-1,87	-0,38	-1,47	-0,27	-0,47	+2,42	+0,82	+1,62
+4,67	+4,27	+5,07	+6,47	+6,27	+6,38	+5,38	+6,18
-3,07	-3,47	-2,67	-1,27	-1,47	+1,22	+0,22	+1,02
1,20	1,80	1,20	1,00	1,00	1,20	0,60	0,60

$$P_r = (\Delta \bar{X}_{9r} + 3S_{9r}) - (\Delta \bar{X}_{3r} - 3S_{3r}) = 6,47 + 4,87 = 11,34 \text{ мкм}$$

$$P_{sa} = P_{s3a} = P_{s5a} = P_{s6a} = P_{s8a} = P_{s9a} = P_{s10a} = 7,74 \text{ мкм}$$

$$P_{sr} = P_{s3r} = P_{s5r} = P_{s6r} = P_{s7r} = P_{s8r} = P_{s9r} = P_{s10r} = 7,74 \text{ мкм}$$

$$P_{s0} = 5,16 \text{ мкм}$$

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. С. Болотинский, С. Л. Блинчик, А. С. Штаркер, В. Я. Черневич

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.87 № 2196

3. Срок проверки — 1992 г., периодичность проверки — 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 9735—81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8—82	1.1
ГОСТ 2789—73	2.2, 2.13
ГОСТ 22267—76	1.2—1.5, 1.8, 1.10—1.12, 1.14—1.20
ГОСТ 25443—82	2.1
ГОСТ 25889.3—83	2.7, 2.8

Группа Г81

**Изменение № 1 ГОСТ 9735—87 Станки профилешлифовальные. Нормы точности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 10.02.89 № 206**

Дата введения 01.09.89

Пункт 1.3. Заменить слова: «Уровень устанавливают в средней части стола
поочередно в направлениях его продольного и поперечного перемещений» на
«Уровень устанавливают в средней части стола перпендикулярно к направлению
его перемещения».

(Продолжение см. с. 128)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9735—87)

Пункт 1.15 дополнить примечанием: «Примечание. До 01.01.90 измерения проводят с шагом, равным 0,1 от длины перемещения».

Пункт 1.16. Таблицу 11 дополнить примечанием: «Примечание. До 01.01.90 допускается увеличивать величину шага в 5 раз соответственно».

(ИУС № 5 1989 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*

Технический редактор *М. И. Максимова*

Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 17.07.87 Подп. в печ. 22.09.87 2,0 усл. п. л. 2,0 усл. кр.-отт. 1,45 уч.-изд л.
Тир. 13 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1002

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	м	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	A
Термодинамическая температура	kelvin	K	K
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерadian	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	русско- е		
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}	
Сила	ニュтона	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Энергия	дюоуль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд} \cdot \text{ср}$	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}	
Поглощенная доза ионизирую- щего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$	