



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# ВЛАЖНОСТЬ ДОМЕННОГО КОКСА

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
НЕЙТРОННЫМИ ВЛАГОМЕРАМИ

ГОСТ 8.530-85

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН**

**Государственным комитетом СССР по стандартам**

**Министерством черной металлургии СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**А. К. Страйковский, канд. техн. наук; Д. М. Муканов, канд. техн. наук;  
В. Г. Романов, канд. техн. наук (руководители темы); А. Н. Шейкин;  
В. В. Пушкарев; В. П. Иванов, канд. физ.-мат. наук; В. П. Домбровский,  
В. А. Пронякин, В. М. Тегза, С. П. Тищенко**

**ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам**

**Член Госстандарта Л. К. Исаев**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июня 1985 г. № 1677**

Государственная система обеспечения  
единства измерений**ВЛАЖНОСТЬ ДОМЕННОГО КОКСА**Методика выполнения измерений  
нейтронными влагомерамиState system for ensuring the uniformity of  
measurements. Blast-furnace coke humidity.

Measurement procedure by neutron moisture meters

ОКСТУ 0008

**ГОСТ****8.530—85**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июня  
1985 г. № 1677 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений влажности доменного кокса массой от 2,0 до 12,0 т (далее — кокса) нейтронными влагомерами по ГОСТ 21196—75 с автоматической коррекцией результатов измерений по насыпной плотности.

Установленную стандартом норму точности применяют в технологических процессах при расчете дозировки кокса и допускается использовать при учете массы кокса.

Стандарт не распространяется на определение массовой доли влаги кокса при его приемке по ГОСТ 2669—81.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Влажность (массовую долю влаги) кокса  $W'$ , %, рассчитывают по формуле

$$W' = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $m_1$  — масса воды в коксе, кг;

$m_2$  — масса сухого кокса, кг.

1.2. Влагосодержание (массовое отношение влаги) кокса  $W$ , %, рассчитывают по формуле

$$W = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100. \quad (2)$$

1.3. Измерение влагосодержания кокса нейтронными влагомерами основано на линейной зависимости выходных сигналов первичного измерительного преобразователя влагомера от значений  $Q_1$  и  $Q_2$ , пропорциональных потокам замедлившихся в коксе подкадмийевых и надкадмийевых нейтронов, выражаемой системой уравнений

$$\begin{cases} I_1 = a_0 + a_1 \rho_1 + a_2 \rho_2; \\ I_2 = b_0 + b_1 \rho_1 + b_2 \rho_2, \end{cases} \quad (3)$$

где  $I_1$  и  $I_2$  — выходные сигналы первичного измерительного преобразователя влагомера,  $\text{с}^{-1}$ ;

$a_0$  и  $b_0$  — градуировочные коэффициенты,  $\text{с}^{-1}$ ;

$a_1$ ,  $b_1$ ,  $a_2$  и  $b_2$  — градуировочные коэффициенты,  $\text{м}^3/\text{с} \cdot \text{кг}$ ;

$\rho_1 = \frac{m_1}{V}$  — массовая концентрация влаги кокса,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$\rho_2 = \frac{m_2}{V}$  — насыпная плотность сухого кокса,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$V$  — объем измеряемого кокса,  $\text{м}^3$ .

1.4. Влагосодержание кокса  $W$ , %, измеряемое влагомером, рассчитывают по формуле

$$W = \frac{b_1(I_1 - a_0) - a_2(I_2 - b_0)}{a_1(I_2 - b_0) - b_1(I_1 - a_0)} \cdot 100. \quad (4)$$

1.5. Влажность кокса  $W'$ , %, рассчитывают по формуле

$$W' = \frac{W}{100 + W} \cdot 100, \quad (5)$$

где  $W$  — влагосодержание кокса, вычисленное по формуле (4).

1.6. Значения влагосодержания или влажности определяют непосредственно по показаниям отсчетных устройств влагомеров.

1.7. Перевод значений влагосодержания в значения влажности и наоборот в диапазонах измерений при необходимости можно проводить в соответствии с таблицей или графиком справочного приложения 2.

1.8. Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерений при доверительной вероятности 0,95 составляет не более 0,5 %.

## 2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

2.1. При выполнении измерений должны быть применены нейтронные стационарные влагомеры типов ВНС-7206 или ВНСК.

Основные технические характеристики влагомеров приведены в справочном приложении 3.

Допускается применять влагомеры других типов, предназначенные для измерения влагосодержания или влажности кокса, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 21196—75, имеющих такие же метрологические характеристики и содержащих первичный измерительный преобразователь зондового типа с источником быстрых нейтронов, детекторами подкадмьевых и надкадмьевых нейтронов, устройство обработки и управления и эквивалентную меру влажности или влагосодержания (ЭМВ).

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При выполнении измерений должны быть соблюдены требования безопасности, установленные «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСР-72/80), «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-76) и «Санитарными правилами устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов», утвержденными Министерством здравоохранения СССР, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором СССР, стандартами системы ССБТ, нормативно-техническими документами, утвержденными органами государственного надзора, действующими на предприятия (организации), и эксплуатационной документацией на конкретное оборудование.

3.2. Перед проведением измерений должно быть установлено соответствие влагомеров требованиям радиационной и электрической безопасности по ГОСТ 21196—75, ГОСТ 22740—77, ГОСТ 8.442—81, в том числе проверено наличие необходимых защитных, блокирующих и сигнализирующих устройств, надписей и знаков безопасности по ГОСТ 17925—72 и ГОСТ 12.4.027—76, а также соответствие технической документации на влагомеры требованиям «Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов».


3.3. К выполнению измерений, связанных с обслуживанием частей влагомеров, содержащих источник нейтронов, допускаются лица из числа профессиональных работников категории А по НРБ-76, прошедшие инструктаж и необходимое обучение.

### 4. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. При выполнении измерений должны быть соблюдены следующие условия.


4.1.1. Первичный измерительный преобразователь влагомера устанавливают на вертикальных или наклонных стенках бункеров в соответствии со схемами установки, приведенными на черт. 1,

2 и 3, а устройство обработки и управления — в соответствии с требованиями технической документации на влагомер конкретного типа.

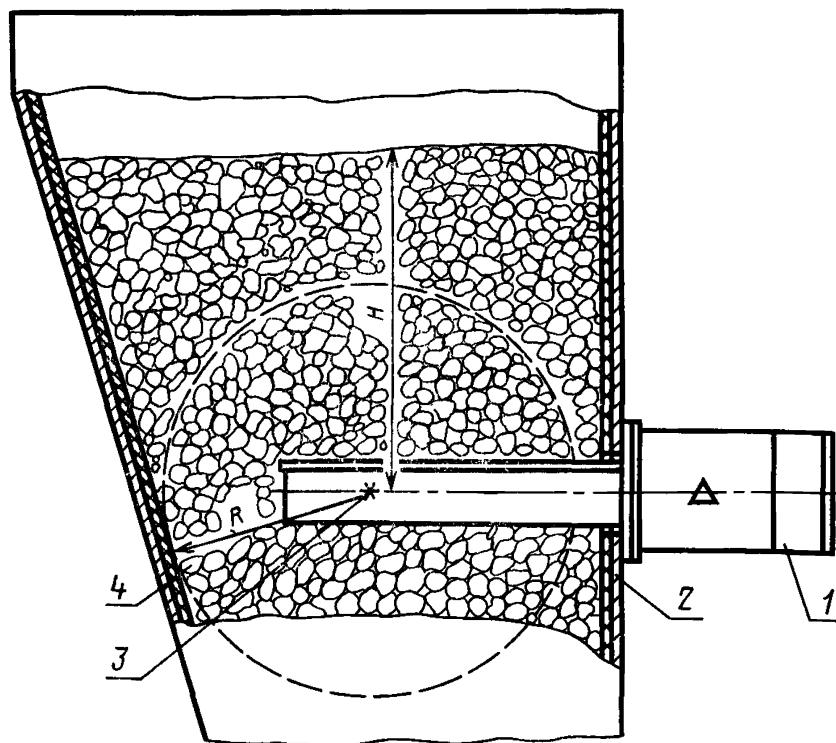


1—первичный измерительный преобразователь, 2—стенка, 3—источник нейтронов, 4—кокс

Черт. 1

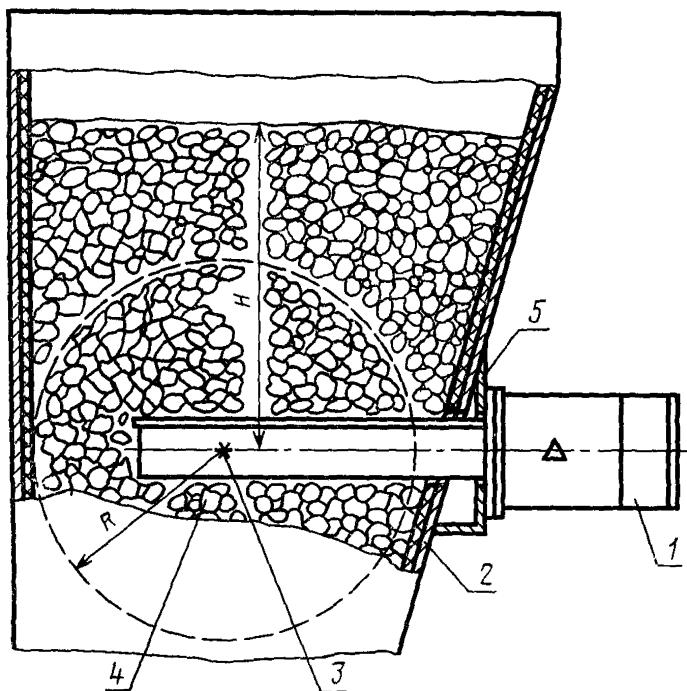

1—первичный измерительный преобразователь; 2—стенка; 3—источник нейтронов; 4—кокс; 5—закладная деталь

Черт. 2

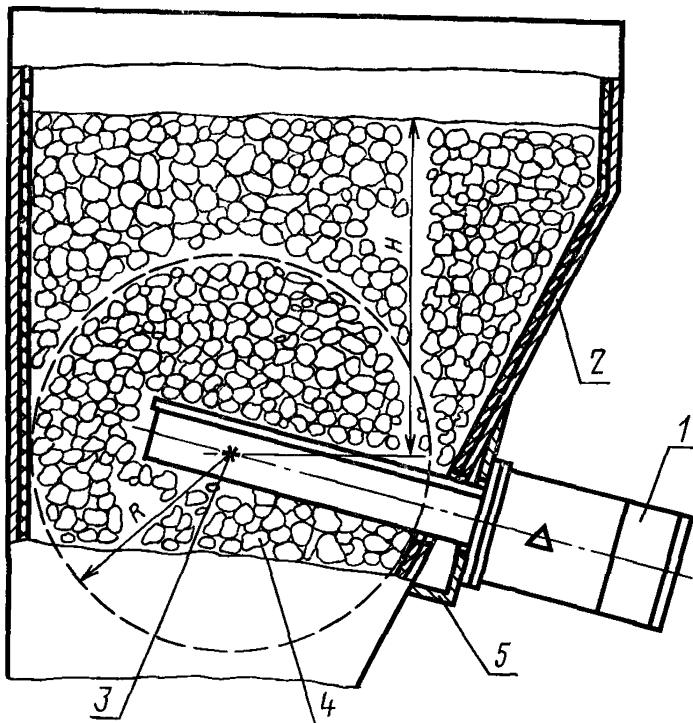

1—первичный измерительный преобразователь; 2—стенка; 3—источник нейтронов; 4—кокс, 5—закладная деталь

Черт 3

4.1.2. Расстояние  $R$  от центра источника нейтронов в первичном измерительном преобразователе до стенок бункера должно быть не менее 700 мм, а высота  $H$  слоя кокса над первичным измерительным преобразователем при измерении — не менее 1200 мм (см. черт. 1, 2 и 3).

4.1.3. При загрузке в бункер кокса не должно быть прямого попадания на первичный измерительный преобразователь потока загружаемого кокса, а при выгрузке — зависаний кокса в объеме радиусом  $R$  (см. черт. 1, 2 и 3).

4.1.4. Климатические и механические воздействия должны находиться в пределах норм, установленных в технической документации на влагомер конкретного типа или его составных частей.

4.1.5. В первичный измерительный преобразователь подводят воздух в соответствии с требованиями технической документации на влагомер конкретного типа.

4.1.6. Электропитание влагомера — по ГОСТ 21196—75.

4.2. При подготовке к выполнению измерений вновь вводимого в эксплуатацию влагомера выполняют следующие работы.

4.2.1. Проводят проверку выполнения требований безопасности согласно разд. 3.

4.2.2. Проводят монтаж и наладку, включение и проверку функционирования отдельных частей и в целом влагомера в режимах «Градуировка» и «Измерение» в соответствии с требованиями технической документации на влагомер конкретного типа.

4.2.3. Определяют по ГОСТ 3929—82 выход летучих веществ кокса  $V^d$ , поступающего в бункер, на котором установлен первичный измерительный преобразователь влагомера.

4.2.4. Проводят градуировку влагомера с использованием ЭВМ, входящей в комплект влагомера.

**П р и м е ч а н и е** Градуировку осуществляют автоматически влагомером или вручную измерением значений выходных сигналов  $\bar{I}_1$  и  $\bar{I}_2$  первичного измерительного преобразователя влагомера в градуировочных точках ЭВМ, вычислением значений градуировочных коэффициентов формулы (4) при определенном по п. 4.2.3 значении выхода летучих веществ  $V^d$  и установкой полученных значений в запоминающее устройство обработки и управления в соответствии с указаниями технической документации на влагомер конкретного типа.

4.3. При подготовке находящегося в эксплуатации влагомера к выполнению измерений должны быть при необходимости проведены работы по периодическому техническому обслуживанию, в том числе по пп. 4.2.3 и 4.2.4, с установленной в технической документации на влагомер конкретного типа периодичностью.

## 5. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. При выполнении измерений должны быть выполнены следующие операции.

5.1.1. Влагомер устанавливают в режим «Измерение» в соответствии с технической документацией на влагомер конкретного типа.

5.1.2. В режиме «Измерение» влагомер автоматически проводит измерение и обработку значений величин, указанных в правой части формулы (4), и вычисление значений  $W$  или  $W'$ .

5.2. Результат измерения выводят на цифровой индикатор отсчетного устройства.

## 6. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Обработку результатов измерений выполняют следующими способами.

6.1.1. За результат измерений принимают показание четырехразрядного цифрового индикатора отсчетного устройства, округленное до 0,1%.

6.1.2. При времени нахождения кокса в бункере, позволяющем снимать многократные показания влагомера, допускается за ре-

зультат измерения принимать среднее арифметическое значение трех или более показаний, округленное до 0,1%, с обработкой результатов по ГОСТ 8.207—76.

6.1.3. Результаты измерений оформляют записью в журнале или на ленте самопищащего или цифропечатающего прибора в соответствии с принятыми на данном предприятии (организации) формами.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Справочное**

**ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ**


Термин	Пояснение
Подкадмиевые (надкадмиевые) нейтроны	Нейтроны с энергией менее (более) 0,3 эВ
Первичный измерительный преобразователь влагомера	Измерительный преобразователь, включающий источник и детекторы нейtronов, предназначенный для создания, детектирования и преобразования потока нейtronов в нормированный выходной электрический сигнал
Первичный измерительный преобразователь влагомера зондового типа	Первичный измерительный преобразователь в защитной оболочке, помещаемый в измеряемую среду
Излучатель-преобразователь или нейтронный датчик влажности	Составная часть нейтронного влагомера, включающая первичный измерительный преобразователь и ЭМВ
Контейнер-калибратор	Устройство, выполняющее функции контейнера защитного транспортного и ЭМВ
Устройство обработки и управления влагомера	Составная часть влагомера, выполняющая вычисление влагосодержания или влажности и другие функции

Таблица перевода значений влагосодержания  $W$  в значение влажности  $W'$ 

$W$	$W'$	$W$	$W'$	$W$	$W'$	$W$	$W'$	$W$	$W'$	$W$	$W'$	$W$	$W'$
2,1	2,1	3,9	5,7	8,1	7,5	10,1	9,2	12,1	10,8	14,1	12,4		
2,2	2,2	4,0	6,2	5,8	7,6	10,2	9,3	12,2	10,9	14,2	12,4		
2,3	2,3	4,1	6,3	5,9	8,3	10,3	9,3	12,3	11,0	14,3	12,5		
2,4	2,4	4,2	6,4	6,1	8,4	10,4	9,4	12,4	11,0	14,4	12,6		
2,5	2,5	4,3	6,5	6,1	8,5	10,5	9,5	12,5	11,1	14,5	12,7		
2,6	2,6	4,4	6,6	6,2	8,6	10,6	9,6	12,6	11,2	14,6	12,7		
2,7	2,7	4,5	6,7	6,3	8,7	10,7	9,7	12,7	11,3	14,7	12,8		
2,8	2,8	4,6	6,8	6,4	8,8	10,8	9,7	12,8	11,3	14,8	12,9		
2,9	2,9	4,7	6,9	6,5	8,9	10,9	9,8	12,9	11,4	14,9	13,0		
3,0	2,9	5,0	4,8	7,0	6,5	9,0	8,3	11,0	9,9	13,0	11,5	15,0	
3,1	3,0	5,1	4,9	7,1	6,6	9,1	8,3	11,1	10,0	13,1	11,6	15,1	
3,2	3,1	5,2	4,9	7,2	6,7	9,2	8,4	11,2	10,1	13,2	11,6	15,2	
3,3	3,2	5,3	5,0	7,3	6,8	9,3	8,5	11,3	10,2	13,3	11,7	15,3	
3,4	3,3	5,4	5,1	7,4	6,9	9,4	8,6	11,4	10,2	13,4	11,8	15,4	
3,5	3,4	5,5	5,2	7,5	7,0	9,5	8,7	11,5	10,3	13,5	11,9	15,5	
3,6	3,5	5,6	5,3	7,6	7,1	9,6	8,8	11,6	10,4	13,6	12,0	15,6	
3,7	3,6	5,7	5,4	7,7	7,1	9,7	8,8	11,7	10,5	13,7	12,0	15,7	
3,8	3,7	5,8	5,5	7,8	7,2	9,8	8,9	11,8	10,6	13,8	12,1	15,8	
3,9	3,8	5,9	5,9	5,5	7,9	7,3	9,9	11,9	10,6	13,9	12,2	15,9	
4,0	3,8	6,0	6,0	5,7	7,4	7,4	10,0	12,0	10,7	14,0	12,3	16,0	

Примечание. Числовые значения влагосодержания  $W$  и влажности  $W'$  от 0 до 2,0% принимают равными с точностью до 0,1%.

График перевода значений влагосодержания  $W$  в значения влажности  $W'$

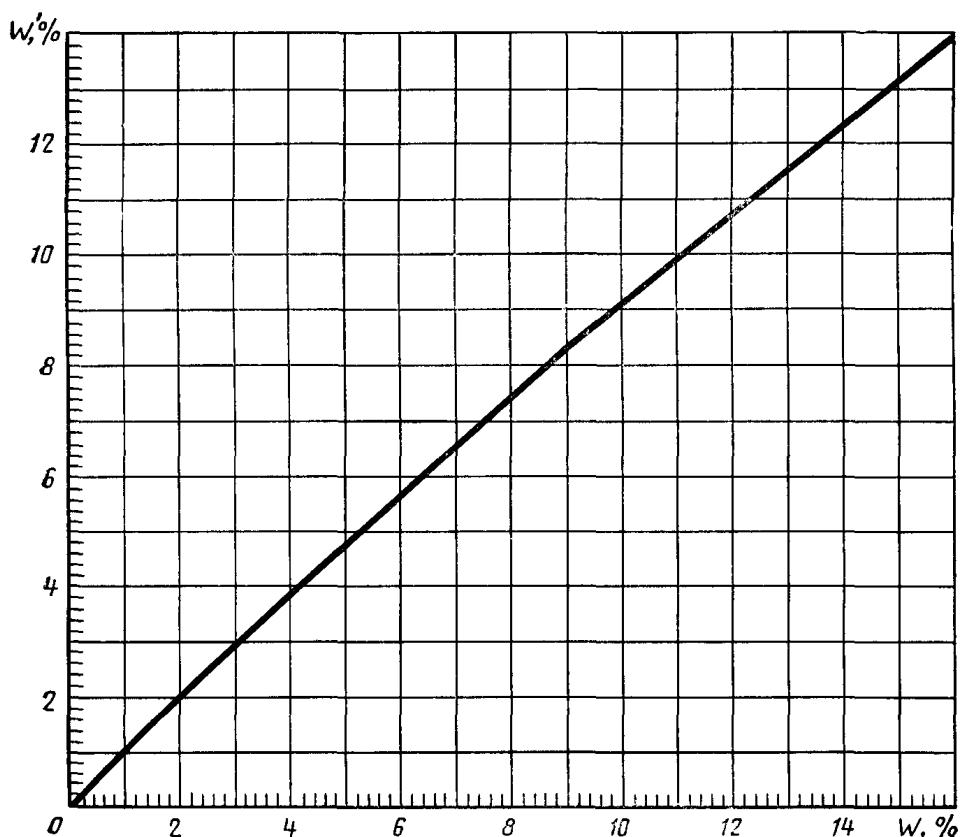

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

**Основные технические характеристики влагомеров**

Наименование характеристики	Тип влагомера	
	ВНС-7206	ВНСК
Диапазон измерения влажности (влагосодержания), %	0—15 (0—13)	0—10
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности, %, не более	0,5	0,5
Время измерения, с	50	60
Выходные сигналы:		
токовый (диапазон), мА	0—5	0—5
частотный (диапазон), кГц	4—8	4—8
кодовый (число разрядов двоично-десятичного кода)	16	16
Комплектность	ДВН, УОУ, КЗТ	ИП; УОУ, КК
Габаритные размеры, мм:		
ДВН или ИП	1870×535×480	1345×405×405
УОУ	520×500×240	1600×800×450
КЗТ или КК	420×640	660×1060
Масса, кг:		
ДВН или ИП	215	110
УОУ	45	200
КЗТ или КК	125	250

Условные обозначения: ДВН — датчик влагосодержания нейтронный; УОУ — устройство обработки и управления; ИП — излучатель-преобразователь, КЗТ — контейнер защитный транспортный; КК — контейнер-калибратор.

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб 04.07.85 Подп в печ 05.09.85 10 усл п л 10 усл 0,66 уч изд л  
Тир 12 000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак 840

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международнoe	русское

**ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ**

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelvin	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ**

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерadian	sr	ср

**ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ**

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	русское		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	дюйуль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-3}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	кд·ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	