

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
6157-2—  
2009

Изделия крепежные

ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Часть 2

ГАЙКИ

ISO 6157-2:1995

Fasteners — Surface discontinuities — Part 2: Nuts  
(IDT)

Издание официальное

Б39—2009/512



Москва  
Стандартинформ  
2010

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. № 698-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6157-2:1995 «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки» (ISO 6157-2:1995 «Fasteners — Surface discontinuities — Part 2: Nuts»)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Типы, причины образования, внешний вид дефектов поверхности и допустимые предельные значения . . . . .	2
4 Методы контроля и оценка . . . . .	8
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам . . . . .	10



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изделия крепежные

ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Часть 2

ГАЙКИ

Fasteners. Surface discontinuities. Part 2. Nuts

Дата введения 2011—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает допустимые предельные значения для различных типов дефектов поверхности гаек:

- с名义ным диаметром резьбы от 5 до 39 мм включительно;
- классов точности А и В;
- классов прочности по ИСО 898-2 и ИСО 898-6, если иначе не определено в стандартах на продукцию или соглашением между изготовителем и заказчиком.

## 2 Нормативные ссылки

Нижеприведенные международные стандарты содержат положения, которые посредством ссылок в данном тексте составляют положения настоящего стандарта. Для нормативных документов с указанием даты публикации, на которые имеются ссылки, не распространяется действие последующих изменений или пересмотров этих стандартов. Все стандарты подлежат пересмотру, и сторонам — участникам соглашений на основе этого стандарта рекомендуется выяснить возможность применения самых последних изданий указанных ниже нормативных документов. Для нормативных документов без указания даты публикации, на которые имеются ссылки, распространяется действие самых последних изданий этих стандартов.

ISO 468:1982 Шероховатость поверхности. Параметры, их значения и общие правила установления технических требований (ISO 468:1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying requirements)

ISO 898-2:1992 Изделия крепежные. Механические свойства. Часть 2. Гайки с установленными значениями пробной нагрузки. Крупная резьба (ISO 898-2:1992, Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread)

ISO 898-6:1994 Изделия крепежные. Механические свойства. Часть 6. Гайки с установленными значениями пробной нагрузки. Резьба с мелким шагом (ISO 898-6:1994, Mechanical properties of fasteners — Part 6: Nuts with specified proof load values — Fine pitch thread)

ISO 2320:2008 Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства (ISO 2320:2008, Prevailing torque type steel nuts — Mechanical and performance properties)

ISO 3269:2000 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269:1988, Fasteners — Acceptance inspection)

ISO 10484:1997 Испытание гаек методом расширения (ISO 10484:1997, Widening test on nuts)

ISO 10485:1991 Испытание гаек пробной нагрузкой на конической шайбе (ISO 10485:1991, Cone proof load test on nuts)

### 3 Типы, причины образования, внешний вид дефектов поверхности и допустимые предельные значения

Для изделий, в которых обнаружены допустимые дефекты поверхности, приведенные в данном разделе, должны выполняться требования к минимальным значениям механических и функциональных свойств, указанных в ИСО 898-2, ИСО 898-6 и ИСО 2320. Кроме того, должны быть выполнены требования к размерам соответствующих стандартов на продукцию.

#### П р и м е ч а н и я

1 Рисунки в данном разделе представлены как примеры; соответственно они также относятся и к другим типам гаек.

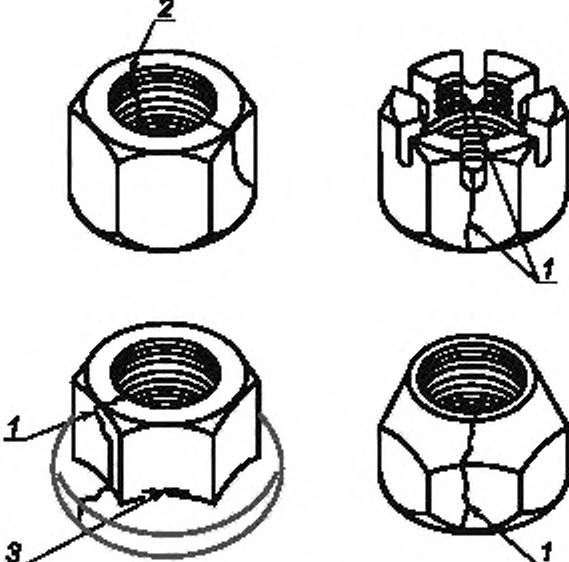
2 На некоторых рисунках дефекты поверхности преувеличены для более наглядного их иллюстрирования.

#### 3.1 Трещины

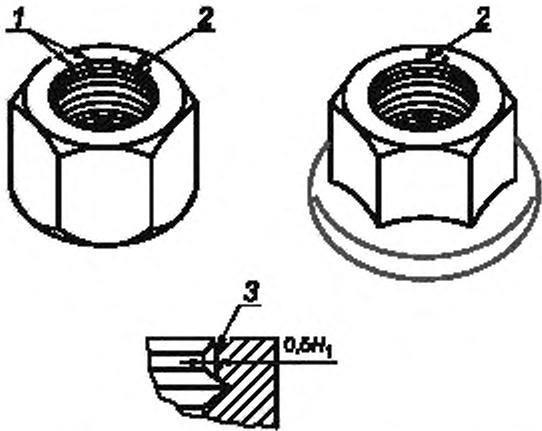
Трещина — это чистый (кристаллический) разрыв, проходящий вдоль или поперек границ зерен, и может быть следствием включения иностранных элементов.

Трещины обычно являются результатом перенапряжения металла во время штамповки или других формообразующих операций, или во время термообработки. В том случае, когда детали подвергают значительному нагреву, трещины обычно обесцвечиваются окалиной.

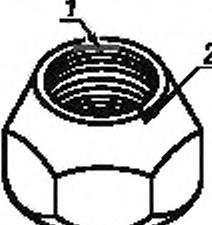
##### 3.1.1 Трещины напряжения

Причина образования	Трещины напряжения могут появиться в процессе термической обработки вследствие высоких термических напряжений и напряжений преобразования структуры. Трещины напряжения обычно располагаются неравномерно и произвольно на поверхности гаек.
Внешний вид	 <p>1 — трещина напряжения; 2 — трещина напряжения в резьбе; 3 — трещина напряжения у внутреннего угла (трудноопределяемая)</p>
Допустимое предельное значение	Трещины напряжения любой глубины, любой длины или в любом местоположении не допускаются.

## 3.1.2 Штамповочные трещины и трещины от неметаллических включений

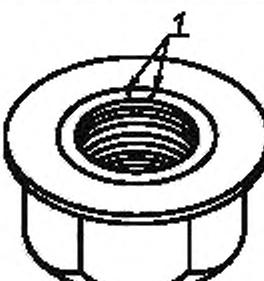
Причина образования	Штамповочные трещины могут возникать при отрезке заготовки или при штамповке и располагаются только на торцевых и опорных поверхностях гаек или в местах перехода этих поверхностей к фаске. Трещины от неметаллических включений возникают при наличии таких включений в исходном материале.
Внешний вид	 <p>1 — трещины на опорной или торцевой поверхности, или в резьбе от неметаллических включений; 2 — штамповочные трещины на торцевой или опорной поверхности; 3 — трещина в резьбе</p>
Допустимое предельное значение	<p>Трещины, расположенные на торцевых и опорных поверхностях, допускаются, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на поверхности будет не более чем две штамповочные трещины, которые распространяются на всю ее ширину и ни одна из которых не будет глубиной более <math>0.05d</math>;</li> <li>- трещина в резьбовом отверстии не распространяется за пределы одного полного витка резьбы;</li> <li>- трещина на одном полном витке резьбы не превышает глубину <math>0.5H_1</math>, где <math>d</math> — номинальный диаметр резьбы,  <math>H_1</math> — рабочая высота резьбы,  <math>H_1 = 0.541 P</math>,  где <math>P</math> — шаг резьбы.</li> </ul> <p>Для гаек с фланцем трещины на поверхности между <math>s</math> и <math>d_w</math> не допускаются, где <math>d_w</math> — диаметр опорной поверхности.  <math>s</math> — размер под ключ.</p>

## 3.1.3 Трещины в стопорящем элементе самостопорящихся цельнометаллических гаек

Причина образования	Трещины в стопорящем элементе самостопорящихся цельнометаллических гаек могут возникать при заготовке, отрезке, штамповке или в процессе контролируемой деформации, на внешней или внутренней поверхности.
Внешний вид	 <p>1 — внутренние трещины, 2 — внешние трещины</p>
Допустимое предельное значение	<p>Трещины в стопорящем элементе, образующиеся при штамповке, допускаются, если обеспечено выполнение всех механических и функциональных требований и если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на наружной поверхности стопорящего элемента будет не более чем две трещины, которые распространяются на всю ее ширину и ни одна из которых не будет глубиной более <math>0,05d</math>;</li> <li>- трещина в резьбовом отверстии не распространяется за пределы одного полного витка резьбы;</li> <li>- трещина на одном полном витке резьбы не превышает глубину <math>0,5H_1</math>; где <math>d</math> — номинальный диаметр резьбы; <math>H_1</math> — см. 3.1.2.</li> </ul> <p>Трещины в стопорящем элементе, образующиеся в процессе контролируемой деформации, не допускаются.</p>

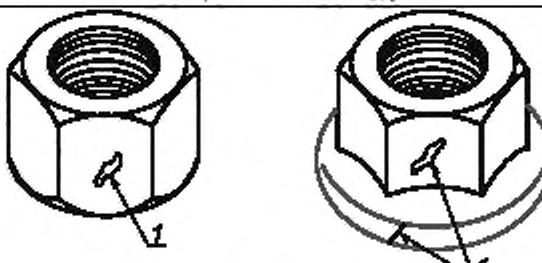
## 3.1.4 Трещины в замке шайбы гаек с невыпадающими шайбами

Трещина в замке шайбы — это разрыв в металлическом выступе или ступице, используемых для закрепления шайбы на гайке.

Причина образования	Трещины в замке шайбы могут возникать при развалицовке выступа или ступицы во время сборки гайки с шайбой.
Внешний вид	 <p>1 — трещины в замке шайбы</p>
Допустимое предельное значение	Трещины в замке шайбы допускаются, если они не распространяются дальше разваликованного контура выступа или ступицы при условии, что шайба надежно закреплена и свободно вращается.

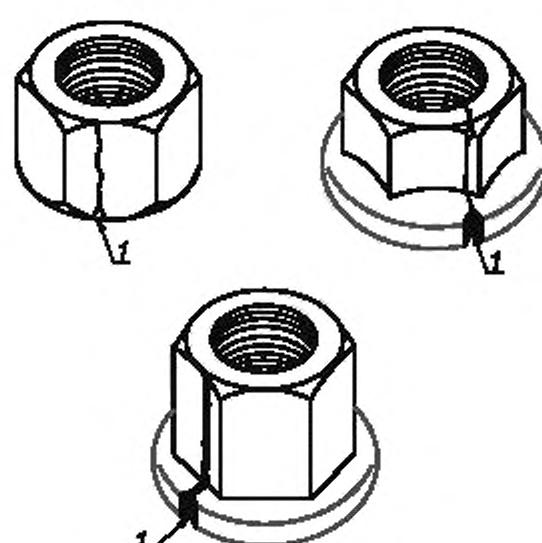
### 3.2 Трешины сдвига

Трешины сдвига — это открытые разрывы в поверхности металла.

Причина образования	Трешины сдвига могут возникнуть, например, во время штамповки на наружных поверхностях гаек и на боковой поверхности фланца. Трешины сдвига располагаются в плоскости приблизительно под углом 45° к оси гайки.
Внешний вид	 <p>1 — трещины сдвига</p>
Допустимое предельное значение	<p>Трешины сдвига на гранях шестигранных гаек не должны распространяться на опорную поверхность гаек или на верхнюю поверхность фланца гаек с фланцем. Трешины сдвига на ребрах шестигранника не должны уменьшать диаметр описанной окружности и размер под ключ ниже установленного минимального значения.</p> <p>Трешины сдвига на боковой поверхности фланца гаек с фланцем допускаются, если они не распространяются за минимальный наружный диаметр опорной поверхности <math>d_w</math>.</p>

### 3.3 Рванины

Рванины представляют собой открытые разрывы в поверхности металла.

Причина образования	Рванины могут возникать, например, во время штамповки на наружных поверхностях гаек и на боковой поверхности фланца вследствие дефектов поверхности исходного материала.
Внешний вид	 <p>1 — рваница</p>

<b>Допустимое предельное значение</b>	<p>Если рваница образуется от волосовины, имевшейся в исходном материале, то на торцевую поверхность может распространяться только волосовина (см. 3.4), но не рваница.</p> <p>Рваницы на ребрах шестиугранника не должны уменьшать диаметр описанной окружности и размер под ключ ниже установленного минимального значения.</p> <p>Рваницы или трещины сдвига, расположенные на пересечении торцевой или опорной поверхности с боковой гранью, не должны иметь ширину более <math>(0.25 + 0.02 s)</math> мм (<math>s</math> — размер под ключ).</p> <p>Рваницы и трещины сдвига на боковой поверхности фланца гаек с фланцем допускаются, если они не распространяются за минимальный наружный диаметр опорной поверхности <math>d_w</math> и их ширина не превышает <math>0.08 d_o</math> (<math>d_o</math> — диаметр фланца).</p>
---------------------------------------	---

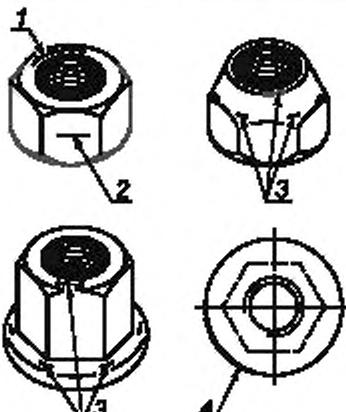
### 3.4 Волосовина

Волосовина представляет собой продольный поверхностный дефект в виде незакатанной открытой складки в материале.

<b>Причина образования</b>	<p>Волосовины, как правило, присущи исходному материалу, из которого изготовлены крепежные изделия.</p>
<b>Внешний вид</b>	 <p>1 — волосовины</p>
<b>Допустимое предельное значение</b>	<p>Волосовины допускаются, если их глубина не превышает <math>0.05 d</math> для всех размеров резьбы (<math>d</math> — номинальный диаметр резьбы).</p>

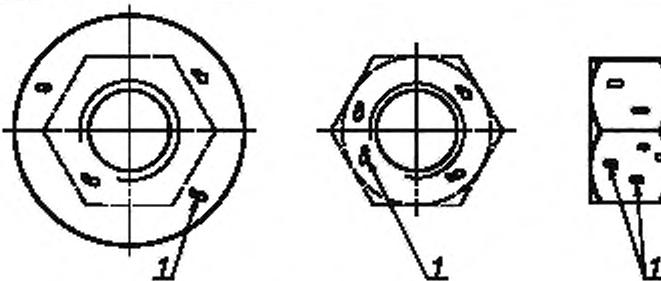
### 3.5 Складки

Складка представляет собой придавленные выступы металла, которые возникают на поверхности гайки в процессе штамповки.

Причина образования	Складки могут образовываться вследствие смещения материала в процессе штамповки гаек на или около линии перехода к опорной и боковой поверхностям или на торцевой, или опорной поверхности гаек.
Внешний вид	 <p>1 — складка на торцевой или опорной поверхности; 2 — складка на боковой грани; 3 — складки; 4 — складка на внешнем контуре опорной поверхности гаек с фланцем</p>
Допустимое предельное значение	Складки допускаются, но складки, расположенные на пересечении боковой поверхности фланца и опорной поверхности гаек с фланцем, не должны распространяться внутрь опорной поверхности.

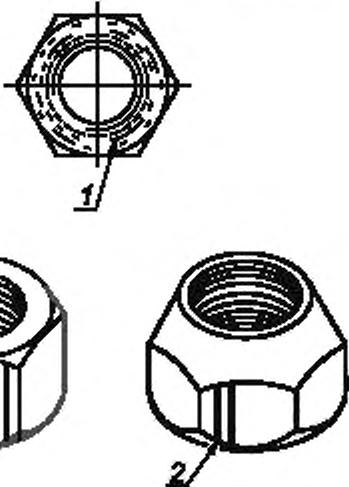
### 3.6 Рябизна

Рябизна представляет собой мелкие углубления или выемки на поверхности гайки, появившиеся в результате незаполнения металлом в процессе штамповки или высадки.

Причина образования	Рябизна возникает от следов и отпечатков стружки (резанных заусенцев) или в результате образования ржавчины на исходном материале. Подобные дефекты не устраняются при штамповке или высадке.
Внешний вид	 <p>1 — рябизна</p>
Допустимое предельное значение	<p>Глубина рябизны <math>h</math> не должна превышать <math>0,02 d</math>, но должна быть не более <math>0,25 \text{ мм}</math> (<math>d</math> — номинальный диаметр резьбы).</p> <p>Площадь всей рябизны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>общая площадь поверхности всей рябизны на опорной поверхности не должна превышать:           <ul style="list-style-type: none"> <li>5 % опорной поверхности для гаек с номинальным диаметром резьбы <math>d \leq 24 \text{ мм}</math>;</li> <li>10 % опорной поверхности для гаек с номинальным диаметром резьбы <math>d &gt; 24 \text{ мм}</math>.</li> </ul> </li> </ul>

### 3.7 Следы от инструмента

Следы от инструмента представляют собой продольные или кольцевые риски небольшой глубины.

Причина образования	Следы от инструмента возникают в результате относительного движения обрабатываемой заготовки и рабочего инструмента.
Внешний вид	<p>Следы от инструмента, имеющие продолговатую или кольцевую форму.</p>  <p>1 — следы от инструмента; 2 — допустимые следы от инструмента</p>
Допустимое предельное значение	Глубина следов от инструмента на опорной поверхности не должна превышать параметр шероховатости поверхности $Ra = 3,2 \text{ мкм}$ , при проверке в соответствии с ИСО 468. Следы от инструмента на других поверхностях допускаются.

### 3.8 Повреждения

Повреждение — это углубления на любой поверхности гайки.

Причина образования	Повреждения, например заусенцы, вмятины, забоины и зарубки, образуются в результате внешнего воздействия при погрузке и транспортировании.
Внешний вид	Невозможно установить определенную геометрическую форму, расположение и направление; они идентифицируются как результат внешнего воздействия.
Допустимое предельное значение	<p>Вышеуказанные дефекты не должны служить причиной браковки, за исключением тех случаев, когда они могут отрицательно сказаться на функции и применяемости крепежной детали (см. также требования, приведенные в разделе 3).</p> <p>В случае необходимости, могут быть использованы специальные методы упаковки и погрузки, для того чтобы избежать недопустимых повреждений при транспортировании.</p>

## 4 Методы контроля и оценка

Выборку для контроля выполняют в соответствии с ИСО 3269, используя следующие процедуры.

### 4.1 Обычный приемочный контроль

Для проведения обычного приемочного контроля могут быть использованы визуальные методы контроля для определения соответствия изделий требованиям настоящего стандарта.

### 4.2 Неразрушающие испытания

Репрезентативная выборка образцов должна быть отобрана из партии в соответствии с ИСО 3269, и каждый образец должен быть подвергнут визуальному контролю при десятикратном увеличении или

другим методам контроля, например с помощью магнитных методов или вихревых токов. Если недопустимый дефект поверхности не будет обнаружен, то партия должна быть принята. Если заказчик требует 100 %-ного контроля, то это должно быть согласовано при оформлении заказа.

#### **4.3 Разрушающие испытания**

Если после удаления поверхностного покрытия обнаружены дефекты поверхности, которые вероятно могут превышать допустимые предельные значения, изделия с наиболее выраженным дефектом поверхности должны быть отобраны для разрушающих испытаний (ИСО 10484 и ИСО 10485).

#### **4.4 Арбитражные испытания**

При арбитражных испытаниях гайки подвергают испытаниям методом расширения в соответствии с ИСО 10484. Испытание пробной нагрузкой с применением конической шайбы в соответствии с ИСО 10485 может быть применено в дополнение к испытаниям методом расширения по соглашению между изготовителем и заказчиком.

#### **4.5 Оценка**

Если при визуальном контроле выявлено изделие с трещинами напряжения или трещинами от процессов контролируемой деформации в стопорящем элементе или дефекты поверхности, которые превышают допустимые предельные значения, то партия должна быть забракована.

Если какое-либо изделие не пройдет соответствующие разрушающие испытания, установленные в 4.3 и 4.4, то партия должна быть забракована.

Приложение ДА  
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации  
и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам**

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 468:1982	NEQ	ГОСТ 2789—73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики»
ISO 898-2:1992	MOD	ГОСТ Р 52628—2006 (ISO 898-2:1992) «Гайки. Механические свойства и методы испытаний»
ISO 898-6:1994	MOD	ГОСТ Р 52628—2006 (ISO 898-6:1994) «Гайки. Механические свойства и методы испытаний»
ISO 2320:2008	IDT	ГОСТ Р ИСО 2320—2009 «Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства»
ISO 3269:1988	IDT	ГОСТ Р ИСО 3269—2009 «Изделия крепежные. Приводочный контроль»
ISO 10484:1997	—	*
ISO 10485:1991	—	*

\* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

**П р и м е ч а н и е** — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты;
- NEQ — неэквивалентные стандарты.

---

УДК 621.882.3:620.191.3:006.354

ОКС 21.060.20

Г33

ОКП 16 8000

Ключевые слова: изделия крепежные, дефекты поверхности, гайки

---

Редактор Р.Г. Говердовская  
Технический редактор В.Н. Прусакова  
Корректор М.С. Кабашова  
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревской

Сдано в набор 28.07.2010. Подписано в печать 17.08.2010. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,30. Тираж 267 экз. Зак. 655.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.