

Метчики

Основные понятия и терминология
элементов метчиков

**ОСТ
ИКТП 2936**

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
		I. Общее понятие о метчике	
Метчик	—	Метчиком называется инструмент, предназначенный для нарезания резьбы в отверстиях. Он представляет собой винт, снабженный несколькими продольными прямыми или винтовыми канавками, образующими режущие кромки	1
		II. Части метчика	
Рабочая часть	t	Рабочей частью метчика (черт. 1) называется вся его нарезная часть, участвующая непосредственно в работе нарезания резьбы	1
Зaborная часть	l_1	Зaborной частью называется передняя конусная часть, которая первой входит в нарезаемое отверстие. Зaborная часть метчика производит основную работу нарезания резьбы	2
Угол уклона заборной части	φ	Углом уклона заборной части называется угол между образующей конуса и его осью	3
Угол конуса заборной части	2φ	Углом конуса заборной части называется угол между образующими заборной части, лежащими в одной плоскости с осью конуса	4
Калибрующая часть	l_2	Калибрующей частью называется резьбовая часть метчика, смежная с заборной частью. Калибрующая часть служит для направления при нарезании и для калибровки нарезанного отверстия	5
Хвост	—	Хвостом называется стержень, служащий для закрепления метчика в патроне или удержания его в воротке во время работы	6

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Квадрат	—	<p>Квадратом называется конец хвоста квадратного сечения (черт. 1). Квадрат служит для захвата метчика в патроне или воротке</p> <p>Примечание. В некоторых машинных метчиках в зависимости от конструкции патрона форма для захвата меняется: вместо квадрата делаются канавка, лыска и т. п. или хвост оставляется по всей длине цилиндрическим</p>	
Центровые отверстия	—	<p>Центровыми отверстиями называются(черт.1) конические, переходящие в цилиндрические отверстия, расположенные на торцах метчика. Они необходимы для обработки, проверки и заточки метчика . . .</p> <p>Примечание. В метчиках с небольшими диаметрами, в которых центровые отверстия не помещаются, делаются так называемые наружные центры (черт. 3).</p>	8
Режущие перья	—	Режущими перьями называются резьбовые части метчика, не срезанные канавками .	9
Канавки	—	<p>Канавками называются углубления между режущими перьями, получающиеся путем удаления части металла.</p> <p>Канавки служат для образования режущих кромок и помещения стружек при нарезании резьбы</p>	10
Сердцевина	—	Сердцевиной называется внутренняя часть тела метчика, измеряемая по диаметру окружности, касательной к дну канавок метчика	11
III. Поверхности и кромки метчика			
Передние поверхности	—	Передними поверхностями (черт. 2 и 4) называются поверхности канавок, по которым сходит срезаемая стружка . . .	2

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Задние поверхности	—	Задними поверхностями называются поверхности, смежные с передними поверхностями; обе поверхности совместно дают профиль канавки	13
		Причение. Так как профиль канавки состоит из прямолинейных и криволинейных участков, то резкой границы между передней и задней поверхностями нет, обе поверхности при своем сопряжении образуют дно канавки.	
Затылочные поверхности	—	Затылочными поверхностями называются поверхности, ограничивающие режущие перья и при нарезании обращенные к обработанной поверхности	14
Режущие кромки	—	Режущими кромками называются кромки на режущих перьях метчика, которые образуются пересечением передних поверхностей с затылочными поверхностями	15
Задние кромки	—	Задними кромками называются кромки, образующиеся от пересечения задних поверхностей с затылочными поверхностями	16
Передний угол: а) заборной части	γ	IV. Главные углы режущих перьев Передним углом заборной части называется угол между плоскостью, касательной к передней поверхности, и осевой плоскостью, проведенными через какую-либо точку на режущей кромке заборной части (черт. 4)	17а
б) калибрующей части	γ'	Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к образующей конуса заборной части	
		Передним углом калибрующей части называется угол между плоскостью, касательной к передней поверхности, и осевой плоскостью, проведенными через какую-либо точку режущей кромки на калибрующей части	17б

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Задний угол: а) заборной части	α	<p>Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси</p> <p>П р и м е ч а н и е. Так как режущая кромка в метчике имеет кривую форму, характеризующуюся профилем резьбы, то каждой точке профиля резьбы по высоте соответствует определенный угол.</p> <p>Задним углом заборной части называется угол между плоскостью, касательной к траектории режущей кромки, и плоскостью, касательной к затылочной поверхности, проведенными через какую-либо точку на режущей кромке. Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к образующей конуса заборной части</p>	18а
б) калибрующей части	α'	<p>Задним углом калибрующей части (черт. 4а) называется угол между плоскостью, касательной к траектории режущей кромки, и плоскостью, касательной к затылочной поверхности, проведенными через какую-либо точку на режущей кромке калибрующей части. Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика</p> <p>П р и м е ч а н и е. Задний угол на калибрующей части имеет место только в том случае, если метчик затылован на этой части (например у шлифованных метчиков).</p>	18б
Угол заострения: а) заборной части	β	<p>Углом заострения заборной части называется угол между плоскостью, касательной к передней поверхности, и плоскостью, касательной к затылочной поверхности, проведенными в какой-либо точке на режущей кромке заборной части</p> <p>Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к образующей конуса заборной части</p>	19а
б) калибрующей части	β'	<p>Углом заострения калибрующей части называется угол между плоскостью, касательной к передней поверхности, и плоскостью, касательной к затылочной поверхности, проведенными в какой-либо точке на режущей кромке калибрующей части</p>	19б

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Угол резания: а) заборной части	δ	Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика Углом резания заборной части называется угол между плоскостью, касательной к траектории резания (окружности), и плоскостью, касательной к передней поверхности, проведенными через какую-либо точку на режущей кромке	20a
б) калибрующей части	δ'	Углом резания калибрующей части называется угол между плоскостью, касательной к траектории резания (окружности), и плоскостью, касательной к передней поверхности, проведенной через какую-либо точку на режущей кромке калибрующей части. Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси	20б
Внешний угол у задней кромки	η	Внешним углом у задней кромки называется угол, обращенный в сторону канавки и образуемый плоскостями — касательной к задней поверхности и касательной к затылочной поверхности, проведенными через какую-либо точку задней кромки. Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика	21
Внутренний угол у задней кромки	ε	Внутренним углом у задней кромки называется угол, обращенный в сторону тела пера и оразованный плоскостями — касательной к задней поверхности и касательной к затылочной поверхности, проведенными через какую-либо точку на задней кромке. Угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика	22
Профиль резьбы	-	<p>V. Элементы резьбы метчика</p> <p>Профилем резьбы (черт. 5) называется плоский геометрический контур, перемещением которого по винтовой линии образуется поверхность резьбы</p> <p>П р и м е ч а н и е. Профиль резьбы рассматривается в сечении, проходящем через ось метчика.</p>	23

Продолжение ОСТ/НКТП 2936

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Нитка (виток)	—	Ниткой (витком) называется часть резьбы, образуемой при одном полном обороте профиля (черт. 1) П р и м е ч а н и е . В метчике нитка не представляет собой непрерывного элемента; она прерывается канавкой.	24
Шаг резьбы	<i>s</i>	Шагом резьбы называется расстояние между соответствующими сторонами двух соседних профилей, измеряемое параллельно оси (черт. 5). П р и м е ч а н и е . В дюймовой резьбе шаг равен 1 дм., деленному на число ниток на дюйм.	25
Угол профиля резьбы	Φ	Углом профиля резьбы называется угол, заключенный между боковыми сторонами профиля резьбы, измеряемый в плоскости, проходящей через ось метчика . . .	26
Вершина резьбы	—	Вершиной резьбы называется участок профиля резьбы, находящийся на наибольшем расстоянии от оси	27
Основание резьбы (впадина)	—	Основанием резьбы (впадиной) называется участок профиля резьбы, находящийся на наименьшем расстоянии от оси	28
Глубина резьбы	<i>t</i>	Глубиной резьбы называется расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое перпендикулярно к оси	29
Наружный диаметр	d_o	Наружным диаметром резьбы метчика (черт. 5) называется наибольший диаметр резьбы метчика, измеряемый по вершинам резьбы. Наружный диаметр измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика	30
Средний диаметр	d_{cp}	Средним диаметром резьбы называется диаметр воображаемого цилиндра, который делит профиль таким образом, что ширина витка резьбы и ширина соответствующего промежутка между витками получается равной. Средний диаметр измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика	31

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Внутренний диаметр резьбы	d_1	Внутренним диаметром резьбы называется наименьшее расстояние между противоположными основаниями резьбы, измеренное в направлении, перпендикулярном к оси метчика. Внутренний диаметр измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси метчика	32
Угол подъема резьбы	σ	Углом подъема резьбы (черт. 6) называется угол, получаемый при развертке винтовой линии, образованной какой-либо точкой, лежащей на среднем диаметре резьбы. Угол σ находится между катетом, соответствующим длине развернутой окружности ($\pi \cdot d_{cp}$) и гипотенузой, соответствующей длине развернутой винтовой линии	33
VI. Поверхности			
Нарезаемая поверхность	—	Нарезаемой поверхностью отверстия (черт. 7) называется поверхность, с которой в процессе нарезания снимается стружка	34
Нарезанная поверхность	—	Нарезанной поверхностью называется поверхность нарезанного отверстия, полученная после снятия стружки	35
Поверхность резания	—	Поверхностью резания называется поверхность, образуемая в нарезаемом отверстии непосредственно режущими кромками заборной части метчика в процессе работы	36
VII. Различие метчиков по направлению нарезания и направлению канавок			
Метчики с правой резьбой	—	Метчиками с правой резьбой (черт. 8) называются такие, у которых резьба поднимается слева направо. При нарезании ими резьбы вращение производят по часовой стрелке	37
Метчики с левой резьбой	—	Метчиками с левой резьбой (черт. 9) называются такие, у которых резьба поднимается справа налево. При нарезании ими резьбы вращение производят против часовой стрелки	38

Продолжение ОСТ/НКТП 2936

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Метчики с прямыми канавками	—	Метчиками с прямыми канавками называются такие, у которых канавки расположены параллельно оси метчика (черт. 8 и 9)	—
Метчики с винтовыми канавками: а) правыми	—	Метчиками с правыми винтовыми канавками называются такие, у которых винтовые канавки поднимаются слева направо (черт. 10)	393
б) левыми	—	Метчиками с левыми винтовыми канавками называются такие, у которых винтовые канавки поднимаются справа налево (черт. 11)	395
Угол наклона винтовой канавки	ω	Углом наклона винтовой канавки (черт. 11) называется угол, получаемый при развертке винтовой линии, образованной какой-либо точкой режущей кромки . . .	40
Метчики бывают: 1. Ручные (слесарные)	—	VIII. Основные типы метчиков (см. „Таблицу основных типов метчиков“) Ручные метчики служат для нарезания резьбы вручную и состоят из двух или трех метчиков в комплекте (пп. 1—3) . . .	—
2. Гаечные	—	Гаечные метчики (с коротким и длинным хвостом) служат для нарезания гаек вручную или на станке (пп. 4—9)	—
3. Машинные	—	Машинные метчики служат для работы на станках (пп. 10—12)	—
4. Плашечные	—	Плашечные метчики служат для нарезания резьбы у плашек (пп. 13—15)	—
5. Маточные	—	Маточные метчики служат для прочистки и калибровки резьбы плашек после нарезания их плашечными метчиками (пп. 16—18)	—
Специальные типы метчиков: 1. Раздвижные	—	Раздвижные метчики (п. 19) имеют вставные гребенки с раздвижным установочным приспособлением	—

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
2. Гайкорезные с изогнутым хвостом	—	Гайкорезные метчики с изогнутым хвостом (п. 20) служат для нарезания гаек на специальных гайкорезных станках . . .	—
3. Анкерные, разделяющиеся на:	—	Анкерные прямые метчики (п. 21) служат для нарезания гнезд распорных связей анкерных соединений в двойных стенках топок котлов и имеют одну рабочую режущую часть с направляющим стержнем впереди ее	—
1) прямые	—		—
2) ступенчатые	—	Анкерные ступенчатые метчики (п. 22) служат для нарезания гнезд распорных связей анкерных соединений в двойных стенках топок и котлов и имеют две самостоятельные рабочих режущих части (2 ступени) с разными диаметрами . . .	—
4. Калибровочные	—	Калибровочные метчики (п. 23) служат исключительно для прочистки и калибрования отверстий, снаоженных резьбой (например после фрезерования и т. п.) .	—
IX. Комплектные ручные метчики			
(см. „Таблицу Основных типов метчиков“, пп. 1, 2, 3)			
Черновой метчик	—	Черновым метчиком называется метчик набора, который первым производит нарезание резьбы	—
Средний метчик	—	Средним метчиком называется метчик набора, который вторым производит нарезание резьбы	—
Чистовой метчик	—	Чистовым метчиком называется метчик набора, который производит окончательное нарезание и калибровку резьбы . . .	—
X. Конструкции ручных (слесарных) метчиков			
Цилиндрическая конструкция метчика	—	Цилиндрической конструкцией метчика называется такая конструкция, в которой все три метчика набора имеют разный диаметр, причем полный профиль резьбы имеет только чистовой метчик (черт. 12)	42

Продолжение ОСТ/НКТП 2936

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
Коническая конструкция метчика	—	Конической конструкцией метчика называется такая конструкция, в которой все три метчика имеют одинаковый диаметр и полный профиль резьбы с различными длинами заборных частей (черт. 13)	43
Скорость резания	v	<p style="text-align: center;">XI. Элементы резания</p> <p>Скоростью резания при нарезании резьбы метчиком называется путь, проходимый вершинами профиля резьбы метчика в единицу времени. Скорость резания измеряется в метрах в минуту и выражается формулой:</p> $v = \frac{\pi d_0 n}{1000} \text{ м/мин.}$ <p>где d_0 — наружный диаметр метчика в мм n — число оборотов метчика в минуту</p>	
Подача	—	Подачей называется величина предельного перемещения метчика при поворачивания его на один оборот, равная шагу резьбы метчика.	
Толщина стружки	τ	Толщиной стружки называется слой металла, снимаемый одним зубом пера заборной части метчика, измеряемый в направлении, перпендикулярном к режущим кромкам (черт. 14—15)	1 1 1
	τ'	Толщина снимаемого слоя металла за один оборот будет равна $\tau \cdot z$, где z — число канавок	1 1 1
		П р и м е ч а н и е. Толщина стружки, измеренная перпендикулярно оси метчика, обозначается τ' .	
Крутящий момент	M_d	Крутящим моментом нарезания резьбы метчиком является сумма крутящих моментов всех одновременно работающих зубьев метчика	1

Наименование	Условное обозначение	Определение	Цифровые обозначения на чертеже
		$Md = p_1 f_1 r_1' + p_2 f_2 r_2' + \dots + p_n f_n r_n' =$ $= \sum_1^n p_i f_i r_i' = pFr,$ <p>где p_i — давления при нарезании резьбы на отдельные зубья метчика в $\text{кг}/\text{мм}^2$;</p> <p>f_i — площади поперечных сечений стружек, снимаемых отдельными зубьями, в мм^2;</p> <p>r_i' — соответствующие расстояния от центра тяжести f_i до оси метчика в мм;</p> <p>p — среднее удельное давление резания в $\text{кг}/\text{мм}^2$;</p> <p>F — сумма площадей стружек, снимаемых всеми одновременно работающими зубьями;</p> <p>r — расстояние от центра тяжести F до оси метчика.</p>	

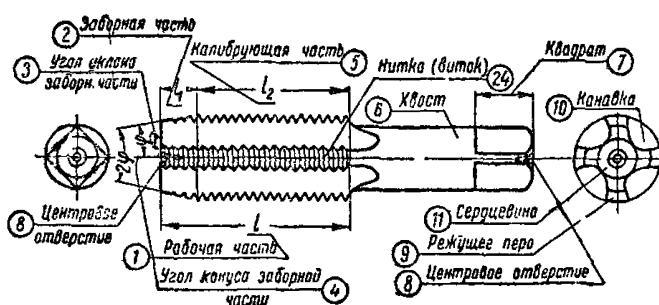


Рис. 1

Продолжение ОСТ/НКПП 2936

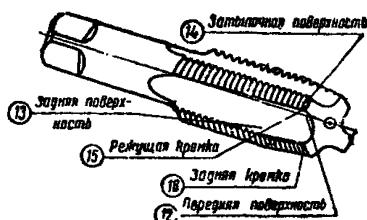


Рис. 2



Рис. 3

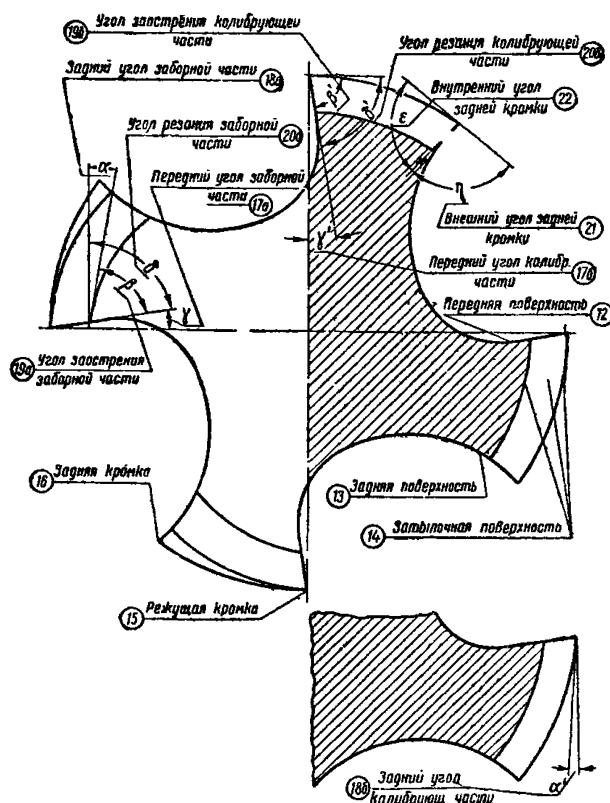


Рис. 4

Рис. 4а

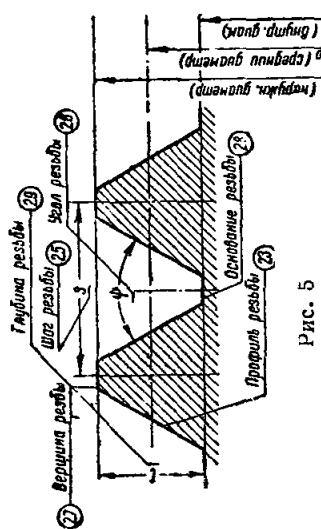


Рис. 5

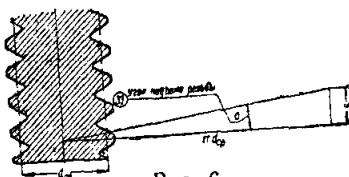


Рис. 6



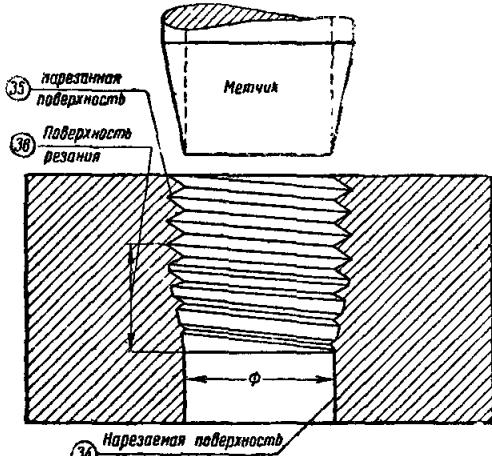


Рис. 7

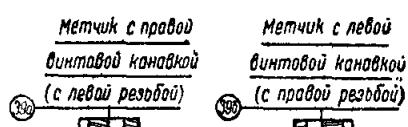

Метчик с правой
винтавой канавкой
(с левой резьбой)

Метчик с левой
винтовой канавкой
(с правой резьбой)

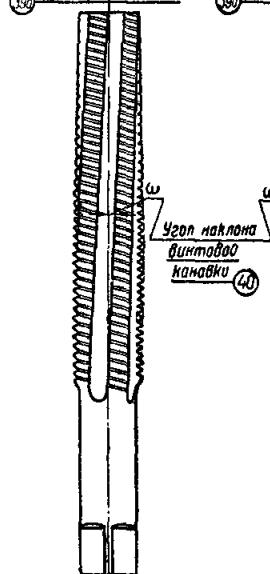

Page 10



Рис. 11



Метод с правой



Мечук с левой

Продолжение ОСТ/НКТП 2936

Таблица основных типов метчиков

№ по пор.	Название	Эскиз	<i>D</i>	
			от	до
1	Ручные	Черновой метчик		
		Средний метчик		
2	Ручные комплект из 3 штук	Чистовой метчик	1/4"	2"
3	Ручные комплект из 2 штук	Черновой метчик		
		Чистовой метчик	1/8"	4"
4	Гаечные с коротким хвостом	для метрической резьбы		
		для дюймовой резьбы		
5	Гаечные с длинным хвостом	для метрической резьбы	2	52
		для дюймовой резьбы	1/4"	2"
6	Гаечные стаконочные	для метрической резьбы		
		для дюймовой резьбы		
7	Гаечные стаконочные	для метрической резьбы	6	52
		для дюймовой резьбы	1/4"	2"
8	Гаечные стаконочные	для метрической резьбы		
		для дюймовой резьбы		
9	Гаечные стаконочные	для метрической резьбы	6	52
		для дюймовой резьбы	1/4"	2"

№ по пор.	Название	Эскиз	<i>D</i>	
			от	до
10	Машинные	для метрич. резьбы		
11		для дюймовой резьбы		$\frac{1}{4}''$ $2''$
12		для трубной резьбы		$\frac{1}{8}''$ $2''$
13	Плашечные	для метрич. резьбы		1 52
14		для дюймовой резьбы		$\frac{1}{4}''$ $2''$
15		для трубной резьбы		$\frac{1}{8}''$ $2''$
16	Маточные	для метрич. резьбы		1 52
17		для дюймовой резьбы		$\frac{1}{4}''$ $2''$
18		для трубной резьбы		$\frac{1}{8}''$ $1''$
19	Раздвиж- ные	для разных резьб		25 $1''$ 150 $6''$
20	Гайкорезные с изогнутым хвостом	для разных резьб		— —
21	Анкерные ступен- чатые	для разных резьб		20 $\frac{5}{8}''$ 52 $2\frac{1}{4}''$
22		для разных резьб		20 $\frac{5}{8}''$ 58 $2\frac{1}{4}''$
23	Калибр- очечные	для разных резьб		— —

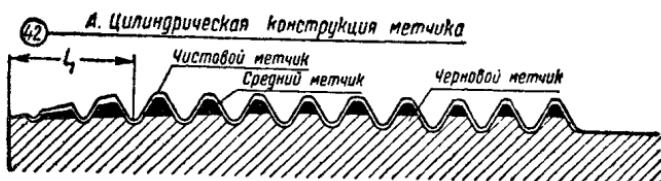


Рис. 12



Рис. 13

 


Рис. 14

 


Рис. 15

$$1. \tau = \tau' \cos \varphi$$

$$2. \tau' = \frac{s}{z} \operatorname{tg} \varphi$$

$$3. \tau = \frac{s}{z} \sin \varphi$$

$$4. \operatorname{tg} \varphi = \frac{t}{l_1}$$

$$5. \tau' = \frac{st}{zl_1}$$

6. z — число перьев

7. l_1 — длина заорной части

ИСПРАВЛЕНИЯ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
31	1 снизу	10,3	$10^{0,3}$
36	1 "	" "	" " 40
227	4 кол. 1 сверху		7
227	4 кол. 1 снизу	2	12
249	3 сверху	OCT 4886	OCT 4889
255	2 кол. 4 снизу	<i>t</i>	<i>t</i> ₁
394	16 сверху	стенок	стоек
395	22 сверху	до 500	на 500
415	Табл. 3 кол. 7 снизу	СТ-68	СТ-6
428	Табл. 1 кол. справа	<i>e</i> мин.	<i>l</i> мин.
456	1-я табл. 2 кол. 3 снизу	15×4	13×4
460	1-я кол. 5 и 6 снизу	7В, 8В	7Б, 8Б
512	1 кол. справа 2 снизу	балках	блоках
536	2 снизу	3350	*** 3350