

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства
"ОРГЭНРОСТРОЙ"

Тема № 5628 РАЗДЕЛ 12 ПЛАНА ЦО 1985г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ

ВЛ И ПС 35-1150 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-5-24и

СОЕДИНЕНИЕ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ

СЕЧЕНИЕМ 120 – 700 мм² И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ

ТРОСОВ С – 50 ÷ 70

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Г.Н. ЭЛЕНБОГЕН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭМ-20

В.А. ПОЛУБОКОВ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Е.Н. КОГАН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

А.А. КУЗИН

Имя № полп.	подпись и дата
23516	25.03.86г.

Имя № полп.	подпись и дата
23516	25.03.86г.

1985 г.

Технологические карты (сборник) К-5-24и разработаны отделом технологии электросетевого строительства (отдел ЭМ-20) института "Оргэнергострой".

Сборник К-5-24и состоит из семи типовых технологических карт на соединение стальалюминиевых проводов сечением 120 - 185 мм^2 способом скрутки, на монтаж прессуемых зажимов на стальалюминиевых проводах сечением 240 - 700 мм^2 и стальных тросах С - 50÷70, а также на термитную сварку проводов в анкерных шлейфах.

С выпуском настоящего сборника аннулируется сборник типовых технологических карт К-В-19 (ОМ-1680).

В работе принимали участие:

старший инженер
инженер

Н.И.Кудинова
Е.Г.Смирнова

В технологические карты К-5-24и внесены следующие изменения:

1. Замена нормативных документов, приведенных в сборнике карт, на действующие – в 2006 г.
2. Замена механизмов на современные, распространные на строительстве ВЛ.

ИН
БИ
ПОЛ
ПОЛ

				ВЛ-Т (К-5-24) И		
ГИП	Кузин	<i>Жигун</i>	03 07 85			
Н.контр.	Зубрицкая		06 08 85			
Н.контр.	Полубков	<i>ДА</i>	05 07 85			
Гл. спец	Коган	<i>ДА</i>	03 07 85			
Рук. гр.	Баланов	<i>ДА</i>	03 07 85			
Технологические карты Соединение стальалюминиевых проводов сечением 120-700 мм^2 и грозозащитных тросов С-50÷70				Стадия	Лист	Листов
				=	2	68
				Всесоюзный институт "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" Отдел ЭМ-20		

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Общая часть.....	5
2. Типовая технологическая карта К-5-24-1и. Монтаж методом скрутки овальных соединительных зажимов на стаалюминиевых проводах сечением 120-185 мм ²	11
3. Типовая технологическая карта К-5-24-2и. Опрессовка натяжных зажимов типа НАС на стаалю- миниевых проводах сечением 240-700 мм ²	17
4. Типовая технологическая карта К-5-24-3и. Опрессовка соединительных зажимов типа САС на стаалюминиевых проводах сечением 240-700мм ²	28
5. Типовая технологическая карта К-5-24-4и. Опрессовка натяжных зажимов типа НС на стальных грозозащитных тросах С-50-70	38
6. Типовая технологическая карта К-5-24-5и. Опрессовка соединительных зажимов типа СВС на стальных грозозащитных тросах С-50-70.....	45
7. Типовая технологическая карта К-5-24-6и. Опрессовка заземляющих зажимов типа ЗПС на стальных грозозащитных тросах С-50-70	52
8. Типовая технологическая карта К-5-24-7и. Термитная сварка стаалюминиевых проводов сечением 120-700мм ²	59

ИВ.
И Д
НС
ЮД
ИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

	стр.
1. Гидравлический пресс МИ-1Б	66
2. Аппарат АТСП для сварки проводов	67
3. Приспособление МИ-230А для скручивания овальных соединений.....	68

и нр.
и дк
и то
юлл
и нр

Типовые технологические карты	ВЛ 35-1150 кВ
Опрессовка стаалюминиевых проводов сечением 120-700 мм ² и грозозащитных тросов С-50-70	К-5-24и

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие типовые технологические карты (сборник) К-5-24; является руководством при соединении стаалюминиевых проводов сечением 120-185 мм² методом скрутки, опрессовке натяжных, соединительных и заземляющих зажимов при монтаже стаалюминиевых проводов сечением 240-700 мм² и грозозащитных тросов С-50-70, термитной сварке проводов сечением 120-700 мм² в шлейфах, а также служат пособием при составлении проектов производства работ на строительстве воздушных линий электропередачи.

2. Сборник состоит из 7-ми типовых технологических карт:

К-5-24-1и Монтаж методом скрутки овальных соединительных зажимов на стаалюминиевых проводах сечением 120-185 мм².

К-5-24-2и Опрессовка натяжных зажимов типа НАС на стаалюминиевых проводах сечением 240-700мм².

К-5-24-3и Опрессовка соединительных зажимов типа САС на стаалюминиевых проводах сечением 240-700мм².

К-5-24-4и Опрессовка натяжных зажимов и типа НС на стальных грозозащитных тросах С-50-70.

К-5-24-5и Опрессовка соединительных зажимов типа СВС на стальных грозозащитных тросах С-50-70.

К-5-24-би Опрессовка заземляющих зажимов типа ЗПС на стальных грозозащитных тросах С-50-70.

К-5-24-7и Термитная сварка стаалеалюминиевых проводов сечением 120-700 мм^2

3. До начала опрессовки зажимов на проводах и грозозащитных тросах необходимо выполнить следующие работы :

3.1. Организовать в составе монтажной бригады специальное звено, обученное правилам техники безопасности и производству работ по опрессовке зажимов и термитной сварке проводов в анкерных шлейфах ;

3.2. Наладить (в необходимых случаях отремонтировать) все инструменты, приспособления, механизмы и укомплектовать материалы

ПРИМЕЧАНИЕ: Ежедневно, перед началом монтажа, следует проверять наличие масла в опрессовочном агрегате, уплотнение пресса и клапан-ограничитель.

3.3. Проверить каждый зажим на отсутствие трещин, вмятин, коррозии, а также проверить его линейные размеры - длину и внутренний диаметр;

3.4. Проверить размеры матриц для гидравлического пресса.
Матрицы должны быть комплектными, а диаметр их прессующей поверхности должен отличаться от номинального не более чем на + 0,2 мм. В противном случае комплект матриц должен быть отбракован.

НВ.
D
и дю.
и АМУ
и АМУ
и АМУ

4. При подготовке зажимов непосредственно перед опрессовкой необходимо:

4.1. Протереть стальную часть зажимов для проводов и зажимы для грозозащитных тросов ветошью, смоченной в бензине, и очистить ершом внутреннюю полость от смазки и загрязнений;

4.2. Нанести на внутреннюю поверхность стальной части тонкий и равномерный слой смазки ЗЭС;

4.3. Очистить внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса от смазки и загрязнений и протереть корпус ветошью, смоченной в бензине;

4.4. Нанести на внутреннюю поверхность корпуса тонкий слой смазки ЗЭС и удалить окисную пленку металлическим ершом до появления металлического блеска. В случае соединения проводов способом скручивания аналогичную подготовку произвести для алюминиевого вкладыша овальных зажимов.

5. До соединения проводов термитной сваркой необходимо:

5.1. Высверлить отверстия в термитных патронах для выхода газов при сварке, если эти отверстия не выполнены на заводе;

5.2. Очистить провода от грязи и тщательно промыть в бензине.

6. Размеры термитных патронов для сварки проводов в анкерных шлейфах должны соответствовать сечению свариваемых проводов.

7. Работы по опрессовке сталиалюминиевых проводов и грозозащитных тросов следует выполнять соблюдая: "Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР".

7.1. Запрещается находиться под гирляндами изоляторов, монтажными блокажи, проводами, тросами и другими предметами во время их подъема, а также находиться или проходить под местом термитной сварки.

7.2. При монтаже и демонтаже воздушных линий большой протяженности провода отдельных смонтированных участков длиной 3-5 км должны закорачиваться и заземляться.

7.3. Заземляющие проводники сначала присоединяются к "земле", а затем к проводам и тросам.

7.4. При приближении грозы и во время грозы работы по монтажу проводов и тросов, а также пребывание людей рядом с опорами запрещаются.

7.5. Обрезать провода и тросы следует только с помощью соответствующего инструмента (ножовки, тросоруба). Обрубать провода и тросы зубилом запрещается.

7.6. Запрещается применять этилированный бензин для промывки концов проводов и соединительных зажимов.

7.7. После опрессовки проводов и тросов следует обязательно спилить напильником образовавшиеся на соединительном или натяжном зажиме заусенцы.

7.8. Термитная сварка проводов должна производиться согласно "Типовой инструкции по сварке неизолированных проводов с помощью термитных патронов – ТИ-34-70-005-82" (М. Союзтехэнерго, 1982 г.) "Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок" РД 153-34.0-~~01~~150-00 ПОТРМ-016-2001. "Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ" и "Правилами пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования". (М.:Энергия, 1973г.)

7.9. К работе по сварке проводов с помощью термитных патронов могут быть допущены специально обученные лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а при выполнении работ на высоте - не ниже IV; лицам, которые допущены к проведению работ по сварке проводов, должен быть выдан

талон-вкладыш установленного образца или сделана запись в удостоверении проверки знаний.

7.10. На проведение работ по сварке проводов должно выдаваться разрешение по установленной форме, а при работах в действующих установках, кроме того, наряд на работу.

7.11. Сварка проводов с помощью термитных патронов без письменного разрешения может быть разрешена на строительных площадках, ВЛ и в местах, не опасных в пожарном отношении, только специалистам высокой квалификации. Список специалистов, допущенных к самостоятельному приведению сварки проводов с помощью термитных патронов без получения письменного разрешения, объявляется распоряжением руководителя предприятия (объекта).

7.12. Проверка знаний инструкции по сварке проводов должна производится не реже I раза в два года.

Электромонтеры, производящие сварку проводов с помощью термитных патронов, должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью (кожаными ботинками или сапогами; зимой - валенками) и головным убором (каской); При этом необходимо следить за тем, чтобы пряди волос не выпадали из-под головного убора,

7.13. При зажигании термитной спички и поджигании термитной шашки патрона необходимо находиться от загоревшей шашки на расстоянии не менее 0,5 м. Запрещается наклоняться над горячей термитной шашкой.

7.14. При зажигании спичек и поджигании термитной шашки необходимо надеть защитные очки со светофильтром (синими стеклами или стеклами ТИС-1). После загорания термитной шашки следует опустить защитный кожух приспособления для сварки

7.15. При работах по сварке вблизи сгораемых конструкций и материалов (деревянные опоры, подмости и др.) необходимо принять меры по очистке рабочего места от горючих материалов. Для исключения возможности соприкосновения горящей термитной спички и шашки со сгораемыми конструкциями и материалами необходимо подкладывать листовой асбест, стальной лист и т.п.

7.16. Запасные термитные патроны следует хранить в рабочей сумке отдельно от термитных спичек. Термитные спички надо хранить в заводской упаковке. Следует помнить, что они воспламеняются от трения одна о другую. Для предотвращения этого в заводской упаковке спички переложены парафинированной бумагой, которую нельзя удалить без надобности.

7.17. Запрещается во избежание ожогов трогать или поправлять рукой горящий или остывающий термопатрон.

7.18. Сгоревшие термитные спички необходимо класть в специальную стальную коробку, подвешенную около места работы, или на заранее подготовленную несгораемую площадку.

7.19. После остывания термитной шашки (до темного цвета), образовавшийся шлак следует сбивать в направлении от себя на заранее подготовленную площадку.

7.20 Место сварки необходимо оградить или поставить наблюдающего. Запрещается проход под местом сварки до окончания работы.

7.21. Запрещается пользоваться увлажненными термитными патронами. Необходимо следить за тем, чтобы вода не попала на горящий термитный патрон, так как это может вызвать взрыв и ожоги.

8. Стальноеалюминиевые провода приняты по ГОСТ 839-80, грозозащитные тросы по ГОСТ 3063-80 и ГОСТ 3064-80. Зажимы на провода и грозозащитные тросы приняты по чертежам МО СКТБ ВПО СЭСИ.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	ВЛ 35-1150 кв
Опрессовка натяжных зажимов типа НАС на сталеалюминиевых проводах сечением 240-700 мм ²	К-5-24-2и

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологическая карта К-5-24-2и является руководством при опрессовке натяжных зажимов на стальноеалюминиевых проводах сечением 240-700 мм² и служит пособием при составлении проектов производства работ на ВЛ с проводами данных сечений.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

на одни зажимы
на сворку одной опоры

Показатели	Стальноеалюминиевый провод сечением, мм ²		
	240	до 500	до 700
Монтаж натяжных зажимов типа НАС моторным прессом:			
трудоемкость, чел.-час	2,2	2,7	2,97
работа механизмов, маш.-ч.	1,10	1,35	1,48
Монтаж натяжных зажимов типа НАС ручным прессом МИ-1Б:			
трудоемкость, чел.-час	3,08	3,78	4,15
Производительность звена за смену (8,2 час.), количество соединений при опрессовке:			
моторным прессом, шт.	7,45	6,07	5,54
ручным прессом, шт.	5,32	4,33	3,96

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

3.1. Работы по опрессовке натяжных зажимов (рис.2-1) выполняются в процессе монтажа проводов на воздушных линиях электропередачи звеном электролинейщиков в следующем составе:

Профессия	Разряд	К-во человек	Примечание
Электролинейщик	5	1	
Электролинейщик	3	1	
Итого:			2

3.2. Опрессовку натяжных зажимов производить в следующей последовательности:

3.2.1. Опрессовка петлевой части корпуса зажима (рис.2-2).

3.2.2. Опрессовка анкера зажима (рис.2-3)

3.2.3. Опрессовка линейной части корпуса зажима (рис.2:4)

3.3. Последовательность и способы выполнения основных операций;

Опрессовка петлевой части корпуса зажима

3.3.1. Выправить конец провода, наложить на него бандаж и ровно обрезать:

3.3.2. Поверхность провода, запрессовываемую петлевую часть корпуса зажима, очистить от грязи и смазки тряпкой, смоченной в бензине, протереть насухо и покрыть смазкой ЗЭС. Под слоем смазки зачистить провод металлический щёткой до блеска;

3.3.3. Ослабить бандаж и ввести провод в корпус зажима так, чтобы он не доходил на 10-15 мм до края отверстия, предназначенного для анкера. На выходе провода из корпуса бандаж затянуть;

3.3.4. Опрессовать петлевую часть зажима (рис. 2-2) в направлении от риски к концу зажима, перекрытием предыдущего места опрессовки не менее, чем на 5 мм.

Опрессовка анкера зажима

3.1.5. На выпрямленный конец провода наложить бандаж B_1 и ровно обрезать;

3.3.6. На расстоянии L_1 от конца провода наложить бандаж B_2 (рис.2-3)

3.3.7. Обрезать и снять алюминиевые жилы на расстоянии от конца провода на (рис.2-3). Алюминиевые жилы отпиливаются при помощи ножовки. Во избежании повреждения стального сердечника провода алюминиевые жилы нижнего повива следует подпиливать до половины и затем обламывать. На стальную часть провода следует установить бандаж, B_3 ;


3.3.8. Очистить от смазки и загрязнений стальную часть проводе ветошью, смоченной в бензине, обтереть её насухо и слегка смазать смазкой ЗЭС;

3.3.9. Одеть на провод корпус зажима сопрессованной петлевой частью;

3.3.10. Ввести стальной сердечник в анкер до упора.

ИНВ
И Г
И К
ПОЛ
И И

Зажим в сборе до опрессовки

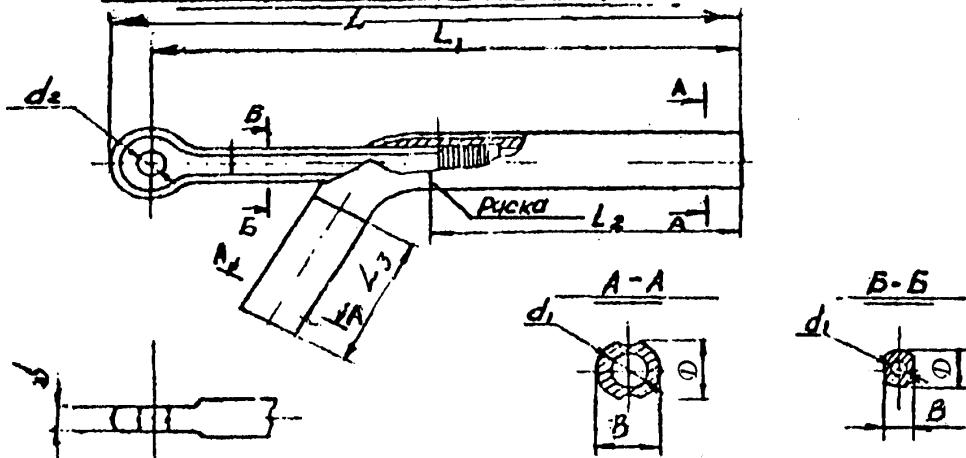

Типо-размер	Марка провода	Детали зажима	Диаметр матрицы мм	Размеры, в мм								
				d1	D	B	d2	S	L1	L2	L3	L
HAC-240-1	AC 240/32	корпус	44	25	52	44	-	-	350	185	100	375
		анкер	23	9	28	22	23	22	-	-	-	
HAC-240-2	AC 240/39	корпус	44	25	52	44	-	-	350	185	100	375
		анкер	23	10	28	22	23	22	-	-	-	
HAC-300-1	AC 300/66	корпус	46	28	54	44	-	-	385	195	110	413
	AC 300/67	анкер	27	11,5	32	26,5	26	25	-	-	-	
HAC-330-1	AC 240-56	корпус	46	28	54	44	-	-	360	195	110	385
	AC 300/48	анкер	23	10	28	22	23	22	-	-	-	
	AC 330/43	корпус	46	28	54	44	-	-	360	195	110	385
	AC 300/39	анкер	22	10	28	22	23	22	-	-	-	
HAC-330-2	AC 330/30	корпус	46	28	54	44	-	-	360	195	110	385
HAC-400-1	AC 400/18	корпус	50	31,5	58	50	-	-	400	225	120	425
	AC 400/22	анкер	23	9	28	22	23	22	-	-	-	

Инв.
Ид
Пор.
Юл
Ин

Типо-размер	Марка провода	Детали зажима	Диаметр матрицы мм	Размеры, в мм								
				d ₁	D	B	d ₂	S	L ₁	L ₂	L ₃	L
HAC-450-1	AC 400/51	корпус анкер	50 27	31,5 11,5	58 32	50 26,5	- 26	- 25	415 -	225 -	120 -	443
	AC 400/64											
HAC-500-1	AC 500/26	корпус анкер	50 23	31,5 9	58 28	50 22	- 26	- 25	495 495	225 -	120 -	453
	AC 500/26											
HAC-600-1	AC 500/64	корпус анкер	56 33	35 14,5	65 40	56 32	- 29	- 28	495 -	285 -	140 -	525
	AC 400/93											
HAC-700-1	AC 550/71	корпус анкер	66 33	41 14,5	75 40	65 32	- 34	- 32	540 -	310 -	150 -	572
	AC 600/72											
HAC-700-1	AC 650/79	корпус анкер	66 33	41 14,5	75 40	65 32	- 34	- 32	540 -	310 -	150 -	
	AC 700/86											

Рис.2-1 Размеры натяжных зажимов типа НАС по черт. МО СКТБ ВПО СЭСИ

НАС-1СБ

3.3.11. Опрессовать стальной анкер в направлении от проушины к концу (рис.2-3) с перекрытием места опрессовки не менее чем на 5 мм.

Диаметр опрессованной части анкера должен отличаться от минимального диаметра матрицы не более, чем на +0,3 мм.

Опрессовка линейной части корпуса зажима (рис.2-4)

3.3.12. Под слоем смазки очистить металлической щеткой алюминиевую часть провода, запрессовываемую в линейную часть корпуса, до блеска.

3.3.13. Надвинуть корпус зажима до упора в сторону анкера.

3.3.14. Произвести опрессовку линейной части корпуса зажима от риски в сторону пролета с перекрытием предыдущего места опрессовки не менее, чем на 5мм.

3.4. Опрессованный натяжной зажим следует осмотреть, замерить диаметры. Диаметр опрессованной части зажима должен отличаться от диаметра матрицы не более чем на +0,3 мм.

Подготовка к опрессовке петлевой части проводов




a. Установка бандажа




б. Подготовка провода.

Опрессовка петлевой части

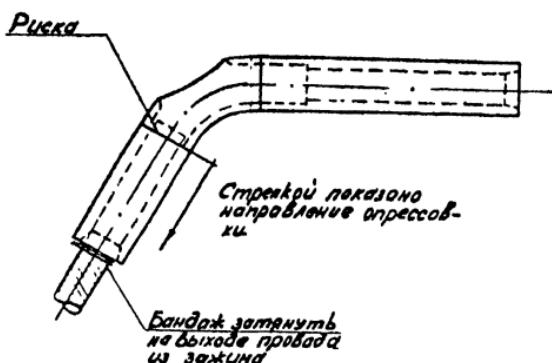

Правильная установка зажима в матрицах пресса.

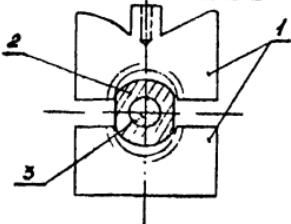


1. Матрицы
2. Корпус зажима (анкер)
3. Провод


1. Номинальные диаметры матриц для различных типов зажимов приведены в таблице на рис. 2-1
2. Допуск на матрицы - $(d_n + 0,2)$ мм
3. Допуск на опрессованную часть зажима - $(d_n + 0,3)$ мм.

Рис. 2-2. Опрессовка петлевой части зажима НАС.

Последовательность подготовки провода к
опрессовке анкера

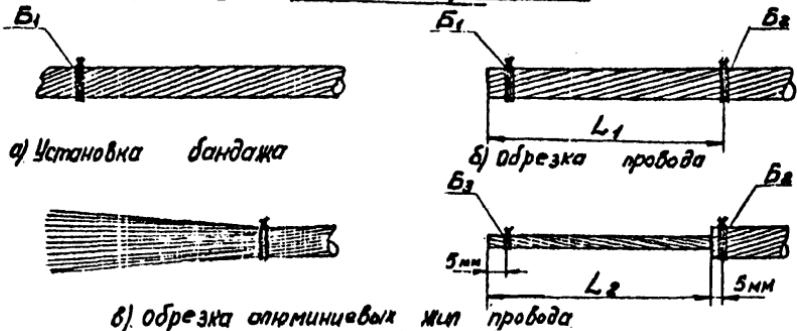


Марка провода	Диаметр, мм		Длина, мм	
	стального сердечника	проводка	L ₁	L ₂
AC 300/39, AC 240/32, AC 240/39	7,2 / 8,4 7,8	21,6 23,5	186	181
AC 240/56	9,6	22,4	186	181
AC 300/48	9,6	24,2		
AC 300/66, 67	11,0	25,2	198	193
AC 400/18, 22	9,0	27,2	210	205
AC 400/93	12,5	29,0	222	218
AC 400/57, 64	11,0	28,0	240	235
AC 500/26, 27	10,0	30,2		
AC 600/72	11,0	33,1	258	253
AC 700/86	12,5	37,1		

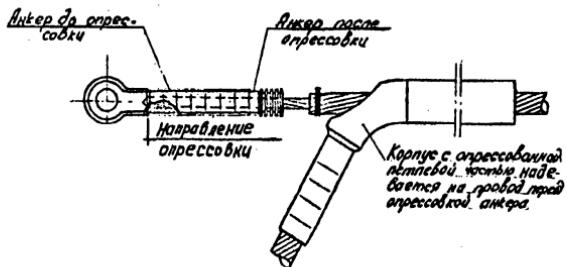

1. Коминальные диаметры матриц для различных типов зажимов приведены в таблице № рис. 2-1
2. Допуск на матрицы - $(d_n + 0,2)$ мм.
3. Допуск на опрессованную часть зажима - $(d_n + 0,3)$ мм

Рис. 2-3. Опрессовка анкера натяжного зажима НАС.

Зажим до опрессовки корпуса

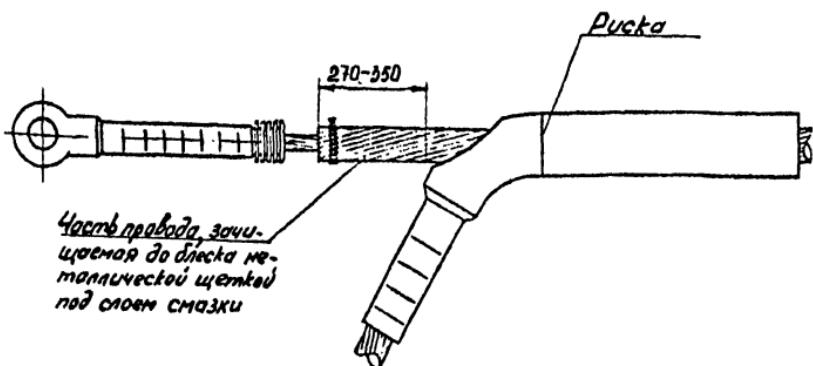

Зажим после опрессовки

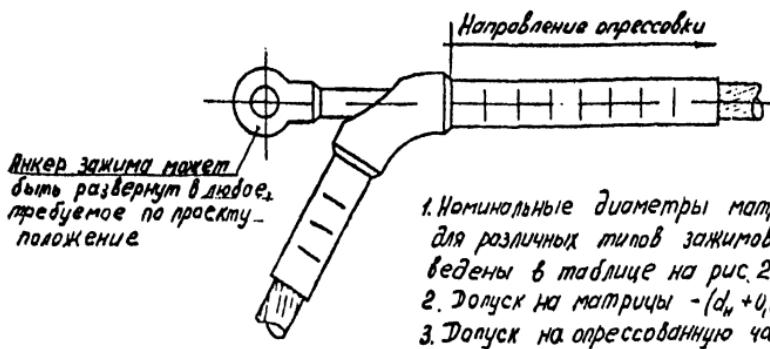


Рис. 2-4. Опрессовка линейной части корпуса зажима НАС.

и в	1	и д
100	1	110
и в	1	и д

Натяжной зажим монтируется на проводе по отметке, полученной при визировании провода (с учетом длины гирлянды).

Плоскость расположения проушины анкера может быть принята в любой зависимости от комплектования гирлянды.

При обнаружении трещин натяжной зажим необходимо вырезать.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Работы по опрессовке на проводах натяжных зажимов выполняются специально обученными электролинейщиками 5 и 3 разрядов из состава монтажной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

4.2. Опрессовка натяжных зажимов на проводах производится опрессовочным агрегатом.

4.3. Работы по опрессовке натяжного зажима производить в последовательности:

4.3.1. Подготовить концы проводов и зажим к опрессовке; установить бандажи, обрезать концы проводов, промыть бензином

проводы и натяжной зажим, насухо протереть и смазать смазкой (ТУ-38-101474-74).

4.3.2. Произвести опрессовку зажима.

4.3.3. По окончании опрессовки осмотреть зажим и замерить его диаметры.

5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Обоснование	Наименование	Объем работ	Затраты труда при опрессовке, чел.-ч	
			Моторным прессом	Ручным прессом
ЕНиР 23 §23-3-26 (применительно) п.3 "а"	Подготовка и опрессовка натяжных зажимов типа НАС на проводах сечением 240 мм^2	один зажим	2,2	3,08

продолжение

Обоснование	Наименование	Объем работ	Затраты труда при опрессовке, чел.-ч	
			Моторным прессом	Ручным прессом
ЕНиР 23 §23-3-26 (применительно) n,5000 K=1,1	Подготовка и опрессовка натяжных зажимов типа НАС на проводах сечением до 500 мм ² То же до 700 мм ²	один зажим	2,7	3,78 2,97 4,15

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Механизмы

Наименование	Тип	Марка	К-во	Примечание
Опрессовочный агрегат моторный	прицепной	УП-320 или ПО-100м	1	Изготовитель: Волжский завод “Энергос...комплектмаш”

6.2. Инструменты, приспособления, материалы


Наименование	Ед. измер.	К-во	Примечание
Матрицы к прессу	компл.	1	Выбираются по типу прессуемого зажима и марки опрессовочного агрегата
Проволока мягкая вязальная	м.	1	на 1 зажим
Бензин (или другой растворитель)	кг	0,8	то же
Ветошь	кг	0,25	то же
Смазка ЗЭС (ТУ-38-101474-74)	кг	0,5	то же

ПРИМЕЧАНИЕ В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

6.3. Эксплуатационные материалы

Наименование	Норма на 1 час работы, кг (усреднено)	Примечание
Бензин для опрессовочного агрегата	1,0	См. технико-экономические показатели на каждый зажим.

и и
и и
и и
и и
и и

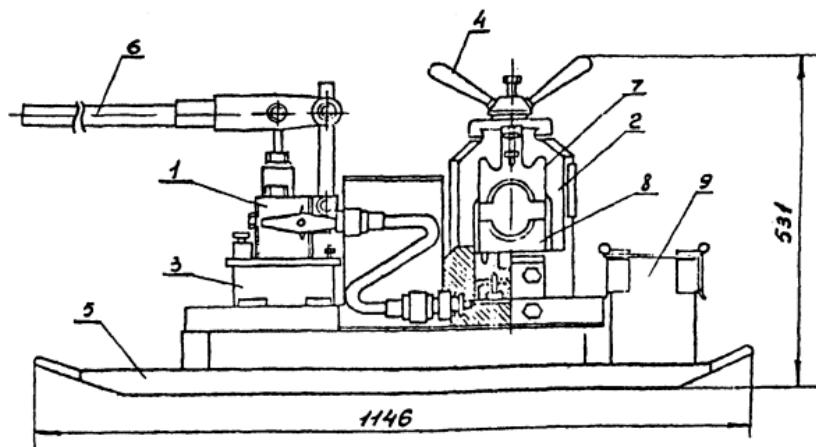

Гидравлический пресс МИ-1Б

1- Насос; 2- пресс; 3- масляный бак; 4- прижимная головка; 5- сапоги; 6- рукоятка насоса; 7- верхняя матрица; 8- нижняя матрица; 9- инструментальный ящик


Техническая характеристика

Рабочее давление поршня, т	50
Рабочее давление в цилиндре, ат.	450
Число качаний рукоятки на одно опрессование	10-12
Объем масляного бака, л	2,1
Габариты пресса, мм	1146×412×531
Масса, кг	84

Назначение:

Гидравлический пресс предназначен для монтажа методом опрессования неизолированных проводов и стальных тросов в натяжных, соединительных, ремонтных и других зажимах

Приложение №2

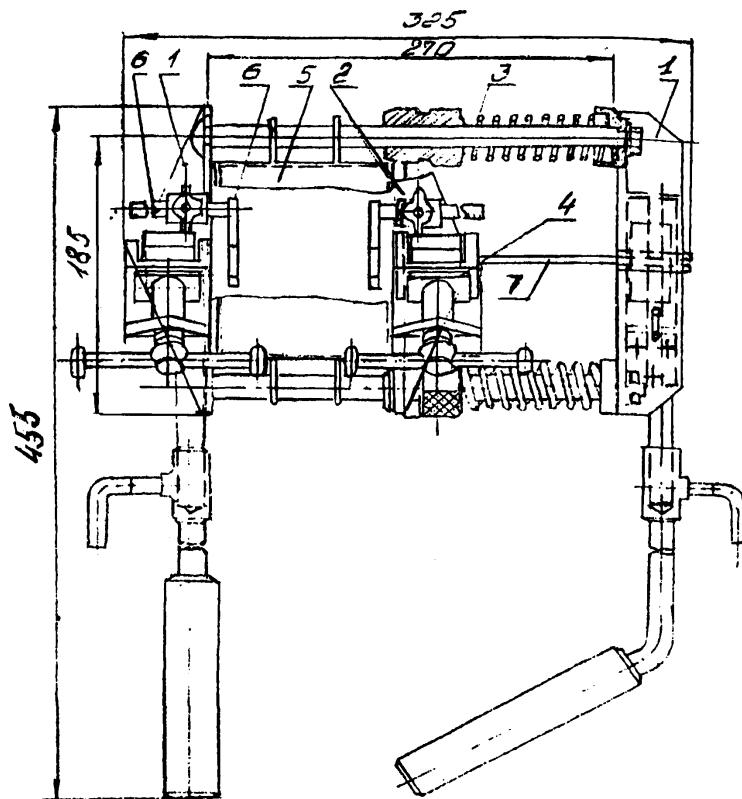


Аппарат типа АТСП для сварки проводов
с помощью термитных патронов

1 – рама; 2 – подвижная каретка; 3 – пружины; 4 – зажимное устройство; 5 –
защитный кожух; 6 – ограничители подачи; 7 – запарный рычаг.

Изготовитель: завод РЭТО Мосэнерго.

ТУ 34-1649-79

Приложение 3

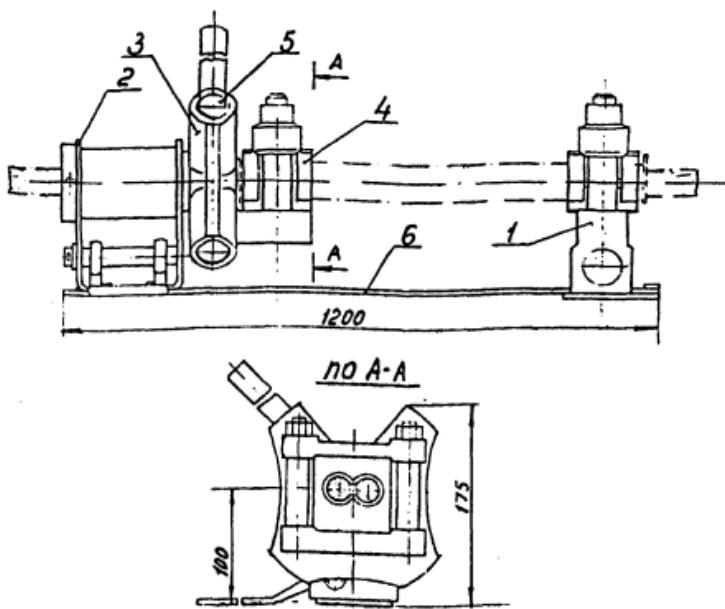

Приспособление МИ-230А для скручивания
овальных соединителей

1- подвижный зажим; 2- неподвижная стойка;
3- планшайба; 4- разъемная плашка; 5- отверстие
для воротка; 6- основание.

**РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности от внедрении технологических
карт.**

Ожидаемое сокращение численности рабочих в результате применения технологических карт - 3 человека в год, что составит

$3 \times 235 = 705$ чел.дн., где 235 - среднегодовое число дней выхода на работу.

Годовой экономический эффект в соответствии с "Инструкцией по определению годового экономического эффекта" СН-423-71 вычисляются по формуле:

$$\mathcal{E} = (A_1 - A_2) + (A_1 - A_2)(0,15 + 0,5) + 0,6D + 0,15(\Gamma_1 - \Gamma_2)750, \text{ где}$$

$A_1 - A_2$ - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел. дня 10 руб. равна $705 \times 10 = 7057$ руб.;

0,15 – коэффициент учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату;

0,5 – коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы;

0,6 – экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости СМР на 1 чел. день.руб;

D – годовая экономии трудозатрат, чел.дн.;

$\Gamma_1 - \Gamma_2$ – уменьшение числа рабочих, чел.;

750 - удельные капвложения в непроизводственные фонды одного рабочего.

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт подсчитывается по формуле и составит:

$$\mathcal{E} = 7050 + 7050 \times 0,65 + 0,6 \times 705 + 0,15 \times 3 \times 750 = 12,4 \text{ тыс. руб}$$