

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

**•ВНИИСТ•**



# **инструкция**

ПО ТЕХНОЛОГИИ СТЫКОВОЙ  
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКИ ТРУБ  
МАЛОГО ДИАМЕТРА С БОЛЬШИМИ  
ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК

ВСН 2-139-82

Миннефтегазстрой



**МОСКВА 1985**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

**•ВНИИСТ•**



# Инструкция

ПО ТЕХНОЛОГИИ СТЫКОВОЙ  
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКИ ТРУБ  
МАЛОГО ДИАМЕТРА С БОЛЬШИМИ  
ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК

**ВСН 2-139-82**

Миннефтегазстрой



**МОСКВА 1985**

УДК 621.643:621.791.76 ( 083.96)

В настоящей Инструкции даны технические характеристики установок для электроконтактной сварки труб диаметрами 114-325 мм, описание технологии их сварки и методы контроля качества сварных соединений.

Инструкция предназначена для рабочих, выполняющих сварочно-монтажные работы при сооружении магистральных и промышленных трубопроводов, инженерно-технического состава управлений, трестов, а также для работников, осуществляющих контроль качества сварных соединений.

В Инструкции использован опыт эксплуатации установок ТКУС-1А при сооружении трубопроводов диаметрами 114-377 мм на промыслах Татарии, Башкирия, Краснодара, Оренбурга и других организаций, а также опыт, полученный при испытании и эксплуатации сварочной машины К-584 в СУ-18 треста Самотлортурбопроводстрой.

Данная Инструкция составлена на основе теоретических, экспериментальных исследований, а также конструкторских разработок Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ), Института электросварки им. Е.О.Патона (ИЭС им. Е.О.Патона) и Киевского филиала СКБ Газстроймаша (КФ СКБ ГСМ).

Инструкция разработана К.И.Зайцевым, А.Г.Мазеем, В.И.Хоменко, О.С.Папковым, Г.Н.Петровым, М.Н.Кагановичем, Г.А.Гиллером (ВНИИСТ); С.И.Кучуком-Яценко, С.А.Соловьевниковым, Л.В.Андыбовым (ИЭС им. Е.О.Патона); М.Р.Униговским, И.Я.Немировским, Е.В.Руловским, С.В.Кавешниковым, В.А.Авраменко, Ф.И.Сапа (КФ СКБ Газстроймаша).

Раздел "Техника безопасности" составлен совместно с сотрудниками отдела охраны труда ВНИИСТа Г.И.Карташевым и А.В.Благовещенским.



© Всесоюзный научно-исследовательский институт  
по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ), 1985

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности	<b>Ведомственные строительные нормы Инструкция по технологии стыковой электроконтактной сварки труб малого диаметра с большими толщинами стенок</b>	ВСН 2-139-82 Миннефтегазстрой Впервые
--	---	---

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящая Инструкция распространяется на стыковую сварку оплавлением промысловых трубопроводов, в том числе газлифтных систем, сооружаемых из труб диаметром 114–325 мм с толщиной стенки от 4,5 до 20 мм.

I.2. Трубы должны отвечать требованиям ГОСТ 8731–74 и ГОСТ 20295–74.

I.3. Необходимо, чтобы режимы сварки труб одного размера (диаметр и толщина стенки) при сварке в стационарных и передвижных условиях были одинаковыми.

I.4. Свойства сварных соединений труб, выполненных на стационарных или передвижных установках, должны отвечать требованиям СНиП II-42-80 и дополнительным требованиям настоящей Инструкции.

I.5. Общие вопросы производства сварочно-монтажных работ, не отраженные в настоящей Инструкции, должны отвечать требованиям следующих нормативных документов:

СНиП II-42-80;

"Временная инструкция по проектированию, сооружению, испытанию и приемке в эксплуатацию внешплощадочных газопроводов с рабочим давлением выше 10 МПа до 32 МПа на нефтепромыслах Западной Сибири" (ВСН-27-80). М., ННИИСТ, 1980.

Внесена ИНИСТом ИЭС им. Е.О.Патона, КФ СКБ "Газстроймашина"	Утверждена Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 28 декабря 1981 г.	Срок введения 1 января 1985 г.
---	---	-----------------------------------

## 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК СО СВАРОЧНЫМИ МАШИНАМИ К-584М, СГ-1 и СГ-2

2.1. Стационарные установки ПЛТ-32I и ТКУС-1A, представляющие собой полевые, поточные, полностью механизированные линии с автоматическим управлением процессом сварки, предназначены для электроконтактной сварки отдельных труб длиной от 6 до 12 м в секции длиной до 40 м (см.рисунок).

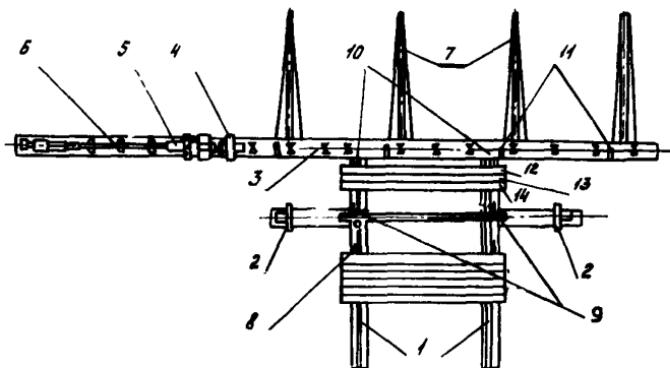


Схема полустационарной установки ПЛТ 32I:

1-приемный стеллаж; 2-зачистные машинки; 3-рольганг; 4-наружный гратосниматель; 5-сварочная машина; 6-внутренний гратосниматель; 7-стеллаж готовой продукции; 8,9-пневмообстановы; 10-отсекатели; 11-сбрасыватели; 12,13-свариваемые трубы

2.2. Установку ПЛТ-32I комплектуют сварочной машиной К-584М для сварки труб диаметром 114-325 мм, а установку ТКУС-1A - сварочной машиной СГ-1 для сварки труб диаметром 114-219 мм или машиной СГ-2 для сварки труб диаметром 273-377 мм.

2.3. Основные технические данные установок ПЛТ-32I и ТКУС-1A приведены в табл. I.

2.4. Передвижные установки ТКУП-32I и ТКУП-53I предназначены для электроконтактной сварки отдельных труб или секций в непрерывную нитку трубопровода.

Таблица I

Основные технические характеристики установок ПЛТ-32I  
и ТКУС-IA со сварочными машинами К-584M, СГ-I и СГ-2

Параметры	ПЛТ-32I с машиной К-584M	ТКУС-IA с машиной СГ-I <sup>х/</sup>	СГ-2 <sup>х/</sup>
Техническая производительность установки,стык/ч	20	20	20
Наружный диаметр свариваемых труб, мм	II4-325	II4-2I9	273-377
Толщина стенок свариваемых труб, мм:			
диаметром II4	6-28	4,5-I2	-
диаметром 159	6-30	6-I2	-
диаметром 168	6-30	6-I4	-
диаметром 219	6-20	6-II	I6-I9
диаметром 273	7-I8	-	7-I4
диаметром 325	7-I6	-	7-I6
диаметром 377	-	-	7-II
Длина свариваемых труб, м	8-I2	8-I2	8-I2
Потребляемая мощность, не более, кВа	250	I25	250
Номинальное напряжение, В	400	400	400
Максимальное давление в гидросистеме установки, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	5,9(60)	5,9(60)	5,9(60)
Максимальное давление в гидросистеме сварочной машины, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	I2,25(I25)	5,9(60)	5,9(60)
Вторичное напряжение сварочного трансформатора, В	7	4,5,6	5,6,7
Сопротивление короткого замыкания сварочного контура не более, МкОм	IIO	49	30
Средняя скорость осадки, мм/с	25	25	25
Рабочий ход поршня механизма перемещения, мм	70	40	50
Скорость подачи трубы по рольгангу, м/с:			
маршевая	0,45	0,45	0,45
замедленная	0,03	0,03	0,03
Масса установки, т	30	25	34

Окончание табл.1

Параметры	ПЛТ-321 с машиной К-584М	ТКУС-1А с машиной СГ-1	СГ-2
Габаритные размеры, м	54x23	52x22	55x18
Количество обслуживающего персонала, чел.:			
при работе от автономной электростанции	4	4	4
при работе от промышленной сети	3	3	3

*x/* Машинны СГ-1 и СГ-2 сняты с производства.

2.5. Передвижную установку комплектуют сварочной машиной К-584М, состав и техническая характеристика которой приведены в табл.2 и 3.

Таблица 2  
Состав сварочной машины К-584М

Оборудование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
	длина	ширина	высота	
Сварочная машина К-584М с наружным гратоснимателем	1846	1000	1520	3310
Шкаф управления К355А	1050	452	1555	275
Автотрансформатор АТ096	454	329	446	85
Насосная станция К401-5	1366	725	1544	700

Таблица 3  
Техническая характеристика сварочной машины К-584М

Параметры	Величина параметра
<b>Номинальное напряжение, В:</b>	
от питательной сети	380
от дизель-электростанции	400
Частота, Гц	50
Число силовых фаз питательной сети	2

Окончание табл.3

Параметры	Величина параметра
Число фаз вспомогательных цепей	3
Номинальный первичный ток, А	480
Номинальный вторичный ток, А	$16000 \pm 10\%$
Ток короткого замыкания, А	$73000 \pm 10\%$
Сопротивление короткого замыкания, не более, м $\Omega$	110
Режим работы сварочного трансформатора при номинальной нагрузке ПВ, не более, %	50
Максимально потребляемая мощность при ПВ=50%, кВА	210
Мощность, потребляемая вспомогательными цепями из трехфазной сети переменного тока, не более, кВА	40
Коэффициент трансформации сварочных трансформаторов	52
Максимальная потребляемая мощность при коротком замыкании, кВА	$300 \pm 10\%$
Машинное время сварки труб сечением 10000-500 мм $^2$ , с	180
Привод механизма зажатия и осадки	Гидравлический
Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа	125
Производительность насосной станции, не менее, л/мин	90
Усилие зажатия максимальное, тс	$125 \pm 8\%$
Величина осадки, мм	4,5-12
Скорость оплавления, мм/с	0,22-1,0
Полный ход машины с осадкой, мм	70

### 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СВАРКИ ОПЛАВЛЕНИЕМ

3.1. Технология стыковой сварки оплавлением предусматривает следующие основные операции:

- а) подготовку труб к сварке;
- б) зачистку поверхностей концов труб под контактные башмаки сварочной машины;

- в) центровку труб в сварочной головке;
- г) сварку труб, выполняемую автоматически по заданной программе;
- д) удаление внутреннего и наружного грата.

3.2. Подготовка труб к сварке включает следующие операции:  
проверку труб на соответствие ГОСТ 8731-74 и 20295-74 и  
Техническим условиям на поставку;

подборку труб по диаметру или периметру и толщинам сва-  
риваемых труб перед сваркой;

очистку внутренней и наружной поверхностей труб от посто-  
ронних предметов (земли, снега, наледи).

П р и м е ч а н и е . Разница в периметрах стыкуемых труб  
не должна превышать 12 мм, а разница в толщине стенок стыкуе-  
мых труб не превышать 1 мм.

3.3. Зачистку поверхностей труб под токоподводящие баш-  
маки сварочных головок выполняют с помощью специальных зачи-  
стных машинок, входящих в состав каждой установки.

3.3.1. Трубы под токоподводящие башмаки сварочной машины  
зачищают до металлического блеска.

3.3.2. Кроме зачистки поясков на поверхности свариваемых  
труб, необходимо провести зачистку их торцов с помощью ручной  
шлифовальной машинки или напильником.

3.4. Центровку труб осуществляют сварочной машиной. Стык  
свариваемых труб при центровке располагают в середине между  
токоподводящими башмаками с точностью  $\pm 10$  мм при сварке на  
машинах СГ-1 и СГ-2, а при сварке машиной К-584стык должен  
находиться на расстоянии 30-35 мм от ножей гратоснимателя.

После того как центровка выполнена и трубы зажаты  
в сварочной машине, смещение кромок допускается на величину до  
20% толщины стенки трубы, но не более 2 мм.

3.5. Сварку труб на машине К-584М выполняют автоматиче-  
ски после нажатия кнопки "пуск-сварка" с программным измене-  
нием основных параметров в процессе сварки.

3.5.1. Для проведения сварки следует:

а) отрегулировать программу командоаппарата в соответст-  
вии с режимом сварки данного размера трубы (табл.4) и инстру-  
ментами по эксплуатации командоаппарата;

б) установить величину осадки в соответствии с режимом  
сварки;

Таблица 4

## Режимы сварки труб на машине К-584М

Параметры сварки	Размеры труб, мм										
	II4x8	II4x10	I68x12	I68x14	2I9x6-7	2I9x11	2I9x14 16	2I9x20	273x 18	325x 14	325x16
Сварочное напряжение первичное, В	360±10	360±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10
Время сварки, с	50	60	80	90	70	110	130	150	160	170	180
Скорость оплавления, мм/с	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24	0,22-0,24
Конечная скорость форсировки, мм/с	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Установленная линейная величина осадки, мм	5	5	6	7	6	7	7	8	8	8	9
Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ):	низкое	$4,0 \pm 0,5$ (40±5)	$4,0 \pm 0,5$ (40±5)	$6,0 \pm 0,5$ (60±5)	$6,5 \pm 0,5$ (65±5)	$4,0 \pm 0,5$ (40±5)	$4,0 \pm 0,5$ (40±5)	$5,0 \pm 0,5$ (50±5)	$5,0 \pm 0,5$ (50±5)	$6,0 \pm 0,5$ (60±5)	$6,0 \pm 0,5$ (60±5)
	высокое	-	-	-	-	-	-	$7,0 \pm 0,5$ (70±5)	$7,0 \pm 0,5$ (70±5)	$8,0 \pm 0,5$ (80±5)	$8,5 \pm 0,5$ (85±5)
								$9,5 \pm 0,5$ (95±5)	$9,5 \pm 0,5$ (95±5)	$11,0 \pm 0,5$ (110±5)	$11,0 \pm 0,5$ (110±5)
Время осадки под током, с	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I	0,8-I
Время форсировки <sup>12</sup> , с	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

в) установить переключатель коррекции в положение, соответствующее сечению свариваемой трубы.

Допускается неавтоматическое оплавление торцов труб, если имеется неравномерный начальный зазор в пределах 3-7 мм.

При местных зазорах более 7 мм осуществляют неавтоматическое ручное оплавление торцов труб на величину, обеспечивающую равномерный зазор с последующей установкой машины в исходное положение и центровкой труб.

3.5.2. Сварка труб на сварочных машинах СГ-1 и СГ-2, оснащенных программными кулачками, проводится автоматически, после того как нажали кнопку "сварка". Для проведения процесса сварки необходимо по табл.5 установить:

кулачок, соответствующий данному размеру труб;

нужную ступень сварочного трансформатора;

сменные шестерни на редукторе следящей системы, соответствующие необходимому времени оплавления.

Недали концевых выключателей на программном кулачке в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки ТКУС-1А; давление в гидросистеме.

3.6. Внутренний грат удаляется автоматически сразу же после окончания процесса сварки с помощью специальных внутренних гратоснимателей.

3.6.1. Качество удаления внутреннего грата зависит от времени работы инструмента внутреннего гратоснимателя, которое должно соответствовать табл.6.

3.6.2. Время работы внутреннего гратоснимателя определяется установкой реле времени, которое регулируют в соответствии с инструкцией по эксплуатации установок.

3.7. Наружный грат при сварке на установках со сварочными машинами К-584М удаляется либо гратоснимателем режущего типа, встроенным в сварочную машину, через 5-6 с после осадки по команде командного аппарата, либо специальным наружным гратоснимателем.

3.8. Наружный грат при сварке на установке ТКУС-1А удаляется специальным наружным гратоснимателем.

3.9. Качество удаления наружного грата зависит от времени работы инструмента и его состояния. Средняя продолжительность удаления наружного грата составляет 15-30 с.

Таблица 5

Режимы стыковой электроконтактной сварки труб диаметрами II4-377 мм на сварочных машинах СТ-1 и СТ-2

Размер свари-ваемых труб, мм		Параметры режима					
Диа-метр	Толщина стенки	Вторичное напряжение В	Время сварки t, с	Величина оплавления, мм	Величина осадки, мм	Давление в гидро-системе, МПа	Номер кулачка
II4	4,5	6	60	19	7	3	KB
	6,0	6	60	20	7	4	KI4
	8,0	5	60	20	6	4	KI4
	10	6	70	21	7	5	KI2
I59	8	7	90	20	6	4	KI4
	10	7	90	20	7	4	KI4
	14	7	90	25	9	5	KI5
I68	10	5	90	21	7	5	KI2
	12	5	90	25	7,5	6	KI5
	14	5	I35	25	8	6,5	KI5
219	7	7	90	19	7	5	KI5
	9	6	90	19	7	5	K8
	11	6	I35	20	8	5,5	KI2
273	8	6	90	24	8	5	KI4
	14	6	I35	27	8	6	KI7
325	7	6	70	21	7,5	5	KI2
	9	6	90	27	8	5	KI7
	16	6	I80	42	8	6,5-7	K25*
377	9	6	80	21	7,5	5	KI4
	10	6	80	21	8,0	5	KI4

\* Чертеж программного кулачка К-25 см.приложение I  
обязательное.

3.10. Высота оставшегося усиления после снятия внутреннего и наружного грата не должна превышать 3 мм. При снятии внутреннего и наружного грата не допускается уменьшать толщину стенки трубы.

Таблица 6

Зависимости времени работы внутреннего гратоснимателя  
от толщины стенки свариваемых труб

Размер свариваемых труб, мм		Время работы внутреннего гратоснимателя, с
Диаметр	Толщина	
114	4,5	5
	6	7
	8	8
	10	10
159	8	8
	10	12
	14	15
168	10	12
	12	15
	14	18
219	7	10
	9	12
	11	15
273	8	10
	14	18
325	7	11
	9	16
	16	20
377	9	12
	10	15

#### 4. НАСТРОЙКА МАШИНЫ К-584М

4.1. Настройка сварочной машины К-584М и установка оптимальной программы режима сварки включает следующее:

- а) проверку правильности работы механической и электрической части в установленном режиме в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации;
- б) проверку уровня рабочей жидкости в насосной станции, который должен быть не ниже нижнего уровня маслоуказателя;
- в) проверку наличия охлаждающей жидкости в системе ох-

охлаждения сварочной машины (при температуре ниже 5°C допускается работа без охлаждения);

г) проверку правильности подсоединения кабельных наконечников на шильках автотрансформатора в соответствии с напряжением сети;

д) введение главного автомата;

е) запуск насоса и проверку давления по манометрам насосной станции и в магистрали нагнетания по манометру, установленному на сварочной машине. Разность показаний манометров не должна превышать 0,5 МПа;

ж) проверку вхождения выполнения программы сварки, для чего необходимо:

включить зажатие;

кнопкой "пуск-сварка" включить сближение машины;

включить командоаппарат кратковременным нажатием тумблера в направлении "назад";

проверить время оплавления от начала работы до начала форсирования;

проверить время форсирования и уровень скорости сближения в конце форсирования по вольтметру;

проверить время после окончания осадки до начала снятия грата, которое должно быть равно 5–6 с;

проверить с помощью линейки величину осадки сварочной машины;

з) если в результате проверки вхождения программы сварки один из указанных параметров не соответствует требуемому, то следует отрегулировать этот параметр согласно режимам сварки и диаграммы работы командоаппарата;

и) проверить машину при сварке, для этого:

проводят контроль по показаниям приборов за протеканием процесса оплавления. Если после нескольких колебаний устанавливается устойчивое оплавление, то значит чувствительность схемы обратной связи по току оплавления (коррекция) отрегулирована правильно;

при недостаточной чувствительности схемы коррекции происходит "залипание" стыка. При чрезмерной чувствительности процесс протекает неустойчиво, колебательно. Следует подобрать необходимую чувствительность схемы коррекции переключателем коррекции, установленном в шкафу управления.

4.2. Настройка агрегатов ТКС-1А, обеспечивающая выполнение определенного режима, включает:

- а) установку программного кулачка для сварки на следящем гидроприводе;
- б) установку в требуемое положение педалей конечных выключателей следящего гидропривода;
- в) установку на редукторе следящей системы сменных шестерен, обеспечивающих заданное время оборота программного кулачка;
- г) установку на дизельной электростанции заданного первичного напряжения;
- д) установку на сварочном трансформаторе выбранной ступени вторичного напряжения;
- е) установку в гидросистеме заданного давления;
- ж) установку уставки реле времени работы внутреннего гратоснимателя;
- з) проверку сварочной машины при сварке.

4.3. При сварке проводят контроль основных параметров режима по диаграммам регистрирующего прибора в соответствии с методикой, прилагаемой к данной Инструкции (приложение 2օյա-зательное) и сравнение их с данными режима сварки, приведенными в табл.4 или 5 настоящей Инструкции. Контролю подлежат следующие параметры:

- первичное напряжение сварочного трансформатора;
- сварочный ток;
- перемещение подвижной части машины в процессе оплавления и осадки;
- скорость оплавления;
- перерывы в протекании тока или короткие замыкания в момент форсировки, наличие указанных нарушений не допускается.

## 5. ПРОВЕРКА КВАЛИФИКАЦИИ СВАРИКОВ-ОПЕРАТОРОВ

5.1. К сварке трубопровода допускают оператора электроконтактной установки, который прошел соответствующую подготовку и имеет удостоверение на право проведения работ по электроконтактной сварке трубопроводов.

5.2. Перед началом сварки трубопровода оператор электро-контактной установки должен сварить допускной стык в следующих случаях, если:

сварщик-оператор впервые приступил к сварке трубопровода или имел перерыв в своей работе более 3 мес.;

используют трубы из новых марок сталей, применяют новую технологию сварки или изменяют толщину стенки трубы.

5.3. Сварку допускного стыка следует проводить в условиях, тождественных с условиями сварки трубопровода.

5.4. При сварке допускного стыка проверяют умение сварщика-оператора:

а) контролировать техническое состояние установки и настроить ее на режим сварки в соответствии с разделами 2 и 4 настоящей Инструкции;

б) определить, соответствует или нет фактический режим сварки установленному по диаграммной записи технологических параметров в процессе сварки или, если нет записывающих приборов, то на основании результатов визуального контроля параметров режима сварки по щитовым приборам и внешнему виду стыка. Если сварщик-оператор обнаружил отклонения фактического режима сварки от действительного, произошедшие по независящим от него причинам, то он проводит повторную сварку допускного стыка.

5.5. Качество сварки допускного стыка определяют по следующим показателям:

а) по соответствию формы сварного соединения требованиям пункта 4.27 СНиП III-42-80. При несоответствии формы сварного соединения требованиям указанного СНиПа стык бракуют и дальнейшим испытаниям не подвергают;

б) по результатам механических испытаний на растяжение и на изгиб в соответствии с пп.4.19-4.22 СНиП III-42-80. При неудовлетворительных показателях механических свойств испытания проводят на удвоенном количестве образцов, вырезанных из повторно сваренного стыка.

5.6. При положительных результатах испытаний допускного стыка сварщику-оператору предоставляют право ведения сварочно-монтажных работ в сооружении трубопровода; если результаты неудовлетворительные, то сварщик-оператор считается не выдержавшим испытания.

## 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СТЫКОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКЕ

6.1. Стыки, выполненные электроконтактной сваркой оплавлением, должны быть подвергнуты контролю в объеме:

а) 100% стыков - на величину смещения кромок и высоту оставшегося усиления сварного соединения в соответствии с п.4.27 СНиП Ш-42-80 и результаты проверки фиксируют в специальном журнале (приложение 3 обязательное);

б) 1% стыков - на качество удаления внутреннего грата визуально или методом ультразвуковой толщинометрии по методике, изложенной в приложении 4 обязательном;

в) 100% стыков - на соответствие фактического режима сварки, записанного на диаграмме, заданному.

Если нет записывающих приборов, то ведут сварку на установках при условии:

контроля и проверки оператором и производителем работ (мастером или начальником участка) установленных параметров режима сварки на холостом ходу в начале каждой смены;

100% визуального контроля параметров режима сварки по щитовым приборам в процессе сварки и внешнего вида стыка после сварки. Величину осадки определяют по специальной методике (приложение 5 обязательное);

г) 1% стыков (т.е. один из каждого ста) подлежит вырезке для проведения механических испытаний в соответствии с п.4.19, 4.20 и 4.22 СНиП Ш-42-80.

6.2. Стыки, не удовлетворяющие требованиям п.4.27 СНиП Ш-42-80, подлежат вырезке из трубопровода.

6.3. При отклонении фактического режима сварки стыка, записанного на диаграмме регистрирующего прибора по параметрам, указанным в табл.4 от заданного, он должен быть вырезан из трубопровода.

6.4. В случае неудовлетворительных результатов механических испытаний контрольного стыка из трубопровода вырезают дополнительный стык и испытания проводят на удвоенном количестве образцов.

Если получены неудовлетворительные результаты испытаний повторно вырезанного стыка, то необходимо:

а) прекратить сварку, установить причину неудовлетворительного качества сварного соединения; работу может продолжать данный сварщик на той же установке только после того, как получены удовлетворительные результаты испытаний дополнительно сваренного допускного стыка в соответствии с п.5.5 настоящей Инструкции;

б) подвергнуть тщательной проверке все стыки, сваренные данным сварщиком со времени последних механических испытаний. Проверку осуществляет комиссия, которая принимает решение о необходимости проведения испытаний силовым воздействием и о качестве сварки по каждому стыку в отдельности, в состав комиссии включают представителя технадзора заказчика.

## 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Если не соблюдать правила техники безопасности при электроконтактной сварке труб, то возможно:

поражение электрическим током;

поражение искрами и каплями расплавленного металла;

загазленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

поражение электромагнитными излучениями;

получение травмы перемещаемыми грузами и трубами при тяжелых работах.

7.2. Во избежание несчастных случаев необходимо выполнять требования техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" (М., Стройиздат, 1980);

"Правила техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов" (М., Недра, 1982);

"Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов" (М., Медицина, 1973).

7.3. Во время работы с электроустановками и другим электрооборудованием следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора (М., Энергия, 1970).

7.4. При подъеме и перемещении труб и секций необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов" (М., Металлургия, 1976).

К работе по строповке и расстроповке могут быть допущены рабочие, которые прошли обучение и получили удостоверение строповщика.

7.5. Операторы и подсобные рабочие должны быть обеспечены положенными по нормам спецодеждой и спецобувью.

7.6. В зимних условиях для обогрева рабочих устанавливают перерывы в работе в соответствии с постановлениями областных (краевых) Советов депутатов трудящихся.

7.7 Каждый рабочий может быть допущен к работе только после того как он прошел:

вводный инструктаж по охране труда;

специальный инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте.

Инструктаж на рабочем месте следует проводить периодически через каждые три месяца, а также в тех случаях, когда изменился вид работ и условия труда.

7.8. Все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с действующими инструкциями по их эксплуатации. В случае использования передвижной электростанции с изолированной нейтралью все корпуса агрегатов установки и корпус генератора должны быть соединены надежной металлической связью.

7.9. При ограниченном времени работы передвижной электростанции с изолированной нейтралью на одном месте защитное заземление можно не предусматривать. В этом случае электроустановка должна быть снабжена устройствами непрерывного контроля изоляции и защитно-отключирующими устройствами.

7.10. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих проводов, пусковых и отключающих устройств, сварочных трансформаторов. Нельзя допускать, чтобы на изоляцию попадали вода, масло, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

7.11. Во время работы установки в помещении необходимо оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию с шестикратным объемом воздуха в час.

7.12. Такелажные приспособления (стропы, крепежные захваты и т.п.) должны быть подвергнуты техническому осмотру через каждые 10 дней. Результаты осмотра следует зафиксировать в журналах учета и осмотра.

7.13. Напряженность магнитного поля в рабочей зоне сварщика-оператора не должна превышать 100 А/м.




## ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение I  
Обязательное

ПРОГРАММНЫЙ КУЛАЧОК К25 ДЛЯ СВАРКИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ

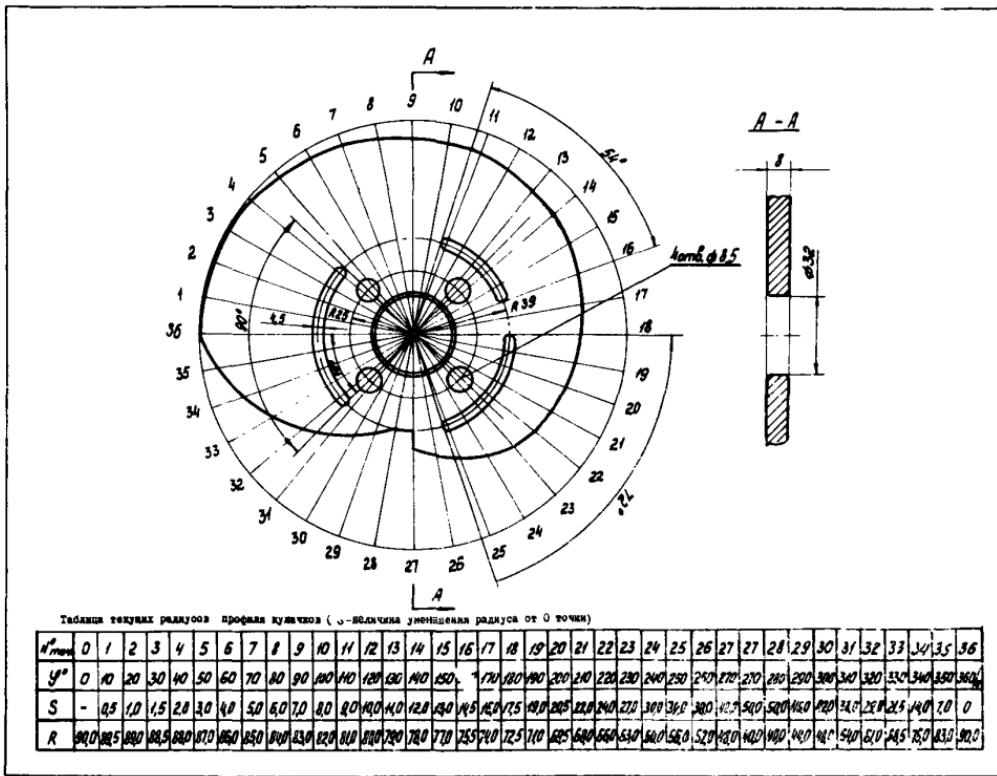

Приложение 2  
Обязательное

**МЕТОДИКА**

регистрации и расшифровки параметров процесса  
стыковой электроконтактной сварки

1. Контроль процесса сварки осуществляют путем записи параметров процесса на многоканальном приборе типа Н-338-6П и последующей ее расшифровке.

2. Записи подлежат следующие параметры процесса сварки:  
напряжение;

скорость оплавления (напряжение на якоре двигателя оплавления) ;

величина оплавления и осадки (перемещение подвижной части машины);

сварочный ток;

перерывы в протекании тока или короткие замыкания в момент форсировки.

3. Запись параметров режима сварки до конечной ступени форсирования ведут со скоростью протяжки 1 мм/с, запись конечной скорости форсировки и осадки труб ведут со скоростью протяжки 50 мм/с при автоматическом переключении протяжки самопишущего прибора.

4. При записи напряжения на диаграмме фиксируют первичное напряжение сварочного трансформатора. Цену деления диаграммы рассчитывают, исходя из того, что максимальная величина шкалы соответствует 450 В.

5. Запись величины перемещения подвижной части сварочной машины осуществляют с помощью потенциометрического датчика перемещения, у которого один оборот потенциометра соответствует перемещению подвижной части сварочной машины на 3 мм, поэтому полное перемещение подвижной части сварочной машины фиксируются на диаграмме в виде пилообразной кривой. Гасстонг между вершинами соседних зубьев соответствует 3 мм. Общее количество зубьев определяет суммарную величину оплавления и осадки.

Расчет скоростей оплавления ( $V_{опл}$ ), форсировки ( $V_{фор}$ ) и осадки ( $V_{ос}$ ) проводят путем деления указанных величин на соответствующее им время:

$$t_{опл} = \frac{\ell_{опл}}{v_{опл}}; \quad v_{ос} = \frac{\ell_{ос}}{t_{ос}}; \quad v_{форс} = \frac{\ell_{форс}}{t_{форс}}$$

Время оплавления  $t_{опл}$ , осадки  $t_{ос}$ , форсирования  $t_{форс}$  определяют расчетным путем по формуле

$$t = \frac{s_{диагр}}{V_{лентопр}},$$

где  $s_{диагр}$  - протяженность участка измеряемого процесса на диаграмме, мм;

$V_{лентопр}$  установленная скорость лентопротяжного механизма, мм/с;

$\ell_{опл}$  - величина оплавления;

$\ell_{ос}$  - величина осадки;

$\ell_{форс}$  - величина форсировки

6. На диаграмме самопишущего прибора запись скорости оплавления пропорциональна напряжению на якоре двигателя оплавления. Для определения скорости оплавления необходимо выполнить пересчет по графику приложения 4 настоящей Инструкции.

7. На диаграмме фиксируется первичный ток сварочного трансформатора.

8. Общее время сварки определяют с момента появления сигнала записи сварочного тока до момента завершения осадки.

Время оплавления определяют с момента появления сигнала записи сварочного тока до момента форсировки.

9. На диаграмме фиксируется потребляемая мощность в процессе сварки. Запись мощности является дополнительным параметром контроля сварки.

10. Результаты записи параметров процесса сварки должны быть сопоставлены с данными режима сварки, приведенными в табл. 4 настоящей Инструкции с учетом допустимых отклонений отдельных параметров режима.

II. По результатам записи параметров режима сварки выявляют также следующие признаки брака:

а) проскальзывание труб при осадке, которое можно определить по записи перемещения. В этом случае на диаграмме будет зафиксирована полная величина осадки, соответствующая установленной, а скорость осадки будет приблизительно равна скорости осадки холостого хода сварочной машины;

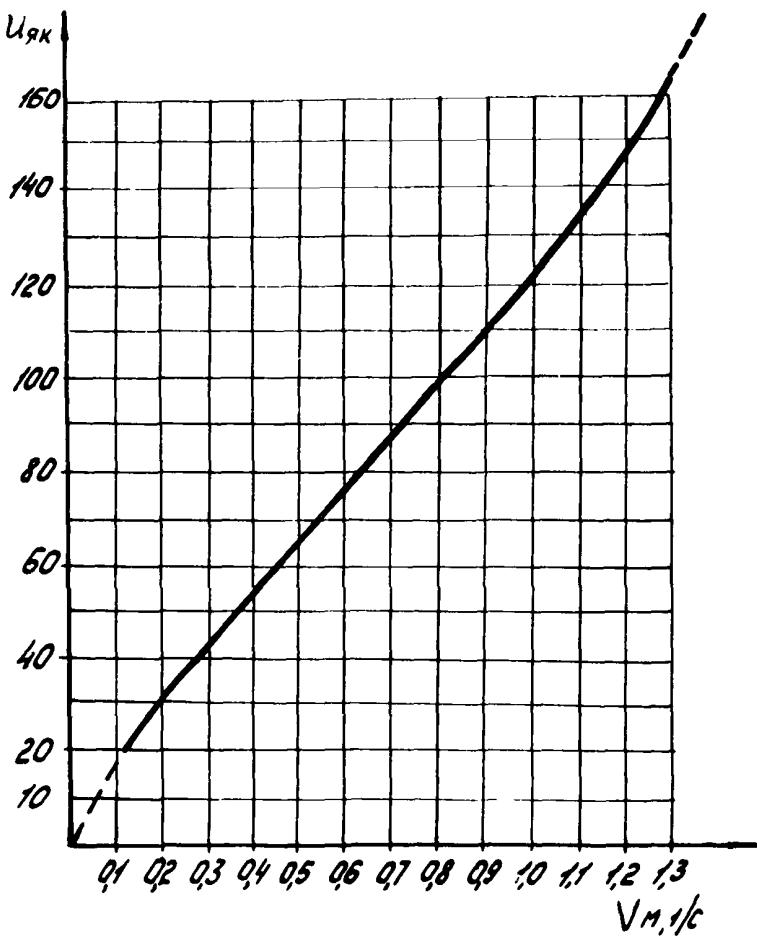


График зависимости скорости подачи подвижной части машины ( $V$ ) и напряжения на якоре  $U_m$  двигателя следящего гидропривода

б) перерывы в протекании сварочного тока в процессе форсировки, определяемые на диаграмме записи силы тока в виде провала кривой силы тока;

в) короткие замыкания в процессе форсировки, фиксируемые в виде резкого возрастания сварочного тока до включения осадки труб.

Приложение 3  
Обязательное

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по обмеру формы стыков труб, выполненных  
электроконтактной сваркой на установке

..... заводской № .....

Трест \_\_\_\_\_  
СМУ \_\_\_\_\_ участок \_\_\_\_\_

Трубопровод \_\_\_\_\_  
Пикетаж \_\_\_\_\_

4 2

Размер труб \_\_\_\_\_ Завод-поставщик \_\_\_\_\_  
Марка материала \_\_\_\_\_ время замера 198 \_\_\_ г.

Таблица замеров

Номер стыка	Номер сектора	Максимальная величина смещения, мм	Длина участка с недопустим. велич. смещ., мм.	Максимальная величина усиления шва, мм	Длина участка с недопустим. велич. усилен.	Номер стыка	Номер сектора	Максимальная величина смещения, мм	Длина участка с недопустим. велич. смещ., мм	Максимальная величина усиления шва, мм	Длина участка с недопустим. велич. усилен.
I-2						I-2					
2-3						2-3					
3-4						3-4					
4-I						4-I					
I-2						I-2					
2-3						2-3					
3-4						3-4					
4-I						4-I					
I-2						I-2					
2-3						2-3					
3-4						3-4					
4-I						4-I					

Стыки №№ по форме отвечают требованиям СНиП III-42-80

Стыки №№ по форме не отвечают требованиям СНиП III-42-80.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Оператор \_\_\_\_\_

Обмер произве \_\_\_\_\_

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УДАЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ГРАТА

1. Ультразвуковой контроль качества удаления внутреннего грата проводят с использованием ультразвуковых толщиномеров отечественного (типа Кварц-6, Кварц-15) или зарубежного производства.

2. Ультразвуковой контроль качества удаления внутреннего грата осуществляют с помощью прямых (нормальных) или раздельно-совмещенных (РС) искателей на частоту 2,5 или 5,0 МГц (2,0 или 4,0 МГц для приборов зарубежного производства).

3. В процессе подготовки к выполнению контроля проводят проверку работоспособности толщинометра и искателя. Проверку выполняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого прибора.

4. В процессе проверки работоспособности и настройки ультразвуковых приборов следует провести замер толщины испытываемого образца. Результат измерения ультразвуковым методом не должен отличаться от его истинной толщины более чем на 1-3%.

5. Контроль качества удаления внутреннего грата осуществляют путем последовательного прозвучивания сварного соединения труб по всему периметру. Ультразвуковой искатель следует устанавливать на валик усиления сварного соединения (после удаления наружного грата) и располагать в середине этого валика. Перед прозвучиванием на верхний валик усиления сварного соединения следует нанести слой контактирующей среды.

6. Сканирование ультразвуковым искателем осуществляют методом последовательных замеров толщины сварного соединения. Расстояние между зонами замеров не должно превышать диаметра искателя. В процессе измерения искатель должен быть плотно прижат к валику усиления шва сварного соединения.

7. Оценку качества удаления внутреннего грата осуществляют по измеренным значениям толщины сварного шва в соответствии с показаниями толщиномера.

При качественном удалении внутреннего грата измеренная ультразвуковым прибором толщина шва соответствует значению  $\delta + 6$  мм и менее (где  $\delta$  - толщина стенки трубы).

При некачественном удалении внутреннего грата, измеренно-го ультразвуковым прибором, толщина шва больше величины  $0^{\circ} +6\text{мм}$

Кроме того, при наличии участков неудаленного внутренне-го грата могут наблюдаться резкие срывы показаний ультразвуко-вых приборов, связанные с рассеянием ультразвуковой волны на неровностях грата. В этом случае следует 2-3 раза замерить толщину шва и удостовериться в том, что срывы показаний при-бора не связаны с некачественным акустическим контактом иска-теля с поверхностью наружного валика.

Приложение 5  
Обязательное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ  
ВЕЛИЧИНЫ ОСАДКИ ТРУБЫ

1. Фактическую величину осадки ( $\ell_{oc}$ ) определяют как разность между суммарным с момента начала оплавления перемещением соединяемых труб  $L$  и величиной оплавления  $\ell_{опл}$

$$\ell_{oc} = L - \ell_{опл}$$

2. Для определения фактической величины осадки необходимо:

а) сконцентровать трубы в сварочной машине с нулевым зазором между соединяемыми торцами;

б) на поверхностях соединяемых труб, на равном расстоянии от торцов нанести метки и измерить расстояние ( $S$ ) между ними;

в) осуществить сварку труб по заданному режиму;

г) измерить расстояние ( $K$ ) между метками после сварки.

3. Фактическую величину осадки ( $\ell_{ос.факт}$ ) определяют по формуле:

$$\ell_{ос.факт} = S - K - \ell_{опл}.$$

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Техническая характеристика установок со сварочными машинами К-584М, СГ-1 и СГ-2 ....	4
3. Последовательность и содержание техноло- гических операций сварки оплавлением .....	6
4. Настройка машины К-584М .....	12
5. Проверка квалификации сварщиков-операторов.....	14
6. Контроль качества сварных соединений при стыковой электроконтактной сварке .....	16
7. Техника безопасности .....	17
Приложения .....	21

---

### Инструкция

по технологии стыковой электроконтактной  
сварки труб малого диаметра с большими  
толщинами стенок

ВСН 2-139-82

Миннефтегазстрой

Издание ВНИИСТА

Редактор Т.Я.Разумовская

Корректор Г.Ф.Меликова

Технический редактор Т.В.Берешева

Подписано в печать 14/1 1985 г.

Формат 80x84/16

Печ.л. 2,0 Уч.-изд.л. 1,6

Бум.л. 1,0

Тираж 700 экз. Цена 16 коп.

Заказ 5

Ротапринт ВНИИСТА