

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР  
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

**ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  
НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ**  
на слесарную обработку деталей  
и слесарно-сборочные работы  
по сборке машин и приборов  
в условиях  
массового, крупносерийного  
и среднесерийного  
типов производства

МОСКВА ЭКОНОМИКА 1991

Общемашиностроительные нормативы разработаны Центральным бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 28 марта 1989 г. № 106/6-212.

Срок действия — до 1996 г.

С введением в действие настоящих нормативов отменяются Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства (М.: НИИ труда, 1982).

Нормативы предназначены для нормирования труда рабочих, занятых слесарно-сборочными работами на машиностроительных предприятиях.

Сборник содержит нормативы оперативного времени на слесарно-сборочные работы, нормативы подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности.

Нормативы времени охватывают труд слесарей механосборочных работ.

В конце сборника помещен бланк отзыва, который заполняется предприятием (организацией) и направляется в адрес ЦБНТ: 109028, Москва, ул. Солянка, д. 3, строение 3.

Обеспечение межотраслевыми материалами по труду осуществляется через книготорговую сеть на местах по заявкам предприятий и организаций. Информация об этих изданиях публикуется в Аннотированных тематических планах выпуска литературы издательства "Экономика" или Книготорговых бюллетенях.

2701010000-093

О-168-90

011 (01) -91

ISBN 5-282-00873-4

© Центральное бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам (ЦБНТ), 1991

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Сборник общемашиностроительных нормативов времени предназначен для нормирования слесарных и слесарно-сборочных работ на машиностроительных предприятиях с массовым, крупносерийным и среднесерийным типами производства.

Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84.

1.2. В основу разработки нормативов времени приняты следующие данные:

хронометражные наблюдения;

фотографии рабочего времени;

технические характеристики инструмента, оборудования;

результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию.

1.3. При разработке нормативов времени использованы следующие нормативно-методические материалы:

Отраслевые нормативы времени на слесарно-сборочные работы по сборке машин. Массовое и крупносерийное производство (ПО "Ростсельмаш").

Отраслевые нормативы времени на слесарно-сборочные работы. Массовое и крупносерийное производство (ПКТИ, г. Запорожье).

Отраслевые нормативы времени на сборочные работы. Среднесерийное производство (Центр НОТиУ "Тон").

Отраслевые нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин. Среднесерийное производство (КТИСМ, г. Запорожье).

Основные методические положения по нормированию труда рабочих в народном хозяйстве (М.: НИИ труда, 1982).

1.4. Нормативы оперативного времени рассчитаны по формулам зависимости (с последующим округлением), учитывают полное содержание работ данного приема или комплекса приемов и включают время перемещения инструмента, изделия на расстояние до 1 м.

При выводе формул зависимости учтены основные факторы продолжительности приема или комплекса приемов.

Приведенные в сборнике пределы числовых показателей, в которых указано "до", следует понимать включительно.

1.5. Сборник содержит нормативы оперативного времени на приемы и комплексы приемов слесарных и слесарно-сборочных работ, а также нормативы подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности.

1.6. Время на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени.

1.7. Расчет нормы времени ( $N_{вр}$ ) по настоящим нормативам производят суммированием оперативного времени с учетом поправочных коэффициентов, подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности по формулам:

*для массового и крупносерийного производства*

$$N_{вр} = (\sum T_{оп II разд} + \sum T_{оп III разд} + \sum T_{оп IV разд} \cdot K) \left(1 + \frac{a_{обс} + a_{отл}}{100}\right) K_1 \cdot K_3;$$

$$N_{вр} = (\Sigma T_{опII разд} + \Sigma T_{опIII разд} \cdot K + \Sigma T_{опIV разд}) \left(1 + \frac{a_{пз} + a_{обс} + a_{отл}}{100}\right) K_2 \cdot K_3,$$

где  $\Sigma T_{оп}$  — сумма оперативного времени на выполнение приемов и комплексов приемов слесарно-сборочных работ, мин;  $a_{пз}$ ,  $a_{обс}$ ,  $a_{отл}$  — соответственно подготовительное-заключительное время, время обслуживания рабочего места, время на отдых и личные потребности, % от оперативного времени;  $K$  — коэффициент, учитывающий тип производства;  $K_1$  — коэффициент, учитывающий число приемов, комплексов приемов, выполняемых одним рабочим;  $K_2$  — коэффициент, учитывающий число деталей в партии;  $K_3$  — коэффициент, учитывающий условия выполнения работ.

1.8. В нормативных картах предусмотрено время на выполнение работы одним рабочим. В тех случаях, когда по технологическому процессу предусмотрено выполнение работы двумя и более рабочими, норму времени следует устанавливать каждому рабочему в зависимости от предусмотренных в технологии объемов работы.

1.9. Нормативы времени могут быть использованы при расчете комплексных норм времени при внедрении коллективной формы организации труда.

При коллективной форме организации труда комплексные нормы затрат труда рабочих могут быть получены на основе применения корректирующих коэффициентов к сумме операционных норм, рассчитанных для условий индивидуальной формы организации труда. Возможно использование корректирующих коэффициентов к сумме отдельных составляющих комплексной нормы, отражающих суммарное значение затрат времени по категориям этих затрат.

1.9.1. Расчет комплексной нормы времени производят по формуле

$$N_{вр_k} = \sum_{i=1}^n N_{вр_i} \cdot K_{эф}, \text{ чел.-ч},$$

где  $N_{вр_i}$  — норма времени на изготовление  $i$ -й детали бригадокомплекта, чел.-с;  $i = 1, 2, 3, \dots, n$  — количество деталей, входящих в бригадокомплект;

$$N_{вр_i} = \sum_{j=1}^m N_{вр_j}, \text{ чел.-ч},$$

где  $N_{вр_j}$  — норма времени на выполнение  $j$ -й операции, чел.-ч;  $j = 1, 2, 3, \dots, m$  — количество операций, необходимых для изготовления  $i$ -й детали.

$K_{эф}$  — коэффициент эффекта бригадной работы ( $K_{эф} < 1$ ), который отражает среднюю величину роста производительности труда, ожидаемую при переходе от индивидуальной к коллективной форме организации труда, и учитывается в комплексных нормах.

Коэффициенты эффекта бригадной работы устанавливают на уровне предприятия и применяют в течение срока, на который они рассчитаны, если не меняются условия производства.

Более полные и подробные данные см.: Методические рекомендации по нормированию труда рабочих в условиях коллективных форм его организации и стимулирования труда. М.: Экономика, 1987.

1.10. При установлении на предприятиях норм времени на основе настоящих нормативов тарификация работ должна проводиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (выпуск 2), утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 16 января 1985 г. № 17/2-54.

Несоответствие квалификации рабочего установленному разряду работы не может служить основанием для каких-либо изменений норм времени, рассчитанных по сборнику.

1.11. До введения на предприятиях настоящих нормативов необходимо привести организационно-технические условия в соответствие с запроектированными и осуществить производственный инструктаж рабочих.

На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении на предприятиях более прогрессивных организации производства, труда, технологии слесарных и слесарно-сборочных работ следует разрабатывать и вводить в установленном порядке технически обоснованные местные нормативы времени.

1.12. Для пояснения порядка пользования нормативами ниже приведены примеры расчета норм времени.

### Примеры расчета нормы времени

#### Пример 1

Расчет нормы времени при сборке карданного вала с промежуточным валом и редуктором заднего моста.

Тип производства – массовый

№ п/п	Содержание работы	Факторы, влияющие на продолжительность	№ карты, позиция	Оперативное время, мин
1	Взять карданный вал, установить на шасси машины, совместив отверстия фланца карданного вала с фланцем промежуточного вала	Масса детали – 13 кг Наибольший размер детали – 1470 мм Число отверстий – 4	К. 38, поз. 27н	0,098
2	Взять 4 болта и установить их в отверстия фланцев	Болт М12 х 1,25 – 4 шт. Длина продвижения – 32 мм	К. 52, поз. 2в	$0,025 \cdot 4 = 0,1$
3	Взять 4 шайбы и надеть на болты	Тип шайбы – простая Диаметр шайбы – 12,5 мм Длина продвижения – 15 мм	К. 53, поз. 2б	$0,019 \cdot 4 = 0,076$
4	Взять 4 гайки и навернуть на 2–3 нитки вручную	Гайка М12 х 1,25 – 4 шт.	К. 54, поз. 1з, примечание	$0,064 \cdot 4 \cdot 0,8 = 0,205$
5	Совместить отверстия фланцев карданного вала и заднего моста	Масса детали – 13 кг Наибольший размер – 1470 мм Число отверстий – 4	К. 38, поз. 27н	0,098
6	Взять 4 болта и установить в отверстия фланцев	См. п. 2	К. 52, поз. 2в	$0,025 \cdot 4 = 0,1$
7	Взять 4 шайбы и надеть на болты	См. п. 3	К. 53, поз. 2б	$0,019 \cdot 4 = 0,076$
8	Взять 4 гайки и навернуть на 2–3 нитки вручную	См. п. 4	К. 54, поз. 1з, примечание	$0,064 \cdot 4 \cdot 0,8 = 0,205$

№ п/п	Содержание работы	Факторы, влияющие на продолжительность	№ карты, позиция	Оперативное время, мин
9	Подтянуть пневмогайковерт к месту крепления фланца карданного вала с фланцем промежуточного вала, включить его	Расстояние перемещения – 1,5 м	К. 16, поз. 5ж	0,03
10	Навернуть окончательно 4 гайки	Болт М12 х 1,25 – 4 шт. Длина заворачивания – 8 мм	К. 56, поз. 2а	$0,021 \cdot 4 = 0,084$
11	Подтянуть пневмогайковерт к месту крепления фланца карданного вала с фланцем заднего моста, включить его	Расстояние перемещения – 1,5 м	К. 16, поз. 5ж	0,03
12	Навернуть окончательно 4 гайки	См. п. 10	К. 56, поз. 2а	$0,021 \cdot 4 = 0,084$
13	Выключить пневмогайковерт, отвести и выпустить из рук	–	К. 16, поз. 6	0,015
14	а) Взять гаечный ключ	Расстояние перемещения – 0,7 м	К. 16, поз. 1в	0,018
	б) Затянуть 8 гаек	Болт М12 х 1,25 – 8 шт.	К. 57, поз. 2г	$0,038 \cdot 8 = 0,304$
	в) Отложить ключ	Расстояние перемещения – 0,7 м	К. 16, поз. 2в	0,013
Итого				1,536
15	Время на организационно-техническое обслуживание рабочего места ( $a_{обс}$ )	Конвейер. Работа производится механизированным инструментом	К. 1, поз. 1	$a_{обс} = 5\%$
16	Время на отдых и личные потребности ( $a_{отл}$ )	Грузооборот за смену – 3 т	К. 4, примечание 1	$a_{отл} = 6 + 2 = 8\%$
17	Поправочный коэффициент на количество приемов, комплексов приемов, выполняемых одним рабочим ( $K_1$ )	Количество приемов, комплексов приемов – 14	К. 6	$K_1 = 1,1$
18	Поправочный коэффициент, учитывающий условия выполнения работы ( $K_3$ )	Работа выполняется сверху	К. 8	$K_3 = 1,0$

$$N_{вр} = 1,536 \cdot \left(1 + \frac{5 + 8}{100}\right) \cdot 1,1 \cdot 1,0 = 1,909 \text{ мин}$$

## Пример 2

Расчет нормы времени на установку и крепление крышек редуктора  
Тип производства – среднесерийный

### Перечень деталей, входящих в узел

№ п/п	Наименование	Количество
1	Болт М12 х 120	10
2	Крышка редуктора	1
3	Болт М12 х 50	8
4	Гайка М12	36
5	Шайба 12 х 2	18
6	Болт М10 х 25	24
7	Штифт конический 20 х 40	2
8	Крышка проходная	4
9	Крышка глухая	2
10	Корпус редуктора	1

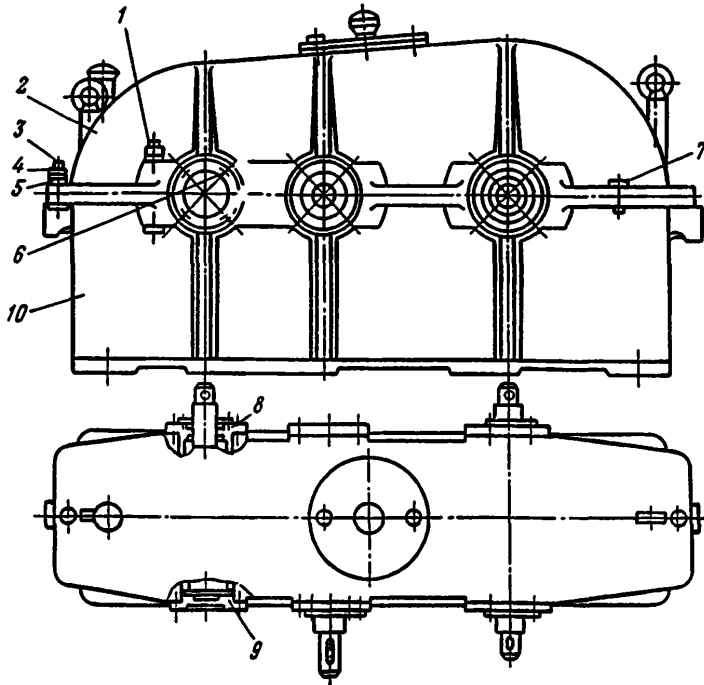


Рис. 1

№ п/п	Содержание работы	Факторы, влияющие на продолжительность	№ карты и позиция	Оперативное время, мин
1	Установить крышку редуктора на корпус вручную с совмещением отверстий, запрессовать штифты, закрепить крышку болтами с шайбами	Масса крышки – 19,7 кг Число отверстий – 18 Наибольший размер – 640 мм	К. 38, поз. 23о, К. 5	$0,096 \cdot 1,3 = 0,125$
		Перемещение гайковерта на 0,7 м	К. 16, поз. 4в и 3в	$0,028 + 0,016 = 0,044$

№ п/п	Содержание работы	Факторы, влияющие на продолжительность	№ карты и позиция	Оперативное время, мин
	и гайками пневмогайковертом	Болт 12 x 50 – 8 шт., $L_{\text{продв}} = 50$ мм	К. 52, поз. 2в, К. 5	$0,025 \cdot 1,3 \cdot 8 = 0,26$
		Шайба простая 12 x 2 – 18 шт. Длина продвижения – 20 мм	К. 53, поз. 2в, К. 5	$0,02 \cdot 1,3 \cdot 18 = 0,468$
		Гайка М12 x 1,75 мм – 36 шт. $L_{\text{нав}} = 12$ мм	К. 54, поз. 1з, примечание К. 5	$0,064 \cdot 1,3 \cdot 0,8 \cdot 36 = 2,396$
			К. 56, поз. 4в, примечание 2, К. 5	$0,021 \cdot 1,3 \cdot 0,8 \cdot 36 = 0,786$
		Болт М12 x 120 – 10 шт. $L_{\text{продв}} = 120$ мм	К. 52, поз. 2и, К. 5	$0,032 \cdot 1,3 \cdot 10 = 0,416$
		Штифты конические $\phi 20$ мм – 2 шт.	К. 83, поз. 10г	$0,17 \cdot 2 = 0,34$
2	Установить вручную последовательно проходные крышки на валы, глухие крышки на плоскость (с совмещением отверстий), закрепить их болтами пневмогайковертом	Проходные крышки – 4 шт. Масса – 1,5 кг Диаметр отверстия – 30 мм Посадка – скользящая длина продвижения – 80 мм	К. 40, поз. 3и, К. 5	$0,074 \cdot 1,3 \cdot 4 = 0,385$
		Глухие крышки – 2 шт. Масса – 0,9 кг Диаметр отверстия – 128 мм Длина продвижения – 24 мм, 4 отверстия под болты	К. 38, поз. 17г, К. 5	$0,038 \cdot 1,3 \cdot 2 = 0,099$
		Болт М10 x 1,5 – 24 шт. Длина наворачивания гаек – 19 мм	К. 54, поз. 1ж, примечание К. 5	$0,059 \cdot 1,3 \cdot 0,8 \cdot 24 = 1,473$
			К. 56, поз. 3д, примечание 2, К. 5	$0,037 \cdot 1,3 \cdot 0,8 \cdot 24 = 0,923$
Итого $T_{\text{оп}}$				7,715



№ п/п	Содержание работы	Факторы, влияющие на продолжительность	№ карты и позиция	Оперативное время, мин
	Подготовительно-заключительное время ( $a_{пз}$ )	Работа I группы сложности (десять наименований деталей)	К. 2	$a_{пз} = 1,5 \%$
	Время на обслуживание рабочего места ( $a_{обс}$ )	Работа I группы сложности (десять наименований деталей)	К. 2	$a_{обс} = 2,5 \%$
	Время на отдых и личные потребности ( $a_{отл}$ )	Установка крышек вручную Грузооборот за смену – до 1 т	К. 4, примечание 1	$6 + 1 = 7 \%$
	Поправочный коэффициент, учитывающий число деталей в партии ( $K_2$ )	Выпуск – 150 шт.	К. 7	$K_2 = 0,9$
	Поправочный коэффициент, учитывающий условия выполнения работы ( $K_3$ )	Работа выполняется сверху и сбоку	К. 8	$K_3 = 1,0$

Расчет нормы времени

$$N_{вр} = 7,715 \cdot \left(1 + \frac{1,5 + 2,5 + 7}{100}\right) \cdot 0,9 \cdot 1,0 = 7,707 \text{ мин}$$

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

2.1. *Массовый и крупносерийный типы производства* характеризуются наличием детально разработанного технологического процесса, расчлененного на приемы и комплексы приемов.

2.1.1. Сборка осуществляется на основе полной взаимозаменяемости деталей или групповой взаимозаменяемости на непрерывно движущихся конвейерах и на конвейерах с периодическим перемещением. В первом случае собираемое изделие перемещается с определенной скоростью, обеспечивающей возможность выполнения сборочных операций на каждом рабочем месте, а во втором случае сборка производится во время остановки конвейера.

2.1.2. Наряду с конвейерной сборкой существует также стендовая сборка, при которой перемещение изделий от одного рабочего места к другому осуществляется вручную на рольгангах по рельсовому или безрельсовому пути и др.

2.2. *Среднесерийный тип производства* характеризуется наличием разработанного технологического процесса, расчлененного на отдельные операции, с указанием применяемого оборудования, инструмента и приспособлений.

2.2.1. Сборка осуществляется на основе неполной (ограниченной) взаимозаменяемости деталей. Заданная точность размерной цепи сборок выдерживается за счет замыкающего звена (детали) путем подгонки его или установки компенсаторов (колец, прокладок и др.). Регулировка с их помощью позволяет достигать требуемой точности.

2.2.2. Сборка осуществляется на тележках, верстаках, неподвижных стендах, сборочных подставках, а в отдельных случаях и на конвейерах со свободным перемещением. Широко применяются специальные приспособления – стационарные и поворотные с пневматическими и гидравлическими зажимами; специализированное оборудование – пневматические и гидравлические прессы, клепальные станки и др.

2.3. Слесари механосборочных работ специализируются на выполнении нескольких закрепленных за ними периодически повторяющихся однородных операций с использованием универсальной или специализированной оснастки.

Номенклатура и конструкция применяемого при сборке инструмента и приспособлений зависят от принятого технологического процесса.

Приведенные в сборнике нормативы разработаны с учетом применения типового ручного и механизированного инструмента.

К ручному инструменту относятся молотки, кусачки, напильники, плоскогубцы и др.

К механизированному инструменту относятся одношпиндельные и многошпиндельные электро- и пневмогайковерты, шпильковерты, винтозавертывающий инструмент, пневматические и электрические сверлильные машины, шлифовальные машины.

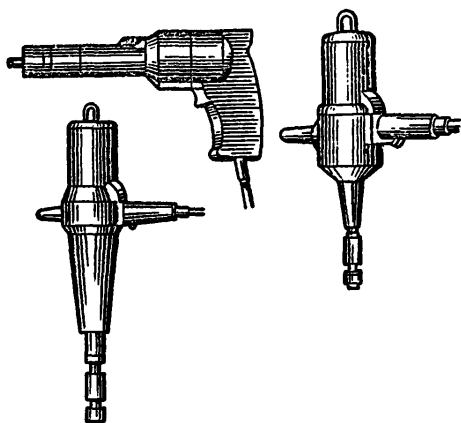


Рис. 2. Пневматические и электрические гайко- и шпильковерты одношпindelные

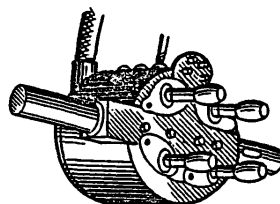


Рис. 3. Пневмогайковерт многошпindelный

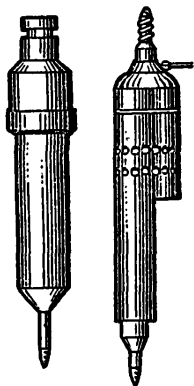


Рис. 4. Электро-винтозавертывающий инструмент

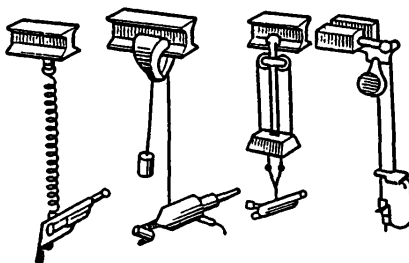


Рис. 5. Подвесной инструмент

Техническая характеристика	Электрические свер			
	С-659	С-451	С-452	С-469
Наибольший диаметр сверления, мм	6	6	9	6
Частота вращения шпинделя, об/мин	2600	3000	1380	3000
Мощность двигателя, Вт	110	120	120	120
Габариты, мм	220 x 95 x 130	220 x 66 x 132	235 x 66 x 132	220 x 63 x 134
Масса, кг	1,7	1,6	1,7	1,3

Техническая характеристика	Пневматические свер		
	РС-8А	СД-8М	РСУ-8А
Наибольший диаметр сверления, мм	8	8	8
Рабочее давление воздуха в сети, атм	6	6	6
Габариты, мм	210 x 52 x 143	213 x 52 x 155	214 x 50 x 134
Масса, кг	1,5	1,6	1,5

Техническая характеристика	Электри		
	гайко		
	С-893	И-60	С-718
Наибольший диаметр заворачиваемых резьб, мм	16	6	12
Частота вращения шпинделя, об/мин	670	980	750
Мощность двигателя, Вт	270	200	120
Габариты, мм	510 x 186 x 137	140 x 310 x 72	315 x 75 x 130
Масса, кг	3,8	2,2	2,4

Техническая характеристика	Пневма					
	гайко					
	ПЗ-121	И-51А	ГПМ-20	ГПМ-14	ИП-3205	ИП-3206
Наибольший диаметр заворачиваемых резьб, мм	24	36	30	16	42	16
Рабочее давление воздуха в сети, атм	6	6	6	6	5	5
Габариты, мм	210 x 76 x 174	500 x 125 x 265	410 x 72 x 215	270 x 65 x 197	365 x 110 x 195	298 x 72 x 117
Масса, кг	2,3	16,5	3,5	2,5	4,2	3,5

Таблица 1

## литьные машины

С-469Б	С-363	С-480	И28А	С-479	С-454
6	9	15	20	23	23
3000	1200	650	295	548	340
120	100	270	440	400	600
250 x 65 x 140	230 x 70 x 130	385 x 78 x 135	485 x 370 x 114	398 x 233 x 76	435 x 130 x 360
1,4	1,7	2,7	6	3,7	9,1

Таблица 2

## литьные машины

42-2М	ПД-1	ПД-2	П1008	РС-22
10	12	12	15	22
6	6	6	6	6
235 x 45 x 78	205 x 65 x 197	222 x 65 x 197	370 x 66 x 195	552 x 118 x 342
1,2	1,5	1,6	2,8	9,3

Таблица 3

## ческие

верты		отвертка		шпильковерты	
С-681	И-92	И-62	И-63		
16	25	6	12		
750	325	760	475 – при заворачивании; 870 – при выворачивании 800		
180	1200	200	500 x 400 x 115		
200 x 400 x 190	785 x 400 x 190	140 x 320 x 72	7,3		
3,5	16,0	2,2			

Таблица 4

## тыческие

верты					отвертки		шпильковерты	
ИП-3103	ИП-3107	И-96	ИП-3102	РТУ-6	ПО-3	ПО-4	ИП-7201	ПВ21-180
20	14	42	14	6	8	18	12-14	10
5	5	6	5	5	5	5	5	5
214 x 80 x 185	200 x 56 x 178	535 x 115 x 230	257 x 56 x 170	346 x 135 x 45	280	330	303	255
2,5	1,9	14,0	2,3	1,8	1,9	7,2	2,1	1,25

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Нормативы разработаны с учетом следующих организационно-технических условий.

3.1. Планировка рабочих мест и система их обслуживания разработаны по типовым проектам организации рабочих мест слесарей механосборочных работ (рис. 6–8).

3.2. Согласно принятым схемам предусматривается:

обеспечение минимально необходимых расстояний передвижения слесарей механосборочных работ в процессе работы (в пределах до 1,5 м);

наличие на рабочем месте необходимой оргоснастки, тары и инструмента, рабочей документации и др.;

доставка заготовок, деталей, инструмента, оснастки рабочими, обслуживающими производство;

получение на рабочем месте заданий и инструктажа от мастера;

подводка сети для подключения пневматического или электрического инструмента на рабочем месте.

выполнение работы в положении "сидя" или "стоя".

3.3. С учетом перечисленных организационно-технических условий выполнения работы разработаны нормативы подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности.

3.4. Для условий, отличающихся от принятых, в картах 5–8 приведены поправочные коэффициенты к нормативным значениям.

3.5. Соблюдение правил техники безопасности является важной частью организации труда, обеспечивающей нормальный ход трудового процесса и охрану здоровья слесарей механосборочных работ.

Электроинструмент во время работы с ним должен быть обязательно заземлен, а провод, питающий его, защищен от механических повреждений. Работать необходимо в резиновых перчатках; инструмент заменять после полной остановки вращения шпинделя.

Пневматический инструмент во время работы с ним следует плотно прижимать к обрабатываемой поверхности. Необходимо следить за исправностью воздухопроводящих рукавов и предохранять их от механических повреждений. Во время перерывов в работе необходимо выключать подачу воздуха, а по окончании перерывов – закрыть кран воздушной магистрали.

3.6. Санитарно-гигиенические условия труда на рабочих местах должны соответствовать общим требованиям научной организации труда на машиностроительных предприятиях. В табл. 5 приведены показатели санитарно-гигиенических условий и их оптимальные и допустимые значения.

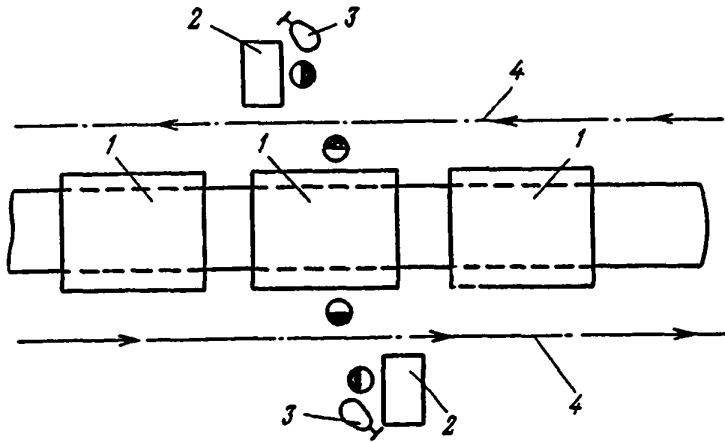


Рис. 6. Планировка рабочих мест слесарей-сборщиков на конвейере:  
 1 – изделие на конвейере; 2 – верстак слесарный; 3 – стул для кратковременного отдыха; 4 – подвесной конвейер

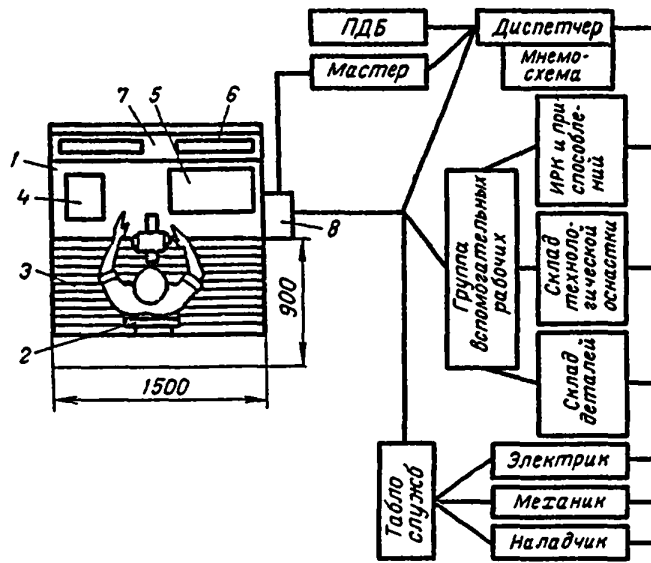


Рис. 7. Планировка рабочего места слесаря:  
 1 – верстак слесарный; 2 – стул подъемно-поворотный; 3 – решетка под ноги; 4 – тара с заготовками; 5 – тара с обработанными деталями; 6 – лампы дневного света; 7 – стеллаж верстачный; 8 – пульт

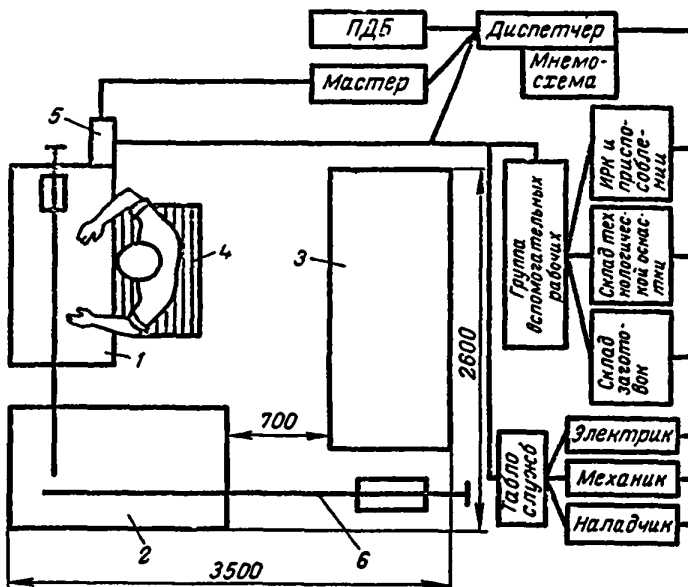


Рис. 8. Планировка рабочего места сборщика при стендовой сборке:  
 1 – верстак слесарный; 2 – стол сборщика; 3 – подставка для изделий; 4 – решетка под ноги; 5 – пульт; 6 – кран-балка

Санитарно-гигиенические показатели условий труда

№ позиции	Наименование факторов		Единица измерения	Зоны	
				оптимальная	допустимая
1	Температура воздуха *		градус	$\frac{16 \dots 18}{20 \dots 23}$	$\frac{15 \dots 17}{28}$
2	Относительная влажность воздуха		%	40 ... 60	До 75
3	Скорость движения воздуха *, до		м/с	До 0,3	$\frac{\text{До } 0,5}{\text{До } 0,7}$
4	Содержание в воздушной среде	углеводородов	мг/м <sup>3</sup>	200	300
5		окиси углерода		10	20
6		пыли обычной		2	10
7		пыли SiO <sub>2</sub>		0,5	2
8		аэрозолей (марганцовистых)		0,1	0,3
9	Шум		дБ	До 50	До 85
10	Вибрация при частоте 30 ... 50 Гц		ампл./мм	0,001	0,009
11	Освещенность		лк	200 ... 500	150 ... 200

\* В числителе приведены значения при температуре наружного воздуха не более 10 °С, в знаменателе — при температуре выше 10 °С.



## 4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

### 4.1. Нормативы подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, на отдых и личные потребности; поправочные коэффициенты к оперативному времени на измененные условия выполнения работ

Время на организационно-техническое обслуживание рабочего места		Массовое и крупносерийное производство		
		Слесарно-сборочные работы		
		Карта 1		
№ позиции	Состав затрат рабочего времени	Место работы	Работы с применением	
			механизированного инструмента и приспособлений	Немеханизированного инструмента
			Время, % от оперативного времени	
1	1. Раскладка инструмента в начале смены и уборка его в конце смены  2. Уборка рабочего места в процессе работы и в конце смены	Конвейер	5	3
2	3. Регулировка (подналадка) механизированного инструмента и приспособлений в процессе работы  4. Смена инструмента  5. Инструктаж рабочего мастером	Сборочный стол, стенд	4	2

Подготовительно-заключительное время. Время на обслуживание рабочего места	Среднесерийное производство
	Сборочные работы
Карта 2	

**Характеристика сборочных работ (группы сложности)**

Группа сложности сборки		Характеристика сложности сборки
Шифр	Вид	
I	Простая	Количество наименований деталей, входящих в изделие, – до 25. Сборка осуществляется с применением универсального рабочего инструмента (гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молотки и др.)
II	Средней сложности	Количество наименований деталей, входящих в изделие, – 26–100. Сборка осуществляется с применением универсального и специального рабочего инструмента и приспособлений, требующих несложной выверки и настройки
III	Сложная	Количество наименований деталей, входящих в изделие, – свыше 100. Сборка осуществляется с применением универсального и специального рабочего инструмента, оборудования и приспособлений, требующих точной выверки при установке

**Нормативы времени**

Время	Содержание работы	Группа сложности сборки		
		I	II	III
		Время, % от оперативного времени		
Подготовительно-заключительное (а <sub>пз</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Получение наряда, чертежей, документации, инструмента, материалов, деталей на рабочем месте</li> <li>2. Ознакомление с заданием и получение инструктажа от мастера</li> <li>3. Осмотр, смазка и опробование механизированного инструмента и приспособлений до начала работы</li> <li>4. Сдача чертежа, документации, собранных изделий, инструмента и приспособлений после выполнения задания</li> </ol>	1,5	2,0	3,0
На обслуживание рабочего места (а <sub>обс</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регулирование механизированного инструмента, приспособлений и оборудования в процессе работы</li> <li>2. Чистка и смазка инструмента, приспособлений и оборудования в процессе работы</li> <li>3. Смена и заправка затупленного инструмента, смена инструмента</li> <li>4. Получение инструктажа от мастера, изучение чертежей, инструкций и технологического процесса в процессе работы</li> <li>5. Уборка рабочего места</li> </ol>	2,5	3,5	4,5

Подготовительно-заключительное время. Время на обслуживание рабочего места	Среднесерийное производство
	Слесарные работы
	Карта 3

**Нормативы времени**

Время	Содержание работы	Время, % от оперативного времени
Подготовительно-заключительное (а <sub>пз</sub> )	Получение инструмента и приспособлений, чертежей, ознакомление с работой, получение инструктажа от мастера, оформление документации и сдачи работы, включение и выключение механизированного инструмента на рабочем месте	2,0
На обслуживание рабочего места (а <sub>обс</sub> )	Раскладка, смена, заправка и заточка рабочего инструмента, его уборка на рабочем месте	1,0

Время на отдых и личные потребности	Массовое, крупносерийное и среднесерийное производство
	Слесарно-сборочные работы
	Карта 4

**Нормативы времени**

Отдых	Личные потребности	Всего
Время, % от оперативного времени		
4	2	6

**Примечания:** 1. Время на отдых дано при работе с применением подъемно-транспортных средств. При работе вручную время следует увеличивать в зависимости от грузооборота в смену: до 1 т – на 1%; до 3 т – на 2%; до 5 т – на 3%; до 8 т – на 4%.  
 2. При работе с пневматическим инструментом время следует увеличивать в зависимости от вибрации и шума: до 50 % рабочего времени – на 2%; свыше 50 % рабочего времени – на 4%.  
 3. Время на отдых дано с учетом незначительной монотонности в работе, т.е. продолжительность повторяющихся операций в течение смены составляет 1...3 мин. При продолжительности повторяющихся операций 0,5...1 мин время следует увеличивать на 1%; при продолжительности до 0,5 мин – на 2%.

Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от типа производства	Массовое, крупносерийное и среднесерийное производство
	Слесарно-сборочные работы
	Карта 5

Фактический тип производства	Исходные нормативные карты для нормирования в разделе	
	для массового и крупносерийного производства	для среднесерийного производства
	Коэффициент К	
Массовое и крупносерийное	1,0	0,8
Среднесерийное	1,3	1,0



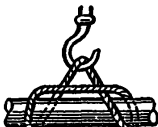
Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от количества приемов, комплексов приемов, выполняемых одним рабочим		Массовое и крупносерийное производство
		Слесарно-сборочные работы
		Карта 6
№ позиции	Количество приемов, выполняемых одним рабочим	Коэффициент $K_1$
1	1–3	0,95
2	4–6	1,0
3	7–12	1,05
4	13–24	1,10
5	25–50	1,15



Примечание. Количество приемов, комплексов приемов, выполняемых одним рабочим, определяется делением времени цикла сборки на рабочем месте на среднюю продолжительность приема, комплекса приемов.

Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от числа деталей в партии					Среднесерийное производство
					Слесарно-сборочные работы
					Карта 7
Количество деталей (сборочных единиц) в партии, до					
30	50	100	200	500	
Коэффициент $K_2$					
1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	

Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от условий выполнения работы		Массовое, крупносерийное и среднесерийное производство	
		Слесарно-сборочные работы	
		Карта 8	
№ позиции	Содержание работы	Условия выполнения работы	Коэффициент $K_3$
1	Установка, соединение и крепление деталей (сборочных единиц) производится	сверху или сбоку	1,0
2		снизу	1,1
3		в стесненных условиях (внутри изделия)	1,2
4		в потолочном положении	1,3

**4.2. Нормативы оперативного времени на перемещение,  
повертывание, протирание, смазывание,  
контрольные измерения и т.п.  
Массовое, крупносерийное и среднесерийное производство**

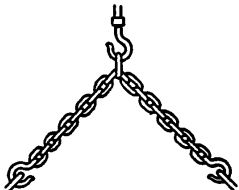Застропливание или отстропливание изделий			Приемы, связанные с перемещением		
			Карта 9	Лист 1	
№ по-зи-ции	Способ застропливания		Число стропов (захва-тов)	Застроп-ливание	Отстроп-ливание
				Время T, мин	
1	Крюками		1	0,037	0,026
2			2	0,056	0,039
3			3	0,076	0,055
4			4	0,096	0,070
5	Захватами		1	0,07	0,05
6			2	0,09	0,07
7			3	0,11	0,08
8			4	0,14	0,09
9	Канатом		1	0,06	0,043
10			2	0,074	0,050
11	Тросом		1	0,066	0,047
12			2	0,084	0,060
13	Подвесками		1	0,042	0,036

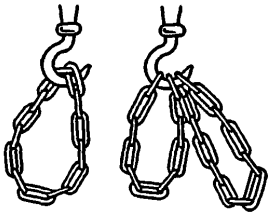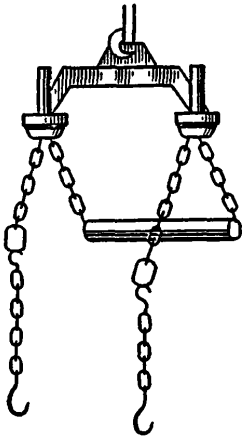Застропливание или отстропливание изделий		Приемы, связанные с перемещением		
		Карта 9	Лист 2	
№ позиции	Способ застропливания	Число стропов (захватов)	Застропливание	Отстропливание
			Время T, мин	
14	Цепью 	1	0,060	0,043
		2	0,074	0,050
16	Спецприспособлением 	1	0,82	0,63

Индекс

а

б

Перемещение изделий при помощи грузоподъемных механизмов				Приемы, связанные с перемещением			
				Карта 10			
№ позиции	Грузоподъемные механизмы	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/мин		Время на 1 м Т, мин		
			подъема	передвижения	подъема	передвижения	
1	Тали электрические, кран-балки, пневмоподъемники	125	12-14	Вручную	0,083-0,072	-	
2		250	8		0,125	-	
3			9		0,111	-	
4			18-20		0,056-0,05	-	
5			3	0,332	-		
6		500		18,5	0,125	0,054	
7				30		0,033	
8			8,5	Вручную	0,118	-	
9			12-16	27,5-31	0,087-0,063	0,036-0,032	
10		750	8	30	0,125	0,033	
11		1000	6	20	0,167	0,05	
12			7,5	30	0,134	0,033	
13			8		Вручную	0,125	-
14					20		0,05
15					30		0,033
16					32		0,031
17			34	0,029			
18			1500	8	Вручную	0,125	-
19		2000	7,5	30	0,134	0,033	
20			8	20	0,125	0,050	
21				28		0,036	
22				30		0,033	
23		3000	8	20			0,050
24				30		0,033	
№ позиции	Грузоподъемные механизмы	Характер передвижения			Время на 1 м Т, мин		
25	Передвижение грузоподъемного механизма по монорельсу вручную	Без груза			0,02		
26		С грузом по прямой			0,03		
27		С грузом по кривой (окружности)			0,05		

Примечания: 1. На прием "включить" или "выключить" подъемник к времени по нормативной карте прибавлять 0,015 мин.

2. Время на застропливание или отстропливание брать по нормативной карте 9.

Перемещение изделий к месту сборки вручную	Приемы, связанные с перемещением
	Карта 11

№ позиции	Масса изделия М, кг, до	Расстояние перемещения L, м, до							На каждый последующий метр
		1	2	3	4	6	8	10	
		Время Т, мин							
1	1,0	0,014	0,026	0,038	0,049	0,070	0,090	0,112	0,014
2	1,5	0,016	0,030	0,043	0,056	0,080	0,104	0,128	0,015
3	2,0	0,018	0,033	0,047	0,062	0,090	0,115	0,140	0,016
4	3,0	0,020	0,038	0,055	0,070	0,102	0,132	0,162	0,017
5	4,0	0,022	0,042	0,060	0,078	0,112	0,146	0,178	0,018
6	5,0	0,024	0,045	0,065	0,084	0,120	0,157	0,192	0,019
7	6,0	0,026	0,048	0,070	0,090	0,130	0,167	0,205	0,020
8	8,0	0,028	0,053	0,076	0,100	0,142	0,184	0,226	0,021
9	10,0	0,030	0,057	0,082	0,107	0,154	0,200	0,243	0,022
10	14,0	0,034	0,064	0,092	0,120	0,172	0,223	0,273	0,025
11	18,0	0,037	0,070	0,100	0,130	0,188	0,243	0,297	0,027
12	20,0	0,040	0,072	0,104	0,135	0,195	0,252	0,308	0,030
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з

Примечание. При перемещении рабочего без груза приведенное в нормативной карте время брать по позиции 1.

$$T = 0,014 \cdot M^{0,34} \cdot L^{0,9}$$



Перемещение изделий по рольгангу и склизу

Приемы, связанные с перемещением

Карта 12

Содержание работы

I. Переместить изделие по рольгангу на определенное расстояние

II. Столкнуть изделие по склизу

Рольганг

№ позиции	Расстояние перемещения изделия L, м, до	Масса перемещаемого изделия M, кг, до												
		15	20	25	30	40	50	70	100	120	160	200	250	300
		Время T, мин												
1	2	0,036	0,038	0,040	0,042	0,044	0,046	0,049	0,053	0,055	0,058	0,061	0,064	0,066
2	3	0,044	0,047	0,049	0,051	0,054	0,057	0,060	0,065	0,067	0,071	0,075	0,078	0,081
3	5	0,057	0,060	0,064	0,066	0,070	0,073	0,078	0,084	0,087	0,092	0,096	0,100	0,105
4	7	0,068	0,072	0,075	0,078	0,083	0,086	0,093	0,099	0,103	0,109	0,114	0,119	0,124
5	10	0,082	0,086	0,090	0,094	0,099	0,103	0,110	0,120	0,124	0,130	0,137	0,143	0,148
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Склиз


№ позиции	Масса изделия M, кг, до									
	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
	Время T, мин									
6	0,194	0,224	0,250	0,274	0,316	0,353	0,387	0,447	0,500	
Индекс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	

$$T = 0,015 \cdot L^{0,5} \cdot M^{0,2} - \text{рольганг};$$

$$T = 0,05 \cdot M^{0,5} - \text{склиз}.$$

Содержание работы

1. Взять деталь, переместить к конвейеру
2. Навесить деталь на крюк конвейера  
или
1. Снять деталь с крюка конвейера
2. Переместить к месту установки и отложить

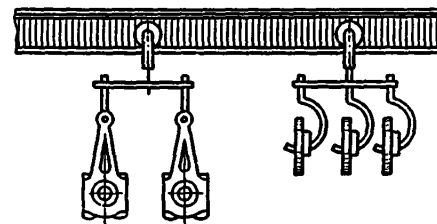

26

№ по-зи-ции	Расстояние перемещения L, м, до	Масса детали M, кг, до													
		0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	15	20
		Время T, мин													
		Навешивание или снятие													
1	1	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025	0,026	0,028	0,030	0,032	0,034	0,037	0,040	0,045	0,05
2	2	0,030	0,033	0,037	0,042	0,046	0,049	0,052	0,056	0,060	0,064	0,070	0,074	0,084	0,09
3	3	0,043	0,048	0,054	0,060	0,066	0,070	0,075	0,081	0,087	0,092	0,100	0,107	0,120	0,13
4	4	0,056	0,062	0,070	0,078	0,086	0,092	0,097	0,105	0,113	0,119	0,130	0,139	0,157	0,17
5	5	0,069	0,076	0,085	0,096	0,105	0,110	0,118	0,130	0,138	0,146	0,160	0,170	0,190	0,21
6	6	0,080	0,090	0,100	0,113	0,123	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,187	0,200	0,226	0,25
7	7	0,094	0,103	0,115	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,187	0,197	0,215	0,230	0,260	0,28
8	8	0,105	0,117	0,130	0,145	0,160	0,170	0,180	0,200	0,210	0,220	0,240	0,260	0,293	0,32
9	9	0,117	0,130	0,144	0,163	0,180	0,190	0,200	0,219	0,234	0,247	0,270	0,290	0,325	0,36
10	10	0,130	0,143	0,160	0,180	0,195	0,210	0,220	0,240	0,257	0,270	0,300	0,317	0,358	0,39
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

Пр и м е ч а н и е. При перемещении рабочего на расстояние, не вошедшее в комплекс или свыше указанного, время брать по карте 11.

$$T = 0,02 \cdot L^{0,9} \cdot M^{0,3}$$

Перемещение рабочего		Приемы, связанные с перемещением										
		Карта 14										
№ позиции	Характер перемещения	Расстояние перемещения L, м, до										
		1	2	3	4	5	8	10	12	15	20	
		Время T, мин										
1	Спуск по ступеням	0,03	0,056	0,081	0,10	0,13	–	–	–	–	–	
2	Подъем по ступеням	0,04	0,075	0,11	0,14	0,17	–	–	–	–		
3	По горизонтали при сопровождении груза, перемещаемого подъемником	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,40	0,50	0,60	0,75	1,0	
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
		$T = 0,03 \cdot L^{0,9}$ – позиция 1;			$T = 0,04 \cdot L^{0,9}$ – позиция 2;			$T = 0,05 \cdot L$ – позиция 3.				

27

Повертывание, перевертывание изделий вручную или подъемными средствами		Приемы, связанные с перемещением																	
		Карта 15							Лист 1										
№ позиции	Вид работы		Содержание работы		Угол поворота φ, град., до	Способ поворота													
						вручную							подъемными средствами						
						Масса изделия M, кг, до													
						1	2	3	5	8	10	15	20	30	100	300	500		
						Время T, мин													
1	Повертывание или перевертывание	вручную на столе, плите, стеллаже и т.п.	Взять изделие, повернуть или перевернуть	в горизонтальной плоскости	45	0,010	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,026	0,39	0,44	0,47		
2					90	0,012	0,015	0,017	0,019	0,022	0,024	0,027	0,029	0,033					
3					120	0,013	0,016	0,018	0,021	0,025	0,026	0,030	0,032	0,037	0,41	0,47	0,50		
4					160	0,014	0,018	0,020	0,024	0,027	0,029	0,033	0,036	0,041					
5					180	0,015	0,019	0,021	0,025	0,028	0,031	0,034	0,038	0,043					
Индекс						а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м		

Повертывание, перевертывание изделий вручную или подъемными средствами

Приемы, связанные с перемещением

Карта 15

Лист 2

№ позиции	Вид работы		Содержание работы		Угол поворота φ, град., до	Способ поворота											
						вручную										подъемными средствами	
						Масса изделия М, кг, до											
						1	2	3	5	8	10	15	20	30	100	300	500
Время Т, мин																	
6	Повертывание или перевертывание	вручную на столе, плите, стеллаже и т.п.	Взять изделие, повернуть или перевернуть	в вертикальной плоскости	45	0,017	0,021	0,023	0,027	0,032	0,034	0,038	0,042	0,047			
7					90	0,021	0,026	0,030	0,035	0,040	0,043	0,049	0,053	0,060	0,51	0,58	0,62
8					120	0,024	0,029	0,033	0,039	0,045	0,048	0,054	0,059	0,066			
9					160	0,026	0,032	0,037	0,043	0,050	0,053	0,060	0,065	0,073			
10					180	0,028	0,034	0,038	0,045	0,052	0,055	0,062	0,068	0,077	0,54	0,61	0,65
11		в приспособлении	Повернуть приспособление с деталью	без фиксации	90	0,020	0,024	0,027	0,032	0,036	0,039	0,044	0,048	0,054			
12					180	0,022	0,027	0,030	0,035	0,040	0,043	0,049	0,053	0,060			
13				с фиксацией	90	0,049	0,060	0,068	0,079	0,091	0,098	0,110	0,120	0,130			
14					180	0,054	0,067	0,075	0,088	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150			
Индекс					а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	

28


Примечание. Нормативы времени рассчитаны на повертывание и перевертывание изделий длиной до 1 м. При большей длине приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,2.

$$\begin{aligned}
 & T = 0,0025 \cdot \varphi^{0,35} \cdot M^{0,3} \quad \text{— в горизонтальной плоскости} \\
 & T = 0,0045 \cdot \varphi^{0,35} \cdot M^{0,3} \quad \text{— в вертикальной плоскости} \\
 & T = 0,165 \cdot \varphi^{0,07} \cdot M^{0,12} \quad \text{— в горизонтальной плоскости} \\
 & T = 0,215 \cdot \varphi^{0,07} \cdot M^{0,12} \quad \text{— в вертикальной плоскости} \\
 & T = 0,010 \cdot \varphi^{0,15} \cdot M^{0,3} \quad \text{— в приспособлении без фиксации;} \\
 & T = 0,025 \cdot \varphi^{0,15} \cdot M^{0,3} \quad \text{— в приспособлении с фиксацией.}
 \end{aligned}$$

вручную;

подъемными средствами;

Перемещение инструмента в рабочей зоне	Приемы, связанные с перемещением
	Карта 16

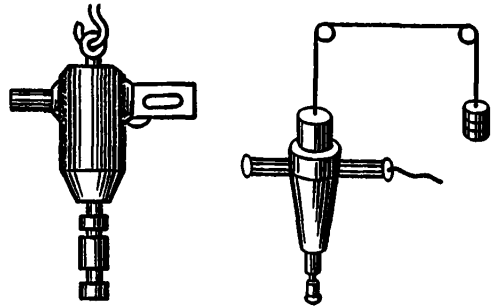

№ позиции	Вид инструмента	Наименование приемов работы	Расстояние перемещения L, м, до									На каждые последующие 0,5 м
			0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	2,0	2,5	
			Время T, мин									
1	Ручной (молоток, ключ, отвертка, шабер, напильник, штангенциркуль, шаблон и др.)	Взять инструмент и переместить	0,015	0,017	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,024	0,025	0,07
2		Отложить	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019	0,012
3	Съемный (пневмо- или электроинструмент)	Снять инструмент с подвески, переместить и включить или выключить, переместить и повесить	0,017	0,023	0,028	0,033	0,035	0,041	0,044	0,052	0,065	0,023
4		Выключить, переместить и отложить	0,010	0,013	0,016	0,019	0,020	0,023	0,025	0,030	0,034	0,013
5	Подвесной инструмент на гибкой связи (пневмо- или электроинструмент)	Подвести инструмент к рабочей точке, включить	0,014	0,018	0,021	0,024	0,025	0,028	0,030	0,034	0,038	0,018
6		Выключить, отвести и выпустить из рук	0,015									
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на работу с инструментом массой до 5 кг. При работе с инструментом массой свыше 5 кг приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

$$\begin{aligned}
 T &= 0,020 \cdot L_{0,25} - \text{позиция 1;} \\
 T &= 0,015 \cdot L_{0,25} - \text{позиция 2;} \\
 T &= 0,035 \cdot L_{0,58} - \text{позиция 3;} \\
 T &= 0,020 \cdot L_{0,58} - \text{позиция 4;} \\
 T &= 0,025 \cdot L_{0,45} - \text{позиция 5.}
 \end{aligned}$$

Перемещение инструмента при заворачивании винтов, гаек и т.п. в процессе работы по технологической схеме	Примы, связанные с перемещением
	Карта 17

### Содержание работы

Переместить пневмо- или электрогайковерт или ручной ключ или ручную отвертку при заворачивании винтов, болтов и т.п. по технологической схеме

№ позиции	Расстояние перемещения инструмента L, мм, до	Масса перемещаемого инструмента M, кг, до						
		0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	12
		Время T, мин						
1	50	0,0026	0,0030	0,0036	0,0039	0,0042	0,0046	–
2	100	0,0036	0,0042	0,0050	0,0054	0,0058	0,0064	–
3	200	0,0050	0,0057	0,0067	0,0074	0,0079	0,0087	–
4	300	0,0060	0,0070	0,0080	0,0089	0,0095	0,0104	0,0123
5	500	0,0075	0,0087	0,0102	0,0112	0,0120	0,0131	0,0154
6	700	0,0085	0,0100	0,0118	0,0130	0,0140	0,0152	0,0179
7	1000	–	–	0,0140	0,0152	0,0163	0,0180	0,0210
8	1300	–	–	0,0156	0,0170	0,0184	0,0202	0,0236
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж

Примечания: 1. При перемещении инструмента в процессе работы массой свыше 12 кг приведенное в нормативной карте время для массы 12 кг (индекс ж) принимать с коэффициентом 1,15.

2. При большом числе перемещений на операцию рекомендуется найти среднюю длину перемещения и нормативное время, соответствующее этой длине, умножить на число перемещений.

$$T = 0,00053 \cdot L^{0,45} \cdot M^{0,23}$$

Смазывание поверхности изделий	Приемы, связанные с консервацией	
	Карта 18	Лист 1

Содержание работы

I. Смазывание изделия из пульверизатора, кистью, из масленки

1. Взять кисть, обмакнуть в масло (краску, клей) или взять масленку или пульверизатор
2. Смазать поверхность кистью, или из масленки, или из пульверизатора
3. Отложить кисть, или масленку, или пульверизатор

II. Смазывание изделия погружением в ванну

1. Взять изделие
2. Погрузить в ванну с маслом

13

№ по- зи- ции	Вид покрытия	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Нанесение смазки (покрытия)													
				Кистью													
				Длина обработки L, мм, до													
				100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	500	600	800	1000
				Время T, мин													
1	Масло	50	16	0,079	0,086	0,093	0,100	0,104	0,110	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,21	0,23
2		70	22	0,088	0,096	0,104	0,110	0,120	0,130	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,24	0,26
3		100	32	0,100	0,108	0,117	0,124	0,130	0,140	0,15	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29
4		140	45	0,110	0,120	0,130	0,140	0,147	0,154	0,17	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26	0,30	0,33
5		200	64	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,19	0,21	0,22	0,24	0,27	0,29	0,33	0,37
6		280	90	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,37	0,41
7		450	140	0,160	0,180	0,190	0,200	0,220	0,230	0,25	0,27	0,30	0,31	0,35	0,38	0,43	0,48
8		630	200	0,180	0,200	0,210	0,230	0,240	0,250	0,28	0,31	0,33	0,35	0,39	0,42	0,48	0,54
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

## Смазывание поверхности изделий

Приемы, связанные с консервацией

Карта 18

Лист 2

№ по- зи- ции	Вид покрытия	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Нанесение смазки (покрытия)													
				Кистью													
				Длина обработки L, мм, до													
				100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	500	600	800	1000
				Время T, мин													
9	Краска (сурик, синька, белила), клей	50	16	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26	0,30	0,34
10		70	22	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,34	0,38
11		100	32	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,38	0,42
12		140	45	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	0,25	0,27	0,29	0,31	0,34	0,37	0,43	0,47
13		200	64	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,42	0,48	0,58
14		280	90	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,43	0,47	0,53	0,60
15		450	140	0,24	0,26	0,28	0,29	0,31	0,33	0,36	0,40	0,42	0,45	0,50	0,55	0,63	0,69
16		630	200	0,26	0,29	0,31	0,33	0,35	0,36	0,41	0,44	0,47	0,51	0,56	0,61	0,70	0,78



## Из масленки

17	Масло	50	16	0,063	0,069	0,074	0,079	0,083	0,090	0,10	0,106	0,114	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19
18		70	22	0,070	0,076	0,083	0,088	0,094	0,098	0,11	0,120	0,130	0,14	0,15	0,16	0,19	0,21
19		100	32	0,080	0,086	0,096	0,100	0,105	0,110	0,12	0,130	0,140	0,15	0,17	0,18	0,21	0,24
20		140	45	0,090	0,097	0,104	0,110	0,118	0,120	0,14	0,150	0,160	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26
21		200	64	0,100	0,110	0,120	0,125	0,130	0,140	0,15	0,170	0,180	0,19	0,21	0,23	0,27	0,30
22		280	90	0,110	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,17	0,190	0,200	0,21	0,24	0,26	0,30	0,33
23		450	140	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,20	0,220	0,240	0,25	0,28	0,30	0,35	0,39
24		630	200	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,22	0,250	0,260	0,28	0,31	0,34	0,39	0,43

## Из пульверизатора

25	Краска (сурик, синька, белила), клей	50	16	0,08	0,09	0,096	0,103	0,108	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	0,22	0,24
26		70	22	0,09	0,10	0,108	0,114	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24	0,27
27		100	32	0,10	0,11	0,12	0,13	0,137	0,143	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,27	0,31
28		140	45	0,116	0,126	0,135	0,145	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,25	0,27	0,31	0,34
29		200	64	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,28	0,30	0,35	0,38
30		280	90	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,34	0,38	0,43
31		450	140	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,33	0,36	0,36	0,45	0,50
32		630	200	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,29	0,32	0,34	0,36	0,40	0,44	0,50	0,56

Индекс

а б в г д е ж з и к л м н о

Смазывание поверхности изделий

Приемы, связанные с консервацией

Карта 18

Лист 3

№ позиции	Вид покрытия	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Нанесение смазки							
				Погружением в ванну							
				Длина обработки L, мм, до							
				30	50	100	120	140	160	180	200
				Время T, мин							
33	Масло, краска	50	16	0,054	0,069	0,095	0,101	0,111	0,12	0,125	0,13
34		70	22	0,060	0,077	0,106	0,114	0,125	0,13	0,140	0,15
35		100	32	0,068	0,086	0,120	0,130	0,140	0,15	0,160	0,17
36		140	45	0,076	0,100	0,130	0,140	0,150	0,16	0,170	0,18
37		200	64	0,085	0,110	0,150	0,160	0,170	0,19	0,200	0,21
38		280	90	0,095	0,120	0,170	0,180	0,200	0,21	0,220	0,23
39		450	140	0,110	0,140	0,200	0,210	0,230	0,25	0,260	0,27
40		630	200	0,120	0,160	0,220	0,240	0,260	0,27	0,290	0,30
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

Примечание. Карта предусматривает смазку деталей с гладкой поверхностью. При смазывании деталей с выступами, карманами, отверстиями при эднное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,3.

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,0025 \cdot V^{0,33} \cdot L^{0,47} \\ T &= 0,0037 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,47} \end{aligned} \right\} \text{позиции 1-8 (кистью);}$$

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,0036 \cdot V^{0,33} \cdot L^{0,47} \\ T &= 0,00527 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,47} \end{aligned} \right\} \text{позиции 9-16 (кистью);}$$

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,003 \cdot V^{0,33} \cdot L^{0,47} \\ T &= 0,003 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,47} \end{aligned} \right\} \text{позиции 33-40 (погружением в ванну).}$$

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,002 \cdot V^{0,33} \cdot L^{0,47} \\ T &= 0,00294 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,47} \end{aligned} \right\} \text{позиции 17-24 (из масленки);}$$

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,0026 \cdot V^{0,33} \cdot L^{0,47} \\ T &= 0,0037 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,47} \end{aligned} \right\} \text{позиции 25-32 (пульверизатором);}$$

Наполнение смазкой внутренних полостей изделий	Приемы, связанные с консервацией
	Карта 19

### Содержание работы

1. Взять шприц, масленку, тавотницу или лопатку
2. Наполнить смазкой внутреннюю полость изделия
3. Отложить масленку, шприц, тавотницу или лопатку

№ по- зи- ции	Объем смазки V, см <sup>3</sup> – для смазочных масел или масса смазки, г – для консистентных смазок, до	Способ подачи смазки				
		переливание из открытого сосуда	масленкой	тавотницей или шприцем	лопаткой или рукой	
		Тип и консистенция смазки				
		Смазочные масла			Консистентные смазки типа	
		мало- вязкие жидкости	вязкие	мало- вязкие жидкости	УТМ, УСС, УТВ, УН, УТ-1 и другие мазе- образные	
Время T, мин						
1	10	0,072	0,117	0,099	0,206	0,150
2	20	0,090	0,143	0,150	0,270	0,198
3	30	0,099	0,160	0,198	0,320	0,230
4	50	0,117	0,188	0,270	0,390	0,290
5	75	0,126	0,215	0,350	0,470	0,340
6	100	0,143	0,234	0,420	0,520	0,380
7	150	0,160	0,260	0,550	0,610	0,450
8	200	0,170	0,287	0,650	0,690	0,500
9	300	0,198	0,320	–	0,810	0,590
10	500	0,232	0,377	–	1,000	0,730
11	800	0,270	0,440	–	1,200	0,880
12	1200	0,296	0,490	–	–	1,050
13	2000	0,350	0,570	–	–	1,250
14	3000	0,390	0,640	–	–	1,450
Индекс		а	б	в	г	д

Примечания: 1. Время на наполнение масленки, тавотницы, шприца смазкой учтено в нормативной карте.

2. При наполнении смазкой внутренних полостей изделий с поворачиванием или покачиванием их для разгона смазки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,2.

$$\left. \begin{aligned}
 T &= 0,0356 \cdot \sqrt[0,30]{V} - \text{маловязкие жидкости} \\
 T &= 0,059 \cdot \sqrt[0,30]{V} - \text{вязкие}
 \end{aligned} \right\} \text{переливанием из открытого сосуда;}$$

$$T = 0,022 \cdot \sqrt[0,64]{V} - \text{маловязкие жидкости} \quad (\text{масленкой});$$

$$T = 0,0825 \cdot \sqrt[0,40]{V} - \text{тавотницей или шприцем};$$

$$T = 0,0605 \cdot \sqrt[0,40]{V} - \text{лопаткой или рукой.}$$

Укладывание изделий в тару вручную

Присы, связанные с упаковыванием

Карта 20

Содержание работы

I. Произвольно, навалом  
Взять изделие (изделия), положить в тару произвольно

II. С тщательной укладкой  
Взять изделие (изделия), положить в тару с тщательной укладкой

№ по- зи- ции	Характер укладки	Масса изделия М, кг, до														
		0,03	0,05	0,08	0,15	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0	3,0	5,0	8,0	10	15	20
		Время Т, мин														
1	Произвольно навалом	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,013	0,015	0,028	0,036	0,048	0,054	0,066	0,078
2	С тщательной укладкой	0,004	0,005	0,006	0,009	0,010	0,013	0,017	0,021	0,025	0,046	0,061	0,079	0,090	0,110	0,130
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

$$T = 0,015 \cdot M^{0,55} \text{ – произвольно навалом;}$$

$$T = 0,025 \cdot M^{0,55} \text{ – с тщательной укладкой.}$$

Связывание изделий проволокой	Приемы, связанные с упаковыванием
	Карта 21

**Содержание работы**

1. Взять проволоку, изделия или комплект изделий
2. Нанизать на проволоку изделия или связать ею комплект изделий один раз
3. Скрутить концы проволоки и отложить связанный комплект

№ позиции	Диаметр проволоки d, мм, до	Число связываемых деталей n, шт., до	Масса комплекта деталей M, кг, до							
			0,1	0,25	0,5	1,0	3,0	5,0	8,0	12
			Время T, мин							
1	1	3	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13
2		4	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16
3		5	0,07	0,08	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20
4		8	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,23	0,25	0,28
5		10	0,11	0,13	0,16	0,18	0,24	0,26	0,30	0,32
6		20	—	0,22	0,26	0,30	0,40	0,44	0,50	0,54
7		30	—	0,30	0,35	0,40	0,52	0,59	0,66	0,72
8		50	—	0,43	0,50	0,60	0,76	0,86	0,95	1,05
9		80	—	—	0,71	0,85	1,05	1,20	1,35	1,45
10		100	—	—	—	1,00	1,25	1,40	1,60	1,75
11	2	3	0,063	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16
12		4	0,07	0,08	0,09	0,11	0,14	0,16	0,17	0,19
13		5	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
14		8	0,11	0,13	0,15	0,18	0,23	0,26	0,29	0,32
15		10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,27	0,30	0,34	0,37
16		20	—	0,25	0,30	0,35	0,45	0,50	0,56	0,62
17		30	—	0,34	0,40	0,47	0,60	0,68	0,76	0,83
18		50	—	0,50	0,60	0,68	0,87	1,00	1,10	1,20
19		80	—	—	0,82	0,96	1,25	1,40	1,55	1,70
20		100	—	—	—	1,15	1,45	1,65	1,80	2,00
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

**Примечания:** 1. При связывании длинных деталей в двух местах приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,2.

2. При связывании деталей, требующих специальной укладки, приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

3. При связывании деталей с просчетом их числа приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

4. При связывании деталей проволокой диаметром свыше 2 мм приведенное в нормативной карте время для диаметра проволоки 2 мм (позиции 11–20) принимать с коэффициентом 1,1.

## Содержание работы

1. Взять изделие
2. Развернуть оберточную бумагу
3. Отложить изделие
4. Отбросить бумагу в тару для отходов

№ позиции	Способ выполнения работы	Диаметр детали D, мм, до									На каждые последующие 100 мм
		30	40	50	60	70	80	100	120	150	
		Время T, мин									
1	Снять оберточную бумагу	0,045	0,05	0,054	0,058	0,061	0,064	0,07	0,075	0,080	0,07
2	Развязать шпагат, снять бумагу	0,055	0,062	0,066	0,072	0,075	0,079	0,086	0,092	0,098	0,08
3	Раскрутить проволоку, снять бумагу	0,066	0,073	0,079	0,085	0,089	0,094	0,10	0,110	0,117	0,10
4	Развязать шпагат, снять бумагу, протереть деталь от смазки предварительно	0,062	0,069	0,075	0,080	0,084	0,089	0,097	0,103	0,110	0,10
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

$$T = 0,013 \cdot D^{0,36} \text{ – позиция 1;}$$


$$T = 0,016 \cdot D^{0,36} \text{ – позиция 2;}$$

$$T = 0,019 \cdot D^{0,36} \text{ – позиция 3;}$$

$$T = 0,018 \cdot D^{0,36} \text{ – позиция 4.}$$

## Содержание работы

1. Взять салфетку или замшу
2. Протереть деталь
3. Отложить салфетку или замшу

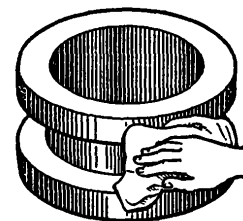

39

№ по- зи- ции	Характер изделий	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Длина обработки L, мм, до							На каждые последую- щие 100 мм
				100	150	200	250	300	400	500	
				Время T, мин							
1	Простые с гладкой поверхностью	100	32	0,066	0,075	0,082	0,088	0,094	0,100	0,110	0,015
2		140	45	0,071	0,080	0,089	0,096	0,100	0,110	0,120	0,015
3		200	64	0,078	0,088	0,097	0,100	0,110	0,120	0,130	0,015
4		280	90	0,084	0,096	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,015
5		450	140	0,095	0,110	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,015
6		630	200	0,100	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,015
7		На каждые последующие									
	150	50	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

Протирка изделий сухой салфеткой или замшей

Приемы, связанные с очисткой поверхности

Карта 23

Лист 2

40

№ позиции	Характер изделий	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Длина обработки L, мм, до							На каждые последующие 100 мм
				100	150	200	250	300	400	500	
				Время T, мин							
8	Сложные с выступами, карманами или отверстиями	100	32	0,086	0,097	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,015
9		140	45	0,093	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,150	0,015
10		200	64	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,160	0,170	0,015
11		280	90	0,110	0,120	0,130	0,140	0,150	0,170	0,180	0,015
12		450	140	0,120	0,140	0,150	0,160	0,170	0,190	0,200	0,015
13		630	200	0,130	0,150	0,160	0,180	0,190	0,210	0,220	0,015
14		На каждые последующие									
	150	50	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

$$T = 0,005 \cdot V^{0,24} \cdot L^{0,32}$$

$$T = 0,0064 \cdot D^{0,24} \cdot L^{0,32}$$

позиции 1–6;

$$T = 0,0065 \cdot V^{0,24} \cdot L^{0,32}$$

$$T = 0,0083 \cdot D^{0,24} \cdot L^{0,32}$$

позиции 8–13.



Обдувание изделий сжатым воздухом

Приемы, связанные с очисткой поверхности

Карта 24

Лист 1

Содержание работы

1. Взять шланг, включить подачу воздуха
2. Обдуть изделие
3. Выключить подачу воздуха, отложить шланг

41

№ позиции	Характер изделий	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Длина обработки L, мм, до										На каждые последующие 100 мм
				100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	
				Время T, мин										
1	Простые с гладкой поверхностью	100	32	0,044	0,052	0,058	0,064	0,068	0,077	0,084	0,091	0,10	0,11	0,01
2		140	45	0,048	0,056	0,063	0,069	0,074	0,084	0,092	0,099	0,11	0,12	0,01
3		200	64	0,052	0,061	0,068	0,075	0,081	0,091	0,100	0,110	0,12	0,13	0,01
4		280	90	0,056	0,066	0,075	0,082	0,088	0,099	0,110	0,120	0,13	0,14	0,01
5		450	140	0,063	0,074	0,083	0,091	0,098	0,110	0,120	0,130	0,15	0,16	0,01
6		630	200	0,068	0,080	0,090	0,099	0,110	0,120	0,130	0,140	0,16	0,17	0,01
7		На каждые последующие	150	50	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Обдувание изделий сжатым воздухом

Приемы, связанные с очисткой поверхности

Карта 24

Лист 2

№ позиции	Характер изделий	Ширина обработки В, мм, до	Диаметр обработки D, мм, до	Длина обработки L, мм, до										На каждые последующие 100 мм
				100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	
				Время T, мин										
8	Сложные с выступами, карманами или отверстиями	100	32	0,056	0,066	0,075	0,082	0,088	0,099	0,11	0,12	0,13	0,14	0,01
9		140	45	0,061	0,072	0,081	0,088	0,095	0,105	0,12	0,13	0,14	0,16	0,01
10		200	64	0,066	0,078	0,088	0,096	0,100	0,110	0,13	0,14	0,15	0,17	0,01
11		280	90	0,071	0,084	0,095	0,100	0,110	0,120	0,14	0,15	0,17	0,18	0,01
12		450	140	0,080	0,094	0,100	0,110	0,120	0,140	0,15	0,16	0,18	0,20	0,01
13		630	200	0,087	0,100	0,110	0,120	0,140	0,150	0,17	0,18	0,20	0,22	0,01
		На каждые последующие												
14		150	50	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

42

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,0022 \cdot B^{0,24} \cdot L^{0,41} \\ T &= 0,0029 \cdot D^{0,24} \cdot L^{0,41} \end{aligned} \right\}$$

позиции 1–6;

$$\left. \begin{aligned} T &= 0,0028 \cdot B^{0,24} \cdot L^{0,41} \\ T &= 0,0037 \cdot D^{0,24} \cdot L^{0,41} \end{aligned} \right\}$$

позиции 8–13.

Контрольные измерения	Приемы, связанные с измерением	
	Карта 25	Лист 1

Содержание работы

1. Взять инструмент
2. Измерить деталь
3. Отложить инструмент, деталь

№ позиции	Измерительный инструмент	Точность измерения $\sigma$	Измеряемый размер Р, мм, до	Длина измеряемой поверхности L, мм, до						
				50	100	200	300	500	800	1000
				Время T, мин						
1	Линейка масштабная	-	-	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12
				$T = 0,015 \cdot L^{0,3}$						
2	Угольник	-	-	0,08	0,11	0,15	0,18	0,23	0,28	0,31
				$T = 0,013 \cdot L^{0,46}$						
3	Угломер универсальный	До 5'	-	0,23		-	-	-	-	-
4		Св. 5'	-	0,20		-	-	-	-	-
5	Шаблон или скоба линейная односторонняя	0,5 мм	-	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
6		0,2 мм	-	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18
				$T = \frac{0,0122 \cdot L^{0,30}}{\sigma^{0,4}}$						

Индекс

а б в г д е ж

Контрольные измерения

Приемы, связанные с измерением

Карта 25

Лист 2

№ по- зи- ции	Измерительный инструмент	Точность измерения $\sigma$	Измеря- емый размер P, мм, до	Длина измеряемой поверхности L, мм, до						
				50	100	200	300	500	800	1000
				Время T, мин						
7	Шаблон или скоба линейная двусторон- няя	0,5 мм	—	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
8		0,2 мм	—	0,12	0,13	0,15	0,16	0,19	0,21	0,22
$T = \frac{0,0285 \cdot L^{0,20}}{\sigma^{0,4}}$										
9	Шаблон фасонный простой	0,25 мм	—	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	—
10		0,15 мм	—	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	—
$T = \frac{0,012 \cdot L^{0,19}}{\sigma^{0,9}}$										
11	Шаблон фасонный сложного профи- ля	0,25 мм	—	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	0,21
12		0,15 мм	—	0,20	0,23	0,27	0,30	0,33	0,37	0,39
$T = \frac{0,0087 \cdot L^{0,22}}{\sigma^{1,2}}$										
13	Штангенциркуль	0,1 мм	50	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,21
14			100	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,25
15			200	0,09	0,12	0,16	0,19	0,24	0,28	0,31
16		0,05 мм	25	0,07	0,09	0,12	0,14	0,17	0,21	0,23

17			50	0,08	0,11	0,15	0,17	0,21	0,25	0,28
18			100	0,10	0,13	0,18	0,21	0,26	0,31	0,34
			$T = \frac{0,0015 \cdot p^{0,3} \cdot L^{0,4}}{\sigma^{0,43}}$							
19	Микрометр	0,01 мм	50	0,15	0,18	0,22	0,24	0,28	0,31	0,33
20			100	0,18	0,21	0,26	0,29	0,33	0,37	0,40
21			200	0,21	0,25	0,31	0,34	0,39	0,44	0,47
22			300	0,23	0,28	0,34	0,38	0,43	0,49	0,52
23			400	0,25	0,30	0,36	0,41	0,47	0,53	0,56
			$T = 0,0195 \cdot p^{0,25} \cdot L^{0,27}$							
24	Индикатор	0,01 мм	25	0,09	0,11	0,13	0,15	—	—	—
25			50	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	—	—
26			100	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	—
27			200	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	—
28			300	0,14	0,17	0,21	0,23	0,27	0,30	0,32
			$T = 0,018 \cdot p^{0,18} \cdot L^{0,27}$							
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	

Контрольные измерения				Приемы, связанные с измерением							
				Карта 25			Лист 3				
№ по- зи- ции	Измерительный инструмент	Квалитет (класс точности)	Измеря- емый размер Р, мм, до	Длина измеряемой поверхности L, мм, до							
				5	10	15	25	50	100	200	
				Время T, мин							
29	Калибр-пробка гладкая двусторонняя	11 ... 13 (4-5-й кл.)	10	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	-	-	
30			15	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	-	
31			25	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	-	
32			50	0,08	0,09	0,10	0,11	0,14	0,17	0,20	
				$T = 0,015 \cdot p_{0,32} \cdot L_{0,25}$							
33		7 ... 9 (2-3-й кл.)	10	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	-	-	
34			15	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	-	
35			25	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	-	
36			50	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,22	0,26	
				$T = 0,02 \cdot p_{0,32} \cdot L_{0,25}$							
37		5 ... 6 (1-й кл.)	10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,19	-	-	
38			15	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,26	-	
39			25	0,14	0,17	0,18	0,21	0,25	0,30	-	
40			50	0,18	0,21	0,23	0,28	0,30	0,37	0,45	
				$T = 0,034 \cdot p_{0,32} \cdot L_{0,25}$							
41		Калибр-пробка односторонняя для проверки взаимного положения оси отверстия и торца		25	0,13	0,15	0,17	0,19	-	-	-
42	50			0,16	0,19	0,21	0,23	0,28	-	-	
43	100			0,20	0,23	0,26	0,29	0,35	0,41	-	
				$T = 0,03 \cdot p_{0,32} \cdot L_{0,25}$							
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	

Контрольные измерения						Приемы, связанные с измерением						
						Карта 25		Лист 4				
№ позиции	Измерительный инструмент	Характер измерения		Длина измеряемой поверхности L, мм, до	Число измеряемых точек n, шт., до	Точность измерения σ, мм, до						
						0,05	0,15	0,3	0,6			
						Время T, мин						
44	Щуп	Прерывистое измерение величины зазора по прямой и кривой (в нескольких точках)		без определения величины зазора ("проходит" или "не проходит") $T = 0,04 \cdot \frac{n^{0,6}}{\sigma^{0,22}}$	—	1	0,08	0,06	0,05	0,04		
45					—	2	0,12	0,09	0,08	0,07		
46					—	4	0,18	0,14	0,12	0,10		
47					—	6	0,23	0,18	0,15	0,13		
48					—	8	0,27	0,21	0,18	0,16		
49					с определением величины зазора (подбор определенной пластины) $T = 0,05 \cdot \frac{n^{0,6}}{\sigma^{0,22}}$		—	1	0,10	0,08	0,07	0,06
50							—	2	0,15	0,12	0,10	0,08
51							—	4	0,22	0,17	0,15	0,13
52							—	6	0,28	0,22	0,19	0,16
53					—	8	0,34	0,26	0,23	0,19		
54		Измерение величины зазора по длине (без отрыва щупа)	по прямой	без определения величины зазора ("проходит" или "не проходит") $T = 0,018 \cdot \frac{L^{0,28}}{\sigma^{0,14}}$	50	—	0,08	0,07	0,06	0,05		
55					100	—	0,10	0,09	0,08	0,07		
56					200	—	0,12	0,10	0,09	0,08		
57					300	—	0,14	0,12	0,10	0,09		
58	400				—	0,15	0,13	0,11	0,10			
59	600				—	0,16	0,14	0,12	0,11			
60	800				—	0,18	0,15	0,14	0,12			
61	1000				—	0,19	0,16	0,15	0,13			
Индекс						а	б	в	г			

Контрольные измерения						Приемы, связанные с измерением				
						Карта 25		Лист 5		
№ по-зи-ции	Измери-тельный инстру-мент	Характер измерения			Длина измеряемой поверхности L, мм, до	Число измеряемых точек n, шт., до	Точность измерения σ, мм, до			
							0,05	0,15	0,3	0,6
							Время T, мин			
62	Щуп	Измерение величины зазора по длине (без отрыва щупа)	по прямой	с определением величины зазора (подбор определенной пластины) $T = 0,025 \cdot \frac{L^{0,28}}{\sigma^{0,14}}$	50	–	0,11	0,10	0,09	0,08
63					100	–	0,14	0,12	0,11	0,10
64					200	–	0,16	0,14	0,13	0,12
65					300	–	0,18	0,16	0,14	0,13
66					400	–	0,20	0,17	0,16	0,14
67					600	–	0,23	0,20	0,18	0,16
68					800	–	0,24	0,21	0,19	0,17
69					1000	–	0,26	0,23	0,20	0,18






70	Щуп	по кривой	без определения величины зазора ("проходит" или "не проходит")	50	—	0,12	0,10	0,09	0,08	
71				100	—	0,15	0,13	0,11	0,10	
72				200	—	0,18	0,15	0,14	0,13	
73				300	—	0,20	0,17	0,16	0,14	
74				400	—	0,22	0,19	0,17	0,15	
75				600	—	0,25	0,21	0,19	0,17	
76				800	—	0,26	0,23	0,21	0,19	
77			1000	—	0,28	0,24	0,22	0,20		
78			с определением величины зазора (подбор определенной пластины)		50	—	0,17	0,15	0,13	0,12
79					100	—	0,21	0,18	0,16	0,15
80					200	—	0,25	0,22	0,19	0,18
81					300	—	0,28	0,24	0,22	0,20
82					400	—	0,31	0,26	0,24	0,22
83					600	—	0,35	0,30	0,27	0,24
84					800	—	0,37	0,32	0,29	0,26
85					1000	—	0,40	0,34	0,31	0,28
Индекс						а	б	в	г	

$$T = 0,027 \cdot \frac{L^{0,28}}{\sigma^{0,14}}$$

$$T = 0,038 \cdot \frac{L^{0,28}}{\sigma^{0,14}}$$

Содержание работы

 1. Взять маркировочный инструмент
2. Маркировать деталь
3. Сменить маркировочный инструмент или наполнить необходимым содержимым (чернила, тушь, краска и т.д.)
4. Повторить приемы 2 и 3 необходимое число раз
5. Отложить маркировочный инструмент

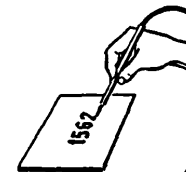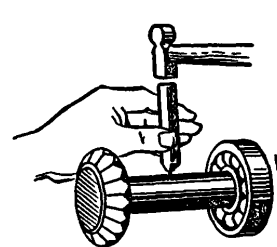

трафарет

50

№ по- зи- ции	Маркировочный инструмент и метод маркирования	Высота знака h, мм, до	Число знаков n, шт., до										На каждый послед- ующий знак	
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	12		
			Время T, мин											
1	Ударное клеймо без подбора	5	0,056	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,03	
		10	0,062	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,24	0,27	0,31	0,35	0,03	
			$T = 0,044 \cdot h^{0,15} \cdot n^{0,7}$											
3	Ударное клеймо с подбором	5	0,08	0,14	0,18	0,22	0,26	0,29	0,33	0,36	0,42	0,48	0,05	
		10	0,09	0,15	0,20	0,25	0,28	0,33	0,36	0,40	0,48	0,53	0,05	
			$T = 0,066 \cdot h^{0,15} \cdot n^{0,7}$											
5	Пресс ручной	Без пере- ключения цифратора	10	0,048	0,07	0,085	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17	0,02
			$T = 0,048 \cdot n^{0,52}$											

6	С перек- лючением цифратора	10	0,056	0,10	0,14	0,18	0,22	0,26	0,29	0,33	0,40	0,46	0,05	
			$T = 0,056 \cdot n^{0,85}$											
7	Пресс механический	10	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,28	0,33	0,03	
			$T = 0,04 \cdot n^{0,85}$											
8	Электрограф	10	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	0,20	0,21	0,23	0,03	
			$T = 0,06 \cdot n^{0,55}$											
9	Штемпель, ручка, кисточка и др. (тушь, краска, кислота и др.)	5	0,065	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,145	0,155	0,17	0,02	
10		10	0,085	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,180	0,195	0,21	0,02	
11		15	0,095	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,205	0,225	0,24	0,02	
12		20	0,105	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21	0,225	0,245	0,26	0,02	
			$T = 0,04 \cdot h^{0,32} \cdot n^{0,37}$											
13	Краской по трафарету	кистью	5	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,03
14			10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,03
15			15	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	0,03
16			20	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,03
17			30	0,13	0,16	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,03
18			40	0,14	0,18	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,04
19			60	0,15	0,20	0,23	0,25	0,28	0,30	0,31	0,33	0,36	0,38	0,05
			$T = 0,055 \cdot h^{0,25} \cdot n^{0,37}$											
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	

Маркирование изделий

Приемы, связанные с маркированием

Карта 26

Лист 2

№ по- зи- ции	Маркировочный инструмент и метод маркирования		Высота знака h, мм, до	Число знаков n, шт, до										На каждый послед- ующий знак
				1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
				Время T, мин										
20	Краской по трафарету	пультве- ризато- ром	5	0,058	0,065	0,076	0,085	0,09	0,10	0,105	0,110	0,12	0,13	
21			10	0,060	0,078	0,091	0,100	0,11	0,12	0,125	0,130	0,14	0,15	
22			15	0,067	0,086	0,100	0,110	0,12	0,13	0,135	0,145	0,16	0,17	
23			20	0,072	0,093	0,110	0,120	0,13	0,14	0,145	0,155	0,17	0,18	
24			30	0,080	0,103	0,120	0,130	0,14	0,15	0,160	0,170	0,18	0,20	
25			40	0,085	0,110	0,130	0,140	0,15	0,16	0,175	0,185	0,20	0,21	
26			60	0,095	0,122	0,140	0,160	0,17	0,18	0,195	0,205	0,22	0,24	
				$T = 0,034 \cdot h^{0,25} \cdot n^{0,37}$										
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Пр и м е ч а н и я: 1. Нормативы времени рассчитаны на маркирование плоской поверхности. При маркировании цилиндрической поверхности приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

2. При маркировании поверхности внутри изделия (блоки, шкафы) приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,2.

## Содержание работы

1. Взять кисть, окунуть в клей
2. Смазать прокладку, уплотнитель
3. Отложить кисть
4. Установить прокладку, уплотнитель по месту, прижав (пригладив) по всей поверхности вручную или роликом

№ позиции	Материал прокладки, уплотнителя	Ширина прокладки В, мм	Периметр или длина прокладки, уплотнителя L, мм, до	Диаметр прокладки, уплотнителя D, мм, до	Время T, мин
1	Картон, прессшпан, паранит, фетр, войлок, кожа, резина, дерматин, мипора	30 ... 100	100	32	0,15
2			200	64	0,21
3			300	95	0,26
4			400	127	0,30
5			500	160	0,34
6			600	190	0,37
7			800	254	0,42
8			1000	318	0,47
9			1250	398	0,53
10			1500	477	0,58
11			1800	572	0,64
12			2000	635	0,67
13			2200	700	0,70
14			2500	795	0,75
15			3000	955	0,82
16			4000	—	0,95
17			4500	—	1,00
18			5000	—	1,05
Индекс			а	б	в

Установка детали в тиски и снятие	Установочно-соединительные работы
	Карта 28

### Содержание работы

1. Взять деталь
2. Установить и закрепить
3. Открепить деталь, снять и отложить

№ позиции	Способ крепления	Масса детали Q, кг, до						
		0,5	1,0	3,0	5,0	8,0	12,0	20
		Время T, мин						
1	Винтовым зажимом	0,14	0,16	0,22	0,25	0,28	0,32	0,36
2	Пневматическим зажимом	0,11	0,13	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж

**Примечание.** При переустановке деталей в тисках приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,9.



$$T = 0,16 \cdot Q^{0,26} \text{ – позиция 1;}$$

$$T = 0,13 \cdot Q^{0,26} \text{ – позиция 2.}$$

Установка шариков	Установочно-соединительные работы
	Карта 29

### Содержание работы

1. Взять шарик
2. Установить в отверстие, гнездо или канавку

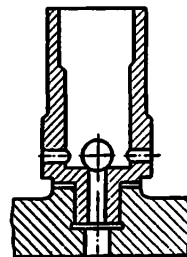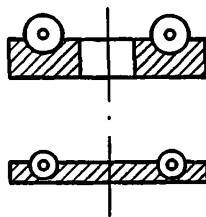


№ позиции	Способ установки	Диаметр шарика D, мм, до	Первый шарик	Каждый последующий
			Время T, мин	
1	Свободно	5	0,038	0,016
2		10	0,031	0,018
3		15	0,034	0,021
4		20	0,037	0,024
5		30	0,041	0,027
6	Затруднено	5	0,049	0,021
7		10	0,040	0,023
8		15	0,044	0,027
9		20	0,048	0,031
10		30	0,053	0,035

**Примечание.** При взятии и установке шарика пинцетом приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

## Содержание работы

1. Взять кольцо и круглогубцы (инструмент)
2. Разжать (сжать) кольцо и установить в выточку отверстия или вала, придерживая кольцо
3. Отложить инструмент

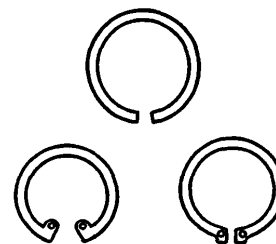

№ по- зи- ции	Толщина кольца b, мм, до	Наружный диаметр кольца D, мм, до									
		15	20	25	30	35	50	75	110	160	200
		Время T, мин									
1	1,0	0,042	0,048	0,051	0,054	0,057	0,066	0,078	0,090	0,100	0,110
2	1,2	0,048	0,054	0,057	0,060	0,066	0,075	0,087	0,100	0,120	0,125
3	1,5	0,054	0,060	0,066	0,069	0,075	0,084	0,100	0,115	0,140	0,145
4	1,8	0,060	0,066	0,072	0,078	0,081	0,092	0,110	0,125	0,155	0,160
5	2,0	0,063	0,072	0,078	0,084	0,087	0,100	0,115	0,135	0,165	0,170
6	2,2	0,066	0,075	0,081	0,087	0,093	0,105	0,125	0,145	0,175	0,180
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Установка пружинных колец	Установочно-соединительные работы	
	Карта 30	Лист 2

№ по- зи- ции	Толщина кольца b, мм, до	Наружный диаметр кольца D, мм, до									
		15	20	25	30	35	50	75	110	160	200
		Время T, мин									
7	2,5	0,072	0,081	0,090	0,096	0,100	0,115	0,135	0,155	0,190	0,195
8	2,8	0,078	0,087	0,096	0,100	0,110	0,125	0,145	0,170	0,200	0,210
9	3,0	–	0,090	0,100	0,105	0,115	0,130	0,150	0,175	0,210	0,220
10	3,5	–	0,100	0,110	0,115	0,125	0,140	0,165	0,190	0,230	0,240
11	4,0	–	–	–	0,125	0,130	0,155	0,175	0,205	0,250	0,260
12	4,5	–	–	–	0,135	0,145	0,160	0,180	0,220	0,265	0,275
13	5,0	–	–	–	–	–	0,175	0,205	0,235	0,280	0,295
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Примечания: 1. Нормативы времени рассчитаны на продвижение колец при  $\frac{L}{D} \leq 3$ . На продвижение колец при  $\frac{L}{D} > 3$  приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1, где  $L$  – длина продвижения кольца.

2. При установке колец без использования круглогубцев (инструмента) приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

$$T = 0,015 \cdot b^{0,6} \cdot D^{0,38}$$



Установка указательных и фирменных табличек

Установочно-соединительные работы

Карта 31



№ позиции	Способ крепления таблички		Содержание работы	Площадь таблички S, см <sup>2</sup> , до													
				20	50	100	150	200	300	400	500	800	1000	1200	1500		
				Время на одну табличку T, мин													
1	Приклеивание	нанесением клея на табличку	1. Взять лопаточку, смазать бумажную табличку клеем 2. Отложить лопаточку 3. Приклеить табличку 4. Прижать по всей поверхности вручную	0,08	0,10	0,115	0,125	0,135	0,145	0,155	0,165	0,18	0,19	0,20	0,21		
2		клеевой поверхностью	1. Снять с таблички оберточную бумагу, защитную пленку и отложить 2. Установить табличку клеевой поверхностью в посадочное место, расправляя по торцам вручную	0,25	0,36	0,475	0,555	0,625	0,735	0,825	0,900	1,10	1,20	1,30	1,40		
3	Заклепки		1. Взять табличку, пневмо- или электросверлильную машину 2. Установить табличку по месту и, придерживая рукой, просверлить отверстия под заклепки по отверстиям таблички 3. Отложить машину, взять заклепки, молоток и обжимку 4. Прикрепить табличку заклепками 5. Отложить молоток и обжимку	2	0,68												
4					4	1,05											
5					6	1,30											
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м		

Примечание. При приклеивании (наклеивании) папиросной бумаги на табличку приведенное в нормативной карте время по позиции 1 принимать с коэффициентом 1,5.

$$T = 0,042 \cdot S^{0,22} \text{ – позиция 1;}$$

$$T = 0,075 \cdot S^{0,4} \text{ – позиция 2;}$$

$$T = 0,45 \cdot n^{0,6} \text{ – позиции 3–5.}$$

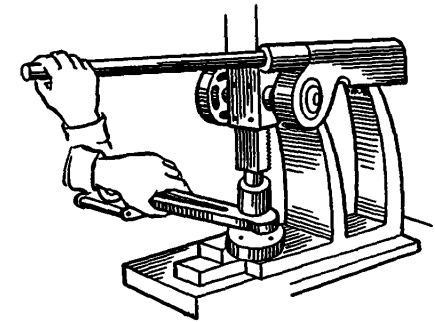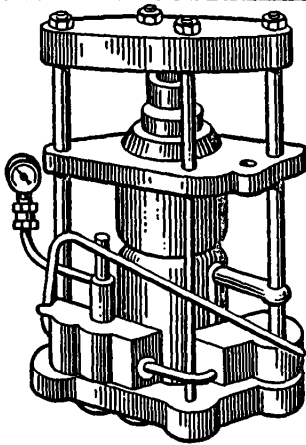

Содержание работы

1. Взять деталь и установить
2. Включить пресс, запрессовать
3. Выключить пресс, отложить деталь

1. Взять деталь и установить
2. Запрессовать
3. Отложить деталь

№ по- зи- ции	Тип пресса	Масса детали M, кг, до	Длина запрессовывания L, мм, до							
			10	16	25	40	60	80	100	160
			Время T, мин							
1	Гидравлический или механический	0,5	0,053	0,059	0,066	0,074	0,082	0,087	0,092	0,100
2		1,0	0,061	0,068	0,076	0,085	0,094	0,100	0,110	0,120
3		2,0	0,070	0,078	0,087	0,097	0,107	0,115	0,120	0,140

4		3,0	0,076	0,085	0,094	0,106	0,116	0,125	0,130	0,150
5		5,0	0,084	0,094	0,105	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160
6		8,0	0,092	0,103	0,115	0,130	0,140	0,150	0,160	0,180
7		12,0	0,100	0,110	0,120	0,140	0,150	0,160	0,170	0,190
8		20,0	0,110	0,120	0,140	0,150	0,170	0,180	0,190	0,220
9	Винтовой	0,5	0,100	0,110	0,120	0,140	0,150	0,160	0,170	0,190
10		1,0	0,110	0,130	0,140	0,160	0,170	0,180	0,190	0,220
11		2,0	0,130	0,140	0,160	0,180	0,200	0,210	0,220	0,250
12		3,0	0,140	0,160	0,170	0,190	0,210	0,230	0,240	0,270
13		5,0	0,160	0,170	0,190	0,220	0,240	0,260	0,270	0,300
14		8,0	0,170	0,190	0,210	0,240	0,260	0,280	0,300	0,330
15		Ресный	0,5	0,075	0,085	0,094	0,105	0,110	0,120	0,130
16	1,0		0,087	0,097	0,108	0,120	0,130	0,140	0,150	0,170
17	2,0		0,100	0,110	0,120	0,140	0,150	0,160	0,170	0,190
18	3,0		0,110	0,120	0,130	0,150	0,160	0,180	0,190	0,210
19	5,0		0,120	0,130	0,150	0,170	0,180	0,200	0,210	0,230
20	8,0		0,130	0,150	0,160	0,180	0,200	0,220	0,230	0,260
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Запрессовывание деталей на вал или в отверстие на прессе	Запрессовывание деталей	
	Карта 32	Лист 2

Поправочные коэффициенты в зависимости от скорости хода штока прессы:

Рабочий ход штока, м/мин	Обратный ход штока, м/мин	Коэффициент
5,0	10	0,90
4,0	8	0,95
3,25	6,5	1,0
2,5	5,0	1,10
2,0	4,0	1,20
1,5	3,0	1,30
1,0	2,0	1,40

$$T = 0,035 \cdot M^{0,2} \cdot L^{0,24} \text{ – позиции 1–8;}$$

$$T = 0,065 \cdot M^{0,2} \cdot L^{0,24} \text{ – позиции 9–14;}$$


$$T = 0,05 \cdot M^{0,2} \cdot L^{0,24} \text{ – позиции 15–20.}$$

Стопорение резьбовых соединений	Стопорение	
	Карта 33	Лист 1

### I. Стопорение стопорными шайбами или замковыми пластинами

#### Содержание работы

1. Взять стопорную шайбу или замковую пластину, надеть на болт
2. Взять инструмент, отогнуть (обжать) лапки шайбы или углы пластины
3. Отложить инструмент

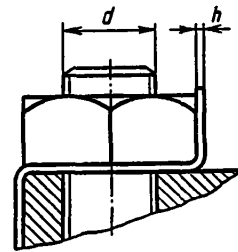

№ позиции	Инструмент	Число отгибаемых лапок шайбы или углов пластины n, шт., до	Толщина шайбы (пластины) h, мм, до				
			0,5	1,0	1,5	2,0	3,0
			Время T, мин				
1	Оправка, отвертка, молоток, плоскогубцы	1	0,041	0,060	0,065	0,071	0,079
2		2	0,061	0,087	0,097	0,105	0,120
3		3	0,077	0,110	0,120	0,130	0,150
4		4	0,091	0,130	0,140	0,160	0,180
5		5	0,105	0,150	0,165	0,180	0,200
6		6	0,115	0,165	0,185	0,200	0,225
7		8	0,135	0,190	0,220	0,235	0,265
8		10	0,150	0,220	0,245	0,270	0,300
Индекс			а	б	в	г	д

### II. Стопорение кернением

#### Содержание работы

1. Взять керн и молоток
2. Закернить резьбу детали
3. Отложить инструмент

№ позиции	Число точек кернения n			
	1	2	3	4
	Время T, мин			
9	0,06	0,077	0,09	0,10

$$T = 0,058 \cdot n^{0,58} \cdot h^{0,28} \text{ — позиции 1–8;}$$



$$T = 0,060 \cdot n^{0,37} \text{ — позиция 9.}$$



III. Стопорение проволокой

Содержание работы

1. Взять проволоку и протянуть ее через отверстия
2. Взять плоскогубцы, скрутить концы проволоки
3. Откусить излишек проволоки
4. Отложить инструмент

62

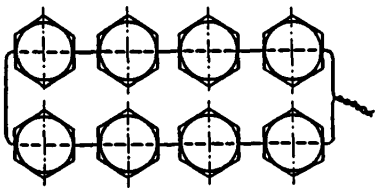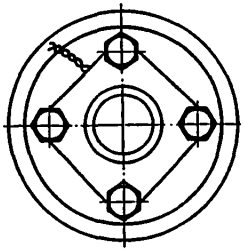№ по- зи- ции	Схема стопорения	Диаметр проволоки D, мм, до	Расстояние между болтами L, мм, до	Число гаек или болтов n, до							
				2	3	4	6	8	10	16	20
				Время на один болт (гайку) T, мин							
10		1,0	50	–	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
11			200	–	0,14	0,136	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
12		1,6	50	–	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
13			200	–	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11
14		2,5	50	–	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16
15			200	–	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
16		1,0	50	–	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
17			200	–	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
18		1,6	50	–	0,22	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14
19			200	–	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
20		2,5	50	–	0,27	0,26	0,22	0,21	0,20	0,18	0,17
21			200	–	0,24	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15

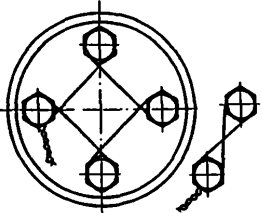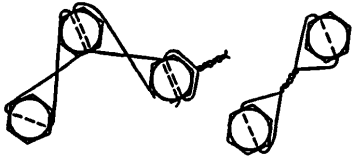22		1,0	50	0,29	0,26	0,25	-	-	-	-	-
23			200	0,26	0,23	0,22	-	-	-	-	-
24		1,6	50	0,35	0,32	0,30	-	-	-	-	-
25			200	0,31	0,28	0,26	-	-	-	-	-
26		2,5	50	0,42	0,39	0,36	-	-	-	-	-
27			200	0,38	0,34	0,32	-	-	-	-	-
28			1,0	50	0,41	0,38	0,35	0,32	0,30	0,28	0,26
29	200			0,37	0,34	0,31	0,28	0,27	0,25	0,23	0,21
30	1,6		50	0,50	0,46	0,43	0,39	0,36	0,34	0,32	0,29
31			200	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25
32	2,5		50	0,62	0,56	0,52	0,47	0,45	0,42	0,38	0,35
33			200	0,54	0,49	0,46	0,42	0,40	0,37	0,34	0,31
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з

$$T = \frac{0,31 \cdot D^{0,42}}{L^{0,09} \cdot n^{0,24}} \quad \text{-- позиции 10--15;}$$

$$T = \frac{0,34 \cdot D^{0,42}}{L^{0,09} \cdot n^{0,24}} \quad \text{-- позиции 16--21;}$$

$$T = \frac{0,48 \cdot D^{0,42}}{L^{0,09} \cdot n^{0,24}} \quad \text{-- позиции 22--27;}$$


$$T = \frac{0,7 \cdot D^{0,42}}{L^{0,09} \cdot n^{0,24}} \quad \text{-- позиции 28--33.}$$

Стопорение резьбовых соединений	Стопорение	
	Карта 33	Лист 4

#### IV. Стопорение шплинтами

##### Содержание работы

##### А. Без совмещения отверстий

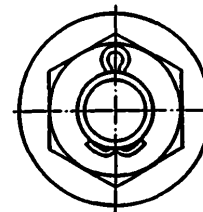

1. Взять шплинт и инструмент
2. Вставить (забить) шплинт
3. Отогнуть (развести) концы шплинта до прилегания к граням гайки
4. Отложить инструмент

##### Б. С совмещением отверстий

1. Взять шплинт и ключ гаечный
2. Довернуть гайку до совмещения отверстий (прорезей) гайки с отверстием болта
3. Вставить (забить) шплинт
4. Отогнуть (развести) концы шплинта до прилегания к граням гайки
5. Отложить инструмент

64

№ по-зи-ции	Длина шплинта L, мм, до	Диаметр шплинта D, мм, до									
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	9	10
Время T, мин											

##### Без совмещения отверстий (прорезей) под шплинт

34	20	0,064	0,075	0,084	0,093	-	-	-	-	-	-
----	----	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---



35	40	0,068	0,080	0,090	0,100	0,115	0,130	0,145	-	-	-
36	60	-	-	-	-	-	0,135	0,150	0,175	-	-
37	90	-	-	-	-	-	0,140	0,155	0,185	0,195	0,210
38	140	-	-	-	-	-	-	0,165	0,190	0,205	0,215

## С совмещением отверстий (прорезей) под шплинт

39	20	0,088	0,103	0,115	0,125	-	-	-	-	-	-
40	40	0,093	0,108	0,120	0,135	0,160	0,180	0,200	-	-	-
41	60	-	-	-	-	-	0,190	0,205	0,240	-	-
42	90	-	-	-	-	-	0,195	0,215	0,250	0,270	0,280
43	140	-	-	-	-	-	-	0,220	0,260	0,280	0,300
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Пр и м е ч а н и е. При установке (забивке) более 5 шплинтов одного размера приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,9; свыше 10 шплинтов – с коэффициентом 0,8.

$$T = 0,038 \cdot D^{0,54} \cdot L^{0,1} \text{ – позиции 34–38;}$$

$$T = 0,052 \cdot D^{0,54} \cdot L^{0,1} \text{ – позиции 39–43.}$$

**4.3. Нормативы оперативного времени  
на слесарные и слесарно-сборочные работы  
Массовое и крупносерийное производство**

Откусывание проволоки кусачками вручную	Слесарные работы
	Карта 34

**Содержание работы**

1. Взять проволоку и кусачки
2. Откусить проволоку в установленном месте
3. Отложить кусачки

№ по- зи- ции	Вид инструмента	Диаметр проволоки D, мм, до	Материал проволоки			
			Сталь		Цветные сплавы	
			первый рез	каждый последую- щий	первый рез	каждый последую- щий
			Время T, мин			
1	Кусачки обыкновенные	1,0	0,037	0,033	0,026	0,023
2		1,5	0,049	0,044	0,034	0,030
3		2,0	0,060	0,053	0,042	0,037
4		3,0	0,079	0,070	0,055	0,049
5	Кусачки шарнирные	1,0	0,030	0,026	0,021	0,019
6		1,5	0,040	0,034	0,028	0,025
7		2,0	0,048	0,042	0,034	0,031
8		3,0	0,064	0,055	0,045	0,041
Индекс			а	б	в	г

*Кусачки обыкновенные*

$$T = 0,037 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс а;}$$

$$T = 0,033 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс б;}$$

$$T = 0,026 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс в;}$$

$$T = 0,023 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс г.}$$

*Кусачки шарнирные*

$$T = 0,03 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс а;}$$

$$T = 0,026 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс б;}$$

$$T = 0,021 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс в;}$$

$$T = 0,019 \cdot D^{0,69} \text{ – индекс г.}$$

Прогонка (калибрование) резьбы метчиком вручную

Слесарные работы

Карта 35

## Содержание работы

1. Взять метчик, окунуть в масло
2. Ввернуть на 2–3 нитки
3. Надеть вороток
4. Прогнать (калибровать) резьбу

5. Вывернуть метчик
6. Очистить метчик и резьбу от стружки
7. Отложить инструмент

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм	Длина резьбы L, мм, до											
			5	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
			Время T, мин											
1	3	0,5	0,19	0,24	0,30	0,40	0,49	0,57	0,66	0,73	–	–	–	–
2	6	1,0	0,12	0,16	0,20	0,27	0,32	0,38	0,43	0,48	0,53	0,57	0,62	0,70
3	10	1,5	0,10	0,12	0,16	0,21	0,26	0,30	0,34	0,38	0,41	0,45	0,48	0,55
4	16	2,0	–	–	0,13	0,18	0,21	0,25	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,46
5	20	2,5	–	–	–	0,15	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,33	0,36	0,41
6	24	3,0	–	–	–	0,14	0,17	0,20	0,22	0,25	0,27	0,30	0,32	0,36
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Примечание. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентами:

Обрабатываемый материал		Прогонка (калибрование) глухих отверстий	Прогонка (калибрование) отверстий пневмо- или электронинструментом
Сталь конструкционная, чугун	Цветные сплавы		
1,0	0,8	1,2	0,6

$$T = 0,04 \cdot L^{0,7} / S^{0,6}$$

Прогонка (калибрование) резьбы плашками вручную

Слесарные работы

Карта 36

Содержание работы

1. Взять вороток с плашкой
2. Смазать плашку или резьбу маслом
3. Установить плашку по резьбе
4. Прогнать (калибровать) резьбу
5. Очистить плашку, резьбу от стружки
6. Отложить вороток с плашкой

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм	Длина резьбы L, мм, до													
			5	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
			Время T, мин													
1	3	0,5	0,12	0,15	0,19	0,25	0,31	0,36	0,41	0,46	—	—	—	—	—	—
2	6	1,0	0,08	0,10	0,13	0,17	0,20	0,24	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	—	—	—
3	10	1,5	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,26	0,28	0,30	0,34	0,42	0,49
4	16	2,0	—	0,06	0,08	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,35	0,41
5	20	2,5	—	—	—	—	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,31	0,36
6	24	3,0	—	—	—	—	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,23	0,28	0,32
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

Примечание. Нормативы времени рассчитаны на прогонку резьбы для деталей из конструкционной стали. При прогонке резьбы в деталях из цветных сплавов приведенное в нормативной карте время применять с коэффициентом 0,8.

$$T = \frac{0,025 \cdot L^{0,7}}{S^{0,6}}$$

Крепление деревянных изделий гвоздями	Слесарные работы
	Карта 37

Содержание работы

1. Взять гвоздь и молоток
2. Забить гвоздь на полную длину
3. Отложить молоток

№ позиции	Вид работы	Число забиваемых гвоздей	Длина гвоздя $L$ , мм, до							
			12	25	40	50	75	100	125	150
			Время $T$ , мин							
1	Забивка гвоздей обыкновенным молотком	Первый	0,038	0,049	0,059	0,064	0,074	0,082	0,090	0,096
2		Каждый последующий	0,023	0,029	0,035	0,038	0,044	0,049	0,054	0,058
3	Забивка гвоздей магнитным молотком	Первый	0,030	0,039	0,047	0,051	0,059	0,066	0,072	0,078
4		Каждый последующий	0,018	0,023	0,028	0,031	0,035	0,040	0,043	0,047
5	Забивка гвоздей в предварительно засверленные отверстия	Первый	0,033	0,043	0,051	0,055	0,064	0,070	0,078	0,083
6		Каждый последующий	0,020	0,026	0,031	0,033	0,038	0,042	0,047	0,050
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

$$T = 0,015 \cdot L^{0,37} \text{ – позиция 1;}$$

$$T = 0,012 \cdot L^{0,37} \text{ позиция 3;}$$

$$T = 0,013 \cdot L^{0,37} \text{ – позиция 5;}$$

$$T = 0,009 \cdot L^{0,37} \text{ – позиция 2;}$$

$$T = 0,072 \cdot L^{0,37} \text{ – позиция 4;}$$

$$T = 0,0078 \cdot L^{0,37} \text{ – позиция 6.}$$

Установка изделий на плоскость простым наложением, с совмещением отверстий, кромок или рисок вручную	Установочно-соединительные работы	
	Карта 38	Лист 1

Содержание работы

Взять изделие, установить на плоскость простым наложением, или с совмещением отверстий, или с совмещением рисок (кромки)

№ позиции	Способ установки	Наибольший размер детали Р, мм, до	Масса детали М, кг, до													
			0,1	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12	15	20
			Время Т, мин													
1	Простым наложением.	75	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,029	-	-	-	-	-	-	-
2		100	0,021	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,030	-	-	-	-	-	-	-
3		150	0,023	0,024	0,025	0,027	0,028	0,029	0,032	-	-	-	-	-	-	-
4		300	0,025	0,027	0,028	0,030	0,031	0,032	0,035	0,038	0,041	-	-	-	-	-
5		500	0,028	0,029	0,031	0,032	0,034	0,035	0,039	0,042	0,044	0,048	0,051	0,054	0,058	0,063
6		800	0,030	0,032	0,033	0,035	0,037	0,038	0,042	0,045	0,047	0,052	0,055	0,058	0,062	0,068
7		1000	-	-	0,035	0,036	0,038	0,039	0,043	0,046	0,049	0,053	0,057	0,060	0,065	0,070
8		1500	-	-	0,037	0,039	0,041	0,042	0,046	0,050	0,052	0,057	0,061	0,065	0,069	0,075
9		2000	-	-	0,039	0,040	0,043	0,044	0,049	0,052	0,055	0,060	0,064	0,068	0,072	0,079
10		2500	-	-	-	0,042	0,044	0,045	0,050	0,054	0,057	0,062	0,066	0,070	0,075	0,082
11		3000	-	-	-	0,043	0,045	0,047	0,052	0,055	0,059	0,064	0,068	0,072	0,077	0,084
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

№ по- зи- ции	Способ установки	Наибольший размер детали R, мм, до	Количество отверстий п	Масса детали M, кг, до															
				0,1	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12	15	20		
				Время T, мин															
12	С совмещением отверстий	75	1	0,025	0,027	0,029	0,030	0,031	0,032	0,036	-	-	-	-	-	-	-		
13			2 и более	0,029	0,031	0,033	0,034	0,036	0,037	0,041	-	-	-	-	-	-	-		
14		100	1	0,027	0,028	0,030	0,031	0,033	0,034	0,037	-	-	-	-	-	-	-		
15			2 и более	0,031	0,033	0,034	0,036	0,038	0,039	0,043	-	-	-	-	-	-	-		
16		150	1	0,028	0,030	0,032	0,033	0,035	0,036	0,040	0,043	0,045	-	-	-	-	-		
17			2 и более	0,033	0,035	0,037	0,038	0,040	0,041	0,046	0,049	0,052	-	-	-	-	-		
18		300	1	0,032	0,034	0,036	0,037	0,039	0,040	0,045	0,048	0,050	-	-	-	-	-		
19			2 и более	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,046	0,052	0,055	0,057	-	-	-	-	-		
20		500	1	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,044	0,048	0,052	0,055	0,060	0,064	0,068	0,073	0,080		
21			2 и более	0,040	0,042	0,044	0,047	0,049	0,050	0,055	0,060	0,063	0,069	0,073	0,077	0,082	0,089		
22		800	1	0,037	0,040	0,042	0,044	0,046	0,047	0,052	0,056	0,059	0,064	0,068	0,072	0,077	0,084		
23			2 и более	0,042	0,046	0,048	0,050	0,053	0,054	0,060	0,064	0,068	0,074	0,078	0,082	0,088	0,096		
24		1000	1	-	-	0,043	0,045	0,048	0,049	0,054	0,058	0,061	0,066	0,070	0,074	0,079	0,086		
25			2 и более	-	-	0,050	0,052	0,055	0,056	0,062	0,067	0,070	0,076	0,081	0,086	0,092	0,100		
26		1500	1	-	-	0,046	0,048	0,051	0,052	0,058	0,062	0,065	0,071	0,075	0,079	0,084	0,092		
27			2 и более	-	-	0,053	0,056	0,058	0,060	0,067	0,071	0,075	0,082	0,087	0,092	0,098	0,107		
28		2000	1	-	-	0,048	0,051	0,053	0,055	0,060	0,065	0,068	0,074	0,078	0,082	0,088	0,096		
29			2 и более	-	-	0,055	0,058	0,061	0,063	0,069	0,075	0,078	0,085	0,090	0,095	0,102	0,111		
30		2500	1	-	-	-	0,052	0,055	0,057	0,063	0,067	0,071	0,077	0,082	0,087	0,093	0,101		
31			2 и более	-	-	-	0,060	0,063	0,065	0,072	0,077	0,081	0,088	0,094	0,100	0,107	0,116		
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о		

Установка изделий на плоскость простым наложением, с совмещением отверстий, кромок или рисок вручную

Установочно-соединительные работы

Карта 38

Лист 2

№ позиции	Способ установки	Наибольший размер детали Р, мм, до	Масса детали М, кг, до													
			0,1	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12	15	20
			Время Т, мин													
32	С совмещением кромок, риск	75	0,026	0,028	0,029	0,031	0,032	0,033	0,037	-	-	-	-	-	-	-
33		100	0,027	0,029	0,030	0,032	0,034	0,035	0,039	-	-	-	-	-	-	-
34		150	0,029	0,031	0,033	0,034	0,036	0,037	0,041	-	-	-	-	-	-	-
35		300	0,033	0,035	0,037	0,038	0,040	0,041	0,046	0,049	0,052	-	-	-	-	-
36		500	0,035	0,038	0,040	0,042	0,044	0,045	0,050	0,053	0,056	0,062	0,066	0,069	0,074	0,081
37		800	0,038	0,041	0,043	0,045	0,047	0,048	0,054	0,058	0,061	0,066	0,071	0,075	0,080	0,087
38		1000	-	-	0,044	0,047	0,049	0,050	0,056	0,060	0,063	0,069	0,074	0,078	0,083	0,090
39		1500	-	-	0,047	0,050	0,052	0,054	0,060	0,064	0,067	0,073	0,078	0,083	0,089	0,097
40		2000	-	-	-	0,052	0,054	0,056	0,062	0,067	0,070	0,077	0,082	0,087	0,093	0,101
41		2500	-	-	-	0,054	0,057	0,058	0,065	0,069	0,073	0,080	0,085	0,089	0,096	0,105
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

72

$$T = 0,012 \cdot M^{0,07} \cdot P^{0,16} \text{ – позиции 1–11, при } M \leq 3 \text{ кг;}$$

$$T = 0,0095 \cdot M^{0,3} \cdot P^{0,16} \text{ – позиции 1–11, при } M > 3 \text{ кг;}$$

$$T = 0,015 \cdot M^{0,07} \cdot P^{0,16} \cdot n^{0,2} \text{ – позиции 12–31, при } M \leq 3 \text{ кг;}$$

$$T = 0,0118 \cdot M^{0,3} \cdot P^{0,16} \cdot n^{0,2} \text{ – позиции 12–31, при } M > 3 \text{ кг;}$$

$$T = 0,0154 \cdot M^{0,07} \cdot P^{0,16} \text{ – позиции 32–41, при } M \leq 3 \text{ кг;}$$

$$T = 0,0122 \cdot M^{0,3} \cdot P^{0,16} \text{ – позиции 32–41, при } M > 3 \text{ кг.}$$



Установка изделий на плоскость простым наложением, с совмещением кромок, рисок и отверстий при помощи подъемных средств

Установочно-соединительные работы

Карта 39

Лист 1

Содержание работы

Установить изделие на плоскость

73

№ по-зи-ции	Способ установки	Наибольший размер детали Р, мм, до	Масса детали М, кг, до															
			50	80	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1500	2000	2500
			Время Т, мин															
1	Простым наложением	1000	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26	0,30	0,32	0,34
2		2000	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39
3		3000	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,36	0,39	0,42
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р

Установка изделий на плоскость простым наложением, с совмещением кромок, риск и отверстий при помощи подъемных средств

Установочно-соединительные работы

Карта 39

Лист 2

74

№ по-зи-ции	Способ установки	Наибольший размер детали Р, мм, до	Масса детали М, кг, до															
			50	80	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1500	2000	2500
			Время Т, мин															
4	Простым наложением	4000	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,37	0,41	0,43
5		5000	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35	0,39	0,42	0,45
6	С совмещением кромок, риск	1000	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32	0,35	0,38
7		2000	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,36	0,39	0,42
8		3000	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,35	0,39	0,43	0,46
9		4000	0,15	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,31	0,34	0,36	0,41	0,45	0,48
10		5000	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,43	0,46	0,49

11	С совмещением отверстий	Число отверстий п	1	1000	0,18	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,31	0,32	0,34	0,36	0,38	0,43	0,46	0,49
12				2000	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	0,37	0,40	0,42	0,46	0,50	0,53
13				3000	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,35	0,37	0,39	0,42	0,44	0,49	0,52	0,55
14				4000	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43	0,45	0,50	0,54	0,57
15				5000	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,44	0,47	0,52	0,56	0,59
16			2 и более	1000	0,20	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,37	0,40	0,42	0,47	0,50	0,53
17				2000	0,22	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,34	0,37	0,39	0,41	0,44	0,46	0,51	0,55	0,58
18				3000	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48	0,54	0,58	0,61
19				4000	0,24	0,26	0,28	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,47	0,50	0,56	0,60	0,64
20				5000	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,45	0,49	0,52	0,57	0,61	0,65
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	

Примечания: 1. На вызов мостового крана к приведенному в нормативной карте времени добавлять 1,3 мин.

2. Время на застропливание и расстропливание изделий и время на перемещение крана брать соответственно по нормативным картам 9 и 10.

$$T = 0,011 \cdot p^{0,17} \cdot M^{0,29} \text{ – позиции 1–5;}$$

$$T = 0,012 \cdot p^{0,17} \cdot M^{0,29} \text{ – позиции 6–10;}$$

$$T = 0,030 \cdot p^{0,12} \cdot M^{0,25} \cdot n^{0,14} \text{ – позиции 11–20.}$$

Установка изделий на вал или в отверстие вручную

Содержание работы

1. Взять изделие
2. Установить на вал или в отверстие с продвижением до упора

№ по-зи-ции	Длина продвижения L, мм, до	Посад							
		ходо							
		Масса детали							
		0,25	0,5	1	2	3	5	8	12
Время									
1	25	0,026	0,029	0,033	0,038	0,040	0,044	0,048	0,052
2	50	0,028	0,032	0,036	0,041	0,044	0,048	0,052	0,056
3	100	0,030	0,034	0,039	0,044	0,048	0,052	0,057	0,061
4	200	0,033	0,038	0,043	0,048	0,052	0,057	0,062	0,067
5	400	0,036	0,040	0,046	0,052	0,056	0,061	0,067	0,072
6	600	0,042	0,048	0,054	0,062	0,066	0,072	0,079	0,085
7	800	0,048	0,054	0,061	0,069	0,075	0,082	0,089	0,096
8	1000	0,053	0,059	0,067	0,076	0,082	0,090	0,098	0,105
9	1500	0,062	0,071	0,080	0,090	0,097	0,105	0,115	0,125
10	2000	0,070	0,079	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140
11	2500	0,077	0,087	0,100	0,110	0,120	0,135	0,145	0,155
12	3000	0,083	0,094	0,110	0,120	0,130	0,145	0,155	0,170
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з

Примечание. При измененных условиях работы приведенное в нормативной карте время

Диаметр отверстия, мм, до							
25	50	75	100	150	200	300	400
0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,75


$$T = 0,0225 \cdot L^{0,12} \cdot M^{0,18} \text{ при } L \leq 200 \text{ мм}$$

$$T = 0,0037 \cdot L^{0,42} \cdot M^{0,18} \text{ при } L > 200 \text{ мм}$$

} ходовая посадка;

Установочно-соединительные работы

Карта 40

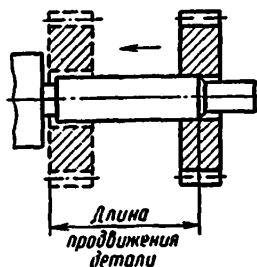

ка

вая скользкая

М, кг, до

20	0,25	0,5	1	2	3	5	8	12	20
----	------	-----	---	---	---	---	---	----	----

Т, мин

0,057	0,043	0,049	0,055	0,063	0,067	0,074	0,080	0,086	0,095
0,062	0,047	0,053	0,060	0,068	0,073	0,080	0,087	0,094	0,100
0,067	0,051	0,058	0,065	0,074	0,080	0,087	0,095	0,100	0,110
0,073	0,055	0,063	0,071	0,080	0,087	0,095	0,105	0,110	0,120
0,078	0,060	0,068	0,077	0,087	0,094	0,100	0,110	0,120	0,130
0,093	0,071	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,160
0,105	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,140	0,150	0,160	0,170
0,120	0,088	0,100	0,110	0,130	0,140	0,150	0,160	0,180	0,190
0,140	0,105	0,120	0,135	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23
0,155	0,115	0,135	0,150	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26
0,170	0,130	0,145	0,165	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
0,185	0,140	0,160	0,180	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30
и	к	л	м	н	о	п	р	с	т

принимать с коэффициентами:

Продвижение изделия через два отверстия или установка на два вала

Установка изделия в отверстие или на вал с совмещением по зубу, шпонке

1,1

1,2

$$T = 0,0376 \cdot L^{0,12} \cdot M^{0,18} \text{ при } L \leq 200 \text{ мм}$$

$$T = 0,0062 \cdot L^{0,42} \cdot M^{0,18} \text{ при } L > 200 \text{ мм}$$

скользящая посадка.

Установочно-соединительные работы

Установка изделий на вал или в отверстие при помощи подъемных средств

Карта 41

Содержание работы

Установить изделие на вал или в отверстие с продвижением до упора

78

№ по- зи- ции	Длина продвижения $L$ , мм, до	Масса детали $M$ , кг, до																
		50	60	70	100	120	150	180	220	250	300	350	450	550	650	1000	1500	2000
		Время $T$ , мин																
1	50	0,18	0,19	0,20	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,40	0,44	0,47	0,55	0,64	0,71
2	60	0,19	0,21	0,22	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,44	0,47	0,50	0,58	0,68	0,76
3	70	0,20	0,22	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,40	0,42	0,46	0,50	0,53	0,62	0,72	0,80
4	100	0,23	0,25	0,26	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,45	0,48	0,53	0,57	0,60	0,71	0,82	0,92
5	120	0,25	0,27	0,28	0,32	0,34	0,37	0,40	0,43	0,45	0,48	0,51	0,56	0,61	0,64	0,76	0,88	0,98
6	150	0,27	0,29	0,31	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,49	0,53	0,56	0,61	0,66	0,70	0,82	0,95	1,05
7	180	0,29	0,31	0,33	0,38	0,40	0,44	0,47	0,49	0,53	0,56	0,61	0,66	0,70	0,82	0,88	1,00	1,15
8	220	0,31	0,33	0,35	0,40	0,43	0,47	0,50	0,54	0,57	0,61	0,64	0,70	0,76	0,81	0,95	1,10	1,20
9	250	0,33	0,35	0,37	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,59	0,64	0,67	0,74	0,80	0,85	0,99	1,15	1,30

10	300	0,35	0,37	0,40	0,45	0,48	0,53	0,56	0,61	0,63	0,68	0,72	0,79	0,85	0,91	1,05	1,25	1,40
11	350	0,37	0,40	0,42	0,48	0,51	0,56	0,60	0,64	0,67	0,72	0,76	0,84	0,90	0,96	1,10	1,30	1,45
12	450	0,41	0,44	0,46	0,53	0,56	0,61	0,65	0,70	0,74	0,79	0,84	0,92	0,99	1,05	1,25	1,45	1,60
13	550	0,44	0,47	0,50	0,57	0,61	0,66	0,70	0,76	0,79	0,85	0,90	0,99	1,05	1,15	1,35	1,55	1,70
14	650	0,47	0,50	0,53	0,60	0,64	0,70	0,75	0,81	0,85	0,90	0,96	1,05	1,15	1,20	1,40	1,65	1,80
15	1000	0,55	0,59	0,62	0,71	0,76	0,82	0,88	0,95	0,99	1,05	1,10	1,25	1,35	1,40	1,65	1,95	2,15
16	1500	0,64	0,68	0,72	0,82	0,88	0,95	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30	1,45	1,55	1,65	1,90	2,25	2,50
17	1800	0,68	0,73	0,77	0,88	0,94	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30	1,40	1,55	1,65	1,75	2,05	2,40	2,65
18	2000	0,71	0,76	0,80	0,91	0,98	1,05	1,15	1,20	1,30	1,35	1,45	1,60	1,70	1,80	2,15	2,50	2,80
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с

79

Примечания: 1. При измененных условиях работы приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Диаметр отверстия, мм, до

50	100	200	400
1,0	1,2	1,4	1,7

2. На вызов мостового крана к времени по нормативной карте добавлять 1,3 мин.

3. Время на застропливание и расстропливание деталей и время на перемещение крана брать соответственно по нормативным картам 9, 10.

$$T = 0,01 \cdot L^{0,37} \cdot M^{0,37}$$

Установка изделий на шпильки или шпильками в отверстия вручную

Установочно-соединительные работы

Карта 42

Содержание работы

Взять изделие, установить отверстиями на шпильки или шпильками в отверстия

№ по- зи- ции	Длина продвижения (высота шпильки) L, мм, до	Масса детали M, кг, до											
		0,5	0,7	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,5	8,0	10	15	20
		Время T, мин											
1	25	0,046	0,050	0,053	0,057	0,061	0,066	0,070	0,075	0,081	0,084	0,092	0,097
2	35	0,049	0,053	0,057	0,061	0,065	0,070	0,075	0,080	0,086	0,090	0,098	0,103
3	50	0,053	0,056	0,061	0,065	0,070	0,075	0,080	0,086	0,092	0,096	0,105	0,111
4	70	0,056	0,060	0,065	0,069	0,074	0,080	0,086	0,091	0,098	0,103	0,111	0,118
5	100	0,060	0,064	0,069	0,074	0,080	0,085	0,092	0,098	0,105	0,110	0,120	0,126
6	140	0,064	0,069	0,074	0,079	0,085	0,090	0,098	0,104	0,112	0,117	0,127	0,135
7	200	—	0,074	0,079	0,085	0,091	0,097	0,104	0,112	0,120	0,125	0,136	0,144
8	260	—	0,077	0,083	0,089	0,096	0,102	0,110	0,117	0,126	0,132	0,143	0,152
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

$$T = 0,029 \cdot L^{0,19} \cdot M^{0,2}$$



Установка изделий на шпильки или шпильками в отверстия при помощи подъемных средств

Установочно-соединительные работы

Карта 43

## Содержание работы

Установить изделие отверстиями на шпильки или шпильками в отверстия

№ по- зи- ции	Длина продвижения (высота шпильки) L, мм, до	Масса детали М, кг, до														
		50	60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	600	800	1000	1200
		Время Т, мин														
1	25	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,41	0,45	0,48	0,54	0,59	0,64
2	30	0,19	0,20	0,23	0,25	0,27	0,30	0,33	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,59	0,64	0,69
3	40	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,34	0,38	0,41	0,46	0,50	0,55	0,59	0,66	0,73	0,78
4	50	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,38	0,41	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,73	0,80	0,86
5	60	0,25	0,27	0,30	0,33	0,36	0,40	0,44	0,48	0,53	0,58	0,64	0,69	0,77	0,85	0,91
6	75	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40	0,45	0,49	0,54	0,60	0,65	0,72	0,77	0,87	0,95	1,05
7	90	0,30	0,33	0,37	0,40	0,43	0,49	0,53	0,58	0,65	0,71	0,78	0,84	0,94	1,05	1,10
8	110	0,33	0,36	0,40	0,44	0,47	0,53	0,58	0,64	0,71	0,77	0,85	0,91	1,05	1,10	1,20
9	130	0,35	0,38	0,43	0,49	0,51	0,57	0,63	0,69	0,76	0,83	0,91	0,98	1,10	1,20	1,30
10	160	0,39	0,42	0,47	0,52	0,55	0,62	0,68	0,75	0,83	0,91	0,99	1,05	1,20	1,30	1,40
11	200	0,42	0,46	0,52	0,57	0,61	0,69	0,75	0,83	0,91	1,00	1,10	1,20	1,35	1,45	1,55
12	250	0,47	0,50	0,57	0,62	0,67	0,76	0,83	0,91	1,00	1,10	1,20	1,30	1,45	1,60	1,70
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Пр и м е ч а н и я: 1. На вызов мостового крана к времени по нормативной карте добавлять 1,3 мин.

2. Время на застропливание и расстропливание деталей и время на перемещение крана брать соответственно по нормативным картам 9–10.

$$T = 0,0088 \cdot L^{0,43} \cdot M^{0,41}$$

Установка пружин	Установочно-соединительные работы	
	Карта 44	Лист 1

### I. Установка винтовых цилиндрических пружин без их растяжения

№ позиции	Содержание работы	Диаметр пружины D, мм, до	Диаметр проволоки d, мм, до	Высота пружины h, мм, до				
				40	60	100	150	200
				Время T, мин				
1	Взять пружину, установить ее на вал или в отверстие, продвигая до упора	20	1	0,014	0,016	0,017	0,019	0,020
2			2	0,020	0,022	0,025	0,027	0,029
3		32	2	0,024	0,027	0,029	0,032	0,034
4			4	0,034	0,038	0,042	0,045	0,048
5		50	4	0,040	0,045	0,049	0,054	0,057
6			8	0,058	0,064	0,070	0,077	0,082
7			12	0,071	0,079	0,086	0,094	0,100
8		70	8	0,065	0,073	0,080	0,087	0,093
9			12	0,080	0,089	0,098	0,11	0,114
10		100	8	0,075	0,083	0,091	0,099	0,106
11			12	0,092	0,10	0,11	0,12	0,13
Индекс				а	б	в	г	д

### II. Установка винтовых цилиндрических пружин с их растяжением

№ позиции	Содержание работы	Диаметр пружины D, мм, до	Диаметр проволоки d, мм, до				
			0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
			Время T, мин				
12	Взять пружину и плоскогубцы, завести один конец пружины в отверстие и закрепить. Растянуть пружину и закрепить ее второй конец	20	0,056	0,077	0,11	0,13	0,15
13		32	0,068	0,094	0,13	0,16	0,18
14		50	0,082	0,11	0,16	0,19	0,22
Индекс			а	б	в	г	д

Установка пружин	Установочно-соединительные работы	
	Карта 44	Лист 2

### III. Установка спиральных пружин

№ позиции	Содержание работы	Толщина проволоки b, мм, до	Высота пружины h, мм, до			
			12	25	50	100
			Время T, мин			
15	Взять пружину, сжать и вставить ее концы в отверстие	0,5	0,073	0,084	0,096	0,11
16		1,0	0,082	0,095	0,110	0,13
17		1,5	0,088	0,102	0,117	0,135
18		2,0	0,093	0,108	0,124	0,142
19	Взять пружину, надеть ее конец на штифт, сжать пружину и закрепить второй конец	0,5	0,108	0,125	0,144	0,165
20		1,0	0,132	0,152	0,175	0,200
21		1,5	0,147	0,171	0,196	0,224
22		2,0	0,160	0,185	0,212	0,243
Индекс			а	б	в	г

### IV. Установка плоских пружин

№ позиции	Содержание работы	Толщина пластины b, мм, до	Ширина пластины h, мм, до					
			6	8	12	25	50	100
			Время T, мин					
23	Взять пружину, завести ее конец в паз	0,5	0,070	0,075	0,082	0,098	0,116	0,137
24		1,0	0,085	0,090	0,100	0,120	0,140	0,170
25		1,5	0,095	0,102	0,112	0,133	0,158	0,186
26		2,0	0,103	0,110	0,120	0,144	0,170	0,200
27	Взять пружину и надеть на штифт, сжать и завести конец	0,5	0,076	0,081	0,090	0,110	0,130	0,150
28		1,0	0,092	0,099	0,109	0,130	0,150	0,180
29		1,5	0,103	0,110	0,120	0,150	0,170	0,200
30		2,0	0,110	0,120	0,130	0,160	0,186	0,220
Индекс			а	б	в	г	д	е

$$T = 0,002 \cdot h^{0,22} \cdot D^{0,38} \cdot d^{0,51} \text{ — позиции 1–11;}$$

$$T = 0,022 \cdot D^{0,42} \cdot d^{0,48} \text{ — позиции 12–14;}$$

$$T = 0,05 \cdot h^{0,20} \cdot b^{0,18} \text{ — позиции 15–18;}$$

$$T = 0,08 \cdot h^{0,20} \cdot b^{0,28} \text{ — позиции 19–22;}$$

$$T = 0,055 \cdot h^{0,24} \cdot b^{0,28} \text{ — позиции 23–26;}$$

$$T = 0,06 \cdot h^{0,24} \cdot b^{0,28} \text{ — позиции 27–30.}$$

Установка уплотнительных колец, дисков, сальников

Установочно-соединительные работы

Карта 45

Содержание работы

1. Взять уплотнительное кольцо и инструмент
2. Установить кольцо в отверстие, выточку, паз или гнездо
3. Обжать кольцо по всему диаметру для плотного прилегания
4. Отложить инструмент

84

№ по- зи- ции	Вид установки	Длина продви- жения кольца L, мм, до	Наружный диаметр кольца D, мм, до											
			10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200
			Время T, мин											
1	На гладкие валы и отверстия	20	0,030	0,040	0,045	0,050	0,055	0,059	0,063	0,066	0,072	0,077	0,084	0,098
2		30	0,035	0,045	0,053	0,059	0,064	0,069	0,073	0,077	0,084	0,090	0,098	0,115
3		40	0,039	0,050	0,059	0,066	0,072	0,077	0,082	0,086	0,094	0,100	0,110	0,130
4		50	0,042	0,055	0,064	0,072	0,078	0,084	0,089	0,094	0,100	0,109	0,120	0,140
5		60	0,045	0,060	0,070	0,077	0,084	0,090	0,095	0,100	0,110	0,117	0,130	0,150
6		80	0,051	0,066	0,077	0,086	0,094	0,100	0,106	0,112	0,122	0,130	0,140	0,170
7		100	0,055	0,072	0,084	0,094	0,102	0,109	0,116	0,122	0,132	0,142	0,155	0,180
8		120	0,060	0,077	0,090	0,100	0,109	0,117	0,124	0,130	0,142	0,152	0,165	0,200
9		150	0,064	0,084	0,098	0,110	0,120	0,127	0,135	0,140	0,155	0,166	0,180	0,210
10		200	0,076	0,098	0,115	0,130	0,140	0,150	0,160	0,165	0,180	0,195	0,210	0,250
11		250	0,078	0,102	0,120	0,135	0,145	0,155	0,165	0,170	0,190	0,200	0,220	0,260

12	На болты, шпильки и отверстия с резьбой	20	0,038	0,049	0,056	0,064	0,069	0,074	0,078	0,082	0,090	0,096	0,105	0,125
13		30	0,045	0,056	0,066	0,074	0,080	0,086	0,091	0,096	0,105	0,112	0,125	0,145
14		40	0,050	0,064	0,074	0,083	0,090	0,096	0,102	0,107	0,117	0,125	0,135	0,160
15		50	0,053	0,069	0,080	0,090	0,098	0,105	0,110	0,117	0,127	0,136	0,150	0,175
16		60	0,056	0,074	0,086	0,096	0,105	0,112	0,120	0,125	0,136	0,146	0,160	0,190
17		80	0,064	0,083	0,096	0,108	0,118	0,125	0,133	0,140	0,152	0,163	0,180	0,210
18		100	0,069	0,090	0,105	0,118	0,128	0,136	0,145	0,152	0,166	0,177	0,190	0,230
19		120	0,074	0,096	0,100	0,125	0,136	0,146	0,155	0,163	0,177	0,190	0,205	0,240
20		150	0,080	0,105	0,123	0,136	0,150	0,160	0,170	0,177	0,193	0,207	0,225	0,260
21		200	0,095	0,125	0,145	0,160	0,175	0,190	0,200	0,210	0,230	0,245	0,265	0,310
22		250	0,100	0,130	0,150	0,165	0,180	0,195	0,205	0,215	0,235	0,250	0,275	0,320
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	


$$T = 0,004 \cdot L^{0,38} \cdot D^{0,38} \text{ – позиции 1–11;}$$

$$T = 0,005 \cdot L^{0,38} \cdot D^{0,38} \text{ – позиции 12–22.}$$

I. Установка на плоскость

Содержание работы

1. Взять прокладку
2. Установить на плоскость с совмещением по отверстиям или кромке

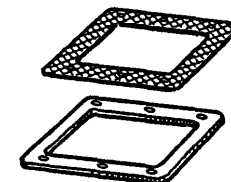

Прокладки жесткие

98

№ по- зи- ции	Тип прокладки	Ширина прокладки В, мм, до	Длина прокладки L, мм, до										
			100	120	160	200	250	320	400	500	600	800	1000
			Время T, мин										
1	Прямоугольная и фасонная	60	0,057	0,059	0,064	0,068	0,072	0,077	0,082	0,087	0,092	0,099	0,105
2		100	0,062	0,065	0,070	0,075	0,079	0,085	0,090	0,096	0,100	0,110	0,115
3		120	0,064	0,067	0,073	0,077	0,082	0,088	0,093	0,099	0,102	0,115	0,120
4		160	0,067	0,071	0,077	0,081	0,086	0,092	0,098	0,104	0,109	0,118	0,126
5		200	0,070	0,074	0,080	0,085	0,090	0,096	0,102	0,108	0,114	0,123	0,131
6		250	0,073	0,077	0,083	0,088	0,094	0,100	0,106	0,113	0,119	0,128	0,136
7		320	0,076	0,080	0,087	0,092	0,098	0,105	0,111	0,117	0,124	0,134	0,142
8		400	0,080	0,084	0,090	0,096	0,102	0,109	0,116	0,123	0,129	0,139	0,148
9		500	0,083	0,087	0,094	0,100	0,108	0,113	0,120	0,128	0,134	0,145	0,154
10		600	0,086	0,090	0,097	0,103	0,110	0,117	0,124	0,132	0,139	0,150	0,159
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

11	Круглая	Диаметр D, мм, до								
		50	80	100	120	160	200	250	300	400
		Время T, мин								
		0,044	0,053	0,059	0,063	0,072	0,079	0,087	0,094	0,11
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и

### II. Установка на шпильки

#### Содержание работы

1. Взять прокладку
2. Установить прокладку на шпильки, болты, выступы

#### Прокладки прямоугольные жесткие

№ по- зи- ции	Количество шпилек п, до	Высота шпильки H, мм, до	Длина прокладки L, мм, до										
			100	120	160	200	250	320	400	500	600	800	1000
			Время T, мин										
12	4	50	0,063	0,067	0,073	0,079	0,085	0,092	0,099	0,107	0,114	0,125	0,134
13		80	0,069	0,073	0,080	0,086	0,093	0,101	0,109	0,117	0,124	0,137	0,147
14		100	0,071	0,076	0,084	0,090	0,097	0,105	0,113	0,122	0,130	0,142	0,153
15	8	50	0,076	0,081	0,089	0,095	0,103	0,111	0,120	0,129	0,137	0,150	0,162
16		80	0,083	0,088	0,097	0,104	0,112	0,122	0,131	0,141	0,150	0,165	0,177
17		100	0,086	0,092	0,100	0,109	0,117	0,127	0,137	0,147	0,156	0,172	0,185
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Установка прокладок на плоскость или на шпильки

Установочно-соединительные работы

Карта 46

Лист 2

*Прокладки круглые жесткие*

№ по- зи- ции	Количество шпилек п, до	Высота шпильки Н, мм, до	Диаметр прокладки D, мм, до								
			50	80	100	120	160	200	250	320	400
			Время T, мин								
18	4	50	0,088	0,103	0,111	0,117	0,129	0,139	0,150	0,162	0,175
19		80	0,096	0,112	0,121	0,128	0,141	0,152	0,164	0,178	0,191
20		100	0,100	0,117	0,126	0,134	0,147	0,159	0,171	0,185	0,199
21	8	50	0,108	0,126	0,135	0,144	0,158	0,170	0,183	0,199	0,214
22		80	0,118	0,137	0,148	0,157	0,173	0,186	0,200	0,217	0,234
23		100	0,123	0,143	0,154	0,164	0,180	0,194	0,209	0,227	0,244
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

88

- Примечания: 1. При одновременной установке двух и более прокладок приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,7.  
2. При установке мягких прокладок приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,5.

$$T = 0,0078 \cdot L^{0,27} \cdot B^{0,18} \text{ – позиции 1–10;}$$

$$T = 0,0081 \cdot D^{0,43} \text{ – позиция 11;}$$

$$T = 0,0045 \cdot L^{0,33} \cdot H^{0,19} \cdot n^{0,27} \text{ – позиции 12–17;}$$

$$T = 0,0077 \cdot D^{0,33} \cdot H^{0,19} \cdot n^{0,29} \text{ – позиции 18–23.}$$



Установка шпонок в паз вала	Установочно-соединительные работы	
	Карта 47	Лист 1

### Содержание работы

1. Взять шпонку и специальный молоток
2. Установить шпонку в паз вала и посадить до упора
3. Отложить молоток

#### I. Установка призматических шпонок

№ по- зи- ции	Сечение шпонки, мм, до	Длина шпонки, мм, до											
		10	20	28	40	50	63	70	80	100	125	160	200
		Время T, мин											
1	5 x 5	0,064	0,071	0,075	0,079	0,086	-	-	-	-	-	-	-
2	6 x 6	-	0,080	0,083	0,088	0,095	0,101	0,104	-	-	-	-	-
3	8 x 7	-	0,089	0,092	0,097	0,106	0,110	0,113	0,125	-	-	-	-
4	10 x 8	-	-	0,100	0,106	0,115	0,120	0,122	0,134	0,143	-	-	-
5	12 x 8	-	-	0,109	0,116	0,124	0,129	0,131	0,145	0,154	0,159	-	-
6	14 x 9	-	-	-	0,124	0,134	0,139	0,141	0,156	0,164	0,170	0,184	-
7	16 x 10	-	-	-	-	0,143	0,149	0,151	0,165	0,175	0,180	0,194	-
8	18 x 11	-	-	-	-	0,153	0,158	0,160	0,175	0,184	0,190	0,205	0,222
9	20 x 12	-	-	-	-	-	0,168	0,170	0,186	0,195	0,202	0,216	0,242
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Установка шпонок в паз вала	Установочно-соединительные работы	
	Карта 47	Лист 2

### II. Установка клиновых шпонок

№ по-зи-ции	Сечение шпонки, мм, до	Длина шпонки, мм, до											
		10	20	28	40	50	63	70	80	100	125	160	200
		Время T, мин											
10	5 x 5	0,078	0,084	0,088	0,092	0,096	-	-	-	-	-	-	-
11	6 x 6	-	0,094	0,098	0,102	0,106	0,112	0,115	-	-	-	-	-
12	8 x 7	-	0,105	0,108	0,113	0,118	0,123	0,126	0,130	-	-	-	-
13	10 x 8	-	-	0,118	0,123	0,128	0,133	0,136	0,140	0,149	-	-	-
14	12 x 8	-	-	0,128	0,134	0,138	0,143	0,146	0,151	0,160	0,166	-	-
15	14 x 9	-	-	-	0,144	0,149	0,154	0,157	0,162	0,171	0,177	0,192	-
16	16 x 10	-	-	-	-	0,159	0,165	0,168	0,172	0,182	0,188	0,202	-
17	18 x 11	-	-	-	-	0,170	0,176	0,178	0,182	0,192	0,198	0,214	0,231
18	20 x 12	-	-	-	-	-	0,187	0,189	0,194	0,203	0,210	0,225	0,252
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

### III. Установка сегментных шпонок

№ по-зи-ции	Ширина шпонки, мм, до	Высота шпонки, мм, до	Длина шпонки мм, до		
			24,5	31,4	37,1
			Время T, мин		
19	4 ... 5	5 ... 10	0,06	-	-
20	6	9 ... 13	-	0,07	-
21	9 ... 10	11 ... 15	-	-	0,08
Индекс			а	б	в

Запрессовывание деталей на вал или в отверстия вручную


Установочно-соединительные работы

Карта 48

Лист 1

Содержание работы

1. Взять деталь, установить на вал или в отверстие
2. Взять оправку и молоток
3. Запрессовать деталь
4. Отложить оправку и молоток

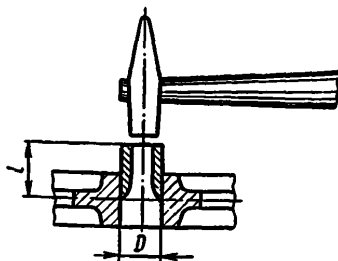

№ по- зи- ции	Масса детали M, кг, до	Диаметр запрес- совыва- ния D, мм, до	Длина запрессовывания L, мм, до										
			16	20	25	32	40	50	60	80	100	120	150
			Время T, мин										
1	0,5	16	0,056	0,059	0,062	0,066	0,070	0,074	0,077	0,082	0,087	0,091	0,096
2		32	0,069	0,073	0,077	0,082	0,086	0,091	0,095	0,102	0,108	0,113	0,120
3		50	0,080	0,084	0,089	0,094	0,100	0,105	0,110	0,117	0,120	0,130	0,140
4	1,0	16	0,069	0,073	0,077	0,081	0,086	0,090	0,095	0,100	0,107	0,110	0,120
5		32	0,085	0,090	0,095	0,100	0,106	0,112	0,117	0,120	0,130	0,140	0,150
6		50	0,098	0,103	0,109	0,116	0,122	0,129	0,135	0,140	0,150	0,160	0,170
7		80	0,110	0,120	0,125	0,135	0,140	0,150	0,156	0,167	0,176	0,184	0,195
8		120	0,128	0,136	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220
9	2,0	16	0,085	0,090	0,095	0,100	0,105	0,110	0,115	0,125	0,130	0,140	0,150
10		32	0,105	0,110	0,120	0,125	0,130	0,140	0,145	0,155	0,165	0,170	0,180
11		50	0,120	0,125	0,135	0,140	0,150	0,160	0,165	0,180	0,190	0,195	0,200
12		80	0,140	0,145	0,155	0,165	0,175	0,185	0,192	0,205	0,215	0,225	0,240
13		120	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220	0,230	0,250	0,260	0,270
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Запрессовывание деталей на вал или в отверстия вручную

Установочно-соединительные работы

Карта 48

Лист 2

№ позиции	Масса детали М, кг, до	Диаметр запрессовывания D, мм, до	Длина запрессовывания L, мм, до										
			16	20	25	32	40	50	60	80	100	120	150
			Время T, мин										
14	3,0	16	0,096	0,100	0,107	0,115	0,120	0,125	0,130	0,140	0,150	0,155	0,165
15		32	0,120	0,125	0,130	0,140	0,150	0,155	0,165	0,175	0,185	0,195	0,205
16		50	0,135	0,145	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220	0,230
17		80	0,160	0,165	0,175	0,185	0,200	0,210	0,220	0,230	0,250	0,260	0,270
18		120	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220	0,230	0,240	0,260	0,280	0,290	0,310
19	5,0	16	0,110	0,115	0,125	0,130	0,140	0,145	0,155	0,165	0,175	0,180	0,220
20		32	0,140	0,145	0,155	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,215	0,225	0,240
21		50	0,160	0,165	0,175	0,185	0,200	0,210	0,220	0,230	0,250	0,260	0,270
22		80	0,180	0,190	0,200	0,220	0,230	0,240	0,250	0,270	0,280	0,300	0,310
23		120	0,210	0,220	0,230	0,250	0,260	0,270	0,280	0,300	0,320	0,340	0,360
24	8,0	32	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220	0,230	0,250	0,260	0,270
25		50	0,180	0,190	0,200	0,220	0,230	0,240	0,250	0,270	0,280	0,300	0,310
26		80	0,210	0,220	0,230	0,250	0,260	0,280	0,290	0,310	0,330	0,340	0,360
27		120	0,240	0,250	0,270	0,280	0,300	0,320	0,330	0,350	0,370	0,390	0,410
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Примечания: 1. Нормативы времени рассчитаны на запрессовку деталей при прессовой и глухой посадке. При тугой и напряженной посадке приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,85, при плотной – с коэффициентом 0,7.

2. При наличии шпонки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,2.

$$T = 0,015 \cdot M^{0,3} \cdot D^{0,31} \cdot L^{0,24}$$

## Содержание работы

1. Взять штифт, молоток, оправку
2. Вставить штифт в отверстие
3. Запрессовать
4. Отложить молоток, оправку

№ позиции	Вид штифта	Длина штифта L, мм, до	Диаметр штифта D, мм, до							
			5	6	8	10	12	16	20	25
			Время T, мин							
1	Цилиндрический	10	0,059	0,061	0,065	0,069	0,072	0,077	0,082	0,086
2		12	0,064	0,067	0,072	0,076	0,080	0,085	0,090	0,095
3		16	0,075	0,078	0,084	0,088	0,092	0,099	0,104	0,110
4		20	0,084	0,088	0,094	0,099	0,104	0,110	0,115	0,125
5		25	0,094	0,098	0,105	0,110	0,115	0,125	0,130	0,140
6		30	0,104	0,108	0,115	0,122	0,128	0,137	0,145	0,152
7		36	0,114	0,119	0,127	0,134	0,140	0,150	0,160	0,167
8		40	0,120	0,125	0,135	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180
9		45	0,128	0,134	0,143	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190
10		50	0,135	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200
11		55	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210
12		60	0,150	0,155	0,165	0,175	0,185	0,200	0,210	0,220
13		65	0,155	0,160	0,175	0,180	0,190	0,205	0,220	0,230
14		70	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,225	0,240
15		80	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210	0,230	0,240	0,250
16		90	0,180	0,190	0,205	0,215	0,225	0,240	0,250	0,270
17		100	0,190	0,200	0,220	0,230	0,240	0,260	0,270	0,280
18		120	0,210	0,220	0,240	0,250	0,260	0,280	0,300	0,310
19		140	0,230	0,240	0,260	0,270	0,280	0,300	0,320	0,340
20		160	0,250	0,260	0,280	0,290	0,300	0,320	0,340	0,360
21		180	0,260	0,270	0,290	0,310	0,320	0,350	0,360	0,380
22		200	0,270	0,290	0,310	0,330	0,340	0,370	0,390	0,410
23	Конический	—	0,090	0,095	0,105	0,110	0,115	0,125	0,130	0,140
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

$$T = 0,012 \cdot L^{0,52} \cdot D^{0,24} \text{ — позиции 1–22;}$$

$$T = 0,06 \cdot D^{0,26} \text{ — позиция 23.}$$

## Содержание работы

1. Взять шланг
2. Надеть на патрубок, штуцер



№ по- зи- ции	Вид шланга	Посадка	Внутренний диаметр шланга D, мм, до							На каждые последующие 20 мм	
			4	8	10	16	27	30	40		55
			Время T, мин								
1	Гладкий	Скользкая	0,047	0,057	0,060	0,068	0,078	0,080	0,086	0,094	0,05
2		Тугая	0,080	0,096	0,100	0,110	0,130	0,136	0,150	0,160	0,10
3	Гофрированный	Скользкая	0,016	0,023	0,025	0,032	0,040	0,042	0,049	0,057	0,07
4		Тугая	0,028	0,039	0,043	0,054	0,069	0,072	0,083	0,096	0,12
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

$$T = 0,033 \cdot D^{0,26} \text{ – позиция 1;}$$

$$T = 0,0086 \cdot D^{0,47} \text{ – позиция 3;}$$

$$T = 0,056 \cdot D^{0,26} \text{ – позиция 2;}$$

$$T = 0,0146 \cdot D^{0,47} \text{ – позиция 4.}$$

Установка ременных и цепных передач	Установочно-соединительные работы	
	Карта 51	Лист 1

### I. Надевание ремня

 
#### Содержание работы

##### Без регулировки

Взять ремень, надеть с натягом на два шкива

##### С регулировкой

Взять ремень, надеть с натягом на два шкива, отрегулировать натяг



№ позиции	Характер установки	Развернутая длина цепи L, мм, до												
		750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000
		Время T, мин												
1	Без регулировки	0,20	0,23	0,26	0,29	0,31	0,33	0,37	0,41	0,45	0,48	0,51	0,54	0,59
2	С регулировкой	0,62	0,74	0,84	0,94	1,05	1,10	1,30	1,45	1,55	1,70	1,80	1,95	2,15
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

96

### II. Надевание цепи

#### Содержание работы

##### Без соединения звеньев

Взять цепь привода, надеть на две звездочки, отрегулировать натяг цепи

##### С соединением звеньев

1. Взять цепь привода, надеть на две звездочки
2. Соединить концы цепи и установить соединительное звено
3. Отрегулировать натяг цепи

№ позиции	Характер установки		Развернутая длина цепи L, мм, до											
			750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
			Время T, мин											
3	Без соединения звеньев	Без регулировки	0,25	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,52	0,59	0,64	0,70	0,75	0,80
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Установка ременных и цепных передач

Установочно-соединительные работы

Карта 51

Лист 2

№ позиции	Характер установки		Развернутая длина цепи L, мм, до											
			750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
			Время T, мин											
4	Без соединения звеньев	С регулировкой	0,47	0,56	0,64	0,72	0,79	0,85	0,97	1,10	1,20	1,30	1,40	1,45
5	С соединением звеньев	Без регулировки	0,53	0,58	0,63	0,67	0,71	0,74	0,80	0,86	0,90	0,93	0,99	1,00
6		С регулировкой	0,83	0,91	0,98	1,05	1,10	1,15	1,25	1,30	1,40	1,45	1,50	1,55
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

96

- Примечания: 1. При одновременном надевании двух и более ремней приведенное в позициях 1 и 2 время принимать с коэффициентом 0,8.  
 2. При надевании цепи на звездочки в количестве более двух приведенное в позициях 3–6 время принимать с коэффициентами: на 3 звездочки – 1,1; на 4 звездочки – 1,2; на 5 и более звездочек – 1,3.  
 3. При надевании цепи Эварта приведенное в нормативной карте время брать по позициям 3 и 4.

$$T = 0,0064 \cdot L^{0,52} \text{ – позиция 1;}$$

$$T = 0,0117 \cdot L^{0,6} \text{ – позиция 2;}$$

$$T = 0,0048 \cdot L^{0,6} \text{ – позиция 3;}$$

$$T = 0,0089 \cdot L^{0,6} \text{ – позиция 4;}$$

$$T = 0,052 \cdot L^{0,35} \text{ – позиция 5;}$$

$$T = 0,087 \cdot L^{0,34} \text{ – позиция 6.}$$



## Установка болтов, пальцев в отверстия

Установочно-соединительные работы

Карта 52

## Содержание работы

1. Взять болт или палец
2. Установить в отверстие одной или нескольких деталей

№ по- зи- ции	Диаметр болта (пальца) D, мм, до	Длина продвижения L, мм, до								
		50			100			200		
		Число болтов (пальцев) n, до								
		1	3	6 и более	1	3	6 и более	1	3	6 и более
Время на один болт (палец) T, мин										
1	10	0,032	0,026	0,024	0,036	0,030	0,027	0,041	0,034	0,031
2	12	0,033	0,028	0,025	0,038	0,032	0,029	0,043	0,035	0,032
3	16	0,036	0,030	0,027	0,041	0,035	0,031	0,047	0,039	0,035
4	24	0,041	0,034	0,031	0,046	0,039	0,035	0,053	0,044	0,040
5	32	0,044	0,037	0,033	0,050	0,042	0,038	0,058	0,048	0,043
6	36	0,046	0,038	0,034	0,052	0,044	0,039	0,060	0,050	0,045
7	40	0,047	0,040	0,035	0,054	0,045	0,040	0,061	0,052	0,046
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и

$$T = \frac{0,0077 \cdot D^{0,29} \cdot L^{0,19}}{n^{0,16}}$$

Установка шайб на вал, болт, винт, шпильку

Установочно-соединительные работы

Карта 53

Содержание работы

1. Взять шайбу, отделив ее от других
2. Установить на изделие с продвижением



86

№ по-зи-ции	Диаметр изделия или внутренний диаметр шайбы D, мм, до	Длина продвижения шайбы L, мм, до									На каждые последующие 50 мм
		10	15	20	30	40	60	80	120	150	
		Время на одну шайбу T, мин									
1	10	0,016	0,018	0,019	0,020	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,05
2	15	0,018	0,019	0,020	0,022	0,024	0,026	0,027	0,030	0,031	0,05
3	20	0,019	0,020	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,032	0,033	0,05
4	30	0,020	0,022	0,024	0,026	0,027	0,030	0,032	0,035	0,036	0,05
5	40	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,032	0,034	0,037	0,039	0,05
6	На каждые последующие 20 мм	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,05
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

- Примечания: 1. При одновременном взятии 3–5 шайб приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,8.  
2. При установке пружинных шайб приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,3.

$$T = 0,0062 \cdot D^{0,21} \cdot L^{0,21}$$

Завертывание винтов, наворачивание гаек предварительно на 2–3 нитки вручную	Резьбовые соединения
	Карта 54

### Содержание работы

1. Взять винт или гайку
2. Ввернуть винт или навернуть гайку на 2–3 нитки вручную

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до											
	2,5	3	4	5	6	8	10	16	20	24	27	42
Время на винт (гайку) T, мин												
1	0,047	0,048	0,050	0,052	0,054	0,057	0,059	0,064	0,067	0,069	0,070	0,075
Ин- декс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

**П р и м е ч а н и е.** При одновременном взятии двух деталей приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,85, более двух – с коэффициентом 0,8.

$$T = 0,04 \cdot D^{0,17}$$


Завертывание винтов, шпилек, наворачивание гаек окончательно многошпindelным гайковертом

Резьбовые соединения

Карта 55

Содержание работы

Завернуть винты, шпильки или гайки окончательно гайковертом

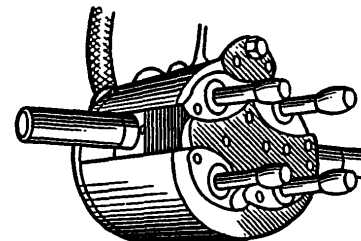

100

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Количество шпindelей n									
		2	3	4	5	6	8	10	14	18	25
		Время T, мин									
1	12	0,050	0,062	0,072	0,082	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19
2	20	0,069	0,086	0,100	0,110	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,27
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

- Пр и м е ч а н и я: 1. Время на перемещение инструмента брать по нормативной карте 16.  
2. Нормативы времени рассчитаны на длину завертывания до 20 мм.

$$T = 0,0068 \cdot D^{0,65} \cdot n^{0,54}$$

Завертывание винтов, наворачивание гаек окончательно (после свертывания на 2–3 нитки вручную)

Резьбовые соединения

Карта 56

Лист 1

Содержание работы

1. Установить инструмент на винт или гайку
2. Завернуть винт или гайку окончательно
3. Переместить инструмент к следующему винту или гайке

№ позиции	Вид инструмента	Шаг резьбы S, мм	Длина свертывания L, мм, до												
			8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100
			Время T, мин												
1	Пневмо- или электро-гайко-верт	1,0	0,024	0,028	0,033	0,038	0,047	–	–	–	–	–	–	–	–
2		1,25	0,021	0,025	0,028	0,033	0,041	0,048	0,055	–	–	–	–	–	–
3		1,5	0,019	0,022	0,025	0,030	0,037	0,043	0,049	0,055	0,061	0,072	–	–	–
4		2,0	–	–	0,021	0,025	0,031	0,036	0,041	0,046	0,051	0,060	0,068	–	–
5		2,5	–	–	–	–	0,027	0,031	0,036	0,040	0,044	0,052	0,060	0,074	–
6		3,0	–	–	–	–	0,024	0,028	0,032	0,036	0,046	0,047	0,053	0,066	0,077
7		3,5	–	–	–	–	0,022	0,026	0,029	0,033	0,036	0,042	0,048	0,060	0,070
8		4,0	–	–	–	–	–	0,024	0,027	0,030	0,033	0,039	0,045	0,055	0,065
9		4,5	–	–	–	–	–	–	0,025	0,028	0,031	0,036	0,041	0,051	0,060
10		5,0	–	–	–	–	–	–	–	0,026	0,029	0,033	0,039	0,048	0,056
11	Ключ коловоротный	1,0	0,073	0,086	0,098	0,120	0,140	–	–	–	–	–	–	–	
12		1,25	0,063	0,075	0,085	0,100	0,120	0,150	0,170	–	–	–	–	–	
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Завертывание винтов, навертывание гаек окончательно (после свертывания на 2–3 нитки вручную)

Резьбовые соединения

Карта 56

Лист 2

№ по- зи- ции	Вид ин- стру- мента	Шаг резьбы S, мм	Длина свертывания L, мм, до												
			8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100
			Время T, мин												
13	Ключ колово- ротный	1,5	0,057	0,067	0,076	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,180	–	–	–	–
14		2,0	–	–	0,064	0,075	0,093	0,110	0,130	0,140	0,150	–	–	–	–
15		2,5	–	–	–	–	0,081	0,100	0,110	0,120	0,130	–	–	–	–
16		3,0	–	–	–	–	0,072	0,085	0,100	0,110	0,120	–	–	–	–
17		3,5	–	–	–	–	0,066	0,077	0,088	0,100	0,110	–	–	–	–
18		4,0	–	–	–	–	–	–	0,081	0,091	0,100	–	–	–	–
19	Ключ торцовый (угол поворота 360°)	1,0	0,082	0,097	0,110	0,130	0,160	–	–	–	–	–	–	–	–
20		1,25	0,072	0,084	0,095	0,110	0,140	0,160	0,190	–	–	–	–	–	–
21		1,5	0,064	0,075	0,086	0,100	0,120	0,150	0,170	0,190	0,210	–	–	–	–
22		2,0	–	–	0,072	0,085	0,100	0,120	0,140	0,160	0,170	–	–	–	–
23		2,5	–	–	–	–	0,090	0,110	0,120	0,140	0,150	–	–	–	–
24		3,0	–	–	–	–	0,080	0,096	0,110	0,120	0,130	–	–	–	–
25		3,5	–	–	–	–	0,074	0,087	0,100	0,110	0,120	–	–	–	–
26		4,0	–	–	–	–	–	–	0,091	0,100	0,110	–	–	–	–
27	Ключ гаечный (угол поворо-	1,0	0,13	0,15	0,17	0,20	0,25	–	–	–	–	–	–	–	–
28		1,25	0,11	0,13	0,15	0,17	0,22	0,25	0,29	–	–	–	–	–	–

29	та 180°)	1,5	0,10	0,12	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32	-	-	-	-
30		2,0	-	-	-	0,13	0,16	0,19	0,22	0,24	0,27	-	-	-	-
31		2,5	-	-	-	-	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23	-	-	-	-
32		3,0	-	-	-	-	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	-	-	-	-
33		3,5	-	-	-	-	0,11	0,14	0,15	0,17	0,19	-	-	-	-
34		4,0	-	-	-	-	-	-	0,14	0,16	0,17	-	-	-	-
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Примечания: 1. При заворачивании торцовым или гаечным ключом с поддержкой детали вторым ключом к приведенному в нормативной карте времени прибавлять 0,02 мин.

2. При наличии в одном резьбовом соединении более двух винтов или гаек приведенное в нормативной карте время применяется с коэффициентами:

Количество винтов, гаек в одном соединении	4	6	10 и более
Коэффициент	0,95	0,9	0,8

3. При заворачивании торцовым ключом с углом поворота 180° или гаечным ключом с углом поворота 90° приведенное по позициям 19–26 или 27–34 время принимать с коэффициентом 1,4.

4. При заворачивании винтов, гаек вручную время принимать по позициям 11–18.

$$T = \frac{0,0053 \cdot L^{0,73}}{S^{0,62}} \text{ — позиции 1–10;}$$

$$T = \frac{0,016 \cdot L^{0,73}}{S^{0,62}} \text{ — позиции 11–18;}$$

$$T = \frac{0,018 \cdot L^{0,73}}{S^{0,62}} \text{ — позиции 19–26;}$$

$$T = \frac{0,028 \cdot L^{0,73}}{S^{0,62}} \text{ — позиции 27–34.}$$

**Затягивание винтов, гаек после окончательного завертывания**

**Резьбовые соединения**

**Карта 57**

**Содержание работы**

1. Установить ключ на винт или гайку
2. Затянуть винт или гайку
3. Переместить инструмент к следующему винту или гайке

№ по- зи- ции	Вид инструмента	Диаметр резьбы D, мм, до										
		6	8	10	12	14	16	20	27	33	36	40
		Время T, мин										
1	Динамометрический ключ	0,032	0,037	0,040	0,044	0,047	0,049	0,054	0,062	0,067	0,070	0,073
2	Гасный ключ	0,028	0,032	0,035	0,038	0,040	0,043	0,047	0,054	0,058	0,060	0,064
3	Торцовый ключ	0,026	0,029	0,032	0,035	0,037	0,040	0,043	0,050	0,054	0,056	0,058
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

104

**Примечание.** Время на приемы "взять, отложить и переместить инструмент" брать по карте 16.

$$T = 0,015 \cdot D^{0,43} \text{ – позиция 1;}$$

$$T = 0,013 \cdot D^{0,43} \text{ – позиция 2;}$$

$$T = 0,012 \cdot D^{0,43} \text{ – позиция 3.}$$



Содержание работы

1. Взять винт, шуруп, завернуть на 2–3 нитки
2. Установить отвертку в шлиц винта
3. Завернуть винт окончательно
4. Переместить отвертку к следующему винту



105

№ по- зи- ции	Инструмент	Шаг резьбы S, мм	Длина заворачивания L, мм, до														
			4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	60
			Время T, мин														
1	Пневно- или электро- отвертка	0,5	0,047	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,150	0,160	–	–	–	–	–
2		0,7	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,095	0,105	0,120	0,130	0,140	0,170	0,200	–	–	–
3		1,0	0,035	0,041	0,047	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,140	0,170	0,200	–	–
4		1,25	0,031	0,037	0,043	0,055	0,065	0,075	0,085	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,190	0,22	0,25
5		1,5	–	–	–	–	–	0,070	0,075	0,085	0,090	0,100	0,120	0,140	0,170	0,21	0,24
6		2,0	–	–	–	–	–	–	–	0,075	0,080	0,090	0,110	0,120	0,150	0,18	0,21
7		2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,080	0,100	0,110	0,140	0,17	0,19
8		3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,090	0,100	0,130	0,15	0,18
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Ввертывание винтов, шурупов отверткой

Резьбовые соединения

Карта 58

Лист 2

№ по-зи-ции	Инструмент	Шаг резьбы S, мм	Длина заворачивания L, мм, до															
			4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	60	
			Время T, мин															
9	Механическая отвертка	0,5	0,055	0,065	0,075	0,080	0,095	0,11	0,14	0,155	0,170	0,185	-	-	-	-	-	
10		0,7	0,045	0,055	0,065	0,075	0,090	0,10	0,12	0,135	0,145	0,160	0,190	0,230	-	-	-	
11		1,0	0,040	0,046	0,055	0,065	0,080	0,09	0,11	0,115	0,125	0,135	0,160	0,190	0,230	-	-	
12		1,25	0,035	0,040	0,050	0,060	0,070	0,08	0,10	0,105	0,115	0,125	0,145	0,170	0,210	0,25	0,28	
13		1,5	-	-	-	-	-	0,07	0,09	0,095	0,105	0,115	0,135	0,160	0,190	0,23	0,26	
14		2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,085	0,090	0,100	0,120	0,140	0,170	0,21	0,24	
15		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,090	0,110	0,130	0,150	0,18	0,21	
16		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100	0,120	0,140	0,17	0,19	
17		Коловоротная отвертка	0,5	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,135	0,155	0,170	0,185	0,205	-	-	-	-	-

18		0,7	0,050	0,060	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,210	0,220	0,260	-	-
19		1,0	0,045	0,050	0,060	0,075	0,090	0,100	0,110	0,125	0,140	0,150	0,180	0,220	0,240	0,28	-
20		1,25	0,040	0,045	0,055	0,065	0,080	0,090	0,105	0,115	0,125	0,135	0,160	0,200	0,220	0,26	-
21		1,5	-	-	-	-	-	0,085	0,095	0,105	0,115	0,125	0,150	0,180	-	-	-
22	Ручная слесарная отвертка	0,5	0,060	0,070	0,085	0,110	0,135	0,155	0,180	0,200	0,225	0,245	-	-	-	-	-
23		0,7	0,050	0,060	0,070	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,205	0,250	0,310	-	-	-
24		1,0	0,040	0,050	0,060	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,170	0,205	0,255	0,310	-	-
25		1,25	0,035	0,045	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120	0,135	0,150	0,180	0,225	0,275	0,33	-
26		1,5	-	-	-	-	-	0,085	0,100	0,110	0,120	0,135	0,165	0,200	0,245	0,30	-
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Примечания: 1. Время на приемы "взять и переместить инструмент", "отложить инструмент" брать по нормативной карте 16.

2. При ввертывании шурупов в деревянные изделия мягкой породы приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,3; твердой породы – 1,5.

3. При вывертывании винтов приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,1.

$$T = \frac{0,012 \cdot L^{0,77}}{S^{0,44}} \text{ - позиции 1-8;}$$


$$T = \frac{0,0135 \cdot L^{0,77}}{S^{0,44}} \text{ - позиции 9-16;}$$

$$T = \frac{0,015 \cdot L^{0,77}}{S^{0,43}} \text{ - позиции 17-21;}$$

$$T = \frac{0,012 \cdot L^{0,88}}{S^{0,55}} \text{ - позиции 22-26.}$$

Содержание работы

1. Взять деталь
2. Вернуть (навернуть) на длину крепления

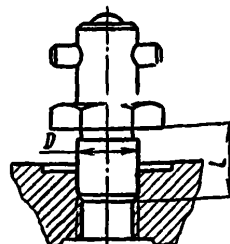

№ по-зи-ции	Шаг резьбы S, мм	Длина ввертывания (навертывания) L, мм, до									
		8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
		Время T, мин									
1	0,35	0,28	0,32	0,36	0,42	0,48	-	-	-	-	-
2	0,50	0,21	0,23	0,26	0,32	0,36	0,41	0,46	-	-	-
3	0,75	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32	-	-	-
4	1,0	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,25	0,28	0,30	-
5	1,25	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	0,25	0,29
6	1,5	-	-	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24
7	1,75	-	-	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	0,21
8	2,0	-	-	-	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19
9	2,5	-	-	-	-	-	-	0,12	0,13	0,14	0,16
10	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,14
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Примечание. При ввертывании (навертывании) деталей с последующим затягиванием ключом время брать по нормативной карте 57.

$$T = \frac{0,033 \cdot L^{0,6}}{S^{0,85}}$$

Клепка соединений на пневматических и вибрационных станках, гидравлических прессах и клепальных аппаратах	Клепальные работы	
	Карта 60	Лист 1

### Содержание работы

#### I. При клепке на пневматических, вибрационных станках и гидравлических прессах

1. Взять изделие, установить на подставку станка (пресса)
2. Взять заклепку (пистон), установить в отверстие
3. Расклепать заклепку (пистон)
4. Продвинуть изделие к следующей заклепке
5. Снять изделие и отложить

#### II. При клепке на клепальном аппарате с подвесной скобой

1. Взять заклепку и установить в отверстие
2. Подвести скобу, установить
3. Расклепать заклепку
4. Продвинуть скобу к следующей заклепке
5. Отвести скобу

№ позиции	Число заклепок п, шт., до	Масса детали М, кг, до	Оборудование						
			Пневматический и вибрационный станок	Пресс		Гидравлический клепальный аппарат с подвесной скобой			
				гидравлический	для клепки пистонов	Расстояние между отверстиями L, мм, до			
						50	100	200	500
Время на одну заклепку Т, мин									
1	1	1	0,045	0,055	0,050	0,053	0,060	0,068	0,081
2		3	0,064	0,078	0,070				
3		5	0,075	0,092	0,084				
4		8	0,088	0,105	0,097				
5		10	0,094	0,115	0,104				
6		12	0,100	0,120	0,110				
7		15	0,107	0,130	0,120				
8		20	0,117	0,145	0,130				
9	2	1	0,036	0,044	0,040	0,045	0,051	0,058	0,069
10		3	0,051	0,062	0,056				
11		5	0,060	0,073	0,067				
12		8	0,070	0,085	0,077				
13		10	0,075	0,091	0,083				
14		12	0,080	0,097	0,088				
15		15	0,085	0,105	0,095				
16		20	0,093	0,115	0,103				
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж

Клепка соединений на пневматических и вибрационных станках, гидравлических прессах и клепальных аппаратах	Клепальные работы	
	Карта 60	Лист 2

№ позиции	Число заклепок n, шт., до	Масса детали М, кг, до	Оборудование						
			Пневматический и вибрационный станок	Пресс		Гидравлический клепальный аппарат с подвесной скобой			
				гидравлический	для клепки пистонов	Расстояние между отверстиями L, мм, до			
						50	100	200	500
Время на одну заклепку T, мин									
17	3	1	0,031	0,038	0,035	0,040	0,046	0,053	0,063
18		3	0,045	0,054	0,049				
19		5	0,052	0,064	0,058				
20		8	0,061	0,074	0,068				
21		10	0,065	0,080	0,072				
22		12	0,069	0,085	0,077				
23		15	0,074	0,091	0,083				
24		20	0,081	0,100	0,090				
25	5	1	0,026	0,032	0,029	0,036	0,040	0,046	0,055
26		3	0,038	0,046	0,042				
27		5	0,044	0,054	0,049				
28		8	0,052	0,063	0,057				
29		10	0,056	0,068	0,061				
30		12	0,059	0,072	0,065				
31		15	0,063	0,077	0,070				
32		20	0,069	0,084	0,076				
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж

Примечание. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Материал заклепки		Установка заклепки	
Сталь	Цветные сплавы	без подогрева	с подогревом
1,0	0,7	1,0	1,2

$$T = \frac{0,045 \cdot M^{0,32}}{n^{0,33}} \quad \text{— пневматический и вибрационный станки;}$$

$$T = \frac{0,055 \cdot M^{0,32}}{n^{0,33}} \quad \text{— гидравлический пресс;}$$

$$T = \frac{0,05 \cdot M^{0,32}}{n^{0,33}} \quad \text{— пресс для клепки пистонов;}$$


$$T = \frac{0,025 \cdot L^{0,19}}{n^{0,24}} \quad \text{— гидравлический клепальный аппарат с подвесной скобой.}$$

#### 4.4. Нормативы оперативного времени на слесарные, слесарно-сборочные и другие виды работ Среднесерийное производство

Опиливание и зачистка выступающих частей винтов и заклепок	Слесарные работы	
	Карта 6 I	Лист 1

#### Содержание работы

1. Взять инструмент
2. Опилить напильником и зачистить шкуркой выступающую часть винтов (заклепок)
3. Отложить инструмент

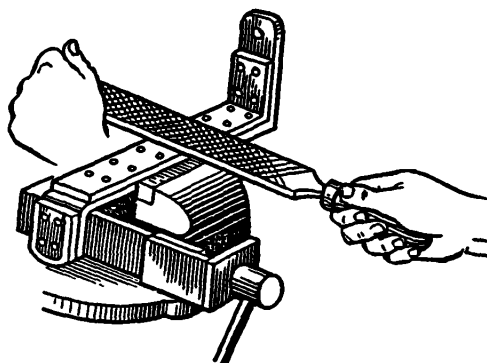

№ позиции	Диаметр выступающей части D, мм, до	Число винтов, заклепок, захватываемых напильником по ширине детали, n	Обрабатываемый материал								
			Сталь			Сплавы					
						медные			алюминиевые		
			Расстояние между крайними заклепками по ширине детали L, мм, до								
			10	40	100	10	40	100	10	40	100
Время на группу заклепок по ширине детали T, мин											
1	2	1	0,09	0,11	0,12	0,07	0,09	0,10	0,05	0,06	0,07
2		2	0,11	0,13	0,15	0,09	0,11	0,12	0,06	0,08	0,09
3		3	0,12	0,15	0,17	0,10	0,12	0,14	0,07	0,09	0,10
4	3	1	0,11	0,14	0,16	0,09	0,11	0,12	0,06	0,08	0,09
5		2	0,13	0,17	0,19	0,11	0,14	0,15	0,08	0,10	0,11
6		3	0,15	0,19	0,22	0,13	0,16	0,18	0,09	0,11	0,13
7	4	1	0,13	0,16	0,18	0,10	0,13	0,15	0,08	0,09	0,11
8		2	0,16	0,20	0,23	0,13	0,16	0,18	0,09	0,12	0,13
9		3	0,18	0,23	0,26	0,15	0,18	0,21	0,11	0,13	0,15
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Опиливание и зачистка выступающих частей винтов и заклепок

Слесарные работы

Карта 61

Лист 2

№ по-зи-ции	Диаметр выступающей части D, мм, до	Число винтов, заклепок, захватываемых напильником по ширине детали, n	Обрабатываемый материал										
			Сталь	Сплавы									
				медные			алюминиевые						
			Расстояние между крайними заклепками по ширине детали L, мм, до										
			10	40	100	10	40	100	10	40	100		
Время на группу заклепок по ширине детали T, мин													
10	5	1	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15	0,17	0,09	0,11	0,12		
11		2	0,18	0,23	0,26	0,15	0,18	0,21	0,11	0,13	0,15		
12	6	1	0,17	0,21	0,23	0,13	0,16	0,19	0,10	0,12	0,14		
13		2	0,21	0,26	0,29	0,17	0,20	0,23	0,12	0,15	0,17		
14	8	1	0,20	0,26	0,28	0,10	0,20	0,23	0,11	0,14	0,16		
15		2	0,24	0,30	0,34	0,19	0,24	0,28	0,17	0,21	0,25		
16	10	1	0,23	0,28	0,32	0,18	0,23	0,26	0,13	0,17	0,19		
17		2	0,28	0,35	0,40	0,23	0,28	0,33	0,17	0,20	0,23		
18	12	1	0,25	0,31	0,35	0,20	0,25	0,28	0,15	0,18	0,20		
19		2	0,31	0,38	0,44	0,25	0,31	0,35	0,18	0,22	0,26		
20	16	1	0,30	0,37	0,42	0,24	0,29	0,34	0,17	0,21	0,24		
21		2	0,37	0,46	0,52	0,30	0,37	0,42	0,22	0,27	0,31		
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и		

Примечания: 1. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Толщина снимаемого слоя, мм	до 0,2	0,3	0,4
Коэффициент	1,0	1,15	1,3

2. При необходимости выделения времени отдельно на зачистку наждачным полотном приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,45.

$$T = 0,041 \cdot D^{0,59} \cdot n^{0,32} \cdot L^{0,15} \text{ — сталь;}$$

$$T = 0,033 \cdot D^{0,59} \cdot n^{0,32} \cdot L^{0,15} \text{ — медные сплавы;}$$

$$T = 0,024 \cdot D^{0,59} \cdot n^{0,32} \cdot L^{0,15} \text{ — алюминиевые сплавы.}$$



## Притупление острых кромок деталей

Слесарные работы

Карта 62

## Содержание работы

1. Взять инструмент
2. Зачистить (притупить) острые кромки, отложить инструмент

№ по- зи- ции	Вид инструмента	Длина зачистки $L$ , мм, до													
		50	80	120	200	300	400	500	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000
		Время $T$ , мин													
1	Пневматическая машина	-	-	-	0,075	0,088	0,10	0,11	0,125	0,145	0,17	0,19	0,21	0,22	0,25
2	Напильник, шабер	0,072	0,086	0,102	0,125	0,147	0,165	0,18	0,21	0,24	-	-	-	-	-
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

Пр и м е ч а н и е. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:


Обрабатываемый материал			Поверхность	
Сталь	Цветные сплавы	Изоляционные материалы	наружная	внутренняя
1,0	0,8	0,5	1,0	1,1

$$T = 0,009 \cdot L^{0,40} - \text{позиция 1;}$$

$$T = 0,015 \cdot L^{0,40} - \text{позиция 2.}$$

Содержание работы

1. Включить пневматическую машину
2. Зачистить кромки пазов, шлицев, шпоночного паза
3. Выключить пневматическую машину

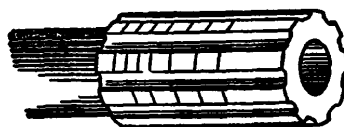

I. Зачистка кромок пазов и шлицев по длине

№ по-зи-ции	Длина зачистки L, мм, до	Пазы (шлицы)			
		наружные	внутренние		
			Диаметр отверстия D, мм, до		
		30	50	100	
Время на один паз T, мин					
1	10	0,040	0,066	0,057	0,046
2	30	0,052	0,080	0,071	0,058
3	100	0,064	-	0,096	0,074
4	200	0,072	-	-	0,088
5	350	0,088	-	-	-
Индекс		а	б	в	г

II. Зачистка кромок пазов и шлицев по торцу

№ по-зи-ции	Вид зачистки	Пазы (шлицы)			
		наружные	внутренние		
			Диаметр отверстия D, мм, до		
		30	50	100	
Время на один паз (шлиц), мин					
6	С одной стороны	0,040	0,056	0,052	0,046
7	С двух сторон	0,112	0,112	0,104	0,096
Индекс		а	б	в	г

Зачистка кромок пазов и шлицев, шпоночного паза пневматической машиной со стальной (абразивной) шарошкой	Слесарные работы	
	Карта 63	Лист 2

### III. Зачистка кромок шпоночного паза по длине

№ позиции	Вид паза	Длина зачистки L, мм, до				
		10	30	100	200	350
		Время T, мин				
8	Открытый	0,038	0,048	0,062	0,072	0,080
9	Полузакрытый	0,059	0,075	0,088	0,104	0,110
10	Закрытый	0,075	0,096	0,128	0,144	0,168
Индекс		а	б	в	г	д

Примечания: 1. При обработке деталей из медных и алюминиевых сплавов приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 0,7.

2. При обработке деталей напильником или шабером приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,3.

$$T = 0,025 \cdot L^{0,2} \text{ - позиции 1-5 (наружные);}$$

$$T = \frac{0,113 \cdot L^{0,21}}{D^{0,3}} \text{ - позиции 1-5 (внутренние);}$$

$$T = \frac{0,093}{D^{0,15}} \text{ - позиция 6}$$

$$T = \frac{0,174}{D^{0,13}} \text{ - позиция 7}$$

зачистка кромок, пазов и шлицев по торцу (внутренние);

$$T = 0,024 \cdot L^{0,2} \text{ - позиция 8;}$$


$$T = 0,039 \cdot L^{0,18} \text{ - позиция 9;}$$

$$T = 0,044 \cdot L^{0,23} \text{ - позиция 10.}$$

Зачистка кромок зубьев колес	Слесарные работы	
	Карта 64	Лист 1

### Содержание работы

1. Взять инструмент
2. Зачистить зубья с поворотом детали
3. Отложить инструмент

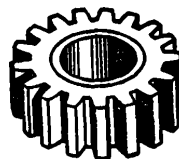

#### I. Зачистка кромок зубьев по длине с двух сторон

№ позиции	Инструмент		Длина зуба $L$ , мм, до				
			20	60	120	200	300
			Время на один зуб $T$ , мин				
1	Пневматическая машина с шарошкой	стальной	0,025	0,032	0,039	0,044	0,049
2		абразивной	0,019	0,025	0,030	0,034	0,039
3	Напильник		0,025	0,039	0,051	0,063	0,074
Индекс			а	б	в	г	д

#### II. Зачистка кромок торцов зубьев с двух сторон

№ позиции	Инструмент		Модуль $m$ , до			
			1	3	6	12
			Время на один зуб $T$ , мин			
4	Пневматическая машина с шарошкой	стальной	0,080	0,099	0,110	0,12
5		абразивной	0,054	0,064	0,072	0,08
6	Напильник		0,090	0,110	0,120	0,14
Индекс			а	б	в	г

Зачистка кромок зубьев колес	Слесарные работы	
	Карта 64	Лист 2

Примечание. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

**А. В зависимости от вида зубчатых колес**

Цилиндрические прямозубые и косозубые		Конические	Шевронные	Червячные
с наружным зацеплением	с внутренним зацеплением			
Коэффициент				
1,0	1,3	1,1	1,2	1,3

**Б. В зависимости от обрабатываемого материала**

Сталь, $\sigma_B$ , ГПа, до			Закаленные стали	Чугун серый	Бронза
0,392	0,588	0,784			
Коэффициент					
0,8	1,0	1,2	1,4	0,8	0,7

$$T = 0,012 \cdot L^{0,25} \text{ - позиция 1;}$$

$$T = 0,009 \cdot L^{0,25} \text{ - позиция 2;}$$

$$T = 0,0076 \cdot L^{0,40} \text{ - позиция 3;}$$


$$T = 0,081 \cdot m^{0,16} \text{ - позиция 4;}$$

$$T = 0,054 \cdot m^{0,16} \text{ - позиция 5;}$$

$$T = 0,090 \cdot m^{0,16} \text{ - позиция 6.}$$

## Содержание работы

1. Взять зубило, молоток или кусачки
2. Рубить проволоку, шплинт, пружину или откусить проволоку
3. Отложить заготовку, инструмент

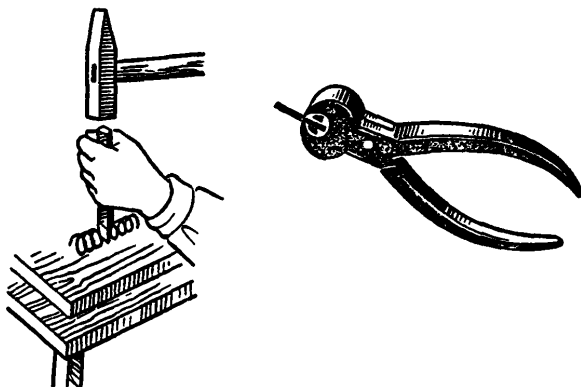

## I. Рубка зубилом

№ позиции	Диаметр D, мм, до	Рубка		
		проволоки	шплинтов	пружины
		Время T, мин		
1	0,5	—	—	0,035
2	1	—	—	0,060
3	2	0,081	0,09	0,100
	3	0,100	0,11	0,130
	4	0,110	0,13	0,160
	6	0,140	0,16	—

## II. Откусывание кусачками

№ позиции	Диаметр проволоки D, мм, до			
	1	1,5	2	3
	Время T, мин			
7	0,042	0,056	0,068	0,09

**Примечание.** При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Обрабатываемый материал			Цветные сплавы	Откусывание проволоки шарнирными кусачками	Откусывание проволоки кусачками, закрепленными в тисках
Сталь, $\sigma_B$ , ГПа, до					
0,392	0,588	0,784			
0,8	1,0	1,2	0,7	0,8	0,8

$$T = 0,058 \cdot D^{0,49} \text{ — рубка проволоки;}$$


$$T = 0,065 \cdot D^{0,49} \text{ — рубка шплинтов;}$$

$$T = 0,058 \cdot D^{0,74} \text{ — рубка пружин;}$$

$$T = 0,042 \cdot D^{0,69} \text{ — откусывание кусачками.}$$

Содержание работы

1. Взять пневмо- или электросверлильную машину
2. Установить сверло по отверстию другой детали
3. Включить вращение сверла
4. Сверлить отверстие
5. Вывести сверло из отверстия и выключить вращение сверла
6. Очистить сверло и деталь от стружки
7. Переместить сверло к следующему отверстию или отложить

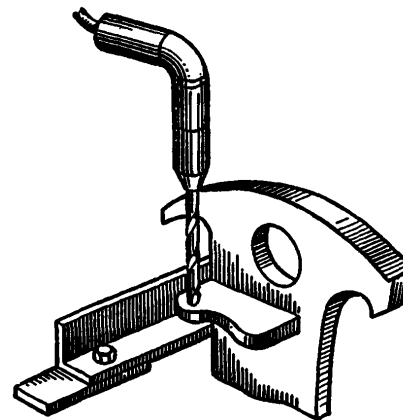

611

№ позиции	Диаметр отверстия D, мм, до	Вид обработки	Длина отверстия L, мм, до												
			3	5	7	8	10	13	17	22	30	35	45	55	70
			Время T, мин												
1	3	На горизонтальной поверхности	0,09	0,12	0,15	0,16	0,18	0,21	—	—	—	—	—	—	
2	6		0,12	0,16	0,20	0,21	0,24	0,28	0,33	0,38	0,45	0,49	0,57	—	
3	10		0,15	0,20	0,25	0,26	0,30	0,35	0,41	0,47	0,56	0,61	0,71	0,79	
4	16		0,18	0,25	0,30	0,32	0,37	0,43	0,50	0,58	0,68	0,75	0,86	0,97	
5	22		0,21	0,28	0,34	0,37	0,42	0,49	0,57	0,66	0,79	0,86	0,99	1,10	
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

Сверление сквозных отверстий пневматической или электрической сверлильной машиной

Слесарные работы

Карта 66 Лист 2

№ по- зи- ции	Диаметр отверстия D, мм, до	Вид обработки	Длина отверстия L, мм, до												
			3	5	7	8	10	13	17	22	30	35	45	55	70
			Время T, мин												
6	3	На цилиндрической поверхности	0,13	0,18	0,22	0,24	0,27	0,31	—	—	—	—	—	—	—
7	6		0,18	0,24	0,30	0,32	0,36	0,42	0,49	0,57	0,68	0,74	—	—	—
8	10		0,23	0,30	0,37	0,40	0,45	0,52	0,61	0,71	0,84	0,92	—	—	—
9	16		0,28	0,37	0,45	0,49	0,55	0,64	0,75	0,86	1,05	1,15	—	—	—
10	22		0,32	0,45	0,52	0,56	0,63	0,73	0,86	0,99	1,20	1,30	—	—	—
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н

120

Примечание. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Обрабатываемый материал									Сверление глухих отверстий	Рассверливание отверстий
Сталь, $\sigma_B$ , ГПа, до		Сплавы		Чугун	Дерево		Фанера прессованная	Резина		
0,588	0,784	медные	алюминиевые		твердой породы	мягкой породы				
1,0	1,2	0,7	0,6	0,8	0,65	0,5	0,6	0,4	1,2	0,8

$$T = 0,03 \cdot D^{0,43} \cdot L^{0,57} \text{ — позиции 1–5;}$$


$$T = 0,045 \cdot D^{0,43} \cdot L^{0,57} \text{ — позиции 6–10.}$$



Зенкование пневматической или электросверлильной машинной	Слесарные работы	
	Карта 67	Лист 1

### Содержание работы

1. Установить зенковку в отверстие и включить машину
2. Зенковать фаску
3. Переместить зенковку к следующему отверстию или выключить и отложить

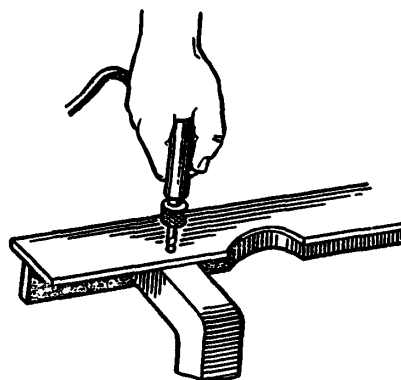

№ позиции	Вид обработки	Диаметр отверстия D, мм, до	Длина зенкования L, мм, до	Обрабатываемый материал		
				Сталь конструкционная	Сплавы	
					медные (чугун)	алюминиевые
				Время T, мин		
1	Зенкование фаски под потайную головку заклепки	3	1,0	0,039	0,031	0,024
2			1,5	0,048	0,039	0,030
3		5	1,0	0,046	0,036	0,028
4			1,5	0,056	0,045	0,034
5		8	1,0	0,052	0,041	0,032
6			1,5	0,065	0,051	0,039
7			2,0	0,075	0,060	0,046
8		12	1,5	0,059	0,058	0,044
9			2,0	0,085	0,067	0,052
10			3,0	0,105	0,084	0,064
11		16	1,5	0,079	0,063	0,048
12			2,0	0,092	0,073	0,056
13			3,0	0,110	0,091	0,070
Индекс				а	б	в

Зенкование пневматической или электросверлильной машиной	Слесарные работы	
	Карта 67	Лист 2

№ позиции	Вид обработки	Диаметр отверстия D, мм, до	Длина зенкования L, мм, до	Обрабатываемый материал		
				Сталь конструкционная	Сплавы	
					медные (чугун)	алюминиевые
				Время T, мин		
14	Зенкование фаски под резьбу или снятие заусенцев	3	—	0,024	0,019	0,016
15		5	—	0,030	0,024	0,020
16		8	—	0,037	0,029	0,024
17		12	—	0,044	0,034	0,029
18		16	—	0,050	0,039	0,033
19		22	—	0,057	0,045	0,038
Индекс				а	б	в


Примечание. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

Число отверстий в детали, до	7	10	20	30
Коэффициент	1,0	0,9	0,85	0,75

$T = 0,0286 \cdot D^{0,29} \cdot L^{0,53}$ — конструкционная сталь $T = 0,0227 \cdot D^{0,29} \cdot L^{0,53}$ — медь и чугун $T = 0,0174 \cdot D^{0,29} \cdot L^{0,53}$ — алюминий	} позиции 1–13;	
$T = 0,0152 \cdot D^{0,43}$ — конструкционная сталь $T = 0,0118 \cdot D^{0,43}$ — медь и чугун $T = 0,0100 \cdot D^{0,43}$ — алюминий		} позиции 14–19.

Содержание работы

1. Взять вороток и метчик
2. Вставить метчик в вороток
3. Смазать метчик
4. Вставить метчик в отверстие
5. Нарезать резьбу в отверстии
6. Вывернуть метчик
7. Очистить метчик от стружки
8. Отложить метчик и вороток
9. Продуть резьбу воздухом
10. Повторить приемы при нарезании резьбы двумя или тремя метчиками

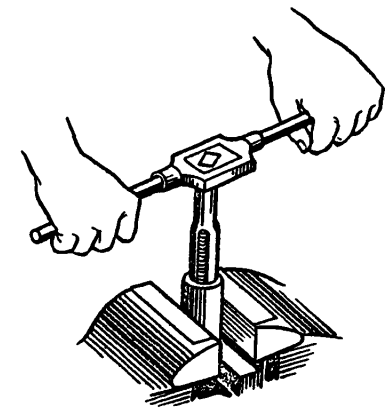

123

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм	Число метчиков в комплекте n																								
			3									2									1						
			Длина резьбы L, мм, до																								
			5	8	10	15	20	25	30	40	50	5	8	10	15	20	25	30	40	50	5	8	10	15	20	25	
Время T, мин																											
1	2	0,4	1,50	2,00	2,50	—	—	—	—	—	—	1,20	1,60	1,90	—	—	—	—	—	—	0,80	1,10	1,25	—	—	—	
2	3	0,5	1,25	1,75	2,00	2,70	3,30	—	—	—	—	0,98	1,35	1,50	—	—	—	—	—	—	0,65	0,91	1,06	—	—	—	
3	6	1,0	0,94	1,30	1,50	2,00	2,50	2,90	3,3	—	—	0,74	1,05	1,20	1,6	1,95	—	—	—	—	0,49	0,68	0,80	—	—	—	
4	10	1,5	0,76	1,05	1,25	1,65	2,00	2,35	2,7	3,30	—	0,60	0,83	0,98	1,3	1,60	1,85	2,1	—	—	0,40	0,56	0,65	0,86	1,05	—	
5	16	2,0	0,63	0,88	1,05	1,35	1,65	1,95	2,2	2,95	3,15	0,50	0,70	0,80	1,1	1,30	1,55	1,7	2,3	2,5	0,33	0,46	0,54	0,71	0,87	1,0	
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	

Нарезание резьбы в сквозных цилиндрических отверстиях вручную	Слесарные работы	
	Карта 68	Лист 2


**Примечание.** При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом:

А. В зависимости от обрабатываемого материала						Б. В зависимости от числа отверстий в детали				
Сталь, $\sigma_B$ , ГПа, до			Сталь жаропрочная труднообрабатываемая	Чугун серый	Медные сплавы	Алюминиевые сплавы	Число отверстий в детали, до			
0,392	0,588	0,784					7	10	20	30
Кoeffициент										
0,9	1,0	1,2	1,5	0,8	0,7	0,5	1,0	0,9	0,85	0,75
В. В зависимости от условий нарезания резьбы										
С кондуктором		В глухих отверстиях			В сквозных отверстиях (без вывертывания метчика)					
Кoeffициент										
0,9		1,2			0,85					

$$T = 0,333 \cdot \frac{L^{0,7} \cdot n^{0,59}}{D^{0,41}} \cdot$$

Содержание работы

1. Взять метчик и установить в патроне или шпинделе приспособления
2. Смазать метчик и подвести к отверстию
3. Нарезать резьбу в отверстии
4. Вывернуть метчик
5. Очистить метчик от стружки
6. Повторить приемы 1–5 при нарезании резьбы двумя метчиками

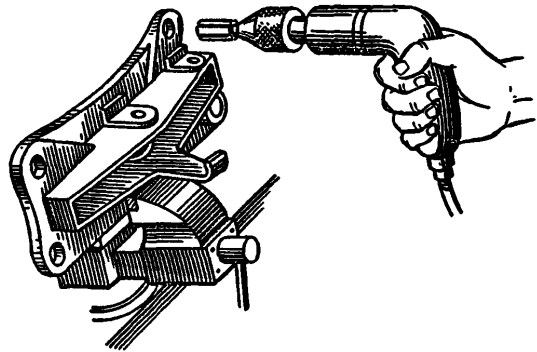

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм	Число метчиков в комплекте n							
			2				1			
			Длина резьбы L, мм, до							
			5	10	20	30	5	10	20	30
Время T, мин										
1	3	0,5	0,43	0,46	0,79	0,95	0,24	0,45	–	–
2	6	1,0	0,26	0,36	0,49	0,58	0,15	0,20	–	–
3		0,75	0,30	0,40	0,55	0,65	0,17	0,22	0,31	–
4	10	1,5	0,19	0,26	0,36	0,42	0,11	0,15	0,20	–
5		1,0	0,23	0,31	0,42	0,50	0,13	0,17	0,23	0,28
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

Примечание. При измененных условиях обработки приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентами:

А. В зависимости от обрабатываемого материала							Б. В зависимости от числа отверстий в детали, до			
Сталь, $\sigma_B$ , ГПа, до			Сталь жаропрочная труднообрабатываемая	Чугун серый	Медные сплавы	Алюминиевые сплавы	7	10	20	30
0,392	0,588	0,784								
Коэффициент										
0,9	1,0	1,2	1,5	0,8	0,7	0,5	1,0	0,9	0,85	0,75
В. В зависимости от условий нарезания резьбы										
С кондуктором			В глухих отверстиях		В сквозных отверстиях (без вывертывания метчика)					
Коэффициент										
0,9			1,2		0,85					

$$T = 0,125 \cdot \frac{L^{0,44} \cdot n^{0,84}}{D^{0,30} \cdot S^{0,40}}$$

Промывание деталей в ванне (групповое)	Приемы, связанные с промыванием	
	Карта 70	Лист 1

### Содержание работы

#### При промывании струей из шланга

1. Уложить деталь в тару и опустить в ванну
2. Взять шланг, открыть вентиль
3. Промыть детали содовым раствором
4. Закрыть вентиль, отложить шланг
5. Вынуть тару с деталями из ванны

#### При окунании деталей в ванну

1. Уложить детали в тару и опустить в ванну
2. Вынуть тару с деталями из ванны

№ по- зи- ции	Способ промывания	Количество одновременно промываемых деталей n, шт.	Тип деталей			
			С гладкой поверхностью		С резьбой	
			Промывание для удаления			
			пыли и стружки	масла	пыли и стружки	масла
			Время на одну деталь T, мин			
1	Струей из шланга	3	0,110	0,140	0,220	0,280
2		4	0,094	0,120	0,190	0,230
3		5	0,082	0,100	0,160	0,200
4		6	0,073	0,091	0,140	0,180
5		7	0,066	0,083	0,130	0,160
6		8	0,061	0,076	0,120	0,150
7		9	0,057	0,071	0,110	0,140
8		11	0,050	0,062	0,100	0,120
9		13	0,045	0,056	0,090	0,110
10		16	0,040	0,049	0,079	0,100
11		19	0,036	0,044	0,071	0,088
12		23	0,032	0,040	0,063	0,078
13		28	0,028	0,035	0,056	0,069
14		33	0,025	0,032	0,051	0,063
15		40	0,022	0,028	0,045	0,056
16		48	0,020	0,025	0,040	0,050
17		56	0,018	0,023	0,036	0,046
18		70	0,016	0,020	0,032	0,040
Индекс			а	б	в	г

Промывание деталей в ванне (групповое)	Приемы, связанные с промыванием	
	Карта 70	Лист 2

№ по- зи- ции	Способ промывания	Количество одновременно промываемых деталей n, шт.	Тип деталей			
			С гладкой поверхностью		С резьбой	
			Промывание для удаления			
			пыли и стружки	масла	пыли и стружки	масла
			Время на одну деталь T, мин			
19	Окунанием в ванну	3	0,080	0,100	0,160	0,200
20		4	0,067	0,084	0,130	0,170
21		5	0,058	0,073	0,120	0,150
22		6	0,052	0,065	0,100	0,130
23		7	0,047	0,059	0,095	0,120
24		8	0,044	0,054	0,087	0,110
25		9	0,041	0,051	0,081	0,100
26		11	0,036	0,045	0,072	0,090
27		13	0,032	0,040	0,064	0,081
28		16	0,028	0,035	0,057	0,071
29		19	0,025	0,032	0,051	0,064
30		23	0,023	0,028	0,045	0,057
31		28	0,020	0,025	0,040	0,050
Индекс			а	б	в	г

Промывание деталей в ванне (групповое)			Приемы, связанные с промыванием			
			Карта 70		Лист 3	
№ по- зи- ции	Способ промывания	Количество одновременно промываемых деталей n, шт.	Тип деталей			
			С гладкой поверхностью		С резьбой	
			Промывание для удаления			
			пыли и стружки		масла	
			Время на одну деталь T, мин			
32	Окунанием в ванну	33	0,018	0,023	0,036	0,045
33		40	0,016	0,020	0,032	0,040
34		48	0,014	0,018	0,029	0,036
35		56	0,013	0,016	0,026	0,033
36		70	0,011	0,014	0,023	0,028
Индекс			а	б	в	г
Способ промывания		Промывание для удаления				
		пыли и стружки		масла		
		Тип деталей				
		с гладкой поверхностью		с резьбой		
Струей из шланга		$T = \frac{0,221}{n^{0,62}}$	$T = \frac{0,442}{n^{0,62}}$	$T = \frac{0,276}{n^{0,62}}$	$T = \frac{0,552}{n^{0,62}}$	
Окунанием в ванну		$T = \frac{0,158}{n^{0,62}}$	$T = \frac{0,316}{n^{0,62}}$	$T = \frac{0,198}{n^{0,62}}$	$T = \frac{0,396}{n^{0,62}}$	



Промывание изделий в моечной машине	Приемы, связанные с промыванием
	Карта 71

I. Время на загрузку моечной машины

№ позиции	Содержание работы	Вручную						При помощи кран-балки					
		Масса детали (тары с деталями) М, кг, до											
		1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	500	
		Время на одну установку и снятие Т, мин											
1	1. Установить деталь (тару с деталями) вручную или с помощью кран-балки на подставку или тележку моечной машины 2. Снять деталь с подставки или тележки и отложить	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24	0,27	1,8	1,9	2,05	2,2	2,4	
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	

II. Время на промывание

№ позиции	Конструкция моечной машины	Содержание работы	Количество деталей, промываемых за один прием, п, шт., до	Общая масса деталей, промываемых за один прием, М, кг, до					
				30	50	100	150	300	500
				Время на деталь Т, мин					
2	С передвижением деталей в тележке вручную	1. Продвинуть тележку с деталями в камеру машины 2. Включить машину 3. Выключить машину 4. Выдвинуть тележку с деталями	1	0,500	0,580	0,72	0,81	1,00	1,20
3			2	0,250	0,290	0,36	0,41	0,50	0,58
4			3	0,170	0,200	0,24	0,27	0,33	0,39
5			4	0,120	0,150	0,18	0,20	0,25	0,29
6			5	0,100	0,120	0,14	0,16	0,20	0,23
7			7	0,072	0,084	0,10	0,12	0,14	0,17
8			10	0,050	0,058	0,07	0,08	0,10	0,12
Индекс			а	б	в	г	д	е	

№ позиции	Конструкция моечной машины	Содержание работы	Количество деталей, промываемых за один прием, п, шт.									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Время на деталь Т, мин									
9	С автоматическим перемещением деталей по рольгангу	1. Установить подставку с деталями на рольганг 2. Включить машину 3. Выключить машину	0,45	0,23	0,15	0,11	0,09	0,08	0,064	0,056	0,05	0,045
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Примечание. Технологическое время промывки в карте не учтено и должно определяться по паспортным данным моечной машины.

$$\begin{aligned}
 T &= 0,14 \cdot M^{0,23} && \text{-- при загрузке деталей вручную} \\
 T &= 1,3 \cdot M^{0,1} && \text{-- при загрузке деталей кран-балкой} \\
 T &= 0,181 \frac{M^{0,3}}{n} && \text{-- позиции 2-8;} \quad T = \frac{0,45}{n} \text{ -- позиция 9.}
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} T &= 0,14 \cdot M^{0,23} \\ T &= 1,3 \cdot M^{0,1} \end{aligned}} \right\} \text{ позиция 1;}$$

Промывание изделий в ванне (поштучно)

Приемы, связанные с промыванием

Карта 72

Содержание работы

1. Взять деталь и опустить в промывочную ванну
2. Взять щетку (ерш, салфетку) и промыть деталь
3. Отложить щетку (ерш, салфетку)
4. Вынуть деталь из промывочной ванны и отложить

130

№ позиции	Сложность деталей	Ширина промываемой поверхности В, мм, до	Диаметр промываемой поверхности D, мм, до	Промывание для удаления																	
				пыли и стружки										масла							
				Длина промываемой поверхности L, мм, до																	
				100	132	170	225	300	400	500	670	850	100	132	170	225	300	400	500	670	850
Время T, мин																					
1	Простые с гладкой поверхностью	50	16	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	0,29	0,32	0,36
2		70	22	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,21	0,22	0,25	0,28	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,36	0,39
3		110	35	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	0,29	0,32	0,19	0,22	0,24	0,27	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45
4		160	51	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,22	0,24	0,27	0,30	0,33	0,38	0,41	0,46	0,50
5		236	75	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,30	0,32	0,36	0,40	0,24	0,27	0,30	0,33	0,38	0,42	0,46	0,52	0,57
6		335	107	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36	0,40	0,44	0,27	0,30	0,33	0,37	0,42	0,47	0,51	0,58	0,63

7	Сложные с выступами, карманами и отверс- тиями	50	16	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,27	0,29	0,33	0,36	0,22	0,25	0,27	0,30	0,34	0,38	0,42	0,47	0,52
8		70	22	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	0,30	0,32	0,36	0,40	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,42	0,46	0,52	0,57
9		110	35	0,20	0,22	0,24	0,27	0,30	0,34	0,37	0,42	0,46	0,28	0,31	0,34	0,39	0,43	0,49	0,53	0,60	0,66
10		160	51	0,22	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,42	0,47	0,51	0,31	0,35	0,39	0,43	0,48	0,54	0,59	0,67	0,73
11		236	75	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,43	0,47	0,52	0,58	0,35	0,39	0,44	0,49	0,54	0,61	0,67	0,75	0,82
12		335	107	0,27	0,30	0,34	0,38	0,42	0,48	0,52	0,58	0,64	0,39	0,44	0,48	0,54	0,61	0,68	0,74	0,83	0,91
Индекс				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т

Пр и м е ч а н и е. Время рассчитано на промывание деталей массой не более 20 кг.

Вид поверхности	Ширина В		Диаметр D	
	Пыль и стружка	Масло	Пыль и стружка	Масло
Гладкая	$T = 0,0052 \cdot B^{0,3} \cdot L^{0,4}$	$T = 0,0074 \cdot B^{0,3} \cdot L^{0,4}$	$T = 0,0073 \cdot D^{0,3} \cdot L^{0,4}$	$T = 0,0105 \cdot D^{0,3} \cdot L^{0,4}$
С выступами	$T = 0,00755 \cdot B^{0,3} \cdot L^{0,4}$	$T = 0,0108 \cdot B^{0,3} \cdot L^{0,4}$	$T = 0,0106 \cdot D^{0,3} \cdot L^{0,4}$	$T = 0,015 \cdot D^{0,3} \cdot L^{0,4}$

Взвешивание изделий		Приемы, связанные со взвешиванием			
		Карта 73			
№ позиции	Способ установки на весы	Содержание работы	Масса изделия М, кг, до	Условия взвешивания	
				Без записи результатов	С записью результатов
			Время Т, мин		
1	Вручную	1. Взять и установить изделие на весы 2. Произвести взвешивание 3. Снять изделие с весов и отложить	0,5	0,072	0,27
2			1,0	0,088	0,29
3			3,0	0,120	0,32
4			5,0	0,140	0,34
5			8,0	0,160	0,36
6			12,0	0,180	0,37
7			20,0	0,200	0,39
8	Грузоподъемными механизмами	Произвести взвешивание установленного на весы изделия	100	0,4	0,5
9			200	0,5	0,6
10			350	0,6	0,7
11			500	0,7	0,8
12			1000	0,8	1,0
13			2000	1,0	1,2
14			2500	1,1	1,3
Индекс				а	б

**Примечание.** Время на установку изделия на весы грузоподъемными средствами брать по нормативной карте 39.

$T = 0,088 \cdot M^{0,28}$  – позиции 1–7 (без записи результатов);

$T = 0,29 \cdot M^{0,10}$  – позиции 1–7 (с записью результатов);

$T = 0,102 \cdot M^{0,3}$  – позиции 8–14 (без записи результатов);

$T = 0,122 \cdot M^{0,3}$  – позиции 8–14 (с записью результатов).

Осмотр изделий перед сборкой	Приемы, связанные с осмотром изделий
	Карта 74

### Содержание работы

Взять деталь, осмотреть ее со всех сторон

№ позиции	Масса детали М, кг, до	Ширина детали В, мм, до	Диаметр детали D, мм, до	Длина детали L, мм, до				
				100	300	500	800	1200
				Время T, мин				
1	5	50	16	–	0,10	0,11	0,12	0,14
2		100	32	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15
3		200	64	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17
4		300	96	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18
5	10	50	16	–	0,17	0,19	0,21	0,22
6		100	32	–	0,18	0,21	0,23	0,25
7		200	64	–	0,20	0,23	0,25	0,28
8		300	96	–	0,22	0,24	0,27	0,29
9	20	50	16	–	0,28	0,31	0,34	0,37
10		100	32	–	0,31	0,34	0,38	0,41
11		200	64	–	0,34	0,38	0,42	0,46
12		300	96	–	0,36	0,41	0,45	0,49
Индекс				а	б	в	г	д

 
$$T = 0,00525 \cdot M^{0,73} \cdot B^{0,15} \cdot L^{0,21};$$

$$T = 0,00621 \cdot M^{0,73} \cdot D^{0,15} \cdot L^{0,21}.$$

## Содержание работы


## I. Призматические шпонки

1. Взять напильник и шпонку
2. Установить и закрепить шпонку в тисках
3. Зачистить углы на концах шпонки, по радиусам и боковым плоскостям
4. Отложить напильник
5. Открепить и снять шпонку
6. Взять специальный молоток
7. Установить шпонку в паз вала
8. Посадить шпонку до упора
9. Отложить молоток



## II. Сегментные шпонки

 1. Взять шпонку и специальный молоток
2. Установить шпонку в паз вала
3. Посадить шпонку до упора
4. Отложить молоток



## I. Призматические шпонки

№ позиции	Сечение шпонки, мм	Длина шпонки, мм, до						
		20	32	50	70	90	110	160
		Время T, мин						
1	1 x 1,4; 3 x 3; 3 x 5	0,45	0,50	0,56	0,70	0,80	—	—
2	6 x 6; 4 x 4; 8 x 7; 10 x 8; 12 x 8; 14 x 9	—	0,55	0,65	0,75	0,88	0,96	1,15
3	16 x 10; 18 x 11; 20 x 12	—	—	0,92	1,10	1,25	1,35	1,70
4	22 x 14; 28 x 16; 32 x 18	—	—	—	1,40	1,60	1,70	2,10
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж

## II. Сегментные шпонки

№ позиции	Размер b x d	Высота шпонки h, мм				
		7,5	10	13	15	17
		Время T, мин				
5	5 x 22/21,6	0,10	0,11	—	—	—
6	6 x 28/27,3	—	—	0,11	0,12	—
7	10 x 38/37,1	—	—	—	0,12	0,13
Индекс		а	б	в	г	д


Примечание. При установке призматических шпонок без подгонки приведенное в нормативной карте время по позициям 1–4 принимать с коэффициентом 0,25.

Установка изделий на вал или в отверстие паза при помощи приспособлений и снятие	Установочно-соединительные работы	
	Карта 76	Лист 1

### Содержание работы


#### I. Установка

1. Взять изделие, установить предварительно
2. Взять приспособление и установить
3. Установить изделие на место с помощью приспособления
4. Снять приспособление и отложить

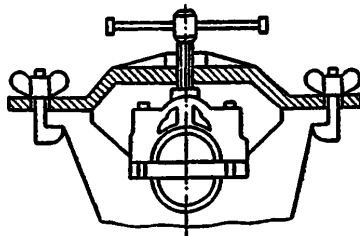

#### II. Снятие

1. Взять приспособление и установить на изделие
2. Снять изделие с помощью приспособления
3. Отложить изделие
4. Отложить приспособление

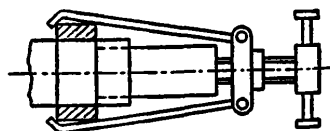

№ позиции	Масса детали М, кг, до	Способ крепления									
		Без крепления					С креплением двумя винтами				
		Длина посадки L, мм, до									
		20	40	80	120	160	20	40	80	120	160
		Время Т, мин									
		<b>I. Установка</b>									
1	0,5	0,21	0,29	0,39	0,47	0,54	0,37	0,47	0,59	0,67	0,74
2	1,0	0,24	0,33	0,45	0,53	0,61	0,41	0,51	0,64	0,74	0,81
3	2,0	0,28	0,37	0,51	0,61	0,69	0,45	0,56	0,71	0,81	0,89
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Установка изделий на вал или в отверстие паза при помощи приспособлений и снятие	Установочно-соединительные работы	
	Карта 76	Лист 2

№ позиции	Масса детали М, кг, до	Способ крепления									
		Без крепления					С креплением двумя винтами				
		Длина посадки L, мм, до									
		20	40	80	120	160	20	40	80	120	160
		Время Т, мин									
4	3,0	0,30	0,40	0,54	0,65	0,74	0,47	0,59	0,74	0,85	0,94
5	5,0	0,32	0,44	0,60	0,71	0,81	0,50	0,63	0,80	0,91	1,00
6	8,0	0,35	0,48	0,65	0,78	0,88	0,54	0,67	0,84	0,97	1,05
7	12	0,38	0,52	0,70	0,84	0,95	0,56	0,71	0,89	1,00	1,10
8	20	0,42	0,56	0,77	0,92	1,05	0,60	0,76	0,95	1,10	1,20

### II. Снятие

9	0,5	0,17	0,23	0,32	0,38	0,43	0,30	0,37	0,47	0,54	0,59
10	1,0	0,19	0,26	0,36	0,43	0,48	0,32	0,41	0,51	0,59	0,65
11	2,0	0,22	0,30	0,41	0,48	0,55	0,36	0,45	0,56	0,64	0,71
12	3,0	0,24	0,32	0,44	0,52	0,59	0,38	0,47	0,59	0,68	0,74
13	5,0	0,26	0,35	0,48	0,57	0,65	0,40	0,50	0,63	0,72	0,78
14	8,0	0,28	0,38	0,52	0,62	0,71	0,43	0,54	0,67	0,77	0,85
15	12	0,30	0,41	0,56	0,67	0,76	0,45	0,56	0,71	0,81	0,89
16	20	0,33	0,45	0,61	0,73	0,83	0,48	0,60	0,76	0,87	0,95
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

$$T = 0,065 \cdot M^{0,18} \cdot L^{0,44}$$

– позиции 1–8

$$T = 0,052 \cdot M^{0,18} \cdot L^{0,44}$$

– позиции 9–16

$$T = 0,152 \cdot M^{0,13} \cdot L^{0,33}$$

– позиции 1–8

$$T = 0,121 \cdot M^{0,13} \cdot L^{0,33}$$

– позиции 9–16


без крепления;

с креплением.



Содержание работы

Взять деталь, установить по шлицам

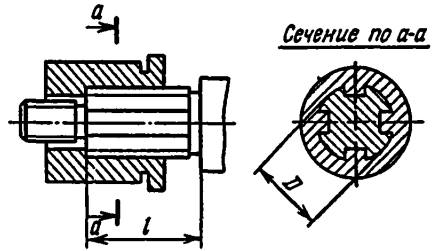


№ позиции	Количество шлицев n, до	Длина продвижения L, мм, до	Масса детали М, кг, до							
			0,5	1	2	3	5	8	12	20
			Время Т, мин							
1	6	100	0,06	0,08	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,26
2		200	0,07	0,09	0,12	0,14	0,17	0,20	0,24	0,30
3		400	0,08	0,11	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,34
4	10	100	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	0,26	0,32
5		200	0,09	0,11	0,15	0,18	0,21	0,26	0,30	0,37
6		400	0,10	0,13	0,17	0,20	0,24	0,29	0,34	0,42
7	16	100	0,09	0,12	0,16	0,18	0,23	0,27	0,32	0,39
8		200	0,11	0,14	0,18	0,21	0,26	0,31	0,37	0,45
9		400	0,12	0,16	0,21	0,24	0,30	0,36	0,42	0,51
10	20	100	0,10	0,13	0,17	0,20	0,25	0,30	0,35	0,43
11		200	0,12	0,15	0,20	0,23	0,28	0,34	0,40	0,49
12		400	0,13	0,18	0,23	0,27	0,33	0,39	0,46	0,56
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з

$$T = 0,015 \cdot n^{0,42} \cdot L^{0,20} \cdot M^{0,39}$$

Содержание работы

1. Взять деталь
2. Установить на шпильки, шлицы

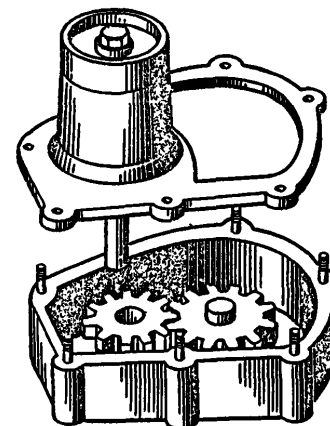

№ по- зи- ции	Количество шлицев N, до	Длина продвижения L, мм, до	Масса детали M, кг, до															
			0,5		1		2		3		5		8		12		20	
			Количество шпилек n, до															
			4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8
Время T, мин																		
1	6	50	0,064	0,068	0,084	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,21	0,23	0,24	0,28	0,30
2		100	0,073	0,078	0,097	0,10	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,32	0,34
3		200	0,084	0,090	0,110	0,12	0,15	0,16	0,17	0,18	0,21	0,22	0,26	0,27	0,30	0,32	0,37	0,39
4		400	0,097	0,100	0,130	0,14	0,17	0,18	0,20	0,21	0,24	0,26	0,29	0,31	0,34	0,37	0,42	0,45

5	10	50	-	-	-	-	0,14	0,15	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,30	0,35	0,37
6		100	-	-	-	-	0,16	0,17	0,19	0,20	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33	0,35	0,40	0,43
7		200	-	-	-	-	0,18	0,20	0,22	0,23	0,27	0,28	0,32	0,34	0,38	0,40	0,46	0,50
8		400	-	-	-	-	0,21	0,23	0,25	0,27	0,31	0,33	0,37	0,39	0,44	0,46	0,53	0,57
9	16	50	-	-	-	-	-	-	0,20	0,22	0,25	0,27	0,30	0,32	0,35	0,38	0,43	0,46
10		100	-	-	-	-	-	-	0,23	0,25	0,29	0,30	0,35	0,37	0,41	0,43	0,50	0,53
11		200	-	-	-	-	-	-	0,27	0,29	0,33	0,35	0,40	0,42	0,47	0,50	0,57	0,61
12		400	-	-	-	-	-	-	0,31	0,33	0,38	0,40	0,46	0,49	0,54	0,57	0,66	0,70
13	20	50	-	-	-	-	-	-	0,22	0,24	0,28	0,29	0,33	0,35	0,39	0,42	0,48	0,51
14		100	-	-	-	-	-	-	0,26	0,28	0,32	0,34	0,38	0,41	0,45	0,48	0,55	0,59
15		200	-	-	-	-	-	-	0,30	0,32	0,36	0,39	0,44	0,47	0,52	0,55	0,63	0,68
16		400	-	-	-	-	-	-	0,34	0,36	0,42	0,44	0,51	0,54	0,59	0,63	0,73	0,78
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р

$$T = 0,0152 \cdot N^{0,45} \cdot L^{0,20} \cdot M^{0,40} \cdot n^{0,09}$$

Установка деталей в проушину (паз) (с совмещением отверстий) вручную

Установочно-соединительные работы

Карта 79

Лист 1

I. Установка свободная (без помощи молотка)

Содержание работы



1. Взять деталь и переместить
2. Установить деталь в проушину (паз) другой детали (с совмещением отверстий)

140

№ по- зи- ции	Длина продвижения в проушину L, мм, до	Количество проушин n															
		1								2							
		Масса детали M, кг, до															
		0,5	1	2	3	5	8	12	20	0,5	1	2	3	5	8	12	20
		Время T, мин															
1	10	0,057	0,064	0,071	0,076	–	–	–	–	0,08	0,09	0,10	0,11	–	–	–	–
2	20	0,075	0,084	0,094	0,100	–	–	–	–	0,10	0,12	0,13	0,14	–	–	–	–
3	30	0,087	0,098	0,110	0,120	0,13	0,14	–	–	0,12	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19	–	–
4	40	0,097	0,110	0,120	0,130	0,14	0,15	0,16	–	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	–
5	50	–	–	–	–	–	0,16	0,18	0,19	–	–	–	–	0,21	0,23	0,25	0,27
6	60	–	–	–	–	–	0,18	0,19	0,21	–	–	–	–	0,23	0,25	0,26	0,29
7	70	–	–	–	–	–	0,19	0,20	0,22	–	–	–	–	0,24	0,26	0,28	0,30
8	80	–	–	–	–	–	–	0,21	0,23	–	–	–	–	–	–	0,29	0,32
9	100	–	–	–	–	–	–	0,23	0,25	–	–	–	–	–	–	0,32	0,35
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р

Установка деталей в проушину (паз) (с совмещением отверстий) вручную

Установочно-соединительные работы

Карта 79

Лист 2

II. Установка с помощью молотка

Содержание работы

1. Взять деталь, молоток
2. Установить деталь в проушину (паз) при помощи молотка (с совмещением отверстий)
3. Отложить молоток

№ позиции	Длина продвижения в проушину L, мм, до	Количество проушин															
		1								2							
		Масса детали M, кг, до															
		0,5	1	2	3	5	8	12	20	0,5	1	2	3	5	8	12	20
		Время T, мин															
10	10	0,11	0,12	0,13	0,13	–	–	–	–	0,12	0,13	0,14	0,15	–	–	–	–
11	20	0,14	0,15	0,16	0,17	–	–	–	–	0,16	0,17	0,18	0,19	–	–	–	–
12	30	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	–	–	–	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	–	–	–
13	40	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	–
14	50	–	–	–	–	–	0,27	0,28	0,30	–	–	–	–	–	0,30	0,31	0,33
15	60	–	–	–	–	–	0,29	0,30	0,32	–	–	–	–	–	0,32	0,34	0,35
16	80	–	–	–	–	–	0,33	0,34	0,36	–	–	–	–	–	–	0,38	0,39
17	100	–	–	–	–	–	0,36	0,37	0,39	–	–	–	–	–	–	0,41	0,43
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р

141

$$T = 0,0268 \cdot L^{0,38} \cdot n^{0,48} \cdot M^{0,16} \text{ – позиции 1–9;}$$

$$T = 0,048 \cdot L^{0,39} \cdot n^{0,14} \cdot M^{0,10} \text{ – позиции 10–17.}$$


Установка медных трубок по месту	Установочно-соединительные работы
	Карта 80

Содержание работы

1. Взять трубку
2. Установить трубку и подогнать ее по месту

№ по- зи- ции	Длина трубки L, мм, до	Диаметр трубки D, мм, до			
		8	10	12	16
		Время T, мин			
1	300	0,35	0,39	0,41	0,46
2	400	0,39	0,42	0,45	0,50
3	600	0,44	0,47	0,51	0,57
4	800	0,47	0,52	0,55	0,62
5	1000	0,51	0,55	0,59	0,66
6	1200	0,54	0,58	0,63	0,70
7	1500	0,57	0,62	0,63	0,75
8	1800	0,61	0,66	0,71	0,79
9	2000	0,63	0,68	0,73	0,81
Индекс		а	б	в	г

$$T = 0,029 \cdot L^{0,3} \cdot D^{0,38}$$

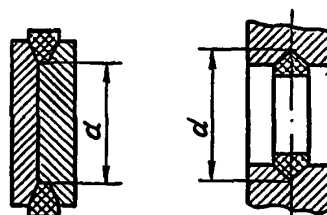

№ позиции	Содержание работы	Материал кольца, диска (сальника)	Применяемый инструмент	Диаметр кольца (диска), сальника D, мм, до				
				30	60	120	200	300
				Время T, мин				
1	Взять кольцо (диск), установить на плоскость или в выточку	Сталь	-	0,071	0,082	0,092	0,11	0,12
2		Резина		0,088	0,10	0,12	0,14	0,15
3	Взять кольцо и запрессовать в отверстие, в выточку	Сталь	Оправка и молоток	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23
4		Резина		0,20	0,23	0,26	0,30	0,31
5	Взять сальник, установить в отверстие, выточку, паз или гнездо с помощью инструмента, обжать по всему диаметру для плотного прилегания	Войлок или фильтр	Отвертка	0,22	0,27	0,33	0,37	0,42
6			Отвертка, оправка и молоток	0,31	0,38	0,46	0,53	0,60

Дополнительное время на приемы 5-6

7	Обрезать или обрубить излишки сальника по месту	Войлок или фетр	Нож	0,44	0,52	0,62	0,72	0,79
8	Вырубить пуансоном отверстие в сальнике		Пресс	0,66	0,77	0,90	1,0	1,1
9	Очистить сальник от графитовой смазки		Нож	0,32	0,47	0,68	0,90	1,15

Индекс

$$T = 0,035 \cdot D^{0,21} \text{ - позиция 1;}$$

$$T = 0,04 \cdot D^{0,23} \text{ - позиция 2;}$$

$$T = 0,07 \cdot D^{0,21} \text{ - позиция 3;}$$

$$T = 0,093 \cdot D^{0,22} \text{ - позиция 4;}$$

$$T = 0,09 \cdot D^{0,27} \text{ - позиция 5;}$$

$$T = 0,12 \cdot D^{0,28} \text{ - позиция 6;}$$

$$T = 0,18 \cdot D^{0,26} \text{ - позиция 7;}$$


$$T = 0,30 \cdot D^{0,23} \text{ - позиция 8;}$$

$$T = 0,049 \cdot D^{0,55} \text{ - позиция 9.}$$

Установка валов в сборе в открытые гнезда подшипников	Установочно-соединительные работы
	Карта 82

### Содержание работы


1. Взять вал в сборе
2. Установить вал в гнезда подшипников

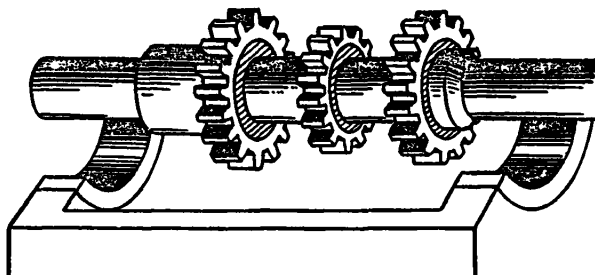

№ позиции	Квалитет (класс точности)	Диаметр вала D, мм, до	Установка								
			вручную			с помощью подъемных средств					
			Масса вала в сборе M, кг, до								
			5	8	12	20	100	200	400	800	1600
			Время T, мин								
1	7(2)	50	0,062	0,078	0,096	0,12	0,58	0,70	0,77	0,88	1,00
2		100	0,084	0,110	0,130	0,17	0,76	0,88	1,00	1,15	1,35
3		200	—	0,130	0,160	0,21	1,00	1,15	1,30	1,50	1,75
4		400	—	—	0,220	0,28	1,30	1,50	1,75	2,00	2,30
5	9-11 (3-4)	50	0,051	0,065	0,080	0,10	0,52	0,60	0,77	0,80	0,91
6		100	0,068	0,095	0,100	0,14	0,69	0,79	0,91	1,05	1,20
7		200	—	0,110	0,140	0,18	0,90	1,05	1,20	1,40	1,55
8		400	—	—	0,180	0,23	1,20	1,35	1,60	1,80	2,05
9	12(5)	50	0,049	0,062	0,075	0,097	0,51	0,58	0,67	0,77	0,88
10		100	0,064	0,081	0,099	0,13	0,66	0,76	0,88	1,00	1,15
11		200	—	0,110	0,130	0,17	0,87	1,00	1,15	1,30	1,50
12		400	—	—	0,170	0,22	1,15	1,30	1,50	1,75	2,00
Индекс			а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Примечание. При установке коленчатых валов приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,4; при установке валов с одновременным зацеплением зубьев — с коэффициентом 1,3; при снятии валов — с коэффициентом 0,8.



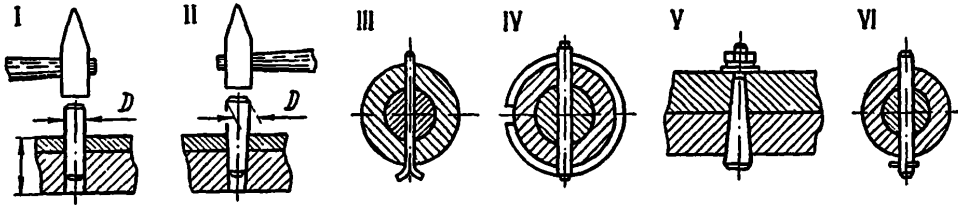

Содержание работы

1. Взять штифт и молоток
2. Вставить штифт в отверстие и запрессовать
3. Развести концы штифта
4. Отложить молоток
5. Взять стопорное кольцо и круглогубцы или шайбу, гайку и ключ
6. Установить стопорное кольцо в выточку штифта
7. Установить шайбу, навернуть гайку гаечным ключом
8. Отложить круглогубцы или ключ

№ позиции	Вид штифта	№ приема содержания работы	Длина запрессовывания L, мм, до	Диаметр штифта D, мм, до			
				5	8	12	20
				Время T, мин			
1	I. Цилиндрический (без крепления)	1, 2, 4	10	0,08	-	-	-
2			16	0,10	0,12	-	-
3			20	0,12	0,13	-	-
4			30	0,14	0,16	0,18	-
5			40	0,16	0,18	0,20	0,22
6			60	0,21	0,23	0,26	0,29
7			80	0,24	0,27	0,30	0,33
8			100	-	0,30	0,34	0,37
9			150	-	0,37	0,42	0,46
10	II. Конический (без крепления)	1, 2, 4	-	0,12	0,14	0,16	0,17
11	III. Цилиндрический с разводкой конца	1, 2, 3, 4	-	0,18	0,21	0,23	0,26
12	IV. Цилиндрический со стопорным кольцом	1, 2, 4, 5, 6, 8	-	0,18	0,21	0,23	0,26
13	V. Конический с гайкой	1, 2, 4, 5, 7, 8	-	0,39	0,43	0,46	0,51
14	VI. Цилиндрический со шплинтом	1, 2, 3, 4	-	0,23	0,26	0,29	0,33
Индекс				а	б	в	г

$T = 0,0166 \cdot L^{0,52} \cdot D^{0,24}$  – позиции 1–9;

$T = 0,12 \cdot D^{0,26}$  – позиции 11, 12;


$T = 0,08 \cdot D^{0,26}$  – позиция 10;

$T = 0,295 \cdot D^{0,18}$  – позиция 13;

$T = 0,15 \cdot D^{0,26}$  – позиция 14.

Содержание работы

1. Взять шпильку
2. Ввернуть шпильку на 2-3 нитки вручную
3. Взять инструмент
4. Завернуть шпильку окончательно

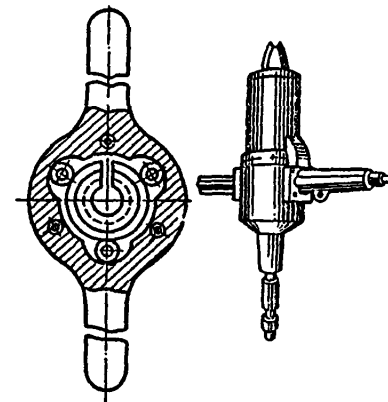

146

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	8			12					16					20					30						
		0,5	0,75	1,0	0,5	0,75	1,0	1,5	1,75	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0	3,5
<b>А. Шпильковерт с роликовым или резьбовым патроном</b>																										
1	Время на шпильку T, мин	0,15	0,12	0,11	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,24	0,20	0,18	0,15	0,13	0,28	0,23	0,21	0,18	0,16	0,14	0,31	0,28	0,23	0,21	0,17	0,16
<b>Б. Ключ с резьбовым патроном</b>																										
2	Время на шпильку T, мин	0,22	0,19	0,17	0,30	0,25	0,22	0,19	0,18	0,37	0,31	0,27	0,23	0,20	0,43	0,36	0,32	0,27	0,24	0,22	0,48	0,42	0,36	0,32	0,27	0,25
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ


$$T = 0,0248 \cdot \frac{D^{0,71}}{S^{0,42}} \text{ - позиция 1;}$$

$$T = 0,0381 \cdot \frac{D^{0,71}}{S^{0,42}} \text{ - позиция 2.}$$

Навертывание специальных гаек	Резьбовые соединения
	Карта 85

### Содержание работы

1. Взять гайку, навернуть на 2–3 нитки вручную
2. Взять спецключ, завернуть гайку окончательно
3. Отложить инструмент

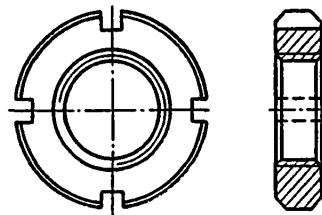


№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина наворачивания L, мм, до							
		10	20	30	40	50	70	90	100
		Время T, мин							
1	8	0,22	0,33	0,42	0,49	0,56	0,68	–	–
2	12	0,24	0,36	0,45	0,53	0,61	0,74	–	–
3	20	0,26	0,39	0,49	0,58	0,66	0,81	–	–
4	40	0,30	0,44	0,56	0,66	0,75	0,91	1,05	–
5	80	0,33	0,50	0,63	0,75	0,85	1,05	1,20	1,25
6	140	–	0,55	0,70	0,83	0,94	1,15	1,30	1,40
7	200	–	–	–	0,88	1,00	1,20	1,40	1,50
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з

$$T = 0,04 \cdot D^{0,18} \cdot L^{0,58}$$

Содержание работы

1. Взять деталь, ввернуть (навернуть) предварительно вручную
2. Взять ключ и завернуть окончательно
3. Отложить ключ

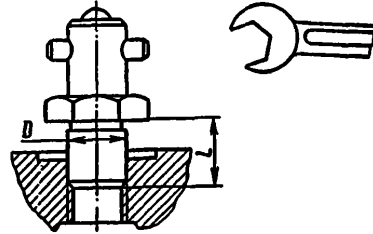

№ по-зи-ции	Шаг резьбы S, мм	Длина ввертывания (наворачивания) L, мм, до									
		8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
		Время T, мин									
1	0,35	0,41	0,47	0,53	0,64	0,73	-	-	-	-	-
2	0,50	0,33	0,38	0,43	0,51	0,59	0,68	0,76	-	-	-
3	0,75	0,26	0,30	0,34	0,40	0,46	0,53	0,60	-	-	-
4	1,0	0,22	0,25	0,28	0,34	0,39	0,45	0,50	-	-	-
5	1,25	-	0,22	0,25	0,30	0,34	0,39	0,44	0,48	-	-
6	1,5	-	-	0,22	0,27	0,30	0,35	0,39	0,43	0,47	-
7	1,75	-	-	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,43	0,49
8	2,0	-	-	-	0,22	0,24	0,30	0,33	0,37	0,40	0,46
9	2,5	-	-	-	-	0,22	0,26	0,29	0,32	0,35	0,40
10	3,0	-	-	-	-	-	0,23	0,26	0,29	0,31	0,36
11	3,5	-	-	-	-	-	-	0,24	0,26	0,28	0,33
12	4,0	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,26	0,30
Индекс		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к


Примечание. Время рассчитано при угле вращения ключа 180°. При угле вращения 90° приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,4.

$$T = \frac{0,059 \cdot L^{0,63}}{S^{0,6}}$$

Крепление деревянных изделий гвоздями	Установочно-соединительные работы
	Карта 87

### Содержание работы

1. Взять гвоздь и молоток
2. Забить гвоздь на полную длину
3. Отложить молоток

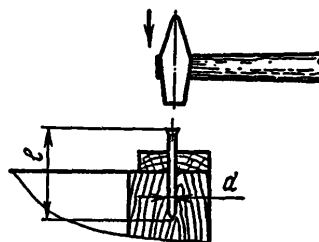

№ позиции	Характер выполнения работы	Длина гвоздя L, мм, до					
		25	50	75	100	125	150
		Время T, мин					
1	Забивка гвоздей слесарным молотком	0,070	0,092	0,110	0,120	0,13	0,140
2	Забивка гвоздей магнитным молотком	0,060	0,075	0,087	0,096	0,10	0,110
3	Забивка гвоздей при предварительно просверленных отверстиях: слесарным молотком	0,057	0,073	0,085	0,095	0,10	0,110
4	магнитным молотком	0,042	0,052	0,060	0,066	0,07	0,075
5	Забивка гвоздей при креплении деревянных изделий твердой породы: слесарным молотком	0,110	0,140	0,160	0,180	0,19	0,210
6	магнитным молотом	0,090	0,110	0,130	0,140	0,16	0,170
Индекс		а	б	в	г	д	е

$$T = 0,02 \cdot L^{0,39} \text{ — позиция 1;}$$

$$T = 0,02 \cdot L^{0,34} \text{ — позиция 2;}$$

$$T = 0,018 \cdot L^{0,36} \text{ — позиция 3;}$$

$$T = 0,015 \cdot L^{0,32} \text{ — позиция 4;}$$

$$T = 0,036 \cdot L^{0,35} \text{ — позиция 5;}$$

$$T = 0,028 \cdot L^{0,36} \text{ — позиция 6.}$$

Клепка пневматическим молотком	Установочно-соединительные работы
	Карта 88

### Содержание работы

1. Взять заклепку и установить в совмещенные отверстия
2. Взять пневматический молоток
3. Расклепать заклепку
4. Переместить инструмент к следующей заклепке
5. Отложить инструмент

№ позиции	Форма головки заклепки	База	Материал заклепки	Диаметр заклепки D, мм, до					
				3	4	5	6	7	8
				Время на одну заклепку T, мин					
1	Впотай	Подставка	Сталь	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190
2			Медь и алюминий	0,092	0,100	0,110	0,115	0,120	0,130
3		Плита	Сталь	0,110	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160
4			Медь и алюминий	0,073	0,081	0,087	0,092	0,097	0,100
5	Сферическая	Подставка	Сталь	0,160	0,180	0,190	0,200	0,210	0,220
6			Медь и алюминий	0,110	0,120	0,130	0,135	0,140	0,150
7		Плита	Сталь	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180
8			Медь и алюминий	0,086	0,094	0,100	0,110	0,115	0,120
Индекс				а	б	в	г	д	е

Примечания: 1. Нормативы времени рассчитаны на клепку в одном соединении 5 заклепок. Для другого количества заклепок приведенное в нормативной карте время и значение C в формуле применять с коэффициентами:

Количество заклепок в одном соединении	1	2	3	5	10
Коэффициент	1,15	1,1	1,05	1,0	0,95

2. При креплении изделий из хрупких материалов (керамика, оргстекло, гетинакс и т.д.) приведенное в нормативной карте время применять с коэффициентом 1,3.

3. При установке заклепок пинцетом к приведенному в нормативной карте времени прибавлять 0,05 мин.

$$T = C \cdot D^{0,33}$$

№ позиции	1	2	3	4	5	6	7	8
C	0,095	0,064	0,076	0,051	0,111	0,074	0,089	0,06

Клепка слесарным молотком	Установочно-соединительные работы
	Карта 89

### Содержание работы

1. Взять заклепку и установить в совмещенные отверстия
2. Взять слесарный молоток и оправку
3. Расклепать заклепку
4. Переместить инструмент к следующей заклепке
5. Отложить оправку и молоток

№ позиции	Форма головки заклепки	База	Материал заклепки	Диаметр заклепки D, мм, до					
				3	4	5	6	7	8
				Время на одну заклепку T, мин					
1	Впотай	Подставка	Сталь	0,22	0,26	0,30	0,34	0,37	0,41
2			Медь и алюминий	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31
3		Плита	Сталь	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33
4			Медь и алюминий	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24
5	Сферическая	Подставка	Сталь	0,28	0,33	0,38	0,43	0,47	0,52
6			Медь и алюминий	0,21	0,25	0,29	0,32	0,35	0,38
7		Плита	Сталь	0,22	0,27	0,31	0,34	0,38	0,41
8			Медь и алюминий	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,31
Индекс				а	б	в	г	д	е

Примечания: 1. Нормативы времени установлены на клепку в одном соединении 5 заклепок. Для другого количества заклепок приведенное в нормативной карте время и значение С в формуле принимать с коэффициентами:

Количество заклепок в одном соединении	1	2	3	5	10
Коэффициент	1,15	1,1	1,05	1,0	0,95

2. При креплении изделий из хрупких материалов (керамика, оргстекло, гетинакс и т.д.) приведенное в нормативной карте время принимать с коэффициентом 1,3.


3. При установке заклепок пинцетом к приведенному в нормативной карте времени прибавлять 0,05 мин.

$$T = C \cdot D^{0,63}$$

№ позиции	1	2	3	4	5	6	7	8
C	0,11	0,082	0,088	0,0655	0,139	0,104	0,111	0,084

## Содержание работы

1. Выставить одну шестерню (деталь) по торцу другой шестерни (детали)
2. Замерить зазор под компенсаторное кольцо и записать его размер

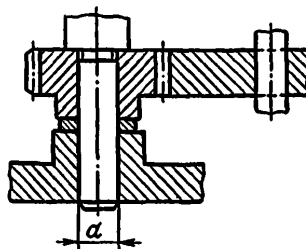

№ позиции	Диаметр вала d, мм, до	Масса регулируемой детали М, кг, до					
		2	3	5	8	12	20
		Время Т, мин					
1	30	0,48	0,56	0,67	0,80	0,93	1,10
2	50	0,58	0,68	0,81	0,97	1,10	1,35
3	70	0,66	0,77	0,92	1,10	1,25	1,50
Индекс		а	б	в	г	д	е


Примечания: 1. В нормативной карте предусмотрено время только на регулировочные приемы и промеры в процессе регулировки. Приемы на установку и крепление деталей следует нормировать по соответствующим нормативным картам.

2. Нормативное время дано на продвижение деталей вдоль оси вала вручную; при продвижении с помощью молотка время по нормативной карте принимать с коэффициентом 1,1.

$$T = 0,106 \cdot D^{0,37} \cdot M^{0,36}$$

## Содержание работы

Отрегулировать плавность перемещения детали по пазу с помощью винтов

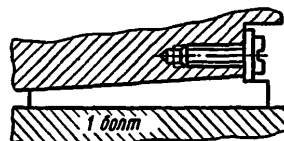

№ позиции	Длина регулируемой детали L, мм, до	Масса регулируемой детали М, кг, до					
		2	3	5	8	12	20
		Время на винт Т, мин					
1	200	0,36	0,40	0,46	0,52	0,64	0,83
2	300	0,41	0,45	0,52	0,58	0,72	0,93
3	400	0,44	0,49	0,56	0,64	0,78	1,00
4	500	0,47	0,52	0,60	0,68	0,83	1,10
5	750	0,53	0,59	0,67	0,76	0,94	1,20
Индекс		а	б	в	г	д	е

Примечание. В нормативной карте предусмотрено время только на регулировочные приемы. Приемы на установку и крепление деталей следует нормировать по соответствующим нормативным картам.

$$T = 0,065 \cdot L^{0,29} \cdot M^{0,29} \text{ — для деталей с массой } \leq 8 \text{ кг;}$$


$$T = 0,0387 \cdot L^{0,29} \cdot M^{0,51} \text{ — для деталей с массой } > 8 \text{ кг.}$$



Регулировка зацеплений конических пар колес	Регулировочные работы
	Карта 92

### Содержание работы

1. Установить прокладку (компенсатор) предварительно
2. Проверить колеса и заданные параметры
3. Отрегулировать нормальное зацепление с проверкой легкости вращения
4. Определить размер под прокладку (компенсатор)
5. Проверить зацепление окончательно

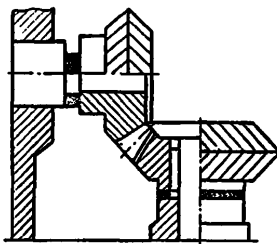

№ позиции	Способ регулировки	Пятно контакта, %	Модуль $m$ , до		
			2,5	3,5	5,0
			Время $T$ , мин		
1	Смещением шестерен вдоль оси путем подбора прокладки (компенсатора)	—	3,2	3,8	4,5
2		50–60	3,8	4,5	5,4
3		61–75	5,6	6,6	8,6
Индекс			а	б	в

Примечания: 1. В нормативной карте предусмотрено время только на регулировочные приемы и промеры в процессе регулировки. Приемы на установку и крепление деталей следует нормировать по соответствующим нормативным картам.


2. При регулировке сцепления трех шестерен время по нормативной карте принимать с коэффициентом 1,4.

3. При регулировке дифференциального зацепления время по нормативной карте принимать с коэффициентом 1,8.

Регулировка подшипников	Регулировочные работы
	Карта 93

### Содержание работы


Отрегулировать подшипник согласно техническим условиям одним из указанных ниже способов с проверкой легкости вращения вала

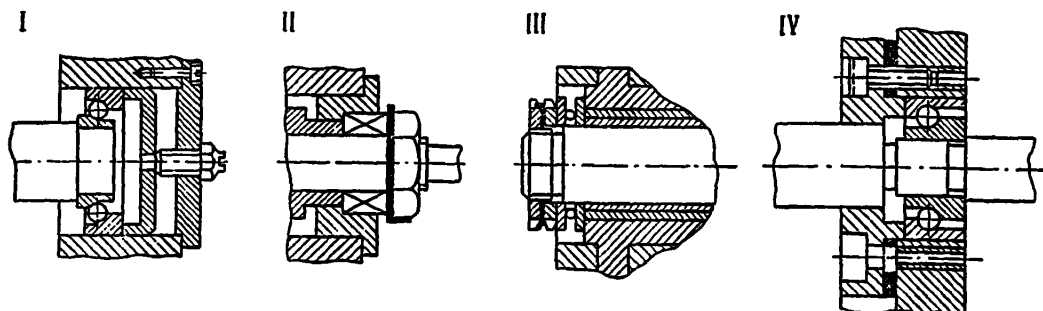

№ по-зи-ции	Способ регулировки	Осевой зазор, мм, до	Диаметр подшипника (наружный), мм, до		
			52	80	150
			Время T, мин		
1	I. Винтом через дистанционную шайбу	0,02-0,1	1,0	1,2	1,5
2	II. Гайкой со стопорной шайбой		2,3	2,8	3,3
3	III. Гайкой с контргайкой		3,2	3,9	4,6
4	IV. Установкой компенсирующих колец или подрезкой торца фланца		4,0	4,8	5,8
Индекс			а	б	в

Содержание работы


Проверить легкость вращения установленной детали вручную

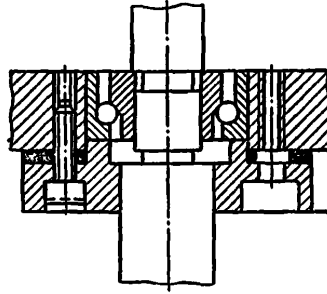

№ позиции	Тип проверяемой детали	Условия выполнения работы	Масса регулируемой детали, кг, до					
			2	3	5	8	12	20
			Время T, мин					
1	Вал установлен в шарико- и роликоподшипники	Вращение свободное (подшипник установлен без уплотнения)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,14
2		Вращение затруднено (подшипник установлен с уплотнением или сальником)	0,08	0,09	0,10	0,11	0,14	0,18
3	Вал установлен в подшипники скольжения	Вращение свободное (вращаемый вал не соединен с другим валом)	-	-	0,19	0,21	0,27	0,34
4		Вращение затруднено (вращаемый вал соединен с другим валом)	-	-	0,39	0,44	0,54	0,68
5	Деталь установлена на валу	Вращение вручную	0,12	0,13	0,15	-	-	-
6		Вращение при помощи рычага	-	-	-	0,27	0,33	0,41
7	Шестерни, находящиеся в сцеплении	Вращение одной или двух пар шестерен в сцеплении	0,30	0,34	0,37	0,41	0,50	0,66
8		Вращение трех пар шестерен в сцеплении	0,38	0,41	0,48	0,54	0,66	0,84
Индекс			а	б	в	г	д	е

## Содержание работы

1. Нанести краску на червяк
2. Отрегулировать зацепление червячной пары одним из указанных ниже способов, с проверкой заданных параметров и плавности зацепления

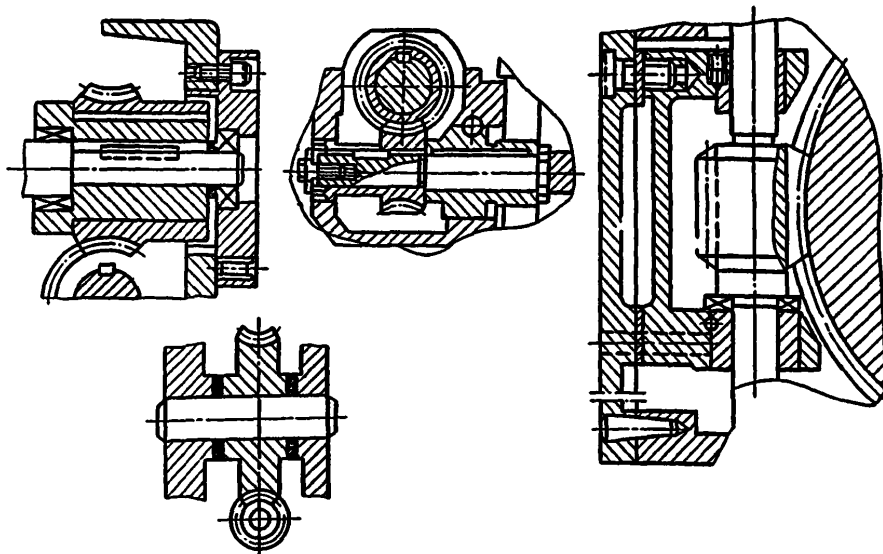

№ позиции	Способ регулировки	Сопряженные оси	Проверяемые параметры		Модуль $m$ , до		
			пятно контакта, %	степень точности	3	5	6,5
					Время, мин		
1	I. Перемещение червяка и червячного колеса винтами	-	50-70	9	2,7	3,4	3,9
2				8	3,0	3,8	4,4
3				7	3,6	4,6	5,2
4	II. Перемещение червячного колеса допрессовкой	Жесткое	50-70	9	3,6	4,6	5,2
5				8	4,0	5,1	5,8
6				7	4,8	6,1	6,9
7	III. Перемещение червячного колеса вдоль оси с установкой компенсаторных колес		50-70	9	5,4	6,8	7,7
8				8	6,0	7,6	8,6
9				7	7,2	9,0	10,0
10	IV. Регулировка положения оси червяка за счет предварительной установки прокладки и определение величины зазора под компенсаторную прокладку	Плавающие	60-75	6	9,0	11,5	13,0
Индекс					а	б	в

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть .....	3
2. Характеристика применяемого оборудования и технология работы .....	10
3. Организация труда .....	14
4. Нормативная часть .....	17
4.1. Нормативы подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, на отдых и личные потребности; поправочные коэффициенты к оперативному времени на измененные условия выполнения работ .....	17
Карта 1. Время на организационно-техническое обслуживание рабочего места. Слесарно-сборочные работы .....	17
Карта 2. Подготовительно-заключительное время. Время на обслуживание рабочего места. Сборочные работы .....	18
Карта 3. Подготовительно-заключительное время. Время на обслуживание рабочего места. Слесарные работы .....	19
Карта 4. Время на отдых и личные потребности .....	19
Карта 5. Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от типа производства .....	19
Карта 6. Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от количества приемов, комплексов приемов, выполняемых одним рабочим .....	20
Карта 7. Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от числа деталей в партии .....	20
Карта 8. Поправочные коэффициенты к оперативному времени в зависимости от условий выполнения работы .....	20
4.2. Нормативы оперативного времени на перемещение, повертывание, протирание, смазывание, контрольные измерения и т.п. Массовое, крупносерийное и среднесерийное производство	21
Карта 9. Застропливание или отстропливание изделий .....	21
Карта 10. Перемещение изделий при помощи грузоподъемных механизмов .....	23
Карта 11. Перемещение изделий к месту сборки вручную .....	24
Карта 12. Перемещение изделий по рольгангу и склизу .....	25
Карта 13. Навешивание, снятие изделий на транспортный подвесной конвейер вручную .....	26
Карта 14. Перемещение рабочего .....	27
Карта 15. Повертывание, переворачивание изделий вручную или подъемными средствами .....	27
Карта 16. Перемещение инструмента в рабочей зоне .....	29
Карта 17. Перемещение инструмента при завертывании винтов, гаек и т.п. в процессе работы по технологической схеме .....	30
Карта 18. Смазывание поверхности изделий .....	31
Карта 19. Наполнение смазкой внутренних полостей изделий .....	35
Карта 20. Укладывание изделий в тару вручную .....	36
Карта 21. Связывание изделий проволокой .....	37
Карта 22. Освобождение изделий от оберточной бумаги .....	38
Карта 23. Протирка изделий сухой салфеткой или замшей .....	39
Карта 24. Обдувание изделий сжатым воздухом .....	41
Карта 25. Контрольные измерения .....	43
Карта 26. Маркирование изделий .....	50
Карта 27. Смазывание клеем и установка прокладок, уплотнителей .....	53
Карта 28. Установка деталей в тиски и снятие .....	54
Карта 29. Установка шариков .....	54
Карта 30. Установка пружинных колец .....	55
Карта 31. Установка указательных и фирменных табличек .....	57
Карта 32. Запрессовывание деталей на вал или в отверстие на прессе .....	58
Карта 33. Стопорение резьбовых соединений .....	61
4.3. Нормативы оперативного времени на слесарные и слесарно-сборочные работы. Массовое и крупносерийное производство .....	66

Карта 34.	Откусывание проволоки кусачками вручную . . . . .	66
Карта 35.	Прогонка (калибрование) резьбы метчиком вручную . . . . .	67
Карта 36.	Прогонка (калибрование) резьбы плашками вручную . . . . .	68
Карта 37.	Крепление деревянных изделий гвоздями . . . . .	69
Карта 38.	Установка изделий на плоскость простым наложением, с совмещением отверстий, кромок или рисок вручную . . . . .	70
Карта 39.	Установка изделий на плоскость простым наложением, с совмещением кромок, рисок и отверстий при помощи подъемных средств . . . . .	73
Карта 40.	Установка изделий на вал или в отверстие вручную . . . . .	76
Карта 41.	Установка изделий на вал или в отверстие при помощи подъемных средств . . . . .	78
Карта 42.	Установка изделий на шпильки или шпильками в отверстия вручную . . . . .	80
Карта 43.	Установка изделий на шпильки или шпильками в отверстия при помощи подъемных средств . . . . .	81
Карта 44.	Установка пружин . . . . .	82
Карта 45.	Установка уплотнительных колец, дисков, сальников . . . . .	84
Карта 46.	Установка прокладок на плоскость или на шпильки . . . . .	86
Карта 47.	Установка шпонок в паз вала . . . . .	89
Карта 48.	Запрессовывание деталей на вал или в отверстие вручную . . . . .	91
Карта 49.	Запрессовывание штифтов вручную . . . . .	93
Карта 50.	Надевание резинового (полихлорвинилового) шланга на патрубок, штуцер . . . . .	94
Карта 51.	Установка ременных и цепных передач . . . . .	95
Карта 52.	Установка болтов, пальцев в отверстия . . . . .	97
Карта 53.	Установка шайб на вал, болт, винт, шпильку . . . . .	98
Карта 54.	Завертывание винтов, наворачивание гаек предварительно на 2–3 нитки вручную . . . . .	99
Карта 55.	Завертывание винтов, шпилек, наворачивание гаек окончательно многошпindelным гайквертом . . . . .	100
Карта 56.	Завертывание винтов, наворачивание гаек окончательно (после ввертывания на 2–3 нитки вручную) . . . . .	101
Карта 57.	Затягивание винтов, гаек после окончательного завертывания . . . . .	104
Карта 58.	Ввертывание винтов, шурупов отверткой . . . . .	105
Карта 59.	Ввертывание (наворачивание) деталей с резьбой типа штуцеров, пробок масленок вручную . . . . .	108
Карта 60.	Клепка соединений на пневматических и вибрационных станках, гидравлических прессах и клепальных аппаратах . . . . .	109
4.4. Нормативы оперативного времени на слесарные, слесарно-сборочные и другие виды работ. Среднесерийное производство . . . . .		111
Карта 61.	Опиливание и зачистка выступающих частей винтов и заклепок . . . . .	111
Карта 62.	Притупление острых кромок деталей . . . . .	113
Карта 63.	Зачистка кромок пазов, шлицев, шпоночного паза пневматической машиной со стальной (абразивной) шарошкой . . . . .	114
Карта 64.	Зачистка кромок зубьев колес . . . . .	116
Карта 65.	Рубка деталей зубилом и откусывание проволоки кусачками . . . . .	118
Карта 66.	Сверление сквозных отверстий пневматической или электрической сверлильной машиной . . . . .	119
Карта 67.	Зенкование пневматической или электросверлильной машиной . . . . .	121
Карта 68.	Нарезание резьбы в сквозных цилиндрических отверстиях вручную . . . . .	123
Карта 69.	Нарезание резьбы в сквозных цилиндрических отверстиях электро- или пневмодрелью . . . . .	125
Карта 70.	Промывание деталей в ванне (групповое) . . . . .	126
Карта 71.	Промывание изделий в моечной машине . . . . .	129
Карта 72.	Промывание изделий в ванне (поштучно) . . . . .	130
Карта 73.	Взвешивание изделий . . . . .	132
Карта 74.	Осмотр изделий перед сборкой . . . . .	133
Карта 75.	Установка шпонок в паз вала . . . . .	134
Карта 76.	Установка изделий на вал или в отверстие паза при помощи приспособлений и снятие . . . . .	135
Карта 77.	Установка изделий при шлицевом соединении вручную . . . . .	137
Карта 78.	Установка изделий на шпильки при шлицевом соединении вручную . . . . .	138
Карта 79.	Установка деталей в проушину (паз) (с совмещением отверстий) вручную . . . . .	140
Карта 80.	Установка медных трубок по месту . . . . .	142
Карта 81.	Установка уплотнительных колец, дисков и сальников . . . . .	143
Карта 82.	Установка валов в сборе в открытые гнезда подшипников . . . . .	144
Карта 83.	Запрессовывание штифтов вручную . . . . .	145
Карта 84.	Ввертывание шпилек . . . . .	146
Карта 85.	Наворачивание специальных гаек . . . . .	147

Карта 86.	Ввертывание и навертывание деталей с резьбовым соединением типа шуцеров, пробок, масленок вручную и гаечным ключом . . . . .	148
Карта 87.	Крепление деревянных изделий гвоздями . . . . .	149
Карта 88.	Клепка пневматическим молотком . . . . .	150
Карта 89.	Клепка слесарным молотком . . . . .	151
Карта 90.	Регулировка расположения на валу шестерен и других деталей . . . . .	152
Карта 91.	Регулировка деталей в пазах . . . . .	152
Карта 92.	Регулировка зацеплений конических пар колес . . . . .	153
Карта 93.	Регулировка подшипников . . . . .	154
Карта 94.	Проверка легкости вращения изделий при сборке . . . . .	155
Карта 95.	Регулировка зацеплений червячных пар . . . . .	156

*Нормативно-производственное издание*

**ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ  
НА СЛЕСАРНУЮ ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЕЙ  
И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРКЕ МАШИН  
И ПРИБОРОВ В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО,  
КРУПНОСЕРИЙНОГО И СРЕДНЕСЕРИЙНОГО ТИПОВ  
ПРОИЗВОДСТВА**

*Редактор С.Ю. Романова  
Худож.редактор В.П. Рафальский  
Техн.редактор А.В. Кузюткина  
Корректор Г.М. Гапенкова*

**ОИБ № 3828**

Подписано к печати с оригинала-макета 11.06.90. Формат 70 x 100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тил. № 2. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Усл.печ.л. 13,00/13,33 усл.кр.-отт. Уч.-изд.л. 9,28. Тираж 31700 экз. Зак. 903. Цена 1 р. 90 к. Изд. № 6939.

Издательство "Экономика", 121864, Москва, Г-59, Бережковская наб., 6.

Типография им. Котлякова издательства "Финансы и статистика" Госкомпечати СССР, 195273, Ленинград, ул. Руставели, 13.