

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
до 500 мм
(ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСТ 8.051—81)
РД 50—98—86**

**Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1987**

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторским институтом средств измерения в машиностроении [ВНИИизмерения]; Московским ордена Трудового Красного Знамени станкоинструментальным институтом (Мосстанкин)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Д-р техн. наук Н. Н. Марков (руководитель темы), канд. техн. наук П. А. Сацердотов, канд. техн. наук Г. Б. Кайнер

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 июля 1986 г. № 2035

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Выбор универсальных средств измерений
линейных размеров до 500 мм
[По применению ГОСТ 8.051—81]

РД
50—98—86

Взамен
РДМУ 98—77

ОКСТУ 0008

Утверждены Постановлением Госстандарта от 8 июля 1986 г. № 2035, срок
введения установлен

с 01.07.87

Настоящие методические указания предусматривают выбор средств измерений линейных размеров (диаметров и длин) и величин радиального и торцового биения в диапазоне размеров до 500 мм.

Выбор средств измерений, с учетом условий измерений, по настоящим методическим указаниям обеспечивает измерение диаметров и длин с погрешностями, не превышающими значений, допускаемых ГОСТ 8.051—81.

**1. ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ
РАЗМЕРОВ ДО 500 мм**

ГОСТ 8.051—81 установлены:

- значения допускаемых погрешностей измерений,
- приемочные границы с учетом допускаемых погрешностей измерений.

1.1. Значения допускаемых погрешностей измерений

В стандарте содержатся значения допускаемых погрешностей измерений, установленные в зависимости от номинальных размеров и допусков на изготовление. Значения погрешностей установлены для квалитетов IT2—IT17, для номинальных размеров до 500 мм. Величины погрешностей приняты равными от 20 % (для IT10 и грубее) до 35 % (для IT2—IT5) с округлениями, учитывающими реальные значения погрешностей измерений измерительными средствами.

Допускаемые погрешности измерений, установленные стандартом, охватывают не только погрешности измерительных средств, но и составляющие от других источников погрешности оказывающие

ющих влияние на погрешность измерения (установочные меры, базирование, температурные деформации и т. д.).

Допускаемые погрешности измерений относятся к случайным и неучтеным систематическим погрешностям измерений. Случайную составляющую погрешности можно выявить практически во всех видах измерений. Однако эту часть погрешности иногда принимают за всю погрешность измерения. Вот почему в стандарте было признано необходимым отдельно указать, что случайная часть погрешности измерения не должна превышать 0,6 от нормируемой допускаемой погрешности измерения. Ограничивать неучтенную систематическую погрешность измерения не представляется возможным, поскольку для ее непосредственного определения необходимо иметь образцовые меры, что, особенно при точных измерениях, практически невозможно сделать.

Допускаемые значения случайной погрешности измерения, установленные в стандарте, приняты равными 2σ .

Допускаемые погрешности измерений нормируются вне зависимости от способа измерения размеров диаметров и длин при приемочном контроле.

1.2. Приемочные границы с учетом нормируемых допускаемых погрешностей измерений

Приемочные границы, т. е. значения размеров, по которым производится приемка изделий, следует в соответствии со стандартом устанавливать с учетом влияния допускаемой погрешности измерений. В связи с этим при назначении допуска на изготовление необходимо учитывать не только эксплуатационные условия работы и возможности технологического процесса обработки в отношении точности, но и возможные погрешности измерений. Другими словами, допуск на размер следует рассматривать как допуск на сумму погрешностей технологического процесса, которые не дают возможности получить абсолютно точное значение размера, в том числе и из-за погрешности измерений.

Влияние погрешности измерений на результаты разбраковки рассмотрено в приложении 2 к ГОСТ 8.051—81 и в разд. 2.4 настоящих методических указаний, где даны графики, позволяющие определить вероятное количество неправильно принимаемых и неправильно бракуемых деталей, а также выход за границу допуска размера у неправильно принятых деталей. Кроме того, приведены таблицы экстремальных значений этих параметров, зависящих только от погрешности измерений. Этих данных вполне достаточно конструктору для того, чтобы оценить в какой мере допускаемая погрешность измерения, в случае проявления ее предельным значением, может исказить характер сопряжения и повлиять на эксплуатационные свойства детали.

Для учета влияния погрешностей измерений стандартом предусмотрены два возможных варианта установления приемочных границ (рис. 1).

В первом варианте приемочные границы устанавливают совпадающими с нормируемыми предельными значениями проверяемого размера (рис. 1 a), т. е. возможное влияние погрешности измерения учитывается конструктором при выборе квалитета и вида посадки. Этот вариант в стандарте является основным и вполне соответствует принятой международной практике.

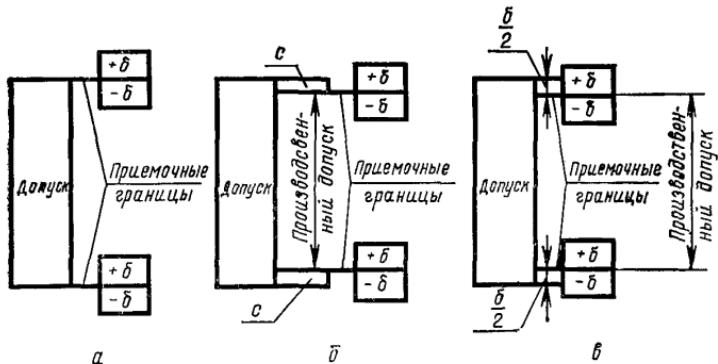


Рис. 1. Расположение приемочных границ:

а — без производственного допуска; *б* — производственный допуск определен в зависимости от параметров разработки; *в* — производственный допуск по ГОСТ 8.051—81

Во втором варианте приемочные границы устанавливают с введением производственного допуска, т. е. нормируемые предельные значения размера смещают внутрь допуска с учетом возможного влияния погрешности измерения.

Смещение не должно превышать половины нормируемой в стандарте допускаемой погрешности измерений (рис. 1 b). Этот вариант менее предпочтителен, поскольку вносит определенные затруднения при оформлении документации и приводит к забракованию части годной продукции. Этот способ, хотя и редко, но используют в практике. В приложении 3 к стандарту рекомендуется, если необходимо, вводить производственный допуск, смещающая приемочные границы на величину возможного выхода размера за границу поля допуска в зависимости от точности технологического процесса и погрешности измерения (рис. 1 b). Значения этих величин можно определить по графикам, приведенным в приложении 2 к стандарту или в разд. 2.4 настоящих методических указаний.

В стандарте нормированы требования к арбитражной перепроверке принятых деталей, при которой предусматривается выявление погрешности измерения. Арбитражная перепроверка принятых деталей должна осуществляться с погрешностью измерения, не превышающей 30 % предельной погрешности измерения, допускаемой при приемке. При этом допускается обнаружение среди

годных определенного количества деталей, размеры которых выходят за границы поля допуска, но не более чем на половину значения допускаемых погрешностей измерения. Таким образом учитывают только возможное влияние допускаемой погрешности измерений, однако это не дает разрешения расширить допуск на изготовление, например, при меньшей погрешности измерения. Необходимо иметь в виду, что допускаемые погрешности измерений установлены исходя из факта неизбежности существования погрешности измерения и нецелесообразности выявления размера с высокой степенью точности, когда сам размер задается в относительно широких пределах.

2. ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ

2.1. Погрешности измерения универсальными измерительными средствами

Для проведения измерений с погрешностями, не превышающими допускаемые ГОСТ 8.051—81 значения, необходимо иметь сведения о значениях погрешностей измерения различными измерительными средствами в различных условиях их применения. Такие сведения о погрешностях измерения измерительными средствами, серийно выпускаемыми специализированными заводами, даны в табл. I и II.

В табл. I приведены сведения о погрешностях измерения различными измерительными средствами наружных размеров, размеров уступов и величин биения, а в табл. II — сведения о погрешностях измерений внутренних размеров.

При разработке материалов, содержащихся в табл. I и II, использованы два принципиальные положения:

измерительным средством одного вида может выполнить измерения с различной погрешностью, в зависимости от методики и условий выполнения измерения;

для выбора измерительных средств и условий выполнения измерений необходимо оценивать возможные пределы погрешности измерения.

При этом имеется в виду, что измерительное средство соответствует предъявляемым требованиям и используется оператором, имеющим навык в работе с ним.

Различные значения погрешностей измерения при использовании измерительных средств одного и того же вида получены в табл. I и II разработкой вариантов использования измерительных средств без учета методической погрешности измерения.

Погрешности измерений в табл. I и II указаны без знаков \pm , т. е. указаны абсолютные значения предельных погрешностей измерения единичным измерительным средством, другими словами, даны предельные значения, на которые результаты измерения могут отличаться от истинного значения измеряемой величины.

ТАБЛИЦА 1

* Предельные погрешности измерения наружных линейных размеров, биений и глубин универсальными измерительными средствами

Таблица 1.1

Средства измерения		Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм до 500
№ для табл. VI, VII, VIII	Наименование и случаи применения	
1.	Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм	500

Таблица 1.2

Средства измерения		Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм						
№ для табл. VI	Наименование и случаи применения	до 10	св. 10 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 500
2.	Штангенциркули (ШЦ-I, ШЦТ-I, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм	150	150	200	200	200	200	250
3.	Штангенциркули (ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм	100	100	100	100	100	100	—

Таблица 1.3

8

* Микрометры при работе находятся в руках.

** Микрометры при работе находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.

Таблица I.4

* Скобы при работе находятся в руках.

** Скобы при работе находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.

Таблица I.5

Средства измерения		Варианты ис- пользования	Условия измерения				Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм											
			Вид контакта	Класс приме- няемых конце- вых мер	Температурный ре- жим, °С, для диапа- зона размеров, мм			до 25	св. 25 до 50	св. 50 до 75	св. 75 до 100	св. 100 до 125	св. 125 до 150	св. 150 до 175	св. 175 до 200	св. 200 до 250	св. 250 до 300	св. 300 до 400
№ для табл. VI	Наименование и случаи применения				0—50	50—200	200—500											
	a*	Любой	3	5	5	5	4	7	9	12	14	16	18	21	26	30	40	50
		»	3	5	2	1	4	4,5	5	5	6	7	7	7	7	10***	10***	
	b**	Плоско- стный и линейчатый	2	5	2	1	2	3	3	3	3,5	4	4,5	5	4	5	6	7
	g**	»	1	1	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,8	2,3	2,6	3,3

* При работе приборы находятся в руках.

** При работе приборы находятся в стойке или обеспечивается надежная теплоизоляция от рук оператора

*** При измерении микрометром рычажным с ценой деления 0,002 мм погрешность равна соответственно 8 мкм и 9 мкм

Таблица 1.6

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Наименование и случаи применения	Вариант исполь- зования	Условия измерения					Пределные погрешности измерения мкм, для диапазона размеров, мм															
				Установоч- ные узлы по ГОСТ 10197-70	Используемое перемещение измеритель- ного стержня, мм	Классы приме- няемых кон- цевых мер	Температурный режим, °C, для диапазона изме- ряемых размеров, мм			1—30	30—120	120—500	1—3	3—6	6—10	10—18	18—30	30—50	50—80	80—120	120—180	180—250	250—315	315—400
7	Индикаторы часо- вого типа (ИЧ и ИТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения от 2 до 10 мм, класс точно- сти 1	а б в г д	До 250 мм—штативы и стойки с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (С-IV; Ш-11Н; ШМ-11Н) Св. 250 мм—штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В; ШМ-11В)	10 5 2 1 0,1	3 3 3 3 3	5 5 5 5 5	5 5 5 2 2	5 5 5 2 2	5 5 5 2 2	15 12 10 10 8	15 13 10 10 8	15 13 10 10 8	16 14 10 10 8	16 15 12 12 8	18 18 12 12 8	20 20 12 12 8	22 25 14 12 10	25 35 18 14 10	35 40 20 22 12	40 45 22 22 12				
	То же, класс точно- сти 0	е ж з и к	До 250 мм—штативы и стойки с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (С-IV; Ш-11Н; ШМ-11Н) Св. 250 мм—штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В; ШМ-11В)	10 5 2 1 0,1	4 4 3 3 3	5 5 5 5 5	5 5 5 2 2	5 5 5 2 2	5 5 5 2 2	12 10 8 6 4	12 10 8 6 4	12 10 8 7 4	12 10 10 7 4	12 10 10 7 4	13 12 12 7 5	14 12 12 7 5	14 12 12 7 5	15 14 14 7 5	18 18 18 7 5	20 20 20 10 6	22 22 22 10 6	25 25 20 12 7	35 35 20 12 8	40 45 22 12 9
	Индикаторы часо- вого типа (ИЧ и ИТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения от 2 до 10 мм, класс точно- сти 1, при измере- нии биений	л м и о п р	До 250 мм—штативы и стойки с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (С-IV; Ш-11Н; ШМ-11Н) Св. 250 мм—штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В; ШМ-11В)	10 5 2 1 0,1 0,02—0,03	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	21 17 13 11 8 6					
	То же, класс точно- сти 0	с т у ф х	До 250 мм—штативы и стойки с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (С-IV; Ш-11Н; ШМ-11Н) Св. 250 мм—штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В; ШМ-11В)	10 5 2 1 0,1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	16 14 11 10 6				

Таблица I.7

№ для табл. IX	Средства измерения Наименование и случаи применения	Варианты ис- пользования	Условия измерения		Пределевые погрешности измерения, мкм
			Используемый предел измерения, мм		
8	Индикаторы рычажно-зубчатые (ИРБ и ИРТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения 0,8 мм при измерении биения	а б в	0,8 0,1 0,01—0,02		15 10 5

Таблица I.8

№ для табл. V и IX	Средства измерения Наименование и случаи применения	Варианты испльзования	Используемое перемещение измерительного стержня, в мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197—70	Применяе- мые кон- цевые меры	Условия измерения			Пределевые погрешности измере- ния, мкм, для диапазона разме- ров, мм											
						Класс	Разряд	1—30	30—120	120—250	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250
9	Головки рычажно-зубча- тые (2ИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом изме- рения $\pm 0,1$ мм; с настрой- кой по концевым мерам длины на любое деление	а	$\pm 0,10$	Штативы*	3	1	5	2	1	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4,5	5	6
6	То же, с настройкой на нулевое деление	б	$\pm 0,06$	Стойки**	—	5	2	1	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	2,2	2,2	—

Продолжение табл. 1.8

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Наименование и случаи применения	Варианты использования	Условия измерения					Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм									
				Используемое перемещение измерительного стержня в мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Применяемые концевые меры	Температурный режим, °С, для диапазона измеряемых размеров, мм	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	
9	Головки рычажно-зубчатые (2ИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения $\pm 0,1$ мм; при измерении биений	в	0,04	Штативы*	—	—	—	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	
10	Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения $\pm 0,05$ мм; с настройкой по концевым мерам длины на любое деление	а	$\pm 0,050$	Штативы*	—	5	2	1	0,5	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,8
	То же, с настройкой на нулевое деление	б	$\pm 0,030$	Стойки**	—	4	2	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0
	Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения $\pm 0,05$ мм; при измерении биений	в	0,020	Штативы*	—	—	—	—	—	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1

* Штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (Ш-11Н и ШМ-11Н).
** Стойки с пределами измерения 0–150 мм и 0–100 мм и диаметром колонки до 20 мм.

** Стойки с пределами измерения 0—160 мм и 0—100 мм и диаметром колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-II и С-III).

Таблица 1.9

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Варианты использования	Условия измерения						Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм									
			Используемое перемещение измерительного стержня, мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197—70			Класс применяемых концевых мер	Температурный режим, °С, для диапазона измеряемых размеров, мм	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250
11	Индикаторы многооборотные (2МИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения 2 мм	а б в	2 1 0,4	Штативы* Штативы* Стойки**	4 3 2	сг сг сг сг 1 сг 0,5	1—30 30—120 120—250	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	
12	Индикаторы многооборотные (1МИГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения 1 мм	а б	1 0,2	Штативы* Стойки**	2	5 5 1 0,5	3 2 3 2,2	6 5 6 5	3 2 3 2,5	6 5 6 5	4 4 4 2	6 5 6 5	7 6 7 5	8 7 8 6	10 9 10 7	10 9 10 7	12 11 12 8	
	То же, при измерении биений	г д е	2 1 0,05	Штативы* Штативы* Стойки**	— — —	— — —	6 5 2	6 5 2	6 5 2	6 5 2	6 4 4	6 5 2	6 5 2	6 5 2	6 5 2	6 5 2	6 5 2	
	То же, при измерении биений	в г	1 0,05	Штативы* Стойки**	— —	— —	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2

* Штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (Ш-11Н и ШМ-11Н).

** Стойки с пределами измерения 0—160 мм и 0—100 мм и диаметром колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-II и С-III).

Таблица 1.10

Продолжение табл. I.10

*С

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Вариант использования	Условия измерения						Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм									
			Используемые приемы измерения, мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Применяемые концевые меры	Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120				
15	Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (2ИГП, 2ИГПГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения $\pm 0,060$ мм	а	$\pm 0,060$	C-II*	2	—	2	1	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	
		б	0,060	C-II*	2	—	2	1	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	
	То же, при измерении биения	в	$\pm 0,060$	C-II*	—	—	—	—	—	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		г	0,060	C-II*	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
16	Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (1ИГП, 1ИГПГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения $\pm 0,030$ мм	а	$\pm 0,030$	C-II*	1	—	2	0,5	0,2	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	1,2	1,2
		б	0,030	C-II*	1	—	2	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,0
	То же, при измерении биения	в	$\pm 0,030$	C-II*	—	—	—	—	—	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		г	0,030	C-II*	—	—	—	—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

§I

№ для табл. V и IX	Средства измерения Наименование и случаи применения	Вариант использования	Условия измерения					Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм						
			Используемые параметры измерительного стержня, мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Применяемые концевые меры	Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120
17	Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (05ИГП) с ценой деления 0,0005 мм и пределом измерения $\pm 0,015$ мм	a	$\pm 0,015$	C-I**	—	3	1	0,5	0,20,500,500,500,600,600,600,700,900,80					
		б	0,015	C-I**	—	2	1	0,2	0,20,400,400,400,500,500,500,500,500,600,600,600,700,70					
		в	$\pm 0,015$	C-I**	—	—	—	—	0,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40					
		г	0,015	C-I**	—	—	—	—	0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30					
18	Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (02ИГП) с ценой деления 0,0002 мм и пределом измерений $\pm 0,006$ мм	a	$\pm 0,006$	C-I**	—	2	0,5	0,1	0,10,300,300,300,400,400,400,400,400,500,60					
		б	0,006	C-I**	—	2	0,5	0,1	0,10,300,300,300,350,350,350,350,400,500,50					
		в	$\pm 0,006$	C-I**	—	—	—	—	0,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200					
		г	0,006	C-I**	—	—	—	—	0,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15					

Продолжение табл. I.10

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Вариант использования	Используемые параметры измерительного стержня, мм	Условия измерения			Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм											
				Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Применяемые концевые меры	Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм	1—30	30—120	120—180	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 160
19	Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (01ИГП) с ценой деления 0,0001 мм и пределом измерений $\pm 0,004$ мм	a	$\pm 0,004$	C-I**	— 1	2	0,5	0,1	0,1	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,50	0,50
		б	0,003	C-I**	— 1	2	0,5	0,1	0,1	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50
		в	$\pm 0,004$	C-I**	— —	—	—	—	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		г	0,003	C-I**	— —	—	—	—	—	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
То же, при измерении биения																		

* C-II — стойки с пределом измерений 0—160 мм, вылетом головки 75 мм и диаметром колонки 50 мм.

** C-I — стойки с пределом измерений 0—160 мм, вылетом головки 75 мм и диаметром колонки 70 мм.

Таблица I.11

№ для табл. V и IX	Наименование и случаи применения	Средство измерения	Варианты использования	Условия измерения								
				Используемые перемещения измерительного стержня, мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Применяемые концевые меры	Класс	Разряд	Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм	до 30	30-120	120-500
20	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) (2ИПМ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения $\pm 0,1$ мм	a б	$\pm 0,1$ 0,06	Штативы* Штативы*		3	2	—	—	125	2 1	1 0,5
	То же, при измерении биений	в г	$\pm 0,1$ 0,06	Штативы* Штативы*		—	—	—	—	—	—	—
21	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) (1ИПМ, 1ИПМУ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения $\pm 0,05$ мм	a б	$\pm 0,05$ 0,03	Штативы* Штативы*	2 1	2	2	2	2	1 0,5	0,5 0,2	
	То же, (с нормальным измерительным усилием — 1ИПМ) при измерении биений	в г д	$\pm 0,05$ 0,03 0,03	Штативы* Штативы* Стойки**	—	—	—	—	—	—	—	—
	То же, (с уменьшенным измерительным усилием — 1ИПМУ) при измерении биений	е ж	$\pm 0,05$ 0,03	Штативы* Штативы*	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) с нормальным измерительным усилием (05ИПМ) с ценой деления 0,0005 мм и пределом измерения $\pm 0,025$ мм	a б	$\pm 0,025$ 0,015	Штативы* Стойки**	—	3 3	3 2	2	0,5 0,5	0,5 0,2		
	То же при измерении биений	в г д	$\pm 0,025$ 0,015 0,015	Штативы* Штативы* Стойки**	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) с уменьшенным измерительным усилием (05ИПМУ) с ценой деления 0,0005 мм и пределами измерения 0,025 мм	а	$\pm 0,025$	Штативы*	—	3	2	0,5	0,2			

Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм												
до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 315	св. 315 до 400	св. 400 до 500
2,5 1,5	2,5 1,5	2,5 1,5	3,0 1,5	3,0 1,6	3,0 1,5	3,5 2	4,5 2	4,5 2	5,5 3	7,5 4	8,5 4	10 5
2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	3 2	3,5 2
1,2 0,7	1,2 0,7	1,2 0,7	1,5 0,8	1,5 0,9	1,5 0,8	2 1	2 1,2	2 1,2	3 1,5	4 2	4,5 2,5	5,5 3
1,1 0,8 0,6	1,1 0,8 0,6	1,1 0,8 0,6	1,1 0,8 0,6	1,1 0,8 0,6	1,1 0,8 0,6	1,1 0,6	1,1 0,6	1,1 0,6	1,1 0,6	1,2 0,9	1,8 1,3	2,4 1,6
1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,1 0,8	1,5 1	1,8 1,2
0,7 0,4	0,7 0,4	0,7 0,5	0,8 0,6	0,9 0,7	0,8 0,6	0,9 0,7	1,1 0,8	1,0 0,7	1,1 0,8	1,1 0,7	1,8 —	2,5 —
0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,6 0,4 0,3	0,8 0,5 0,3	0,8 0,5 0,3	1,6 1 —	2,2 1,5 —
0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	1,0	0,9	1,0	1,5	2,0	2,2

Продолжение табл. I.11

№ для табл. V и IX	Средство измерения	Условия измерения								
		Варианты использования	Используемые перемещения измерительного стержня, мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Применяемые концевые меры	Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм				
						Класс	Разряд	до 30	30—120	120—500
23	То же, при измерении биения	б в	± 0,025 0,015	Штативы* Штативы*	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) (02ИПМ, 02ИПМУ) с ценой деления 0,0002 мм и пределом измерения 0,010 мм	а б	± 0,01 0,006	Штативы* Штативы*	— —	2 2	1 1	0,5 0,5	0,2 0,2	— —
	То же, при измерении биения	в г д	± 0,01 0,006 0,006	Штативы* Штативы* Стойки**	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

* До 250 мм — штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшими вылетами головок до 200 мм (Ш-11Н, ШМ-11Н).

** Стойки с пределами измерения 0—160 мм и 0—100 мм и диаметром

Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм												
до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 315	св. 315 до 400	св. 400 до 600
0,6 0,4	0,6 0,4	0,6 0,4	0,6 0,4	0,6 0,4	0,6 0,4	0,6 0,4	0,6 0,4	0,7 0,4	0,7 0,4	0,7 0,4	1,2 0,7	1,7 1,0
0,45 0,30	0,45 0,30	0,50 0,35	0,50 0,40	0,60 0,50	0,60 0,45	0,70 0,60	1,0 0,80	0,9 0,70	0,9 0,70	0,9 0,70		
0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,4 0,25 0,15	0,6 0,35	0,6 0,35	0,6 0,35	— —	— —

шагом вылетом головки до 200 мм (Ш-11В, ШМ-11В).

и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В и ШМ-11В).

колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-II и С-III).

Таблица I.12

Продолжение табл. I.12

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Назначение и случаи применения	Вариант использования	Используемое перемещение измерительного стержня, мм	Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Условия измерения			Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм										
						Применяемые концевые меры	Температурный режим, °C, для диапазона размеров, мм	Класс	Разряд	1—30	30—120	120—180	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80
27	Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) (02П) с ценой деления 0,0002 мм и пределом измерения 0,050 мм	а	$\pm 0,020$	C-1*	—	2	0,5	0,1	0,1	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45
			0,020	C-1*	—	2	0,5	0,1	0,1	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
		в	$\pm 0,020$	C-1*	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		г	0,020	C-1*	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) (01П) с ценой деления 0,0001 мм и пределом измерения 0,024 мм	а	$\pm 0,010$	C-1*	—	2	0,5	0,1	0,1	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40
			0,010	C-1*	—	2	0,5	0,1	0,1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40
		в	$\pm 0,010$	C-1*	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		г	0,010	C-1*	—	—	—	—	—	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

* С-1 — стойки с пределом измерений 0—160 мм, вылетом головки 75 мм и диаметром колонки 70 мм

Таблица I.13

№ для табл. IX	Средства измерения Наименование и случаи применения	Варианты исполь- зования	Условия измерения		Предельные погреш- ности измерения, мкм
			Используемая це- на деления, мкм	Используемый пре-дел измерения, мкм	
29	Головки измерительные рычажно-пружинные с ценой деления 0,001 (0,002) мм и пределом измерения 0,040 (0,080) мм при измерении биений. Положение головки горизонтальное, шкалой вверх.	а б в г	2 2 1 1	0,080 0,040 0,040 0,020	3 2 1 0,5

Таблица I.14

Таблица I.15

№ для табл. V	Наименование	Температурный режим, °C	Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм								
			до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 150
31	Микроскопы инструментальные (большая и малая модель)	5	4	4	4	4	5	5	6	9	11

Примечание. Пределы измерения микроскопов инструментальных:
малой модели до 75×25 мм;
большой модели до 150×50 мм.

Таблица I.16

№ для табл. V	Наименование	Варианты исполь- зования	Условия измерения				Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм												
			Форма детали	Метод измерения	Температур- ный режим, °C, для диа- пазона изме- ряемых раз- меров, мм	до 30	св. 30	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 150			
						до 30	св. 30	до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 150			
32	Микроскопы из- мерительные уни- версальные	a	Плоская	Проекционный	5	2	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,5	5,5	7,0	9,0	12	16	20	25
		b	Цилиндри- ческая (в центрах)	Проекционный	5	2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	7,0	8,0	—	—	—	—	—
		v	Метод осевого сечения	Метод осевого сечения	5	2	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	4,0	5,0	—	—	—	—	—

Примечание. Пределы измерения универсальных измерительных микроскопов 200×100 и 500×200 .

Таблица I.17

24

№ для табл. V	Средства измерения Наименование и случаи применения	Варианты использования	Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм										
			до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	
33	Машина измерительная (ИЗМ) при абсолютных измерениях	a	1	1	1	1	1,2	1,3	1,5	2	3	3,5	4
	То же, при относительных измерениях	б											6

Примечание. Температурный режим при измерении размеров до 100 мм — 1°C, свыше 100 мм — 0,5°C.

Таблица I.18

№ для табл. V	Средства измерения Наименование и случаи применения	Варианты использования	Условия измерения			Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм																													
			Класс применяемых концевых мер	Температурный режим, °C для диапазона измеряемых размеров, мм		до 3			св. 3 до 6			св. 6 до 10			св. 10 до 18			св. 18 до 30			св. 30 до 50			св. 50 до 80			св. 80 до 120			св. 120 до 180			св. 180 до 250		
				до 30	30—120	св. 120	до 3	св. 3	св. 6	св. 10	св. 18	св. 30	св. 50	св. 80	св. 120	св. 180	св. 250	св. 315	св. 400	св. 500															
34	Длиномеры: горизонтальный и вертикальный при абсолютных измерениях	a	—	5	2	—	1,2	1,3	1,3	1,6	2	2	2,5	3	—	—	—	—	—	—	—														
	При измерениях методом сравнения с мерой	б	1	2	0,5	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5														

Примечание. Пределы измерения длиномеров: при абсолютном методе измерения 0—100 мм; при измерениях методом сравнения: горизонтального 0—500 мм, вертикального 0—250 мм.

Таблица I.19

№ для табл. V	Наименование	Варианты ис- пользования	Увеличение	Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм							
				до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 100	
35	Проекторы измерительные	а б в	10 [×] 20 [×] 50 [×] , 100 [×] , 200 [×]	15 8 6	15 8 6	15 10 6	15 10 6	16 10 7	16 10 7	16 10 7	16 10 7

Примечания:

1. Пределы измерения: часовых проекторов (ЧП-2; ПИ 360Ц) 40×25 мм больших проекторов (БП; БП-ЗЦ) 100×50 мм.
2. Температурные условия измерения: часовых проекторов — допускаемое отклонение температуры от 20°C до 3°C; больших проекторов — допускаемое отклонение температуры от 20°C до 1°C, допускаемое изменение температуры в процессе измерения 1°C.

Таблица 1.20

№ для табл. V и IX	Средства измерения	Варианты использования	Условия измерения						
			Установочные узлы по ГОСТ 10197-70	Используемые концевые меры длины	Температурный режим, °C, для диапазона измеряемых размеров, мм			Используемая цена деления, мкм	
			Класс	Разряд	до 30	30—120	св. 120		
36	Приборы показывающие с индуктивными преобразователями с переменной ценой деления: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 и 2,0 мкм и пределами измерения: ±3; ±6; ±15; ±30 и ±60 мкм при работе с одним преобразователем	б а в г	Штативы*	2	—	2,0	1,0	0,5	2,0 1,0 0,5 0,2
									2,0 1,0 0,5 0,2
									2,0 1,0 0,5 0,2
									1,0 0,5 0,2 0,1
									0,5 0,2 0,1
		и к л м	Стойки**	3	—	1,0	0,2	0,2	2,0 1,0 0,5 0,2 0,1
									2,0 1,0 0,5 0,2 0,1
									1,0 0,6 0,35 0,3
									0,5 0,35 0,3 0,2
									0,1 —
To же, при измерении биения		р с т у ф	Штативы*	—	—	—	—	—	2,0 1,0 0,5 0,2 0,1
									—
									—
									—
									—

* До 250 мм — штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшими вылетом головки до 200 мм (Ш-11Н, ШМ-11Н), св. 250 мм до 500 мм — штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В(ШМ-11В)).

** Стойки с пределами измерения 0—160 мм и 0—100 мм и диаметром

Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм												
до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 30	св. 30 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 315	св. 315 до 400	св. 400 до 500
2,5 1,2 0,8 0,6	2,5 1,2 0,8 0,6	2,5 1,5 1,0 0,9	2,5 1,5 1,1 1,0	2,5 1,5 1,2 —	2,5 1,8 1,4 —	3,0 2,0 2,0 —	3,0 2,0 2,0 —	3,5 3,0 2,5 —	4,0 4,0 3,5 —	4,5 4,0 4,0 —	5,0 5,0 5,0 —	
2,2 1,1 0,7 0,4	2,2 1,1 0,7 0,45	2,2 1,2 0,8 0,6	2,2 1,3 0,9 0,75	2,2 1,3 0,8 0,6	2,5 1,5 1,1 0,75	2,5 1,7 1,4 1,0	2,5 2,0 1,4 1,25	3,0 2,0 1,8 1,75	— — — —	— — — —	— — — —	
1,1 0,6 0,35 0,3	1,1 0,6 0,35 0,3	1,1 0,7 0,45 0,4	1,2 0,7 0,5 —	1,2 0,7 0,5 —	1,2 0,7 0,5 —	1,2 0,8 0,6 —	1,2 0,9 0,7 —	1,3 0,9 0,7 —	— — — —	— — — —	— — — —	
0,6 0,3 0,25	0,6 0,3 0,25	0,6 0,4 0,35	0,6 0,4 0,35	0,7 0,4 0,35	0,7 0,4 0,35	0,7 0,4 —	0,7 0,5 —	0,8 0,6 —	— — —	— — —	— — —	
2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,1 0,55 0,25 0,15	2,2 1,3 0,9 —	2,2 1,3 1,0 —	
0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	0,22 0,11	— —	— —	

шим вылетом головки до 200 мм (Ш-11Н, ШМ-11Н), св. 250 мм до 500 мм — штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В(ШМ-11В)). Колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-II и С-III).

Таблица I.21

28

Средства измерения		Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм							
№ для табл. VIII	Наименование	до 10	св. 10 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 315	св. 315 до 400
37	Штангенглубиномер (ШГ) с отсчетом по иониусу 0,05 мм	100	100	150	150	150	150	150	150

Таблица I.22

Средства измерения		Варианты использования	Температурный режим, °C	Пределевые погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм					
№ для табл. VIII	Наименование и случаи применения			до 25	св. 25 до 50	св. 50 до 75	св. 75 до 100	св. 100 до 125	св. 125 до 150
38	Глубиномеры микрометрические (ГМ) при абсолютном методе измерения	а	5	7	20	20	20	20	25
	Глубиномеры микрометрические при измерении с настройкой по установочным мерам			6	6	7	8	10	11

Таблица I.23

*†

№ для табл. VIII	Средства измерения Назначение и случаи применения	Варианты использования	Условия измерения			Пределные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм							
			Используемое перемещение измеритель- ного стержня, мм	Класс применяемых концевых мер		Температур- ный режим, °С, для диапазона размеров, мм		до 10	св. 10 до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 150
				до 30	св. 30	до 10	св. 10 до 18						
39	Глубиномеры индикаторные (ГИ) при измерении с настройкой по установочной мере То же, с настройкой по блокам концевых мер длины	а	10	—	5	5	15	15	15	15	20	20	
40	Глубиномеры индикаторные (ГИ) при замене отсчетного устройства измерительной головкой с ценой деления 0,001 мм (1ИГ или 1ИПМ) и измерении с настройкой по блокам концевых мер длины То же, при четырехкратном измерении с переборкой блока при каждом измерении	б в а б	0,1 0,02—0,03 0,002—0,003 0,002—0,003	4 3 2 2	5 5 2 1	5 2 1 1	6 4 1,5 0,5	7 5 1,5 0,5	7 5 1,5 1,0	9 5 2 1,5	10 6 2 —	15 9 2 —	

ТАБЛИЦА II

05

Предельные погрешности измерения внутренних линейных размеров универсальными измерительными средствами

Таблица II.1

№ для табл. VII	Средства измерения	Наименование и случаи применения	Варианты использования	Условия измерения				Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазонов размеров, мм						
				Используемое перемещение измерительного стержня, мм	Средство установки	Шероховатость поверхности отверстий, Ra мкм	Температурный режим, °С, для диапазона измеряемых размеров, мм		св. 3 до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 120	св. 120 до 250	св. 250 до 500	
							3—120	120—500						
1	Линейки измерительные металлические	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	
2	Штангенциркули (ШЦ-1, ШЦТ-1, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм ¹	—	—	—	—	5	—	7	200	200	250	300	300	
3	Штангенциркули (ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм ¹	—	—	—	—	5	—	7	150	150	200	200	250	
4	Нутромеры микрометрические (НМ) с величиной отсчета 0,01 мм	a	—	Микропара устанавливается по установочной мере	—	—	—	—	—	—	—	15	20	30
		б	13		—	5	5	3	—	—	—	10	15	20
5	Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм ¹	a	весь расход	Концевые меры длины 3 класса с боковиками или микрометры ²	5	—	—	—	15	20	25	25	30	
		б	0,1		—	5	—	3	10	10	15	15	20	

Продолжение табл. II.1

Средства измерения		Варианты исполь- зования	Условия измерения				Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазонов размеров, мм					
№ для табл. VII	Наименование и случаи применения		Исполь- зуемое переме- щение измери- тельного стержня, мм	Средства установки	Шерохо- ватость поверх- ности от- верстий, Ra мкм	Температурный режим, °С, для диапазона изме- ряемых размеров, мм	св. 3 до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 120	св. 120 до 250	св. 250 до 500	
			3—120	120—500								
5	Нутромеры ин- дикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного уст- ройства 0,01 мм ¹	в	0,03	Концевые меры длины 1 класса с боковиками или установочные кольца (до 160 мм)	0,32	3	2	5	5	10	10 ³	
6	Нутромеры ин- дикаторные (НИ) при замене отсчет- ного устройства измерительной го- ловкой (ИГ) с цен- ной деления 0,001 или 0,002 мм ^{1,4}	а	0,1	Концевые меры длины 1 класса или установочные кольца (до 160 мм)	1,25			4,5	5,5	6,5	7,5 ³	
		б	0,03		0,32	3	2	2,8	3,5	4,5	6,5	
7	Нутромеры с цен- ной деления от- счетного устрой- ства 0,001 и 0,002 мм	а	0,1	Концевые меры длины 1 класса с боковиками или установочные кольца (до 160 мм)	1,25			3,5	5	6	7	
		б	0,01	Концевые меры длины 1 класса с боковиками	0,32	3	2	2	3,5	4,5	5,5	
		в	0,01	Установочные кольца (до 160 мм)	0,32			1,5	2,5	3,5	4,5	

Таблица II.2

32

Средства измерения	Варианты использования	Условия измерения				Пределальная погрешность измерения, мкм, для диапазона размеров, мм				
		Используемое перемещение измерительного стержня, мм	Средства установки	Шероховатость поверхности отверстий Ra, мкм	Температурный режим, °C	св. 13 до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 120	св. 120 до 250	
8 Оптиметры и длинометры горизонтальные, измерительные машины с ценой деления отсчетного устройства 0,001	a	$\pm 0,06$	Концевые меры 1 класса с боковиками	1,25	2	1,5	1,5	2,5	5	9
	б		Установочные кольца ⁵		1	1	1	1,2	2,5	—

Таблица II.3

№ для табл. VII	Средства измерения Наименование и случаи применения	Варианты исполь- зования	Условия измерения			Предельная погрешность измерения, мкм, для ди- апазонов размеров, мм			
			Диаметраль- ный зазор между проб- кой и отвер- стием, мм	Шерохо- ватость поверхно- сти отвер- стий Ra, мкм	Температурный режим, °C	св. 3 до 6	св. 6 до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 120
			до 18	св. 18 до 120					
9	Пневматические пробки с отсчетным прибором с ценой деления 1 мкм и 0,5 мкм с настройкой по установочным кольцам ⁵	а	0,04—0,06	1,25	2	4	4	4,5	5
		б	0,03—0,04	1,25		3	3	3,5	4
		в	0,02—0,03	1,25		2,5	2,5	2,5	3
	То же, при цене деления прибора 0,5 мкм	г	0,02—0,03	0,32		2	2	2,5	3
		д	0,01—0,02			1,5	1,5	2	2,5
10	То же, при цене деления прибора 0,2 мкм		0,01—0,02	0,32	0,5	0,2	0,8	0,6	0,8

Таблица II.4

34

№ для табл. VII	Средства измерения Наименование и случаи применения	Температурный режим, °С, для диапазона измеряемых размеров, мм		Пределевые погрешности измерения мкм, для диапазона размеров, мм			
		1—50	50—250	до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 120	св. 120 до 250
11	Микроскопы инструментальные (большая и малая модели) ^{6, 7}	5	5	7	10	10	10
12	Микроскопы универсальные измерительные при использовании штриховой головки ^{6, 7}	3	2	5	6	7	7
13	Приборы с электронным индикатором контакта ⁸ при настройке по концевым мерам 0 класса	2	1	0,3	0,3	0,5	0,5
14	Прибор с электронным индикатором контакта для измерения диаметра малых отверстий ⁸ при настройке по концевым мерам 0 класса	2	—	0,5	—	—	—

Примечания к табл. II

¹ Штангенциркули имеют нижний предел измерения 10 мм, нутромеры индикаторные 6 мм.² При использовании для установки на размер концевых мер, вместо микрометров, предельная погрешность уменьшается на 2—3 мкм.³ При использовании установочных колец диаметром 120—160 мм предельная погрешность уменьшается на 1—2 мкм.⁴ Для диапазона 160—250 мм предельная погрешность указана только при использовании концевых мер длины.⁵ Пределенная погрешность измерения, указанная в табл. II.2 и II.3, может быть обеспечена только при применении аттестованных установочных колец по ГОСТ 14865—78 в соответствии с таблицей:

Номера по табл. II.2 и II.3	Класс точности установочных колец	Диаметр установочных колец, мм				
		от 3 до 6	Св. 6 до 18	Св. 18 до 50	Св. 50 до 120	Св. 120 до 160
Допускаемая погрешность аттестации, мкм						
8 и 9	2 и 4	0,5	0,5	0,5	0,8	1,5
10	1	0,3	0,3	0,3	0,3 и 0,5	—

⁶ Погрешности микроскопов указаны при измерении сквозных отверстий и глухих отверстий с острой торцевой кромкой.

⁷ Пределы измерения инструментальных микроскопов большой модели до 150 мм, малой модели до 75 мм, универсальных микроскопов до 200 мм.

⁸ Пределы измерения прибора с электронным индикатором контакта от 4 мм до 200 мм, а также для малых отверстий от 1 мм до 4 мм.

Варианты использования измерительных средств отличаются различной погрешностью средств измерений при использовании их на различных пределах измерения (см. 2.2.1). Для некоторых измерительных средств варианты использования приведены в зависимости от класса и разряда концевых мер длины, применяемых для настройки (см. 2.2.2). Для стрелочных отсчетных головок при измерении биений, т. е. колебаний размеров, варианты использования установлены в зависимости от применяемых штативов и стоек, а при измерении размеров — в зависимости от вида контакта (см. 2.2.3). Для всех измерительных средств указан температурный режим измерения. Эти значения в общем случае нельзя относить ни к отклонениям, ни к колебаниям температуры окружающей среды в процессе измерения (см. 2.2.4). В табл. II, где указаны погрешности измерений внутренних размеров существующими измерительными средствами, учитывается шероховатость поверхности измеряемой детали (см. 2.2.5). При определении погрешности измерений учитывались субъективные погрешности отсчитывания показаний (см. 2.2.6).

В разд. 2.2 кратко рассмотрены основные составляющие погрешности измерений (кроме методической погрешности) в той мере, в которой это необходимо знать при проведении измерений, с тем, чтобы получаемые погрешности измерения не превышали пределов, указанных в табл. I и II.

2.2. Основные составляющие погрешности при различных условиях измерения и их влияние на предельную погрешность измерения

2.2.1. Погрешности, зависящие от средств измерений

Нормируемую допустимую погрешность измерительного средства следует рассматривать как погрешность измерения при одном из возможных вариантов использования этого измерительного средства, поскольку правильная проверка точностных данных прибора (погрешности прибора) заключается в измерении им образцовой меры. В связи с этим при установлении вариантов использования измерительных средств учитывалась степень влияния составляющих на погрешность прибора, выявляемую при его проверке.

Варианты использования, зависящие от измерительных средств, отличаются значением перемещения измерительного стержня. Это означает, что при измерениях методом сравнения с мерой настройку прибора по установочной мере производят на такое значение размера, при котором отсчетное устройство прибора будет использовано в пределах перемещения измерительного стержня, указанных в табл. I и II.

Следует подчеркнуть, что составляющую погрешности измерения, зависящую от средства измерения, во всех случаях принимают исходя из предположения, что прибор исправен и соответствует требованиям технической документации, в том числе и в отношении требований к расположению его в пространстве.

2.2.2. Погрешности, зависящие от установочных мер

В вариантах использования установочных мер приводятся классы и разряды концевых мер длины. По существующим соотношениям погрешности во всех случаях, где указаны 0, 1 и 2-й классы, их можно заменить соответственно 3, 4 и 5-м разрядами. С экономической точки зрения такая замена может быть целесообразной. Высокоточные меры должны быть аттестованы и при работе следуют использовать данные аттестата.

Погрешности, зависящие от концевых мер длины, возникают из-за погрешности их изготовления, включая измерение, (классы) или погрешности аттестации (разряды), а также из-за погрешности от притирания.

Величины погрешностей блоков концевых мер, принятые при расчете суммарных погрешностей, указаны в табл. III. Эти данные получены квадратическим суммированием допускаемых погрешностей изготовления для соответствующего класса мер, входящих в блок, или допускаемых погрешностей аттестации для соответствующего разряда, и погрешностей, возникающих при притирке мер, исходя из возможного количества мер в блоке при неблагоприятном сочетании размеров.

Например, минимальное число мер в блоке размером 113,87 равно четырем (100; 10; 2,5; 1,37). Соответственно в табл. III для диапазона 80—120 мм, куда входит этот размер, состав блока наименее благоприятных размеров указан: одна мера 100 мм, одна мера 10 мм и две меры до 10 мм. При более благоприятных размерах блока число мер в нем будет меньшим и соответственно сократится погрешность блока.

2.2.3. Погрешности, зависящие от измерительного усилия

Измерительное усилие обеспечивает замыкание элементов измерительной цепи, включающей как элементы измерительного средства, так и объект измерения, и вызывает их упругие деформации. При оценке влияния измерительного усилия на погрешность измерения принято выделять упругие деформации установочного узла и деформации в зоне контакта измерительного наконечника с деталью.

Максимальное усилие следует учитывать при расчете контактных деформаций, которые, кроме того, зависят от материала, формы и состояния поверхности измерительного наконечника и объекта измерения.

Этот вид погрешности учитывается в настоящих методических указаниях для высокоточных измерений, когда допускаемые погрешности сопоставимы с величиной контактных деформаций и сказывается различие величины контактных деформаций на установочных мерах и на объектах измерений, а также при плоских измерительных наконечниках, когда вид контакта (плоскостный, линейчатый и точечный) и контактные деформации зависят от формы объекта измерения.

ТАБЛИЦА III

88

Диапазон размеров, мм	Состав блока	Пределные погрешности блоков концевых мер, мкм											
		Разряд концевых мер					Класс концевых мер						
		1	2	3	4	5	00	0	1	2	3	4	5
1—10	Две меры до 10 мм	0,20	0,20	0,25	0,40	0,90	0,20	0,25	0,30	0,50	1,20	2,90	5,5
10—30	Одна мера 10—25 мм, две меры до 10 мм	0,30	0,30	0,35	0,50	1,10	0,30	0,35	0,50	0,80	1,70	3,80	7,5
30—50	Одна мера 25—50 мм, две меры до 10 мм	0,30	0,30	0,35	0,50	1,20	0,30	0,35	0,50	0,90	2,00	4,20	8,5
50—80	Одна мера 50—75 мм, две меры до 10 мм	0,30	0,35	0,40	0,60	1,30	0,35	0,45	0,60	1,10	2,30	5,00	10,0
80—120	Одна мера 100 мм, одна мера 10 мм, две меры до 10 мм	0,40	0,45	0,50	0,70	1,50	0,45	0,55	0,80	1,30	2,90	6,00	12,0
120—180	Одна мера 100 мм, одна мера 50—75 мм, две меры до 10 мм	0,45	0,45	0,55	0,80	1,70	0,50	0,60	0,90	1,60	3,50	7,00	14,0
180—250	Одна мера 200 мм, одна мера 25—50 мм, две меры до 10 мм	0,45	0,50	0,55	0,90	2,00	0,50	0,70	1,20	2,20	4,50	9,00	17,0
250—315	Одна мера 300 мм, одна мера 10 мм, две меры до 10 мм	0,50	0,55	0,65	1,00	2,30	0,65	0,90	1,50	3,10	6,20	12,0	25,0
315—400	Одна мера 300 мм, одна мера 75—100 мм, две меры до 10 мм	0,55	0,60	0,70	1,10	2,50	0,70	1,00	1,60	3,30	6,50	13,0	28,0
400—500	Одна мера 400 мм, одна мера 75—100 мм, две меры до 10 мм	0,65	0,70	0,85	1,30	2,90	0,80	1,20	2,00	3,80	7,50	15,0	32,0

Перепады измерительного усилия, особенно в момент реверса механизма прибора, учитывались при измерениях биений с использованием различных штативов и стоек.

Необходимо особо обратить внимание на то, что в табл. I указаны погрешности измерения биений только при использовании штативов и стоек, жесткость которых соответствует требованиям стандарта. Менее жесткие штативы и стойки вносят значительную дополнительную погрешность, предсказать которую заранее не представляется возможным.

При выборе измерительного усилия отсчетной головки необходимо стремиться к тому, чтобы измерительное усилие было минимальным, при котором обеспечивается ограничение в заданных пределах случайной составляющей погрешности измерения. К этому необходимо стремиться и при регулировании измерительного усилия, когда регулирование обеспечивается конструкцией измерительного средства. Измерительные устройства с малым измерительным усилием отличаются обычно большой случайной составляющей погрешности измерения из-за чувствительности их к воздействию влияющих величин (например вибраций). Другими словами, малое измерительное усилие не обеспечивает надежного силового замыкания измерительной цепи прибор—деталь и за исключением тех случаев, когда это необходимо по условиям деформаций, не следует применять отсчетные головки с малым усилием.

2.2.4. Погрешности, происходящие от температурных деформаций

Определение суммарного влияния температурных деформаций на погрешность измерений сложно и связано с необходимостью получения данных о физических свойствах материалов деталей прибора и объекта измерения, температурных полях в них и условиях теплопередачи.

Ввиду того, что при измерении, как правило, располагают очень ограниченной информацией о факторах, влияющих на температурные деформации, и в то же время требуется определять только предельные значения ожидаемой погрешности измерения, в настоящих методических указаниях используется понятие «температурный режим».

Температурный режим есть условная, выраженная в градусах Цельсия, разность температур объекта измерения и измерительного средства, которая при определенных «идеальных» условиях вызовет ту же погрешность, как и весь комплекс реально существующих причин. Эти условия сводятся к тому, что прибор и деталь имеют постоянную по объему температуру, а коэффициент линейного расширения материалов, из которых они изготовлены, равен $11,6 \cdot 10^{-6}$ 1/град.

Если указанные идеальные условия соблюdenы, то температурный режим в n градусов означает, что допускается такая же разность температур измерительного средства и объекта измерения и соответствующая разность их деформаций по линии изме-

рения. Если условия не соблюdenы, то разность температур должна быть меньше на такую величину, которая компенсировала бы дополнительный источник погрешности.

Таким образом, температурный режим не должен пониматься как допускаемое отклонение температуры среды от 20°C или колебание ее в процессе измерения.

В соответствии с приведенным определением погрешность, зависящую от температурных деформаций, Δl_t , при известном температурном режиме Φ_t можно определить по формуле

$$\Delta l_t = l \cdot \vartheta_t \cdot 11,6 \cdot 10^{-6}, \quad (1)$$

где l — измеряемый размер.

Строгое определение значения температурного режима для конкретного измерительного процесса сопряжено с теми же трудностями, как и определение температурной составляющей погрешности измерения, однако приближенную оценку его предельного значения можно произвести по формуле

$$\vartheta_t = \sqrt{\left[\frac{\Delta t_1 \cdot \frac{(\alpha_n - \alpha_d)_{\max}}{11,6 \cdot 10^{-6}}}{11,6 \cdot 10^{-6}} \right]^2 + \left(\Delta t_2 \cdot \frac{\alpha_{\max}}{11,6 \cdot 10^{-6}} \right)^2}, \quad (2)$$

где Δt_1 — отклонение температуры среды от 20°C, Δt_2 — кратковременные колебания температуры среды в процессе измерения, $(\alpha_n - \alpha_d)_{\max}$ — максимальна возможная разность значений коэффициентов линейного расширения материалов прибора и детали, α_{\max} — максимальное значение коэффициента линейного расширения материала прибора или измеряемой детали.

При пользовании формулой (2) известная трудность возникает при оценке интервала времени, который можно принять за период, в течение которого нужно учитывать кратковременные колебания температуры воздуха.

На оценку этого периода влияют многие факторы — вид измерительного средства, размеры и конфигурация детали, вид измерений и т. д. Поэтому могут быть даны только ориентировочные рекомендации по величинам периода колебания температур, которые могут быть сочтены кратковременными.

При пользовании измерительными средствами небольших размеров (например, микрометрами или рычажными скобами, закрепленными в стойках) в качестве кратковременных можно рассматривать колебания в течение 15—30 мин; приборами средних габаритов (например, вертикальным оптиметром) — в течение 1 ч; крупными приборами (например, измерительными машинами) — в течение 6 ч.

Пример использования формулы (2):

Вкладыши из антифрикционного алюминиевого сплава ХА 750 имеют размер 60 $\text{п}6$. В соответствии с рекомендациями табл. V измерение вкладышей должно производиться рычажным микрометром, закрепленным в стойке, при температурном режиме 2°C. Из-

мерение предполагается производить в помещении, где поддерживается температура $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ с допускаемыми кратковременными колебаниями $0,5^\circ\text{C}$ в течение 30 мин.

т. е. $\Delta t_1 = 1^\circ\text{C}$, $\Delta t_2 = 0,5^\circ\text{C}$.

Коэффициент линейного расширения материала детали $a_d = (22,8 \div 23,8) \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$ [1]. Так как марка стали, из которой сделан корпус микрометра, неизвестна, для a_n мы вынуждены взять полный диапазон коэффициентов линейного расширения стали:

$$a_n = (9,4 - 14,5) \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$

$$(a_n - a_d)_{\max} = (9,4 - 23,8) \cdot 10^{-6} = 14,4 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$

$$a_{\max} = 23,8 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$

Подставив найденные значения в формулу (2), получим:

$$\vartheta_t = \sqrt{\left(1 \cdot \frac{14,4 \cdot 10^{-6}}{11,6 \cdot 10^{-6}}\right)^2 + \left(0,5 \cdot \frac{23,8 \cdot 10^{-6}}{11,6 \cdot 10^{-6}}\right)^2} = 1,61^\circ\text{C}.$$

Температурные условия измерения могут считаться удовлетворительными, так как значение температурного режима получилось меньше рекомендованного (2°C).

Расчет по формуле (2) допускаемых отклонений и колебаний температуры не всегда удобен, так как для каждого сочетания a_{\max} и $(a_n - a_d)_{\max}$ возможно множество комбинаций Δt_1 и Δt_2 , поэтому целесообразно для наиболее употребительных сочетаний a_{\max} и $(a_n - a_d)_{\max}$ рассчитать графики для определения Δt_1 и Δt_2 . Такие графики для случаев, когда измерительное средство сделано из черного металла (без указания марки), а объект измерения сделан из черного металла, латуни или бронзы или легкого сплава на основе алюминия или магния, приведены, соответственно, на рис. 2, 3, 4.

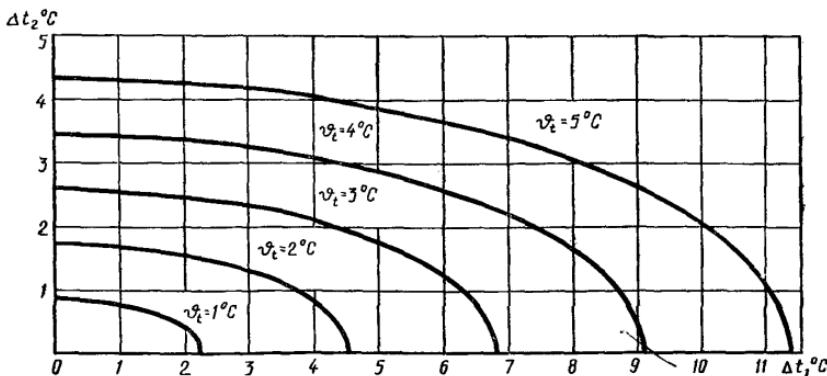


Рис. 2. Температурный режим в зависимости от допускаемых отклонений и колебаний температуры среды. Материал измеряемой детали — черный металл (без указания марки)

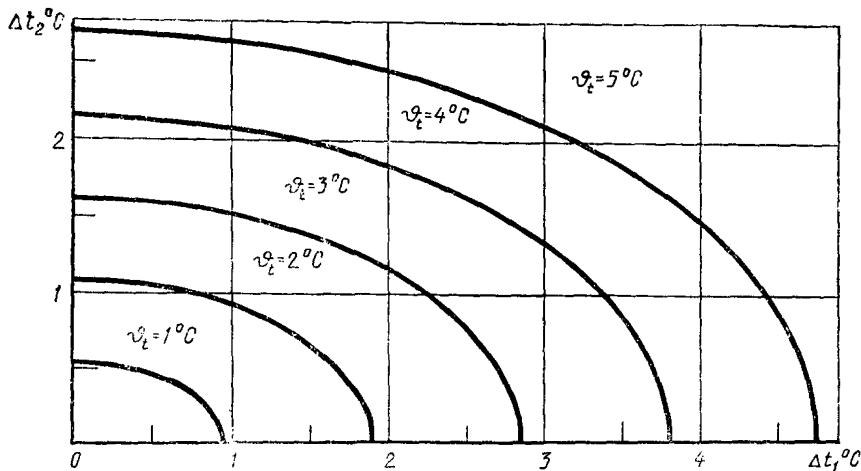


Рис. 3. Температурный режим в зависимости от допускаемых отклонений и колебаний температуры среды. Материал измеряемой детали — латуни и бронзы (без указания марки)

Более удобной при использовании, но дающей менее достоверные данные, может быть таблица, в которой допускаемые значения отклонений и колебаний температуры указываются в зависимости от материала объекта измерения и температурного режима.

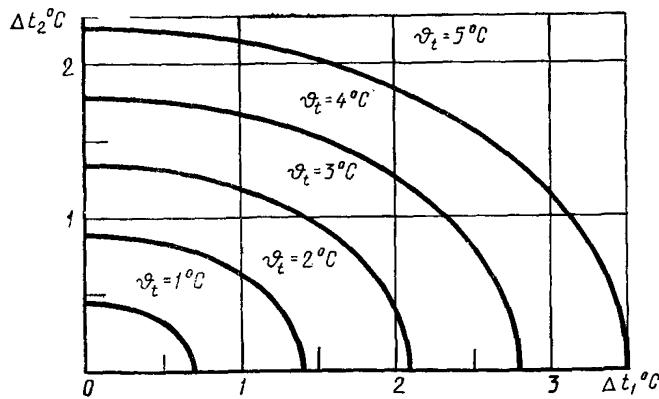


Рис. 4. Температурный режим в зависимости от допускаемых отклонений и колебаний температуры среды. Материал измеряемой детали — легкие сплавы на основе алюминия или магния (без указания марки)

В качестве примера может быть предложена табл. IV, рассчитанная для случая, когда средство измерения имеет приведенный к линии измерения коэффициент линейного расширения $11,6 \cdot 10^{-6}$ 1/град, а объекты измерения изготовлены из черных металлов, или

из латуней и бронз, или из сплавов на основе алюминия и магния (без указания марки материала).

При необходимости проведения измерений в жестких температурных условиях сокращение значения температурного режима и, соответственно, погрешности от температурных деформаций можно достичь, используя установочные меры из того же материала, как и объекты измерения, и применяя совместную выдержку объекта и меры при одинаковой температуре.

ТАБЛИЦА IV

Материал объекта измерения	Температурный режим					
	5	3	2	1	0,5	0,2
	Допускаемые отклонения и колебания температуры $\Delta t_1/\Delta t_2$					
Черные металлы	10/4	6/2,5	5/1,5	2/0,8	1/0,4	0,5/0,15
Латуни и бронзы	5/1,5	3/0,8	2/0,5	1/0,3	0,5/0,15	0,2/0,05
Сплавы на основе алюминия и магния	3/1,5	2/0,7	1/0,7	0,5/0,3	0,3/0,15	0,1/0,07

Пример: Вкладыши, упоминаемые в предыдущем примере, измеряются при температуре $(30 \pm 3)^\circ\text{C}$. Температурный режим должен быть ограничен, так же как в предыдущем примере, в пределах 2°C . Настройку рычажного микрометра производим по установочной мере, изготовленной из того же материала, как и вкладыши. Меру и вкладыш перед измерением выдерживаем совместно на плите в течение времени, достаточного для выравнивания их температур в пределах $0,5^\circ\text{C}$. Значение температурного режима определим по формуле (2):

$\Delta t_1 = 13^\circ\text{C}$ (температура при измерении может быть равна 33°C); $\Delta t_2 = 0,5^\circ\text{C}$ (разность температур меры и детали в максимуме может быть равна полной величине колебаний температуры);

$$(\alpha_n - \alpha_d)_{\max} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град};$$

$$\alpha_{\max} = 23,8 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град}.$$

$$\vartheta_t = \sqrt{\left(13 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}}{11,6 \cdot 10^{-6}}\right)^2 + \left(0,5 \cdot \frac{23,8 \cdot 10^{-6}}{11,6 \cdot 10^{-6}}\right)^2} = 1,51^\circ\text{C}.$$

Благодаря принятым мерам, значение температурного режима оказывается даже меньшим, чем в предыдущем примере, т. е. температурные условия измерения могут также считаться удовлетворительными.

Требования к температурным условиям измерения оказываются тем жестче, чем больше по абсолютной величине коэффициенты линейного расширения материала детали и прибора, чем боль-

ше их разность и чем менее достоверны сведения о них. Для назначения более свободных температурных условий нужно располагать более точными данными о коэффициентах линейного расширения или определять погрешность от температурных деформаций более строгими методами [2].

2.2.5. Специфические погрешности при измерении внутренних размеров

Особенность измерения этих размеров заключается в том, что измерительные средства имеют с деталью, как правило, точечный контакт и требуется перемещать или деталь или наконечник прибора для нахождения минимума размера в осевой плоскости измеряемого цилиндра и максимума в плоскости, перпендикулярной оси. На точность перемещения и фиксации максимальных и минимальных отклонений большое влияние оказывает состояние поверхности. Поэтому в табл. II даны варианты возможных погрешностей при различных величинах шероховатости поверхности.

При измерении внутренних размеров наиболее часто для настройки нутромеров используют концевые меры с боковиками, зажатые в струбцине. Погрешность блока с боковиками, по которому настраивают приборы для внутренних измерений, как правило, возникает из-за деформации блока при закреплении его в струбцине. Эта составляющая была учтена в настоящих материалах средней величиной, выявленной экспериментально.

Можно рекомендовать прием использования струбцин, при котором значительно сокращаются погрешности от указанных деформаций. Для этого применяют боковики с параллельными наружными и внутренними рабочими поверхностями. Боковики должны быть аттестованы. Набрав необходимый блок с аттестованными боковиками и зажав его в струбцине, измеряют наружный размер блока по наружным измерительным поверхностям боковиков. Внутренний размер будет равен измеренному, за вычетом размеров боковиков. Необходимо иметь в виду, что помимо деформации сжатия блока происходит и перекос боковиков, поэтому измерение наружного размера следует проводить в нескольких сечениях. Известны струбцины со стабилизированным усилием крепления блока мер, что сокращает величину случайной составляющей погрешности настройки по блоку мер в струбцине.

2.2.6. Погрешности, зависящие от оператора (субъективные погрешности)

Возможны четыре вида субъективных погрешностей: присутствия, отсчитывания, действия, профессиональные.

Из субъективных погрешностей измерения в табл. I в качестве вариантов использования измерительных средств представилась возможность учесть только субъективную погрешность отсчитывания для некоторых измерительных средств. Однако в принятых вариантах эта погрешность не учитывается непосредственно. Влияние этой погрешности учитывают только тогда, когда стремятся максимально использовать точностные возможности измеритель-

ных средств, например при измерении в пределах 2—3 делений шкалы.

Субъективная погрешность присутствия проявляется в виде влияния теплоизлучения оператора на температуру окружающей среды [2].

Как показали результаты экспериментов, наиболее существенное влияние на погрешность измерения оказывают субъективные погрешности действия и профессиональные.

К субъективным погрешностям действия относятся погрешности, вносимые оператором при настройке прибора, подготовке объекта измерения или установочных мер и т. д. По происхождению, источнику возникновения этот вид погрешностей частично можно отнести к погрешностям, связанным с измерительными средствами, которые проявляются при поверке этих средств.

К субъективным погрешностям действия относятся погрешности от притирки концевых мер. Эти погрешности вошли в погрешности от установочных мер.

Субъективные погрешности действия возникают при перемещении прибора относительно детали или детали относительно элементов прибора при измерении внутренних размеров.

Полностью учесть все виды субъективных составляющих погрешности измерения при разработке вариантов использования измерительных средств не представляется возможным, тем более, что их значения существенно зависят от квалификации оператора, от опыта его работы с тем или иным средством измерений.

В методических указаниях невозможно учесть и профессиональные погрешности, связанные с квалификацией оператора. Характер и точность выполняемых работ определяют тот объем информации, который оператор воспринимает от измерительных средств.

Таким образом, данные о погрешностях измерений, содержащиеся в табл. I и II учитывают не все субъективные погрешности измерений.

2.3. Порядок выбора измерительных средств

2.3.1. Участие технических служб в выборе измерительных средств

Принципиальное положение ГОСТ 8.051—81 в отношении выбора измерительных средств заключается в том, что при установлении приемочных границ, т. е. значений размеров, по которым производят приемку изделий, необходимо учитывать влияние погрешности измерений.

В выборе измерительных средств должны участвовать конструкторская, технологическая и метрологическая службы в пределах выполняемых ими служебных обязанностей.

Конструкторская служба участвует в выборе измерительных средств только правильным назначением допускаемых отклонений на размер детали. При назначении допуска на изготовление конструктор должен установить по таблице приложения 2 к ГОСТ 8.051—81 или по табл. X в разделе 2.4 настоящих методи-

ческих указаний возможное предельное количество неправильно принимаемых деталей и возможный предельный выход размера этих деталей за границы допуска. При этом у конструктора возможны три варианта установления приемочных границ (см. рис. 1).

В стандарте в качестве предпочтительного варианта принято установление приемочных границ без введения производственного допуска. Это означает, что следует выбрать такой квалитет или вид посадки, при котором предельные возможные значения разме-ра удовлетворяли бы требованиям конструктора. Такой подход не-обходи-м в связи с тем, что только конструктор в полной мере может дать ответ на вопрос о возможности отклонения размеров определенной группы деталей от размеров, указанных на чер-теже.

Если переход на более точный квалитет или другой вид посад-ки оказывается невозможным, например, в связи с большим уже-сточением требований, а следовательно с неоправданным удоро-жанием производства, конструктор должен принять решение о введении производственного допуска. Стандартом предусмотрено, что смещение у каждой приемочной границы не должно быть больше половины допускаемой погрешности измерения (см. рис. 1). Следовательно, меньшие смещения вполне допустимы. Наиболее предпочтительными являются смещения на величину «*c*», т. е. на вероятный предельный выход размера за границу поля допуска у неправильно принятых деталей, определенную исходя из реального соотношения технологического рассеяния и поля до-пуска, а не из наиболее неблагоприятного. Для этой цели необхо-димо иметь представление о точности технологического процесса и определять величину «*c*» по графикам, приведенным в приложе-нии 2 к ГОСТ 8.051—81 или в разд. 2.4 настоящих методических указаний.

Технологическая служба.

В обязанности технологической службы входит обеспечение наиболее экономичных технологических процессов. Для оценки технологического процесса технолог должен знать возможные ко-личество действительного и ложного брака и руководствоваться при этом данными о технологическом распределении, допускаемой погрешности измерения и графиками, данными в приложении 2 к ГОСТ 8.051—81, или в разд. 2.4. Если полученные результаты можно считать удовлетворительными, то выбор измерительных средств предоставляется метрологической службе или тем работ-никам технологической службы, в чьи обязанности это входит. Если результаты получились неудовлетворительными, то для ис-правления положения можно смещать настройку, т. е. центр груп-пирования технологического распределения, регулируя соотноше-ние брака плюс и брака минус; изменять технологический процесс, уменьшая зону технологического рассеяния; повышать требования к точности измерения, сокращая процент ложного брака. Второй путь, как правило, оказывается наиболее эффективным.

Метрологическая служба.

Метрологическая служба участвует в выборе конкретных измерительных средств с учетом условий измерения. Эта служба обязана установить, в какой мере условия измерения, указанные в табл. I и II, соответствуют реально существующим, а также учесть специфические особенности производства (применимость измерительных средств, их наличие и т. д.). Если метролог обнаружит, что рекомендуемые в табл. I и II условия измерения не могут быть созданы на существующем производстве, то он обязан оценить степень влияния несовпадающих условий и определить возможные предельные погрешности при существующих условиях, а также их допустимость с точки зрения выполнения требований ГОСТ 8.051—81.

При неудовлетворительных результатах следует выбрать другое измерительное средство, при использовании которого в существующих условиях измерения (с учетом методической погрешности) будут удовлетворяться требования ГОСТ 8.051—81, или спроектировать новую методику выполнения измерения (см. примеры в разд. 2.2.4). Особое внимание следует обратить на ограниченную возможность изменения предельной погрешности за счет изменения отдельных ее составляющих. Как правило, при разработке вариантов использования измерительных средств обеспечивалось приблизительно равное влияние доминирующих составляющих погрешности измерения. Обычно в качестве исходной величины принималась погрешность измерительного средства и подбирались погрешности, зависящие от температурных деформаций и от установочных мер, каждая из которых приблизительно равна погрешности измерительного средства.

2.3.2. Выбор конкретных измерительных средств

Выбрать конкретное измерительное средство можно по табл. I и II в зависимости от измеряемого размера, допуска на изготовление и допускаемой погрешности измерения по ГОСТ 8.051—81. Однако по табл. I и II трудно выявить весь комплекс измерительных средств, которые можно использовать для измерения с допускаемой погрешностью.

Для упрощения процесса выбора конкретных измерительных средств составлены табл. V—IX. В левой части таблиц указаны диапазоны номинальных размеров, сверху квалитеты, от IT₂ до IT₁₇, а на пересечении горизонтальных полос и вертикальных колонок указаны в виде дроби допускаемые погрешности измерений (числитель) и допуски на изготовление (знаменатель). Под ними номерами и буквами из таблиц I на II указаны измерительные средства и варианты их использования, при которых погрешность измерений не превышает допускаемых значений.

Для измерений внутренних размеров, а также глубин и уступов (в табл. VII и VIII) указана практически вся возможная номенклатура универсальных измерительных средств. При этом часть диапазонов номинальных размеров в некоторых квалитетах

Измерение наружных размеров

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квали				
	2	3	4	5	6
Допускаемая погрешность измерения, мкм/допуски, мкм;					
	0,4/1,2	0,8/2	1/3	1,4/4	1,8/6
До 3	176, 18а, 19а, 226, 246, 266, 27а, 28а, 30б, 36з	106, 16а, 17а, 216, 22а, 23а, 24а, 256, 26а, 306, 36в	106, 156, 16а, 17а, 216, 22а, 23а, 25а, 26а, 30а, 33а, 36в	96, 106, 156, 16а, 21а, 22а, 23а, 25а, 26а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 106, 15а, 206, 21а, 25а, 30а, 33а, 34а, 366
	0,6/1,5	1/2,5	1,4/4	1,6/5	2/8
Св. 3 до 6	106, 166, 17а, 18а, 19а, 226, 23а, 24а, 256, 26а, 27а, 306, 36г, к	106, 156, 166, 17а, 216, 22а, 23а, 25а, 26а, 30а, 33а, 36в	96, 106, 156, 16а, 21а, 22а, 23а, 25а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 106, 15а, 206, 21а, 25а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 10а, 126, 15а, 206, 21а, 306, 33а, 34а, 366
	0,6/1,5	1/2,5	1,4/4	2/6	2/9
Св. 6 до 10	106, 166, 17а, 18а, 19а, 226, 24а, 256, 26а, 27а, 306, 36г, к	106, 156, 16а, 17а, 216, 22а, 23а, 25а, 26а, 30а, 33а, 36в	96, 106, 156, 16а, 21а, 22а, 23а, 25а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 10а, 15а, 206, 21а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 10а, 15а, 206, 21а, 30а, 33а, 34а, 366
	0,8/2	1,2/3	1,6/5	2,8/8	3/11
Св. 10 до 18	106, 166, 17а, 18а, 21б, 22а, 23а, 24а, 256, 26а, 27а, 306, 36ж	106, 16а, 17а, 216, 22а, 23а, 25а, 26а, 30а, 33а, 36в, е	96, 106, 15а, 16а, 206, 21а, 25а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 10а, 15а, 206, 21а, 34а, 366	96, 10а, 12а, 146, 15а, 20а, 21а, 32в, 34а, 36а
	1/2,5	1,4/4	2/6	3/9	4/13
Св. 18 до 30	106, 16а, 17а, 216, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 30а, 36г, ж	106, 16а, 216, 22а, 23а, 25а, 30а, 33а, 36в, е	96, 10а, 15а, 16а, 206, 21а, 25а, 30а, 33а, 34а, 366	96, 10а, 12а, 146, 15а, 20а, 21а, 32в, 34а, 36а	7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 146, 15а, 20а, 20а, 32а, в 34а, 36а
	1/2,5	1,4/4	2,4/7	4/11	5/16
Св. 30 до 50	106, 16а, 17а, 216, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 30а, 36ж	106, 16а, 216, 22а, 23а, 25а, 30а, 33а, 36в, е	96, 10а, 15а, 206, 21а, 33а, 34а, 366, д	7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 146, 15а, 20а, 32в, 34а, 36а	7д, 9а, 11б, 12а, 13б, 146, 20а, 31, 32а, в, 36а

ТАБЛИЦА V

стаковыми средствами измерения

теты							
7	8	9	10	11	12	13	
средства измерения, по табл. I							
3/10	3/14	6/25	8/40	12/60	20/100	30/140	
9а, 10а, 11в, 12а, 15а, 20а, 32а, в, 36а	9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, 32а, в, 36а	7д, и, 9а, 11а, 12а, 13а, 14а, 31, 35в	7г, 3, 11а, 13а, 32б, 35б	76, е, 13а, 35б	7а, е, 35а	7а, 35а	
3/12	4/18	8/30	10/48	16/75	30/120	40/180	
9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, 32а, в, 36а	7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 13б, 14б, 20а, 31, 32а, в, 36а	7г, 3, 11а, 13а, 14а, 31, 32б, 35б	7в, ж, 11а, 13а, 14а, 32б, 35б	7а, е, 35а	7а, 35а	—	
4/15	5/22	9/36	12/58	18/90	30/150	50/220	
7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 13б, 14б, 20а, 31, 32а, в, 36а	7д, 9а, 11а, 12а, 13б, 14а, 20а, 31, 32а, в, 36а	7г, 3, 11а, 13а, 14а, 32б	76, е, 13а, 35б	7а, 35а	7а, 35а	—	
5/18	7/27	10/43	14/70	30/110	40/180	60/270	
7д, 9а, 11б, 12а, 13б, 14а, 20а, 31, 32а, в, 36а	7д, и, 9а, 11а, 13а, 14а, 31, 32а, б, 35в	7в, ж, 11а, 13а, 14а, 32б, 35б	76, е, 13а, 35б	7а, 35а	—	—	
6/21	8/33	12/52	18/84	30/130	50/210	70/330	
7д, 9а, 11а, 12а, 13б, 14а, 20а, 31, 32а, в	7г, 11а, 13а, 14а, 31, 32а, б, 35в	7в, е, 11а, 13а, 32б, 35б	7а, 35а	—	—	—	
7/25	10/39	16/62	20/100	40/160	50/250	80/390	
7д, и, 9а, 11а, 13а, 14а, 31, 32а, б, 35в	7в, 11а, 13а, 14а, 31, 32б, 35б	7а, 35а	7а, 35а				

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квади				
	2	3	4	5	6
	Допускаемая погрешность измерения, мкм/допуски, мкм;				
	1,2/3	1,8/5	2,8/8	4/13	5/19
Св. 50 до 80	10б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 30а, 36ж, и	9б, 10б, 15б, 16а, 21б, 22а, 25а, 30а, 33а, 34а, 36б	9б, 10а, 12б, 15а, 20б, 21а, 33а, 34а, 36б	7к, 9а, 11б, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, 21а, 32в, 34а, 36а	
	1,6/4	2/6	3/10	5/15	6/22
Св. 80 до 120	10б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 30а, 34б, 36е	10б, 15б, 16а, 20б, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 30а, 33а, 34а*, б, 36а	9б, 10а, 12б, 15а, 20б, 21а, 33а, 34а*, б, 36а	7д, 9а, 11б, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, 32в*, 34а*, 36а	
	2/5	2,8/8	4/12	6/18	7/25
Св. 120 до 180	10б*, 15б*, 16а*, 20б, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а*, 30а, 34б, 36б	9б*, 10а, 15б*, 20б, 21а, 34б, 36б, д	9б*, 10а, 11в*, 12а, 15а*, 20б, 21а, 33а, 36а	7д, 9а, 11в*, 12а, 13б*, 14б*, 20а, 33а, 36а	
	2,8/7	4/10	5/14	7/20	8/29
Св. 180 до 250	10а, 22а, 23а, 24а, 30а, 34б, 36в, е	10а, 12а, 20б, 21а, 33а, 36а	10а, 12а, 20б, 21а, 33а, 36а	7д, 9а, 12а, 20а, 33а, 36а	7д, и, 9а, 11б, 12а, 20а
	3/8	4/12	5/16	8/23	10/32
Св. 250 до 315	21б, 22а, 23а, 30а, 34б	20б, 21а, 33а, 34б, 36а	20б, 21а, 33а, 36а	7к, 20а, 21а, 33а, 36а	7г, 20а
	3/9	5/13	6/18	9/25	10/36
Св. 315 до 400	21а, 22а, 23а, 30а, 34б	20б, 21а, 33а, 34б, 36а	20б, 21а, 33а, 36а	7д, 20а, 21а, 33а, 36а	7д, и, 20а, 33а
	4/10	5/15	6/20	9/27	12/40
Св. 400 до 500	21б, 22а, 23а, 30а, 34б	20б, 21б, 34б, 36а	20б, 21а, 33а, 36а	20б, 20а, 33а	7г, 20а, 33а

теты	средства измерения, по табл. I						
	7	8	9	10	11	12	13
9/30	12/46	18/74	30/120	40/190	60/300	100/460	
7г, 11а, 13а, 14а, 31, 32а, б, 35б	7в, ж, 11а, 13а, 14а, 31, 32б, 35б	7а, 35а	7а, 35а	—	—	—	
10/35	12/54	20/87	30/140	50/220	70/350	120/540	
7г, з, 11а, 13а, 14а, 31, 32а, б*, в*, 35б*	7в, ж, 11а, 13а, 14а, 31, 32а, б*, в*, 35б*	7а, 11а, 13а, 35а*	7а, 35а*	—	—	—	
12/40	16/63	30/100	40/160	50/250	80/400	140/630	
7в, ж, 11а, 13а*, 14а*, 31*, 32а	7в, е, 11а, 13а*, 14а*, 31*, 32а	7а	7а	—	—	—	
12/46	18/72	30/115	40/185	60/290	100/460	160/720	
7г, з, 9а, 11а, 32а	7в, е, 11а, 11а, 32а	7а	7а	—	—	—	
14/52	20/81	30/130	50/210	70/320	120/520	180/810	
7г, з, 20а	7в, е, 32а	7в, е, 32а	7а	—	—	—	
16/57	24/89	40/140	50/230	80/360	120/570	180/890	
7г, з, 20а	7в, е, 32а	7а, 32а	7а	—	—	—	
18/63	26/97	40/155	50/250	80/400	140/630	200/970	
7г, з, 20а	7в, е, 32а	7в, е, 32а	7а, 32а	—	—	—	

Измерение наружных размеров накладными средствами измерения

ТАБЛИЦА VI

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. 1							
До 3	0,4/1,2	0,8/2	1/3	1,4/4	1,8/6	3/10	3/14	6/25
	—	6г	6г	6г	6г	6в	6в	4а, 5в 6а
Св. 3 до 6	0,6/1,5	1/2,5	1,4/4	1,6/5	2/8	3/12	4/18	8/30
	6г	6г	6г	6г	6в	6в	6а	4а, 5в 6а
Св. 6 до 10	0,6/1,5	1/2,5	1,4/4	2/6	2/9	4/15	5/22	9/36
	6г	6г	6г	6в	6в	6а	4а, 5г 6а	4а, 5в
Св. 10 до 18	0,8/2	1,2/3	1,6/5	2,8/8	3/11	5/18	7/27	10/43
	6г	6г	6г	6в	6в	4а, 5г, 6а	4а, 5в 6а	4а, 5б
Св. 18 до 30	1/2,5	1,4/4	2/6	3/9	4/13	6/21	8/33	12/52
	6г	6г	6в*, г	6в	6в*, в	4а*, в, 5г 6а*, б	4а*, б, 5в 6а	4а, 5б 6а
Св. 30 до 50	1/2,5	1,4/4	2,4/7	4/11	5/16	7/25	10/39	16/62
	6г	6г	6г	6в	4б, 5г 6б	4б, 5в 6а	4а, 5б 6а	4а, 5а
Св. 50 до 80	1,2/3	1,8/5	2,8/8	4/13	5/19	9/30	12/46	18/74
	6г	6г	6г	6в	4б, 5г 6б	4б, 5в 6а*	4а*, 6 5б, 6а	4а, 5а 6а

Продолжение табл. VI

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. I							
До 3	8/40	12/60	20/100	30/140	50/250	80/400	120/600	200/1000
	4а, 5в 6а	4а, 5а	4а, 5а	4а	4а	4а	3	2
Св. 3 до 6	10/48	16/75	30/120	40/180	6/300	100/480	160/750	240/1200
	4а, 5а	4а, 5а	4а	4а	4а	3	2	2
Св. 6 до 10	12/58	18/90	30/150	50/220	80/360	120/580	200/900	300/1500
	4а, 5а	4а, 5а	4а	4а	4а	3	2	2
Св. 10 до 18	14/70	30/110	40/180	60/270	90/430	140/700	240/1100	380/1800
	4а, 5а	4а	4а	4а	4а	3	2	2
Св. 18 до 30	18/84	30/130	50/120	70/330	120/520	180/840	280/1300	440/2100
	4а, 5а	4а	4а	4а	3	2	2	2
Св. 30 до 50	20/100	40/160	50/250	80/390	140/620	200/1000	320/1600	500/2500
	4а, 5а	4а	4а	4а	3	2	2	1,2
Св. 50 до 80	30/120	40/190	60/300	100/460	160/740	240/1200	400/1900	600/3000
	4а, 5а	4а	4а	3	3	2	2	1,2

Продолжение табл. VI

54

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. 1							
Св. 80 до 120	1,6/4	2/6	3/10	5/15	6/22	10/35	12/54	20/87
	6г	6г	6г	4б* 6б*, в	4б* 5г, 6б	4б, 5в 6б	4б, 5б	4а, 5а 6а
Св. 120 до 180	2/5	2,8/8	4/12	6/18	7/25	12/40	16/63	30/100
	6г	6г	6в*, г	5г, 6в	5в, 6б	4б, 5б 6б	4а*, б 5б, 6а*, б	4а, 5а 6а
Св. 180 до 250	2,8/7	4/10	5/14	7/20	8/29	12/46	18/72	30/115
	6г	6в*, г	6в	5г*, 6б	5в*, 6б	4б, 5в 6б	4б, 5б 6б	4а, 5а*, б 6а
Св. 250 до 315	3/8	4/12	5/16	8/23	10/32	14/52	20/81	30/130
	6г	6г	6в*, г	6б	4б, 5в 6б	4б, 5в 6б	4в 5б*, в, 6б	4а*, б 5б, 6а*, в
Св. 315 до 400	3/9	5/13	6/18	9/25	10/36	16/57	24/89	40/140
	6г	6г	6в	6б	4б, 5в 6б	4б, 5в 6б	4б, 5б 6б	4а, 5б 6а
Св. 400 до 500	4/10	5/15	6/20	9/27	12/40	18/63	26/97	40/155
	6г	6г	6г	6б	4б, 5в 6б	4б, 5в 6б	4б, 5б 6б	4б, 5б 6б

Продолжение табл. VI

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. 1							
Св. 80 до 120	30/140	50/220	70/350	120/540	180/870	280/1400	440/2200	700/3500
	4a, 5a	4a	4a	3	3	2	2	1, 2
Св. 120 до 180	40/160	50/250	80/400	140/630	200/1000	320/1600	500/2500	800/4000
	4a, 5a	4a	4a	3, 4a	2, 4a	2, 4a	1, 2, 4a	1, 2, 4a
Св. 180 до 250	40/185	60/290	100/460	150/720	240/1150	380/1850	600/2900	1000/4000
	4a, 5a 6a	4a, 5a	3, 4a	3, 4a	3, 4a	2, 4a	1, 2, 4a	1, 2, 4a
Св. 250 до 315	50/210	70/320	120/520	180/810	260/1300	440/2100	700/3200	1100/5200
	4a, 5a 6a	4a, 5a	4a	4a	2, 4a	2, 4a	1, 2, 4a	1, 2, 4a
Св. 315 до 400	50/230	80/360	120/570	180/890	280/1400	460/2300	800/3600	1200/5700
	4a, 5a 6a	4a, 5a 6a	4a	4a	2, 4a	2, 4a	1, 2, 4a	1, 2, 4a
Св. 400 до 500	50/250	80/400	140/630	200/970	320/1550	500/2500	800/4000	1400/6300
	4a, 5a 6a	4a, 5a 6a	4a	4a	2, 4a	1, 2, 4a	1, 2, 4a	1, 2, 4a

Измерение внутренних размеров

ТАБЛИЦА VII

Диапазон номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	2	3	4	5	6	7	8	9
Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. II								
До 3	0,4/1,2 14	0,8/2 14	1/3 14	1,4/4 14	1,8/6 14	3/10 14	3/14 14	6/25 12
Св. 3 до 6	0,6/1,5 13*, 14* 14*	1/2,5 10, 13*	1,4/4 10, 13*	1,6/5 7в, 9д	2/8 7в, 9г	3/12 7б, 9б	4/18 7а, 9а	8/30 9а, 11, 12
Св. 6 до 10	0,6/1,5 10, 13	1/2,5 10, 13	1,4/4 10, 13	2/6 7в, 9д	2/9 7в, 9г	4/15 6б, 7а 9а	5/22 5в, 6а, 7а 9а, 12	9/36 5в, 6а, 7а 9а, 11, 12
Св. 10 до 18	0,8/2 10, 13	1,2/3 8б*, 10 13	1,6/5 7в, 8а* 9д	2,8/8 7б, 8а* 9в	3/11 6б, 7б 8а*, 9б	5/18 5в, 6а 7а, 9а, 12	7/27 5в, 6а, 7а 9а, 11, 12	10/43 5б, 9а 11, 12
Св. 18 до 30	1/2,5 10, 13	1,4/4 8б, 10 13	2/6 8а, 9д	3/9 7в, 8а 9в	4/13 6б, 7б 9б	6/21 5в, 6а 7а, 9а, 12	8/33 5в, 6а 12	12/52 5б, 9а 11
Св. 30 до 50	1/2,5 10, 13	1,4/4 8б, 10 13	2,4/7 8а, 9д	4/11 6б, 7б 9б	5/16 5в, 6б 7а, 9а	7/25 5в, 6а 7а, 9а, 12	10/39 5б, 9а 11, 12	16/62 5б, 11
Св. 50 до 80	1, 2/3 8б, 10 13	1,8/5 8б, 10	2,8/8 8а, 9д	4/13 8а, 9б	5/19 6б, 8а 9а	9/30 6а, 9а 12	12/46 4б, 5в 6а, 11, 12	18/74 4а, 5б 11

Продолжение таблицы VII

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. II							
До 3	8/40	12/60	20/100	30/140	50/250	80/400	120/600	200/1000
	11, 12	11	11	11	11	11	11	11
Св. 3 до 6	10/48	15/75	30/120	40/180	60/300	100/480	160/750	240/1200
	9а, 11, 12	11	11	11	11	11	11	11
Св. 6 до 10	12/58	18/90	30/150	50/220	80/360	120/580	200/900	300/1500
	5б, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	2, 5а	2, 5а
Св. 10 до 18	14/70	30/110	40/180	60/270	90/430	140/700	240/1100	380/1800
	5б, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	2	2
Св. 18 до 30	18/84	30/130	50/210	70/330	120/520	180/840	280/1300	440/2100
	5б, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	3	2	2
Св. 30 до 50	20/100	40/160	50/250	80/390	140/620	200/1000	320/1600	500/2500
	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	5а, 11	2	2	1, 2
Св. 50 до 80	30/120	40/190	60/300	100/460	160/740	240/1200	400/1900	600/3000
	4а, 5а 11	4а, 5а 11	4а, 5а 11	4а, 5а 11	4а, 5а 11	3	2	1, 2

Диапазон номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	2	3	4	5	6	7	8	9
Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. II								
Св. 80 до 120	1,6/4	2/6	3/10	5/15	6/22	10/35	12/54	20/87
	8б, 10 13	8б, 10	8а, 9в	6б, 8а 9а	6б, 9а	4б, 6а 9а, 11, 12	4б, 6а 11, 12	4а, 5б 11
Св. 120 до 180	2/5	2,8/8	4/10	6/18	7/25	12/40	16/63	30/100
	13	8б	8б	8а	6а, 8а 12	6а, 11* 12	4б, 5б 11*, 12	4а, 5а 11*, 12
Св. 180 до 250	2,8/7	4/10	5/14	7/20	8/29	12/46	18/72	30/115
	8б	8б	8а	6а, 8а 12*	6а, 8а 12*	6а, 12* 12*	4б, 5б 12*	4а, 5а 12*
Св. 250 до 315	3/8	4/12	5/16	8/23	10/32	14/52	20/81	30/130
	—	—	—	—	6б, 8а	6а, 8а	4б, 5б	4а, 5а
Св. 315 до 400	3/9	5/13	6/18	9/25	10/36	16/57	24/89	40/140
	—	—	—	8а	6б, 8а	6а, 8а	4б, 5б	4а, 5а
Св. 400 до 500	4/10	5/15	6/20	9/27	12/40	18/63	26/97	40/155
	—	—	—	6б, 8а	6а, 8а	6а, 8а	4б, 5б	4а, 5а

* Измерительное средство неполностью обеспечивает диапазон номинальных размеров (см. табл. II).

Продолжение табл. VII

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	10	11	12	13	14	15	16	17
Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения по табл. II								
Св. 80 до 120	30/140	50/220	70/350	120/540	180/870	280/1400	440/2200	700/3500
	4a, 5a 11	4a, 5a 11	4a, 5a 11	4a, 5a 11	4a, 5a 11	2	2	1,2
Св. 120 до 180	40/160	50/250	80/400	140/630	200/1000	320/1600	500/2500	800/4000
	4a, 5a 11*, 12	4a, 5a 11*, 12	4a, 5a 11*, 12	4a, 5a 11*, 12	3	2	1,2	1,2
Св. 180 до 250	40/185	60/290	100/460	160/720	240/1150	380/1850	600/2900	1000/4600
	4a, 5a 12*	4a, 5a 12*	4a, 5a 12*	4a, 5a 12*	3	2	1,2	1,2
Св. 250 до 315	50/210	70/320	120/520	180/810	260/1300	440/2100	700/3200	1100/5200
	4a, 5a	4a, 5a	4a, 5a	4a, 5a	3	2	1,2	1,2
Св. 315 до 400	50/230	80/360	120/570	180/890	280/1400	460/2300	800/3600	1200/5700
	4a, 5a	4a, 5a	4a, 5a	4a, 5a	3	2	1,2	1,2
Св. 400 до 500	50/250	80/400	140/630	200/970	320/1550	500/2500	800/4000	1400/6300
	4a, 5a	4a, 5a	4a, 5a	4a, 5a	2	1,2	1,2	1,2

ТАБЛИЦА VIII

60

Измерение глубин и уступов универсальными измерительными средствами

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. I							
До 3	0,4/1,2	0,8/2	1/3	1,4/4	1,8/6	3/10	3/14	6/25
	—	40б	40б	40б	40а	40а	40а	38б, 39б
Св. 3 до 6	0,6/1,5	1/2,5	1,4/4	1,6/5	2/8	3/12	4/18	8/30
	40б	40б	40б	40а	40а	40а	39в	38б, 39б
Св. 6 до 10	0,6/1,5	1/2,5	1,4/4	2/6	2/9	4/15	5/22	9/36
	40б	40б	40б	40а	40а	39в	39в	38б, 39б
Св. 10 до 18	0,8/2	1,2/3	1,6/5	2,8/8	3/11	5/18	7/27	10/43
	40б	40б	40а	40а	40а	39в	38б, 39б	38б, 39б
Св. 18 до 30	1/2,5	1,4/4	2/6	3/9	4/13	6/21	8/33	12/52
	40б	40б	40а	40а	40а	38б, 39в	38б, 39б	38б, 39б
Св. 30 до 50	1/2,5	1,4/4	2,4/7	4/11	5/16	7/25	10/39	16/62
	40б	40б	40а	40а	39в	38б, 39б	38б, 39б	38б, 39а
Св. 50 до 80	1,2/3	1,8/5	2,8/8	4/13	5/19	9/30	12/46	18/74
	—	40б	40а	40а	39в	38б, 39б	38б, 39б	38б, 39а

Продолжение табл. VIII

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. I							
До 3	8/40	12/60	20/100	30/140	50/250	80/400	120/600	200/1000
	38б, 39б	38б, 39б	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37
Св. 3 до 6	10/48	16/75	30/120	40/180	60/300	100/480	160/750	240/1200
	38б, 39б	38б, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37
Св. 6 до 10	12/58	18/90	30/150	50/220	80/360	120/580	200/900	300/1500
	38б, 39б	38б, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37
Св. 10 до 18	14/70	30/110	40/180	60/270	90/430	140/700	240/1100	380/1800
	38б, 39б	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37
Св. 18 до 30	18/84	30/130	50/210	70/330	120/520	180/840	280/1300	440/2100
	38б, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37	37
Св. 30 до 50	20/100	40/160	50/250	80/390	140/620	200/1000	320/1600	500/2500
	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37	1,37
Св. 50 до 80	30/120	40/190	60/300	100/460	160/740	240/1200	400/1900	600/3000
	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37	1,37

Продолжение табл. VIII

Диапазоны номинальных размеров, мм	Квалитеты							
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения по табл. I							
Св. 80 до 120	30/140	50/220	70/350	120/540	180/870	280/1400	440/2200	700/3500
	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	38а, 39а	37	37	37	1, 37
Св. 120 до 180	40/160	50/250	80/400	140/630	200/1000	320/1600	500/2500	800/4000
	38а*, 39а*	38а*, 39а*	38а*, 39а*	38а*, 39а*	37	37	1, 37	1, 37
Св. 180 до 250	40/185	60/290	100/460	160/720	240/1150	380/1850	600/2900	1000/4600
	—	—	—	37	37	37	1, 37	1, 37
Св. 250 до 315	50/210	70/320	120/520	180/810	260/1300	440/2100	700/3200	1100/5200
	—	—	—	37	37	37	1, 37	1, 37
Св. 315 до 400	50/230	80/360	120/570	180/890	280/1400	460/2300	800/3600	1200/5700
	—	—	—	37	37	37	1, 37	1, 37
Св. 400 до 500	50/250	80/400	140/630	200/970	320/1550	500/2500	800/4000	1400/6300
	—	—	—	—	—	1	1	1

ТАБЛИЦА IX

Измерение радиального и торцевого

Допуск, мкм	Допускаемая погрешность измерения, мкм	Диапазоны диаметров контролируемых		
		До 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 160
Средства измерения,				
0,4	0,14	19г, 27г, 28в, 36ц		
0,5	0,18	18г, 19в, 27г, 28в, 36ц		
0,6	0,2	18в, 19в, 24д, 26г, 27в, 28в, 36ф		
0,8	0,3	17г, 18в, 19в, 22д, 24г, 26г, 27в, 36у		
1	0,35	17г, 18в, 22д, 24г, 26г, 27в, 36у	17г, 18в, 22д, 24г, 26г, 27в, 36у	
1,2	0,4	17в, 18в, 22г, 23в, 24в, 25г, 26в, 27в, 36у	17в, 18в, 22г, 23в, 24в, 25г, 26в, 27в, 36у	17в, 18в, 22д, 23в, 24г, 25г, 26в, 27в, 36у
1,6	0,6	16г, 17в, 21д, 22в, 23б, 24в, 25г, 26в, 29г, 36т	16г, 17в, 21д, 22в, 23б, 24в, 25г, 26в, 29г, 36т	16г, 17в, 21д, 22г, 23в, 24в, 25г, 26в, 29г, 36т
2	0,7	16в, 17в, 21д, 22в, 23б, 24в, 25г, 26в, 29г, 36т	16в, 17в, 21д, 22в, 23б, 24в, 25г, 26в, 29г, 36т	16в, 17в, 21д, 22г, 23б, 24в, 25г, 26в, 29г, 36т
2,5	0,9	10в, 16в, 21г, ж, 22в, 23б, 25в, 29г, 36т	10в, 16в, 21д, ж, 22в, 23б, 25в, 29г, 36т	16в, 21д, ж, 22в, 23б, 24в, 25в, 29г, 36т
3	1	10в, 15г, 16в, 21г, ж, 22в, 23б, 29в, 36т	10в, 15г, 16в, 21г, ж, 22в, 23б, 29в, 36т	15г, 16в, 21г, ж, 22в, 23б, 24в, 29в, 36т
4	1,4	9в, 10в, 15г, 16в, 21в, е, 29в, 36с	9в, 10в, 15г, 16в, 21в, е, 29в, 36с	10в, 15г, 16в, 21в, е, 22в, 23б, 29в, 36с
5	1,8	9в, 10в, 15в, 20г, 21в, е, 29в, 36с	9в, 10в, 15в, 20г, 21в, е, 29в, 36с	9в, 10в, 15в, 20г, 21в, е, 29в, 36с
6	2	9в, 10в, 11е, 12г, 15в, 20в, 21в, е, 29б, 36с	9в, 10в, 11е, 12г, 15в, 20в, 21в, е, 29б, 36с	9в, 10в, 11е, 12г, 15в, 20в, 21в, е, 29б, 36с
8	3	9в, 10в, 11е, 12в, 14г, 15в, 20в, 29а, 36р	9в, 10в, 11е, 12в, 14г, 15в, 20в, 29а, 36р	9в, 10в, 11е, 12в, 14г, 15в, 20в, 29а, 36р
10	3,5	9в, 10в, 11е, 12в, 14г, 20в, 29а, 36р	9в, 10в, 11е, 12в, 14г, 20в, 29а, 36р	9в, 10в, 11е, 12в, 14г, 20в, 29а, 36р
12	4	9в, 10в, 11е, 12в, 13г, 14в, 20в, 29а, 36р	9в, 10в, 11е, 12в, 13г, 14в, 20в, 29а, 36р	9в, 10в, 11е, 12в, 13г, 14в, 20в, 29а, 36р

бienia поверхности

поверхностей, мм	по табл. I			
	Св. 160 до 250	Св. 250 до 315	Св. 315 до 400	Св. 400 до 500
22г, 23б, 24в, 36т				
21д, ж, 22в, 23б, 24в, 36т	23в, 36т	23в, 36т		
21г, ж, 22в, 23б, 24в, 36т	21ж, 22г, 23в, 36т	23в, 36т	23в, 36т	
10в, 21в, е, 22в, 23б, 36с	10в, 21г, ж, 22г, 23б, 36с	21ж, 23в, 36с	21ж, 23в, 36с	
9в, 10в, 20г, 21в, е, 22в, 23б, 36с	9в, 10в, 20г, 21в, е, 22в, 23б, 36с	21г, е, 22г, 23б, 36с	21г, ж, 22г, 23б, 36с	
9в, 10в, 20в, 21в, е, 36с	9в, 10в, 20г, 21в, е, 22в, 23б, 36с	20г, 21г, е, 22г, 23б, 36с	20г, 21г, е, 22г, 23б, 36с	
9в, 10в, 12в, 20в, 36п	9в, 10в, 20в, 21в, е, 22в, 36п	20в, 21в, е, 22в, 23б, 36п	20в, 21в, е, 22в, 23б, 36п	
9в, 10в, 12в, 20в, 36п	9в, 10в, 20в, 21в, е, 36п	20в, 21в, е, 22в, 36п	20в, 21в, е, 22в, 36п	
9в, 10в, 12в, 36п	9в, 10в, 20в, 36п	20в, 21в, 22в, 36п	20в, 21в, 22в, 36п	

Допуск, мкм	Допускаемая погрешность измерения, мкм	Диапазоны диаметров контролируемых		
		До 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 160
Средства измерения.				
16	6	7р, х, 9в, 10в, 11г 12в, 13в, 14в, 29а	7р, х, 9в, 10в, 11г 12в, 13в, 14в, 29а	7р, х, 9в, 10в, 11г 12в, 13в, 14в, 29а
20	7	7р, х, 9в, 10в, 11г 13в, 14в	7р, х, 9в, 10в, 11г 13в, 14в	7р, х, 9в, 10в, 11г 13в, 14в
25	9	7п, 11г, 13в	7п, 11г, 13в	7п, 11г, 13в
30	9	7п, 11г, 13в	7п, 11г, 13в	7п, 11г, 13в
40	12	7п, 8б, 11г, 13в	7п, 8б, 11г, 13в	7п, 8б, 11г, 13в
50	15	7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а
60	18	7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а
80	20	7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а
100	25	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
120	30	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
160	40	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
200	50	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
250	50	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
300	60	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
400	80	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
500	100	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
600	120	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
800	160	7о	7о	7о
1000	200	7н	7н	7н
1200	240	7н	7н	7н
1600	320	7н	7н	7н
2000	400	7м	7м	7м
2500	500		7м	7м
3000	600			7м
4000	800			
5000	1000			

Св. 160 до 250	Св. 250 до 315	Св. 315 до 400	Св. 400 до 500
по табл. I			
7р, х, 9в, 10в 11г, 12в	7р, х	7р, х, 20в	7р, х, 20в
7р, х, 9в, 10в 11г	7р, х	7р, х	7р, х, 20в
7п, 11г	7п	7п	7п
7п, 11г	7п	7п	7п
7п, 8б, 11г	7п, 8б	7п, 8б	7п, 8б
7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а
7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а
7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а	7п, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а	7о, 8а
7о	7о	7о	7о
7н	7н	7н	7н
7н	7н	7н	7н
7н	7н	7н	7н
7м	7м	7м	7м
7м	7м	7м	7м
7м	7м	7м	7м
	7м	7м	7л

не обеспечена универсальными измерительными средствами. Для измерения этих размеров должны проектироваться специальные измерительные средства и разрабатываться соответствующие методики измерений.

В ответственных случаях выбора измерительных средств, особенно при проектировании и модернизации производства, следует проводить технико-экономические расчеты.

Пример выбора конкретных измерительных средств.

На чертеже детали указан наружный диаметр $16h5$ ($16_{-0,008}$). Требуется выбрать средство измерения этого размера. В зависимости от конфигурации и габаритов детали и требований к методике выполнения измерения следует решить вопрос о выборе накладного или станкового измерительного средства.

Предполагается, что схема и методика выполнения измерения выбраны таким образом, что методическая погрешность сведена до пренебрежимо малой величины.

Выбор накладного средства измерений производим по табл. VI. В графе, соответствующей 5 квалитету, для диапазона размеров св. 10 до 18 мм находим обозначение «бв». В табл. I под номером 6 указаны микрометр рычажный и скоба рычажная. Буквой «б» обозначены условия измерения: настройка на размер должна производиться по концевым мерам длины 2 класса, при использовании отсчета в пределах ± 10 делений шкалы; температурные условия характеризуются температурным режимом 5°C , при обеспечении надежной теплоизоляции от рук оператора. Сделана оговорка, что контакт измерительных поверхностей с деталью должен быть плоскостным или линейчатым. В данном случае, измеряемая поверхность цилиндрическая, последнее условие выполняется.

Выбор станкового средства измерения производим по табл. V. В графе, соответствующей 5 квалитету, для диапазона размеров св. 10 до 18 мм находим группу обозначений: 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, 34а, 36б. По табл. I устанавливаем, что номерами 9 и 10 обозначены рычажно-зубчатые головки с ценой деления 2 и 1 мкм, 15 — микрокатор с ценой деления 2 мкм, 20 и 21 — пружинные малогабаритные головки с ценой деления 2 и 1 мкм, 34 — вертикальный и горизонтальный длиномеры, 36 — показывающий прибор с индуктивным преобразователем. Из указанных приборов выбираем тот, который имеется в наличии, который проще в обращении и к условиям применения которого предъявляются менее жесткие требования.

Например, выбрана рычажно-зубчатая головка с ценой деления 1 мкм. В табл. I.8 буквой «а» для нее обозначены следующие условия применения: установка в штативе с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом до 200 мм (этим условиям удовлетворяют штативы Ш-11Н и ШМ-11Н), настройка по концевым мерам длины 5 разряда, температурный режим 2°C . Настройка на размер может производиться на произвольное де-

ление, а отсчет может использоваться в пределах $\pm 0,05$ мм, т. е. в пределах всей шкалы.

Допустимо изменять условия измерения, но только таким образом, чтобы это не приводило к снижению точности измерения. Например, концевые меры 5 разряда могут быть заменены мерами более высокого разряда или нулевого класса, штатив можно заменить более жесткой стойкой и т. д. Однако следует помнить что загрубление одного из условий, чаще всего не может быть компенсировано ужесточением остальных.

2.4. Влияние погрешности измерения на технико-экономические показатели

ГОСТ 8.051—81 устанавливает связь между допускаемыми погрешностями на изготовление и измерение. Целесообразные соотношения между этими величинами позволяют достичь необходимой точности изделий с наименьшими затратами труда и материальных средств. С этой целью в приложении 2 к стандарту приведены таблицы, формулы и графики, позволяющие оценить влияние погрешности измерения на погрешности разбраковки, которые могут иметь место при тех или иных погрешностях измерения с учетом точности технологических процессов. Погрешности разбраковки (параметры разбраковки), т. е. вероятности неправильного принятия деталей $\langle m \rangle$, неправильного забракования деталей $\langle n \rangle$, а также вероятные предельные значения выхода за границу допуска у деталей, неправильно принятых, $\langle c \rangle$ — характеризуют влияние погрешности измерения и экономичность принятых измерительных процессов.

Вероятностные величины параметров разбраковки, приведенные в приложении 2 к ГОСТ 8.051—81, выражены в процентах от общего числа измеренных деталей. Однако существуют некоторые задачи, когда для определения вероятных результатов разбраковки более удобно оценивать влияние погрешности измерения в зависимости от общего числа принятых или годных деталей. Так, например, для конструктора при недостаточной или неизвестной точности технологического процесса более важно знать процент неправильно принятых деталей от числа принятых (m_1), а для технолога процент неправильно забракованных годных деталей от общего числа годных (n_1). Вероятные предельные значения выхода за границу поля допуска у деталей, неправильно принятых, (c_1) в этом случае целесообразно оценивать, пренебрегая появлением в числе принятых деталей со значениями выхода большими, чем c_1 , если они составляют не более 0,27% от числа годных, а не от общего числа проверенных.

На рис. 5—10 изображены графики для определения параметров разбраковки m_1 , n_1 , c_1 при приведенных выше условиях. Сопоставление графиков, изображенных в приложении 2 к ГОСТ 8.051—81, содержащих значения m , n , c с графиками, приведенными на рис. 5—10 дает возможность определить их отличия и совпадения, а также установить возможные области их применения.

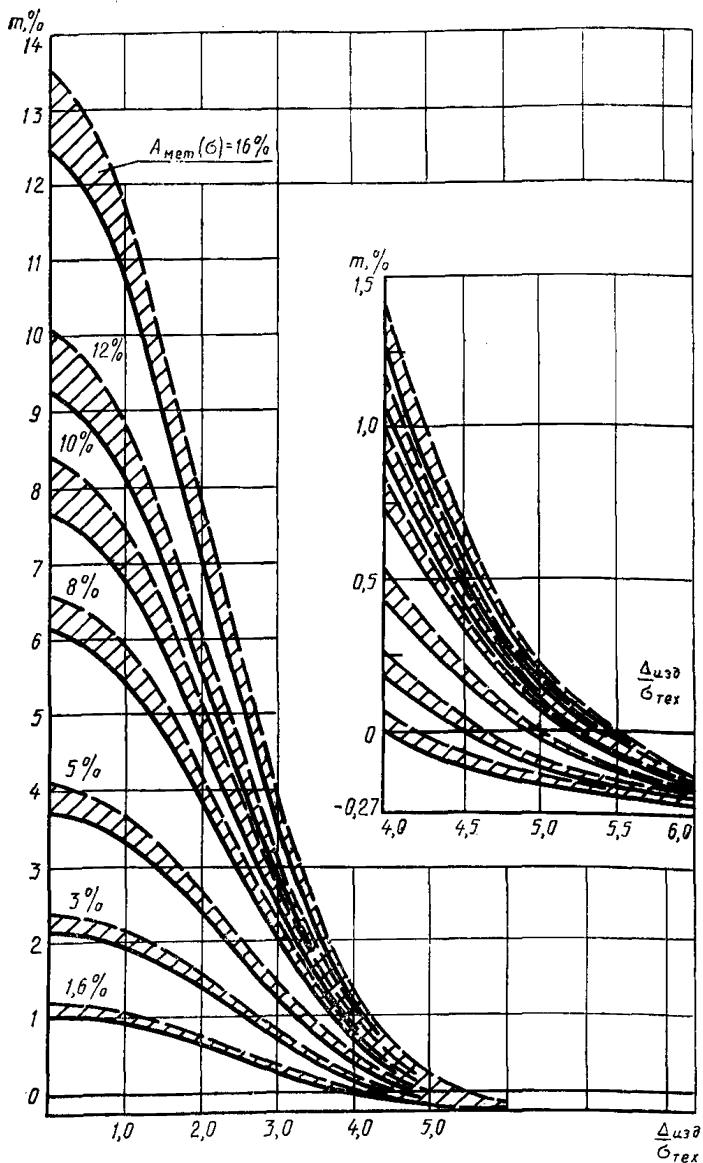


Рис. 5. График для определения количества неправильно принятых деталей ($m, \%$) от количества принятых при различных значениях $A_{\text{мет}} (\sigma) = \sigma_{\text{мет}} / \Delta_{\text{изд}}$ и $\Delta_{\text{изд}} / \sigma_{\text{тех}}$. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону нормального распределения (центр группирования технологического распределения совмещен с серединой поля допуска).

Погрешности измерения подчиняются:

закону нормального распределения _____

закону равной вероятности -----

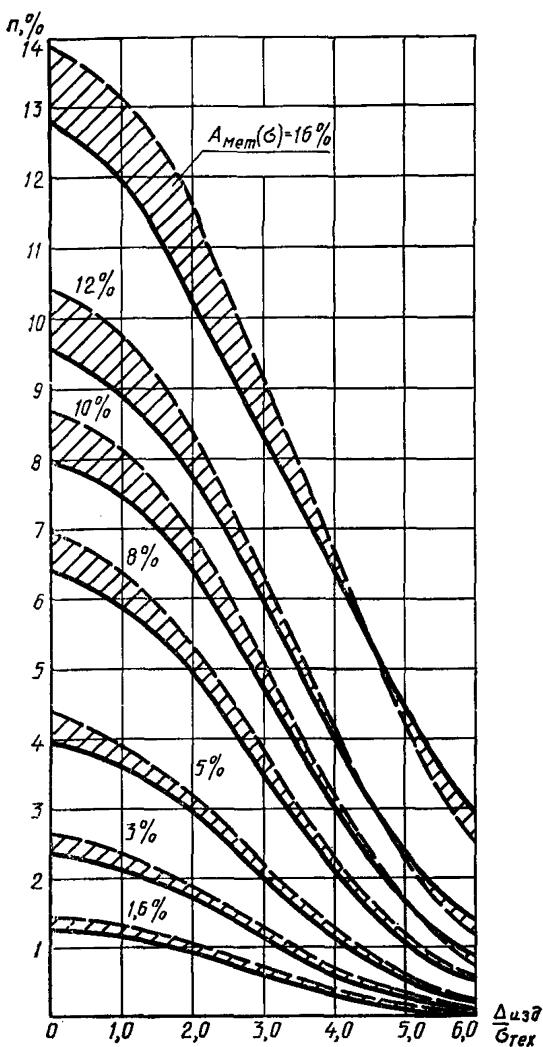


Рис. 6. График для определения количества неправильно забракованных деталей ($n_i, \%$) от количества годных при различных значениях $A_{мет}(\sigma) = \sigma_{мет}/\Delta_{из\delta}$ и $\Delta_{из\delta}/\sigma_{тех}$. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону нормального распределения (центр группирования технологического распределения совмещен с серединой поля допуска).

Погрешность измерения подчиняется:

закону нормального распределения _____

закону равной вероятности -----

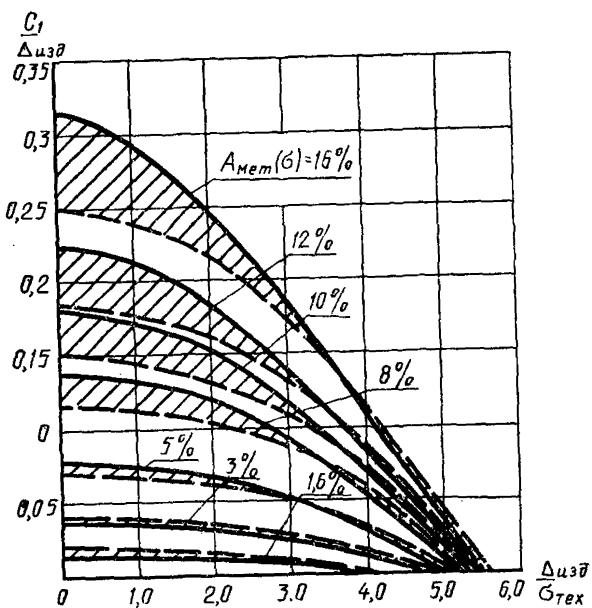


Рис. 7. График для определения предельной величины выхода размера за границу поля допуска (с процентом риска 0,27% от количества принятых деталей) C_1 при различных значениях $A_{\text{мет}}(\sigma) = \sigma_{\text{мет}} / \Delta_{\text{изд}}$ и $\Delta_{\text{изд}} / \sigma_{\text{тех}}$. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону нормального распределения (центр группирования технологического распределения совмещен с серединой поля допуска).

Погрешности измерения подчиняются:

закону нормального распределения ——————

закону равной вероятности ——————

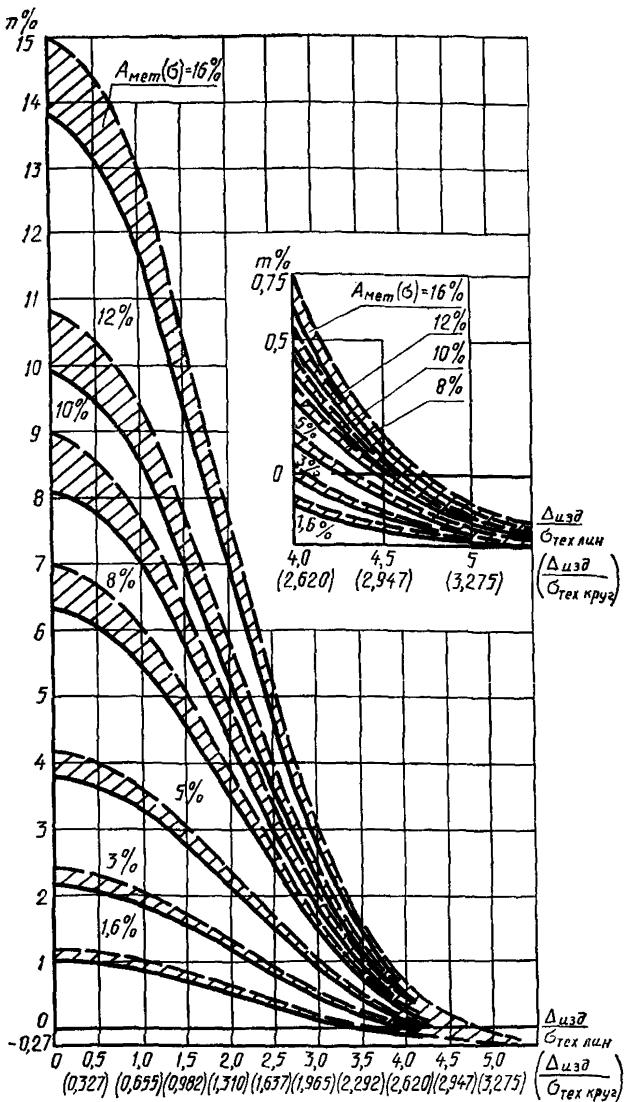


Рис. 8. График для определения количества неправильно принятых деталей ($m_1, \%$) от количества принятых при различных значениях $A_{мет}(\sigma) = \sigma_{мет}/\Delta_{изд}$ и $\Delta_{изд}/\sigma_{тех}$. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону распределения существенно положительных величин.

Погрешности измерения подчиняются:

закону нормального распределения ——————

закону равной вероятности ——————

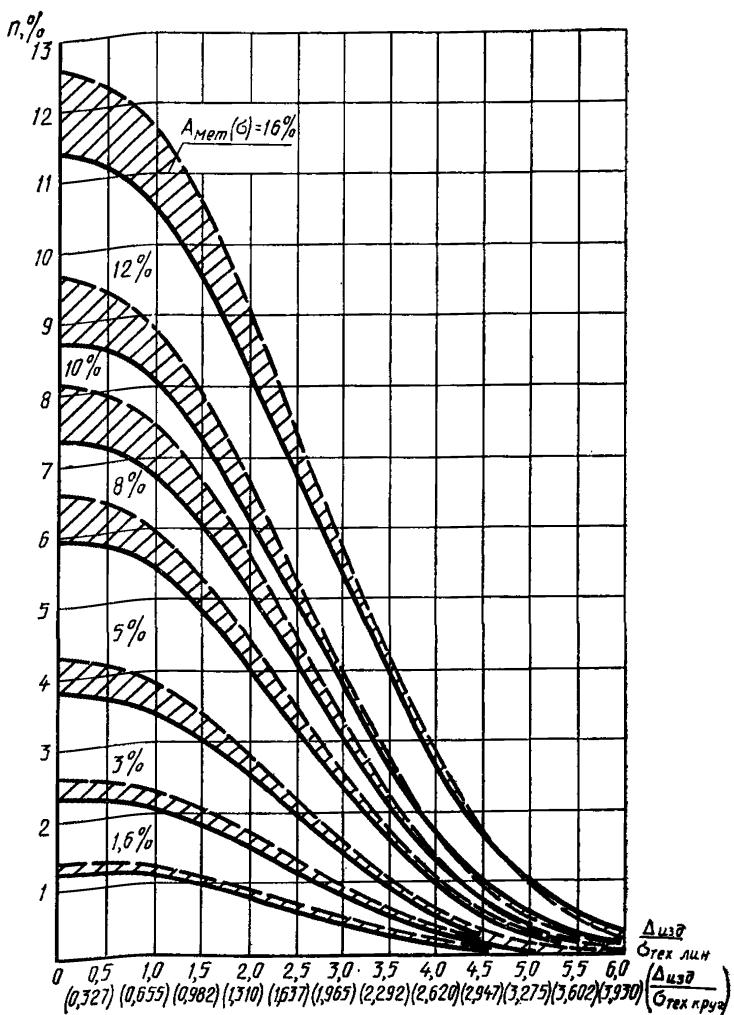


Рис. 9. График для определения количества неправильно забракованных деталей (n_1 , %) от количества годных при различных значениях $A_{\text{мет}}(\sigma) = \sigma_{\text{мет}}/\Delta_{\text{изд}}$ и $\Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех}}$. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону распределения существенно положительных величин.

Погрешности измерения подчиняются:

закону нормального распределения

закону равной вероятности

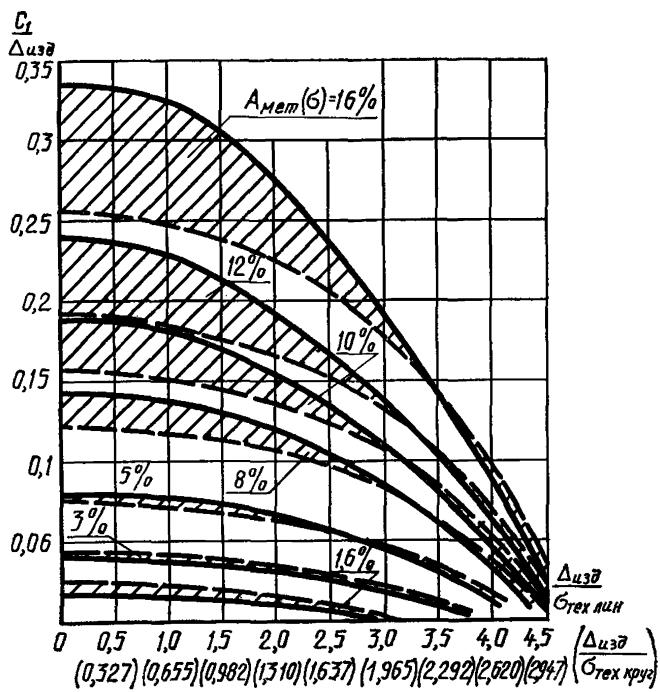


Рис. 10. График для определения предельной величины выхода размера за границу поля допуска (с процентом риска 0,27% от количества принятых деталей) C_1 при различных значениях $A_{\text{мет}}(\sigma) = \sigma_{\text{мет}}/\Delta_{\text{изд}}$ и $\Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех}}$. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону распределения существенно положительных величин.

Погрешности измерения подчиняются:

закону нормального распределения

закону равной вероятности

Если технологическое распределение измеряемых размеров следует закону Гаусса или закону Релея и обеспечивается соотношение допуска изделия к средней квадратической погрешности технологического распределения $\Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех}} \geq 4$ в первом случае или $\Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех.лии}} \geq 4$ во втором, то значения величин m_1 , n_1 , c_1 могут считаться примерно равными значениям m , n , c , так как разница не превышает 5%. При соотношениях $2 < \Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех}} < 4$ и $2 < \Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех.лии}} < 4$, т. е. при невысокой точности изготовления различие между значениями величин m , n , c и m_1 , n_1 , c_1 быстро увеличивается. В зависимости от условий решаемой задачи, можно использовать как те, так и другие графики. При соотношениях $\Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех}} < 2$ и $\Delta_{\text{изд}}/\sigma_{\text{тех.лии}} < 2$ целесообразно использовать только значения m_1 , n_1 , c_1 , поскольку эти данные более наглядно характеризуют рассматриваемое явление и не зависят от общего числа изготовленных (измеряемых) деталей.

В этом диапазоне графики значений m_1 , n_1 , c_1 существенно отличаются от графиков m , n , c . При равных значениях аргументов $\Delta_{изд}/\sigma_{тех}$ или $\Delta_{изд}/\sigma_{тех.лин}$ и $A_{мет}$ значения m_1 , n_1 , c_1 всегда больше, чем m , n , c . Расхождение это тем больше, чем меньше отношение $\Delta_{изд}/\sigma_{тех}$. Кривые m_1 , n_1 , c_1 достигают максимума при $\Delta_{изд}/\sigma_{тех} \rightarrow 0$.

Предельные значения величин m_1 и n_1 по аналогии с таблицей для m и n , приведенной в приложении 2 к ГОСТ 8.051—81, даны в табл. X.

ТАБЛИЦА X

Предельные значения m_1 и n_1 , %

$A_{мет}$ (°)	Закон распределения контролируемых параметров							
	нормальный				существенно положительных величин			
	Закон распределения погрешности измерения							
	нормальный		равной вероятности		нормальный		равной вероятности	
	m_1	n_1	m_1	n_1	m_1	n_1	m_1	n_1
1,6	1,01	1,28	1,11	1,33	1,03	1,24	1,12	1,37
3	2,12	2,39	2,33	2,60	2,17	2,30	2,35	2,54
5	3,71	3,98	4,06	4,33	3,79	3,82	4,16	4,19
8	6,11	6,38	6,66	6,93	6,35	5,96	6,97	6,60
10	6,71	7,98	8,38	8,65	8,13	7,38	8,88	8,15
12	9,31	9,58	10,13	10,40	9,91	8,72	10,83	9,66
16	12,53	12,80	13,58	13,85	13,81	11,40	14,85	12,56

Влияние систематических погрешностей изготовления и измерения, как показано в приложении 2 к стандарту, можно определить по приведенным зависимостям с использованием графиков. Эти зависимости пригодны и при использовании значений m_1 , n_1 , c_1 .

Определение технико-экономических показателей при использовании измерительных средств и влияния погрешности измерения на эти показатели разработано еще недостаточно. Основная трудность таких расчетов заключается в том, что процесс измерения не сопровождается непосредственным созданием материальных ценностей. Такой расчет должен учитывать показатели измерительных средств, определяющие экономический эффект от их создания или приобретения.

Производительность измерения должна соответствовать производительности технологического процесса, для которого это измерительное средство предназначено.

Стоимость оборудования и эксплуатации должна оправдывать себя приносимой пользой.

Точность измерения должна находиться в соответствии с допуском на изготовление.

Эти показатели по-разному влияют на экономические результаты от внедрения измерительных средств, а учет, как это часто практикуется, только двух первых из них приводит к тому, что экономический эффект оказывается отрицательным. Когда точность измерений не учитывают при технико-экономических расчетах, это, как правило, приводит к выводу об убыточности выбора более точного, но более дорогого и часто менее производительно-го измерительного средства.

При технико-экономических расчетах следует учитывать следующие возможные результаты от повышения точности измерений:

а) повышение точности измерений позволяет соответственно точнее регулировать производственный процесс. Технико-экономический эффект при этом определяется дополнительной выпускаемой продукцией и экономией сырья;

б) более точные измерения позволяют сократить допуск на изготовление, а следовательно, повысить качество изделий. Тот же результат достигается при более точной разбраковке без изменения допуска на изготовление. Технико-экономический эффект в этом случае определяется повышением эксплуатационных свойств изделий (например, износостойкости), что эквивалентно выпуску дополнительной продукции;

в) повышение точности измерений приводит к уменьшению количества неправильно принимаемых и неправильно бракуемых деталей.

Экономический эффект от сокращения количества неправильно забракованных деталей можно подсчитать по формуле

$$\mathcal{E}_1 = N_1 P_1 (n' - n'') \cdot 0,01, \quad (3)$$

где \mathcal{E}_1 — экономическая эффективность от сокращения количества неправильно забракованных деталей, руб; N_1 — число измеренных деталей за рассматриваемый промежуток времени (мес, год); P_1 — стоимость одной детали, руб; n' и n'' — количество неправильно забракованных деталей при грубых и точных измерениях, %.

Формулу (3) можно использовать также при решении вопроса об экономической целесообразности организации повторной проверки деталей, забракованных контрольным автоматом, более точным измерительным средством. Такой расчет целесообразно проводить при введении производственного допуска, когда резко возрастает количество неправильно бракуемых деталей.

Экономическая эффективность от уменьшения количества неправильно принятых деталей определяется: стоимостью узла, в котором будет установлена бракованная деталь; трудоемкостью сборочно-разборочных и испытательных работ по устранению последствий от установки такой детали в узел.

Формула для определения экономической эффективности от сокращения количества неправильно принятых деталей имеет вид:

$$\mathcal{E}_2 = N_2 P_2 (m' - m'') \cdot 0,01 \quad (4)$$

где \mathcal{E}_2 — экономическая эффективность от сокращения количества неправильно принятых деталей, руб; N_2 — количество узлов (программа за рассматриваемый период); P_2 — стоимость, руб: одного узла, в который входит контролируемая деталь или сборочно-разборочных и испытательных работ по устранению последствий от установки бракованной детали в узел; m' и m'' — количество неправильно принятых деталей при грубых и точных измерениях, %.

Один из двух вариантов расчета по формуле (4) выбирают в зависимости от стоимости и конструктивных особенностей узла, в котором устанавливается измеряемая деталь. Если узел содержит неразъемные соединения или разборка его затруднительна и приводит к большим затратам (не только на разборку, но и на поиск бракованных деталей) по сравнению со стоимостью всего узла (например, в подшипниках), который после забраковки идет в брак или продается как некондиционный, выбирают первый вариант и при расчете под P_2 понимают стоимость всего узла или уменьшение ее при продаже узла как некондиционного. Если разборка узла доступна и стоимость сборочно-разборочных и испытательных работ по устранению последствий от установки бракованной детали меньше стоимости самого узла, то выбирают второй вариант и под P_2 понимают стоимость этих работ.

Для использования графиков при определении значений величин m и n или m_1 и n_1 необходимо иметь данные о точности технологического процесса, знать закон технологического распределения и величину s_{\max} . При отсутствии таких данных иногда можно использовать в расчете экстремальные значения m и n (или m_1 и n_1), беря их из таблицы приложения 2 к ГОСТ 8.051—81 (или из табл. IX). При этом получаются завышенные результаты, хотя в расчете учитывается только разность параметров. В некоторых случаях для расчета можно принять ориентировочные соотношения между погрешностью технологического процесса и допуском на изготовление. Эти данные принимают на основе анализа точности используемых в конкретном производстве технологических процессов при изготовлении деталей определенной точности.

Расчет экономической эффективности от повышения точности измерения по способу, изложенному выше, можно рекомендовать не только при выборе более точных измерительных средств, но и при введении любых мероприятий, связанных с повышением точности измерения, например, от введения термостатирования. Такой расчет также необходим и при проведении мероприятий по удешевлению измерительных процессов, если эти мероприятия могут быть связаны со снижением точности измерений.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ТАБЛ. I и II

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика		
		Пределы измерения, мм	Цена деления, мм	Основная погрешность, мм
1	Линейки измерительные металлические, ГОСТ 427—75*	0—150 0—300 0—500	1,0 1,0 1,0	±0,1 ±0,1 ±0,1
2	Штангенциркули, ГОСТ 166—80		Отсчет по нониусу	
		0—125 0—250 0—400 250—630 0—160 0—250	0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05	±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,05 ±0,05
3	Штангенглубиномеры, ГОСТ 162—80	0—160 0—250 0—400	0,05 0,05 0,05	±0,05 ±0,05 ±0,05
4	Микромеры гладкие, ГОСТ 6507—78*: класс точности 1	0—25 25—50 50—75 75—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300 300—400 400—500	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	±0,002 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005
	класс точности 2	0—25 25—50 50—75 75—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300 300—400 400—500	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,006 ±0,006 ±0,008 ±0,008

Продолжение

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика		
		Пределы измерения, мм	Цена деления, мм	Основная погрешность, мм.
5	Нутромеры микрометрические, ГОСТ 10—75	50—75 75—175 175—600	0,01 0,01 0,01	±0,004 ±0,006 ±0,015
6	Глубиномеры микрометрические ГОСТ 7470—78: класс точности 1 класс точности 2	0—100 0—150 0—100 0—150	0,01 0,01 0,01 0,01	±0,003 ±0,004 ±0,005 ±0,006
7	Индикаторы часового типа, ГОСТ 577—68*:	Диапазон измерений, мм	На 0,1 мм	На 1 мм
	класс точности 0	2 5 10	0,01 0,01 0,01	0,004 0,004 0,004
	класс точности 1	2 5 10	0,01 0,01 0,01	0,010 0,012 0,015
8	Индикаторы рычажно-зубчатые, ГОСТ 5584—75*	0,8	0,01	На 0,1 мм На всем диапазоне измерений
				0,005 0,010
9	Головки измерительные рычажно-зубчатые, ГОСТ 18833—73*	0,2 0,1	0,002 0,001	На ±30 делениях На всем диапазоне измерений
				±0,0007 ±0,0004 ±0,0012 ±0,0008
10	Индикаторы многооборотные, ГОСТ 9696—82	2,0 1,0	0,002 0,001	На 1 обороте На 1 мм На 2 мм
				0,003 0,002 0,004 0,0025 0,005
11	Головки измерительные пружинные (микропраторы), ГОСТ 6933—81	0,600 0,300 0,120 0,060 0,030 0,012 0,008	0,010 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001	На ±30 делениях На всем диапазоне измерений
				±0,003 ±0,002 ±0,0008 ±0,0004 ±0,00025 ±0,00015 ±0,00010 ±0,005 ±0,003 ±0,0012 ±0,0006 ±0,0004 ±0,0002 ±0,00015

Продолжение

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика		
		Пределы измерения, мм	Цена деления, мм	Основная погрешность, мм
12	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микраторы) с нормальным (150 и 100 см) и уменьшенным (50 см) измерительным усилием, ГОСТ 14712—79*			На 30 делениях
				0,20 0,002 0,10 0,001 0,05 0,0005 0,02 0,0002
				0,001 0,0005 0,0003 0,00015
				0,002 0,001 0,0005 0,0003
13	Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы), ГОСТ 10593—74*			На 100 делениях
				0,250 0,001 0,100 0,0005 0,050 0,0002 0,024 0,0001
				±0,0005 ±0,0002 ±0,0001 ±0,00005
				±0,001 ±0,0004 ±0,0002 ±0,0001
14	Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы). ГОСТ 14711—69*			На 20 делениях
				0,160 0,002 и 0,080 0,001
				0,001 и 0,0005
				0,002 и 0,001
15	Скобы индикаторные, ГОСТ 11098—75*	Пределы измерения		На нормированном участке 0,1 мм
				0—50 0,01 50—100 0,01 100—200 0,01 200—300 0,01 300—400 0,01 400—500 0,01
				±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,007 ±0,007 ±0,007
				±0,008 ±0,008 ±0,010 ±0,012 ±0,012 ±0,015
16	Микрометры рычажные, ГОСТ 4381—80			±0,003
				0—25 0,002 25—50 0,002
				50—75 0,002 75—100 0,002
				100—125 0,002 125—150 0,002
				150—175 0,002 175—200 0,002
				200—250 0,002 250—300 0,002
				300—400 0,002 400—500 0,002
				±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,006
				±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007
				±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,007
17	Скобы рычажные, ГОСТ 11098—75*			±0,002
				0—25 0,002 25—50 0,002
				50—75 0,002 75—100 0,002
				100—125 0,002 125—150 0,002
				±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002
				±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002

Продолжение

№/п. н.	Наименование	Техническая характеристика		
		Пределы измерения, мм	Цена деления, мм	Основная погрешность, мм
18	Нутромеры индикаторные, ГОСТ 868—82	6—10 10—18 18—50 50—100 100—160 160—250 250—450 450—700	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	±0,012 ±0,012 ±0,015 ±0,018 ±0,018 ±0,018 ±0,022 ±0,022
19	Нутромеры повышенной точности, ГОСТ 9244—75*	3—6 6—10 10—18 18—50 50—100 100—160 160—260	0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002	±0,0018 ±0,0018 ±0,0035 ±0,0035 ±0,004 ±0,004 ±0,004
20	Прибор измерительный пневматический (мод. 318 и 320), при использовании с пневматической пробкой	Диапазон измерений 0,050 0,020	0,0005 0,0002	0,0008 0,0003
21	Приборы для линейных измерений с электронным индикатором контакта: мод. 268 мод. 269	Пределы измерений 1—4 4—200	0,0001 (0,00005— —0,0002)	±(0,2+1L) мкм, где L из- меряемый размер, м
22	Глубиномеры индикаторные, ГОСТ 7661—67*	 0—2 0—100 0—150	На 0,1 мм 0,01 0,01 0,01	На 1 мм 0,006 0,006 0,006 0,010 0,010 0,010 0,012 0,020 —
23	Приборы показывающие с индуктивным преобразователем и переменной ценой деления	0,06 0,03 0,015 0,006 0,003	0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001	1 деление — с одним пре- образователем, 2 деления — с двумя преобразователями
24	Оптиметры ГОСТ 5405—75* вертикальный горизонтальный	0—160 0—500	0,001 0,001	На ±0,06 мм На ±0,1 мм ±0,0002 ±0,0003
25	Машина измерительная, ГОСТ 10875—76	0—1000	0,001	Погрешность метровой шкалы: ±(0,3+9·10 ⁻³ L) мкм, L — длина проверяемого интервала, мм.

Н р и з	Наименование	Техническая характеристика		
		Пределы измерения, мм	Цена деления, мм	Основная погрешность, мк
26	Микроскопы инструментальные, ГОСТ 8074—82	75×25 150×50 150×50	0,005 0,005 0,001	±0,003
27	Микроскопы универсальные, измерительные, ГОСТ 14968—69*	200×100 500×200	0,001 0,001	±(1,4+L/80) мкм, L — измеряемая длина, мм
28	Длиномеры ГОСТ 14028—68* вертикальный горизонтальный	0—250 (100) 0—500 (100)	0,001 0,001	±(1,2+L/120) мкм При измерении наружных размеров: ±(1,4+(L/140) мкм; при измерении внутренних размеров: ±(1,9+(L/140) мкм; L — измеряемый размер, мм
29	Проекторы измерительные, ГОСТ 19795—82	40×25 100×50	0,001 0,001	±0,005

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы в машиностроении. Выбор и применение: Справочник/Под ред. Кудрявцева И. В. — М.: Машиностроение, 1968.
2. Марков Н. Н., Сацердотов П. А. «Погрешности от температурных деформаций при линейных измерениях». — М: Машиностроение, 1976.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм
(По применению ГОСТ 8.051—82)

РД 50—98—86

Редактор *Н. А. Аргунова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *В. Ф. Малютина*

Н/К

Сдано в наб. 31.10.86 Подп. в печ. 27.01.87 Т—01444 Формат 60×90^{1/16} Бумага
типографская № 1 Гарнитура литературная Печать высокая 5,5 усл. п. л. 5,5 усл. кр.-отт.
5,47 уч.-изд. л. Тираж 100 000 (2-й завод 40001—100 000) Зак. 2998 Изд. № 9224/4 Цена 40 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6.