
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
IEC 61029-2-8—
2011

МАШИНЫ ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Частные требования безопасности и методы
испытаний одношпиндельных вертикальных
фрезерно-модельных машин

(IEC 61029-2-8:1995, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2011 г. № 48)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Армгосстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1141-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61029-2-8—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61029-2-8:1995 Electric transportable tools. Part 2-8. Particular safety requirements and methods of testing spindle vertical moulders (Безопасность переносных электрических машин. Часть 2-8. Частные требования к одношпиндельным вертикальным фрезерно-модельным машинам).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 1029-2-8—2000

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	1
4 Общие требования	2
5 Испытания. Общие положения	2
6 Номинальное напряжение	2
7 Классификация	2
8 Маркировка	2
9 Защита от поражения электрическим током	2
10 Пуск	3
11 Потребляемая мощность и ток	3
12 Нагрев	3
13 Ток утечки	3
14 Подавление радио- и телепомех	3
15 Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	3
16 Сопротивление изоляции и электрическая прочность	3
17 Надежность	3
18 Ненормальный режим работы	3
19 Устойчивость и механическая безопасность	3
20 Механическая прочность	7
21 Конструкция	8
22 Внутренняя проводка	8
23 Комплектующие изделия	8
24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	8
25 Зажимы для внешних проводов	8
26 Заземление	8
27 Винты и соединения	9
28 Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	9
29 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	9
30 Коррозионная стойкость	9
31 Радиация	9
Приложение А (обязательное) Термовыключатели и устройства защиты от перегрузок	13
Приложение В (обязательное) Электронные схемы	13
Приложение С (обязательное) Измерение путей утечки и воздушных зазоров	13
Приложение 1А (справочное) Схема цепи для измерения тока утечки	13
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам	14

МАШИНЫ ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин

Electric transportable tools.

Particular safety requirements and methods of testing single spindle vertical moulders

Дата введения — 2013—01—01

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний электрических переносных одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин, которые дополняют, заменяют или исключают соответствующие разделы и (или) пункты ГОСТ ИЕС 61029-1.

Номера пунктов и рисунков настоящего стандарта, которые дополняют пункты и рисунки ГОСТ ИЕС 61029-1, начинаются с цифры 101.

Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ ИЕС 61029-1.

Требования к методам испытаний выделены курсивом.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1 Область применения

По ГОСТ ИЕС 61029-1 со следующим изменением

1.1 Замена первого абзаца

Настоящий стандарт распространяется на переносные одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины (далее — машины) с режущим узлом диаметром не более 180 мм.

2 Нормативные ссылки

По ГОСТ ИЕС 61029-1.

3 Определения

По ГОСТ ИЕС 61029-1 со следующим изменением

3.21 Замена

нормальная нагрузка: Нагрузка при непрерывной работе машины и крутящем моменте на шпинделе, имеющем значение, при котором потребляемая мощность в ваттах равна номинальной потребляемой мощности.

3.101 одношпиндельная вертикальная фрезерно-модельная машина: Машина, предназначенная для строгания и фасонной выборки древесины или других подобных материалов посредством вертикального вращающегося режущего узла, выступающего через прорезь в столе, служащем опорой и базой для обрабатываемого изделия, которое подают к режущему узлу вручную (рисунок 101).

Электродвигатель в сборе с механизмом привода режущего узла располагают ниже уровня стола.

Режущий узел или стол могут регулироваться.

3.102 режущий узел: Вращающийся механизм, состоящий из резцедержателя и режущего инструмента.

3.103 **резцедержатель**: Жесткий шпиндель, соединенный с валом двигателя и предназначенный для фиксации режущего инструмента или съемного шпинделя.

3.104 **съемный шпиндель**: Узел, состоящий из шпинделя, на котором крепится режущий инструмент в сборе со шпонкой, дистанционными кольцами, подшипниками. Он служит как удлинитель режущего инструмента.

4 Общие требования

ГОСТ IEC 61029-1.

5 Испытания. Общие положения

ГОСТ IEC 61029-1.

6 Номинальное напряжение

ГОСТ IEC 61029-1.

7 Классификация

ГОСТ IEC 61029-1.

8 Маркировка

По ГОСТ IEC 61029-1 со следующим изменением

8.1 Дополнение

- максимальная частота вращения режущего узла на холостом ходу;
- указание направления вращения режущего узла;
- максимальный диаметр режущего узла, допускаемого к использованию;
- диаграмма, аналогичная приведенной на рисунке 109, с указанием оптимальной частоты вращения для данного вида и диаметра инструмента.

8.6 Дополнение

Для обозначения направления вращения режущего узла на шпинделе машины помещают выпуклую или выдавленную стрелку. Допускается нанесение стрелки другим, не менее заметным и устойчивым на стирание способом.

8.13 Дополнение

В инструкции по эксплуатации или информационном листе должна быть вся необходимая информация по безопасной эксплуатации машины. Например, указание по приемам работы, по замене инструмента, техническому обслуживанию, сборке, транспортированию и т. п.

Кроме того, должны быть приведены следующие предупреждения и указания:

- поддерживать с помощью комплекта вставок размер шпиндельного отверстия стола минимально возможным при работе с используемым в данный момент инструментом;
- работать в защитных очках;
- любая неиспользуемая часть режущего узла должна быть закрыта защитным ограждением;
- при обработке узких изделий для обеспечения безопасности работ необходимо использовать дополнительные меры, например, горизонтальные зажимные устройства;
- не допускать использование машины без соответствующих ограждений, установленных и отрегулированных надлежащим образом;
- машины, оборудованные стружкосборным устройством, должны быть присоединены к стружкодалывающему устройству;
- применять только рекомендованный изготовителем режущий инструмент, предназначенный для ручной подачи.

9 Защита от поражения электрическим током

ГОСТ IEC 61029-1.

10 Пуск

По ГОСТ IEC 61029-1.

11 Потребляемая мощность и ток

ГОСТ IEC 61029-1.

12 Нагрев

ГОСТ IEC 61029-1.

13 Ток утечки

ГОСТ IEC 61029-1.

14 Подавление радио- и телепомех

ГОСТ IEC 61029-1.

15 Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость

ГОСТ IEC 61029-1.

16 Сопротивление изоляции и электрическая прочность

ГОСТ IEC 61029-1.

17 Надежность

ГОСТ IEC 61029-1.

18 Ненормальный режим работы

По ГОСТ IEC 61029-1 со следующим изменением 18.1

Дополнение

П р и м е ч а н и е 101 — Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины считаются машинами, движущие части которых склонны к заклиниванию.

19 Устойчивость и механическая безопасность

По ГОСТ IEC 61029-1 со следующим изменением

19.1 Дополнение

Основной корпус, стол с комплектом вставок, шпиндель резцедержателя, система направления обрабатываемого изделия, стопорное устройство, включая автоматический тормоз (если имеется), система защитных ограждений и индикатор (указатель) частоты вращения шпинделя — являются основными частями одношпиндельной вертикальной фрезерно-модельной машины.

В зависимости от характера работы требования безопасности относятся к обработке прямых и фасонных поверхностей или нарезанию шипов.

19.101 Обработка прямых и фасонных поверхностей

19.101.1 Шпиндель резцедержателя

19.101.1.1 Резцедержатель, который может быть жестким или съемным шпинделем, должен соответствовать требованиям нормативных документов.

В шпинделе резцедержателя не должно быть паза.

19.101.1.2 Прочность

Шпиндель резцодержателя должен быть изготовлен из стали с временным сопротивлением разрыву не менее 580 МПа или из другого материала с характеристиками не хуже указанных.

19.101.1.3 Размеры шпинделя резцодержателя и режущего инструмента

Допустимые размеры шпинделя резцодержателя приведены в таблице 101.

Т а б л и ц а 101 — Размеры шпинделя резцодержателя

В миллиметрах

Диаметр шпинделя резцодержателя d , не менее q6	Используемая длина шпинделя резцодержателя от его буртика, не более	Диаметр режущего инструмента, не более
30	140	180

Когда не придерживаются размеров, указанных в данной таблице, машина должна проходить типовые испытания на прочность при двойной максимальной частоте вращения шпинделя при самых тяжелых условиях обкатки, принимая во внимание массу инструмента и его положение на шпинделе. Допускаемые отклонения бieniaия шпинделя после испытания не должны выходить за пределы, установленные нормативными документами.

19.101.1.4 Регулировка шпинделя резцодержателя

Шпиндель должен регулироваться по высоте. Устройство регулирования должно обеспечивать его фиксацию в установленном положении.

Машина должна быть оборудована соответствующей шкалой для указания позиции шпинделя по высоте и наклону относительно стола и иметь шкалу делений в единицах, соответствующих точности обработки машиной.

19.101.1.5 Фиксация шпинделя резцодержателя

Машина должна иметь встроенный фиксирующий механизм шпинделя резцодержателя для смены режущего инструмента и съемного шпинделя. Фиксирующий механизм должен предотвращать вращение шпинделя при включенном двигателе во время замены режущего инструмента.

19.101.1.6 Направление вращения

Шпиндель резцодержателя должен вращаться в одном направлении (против часовой стрелки, если смотреть сверху) и иметь конструкцию, препятствующую ослаблению крепления режущего инструмента и съемного шпинделя во время работы или торможения.

19.101.1.7 Дистанционные кольца шпинделя

Шпиндель резцодержателя должен быть снабжен комплектом дистанционных колец, диаметры которых приведены в таблице 102. Дистанционные кольца должны перекрывать всю длину шпинделя (рисунок 102).

Т а б л и ц а 102 — Диаметры дистанционных колец

В миллиметрах

Внутренний диаметр дистанционного кольца d_1 H7	Наружный диаметр дистанционного кольца d
--	--

Дистанционные кольца должны быть изготовлены из стали с временным сопротивлением разрыву не менее 580 МПа или из любого другого материала с характеристиками не хуже указанных.

Комплект дистанционных колец должен быть подвергнут испытанию на биение. На рисунке 103 указан метод испытания дистанционных колец. Торцевое биение дистанционных колец не должно быть более 0,1 мм при измерении на испытательном диске диаметром 100 мм.

19.101.1.8 Устройство фиксации режущего инструмента

Устройство фиксации режущего инструмента должно быть выполнено в виде единой конструкции или в виде сборки нескольких деталей.

В этом случае отсутствие любой детали исключает возможность движения режущего инструмента.

19.101.2 Стол машины

19.101.2.1 Размеры стола

Размеры стола должны соответствовать указанным в таблице 103 и на рисунке 104.

Стол должен иметь сквозное отверстие диаметром, обеспечивающим проход шпинделя двигателя и режущего инструмента.

Т а б л и ц а 103 — Размеры стола

Размеры в миллиметрах

Размер	Значение	Размер	Значение
Диаметр отверстия стола, не более	190	Расстояние от края стола до центра отверстия стола <i>B</i>	350_0^{+50}
Длина стола <i>A</i> , не менее	600	Расстояние от края стола до центра отверстия стола <i>C</i>	350_0^{+100}

19.101.2.2 Вставки стола

Стол должен быть оборудован комплектом вставок для корректировки диаметра отверстия стола (рисунок 105).

19.101.3 Направляющие приспособления обрабатываемого изделия

19.101.3.1 Обработка прямых поверхностей

19.101.3.1.1 Размеры направляющей

Для обеспечения строго вертикального положения обрабатываемого изделия машина должна быть оборудована направляющей, которая:

а) имеет минимальную высоту больше, чем:

- используемая длина шпинделя или
- 120 мм;

б) имеет минимальную длину меньше, чем:

- длина стола (для двух направляющих) или
- 300 мм (для каждой направляющей);

с) соответствует нормативным документам.

19.101.3.1.2 Регулирование направляющей

Вся направляющая в сборе должна регулироваться и при выполнении поперечного регулирования оставаться в сборе со своими опорами.

Доступ к режущему инструменту через зазор между направляющей и ограждением режущего инструмента с задней (нерабочей) стороны не должен быть возможен.

Направляющие должны надежно крепиться к столу. Все регулировочные работы следует выполнять без помощи инструмента.

Боковое регулирование положения направляющих должно обеспечивать уменьшение до минимума всех зазоров, необходимых для работы режущего инструмента. Должна быть предусмотрена встроенная дополнительная направляющая или фиксирующие приспособления в двух направляющих, позволяющие использовать дополнительную направляющую. Дополнительная направляющая должна обеспечивать непрерывность двух направляющих и предотвращать заклинивание обрабатываемого изделия между режущим инструментом и направляющими.

Необходимо обеспечивать строгий контроль положения одной направляющей относительно другой. В дальнейшем эти направляющие должны оставаться параллельными и их перенастройка должна контролироваться на всей длине хода.

Часть направляющей, обращенная к режущему инструменту, должна изготавляться из такого материала, чтобы любой контакт ее с режущим инструментом не создавал опасной ситуации (например, поломка инструмента).

19.101.3.2 Обработка фасонных поверхностей (рисунок 106)

Должна быть обеспечена правильная подача обрабатываемого изделия с помощью:

или

- неподвижной направляющей, соответствующей используемому режущему инструменту.

Форма или регулирование неподвижной направляющей должны обеспечивать непрерывный контакт между обрабатываемым изделием и режущим инструментом и сохранять его во время работы. Точка касания в месте, где измеряется глубина резания, должна быть четко определена, или

- подвижной направляющей, позволяющей использовать круговую направляющую (например, направляющее сферическое кольцо) для обеспечения непрерывного контакта.

П р и м е ч а н и е — Подвижная направляющая должна быть убирающейся для обеспечения возможности использования неподвижной направляющей.

Эти устройства для направления обрабатываемого изделия используются в сочетании с шаблонами, фиксаторами и другими приспособлениями для крепления изделия.

19.101.4 Защитное ограждение рабочей зоны

Соответствующий комплект вставок стола обеспечивает необходимое уменьшение свободного пространства вокруг шпинделя (19.101.2.2).

19.101.4.1 Защитное ограждение ниже уровня стола

Доступ к инструменту, шпинделю или приводной системе не должен быть возможен напрямую или через стружкоудаляющее устройство.

Если основная рама оборудована дверцей, она должна блокироваться изнутри при вращении шпинделя.

19.101.4.2 Защитное ограждение над уровнем стола

19.101.4.2.1 Защитное ограждение при обработке прямых поверхностей

19.101.4.2.1.1 Ограждение режущего инструмента

Часть направляющей, приближенная к инструменту, должна быть изготовлена из материала, который в случае непредвиденного контакта направляющей с инструментом не создает опасной ситуации, например при контакте с выпавшим инструментом или фрагментом направляющей.

П р и м е ч а н и е — Требования к ограждению инструмента также установлены в 19.101.3.1.2.

Прижимные приспособления (прижимные колодки) должны обеспечивать удержание обрабатываемого изделия в контакте со столом и направляющей и создавать защиту между инструментом и руками оператора (рисунок 107).

Прижимные колодки должны удовлетворять следующим требованиям:

а) горизонтальные и вертикальные прижимные колодки во всем диапазоне регулирования должны быть устойчивы, перпендикулярны столу, параллельны направляющей и расположены симметрично по отношению к шпинделю;

б) горизонтальные и вертикальные колодки должны быть регулируемыми;

с) вертикальные прижимные колодки должны быть снабжены предохранителями, исключающими падение на инструмент при отказе их фиксирующего устройства;

д) прижимные колодки должны быть легкозаменяемыми и регулируемыми без помощи инструмента;

е) прижимные колодки должны иметь упругий элемент, компенсирующий небольшие колебания толщины обрабатываемого изделия;

ф) длина вертикальной прижимной колодки должна быть больше максимального просвета между направляющими и должна обеспечивать прижим обрабатываемого изделия до момента контакта с инструментом;

г) высота горизонтальной прижимной колодки должна быть как минимум равна высоте направляющей;

х) система крепления прижимных колодок должна позволять их снятие без демонтажа для облегчения замены инструмента или для использования устройства механической подачи;

и) система крепления должна быть жестко закреплена и не должна вибрировать;

ж) устройство установки вертикальной прижимной колодки должно быть сконструировано таким образом, чтобы можно было обрабатывать изделие толщиной не менее 8 мм;

к) материал вертикальной прижимной колодки не должен создавать опасности при контакте с инструментом;

л) диапазон регулирования вертикальной прижимной колодки должен позволять как минимум проходить над зажимным приспособлением при ее нижнем положении, а также перекрывать наибольшую высоту шпинделя над столом при ее верхнем положении;

м) диапазон регулирования горизонтальной прижимной колодки должен перекрывать не менее 75 мм вдоль оси шпинделя;

н) расстояние между поверхностями горизонтальных прижимных колодок, находящихся в контакте с обрабатываемым изделием, должно быть больше, чем длина вертикальной прижимной колодки. Ширина вертикальной прижимной колодки должна быть как можно меньше, но при этом обеспечивать достаточную прочность (рисунок 107);

о) горизонтальная прижимная колодка может быть ориентирована по отношению к направляющей таким образом, чтобы позволить подачу обрабатываемого изделия во время остановки работы.

19.101.4.2.1.2 Ограждение режущего инструмента — нерабочая зона, расположенная позади направляющей

Режущий инструмент с задней стороны направляющей должен иметь неподвижное защитное ограждение. Ограждение должно иметь достаточные размеры с тем, чтобы в нем помещался инструмент максимально возможного диаметра при всех возможных высотах шпинделя.

Ограждение должно позволять замену инструмента, например с помощью дверцы.

Форма ограждения должна быть спроектирована так, чтобы облегчить отвод стружки, например путем оптимизации формы ограждения и стружкоотвода.

19.101.4.2.2 Защитное ограждение при обработке фасонных поверхностей

Защитное ограждение (устройство защиты рук) должно обеспечивать защиту от контакта рук оператора с инструментом. Это ограждение должно быть закреплено неподвижно, стablyно и не должно вибрировать.

Защитное ограждение должно быть дополнено защитным колпаком для ограждения той части шпинделя, которая возвышается над инструментом.

Форма ограждения должна быть такой, чтобы можно было направлять пыль и стружку потоком к стружкоудаляющему устройству (рисунок 106).

Защитное ограждение должно регулироваться по высоте на суппорте, который может:

а) быть прикреплен к стружкоудаляющему устройству;

б) позволять удерживать обрабатываемое изделие во время работы;

с) обеспечивать равномерное регулирование положения обрабатываемого изделия по высоте и служить опорой для обрабатываемого изделия.

Защитное ограждение и направляющая должны регулироваться без помощи инструмента.

Диапазон регулирования защитного ограждения и направляющей должен включать все возможные позиции инструмента по отношению к столу.

19.101.5 Доступ к приводным элементам

Доступ к приводным элементам машины должен быть исключен во время их движения.

При изменении скорости вращения, когда требуется работа с приводными ремнями или шкивами, в ограждении допускается наличие дверцы, открываемой без помощи инструмента. Открывание дверцы должно блокироваться при вращении шпинделя.

19.102 Нарезание шипов

Дополнительные требования к 19.101

19.102.1 Режущий инструмент

Доступ оператора к режущему инструменту должен быть предотвращен конструкцией направляющей для нарезания шипов или ограждением, закрепленным на ней (рисунок 108).

В случае, когда направляющая удаляется, необходимо обеспечить ограждение для предотвращения доступа к режущему инструменту.

Необходимо также предусмотреть ограждение для предотвращения доступа к режущему инструменту в конце реза или во время обратного хода.

19.102.2 Ограждение нерабочей части инструмента

Доступ в эту зону должен быть предотвращен с помощью ограждения, закрепленного на столе машины, регулируемого по отношению к столу и установленному инструменту. В дополнение к нему устанавливают регулируемые ограждения для предотвращения контакта с инструментом в зоне выше обрабатываемого изделия.

Замену инструмента следует производить без снятия ограждения.

19.102.3 Держатель обрабатываемого изделия

Машина должна быть оснащена держателем обрабатываемого изделия, приспособленным для нарезания шипов. Если этот держатель пневматический, необходимо принять соответствующие меры для предотвращения повреждения пальцев оператора.

Держатель обрабатываемого изделия с электроприводом должен быть сконструирован так, чтобы предотвратить освобождение обрабатываемого изделия при отказе подачи электроэнергии.

20 Механическая прочность

21 Конструкция

По ГОСТ IEC 61029-1 со следующим изменением

21.20 Замена

При восстановлении напряжения после временного прекращения подачи энергии или после открытия дверцы для изменения частоты вращения машина не должна включаться автоматически.

21.101 Для машин, в которых режущий узел не защищен автоматическим защитным ограждением, режущий узел должен останавливаться не позже 10 с после выключения.

Соответствие требованиям проверяют измерением.

21.102 Все машины должны снабжаться либо встроенным отсасывающим устройством, либо смонтированным на них внешним отсасывающим устройством для удаления стружки и пыли.

21.103 Пусковые устройства должны быть защищены от непреднамеренного запуска (например с помощью кожухов).

21.104 Если машина предназначена для работы с более чем одной частотой вращения, она должна запускаться с нижней частоты и регулироваться переходом от меньшей частоты вращения к более высокой. Работа с более высокой частотой вращения должна быть возможна только после разблокирования блокирующего устройства, установленного на меньшую частоту вращения. Машины должны тормозиться полностью на любой частоте вращения.

21.105 Машины должны оснащаться автоматическим тормозным устройством, которое позволяет осуществлять эффективную остановку шпинделя резцодержателя. Если необходимо производить вращение инструмента вручную для регулировочных работ при выключенном машине, следует обеспечить управление тормозом шпинделя.

21.106 Частота вращения должна быть видима в рабочем положении и в положении ее регулирования, причем показания индикатора должны быть видимы до того, как машина включена.

21.107 Если предусмотрено регулирование наклоняемым приводом, оно должно осуществляться только при стационарном положении шпинделя.

21.108 Машина должна быть оборудована противоотскоковым приспособлением (например регулируемыми конечными упорами), закрепленным на направляющей или на удлинителе стола.

21.109 Соответствующие точки крепления дополнительных защитных устройств (удлинитель стола, горизонтальные прижимные колодки для обрабатываемых изделий большой толщины и т. п.) должны указываться изготовителем в инструкции по эксплуатации.

2.110 Дополнительные требования к нарезанию шипов

Если пусковое и остановочное устройства легкодоступны с рабочего места оператора как при обработке прямых поверхностей, так и при нарезании шипов, нет необходимости дублировать их.

Если рабочее положение оператора при обработке прямых поверхностей и при нарезании шипов находится с разных сторон машины, необходимо предусмотреть два устройства для управления остановкой.

22 Внутренняя проводка

ГОСТ IEC 61029-1.

23 Комплектующие изделия

ГОСТ IEC 61029-1.

24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры

ГОСТ IEC 61029-1.

25 Зажимы для внешних проводов

ГОСТ IEC 61029-1.

26 Заземление

ГОСТ IEC 61029-1.

27 Винты и соединения

ГОСТ IEC 61029-1.

28 Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции

ГОСТ IEC 61029-1.

29 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков


ГОСТ IEC 61029-1.

30 Коррозионная стойкость

ГОСТ IEC 61029-1.


31 Радиация

ГОСТ IEC 61029-1.

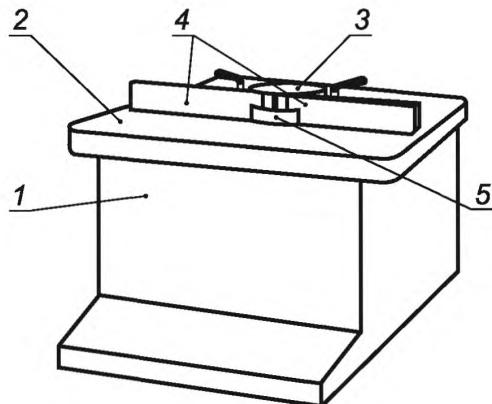

1 — опора; 2 — стол; 3 — режущий узел; 4 — направляющая; 5 — ограждение режущего инструмента

Рисунок 101 — Одношпиндельная вертикальная фрезерно-модельная машина

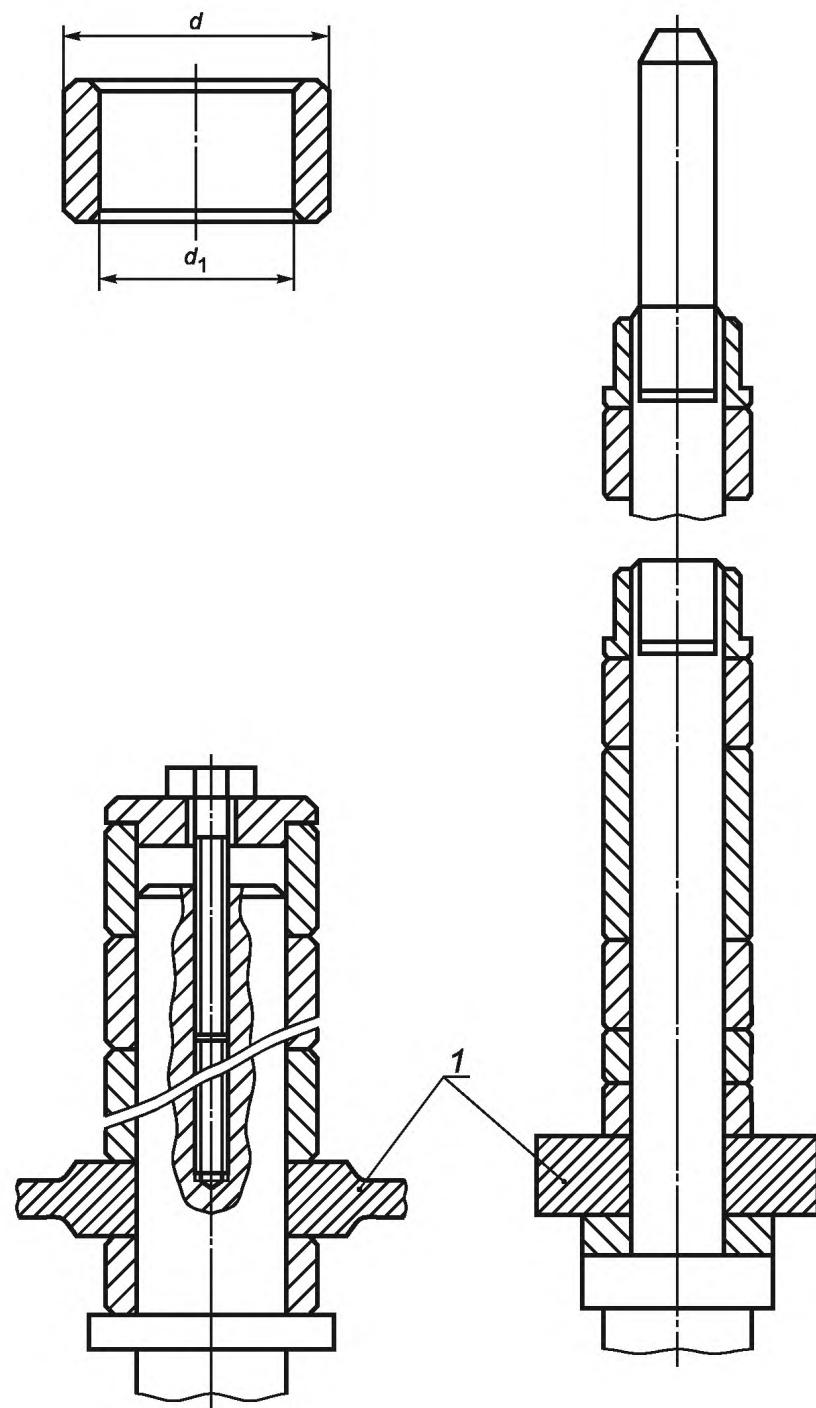

1 — режущий инструмент; d — наружный диаметр дистанционного кольца; d_1 — внутренний диаметр дистанционного кольца

Рисунок 102 — Шпиндель резцодержателя и дистанционные кольца шпинделя



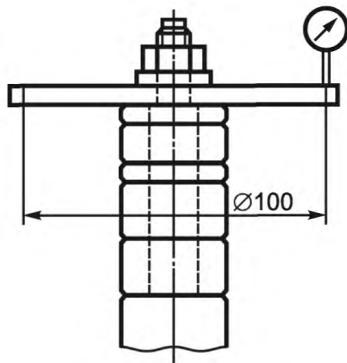


Рисунок 103 — Испытание на биение дистанционных колец шпинделя

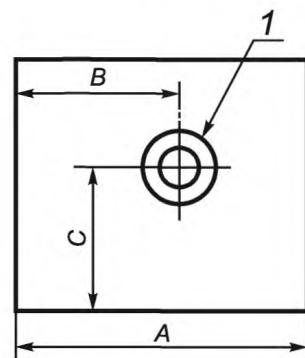


1 — отверстие стола; A — длина стола; B — расстояние от края стола до центра отверстия стола; C — расстояние от края стола до центра отверстия стола

Рисунок 104 — Размеры стола

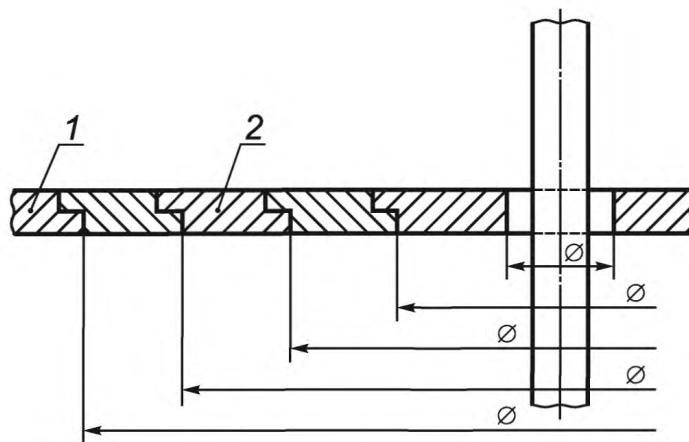


1 — стол; 2 — вставка стола

Рисунок 105 — Вставки стола

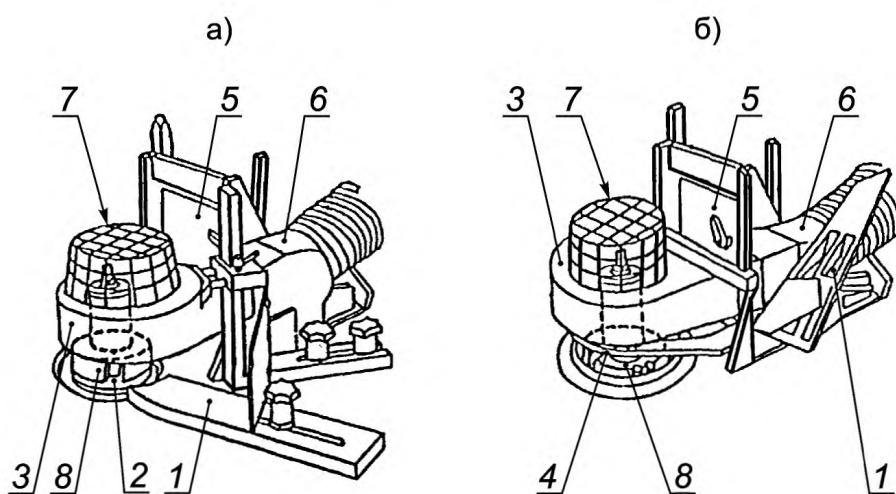


1 — подвижная направляющая; 2 — направляющее сферическое кольцо; 3 — устройство защиты рук; 4 — неподвижная направляющая; 5 — суппорт; 6 — стружкоудаляющее устройство; 7 — защитный колпак; 8 — режущий узел

Рисунок 106 — Обработка фасонных поверхностей. Система направления изделия и ограждения режущего узла: а) — с подвижной направляющей; б) — с неподвижной направляющей

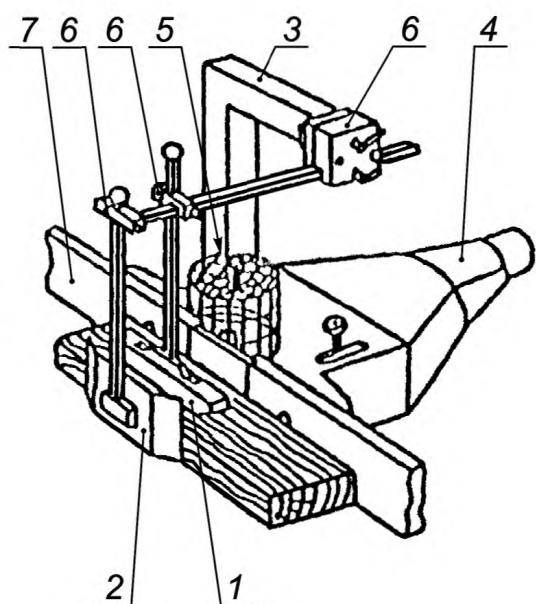

1 — вертикальная прижимная колодка; 2 — горизонтальная прижимная колодка; 3 — суппорт; 4 — стружкоудаляющее устройство; 5 — защитный колпак; 6 — устройства регулирования прижимных колодок; 7 — направляющая

Рисунок 107 — Обработка прямых поверхностей.
Система направления изделия и ограждения
режущего узла

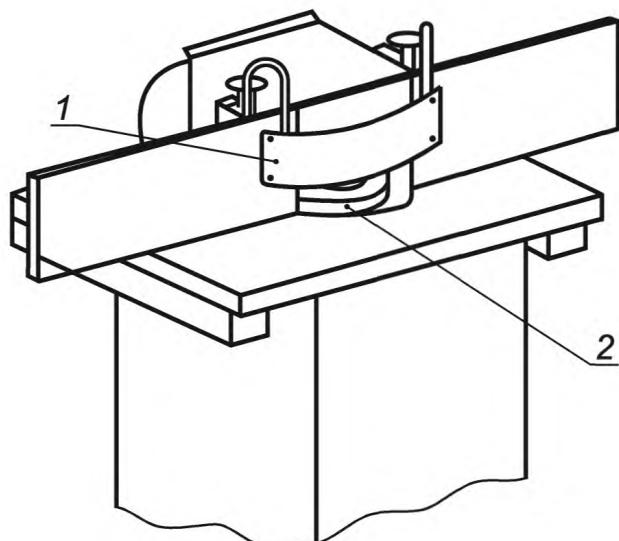

1 — защитный кожух; 2 — режущий узел

Рисунок 108 — Нарезание шипов.
Система направления изделия и ограждения
режущего узла

Диаметр инструмента, мм

60															31	38							
80														33	38	42	50						
100														34	37	39	42	47	52	63			
120														35	38	41	44	47	50	57	63	75	
140**														37	41	44	48	51	55	59	66**	73	88
160														38	42	47	50	54	59	63	67	75	84
180														37	42	47	53	57	61	66	71	75	85
	2500	2800*	3000	3500	4000	4500*	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	9000**	10000	12000							
Частота вращения шпинделя, об/мин																							
* Границы опасной зоны применения (по частоте вращения шпинделя).																							
** Оптимальные значения частоты вращения шпинделя и скорости резания при использовании инструмента диаметром 140 мм.																							

Рисунок 109 — Диаграмма зависимости скорости резания от частоты вращения шпинделя
и диаметра инструмента

Приложение А
(обязательное)

Термовыключатели и устройства защиты от перегрузок

По ГОСТ IEC 61029-1.

Приложение В
(обязательное)

Электронные схемы

По ГОСТ IEC 61029-1.

Приложение С
(обязательное)

Измерение путей утечки и воздушных зазоров

По ГОСТ IEC 61029-1.

Приложение 1А
(справочное)

Схема цепи для измерения тока утечки

По ГОСТ IEC 61029-1.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным международным стандартам**

Т а б л и ц а ДА.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
IEC 1029-1:1990 Безопасность переносных электрических машин. Часть 1. Общие требования	IDT	ГОСТ IEC 61029-1—2011 Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний
<p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:</p> <p>- IDT — идентичные стандарты.</p>		

УДК 674.05:006.354

МКС 79.120.10
91.220

Г24

IDT

Ключевые слова: машины переносные электрические, машины одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные, безопасность, методы испытаний

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 03.12.2014. Подписано в печать 15.12.2014. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,75. Тираж 56 экз. Зак. 5253.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru