

СОГЛАСОВАНО

Техническая инспекция  
труда СФНПР ВТ по  
С.-Петербургскому  
бассейну

Ф.Э.Статковский

21.08.93г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦНИИМФ

Р.  В.И.Пересыпкин  
07.09.93

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВЫЕ С АНТИФРИКЦИОННЫМ  
СЛОЕМ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ОЛОВА, СВИНЦА.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ.  
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

РД 31.28.49. - 93

Заместитель директора  
ЦНИИМФ

Р.  С.Н.Драницын

Санкт-Петербург 1993

## Руководящий документ

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВЫЕ  
С АНТИФРИКЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ  
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ОЛОВА И  
СВИНЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К МАТЕРИАЛАМ. ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛО-  
ГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

РД ЗІ.28.09-93

Взамен ОСТ ЗІ.003.0-74  
- ОСТ ЗІ.003.6-74

Срок введения в действие  
установлен с 01.01.94

Настоящий руководящий документ распространяется на подшипники скольжения судовые с антифрикционным слоем из сплавов на основе олова и свинца, используемые на судовых мало- и среднеоборотных дизелях, турбинах, валопроводах, и устанавливает технические требования к материалам заготовок подшипников (вкладышей) и антифрикционного слоя, типовые технологические процессы подготовки, лужения, заливки и наплавки антифрикционного слоя, контролю качества заливки и наплавки, документацию и маркировку.

Руководящий документ (РД) обязателен для предприятий и организаций ММФ, изготавливающих новые или ремонтирующих бывшие в эксплуатации подшипники скольжения с антифрикционным слоем из сплавов на основе олова и свинца для морских транспортных судов.

### I. Технические требования к материалам и антифрикционному слою подшипников

I.I. Подшипники скольжения судовых дизелей, турбин и валопроводов должны изготавливаться по чертежам, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований Правил Регистра.

I.2. Материалы подшипников скольжения и антифрикционного слоя из сплавов на основе олова и свинца перечислены в табл. I и 2 настоящего РД.

Таблица I

## Материалы основы и корпусов подшипников

Марка материала	Нормативный документ	Примерное назначение
Сталь I0, I5, 20	ГОСТ I050-88	Вкладыши головных, мотылевых и рамовых подшипников дизелей, вкладыши подшипников турбин
Сталь I5Л, 20Л, 25Л	ГОСТ 977-88	Корпуса мотылевых и крейцкопфных подшипников, вкладыши рамовых подшипников, ползуны дизелей
Ст.3	ГОСТ 380-88	Вкладыши опорных и корпуса подушек упорных подшипников валопровода
Серый чугун СЧ I5	ГОСТ I4I2-85	Втулки двойдущих подшипников, сегменты (подушки) упорных подшипников, крышки рамовых, мотылевых и головных подшипников, не имеющих вкладышей
Латунь Л80К3	ГОСТ I77II-80 <sup>Х</sup>	Маслобуксы, сегменты (подушки) упорных подшипников

Таблица 2

Рекомендуемые марки сплавов и сплаво по ГОСТ 1320-74<sup>Х</sup> для антифрикционного слоя  
судовых подшипников скольжения

Условия работы	Примерное назначение	Рекомендуемая марка сплава	Группа испытаний	Виды обязательных испытаний	Объем испытаний
Тяжело нагруженные подшипники, работающие с высокими динамическими нагрузками $r \cdot \sigma > 75 \text{ кН/м}^2$	Головные, крейцкопфные, мотилевые и ролевые подшипники двигателей внутреннего сгорания	Б88	I		От каждой партии золиваемых подшипников или плавки на грех подшипниках (вкладышах) от партии
Подшипники, работающие при высоких динамических нагрузках $50 \leq r \cdot \sigma \leq 75 \text{ кН/м}^2$	То же с тонкослойной золивкой. Рабочий слой триметаллических подшипников	Б88, Б89	II	1. Химический анализ. 2. Определение твердости. 3. Проверка качества сцепления антифрикционного слоя с основой - ультразвуковой контроль.	Каждый подшипник (вкладыш)
Подшипники, работающие при динамических нагрузках $30 \leq r \cdot \sigma \leq 50 \text{ МПа}$	Подшипники и ползуны с тонкослойной и толстослойной ( $t > 3 \text{ мм}$ ) золивкой двигателей внутреннего сгорания. Подшипники паровых и грузовых турбин, дельтаудов, крупногабаритных судов, турбозубчатых передач.	Б83, Б83С, (БИ)	III	4. Радиографический контроль. 5. Определение прочности сцепления на пробах.	
Средненагруженные подшипники, работающие со знакопеременными нагрузками $r \cdot \sigma \leq 30 \text{ кН/м}^2$	Подшипники паровых машин, двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, центробежных насосов, подшипники промежуточных валов и дельтаудов	БИ	IV	1. Химический анализ 2. Проверка качества сцепления антифрикционного слоя с основой - ультразвуковой или капиллярный контроль. 3. Определение прочности сцепления на пробах.	От каждой плавки или партии подшипников

 $r$  - предельная нагрузка, кН/м<sup>2</sup>; $\sigma$  - средняя окружная скорость, м/с.

I.3. Подшипники, изготовленные для судового оборудования за рубежом в соответствии с национальными стандартами и подлежащие надзору Регистра, по согласованию с Регистром в установленном порядке могут перезаливаться как антифрикционными материалами, соответствующими требованиям национальных стандартов, так отечественными материалами по ГОСТ I32-0-74\*.

I.4. Химический состав и механические свойства приведенных в табл. I марок стали и чугуна для вкладышей подшипников и втулок должны соответствовать действующим Государственным стандартам.

I.5. Стальные литье заготовки при изготовлении подшипников должны подвергаться отжигу, а поковки - нормализации и обработке с минимально возможными припусками.

I.6. Окончательная чистовая обработка поверхностей стальных заготовок, изготавливаемых подшипников под заливку антифрикционным сплавом на основе олова и свинца, должна производиться после стабилизирующего отпуска при температуре 550-600°C (выдержка 3-5 ч, охлаждение с печью до температуры 250-350°C).

Чугунные заготовки перед окончательной чистовой обработкой должны подвергаться старению при температуре 500-550°C (выдержка 3-4 ч, охлаждение с печью до температуры 300°C).

Поверхность чугунных заготовок, подлежащая заливке антифрикционным сплавом, должна быть гладкой (без пазов типа "ласточкин хвост") и до лужения подвергаться деграфитизации в соответствии с рекомендациями <sup>рекомендуемого</sup> приложения 2 настоящего РД.

I.7. Раковины, трещины, черновины, забоины и заусеницы на поверхности, обработанных под заливку, не допускаются и подлежат устраниению в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации или чертежа. Кромки, в том числе пазы типа "ласточкин хвост", должны выполняться закругленными.

I.8. Шероховатость поверхности под заливку должна быть  $R_a = 12,5-25$ .

I.9. Химический состав антифрикционного сплава для заливки подшипников скольжения судовых дизелей, турбин и валопроводов должен удовлетворять нормам, приведенным в табл. 3.

Примечание. По согласованию с Регистром могут также использоваться аналогичные или близкие по составу антифрикционные сплавы иностранного производства (см. справочное приложение 8).

Таблица 3

Химический состав отечественных антифрикционных сплавов на основе олова и свинца  
(по ГОСТ 1320-74\*)

Марка сплава	Основные компоненты, %						
	олово	сурьма	медь	кадмий	никель	свинец	мышьяк
Б88	остальное	7,3-7,8	2,5-3,5	0,8-1,2	0,15-0,25	-	-
Б83	остальное	10-12	5,5-6,5	-	-	-	-
Б83С	остальное	9-II	5,0-6,0	-	-	1,0-1,5	-
БН	9-II	13-15	1,5-2,0	0,1-0,7	0,10-0,50	остальное	0,5-0,9

Марка сплава	Примеси, %, не более					
	железо	мышьяк	цинк	свинец	висмут	алюминий
Б88	0,05	0,05	0,005	0,10	0,05	0,005
Б83	0,10	0,05	0,010	0,35	0,05	0,005
Б83С	0,10	0,10	0,010	-	0,05	0,010
БН	0,10	-	0,020	-	0,10	0,050

- Примечания:
1. По требованию потребителя в сплаве марки Б88 допускается замена кадмия и никеля на олово и повышенное до 0,35% содержание свинца.
  2. По требованию потребителя содержание примеси свинца допускается увеличить в сплаве Б83 до 0,5%, в сплаве Б83С - до 3%.
  3. Сведения о химическом составе некоторых аналогичных антифрикционных сплавов иностранного производства приведены в справочном приложении 7 настоящего РД.

I.I0. Твердость по Бриннелю HB 5/52, 5/60 (2,5/15, 6/60, 10/250/60) слоя сплавов марок 588, 583, 583С и БН должна быть не менее 22,5, а для 588 без кадмия и никеля - не менее 21.

I.II. Микроструктура антифрикционного слоя должна соответствовать эталонам, приведенным в ~~обязательном~~ Приложении I настоящего РД.

I.I2. Толщина антифрикционного слоя при проектировании подшипников после механической обработки должна соответствовать требованиям ОСТ 5.4396-84, приведенным в табл.4.

При перезаливке подшипников допускается увеличение толщины антифрикционного слоя не более чем на 20% от построечного.

I.I3. Допуски на геометрические размеры после чистовой обработки, а также на разностенность слоя антифрикционного сплава устанавливаются чертежом.

I.I3.1. Шероховатость окончательно обработанной поверхности баббита должна быть  $R_a \leq 12,5$  по ГОСТ 2789-73\*

I.I4. Трещины, выколы, забоины, посторонние включения в антифрикционном слое, а также отслаивание его от основания подшипника, не допускаются.

I.I4.1. На рабочих поверхностях антифрикционного слоя подшипников газовые раковины и одиночные поры не допускаются без исправления.

I.I4.2. За пределами рабочих поверхностей подшипников без исправления не допускаются газовые раковины и одиночные поры диаметром более 2 мм и глубиной более 0,35 толщины антифрикционного слоя.

Чистых газовых раковин и одиночных пор диаметром до 2 мм, глубиной менее 0,35 толщины антифрикционного слоя не должно быть более 2 шт. на 1 дм<sup>2</sup>, а расстояние между ними и от края должно быть не менее 30 мм.

I.I4.3. На опорной поверхности антифрикционного слоя, охватываемой углом 60°, не допускается исправление дефектов заливки или механической обработки размером в поперечнике более 10 мм при расстоянии между ними и от края менее 75 мм.

За пределами опорной поверхности, охватываемой углом 60°, количество и размеры дефектов, допускаемых к исправлению, не регламентируются. Однако общая их площадь не должна превышать 0,1 площади поверхности антифрикционного слоя.

I.I4.4. Исправление дефектов антифрикционного слоя допускается напайкой сплава того же состава паяльником или наплавкой уголь-

Таблица 4

## Толщина баббитового слоя подшипников, мм

Марка баббита	Диаметры подшипников, мм					
	150	250	350	500	650	800
	Нормы толщин					
Б88	1,25-2,00	1,50-2,50	2,00-3,00	2,50-3,50	3,50-4,50	4,00-6,00
Б88 <sup>I)</sup>	1,00-1,50	1,25-1,75	1,50-2,00	2,00-2,50	2,50-3,00	3,25-3,50
Б83	1,25-2,00	1,50-2,50	2,00-3,00	2,50-3,50	3,50-4,50	4,00-6,00
Б83С	1,25-2,00	1,50-2,50	2,00-3,00	2,50-3,50	3,50-4,50	4,00-6,00
Б4	1,25-2,00	1,50-2,50	2,00-3,00	2,50-3,50	3,50-4,50	4,00-6,00

I) При замене Cd и Ni на Sn.

ным электродом, ацетилено-кислородным или другими видами пламени - рекомендованное см. приложение 4 настоящего РД.

I.15. На антифрикционный слой нижних половин крейцкопфных подшипников после окончательной обработки и подгонки наносится электролитическим методом приработочное покрытие толщиной 0,04-0,05 мм из свинцово-оловянного сплава (90% свинца и 10% олова).

Нанесение приработочного покрытия - см. приложение 6 настоящего РД.

I.16. Условия работы подшипников с антифрикционным слоем из сплавов на основе олова и свинца должны соответствовать рекомендуемым в табл.2 настоящего РД.

## 2. Методы контроля и испытаний

2.I. Химический состав антифрикционного сплава проверяется от партии подшипников, залитых в течение одной смены с использованием одинаковой шихты.

2.I.1. Проба диаметром 50 и высотой 15-20 мм для химического анализа и определения твердости отливается в нагретую до 100°C металлическую изложницу с толщиной стенок 15-20 мм в процессе заливки подшипников.

2.I.2. Контроль химического состава сплава должен периодически осуществляться путем анализа стружки, взятой по краям и в середине подшипника возле рабочей поверхности в процессе механической обработки.

Периодичность контроля и количество контролируемых подшипников должно соответствовать требованиям табл.2 РД.

Контроль выполняется ОТК завода.

2.I.3. Химический состав антифрикционного сплава должен определяться по ГОСТ 21877.0-76±ГОСТ 21877.II-76. Химический состав допускается определять и методом спектрального анализа.

2.2. Твердость антифрикционного сплава должна определяться по ГОСТ 9012-59 на пробах, отобранных для химического анализа. В отдельных случаях допускается производить контроль твердости на образцах, отобранных трепанирующим (полым) сверлом непосредственно из мест подшипника, предназначенных для отверстий подвода смазки, либо из района вне опорной поверхности, охватывае-

мой углом 60°. Твердость баббита крейцкопфных подшипников тяжело-нагруженных судовых дизелей должна определяться на количестве подшипников, оговоренных в табл.2.

2.3. Контроль микроструктуры баббитового слоя подшипников производится в соответствии с требованиями табл.2, если не оговорено особо, на образцах, вырезанных из подшипника трепанирующим сверлом для испытания прочности соединения (приставания) антифрикционного сплава с основой.

Проверка микроструктуры баббита для контроля стабильности процесса заливки может производиться на шлифах, изготовленных из проб для химического анализа и определения твердости.

2.4. Прочность соединения (приставания) баббита с основой подшипников должна определяться согласно указаниям приложения 5 к настоящему РД и должна быть не менее 45 МПа для чугунных и 60 МПа для стальных подшипников.

2.4.1. Определение прочности соединения баббита с основой изготавливаемых подшипников должно производиться на образцах, вы-сверливаемых трепанирующим сверлом из мест отверстий для подвода смазки согласно ~~съязвательного~~ указаниям приложения 5 данного РД и является обязательным для дейдвудных втулок, подшипников дизелей и турбин (см.табл.2).

2.4.2. Качество соединения (приставания) баббита с основой должен определяться способом ультразвукового контроля.

Ультразвуковому контролю подлежат 100% подшипников.

2.4.3. Контроль качества соединения баббита с основой по периферии и торцам подшипников может производиться способом капиллярной дефектоскопии. Допускается применение люминесцентной дефектоскопии, а также радиографического контроля.

2.4.4. Контроль качества подшипников выполняется специально подготовленным персоналом, имеющим навык работы с используемой аппаратурой, отвечающей требованиям действующих стандартов.

2.4.5. Использование способов неразрушающего контроля не исключает, а дополняет визуальный контроль качества. В случае забраковки антифрикционного слоя по внешнему виду, порам, раковинам, дребезжанию при ударе по опретому на деревянные подставки или подвешенному подшипнику легким молотком и других явных признаках низкого качества антифрикционного слоя контроль неразрушающими методами не производится.

**3. Техника безопасности при выполнении работ  
по изготовлению и ремонту подшипников скольжения  
судовых с антифрикционным слоем из сплавов  
на основе олова и свинца**

**3.1.** Выполнение технологических операций по подготовке к лужению, лужения, плавки и заливки баббита, контроля качества баббитового слоя, исправления дефектов, нанесения приработочного слоя сопряжено с появлением опасных и вредных производственных факторов, выражющихся:

в повышенной загрязненности, запыленности, загазованности воздуха рабочей зоны;

повышенной температуре поверхности оборудования обрабатываемых деталей;

наличии источников поражения электрическим током, а также возможном воздействии на человеческий организм и окружающую среду растворов кислот, щелочей, электролитов, расплавленного металла и др.

**3.2.** Уровни опасных и вредных факторов в производственных помещениях и на рабочих местах не должны превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ И2.1.005-88.

**3.3.** При выполнении работ должны соблюдаться режимы, приемы работы, порядок обслуживания оборудования, отвечающие требованиям безопасности труда, по оборудованию, инструментам – ГОСТ И2.2.003-83.

**3.4.** Помещения, в которых выполняются работы по подготовке к лужению, лужение, плавка и заливка сплавов олова и свинца и др. должны отвечать требованиям строительных норм и правил, утвержденным соответствующими организациями – Госстроем СССР, министерством здравоохранения. При этом объем помещений на одного работающего должен быть не менее 15 м<sup>3</sup>, а площадь каждого производственного участка, выгороженного стенами или "глухими" перегородками не менее 4,5 м<sup>2</sup> на работающего (без учета площади, занятой оборудованием).

Высота помещений должна допускать использование грузоподъемных устройств, но не ниже 5 м от уровня пола до выступающих конструкций потолка.

Пол, стены производственных помещений должны быть облицованы на высоту не менее 2 м от уровня пола керамическими плитами на кислотно-щелочной основе.

Пол помещений, где производится работа с кислотами, щелочами, электролитами, должен быть стойким к ним, не впитывать их и иметь уклон (1:500) в сторону стока жидкостей в сливные устройства (для полов может быть использован шлакоситалл).

3.5. Антифрикционные сплавы олова, свинца, содержат свинец, медь, сурьму, которые способны накапливаться в окружающей среде, человеческом организме. Попадая в человеческий организм, свинец может вызвать его тяжелое отравление, поражение почек и др. органов. Аналогично действует медь, ее соединения. Сурьма вызывает раздражение кожи, дыхательных путей. Поэтому участок, оборудование, инструменты должны содержаться в соответствующем порядке, исключающем попадание этих веществ в человеческий организм, окружающую среду.

Обслуживающий персонал должен соблюдать гигиенические нормы (щадящее мытье рук после окончания работ, запрещение принимать пищу на рабочих местах, в верхней рабочей одежде и т.д.).

3.6. Операции очистки, подготовки к лужению, нанесение приработочных покрытий связаны с возможным контактом с растворами кислот, щелочей, электролитов, различных растворителей; приготовление электролитов, флюсов - с сухими солями. Каждая из операций такого рода чревата возможным неблагоприятным воздействием на человеческий организм, окружающую среду. Поэтому к хранению этих химических веществ, помещениям и таре для них, порядку выдачи, работе с ними предъявляются соответствующие требования.

3.7. Все работы должны быть максимально механизированы, включая погрузку, выгрузку деталей, транспортировку рабочих веществ, заполнение и слив растворов кислот, щелочей, электролитов.

3.8. Для приема использованных растворов необходимы закрываемые емкости, располагающиеся ниже рабочих ванн (с учетом возможного аварийного сброса рабочих растворов в них).

3.9. Промывка огнеопасными растворителями должна выполняться в хорошо вентилируемых помещениях с применением индивидуальных средств защиты. Места промывки - шкафы, столы, ванны должны быть металлическими (из негорючих материалов), оборудованными средствами пожаротушения согласно требованиям органов пожарной безопасности. Курить, пользоваться электронагревательными приборами, производить работы, связанные с возможным искрообразованием категорически запрещается.

3.I0. Все детали, подлежащие кислотному травлению, должны быть предварительно просушены.

3.II. При электролитическом обезжиривании накапливающаяся на поверхности пена должна периодически удаляться во избежание взрыва образующегося гремучего газа.

3.I2. Ванны травления, обезжиривания, промывочные и др. должны иметь несмыываемые указания об их назначении, оборудованы в необходимых случаях местной вытяжной вентиляцией. Заполнение ванны, разлив кислот и щелочей должны производиться сифонами с плотными кранами, действие которых основано на всасывании или нагнетании воздуха. Запрещается для создания вакуума в сифонной трубке всасывать воздух ртом. В нерабочее время ванны должны быть плотно закрыты крышками.

3.I3. Во время работы ванн запрещается проверять прочность крепления деталей на струбцинах и подвесках путем встряхивания их над ванной, проверять, правлять контакты при электролитическом обезжиривании, деграфитизации, нанесении электролитического приработочного покрытия.

3.I4. Загрузка крупногабаритных, тяжелых деталей (более 16 кг) в ванны, нагревательные печи, их выгрузка должны производиться грузподъемными устройствами.

3.I5. В период загрузки и выгрузки деталей в ванны электролитической обработки напряжение должно быть снято во избежание короткого замыкания и возможного поражения электрическим током.

3.I6. Работа ванн с вредными и ядовитыми электролитами без вентиляции запрещается. Местная вентиляция ванн, работающих с подогревом, должна быть включена одновременно с началом подогрева, а выключена после полного охлаждения.

3.I7. Подножные решетки, борта ванн, пол на участках, где выполняются работы, связанные с травлением, электролитическим обезжириванием, деграфитизацией, нанесением электролитического приработочного слоя по окончании каждой рабочей смены должно промываться водой.

3.I8. Корректировка состава ванн, фильтрование вредных и ядовитых растворов, очистка ванн, тары, удаление отходов должно выполняться по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью. Для дополнительного освещения места работы пользоваться переносным электросветильником напряжением не выше 12 В.

3.I9. На участках работы с вредными и ядовитыми веществами должна быть аптечка, укомплектованная средствами первой помощи по указанию лечебного учреждения предприятия.

3.20. На участках, где возможно выделение опасных и ядовитых паров, газов, образование опасных концентраций этих веществ, должна быть обеспечена приточно-вытяжная вентиляция в соответствии с требованиями санитарных норм и организован регулярный анализ воздушной среды в этих помещениях.

3.21. При обнаружении в рабочем помещении опасных концентраций ядовитых веществ выше допустимых, работы немедленно прекращаются, принимаются меры к устраниению причин, вызвавших загрязнение воздуха, окружающей среды.

3.22. Отработанные растворы должны быть нейтрализованы и удалены в специально для них выделенные, четко обозначенные (цветом, надписями) тару и места промежуточного хранения. Спускать их в канализацию запрещается.

3.23. Электрическое оборудование - нагревательные печи, плавильные агрегаты, аппаратура для электроплавки, источники тока для нее должны иметь надежное заземление. Ванны для подогрева электрическим методом должны быть надежно изолированы от земли (установлены на изоляторы).

3.24. Освещение участков - естественное и искусственное - должно соответствовать установленным нормам, выполнено надлежащим образом и соответствующем исполнении по осветительной арматуре.

3.25. Для выполнения работ оборудование должно размещаться безопасно и соответствовать ГОСТ И2.3.008-76, а также требованиям технической эстетики, удобству выполнения технологических операций, безопасности обслуживания и ремонта.

3.26. Все органы управления на рабочих местах следует размещать на высоте 1,0-1,6 м от уровня пола.

3.27. Емкость ванны для борфтористоводородного электролита должна быть в 3-4 раза больше расчетного объема (с системой вытяжной вентиляции).

3.28. Все операции, связанные со щелочами, кислотами, должны выполняться в очках, в резиновой обуви, резиновых перчатках и фартуке, надеваемых поверх спецодежды при соблюдении обязательных правил работы.

3.29. Работы, связанные с плавкой антифрикционных сплавов на основе олова и свинца, их заливкой, должны выполняться с соблюдением норм и правил,твержденных Минцветметом и одобренных Минздравом.

3.30. Для каждой марки антифрикционного сплава должны быть выделены тигли, инструменты для перемешивания, заливочные ложки, ковши, используемые только для этой марки материала. Надлежащим образом должно быть организовано и их хранение.

3.31. Куски сплава, шихтовые материалы, инструменты должны быть свободны от загрязнений, предварительно высушены.

3.32. Тигли, ковши, формы, инструменты для плавки, заливки должны быть сухими, прогретыми до начала работ с расплавленным металлом.

3.33. Работы с расплавленным металлом должны вестись в защитной одежде, обуви, очках, рукавицах.

3.34. Крепление подшипника на станке для центробежной заливки и на установке для заливки под давлением должно быть надежным и исключать возможность прорыва жидкого металла.

3.35. Заливка жидкого металла центробежным способом и под давлением может производиться только после установки защитного кожуха.

3.36. Работы по исправлению дефектов в антифрикционном слое, наплавка с использованием газопламенных способов, электрических методов (нагревом электроспособом противлением через угольный или графитовый электрод, аргоно-дуговым и др.) требуют строгого соблюдения правил техники безопасности, установленных для участков газовой и электродуговой сварки.

3.37. К выполнению работ по исправлению дефектов и наплавке допускаются сварщики не ниже четвертого разряда, прошедшие курс специальной подготовки, знающие необходимые правила и сдавшие ОТК соответствующую квалификационную пробную работу.

3.38. При выполнении наплавочных работ сварщик должен иметь необходимую спецодежду и защитные средства - очки или щиток.

3.39. Условия спуска сточных вод должны удовлетворять требованиям "Санитарных норм промышленного проектирования СН-2 и 5-71" и предельно допустимым концентрациям вредных веществ в воде водоемов, утвержденных Главным санитарным врачом Минздрава России.

#### 4. Технологический процесс заливки подшипников антифрикционными сплавами на основе олова и свинца

##### 4.1. Технические требования к заготовкам под заливку

4.1.1. Поступающие под заливку стальные заготовки подшипников должны перед чистовой механической обработкой подвергаться стабилизирующему отпуску при температуре 550-600°C, выдержка 3-5 ч, охлаждение - с печью; чугунные заготовки до деграфитизации (см. рекомендуемое приложение 2 настоящего РД) - подвергаться старению при температуре 500-550°C, выдержка 3-4 ч, охлаждение - с печью до 300°C.

4.1.2. Припуски на чистовую механическую обработку основы подшипников, подвергающихся стабилизирующему отпуску или старению, должны быть минимальными.

4.1.3. На поверхностях (включая канавки), подлежащих заливке баббитом, острые кромки и углы, засусенцы, черновины, раковины, трещины, ржавчина, пористость, жировые пятна, грязь и т.п. не допускаются.

4.1.4. Заготовки должны иметь клейма ОТК, подтверждающие их приемку после механической, слесарной и термической обработки.

#### 4.2. Подготовка заготовок подшипников к лужению.

4.2.1. Подготовка заготовок вновь изготавливаемых подшипников включает операции очистки, обезжиривания, промывки в горячей и холодной воде, травления и щлюсования поверхности под заливку.

4.2.2. При перезаливке старых подшипников выплавка антифрикционного сплава на основе олова или свинца должна проводиться при температуре не выше 400°C. Остатки сплава удалять проволочной или волосяной щеткой.

Лучший вариант нагрева - в регулируемой электропечи. При выплавке антифрикционного сплава пламенем газовой горелки категорически запрещается прямой нагрев сплава; нагревается спинка подшипника, при этом следует обеспечить равномерность прогрева вкладыша.

4.2.3. Выплавленный антифрикционный сплав переплавляется в тигле под слоем хлористого цинка или древесного угля, или смесью хлористого цинка и древесного угля. Перед разливкой в чушки, отличные по форме и размеров от стандартных, расплав выплавленного баббита следует рафинировать нашатырем, снять шлак, загрязнения.

4.2.4. После проведения химического анализа, подтверждающего пригодность, выплавленный баббит может добавляться в шихту до 40%.

4.2.5. Перезаливаемые толстостенные вкладыши подшипников с прокладками в разъеме подвергаются раздаче на размер, указанный в табл.5.

Таблица 5

Показатели	Диаметр вкладыша, мм								
	150	200	250	350	400	450	500	600	700
Увеличение диаметра, мм	1,0- -1,2	1,2- -1,5	1,5- -1,8	1,8- -2,1	2,1- -2,4	2,4- -2,7	2,8- -3,1	3,2- -3,6	3,7- -4,2

4.2.6. Очистка поверхности под заливку от загрязнений, коррозии и т.п. производится наждачной бумагой, кардщеткой или шабером. Масло удаляется ветошью, смоченной в растворителе, например, типа уайт-спирита и др.

Качество очистки поверхности проверяется визуально. На очищенной поверхности не должно быть следов коррозии, загрязнений, масляных пятен. Очищенной поверхности нельзя касаться руками, грязным инструментом; подшипник следует брать только специальными захватами, чистыми клемщами.

4.2.7. Обезжиривать поверхность под заливку лучше электрохимическим способом или в нагретом до температуры 80-90°С щелочном растворе в течение 15-20 минут.

Состав раствора,

г/л

Тринатрийфосфат технический,  
ГОСТ 201-76<sup>Х</sup>

- 15

Сода кальцинированная (синтетическая),

ГОСТ 5100-85

- 50

Натр едкий технический (сода каустическая),

ГОСТ 2263-79

- 25-35

Стекло натриевое жидкое,

ГОСТ 13078-81

- 2-3

Плотность раствора должна быть в пределах 1,04-1,07 по ареометру и контролироваться мастером участка.

4.2.8. Ванна для щелочного раствора должна быть оборудована подогревом (электрическим, паровым). Смену щелочного раствора с очисткой ванны от грязи, шлама производить не реже двух раз в месяц - в зависимости от объема работ, размеров ванны.

4.2.9. Поверхность под заливку после обезжиривания должна тщательно промываться в ванне с водой, нагретой до 80-100°С, затем холодной проточной водой. Промывка прекращается при температуре подшипника равной 20°С.

4.2.9.1. Операции промывки осуществляются многократным окурением подшипника в воду и одновременным смыванием с обезжиренной поверхности остатков щелочного раствора волоссяной щеткой.

4.2.9.2. На обезжиренной поверхности не должно быть нарушения сплошности водяной пленки - "пробегов".

4.2.I0. Ванна для промывки подшипников горячей водой должна быть оборудована подогревом. Смену горячей воды в ванне производить не реже одного раза в сутки, чистить ванну от грязи - не реже I раза в 7-10 дней.

4.2.II. Обезжиренная и промытая поверхность подшипника под заливку баббита должна травиться ингибиранной соляной кислотой (ГОСТ 2184-74)

4.2.II.I. Травление должно производиться погружением подшипника в ванну с кислотой или нанесением кислоты волоссяной кистью или торцевой щеткой (ГОСТ И0597-87) на поверхность заливки.

4.2.II.2. Процесс травления должен продолжаться I-5 минут - до появления по всей поверхности характерного матового оттенка.

4.2.I2. При образовании на травленой поверхности подшипника серо-черного налета произвести дополнительное травление в 10%-ной азотной кислоте (ГОСТ III25-84) в течение 10-20 с.

После промывки холодной проточной водой поверхность повторно проправливается ингибиранной соляной кислотой в течение 5-10 с, тщательно промывается проточной холодной водой в течение 2 мин.

4.2.I3. При удалении старой полуды поверхность под заливку очищается, проправливается, флюсуется и лудится в соответствии с указаниями п.4.6 настоящего РД.

#### 4.3. Флюсование.

4.3.I. На стальных и бронзовых подшипниках поверхности под заливку после травления и промывки покрываются флюсом под полууд с помощью волоссяной торцевой щетки или окуранием в ванну с флюсом.

Чугунные подшипники после деграфитизации в соответствии с рекомендациями приложения 2 настоящего РД флюсируются.

4.3.2. Составы, технология приготовления флюсов приведены в приложении 4 настоящего РД.

4.3.3. Сразу после флюсования подшипники должны подвергаться лужению. При промежуточном подогреве флюсование флюсом повторяется. Подшипники, флюсуемые погружением в ванну, могут находиться в ней до лужения.

4.3.4. Подшипники с плохо смоченной флюсом поверхностью или невылуженные в течение рабочей смены после флюсования вручную подлежат повторному флюсованию перед лужением в соответствии с пп. 4.2.7-4.2.II настоящего РД.

#### 4.4. Сборка и подготовка подшипников к лужению.

4.4.1. Обработанные и не подлежащие лужению поверхности подшипников до флюсования подлежат фосфатированию или покрываются после флюсования тонким слоем меловой мастики состава:

мел (порошок) - 1 часть (по объему);

вода - 3 части;

стекло натриевое жидкое, ГОСТ 13078-81 или соль поваренная 50 и 40 г на 1 л воды.

Мастика наносится волосяной торцевой кистью.

4.4.1.1. Торцевые плоскости и необработанные поверхности подшипников меловой пастой не покрываются.

4.4.1.2. Попадание мелового состава на зафлюсованную поверхность не допускается.

4.4.2. Разъемные подшипники, состоящие из верхней и нижней половинок, после флюсования собираются на асбестовые или металлические прокладки и стягиваются хомутами.

4.4.3. Зафлюсованные и покрытые меловым составом подшипники подогреваются до температуры 150-180°С в регулируемом электрошкафу: выдержка зависит от размеров подшипника, толщины стенок.

4.4.3.1. Перед ложением погружением в расплав полуды после подогрева подшипника в электрошкафу поверхности ложения повторно покрываются жидким флюсом; прикипевший к поверхности флюс следует размочить.

#### 4.5. Ложение подшипников.

Ложение выполняется одним из следующих методов: погружением в ванну с расплавленной полудой или натиранием.

4.5.1. Под заливку высокооловянными баббитами 588, 583, 583С (баббитом зарубежных фирм типа 580 - по согласованию с Регистром) следует применять олово марок 02 или 03 по ГОСТ 860-75<sup>X</sup>.

4.5.2. Под заливку баббитом марки БМ (и близких по составу баббитов зарубежных фирм) применять припой ПОС61 или олово 03.

4.5.3. Лучший вариант ложения, обеспечивающий хорошее сцепление баббита с основой подшипника, двухрежимное погружением в расплав полуды; менее желателен вариант ложения натиранием прутками припоя, порошком олова подогретого подшипника вручную. Однорежимное ложение в ванне полуды по прочности сцепления обеспечивает меньшую прочность, чем двухрежимное, и большую, чем ложение натиранием.

4.5.4. Для двухрежимного лужения в зависимости от размеров подшипника и масштаба производства рекомендуется одна из установок, принципиальная схема которых показана на рис. I и 2.

4.5.4.1. Для подшипников диаметром до 200-250 мм рекомендуется установка (см.рис. I), состоящая из ванны I, разделенной шибером 6 на отсеки 4 и 7. В отсеке 4 полуда покрыта флюсом, а в отсеке 7 - слоем пальмового или хлопкового масла, 8. IO - нагревательные элементы, уложенные в фужеровке, под кожухом из листовой стали. Контроль температуры - термопары; регулировка автоматическая. При необходимости температура отсека 7 может быть снижена с помощью масляного холодильника 9. Установка оборудуется бортовым отсосом воздуха.

4.5.4.2. Для любых подшипников, включая крупногабаритные, может использоваться установка, состоящая из двух раздельных ванн (см.рис.2), включающих основание I с электронагревательными элементами 2, первой ванны с оловом 3, покрытым слоем флюса 4, кран-балки 5, термопары с показывающим прибором 6, второй ванны с оловом 7, покрытым флюсом 8, имеющей плавающее кольцо 9 с хлопковым маслом 10, через которое вынимаются вылуженные подшипники. Для уменьшения объема расплава на дно ванны могут помещаться металлические проставки II.

4.5.5. Процесс двухрежимного лужения подшипников включает следующие операции:  
а) загрузку при медленном погружении обезжиренного и профлюсованного жидким флюсом подшипника через слой орошающего водой флюса в ванну с полудой при температуре  $(315 \pm 5)^\circ\text{C}$  (первый отсек на рис. I; шибер, отделяющий первый отсек от второго закрыт; первая ванна на рис.2).

Слой орошающего флюса высотой 12-15 мм в кипящем состоянии должен быть не менее 60-70 мм;

б) выдержку подшипника в полуде до установления температуры ванны  $315 \pm 5^\circ\text{C}$ ;

в) перемещение подшипника во второй отсек - рис. I - шибер открывается (поднимается в верхнее положение), затем закрывается (опускается) или погружением во вторую ванну (рис.2);

г) лужение подшипника при температуре полуды  $(250 \pm 5)^\circ\text{C}$  во втором отсеке - рис. I (во второй ванне - рис.2) с выдержкой до установления в ванне температуры  $(250 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;

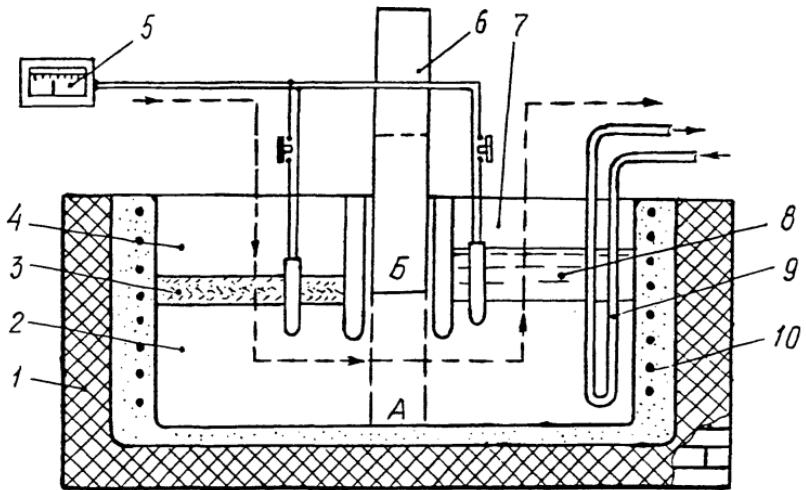


Рис. 1 Установка для двухрежимного лужения вкладышей и подшипников диаметром 200 – 250 мм

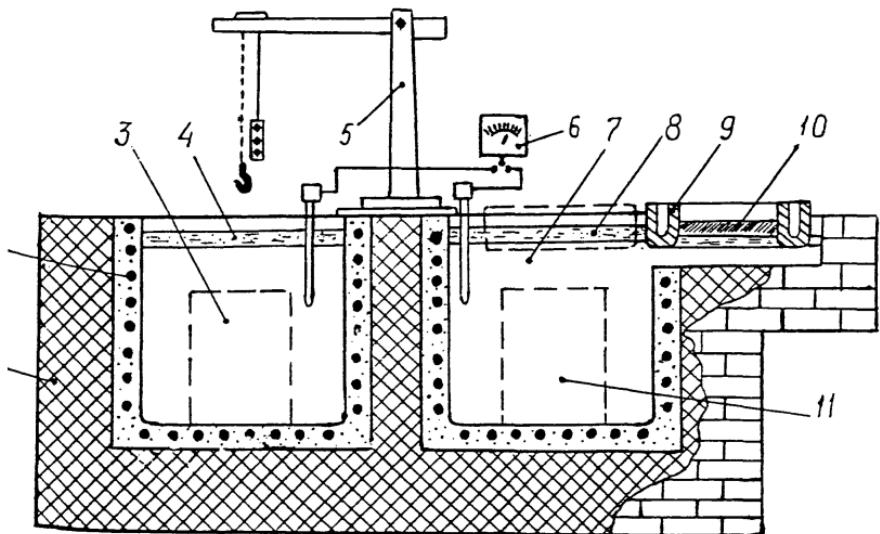


Рис. 2 Установка для двухрежимного лужения вкладышей и подшипников любых размеров

д) выемку вылуженного подшипника через слой покровного масла - хлопкового, пальмового и др.

При выемке крупногабаритных подшипников из ванны (рис.2) кольцо с маслом переместить в соответствующее положение.

Высота слоя покровного масла определяется из условия поддержания температуры на его поверхности не более 240-245°C. Тонкая пленка масла на поверхности предохраняет жидкую полуду на поверхности вкладыша от окисления; при заливке сплава масляная пленка вслывает.

4.5.6. Лужение в обычной, однокамерной ванне производится при температуре полуды (расплава олова - для 588, 583, 583С, типа 580, припоя типа ПОСБ1 - для БН) в пределах 280-290°C. Температура контролируется термопарой, погруженной в расплав. Обогрев ванны желательно осуществлять от электронагревателей с использованием автоматической регулировки режима нагрева.

4.5.6.2. Запрещается добавлять в ванну лужения с расплавом олова антифрикционный сплав или припой; при лужении припоеем - олово, антифрикционный сплав или припой другой марки.

4.5.6.2. Химический состав расплава контролировать не реже одного раза в месяц.

4.5.6.3. Перед загрузкой подшипников в ванну расплав следует рафинировать безводным хлористым аммонием (нашатырем) ГОСТ 3773-72<sup>Х</sup>.

Рафинирование выполнять колокольчиком при его непрерывном перемещении по всему объему расплава полуды. Рафинирование производить небольшими порциями нашатыря (15-20 г) в течение 3-7 минут до полного прекращения выделения газов.

При непрерывной работе ванны лужения рафинирование повторять не реже 1 раза через 2 ч.

После рафинирования снять шлак с полуды, приступить к лужению.

4.5.6.4. Нагретые подшипники с вторично покрытой жидким флюсом поверхностью для заливки загрузить в ванну разъемом вверх, осевая подшипника должна располагаться под небольшим углом к зеркалу расплава.

Деталь выдержать в расплаве полуды до полного выравнивания температуры, прекращения выделения пузырьков газов - не менее 3-5 минут.

4.5.6.5. Перед извлечением обслуживаемых деталей из ванны снять с поверхности расплава шлак.

4.5.6.6. Извлечь подшипник из расплава, очистить щеткой полу-  
ду с поверхностей, не подлежащих лужению, удалить избыток полу-  
ды (допускается продувка воздухом после масловлагоотделителя).

4.5.7. Лужение крупногабаритных подшипников допускается выпол-  
нять вручную.

4.5.7.1. Очищенная поверхность нагретого до 260-300°С подшип-  
ника покрывается жидким флюсом с добавкой порошка нашатыря.

4.5.7.2. Лужение поверхности подшипника под заливку выполнять  
натиранием ее прутками олова (припоя - под БН). Капли жидкого оло-  
ва растираются волосяной щеткой до образования сплошного покрытия.  
Особое внимание обратить на лужение поверхности заливки у торцев,  
плоскостей разъемов подшипника.

4.5.7.3. Удалить избыток полууды, остатки флюса, другие за-  
грязнения.

4.6. Подготовка к плавке и плавка антифрикционных сплавов  
на основе олова и свинца.

4.6.1. Марки антифрикционных сплавов на основе олова и свинца  
для заливки подшипников должны соответствовать требованиям  
ГОСТ 1320-74<sup>Х</sup> и настоящего РД (см.раздел I). По согласованию с Ре-  
гистром допускается применять соответствующие сплавы иност-  
ранного производства (см.приложение 7 настоящего РД).

4.6.2. Исходный материал для шихтовки

- а) соответствующий антифрикционный сплав в чушках,
- б) собственный переплав ("возврат") антифрикционного сплава  
из ремонтируемых подшипников с проверенным химическим составом.

4.6.3. Исходный сплав, поступающий на заливочный участок,  
должен иметь на чушках литые или выбитые клейма и сертификаты.

При отсутствии сертификата на сплав или в случае сомнения в  
его составе, марку производится контрольный химический анализ.

4.6.3.1. Собственный переплав сплава в слитках или чушках,  
поплавочно замаркированный, после химического анализа используется  
в шихте для сплавов марки 688 до 20%, для остальных - до 40%.

4.6.3.2. Химический анализ собственного переплава производит-  
ся на пробах в соответствии с указаниями пп.2.1, 2.1.1 и 2.1.2  
настоящего РД.

4.6.4. Расчет шихты сплава производится на содержание основ-  
ных элементов, приведенных в табл.6.

Таблица 6

## Содержание основных элементов в шихте, проценты

Марка сплава	Сурьма	Медь	Свинец	Кадмий	Никель	Мышьяк	Олово
Б88	7,3-7,7	2,8-3,2	-	I,0-I,I	0,18-0,23	-	остальное
Б88 <sup>I)</sup>	7,5-8,0	2,5-3,2	-	-	-	-	остальное
Б83	I0,2-II,0	5,5-6,2	-	-	-	-	остальное
Б83С	9,2-I0,8	5,2-5,8	I,3-I,4	-	-	-	остальное
БН	I3,5-I4,5	I,6-I,8	остальное	0,3-0,6	0,2-0,4	0,6-0,8	9,2-I0,8

I) При замене в сплаве марки Б88 кадмия и никеля на олово

4.6.5. Расплавление шихтовых материалов следует производить в тигле в электронагревательной печи с автоматической регулировкой температуры.

4.6.6. Тигель должен очищаться от остатков предыдущей плавки, шлаков, окислов и предварительно подогреваться до температуры 350-400°C.

4.6.7. На дно разогретого тигля необходимо засыпать хорошо выжженный древесный уголь (березовый или дубовый), а затем загрузить в него шихту кусками по 3-5 кг и сверху засыпать слоем древесного угля толщиной 2-3 см.

Размеры кусков древесного угля в поперечнике - 3-12 мм.

При наличии влаги в материалах шихты нужно до загрузки их в тигель просушить нагревом до 100°C.

4.6.8. Расплавленный антифрикционный сплав нагревается до температуры  $(400 \pm 10)$ °С - 588,  $(450 \pm 10)$ °С - 583, 583С, типа 580,  $(500 \pm 10)$ °С - БН. После нагрева до заданной температуры с поверхности расплава снимается древесный уголь и проводится рафинирование

обезвоженным хлористым аммонием, вводимым в расплав при помощи колокольчика, перемещаемого по дну ванны до прекращения выделения пузырьков газа.

4.6.9. Пробу для химического анализа, определения твердости и микроструктуры следует брать в соответствии с указаниями пп.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.3 настоящего РД. Затем заполняется баббитом для заливки предварительно подогретый мерный ковш. Допустима заливка баббита в подшипники с подачей из плавильной печи си-  
лонным методом.

4.6.10. При периодической заливке подшипников рафинировать сплав надо не реже одного раза в час.

4.6.11. При использовании установки для заливки под давлением покровный древесный уголь в процессе заливки деталей не снимается, периодически, по мере его выгорания, измельчения, добавляется.

Перед засыпкой свежего древесного угля (без мелочи и пыли) расплавленный баббит следует рафинировать и очищать зеркало ванны от шлака и окислов.

4.6.12. По мере отбора сплава для заливки подшипников ванна догружается навесами шихты.

4.7. Заливка подшипников антифрикционными сплавами на основе олова и свинца

4.7.1. Заливка подшипников антифрикционным сплавом на основе олова и свинца может осуществляться:

- а) центробежным способом;
- б) под давлением;
- в) стационарным способом.

4.7.2. Температура сплава при заливке должна быть в пределах 390-410°C - для 588; 440-470°C - 583, 583С, типа 580; замеры температуры расплава выполнять щуповой термопарой, термометрами, обеспечивающими нужную точность.

4.7.3. Заливка центробежным способом осуществляется на станках, отвечающих следующим требованиям:

- надежное крепление заготовок подшипников;
- соосность зажимных планшайб (несовпадение центров зажимных планшайб не более 0,2 мм);
- плавное регулирование числа оборотов в зависимости от диаметра подшипника.

4.7.3.1. Число оборотов станка при центробежной заливке в зависимости от внутреннего диаметра подшипника приведены в табл.7 и на рис.3.

На нижней кривой графика (рис.3) приведено число оборотов планшайбы станка при заливке баббита до включения воздушно-водяного охлаждения, после которого число оборотов увеличивается до заданного.

4.7.3.2. Подгонка планшайб (дисков) по наружному диаметру должна обеспечивать плотность посадки их при установке и концентричность в процессе заливки баббитом на станке для центробежной заливки.

Для предотвращения охлаждения торцов подшипника и заливаемого баббита между дисками и подшипником устанавливаются асбоцементные или оргалитовые прокладки. Допустимо применять в качестве прокладок сухой незамасленный картон.

4.7.3.3. Интенсивность воздушно-водяного охлаждения (подача воды, сжатого воздуха, качество распыла) должна регулироваться по всей длине подшипника.

4.7.3.4. Диски (желательно из титановых сплавов) должны устанавливаться на станке после подогрева до температуры 120-150°C (в печи, с помощью газовой горелки). Если подшипник устанавливается

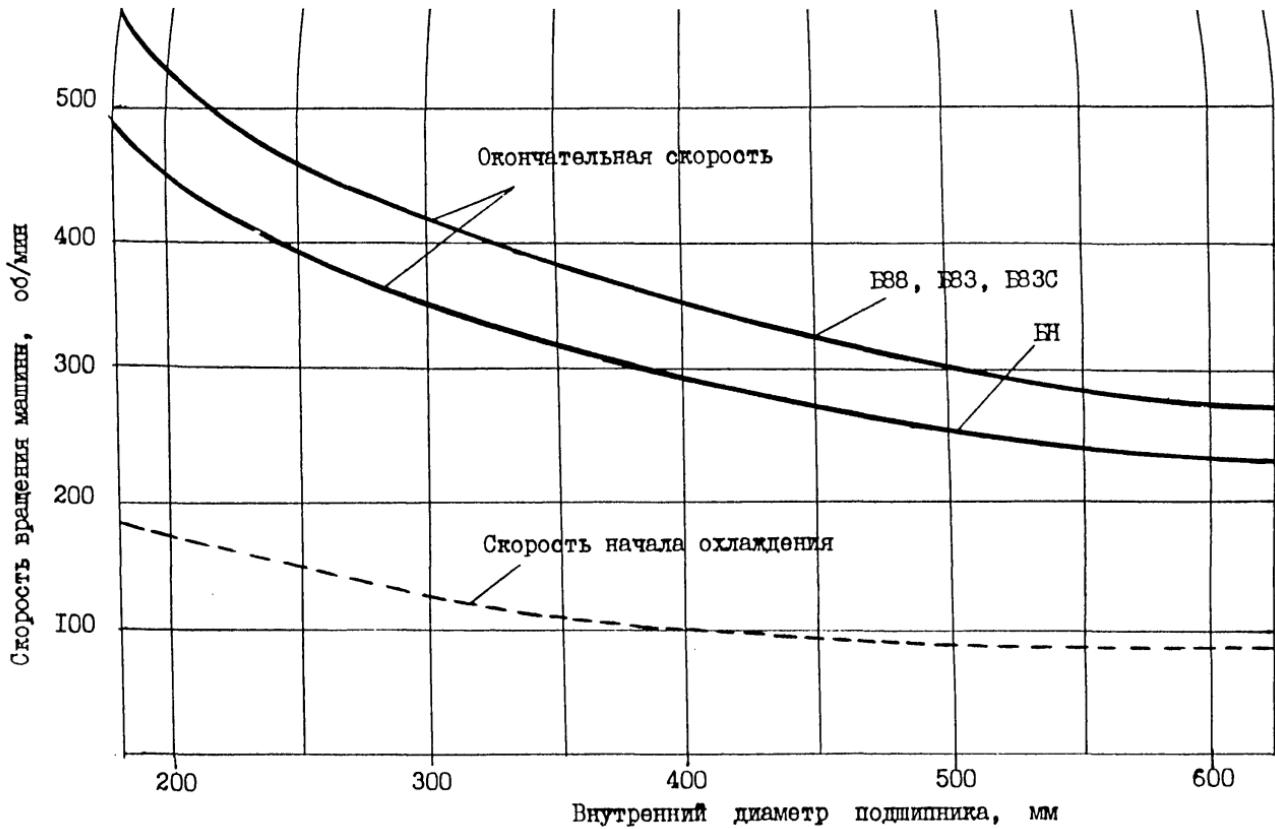


Рис. 3 Кривые для определения числа оборотов центробежной машины в зависимости от диаметра заливаемых подшипников

Таблица 7

Число оборотов в минуту станка при центробежной  
заливке подшипников

Внутренний диаметр подшипника, мм	Марка антифрикционного сплава	
	Б88, Б83, Б83С (Б80)	БН
от 150 до 250	от 580 до 520	от 650 до 580
свыше 200 до 250	" 475 " 450	" 525 " 495
" 250 " 300	" 425 " 400	" 470 " 450
" 300 " 350	" 390 " 375	" 425 " 415
" 350 " 400	" 360 " 350	" 405 " 390
" 400 " 450	" 335 " 320	" 380 " 375
" 450 " 500	" 315 " 300	" 370 " 355
" 500 " 550	" 300 " 290	" 350 " 340
" 550 " 600	" 285 " 280	" 330 " 320
" 600 " 650	" 270 " 265	" 310 " 300
" 650 " 700	" 260 " 255	" 290 " 280
" 700 " 750	" 250 " 245	" 275 " 265
" 750 " 800	" 240 " 235	" 260 " 250

на станке с асбестовыми (или оргалитовыми) прокладками, подогрев дисков не обязателен.

4.7.3.5. Заливочная воронка и мерный ковш должны тщательно очищаться от остатков баббита, окислов, шлака и прогреваться до температуры 250-300°C.

4.7.3.6. Вылуженный подшипник устанавливается в дисках станка, центрируется и надежно зажимается. Время от выемки из ванны вылуженного подшипника до заливки его баббитом должно быть минимальным, не превышающим I-I,5 мин. Температура вылуженного и подготовленного к центробежной заливке подшипника - 240-250°C.

4.7.3.7. Заливка баббитом должна производиться мерным ковшом через заливочную воронку короткой непрерывной струей. При этом расстояние носка ковша от края воронки должно быть не более 50 мм. При заливке нельзя прерывать струю металла и доливать металла в подшипник.

4.7.3.8. После заливки баббита следует удалить заливочную воронку, перекрыть отверстие в шпинделе станка и включить интенсивное воздушно-водяное охлаждение наружной поверхности подшипника. Охлаждение длится 2-3 мин и прекращается при температуре подшипника 180-200°C. После этого вращение подшипника должно продолжаться до температуры 120-150°C.

4.7.3.8.I. Дальнейшее полное охлаждение снятого со станка подшипника следует производить замедленно для уменьшения внутренних напряжений, возникающих на границе раздела залитого слоя со сталью или чугуном.

4.7.3.9. Измерение температуры подшипника при его заливке и охлаждении осуществляется щуповой термопарой, термокарандашами или другими способами, обеспечивающими необходимую точность измеров температуры.

4.7.3.10. Залитый подшипник подвергать резким ударам, бросать при снятии со станка и транспортировке запрещается.

4.7.3.II. Забракованные детали по дефектам заливки перезаливаются с выполнением операций и требований в соответствии с настоящим РД.

4.7.4. Заливка под давлением осуществляется с помощью специальной установки; обязательным условием стабильной работы такой установки являются надежная работа механизма перемешивания и устройства подачи (плунжерной пары и клапана) баббита и обеспечение стабильности создаваемого давления жидкого баббита.

4.7.4.1. Для заливки под давлением вылуженный подшипник собирается в специальном приспособлении, предварительно подогретом до температуры 180-200°C. Конструкция приспособления должна обеспечивать плотную без зазоров установку заливаемого подшипника, исключающую возможность прорыва жидкого металла.

Вместе с приспособлением подшипник закрепить к плите установки таким образом, чтобы канал подачи металла совпал с литниковым ходом поддона приспособления.

Полости между подшипником и стенками приспособления при заливке должны заполняться сплавом. Давление следует поддерживать в течение 30-60 с до затвердевания сплава.

4.7.4.2. Воздушно-водяное охлаждение должно включаться через 5-6 с после заполнения формы сплавом, причем вначале следует охлаждать верхнюю часть подшипника, затем нижнюю, включая район литникового хода, до затвердевания сплава (температура подшипника 180-200°C), после этого следует выключить воду, а при температуре 150°C выключить и воздух, затем залитый подшипник с приспособлением снять с установки.

4.7.4.3. Дальнейшее охлаждение залитого подшипника без приспособления следует производить в соответствии с п.4.7.3.8.1 настоящего РД.

4.7.4.4. Измерение температуры подшипника в процессе заливки его баббитом и охлаждения должно осуществляться щуповой термопарой или термошкарандашами.

4.7.5. Заливка стационарным способом должна выполняться с использованием чугунной плиты, рабочая поверхность которой имеет шероховатость ~~не более~~  $R_a \leq 20$ , оборудованной системой для подогрева (паром, электронагревателями) и охлаждения водой. (рис.4)

4.7.5.1. При заливке подшипника для создания прибыли рекомендуется применять полукольца (рис.5), внутренний диаметр которых ~~должен быть~~ больше внутреннего диаметра подшипника на 6-10 мм.

4.7.5.2. Используемые приспособления (плиты, оправки, хомуты, струбцины и пр.) перед заливкой должны быть очищены от загрязнений, подогреты до температуры 180-200°C, а стержни - до 450-500°C.

4.7.5.3. Неплотности в местах разъемов приспособления и подшипника следует промазать асбестовой замазкой.

4.7.5.4. Время от выемки подшипника из ванны лужения до заливки баббита должно быть минимальным.

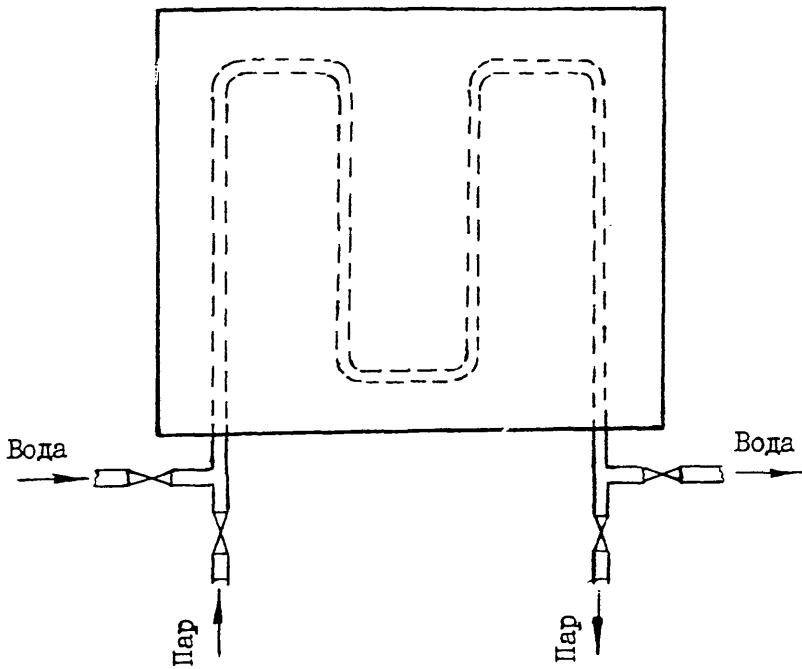


Рис. 4 Плита для стационарной  
заливки подшипников

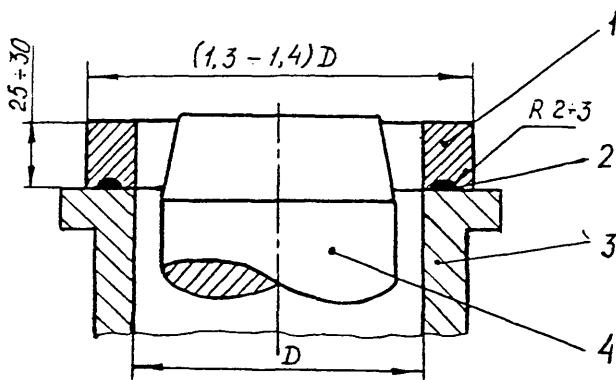


Рис. 5 Схема установки полуколец для прибыльной  
части заливаемых подшипников

I - полукольца; 2 - уплотнение; 3 - подшипник;  
4 - стержень.

4.7.5.5. Антифрикционный сплав заливается в собранный на плите для заливки подшипник короткой непрерывной струей по окружности или вдоль формы мерным ковшом.

Залитый сплав должен иметь направленное снизу вверх затвердование. В этом же направлении должно производиться охлаждение разбрзгиванием воды.

4.7.5.6. Удаление газов из жидкого сплава и уплотнение его в процессе кристаллизации следует производить прокачкой вылуженным металлическим прутком, предварительно нагретым до температуры 200-250°C.

По мере появления признаков затвердевания пруток следует перемещать вверх: оседание сплава в прибыльной части нужно восполнить свежими порциями жидкого металла, при необходимости разогревая прибыльную часть пламенем газовой горелки (с наружной стороны вкладыша) или паяльником.

4.7.5.7. Удалить избыток металла в прибыльной части деревянной лопаткой.

4.7.5.8. После затвердевания сплава обеспечить замедленное охлаждение подшипника до комнатной температуры, чтобы уменьшить внутренние напряжения, возникающие на границе антифрикционной сплав-металл основы, например, покрывая залитые подшипники асбестовой "шубой".

#### 4.8. Контроль качества заливки

4.8.1. Залитые подшипники принимаются ОТК по результатам химического анализа, проведенного с соблюдением требований раздела 2 настоящего РД, контроля качества сцепления (приставания), выполненного в соответствии с справочным приложением настоящего РД, обмеров и наружного осмотра.

Примечание. Залитый подшипник с отклонениями по химическому составу антифрикционного сплава может быть допущен в производство с разрешения главного инженера или металлурга при удовлетворительных твердости и микроструктуре.

4.8.2. Размеры залитого подшипника должны соответствовать чертежу с учетом припуска, предусмотренного технологическим процессом на механическую обработку.

4.8.3. На поверхности залитого ... антифрикционного слоя не допускаются: недолизы, большие усадочные раковины, радиальная и

осевая разностенность, превышающие по своей величине 70-75% пропуска на механическую обработку.

4.8.4. Окончательная приемка залитого подшипника и контроль качества сцепления антифрикционного сплава с основой производится в соответствии с приложением 5 РД после механической обработки с учетом результатов контроля качества заливки.

4.8.5. На обработанных рабочих поверхностях подшипников допускаются дефекты, оговоренные в разделе I РД.

4.8.6. Твердость антифрикционного сплава определяется по ГОСТ 9012-59<sup>Х</sup> с соблюдением требований раздела I данного РД.

## 5. Наплавка антифрикционного сплава

### 5.1. Общие технические требования

5.1.1. Ремонт антифрикционного слоя динамически высоконагруженных подшипников главных двигателей и др. механизмов судового назначения групп I и II (см. табл.2 РД) методами наплавки допускается при условии, если суммарная площадь дефектов - выкрашивания, отслаивания, трещин, раковин и т.п. - после их разделки не превышает 30% рабочей (опорной) поверхности подшипников. При большей площади дефектов подшипники подлежат перезаливке.

За пределами рабочей (опорной) поверхности размеры дефектов, допускаемых к исправлению наплавкой, не регламентируются. Суммарная поверхность дефектов, подлежащих исправлению наплавкой, на мало-нагруженных подшипниках по согласованию с инспекцией Регистра или другими наблюдающими органами может быть увеличена.

Примечание. Малонагруженные подшипники, заливка которых технологически затруднена, допускается наплавлять полностью. Площадь дефектов таких подшипников, подлежащих исправлению наплавкой, не ограничивается.

5.1.2. Антифрикционный сплав наплавленных участков по химическому составу и твердости должен соответствовать сплаву остальной поверхности подшипника. Наплавка баббитом другой марки не допускается.

5.1.3. В наплавленном слое не должно быть трещин, раковин, пористости, окислов и т.п. На нерабочей поверхности подшипника

допускаются одиночные поры диаметром не более 1,5-2 мм, отстоящие друг от друга и от края подшипника не менее, чем на 30 мм.

## 5.2. Подготовка подшипников к ремонту наплавкой

5.2.1. Подшипник очищается от грязи, масла, промывается растворителем типа уайт-спирита или другими обезжирающими средствами, протирается ветошью, после чего подвергается осмотру для определения дефектов.

Границы отслаивания баббитового слоя и трещины в нем определяются ультразвуковым контролем (УЗК), капиллярными методами (керосино-меловой пробой или методами цветной дефектоскопии).

5.2.2. Химический состав баббитового слоя подшипников устанавливается по сертификату или по формуляру судового механизма, а при их отсутствии - контрольным химическим анализом.

5.2.3. Места дефектов разделяются под наплавку до "здравого" металла и тщательно зачищаются.

5.2.4. Поверхность подшипника, подлежащая наплавке, протравливается 10-15%-ной соляной кислотой, промывается водой, подогревается, покрывается флюсом - хлористым цинком, вылуживается (оловом или оловянно-свинцовыми припоями).

При исправлении дефектов баббитового слоя подшипников лужение под наплавку баббитом 683, 683С, типа 580 следует производить оловом марки 03 или припоеем типа ПОС-6I, под баббит 588 - оловом 03, под БН - припоеем типа ПОС-6I или типа ПОС-30.

Температура нагрева подшипника при ложении и наплавке должна быть не выше +150°C во избежание отставания баббита на участках, смежных с наплавленным.

Примечания: 1. Приготовление хлористого цинка (флюса - см. рекомендации приложение 3 РД.

2. Одиночные дефекты на крупных подшипниках могут быть исправлены при подогреве части подшипника.

## 5.3. Присадочный материал

5.3.1. В качестве присадочного материала применяются прутки антифрикционного сплава, марка которого соответствует составу баббитового слоя подшипника.

Длина прутков - 500-700 мм, сечение - треугольное (или круглое) со стороной (диаметром) до 8-12 мм.

5.3.2. Плавка антифрикционного сплава для отливки присадочных прутков производится в тиглях в соответствии с указаниями раздела 4.7 настоящего РД.

После разливания обезвоженным хлористым аммонием расплав разливается в подогретые металлические формы (стальной уголок, специальные кокили), очищенные от грязи и ржавчины.

5.3.3. Прутки присадочного материала в изломе не должны иметь шлаковых, окисных включений, их поверхность должна быть очищена от масла, загрязнений.

5.3.4. Партия прутков сплава одной плавки контролируется по химическому составу.

#### 5.4. Технология наплавки

##### 5.4.1. Наплавка может выполняться:

- в струе восстановительного газового пламени (горючий газ - водород, пропан-бутан, ацетилен; поддерживающий горение газ - воздух или кислород);

- с использованием тепла дугового разряда и защитной газовой атмосферы (аргоно-дуговой способ);

- нагревом за счет тепла электросопротивления угольным или гранитовым электродом;

- паяльником.

5.4.2. Выполнять наплавку рекомендуется в нижнем положении с применением специальных поворотных тисков или манипуляторов.

5.4.3. Подшипник, а для крупного подшипника - его отдельные участки, подлежащие наплавке, очищенные и высушенные, нагреваются до "отпотевания" полуды и начала оплавления поверхности баббита. После этого к месту нанесения подается присадочный пруток.

Для разогрева подшипников могут быть использованы электропечи, газовые горелки и т.д. в зависимости от размеров подшипника, наличия оборудования.

5.4.4. Наплавленная поверхность выравнивается с помощью горелки без добавления присадочного материала до устранения следов соединения валиков между собой.

5.4.5. Наплавленный металл не должен иметь раковин, включений, следов окисления. Обнаруженные на наплавленном участке дефекты вырубаются, и участок заново наплавляется.

## 5.5. Контроль качества

5.5.1. Контроль осуществляется после операций разделки (п.5.2.3), лужения (п.5.2.4), при изготовлении присадочных прутков (п.п.5.3.3, 5.3.4), в процессе наплавки и после наплавки.

Разделанная под наплавку поверхность подшипника должна быть чистой, доступной для работы сварщика. Обезжиренная, очищенная поверхность хорошо смачивается флюсом; при наличии жирных пятен флюс "скатывается" с них.

Лужение должно выполняться соответствующим материалом (см. п.5.2.4). Правильно облуженная поверхность имеет блеск. Наличие матового цвета, желтых или иных пятен на полуоде свидетельствует о нарушении режима лужения, перегрева подшипника или полуоды.

На наплавленном участке не должно быть резких переходов от наплавленного баббита к "основному", а также заметных границ между соседними валиками (см. п.п.5.4.5, 5.4.6).

5.5.2. Контроль температуры нагрева подшипника при наплавке рекомендуется производить с помощью термокарандашей, щуповых термопар.

5.5.3. Наплавленный подшипник после остывания подвергается тщательному осмотру и контролю для выявления раковин, трещин, пористости и отставания баббита от основы.

5.5.4. Качество наплавки предварительно контролируется обстукиванием легким молотком подвешенного или опертого на деревянные клинья подшипника с тыльной стороны. При дребезжании подшипник бракуется. Отставание баббита от основы на кромках подшипника определяется УЗ контролем; по переферии могут быть использованы капиллярные методы.

5.5.5. Дефекты, обнаруженные в процессе механической обработки наплавленного подшипника, подлежат устраниению в соответствии с п.I.3.

5.5.6. Твердость металла наплавленных участков определяется методом Бринелля HB 5/62,5/60 или IO/250/60 и не должна отличаться от твердости смежных участков больше, чем на  $\pm 2$  кгс/мм<sup>2</sup>. Твердость наплавленного участка выше 32 HB не допускается.

5.5.7. При необходимости производится контрольный химический анализ наплавленного металла высоконагруженных подшипников по стружке, получаемой при механической обработке. В случае отклонения

состава баббита от нормативного подшипник выплавляется и подлежит перезаливке.

5.5.8. Периодический металлографический анализ качества наплавки может осуществляться без вырубки наплавленного баббита выборочно на отдельных участках подшипника.

5.5.9. Результаты контроля наплавленного подшипника с указанием метода наплавки, даты и места установки подшипника заносятся в ~~формуляр~~ судового механизма.

## 5. Исправление дефектов антифрикционного слоя

5.1. Исправлению подлежат дефекты заливки и наплавки, оговоренные в разделе 2 и п. 5.5 настоящего РД.

Для определения причин возникновения дефектов в антифрикционном слое, а также повреждений слоя в условиях эксплуатации и соответствующих методов их устранения можно руководствоваться табл.8.

5.2. Дефекты подлежат устраниению методами наплавки. Допускается применять наплавку а) газопламенными методами (горючие газы - водород, пропан-бутан, ацетилен; поддерживающие горение - воздух, кислород; характер пламени - восстановительный); б) электродуговыми методами (независимой угольной дугой), в том числе и с защитными атмосферами (например, аргонно-дуговым); в) нагревом от замкнутого на корпус подшипника угольного или графитового электрода - от электросопротивления; г) паяльником.

5.3. При выполнении наплавки следует пользоваться указаниями, изложенными в типовых инструкциях по наплавке (~~обязательное~~ см. приложение 5 настоящего РД).

Использование высокотемпературных газопламенных методов при устраниении дефектов в антифрикционном слое подшипников I и II групп (см.табл.2 настоящего РД) не рекомендуется.

5.4. Наплавку выполнять в нижнем положении с помощью специальных поворотных тисков или манипуляторов.

5.5. Очищенный, выложенный подшипник (для крупногабаритных подшипников - его участок, подлежащий наплавке) нагревается до отпотевания полуды и начала оплавления поверхности антифрикционного слоя. После чего подается приисадочный пруток.

Подогрев подшипника в зависимости от габаритов его можно выполнять в электропечи или пламенем горелки.

Таблица 8

**Описание типичных дефектов антифрикционного слоя из сплавов на основе  
олова и свинца и рекомендации по их устранению**

Наименование и характеристика дефекта	Причина возникновения	Методы определения, обнаружения	Способы устранения	Примечания
I	2	3	4	5
Треугольные в антифрикционном слое:				
одиночные	неплотное прилегание антифрикционного слоя к основному металлу (при длительной работе - термическая усталость)	визуальный, УЗ контроль	выплавка антифрикционного слоя поврежденного участка и наплавка	направлять по прекращению горения масла
групповые	недостаточная жесткость детали, несущей антифрикционный слой	визуальный, УЗ контроль	полная выплавка с последующей перезаливкой (наплавкой)	
поверхностные	неполное прилегание вкладыша к постели, усталость металла	визуальный, УЗ контроль	расплавление слоя в районе поверхностной трещины и наплавка	
сквозные	увеличенный масляный зазор	визуальный	наплавка или перезаливка антифрикционного слоя в зависимости от площади и толщины слоя	

Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
Выкрашивание металла антифрикционного слоя	образование трещины (явление усталости металла)	визуальный	наплавка или перезаливка антифрикционного слоя - в зависимости от объема работ	
Раковины:				
одиночные	усадка металла при заливке (наплавке)	визуальный, УЗ контроль	расплавление слоя в районе поверхностной раковины, наплавка	наплавлять до прекращения горения масла
расположение гнездами	наличие воздуха (газа) в расплавленном металле слоя (особенно при перегреве)	визуальный, УЗ контроль	удаление металла в районе раковин с последующей наплавкой	
Отставание металла антифрикционного слоя от основы	некачественное лужение	визуальный, УЗ контроль	частичная наплавка	на кромках отставание может быть обнаружено капиллярными методами дефектоскопии
	низкая температура вкладыша перед заливкой (при наплавке)	по звуку, цветная дефектоскопия	перезаливка	
	попадание масла через трещины или раковины	по дребезжанию	наплавка или перезаливка в зависимости от объема работ	
	коксование проникшего масла и коррозия основного металла	по отскакиванию металлических опилок при уда-	перезаливка	

Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
Подплавка металла антифрикционного слоя	недостаточное поступление смазки	рах, керосино-во-меловой пробой визуальный	частичная наплавка металла антифрикционного слоя	
Выплавка металла антифрикционного слоя	применение масла несоответствующей марки	сверление контрольных отверстий	перезаливка	
Риски, задиры и забоины	неосторожное обращение с деталью <i>попадание мех. примесей</i>		местная наплавка <i>шабровка</i>	
Курпнозернистая структура	неправильный режим плавки антифрикционного металла	металлографический	перезаливка	
	перегрев металла антифрикционного слоя при наплавке			
	перегрев металла вкладыша			
Серая поверхность металла антифрикционного слоя	образование окислов олова (попадание воды в масло)	визуальный	перезаливка	
Перегрев металла антифрикционного слоя	несоблюдение режимов заливки (наплавки)	металлографический	перезаливка	

6.6. Наплавленную поверхность следует выравнивать горелкой без добавления присадочного материала до устранения следов соединения валиков между собой.

## 7. Документация, маркировка, хранение, гарантии изготовителя

7.1. Данные о составе шихты, химическом составе, твердости залитого или наплавленного материала и т.д. заносятся в журнал учета заливки (или наплавки) подшипников. Рекомендуемая форма записей - см. табл. 9.

7.2. Подшипники, принятые после заливки маркируются. Маркировка, располагаемая на удобном для осмотра месте подшипника, включает товарный знак, порядковый номер плавки антифрикционного материала, клеймо приемки ОТК. Клеймо и номер плавки обводятся краской

Место, размеры и способ маркировки устанавливаются чертежом подшипника с учетом сохранения маркировки в течение всего срока службы подшипника.

7.3. Подшипники, залитые из одного расплава антифрикционного материала, сопровождаются документом, в котором указывается химический состав антифрикционного слоя подшипника, его твердость по Бринеллю, результаты контроля микроструктуры и качества приставания антифрикционного сплава к основе подшипника.

Факт перезаливки, ремонта подшипников наплавкой отмечается в формуляре соответствующего механизма с указанием мест и размеров наплавки, способа ведения наплавочных работ, даты приемки работы ОТК, химического состава наплавленного материала, твердости наплавленного и соседних участков залитого материала.

7.4. При длительном хранении подшипники подлежат консервации соответственно ГОСТ 9340-71<sup>Х</sup> или одобренным соответствующим образом ТУ завода-изготовителя.

7.5. Завод-изготовитель должен гарантировать принятым его ОТК подшипникам соответствие требованиям настоящего РД.

Таблица 9

## Журнал учета заливки подшипников (примерная форма записи)

Д а т а		Смена или бригада	Порядковый № плавки	Состав шихты			Химический состав шихты			Заливые подшипники <sup>x)</sup>			Подпись мастера			Подпись контролера ОТК			№ исследования		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8				
			Чушковый сплав, № сертификата или хим. анализа	Переплав сплава, № хим. анализа	Остотки сплава предшествующей плавки, № хим. анализа	Итого шихты					Твердость ПА 10/250/60 или НВ 5/62; 5/60	Номенклатура на, № зоноза	Количество								Особые замечания или краткие результаты ис- следования (с указанием и подписью исполнителя)

x) При перезаливке подшипников делается соответствующая отметка

7.6. Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий хранения, установленных настоящим РД и инструкциями заводов-поставщиков судовых дизелей, турбин, судовых валопроводов и др. по монтажу и эксплуатации подшипников не менее одного года со дня изготовления.

Заведующий отделом 25

Г.В.Маркозов

Заведующий отделом I3

А.П.Вольваченко

Заведующий сектором 252

Ю.Е.Зобачев

Ответственный исполнитель  
ст. научный сотрудник

Е.Д.Шековцев

Исполнитель, науч. сотр.

И.В.Цветкова

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Обязательное

**ЭТАЛОНЫ МИКРОСТРУКТУР СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ОЛОВА  
И СВИНЦА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВЫХ**

**I. Описание структуры**

**I.1.** Характеристики структурных составляющих антифрикционных сплавов на основе олова и свинца приведены в таблице.

**I.2.** Микроструктура высокооловянного сплава марки 588 (рис. I, 2, 3) характеризуется твердым раствором сурьмы и меди в олове ( $\alpha$ -фазой) с равномерным распределением угольчатых кристаллов соединения меди с оловом ( $\gamma$ -фаза).

**I.2.I.** Микроструктура сплава марки 588 подразделяется на хорошую (рис. I), удовлетворительную (рис. 2) и допустимую (рис. 3).

**I.3.** Микроструктура высокооловянных сплавов марок 583 и 583C (рис. 4-II) характеризуется твердым раствором сурьмы и меди в олове ( $\alpha$ -фаза), в котором более или менее равномерно распределены кубовидные кристаллы соединения олова с сурьмой ( $\beta$ -фаза) и игольчатые и звездчатые кристаллы соединения меди с оловом ( $\gamma$ -фаза).

Размеры кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы характеризуют зернистость сплавов марок 583 и 583C и зависят от условий кристаллизации сплава (скорости охлаждения).

**I.4.** Микроструктура сплавов марок 583 и 583C подразделяется на хорошую, удовлетворительную и неудовлетворительную.

**I.5.** Хорошая микроструктура характеризуется равномерным распределением структурных составляющих  $\beta$ -фазы и  $\gamma$ -фазы со соединими размерами сторон кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы менее 0,08 мм (рис. 4, 5).

Такая микроструктура сплава является предпочтительной для антифрикционного слоя подшипников, работающих в условиях знакопеременных и ударных нагрузок.

**I.6.** Удовлетворительная микроструктура характеризуется более или менее равномерным распределением структурных составляющих  $\beta$ -фазы и  $\gamma$ -фазы. Средние размеры сторон кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы колеблются в пределах 0,08-0,15 мм (рис. 6, 7).

I.7. Неудовлетворительная микроструктура характеризуется дендритным строением  $\beta$ -фазы при величине сторон ее кристаллов более 0,15 мм, а также неравномерным распределением  $\beta$  и  $\gamma$ -фаз (рис.8-II).

Применение сплава с такой микроструктурой для антифрикционного слоя подшипников не допускается.

I.8. Микроструктура сплава марки БН характеризуется эвтектической  $\alpha(Pt) + \beta(Sn \cdot Sb)$  на фоне которой более или менее равномерно распределены относительно небольших размеров кубовидные кристаллы  $\beta$ -фазы иногда с включениями.

I.9. Хорошая микроструктура сплава БН характеризуется равномерным распределением кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы и отсутствием ликвидации (рис.12).

I.10. Удовлетворительная микроструктура сплава БН характеризуется неравномерным распределением кристаллов  $\beta$ -фазы при незначительной ликвидации структурных составляющих (рис.13).

I.II. Неудовлетворительная микроструктура сплава марки БН характеризуется значительной ликвидацией структурных составляющих (рис.14).

## 2. Методические указания

2.1. Шлифы для исследования микроструктуры подшипников изготавливаются в соответствии с п.2.3 (см.ниже).

С целью контроля стабильности технологического процесса заливки подшипников шлифы для исследования микроструктуры вырезаются из проб, отливаемых для определения твердости и химического анализа.

2.2. Для контроля сплава аварийных подшипников образцы отбираются как из дефектных, так и недефектных участков.

2.3. Исследование микроструктуры сплава подшипников рекомендуется производить в двух плоскостях: одной, соответствующей рабочей поверхности подшипника, и второй - перпендикулярной к ней.

2.4. Определение средней величины сторон кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы и характера их распределения производится при общем увеличении микроскопа Х100.

Характер распределения твердых структурных составляющих определяется просмотром поверхности всего шлифа.

Эталоны микроструктур. Увеличение 100 х.

I. Баббит марки Б 88



Рис. 1 Хорошая микроструктура.  
На фоне  $\alpha$ -фазы мелкозернистые  
включения игольчатых кристаллов  
 $\gamma$ -фазы.



Рис.2 Удовлетворительная  
микроструктура.  
На фоне  $\alpha$ -фазы среднезернистые  
включения игольчатых  
кристаллов  $\gamma$ -фазы.



Рис. 3 Допустимая микроструктура.  
На фоне  $\alpha$ -фазы средне- и крупно-  
зернистые включения игольчатых  
кристаллов  $\gamma$ -фазы и участки  
ликвации.

II. Баббит марок Б63 и Б23С

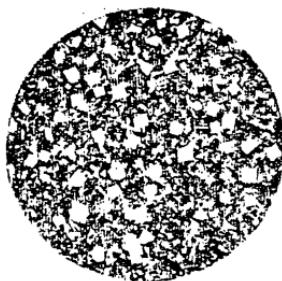


Рис. 4 Хорошая микроструктура. Равномерное распределение кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы с размерами сторон 0,02–0,03 мм, игольчатых и звездчатых кристаллов  $\gamma$ -фазы

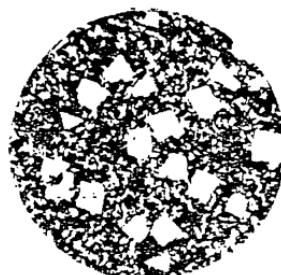


Рис. 5 Хорошая микроструктура. Равномерное распределение кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы с размерами сторон 0,05–0,08 мм, игольчатых и звездчатых кристаллов  $\gamma$ -фазы



Рис. 6 Удовлетворительная микроструктура. Равномерное распределение кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы с размерами сторон 0,03–0,13 мм, игольчатых и звездчатых кристаллов  $\gamma$ -фазы



Рис. 7 Допустимая микроструктура. Более или менее равномерное распределение кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы с размерами сторон 0,12–0,15 мм, игольчатых и звездчатых кристаллов  $\gamma$ -фазы



Рис. 8 Микроструктура неудовлетворительная.  
Неравномерное распределение структурных составляющих, обеднение кубовидными кристаллами  $\beta$ -фазы с размерами сторон 0,04 - 0,06 мм



Рис. 9 Микроструктура неудовлетворительная.  
Относительно большие размеры (0,16 - 0,25 мм) кубовидных кристаллов  $\beta$ -фазы



Рис. 10 Микроструктура неудовлетворительная.  
Лендритное строение кубовидных кристаллов (размеры сторон 0,06 - 0,15 мм)  $\beta$  - фазы



Рис. II Микроструктура неудовлетворительная.  
Неравномерное распределение и лендритное строение кубовидных кристаллов (размеры сторон 0,10 - 0,13 мм)  $\beta$  - фазы

### III. Баббит марки ЕІ

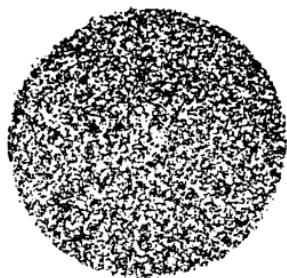


Рис. I2 Хорошая микроструктура  
Равномерное распределение относительно мелких кристаллов  
 $\beta$ -фазы в эвтектике  
 $\alpha(Pb) + \beta(SnSb)$

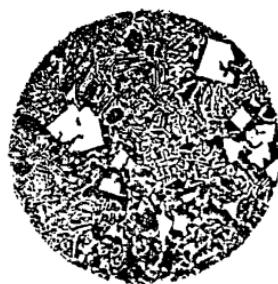


Рис. I3. Удовлетворительная  
микроструктура.  
Неравномерное распределение  
кристаллов  $\beta$ -фазы в эвтектике  
 $\alpha(Pb) + \beta(SnSb)$  при незначительной ликвации структурных  
составляющих



Рис. I4 Неудовлетворительная  
микроструктура.  
Значительная ликвация структурных  
составляющих

Измерение средней величины сторон кубовидных кристаллов  
 $\beta$ -фазы производится следующим образом:

а) при идентичной структуре примерно одинаковых по величине кристаллов размер их определяется как средняя величина из измерений 3-5 кубов, попадающих в поле зрения окуляра;

б) при неидентичной структуре размер кристаллов соединения слова с сурьмой определяется как средняя величина из измерений на 3-5 участках шлифа по 3-5 кубов, попадающих в поле зрения окуляра.

**Структурные составляющие антифрикционных сплавов на основе олова и свинца  
(ГОСТ 1320-74 )х**

Наименование	Характеристика	Марка сплава
$\alpha$ -фаза - твердый раствор сурьмы и меди в олове	Мягкая эластичная масса, основа сплава, легко травится, темного цвета	Б88, Б83, Б83С
$\beta$ -фаза - соединение олова с сурьмой характерное для сплавов содержащих сурьму более 7%	Твердые кубовидные кристаллы белого цвета (иногда с включениями $\gamma$ -фазы), обладающие наименьшей плотностью. Температура плавления 419°C	Б83, Б83С
$\gamma$ -фаза - соединение меди с оловом	Весьма твердые, хрупкие игольчатые (иногда в виде звездочек) кристаллы, обладающие наибольшей плотностью. Температура плавления 550°C	Б88, Б83, Б83С
Эвтектика $\alpha$ (Р8)+ $\beta$ (S <sub>11</sub> ·S8)	Мягкая пластичная масса, легко травится	БН
$\beta$ -фаза - соединение олова с сурьмой	Твердые кубовидные кристаллы белого цвета, иногда с включениями соединения мышьяка с кадмием (As·Cd)	БН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

заготовка  
Деграфитизация чугунных подшипников

Удаление графита из поверхностных слоев чугуна, улучшающее условия лужения при подготовке к заливке антифрикционным сплавом на основе олова или свинца, осуществляется электролитическим способом в щелочном расплаве.

### I. Оборудование

I.I. Для электролитической деграфитизации чугунных подшипников применяется установка (рис. I), состоящая из электрической печи 1, ванны 2, приспособления для монтажа подшипника 3, токоподводящих штанг 5, стального электрода 6, располагаемого по оси подшипника 4, электролита 7, изоляторов 8.

Питание цепи деграфитизации должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 6В; изменение полярности тока производится реверсивным переключателем.

### 2. Состав электролита

2.I. Для деграфитизации подлежащих заливке баббитом поверхностей чугунных подшипников рекомендуется следующий состав электролита по массе

натрий едкий технический (сода каустическая), ГОСТ 2263-79 . . . . .	75%
соль поваренная пищевая, ГОСТ 13830-84 . . . . .	17%
сода кальцинированная (синтетическая), ГОСТ 5100-85 . . . . .	3,5%
примеси, влага (остальное) . . . . .	4,5%

### 3. Деграфитизация и лужение

3.I. Деграфитизация и лужение выполняются на подшипниках скольжения, поверхности под заливку которых отвечают требованиям настоящего РД

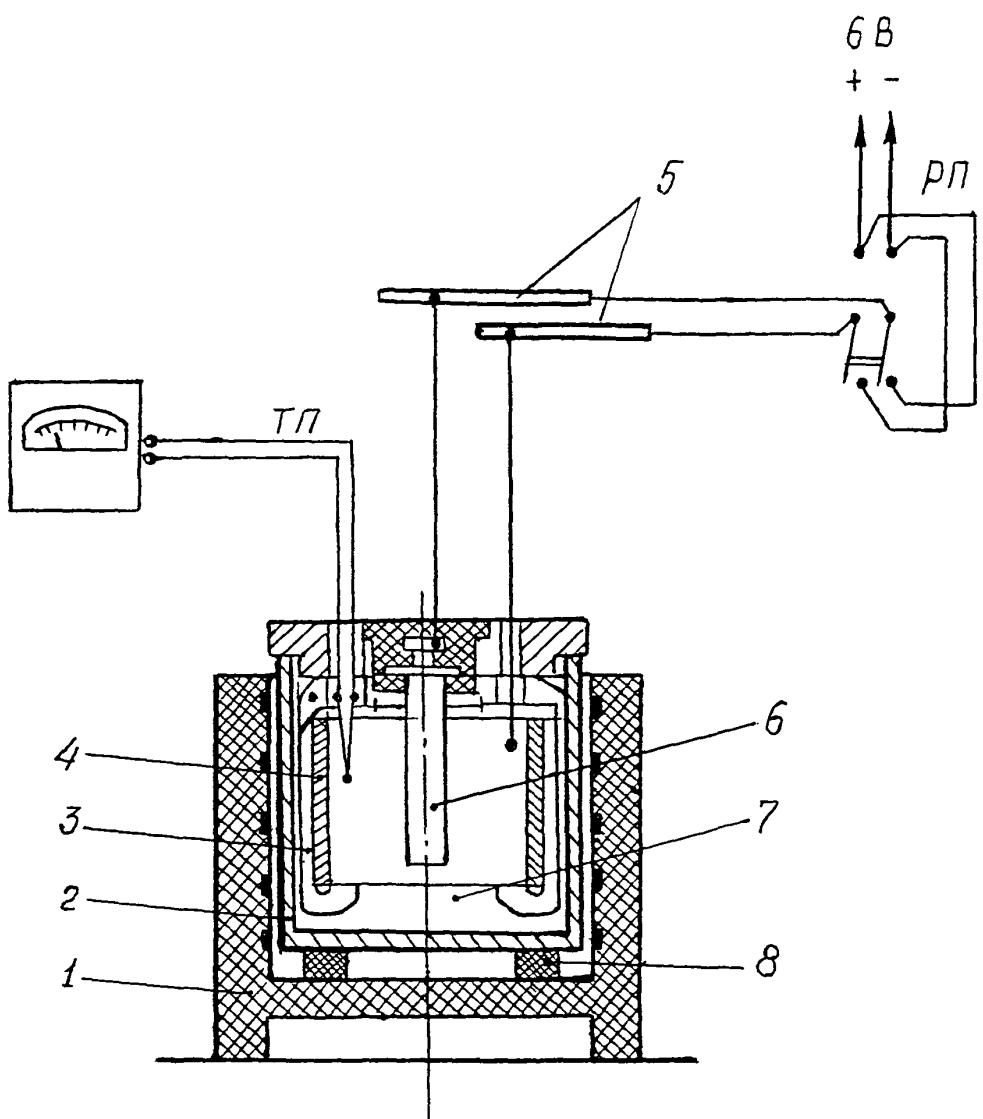


Рис. I Установка для деграфитизации  
вкладышей подшипников из чугуна

3.2. Процессы деграфитизации и лужения включают операции:

- электролитической деграфитизации;
- промывки и флюсования;
- лужения.

### 3.3. Электролитическая деграфитизация.

3.3.1. Процесс проводится при температуре 450-500°C, напряжении 6В и плотности тока 6-10 А/дм<sup>2</sup>.

3.3.2. Подшипник (4) или приспособление (3) подключается к положительному полюсу источника постоянного тока, а стальной электрод (6 - см.рис. I) - к отрицательному.

3.3.3. В процессе деграфитизации подшипника полярность тока изменяется с соблюдением следующего режима времени

анодная обработка . . . . . 2 мин;

катодная обработка . . . . . 15 мин;

анодная обработка . . . . . 5 мин;

катодная обработка . . . . . 5 мин.

3.3.4. В зависимости от размера подшипника и состояния деграфитизируемой поверхности количество циклов анодно-катодной обработки может быть увеличено в 2-3 раза.

### 3.4. Промывка и флюсование.

3.4.1. По окончании процесса деграфитизации поверхность подшипника должна промываться сначала горячей (в течении 5-10 мин.), затем холодной водой.

3.4.2. Подшипники после промывки в холодной воде протравливаются в 5%-ном растворе соляной кислоты не более 1 мин, затем промываются холодной водой.

3.4.3. После травления и промывки подшипники должны сразу же покрываться флюсом для лужения с помощью торцевой волосяной щетки или окунанием в ванну с флюсом. Состав и технологический процесс приготовления флюса должны соответствовать требованиям, изложенным в *приложении З настоящего РД.*

3.4.4. Деграфитированная поверхность после травления и промывки должна иметь однородный металлический цвет с матовым оттенком. При протирке чистой белой хлопчатобумажной тряпкой на ней не должно быть следов, оставляемых при протирке чугуна до деграфитизации. В случае появления следов деграфитизируемую поверхность следует протереть белой резиной до их исчезновения.

### **3.5. Лужение**

Лужение деграфитизированных поверхностей чугунных подшипников после флюсования следует проводить в соответствии с указаниями раздела 4.5 настоящего РД.

ПРИЛОЖЕНИЕ З  
*Рекомендуемое*

Приготовление флюсов для лужения

Для флюсования подлежащей лужению поверхности подшипников скольжения предлагается один из приведенных ниже составов.

I. Флюс ХЦНА

I.1. Флюс представляет собой водный раствор обезвоженных хлористых солей:

цинк хлористый технический, ГОСТ 7345-78 . . . . .	240 г;
натрий хлористый, ГОСТ 4233-77 . . . . .	60 г;
аммоний хлористый, ГОСТ 3773-72* . . . . .	30 г;
вода (рекомендуется дистиллированная) . . . . .	1 л;
кислота соляная техническая, плотность I.I9, ГОСТ 857-88 . . . . .	5-10 см <sup>3</sup> .

I.2. Флюс приготавливается растворением в воде обезвоженных хлористых солей при непрерывном перемешивании. К полученному водному раствору солей добавляется соляная кислота.

Приготовленный флюс хранится с герметичной таре.

Примечание. При необходимости обезвоживание солей может быть осуществлено следующим образом:

а) хлористого цинка - просушиванием при температуре 150°C в течение 3 ч, после этого он расплывается и выдерживается при температуре 300°C в течение 3 ч. Остывая, плавленая соль размельчается на куски;

б) хлористых солей аммония и натрия - просушиванием их на противне при температуре 110-150°C в течение 3 ч.

Обезвоженные соли должны храниться в герметичной таре.

I.3. Флюс ХЦНА применяется в качестве покровного для ванн с жидким оловом или припоем типа ПОС 6I в виде смеси солей без добав-

ки воды и соляной кислоты.

Смесь солей приготавливать следующим образом:

навески обезвоженных солей в соотношении 8 ч по массе цинка хлористого технического, 2 ч. по массе натрия хлористого и 1 ч. по массе аммония хлористого тщательно перемешиваются на противнике и нагреваются при температуре 240-250°C в течение 2 ч до получения однородного расплава.

## 2. Флюс ХЦА

2.1. Флюс представляет собой водный раствор обезвоженных хлористых солей:

цинка хлористого технического,  
ГОСТ 7345-78 . . . . . 350 г;

аммония хлористого,  
ГОСТ 3773-72\* . . . . . 50 г;

воды (рекомендуется дистиллированная) . . . . . 1 л.

2.2. Флюс приготавливается растворением в воде обезвоженного хлористого цинка при непрерывном перемешивании. В полученный раствор хлористого цинка добавляется при перемешивании 50 г хлористого аммония. Приготовленный флюс хранить в герметичной таре.

2.3. Флюс может быть использован как покровный без добавки воды в виде смеси солей.

Смесь солей приготавливать следующим образом:

навески обезвоженных солей в соотношении (по массе) 7 ч. цинка хлористого технического и 1 ч. аммония хлористого тщательно перемешать на противнике, нагреть до температуры 190-200°C в течение 1-1,5 ч до получения однородного расплава.

## 3. Флюс ХЦАТ

3.1. Флюс является разновидностью флюса ХЦА и представляет собой травленую цинком кислоту соляную техническую с добавкой аммония хлористого.

Состав флюса:

кислота соляная травленая цинком . . . . . 1 л;

аммоний хлористый,  
ГОСТ 3773-72\* . . . . . 150 г;  
вода . . . . . 0,5 л.

3.2. Травление кислоты соляной технической следует производить в кислотоупорном сосуде, в который наливается концентрированная кислота соляная техническая (плотность 1,19) и загружаются куски металлического цинка по 100-200 г из расчета 1 ч.по массе цинка на 4 ч. по массе кислоты.

Травление считается законченным при прекращении выделения пузырьков водорода и некотором оставшемся количестве нерастворенного цинка. Раствор должен отстояться до прозрачного цвета, после чего его перекачивают во вспомогательный бачок.

3.3. В травленую кислоту добавляется вода и аммоний хлористый из расчета 0,5 л и 150 г соответственно на 1 л раствора. Смесь перемешать до получения однородного состава.

3.4. Приготовленный раствор должен храниться в герметичной таре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Рекомендуемое

Типовые инструкции по наплавке антифрикционного слоя

I. Газопламенные методы наплавки

I.1. Все газопламенные методы рекомендуются для применения в заводских условиях и могут выполняться сварщиками, прошедшиими специальное обучение, успешно сдавшими пробу ОТК завода, при тщательной проверке подготовки и выполнения всех операций наплавки мастером участка.

I.2. При наплавке используются обычно инжекторные газовые горелки, например, типа СУ с наконечниками № I-2, ГС или ГСМ № I.

I.3. Горючие газы могут подаваться от газовых баллонов через редуктор по шлангам.

I.4. При пользовании газогенераторами необходимо применять меры защиты от обратного удара (водяные затворы).

I.5. При применении для поддержания горения сжатого воздуха из заводской магистрали следует обеспечить его очистку от загрязнений - воды, масла при помощи фильтров и водомаслоотделителей.

I.6. Наплавка ведется концом или средней частью пламени. Сопло горелки должно находиться от поверхности расплавленного металла не ближе 10-15 мм. Характер пламени должен быть слегка восстановительным - оно должно быть бесшумным, окрашенным, без ядра. Избыток кислорода делает пламя шумным. Необходимое соотношение газов должно устанавливаться по контрольным расходомерам.

I.7. Наплавка выполняется в один или несколько проходов в зависимости от толщины наплавляемого слоя валиками высотой 2-3 мм и шириной 5-8 мм. Валики накладываются методом левой сварки (пруток идет перед горелкой) по образующей рабочей поверхности с "разбивкой", как показано на рис.I.

Конец прутка периодически погружается в ванну расплавленного металла.

2. Аргоно-дуговая наплавка

2.I. Аргоно-дуговая наплавка рекомендуется к применению в заводских условиях и должна выполняться сварщиками, прошедшими специальную подготовку, успешно сдавшими пробу ОТК завода при тща-

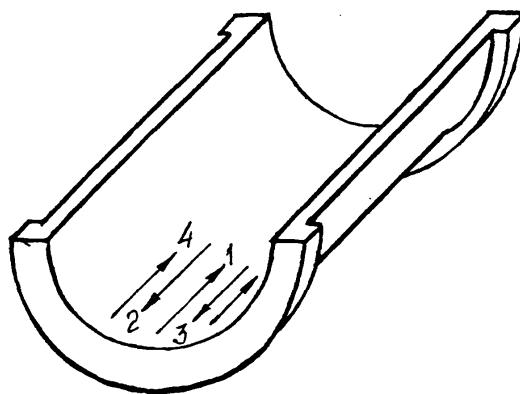


Рис. 1 Схема наплавки валиков (стрелки - направление наплавки; цифры - очередьность наплавки)

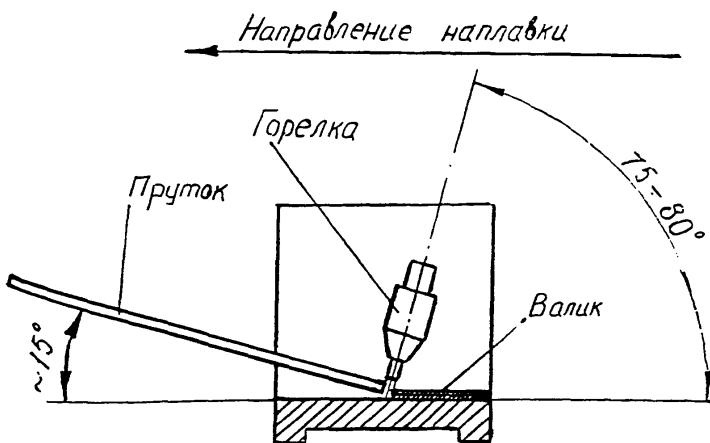


Рис. 2 Расположение присадочного прутка и горелки при наплавке баббита

тельном контроле подготовки и выполнения наплавки мастером участка.

2.2. Для выполнения наплавочных работ используется обычное оборудование. Рекомендуется применять установки с осцилляторами, обеспечивающими большую устойчивость дуги.

2.3. При наплавке присадочный пруток и горелка с электродом располагаются по отношению к поверхности подшипника как показано на рис.2.

2.4. Зажигать дугу рекомендуется графитовой (угольной) пластиинкой. Процесс наплавки ведется без отрыва дуги.

#### 2.5. Режим наплавки:

Ток постоянный, полярность обратная; диаметр электрода 2 мм; диаметр присадочного прутка 6 мм; сварочный ток 15 А; рабочее давление газа на горелке ( $0,1\text{-}0,2$ )  $\cdot 10^5$  Па (расход газа 3-4 л/мин - контролируется расходомером).

2.6. Во избежание перегрева баббита при большем объеме наплавочных работ валики наплавляются по образующей подшипника с "разбивкой", как показано на рис. I (п. I.7) настоящей инструкции.

### 3. Наплавка угольным (графитовым) электродом

3.1. Наплавка угольным (графитовым) электродом рекомендуется для исполнения в заводских и судовых условиях.

Способ основан на использовании тепла, выделяющегося при прохождении тока через электрод, место контакта и металл вкладыша, и отличается относительной простотой.

3.2. В качестве источников электрического тока для лужения и наплавки угольным (графитовым) электродом можно использовать оборудование для электросварки на постоянном или переменном токе с жесткой, либо пологопадающей внешней вольтамперной характеристикой, обеспечивающей замыкание и размыкание электрода при наплавке без возбуждения дуги.

3.3. Напряжение холостого хода и ток короткого замыкания должны регулироваться в пределах, соответственно 8÷14 В и 120-250 А.

Примечания: I. В качестве источников постоянного тока можно использовать машины типа ПСГ-500, ПСУ-500 и др. Машины типа ПС-500, ПСО-500 и др., имеющие крутопадающую внешнюю характеристику, реко-

мендуются для применения только при наплавке баббита угольным электродом; лужение и наплавка графитовым электродом без переделки этих машин на жесткую внешнюю характеристику недопустимы из-за опасности возбуждения дуги.

2. Источниками переменного тока для лужения и наплавки угольными (графитовыми) электродами могут быть сварочные трансформаторы типа СТЭ-24, СТЭ-34 и др, обладающие жесткой внешней характеристикой. Для получения тока короткого замыкания в пределах  $I_{20}-250$  А на вторичной обмотке трансформатора должны припаиваться клеммы, соответствующие напряжению холостого хода 8, 10, 12 и 14 В. Меньшие напряжения рекомендуются для наплавки графитовым, а большие - угольным электродом.

3. Кроме перечисленных выше, можно использовать и другие источники электрического тока, обеспечивающие выполнение пп. I.I, и I.2 настоящей инструкции.

3.4. Сварочный кабель должен быть по возможности коротким - не длиннее 8 м.

3.5. Конструкция держателя должна обеспечивать надежное крепление и хороший контакт угольного (графитового) электрода; для этой цели могут применяться также и обычные держатели, используемые для электродуговой сварки металлическим электродом.

3.6. Электроды для лужения и наплавки могут быть круглыми диаметром  $I_2=20$  мм угольными (ГОСТ 4425-72\*) или диаметром  $I_0=16$  мм графитовыми (ГОСТ 4426-71\*). Допускается также применение и прямоугольных графитовых электродов сечением  $(8\pm 10) \times 15$  мм, вырезанных из электродов больших диаметров.

Рабочий конец электрода для лужения на длине 30-40 мм затачивается так, чтобы его торец имел форму прямоугольника размерами  $(0,5\pm 1) \times (10\pm 15)$  мм; электрод для наплавки затачивается на конус по углом  $30^\circ$ .

3.7. Для лужения угольный электрод замыкается на вкладыш. При достижении достаточной температуры к концу электрода подводится присадочный пруток; лужение производится перемещением электрода и прутка по дефектному месту, тонкими ( $0,2-0,5$  мм) валиками шириной  $10-20$  мм. Слой полууды должен быть равномерным по толщине; выпуклости и вогнутости на слое выравниваются растиранием электродом.

3.8. После обслуживания участок покрывается флюсом (см.приложение 4 настоящего РД) и наплавляется. При этом сила тока выбирается в зависимости от размеров вкладыша; при толщине вкладыша  $10 \pm 16$  мм она составляет  $I_{40-I60}$  А. Напряжение холостого хода источника тока устанавливается в пределах 8-14 В. Наплавка ведется валиком шириной 12-20 мм и толщиной 2-6 мм. Во избежание перегрева электрод не задерживать на одном месте.

Если объем наплавки большой и начинает оплавляться баббит на соседних участках, наплавку следует прервать для снижения температуры до  $150^{\circ}\text{C}$ .

Плотность тока при использовании угольного электрода устанавливается в пределах  $0,3 \pm 0,6$  А/мм<sup>2</sup>, графитового -  $0,6 \pm 1,2$  А/мм<sup>2</sup>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Обязательное

Контроль качества соединения (приставания) баббита  
с основой подшипника

**I.** Прочность соединения (приставания) баббита с основой подшипника должна проверяться в соответствии с требованиями РД 31.28... (раздел I).

2. Прочность соединения баббита с основой подшипников при толщине залитого слоя свыше 3,0-3,5 мм определяется на образцах, отбираемых с помощью трепанирующего сверла на подшипниках, из мест расположения отверстий для подвода смазки. Форма образца и схема испытания показана на рис.Iа, где 1 - материал основы (чугун, сталь), 2 - баббитовый слой, 3 - пулансон нажимной, 4 - кольцо упорное.

2.1. Количество образцов, отбираемых из дейдвудной втулки в зависимости от ее длины составляет 6-8 для кормовой и 2-4 для носовой.

2.2. Для подшипниковых дизелей, турбин и опор валопровода количество отбираемых образцов обуславливается числом отверстий для подвода смазки.

Изготовление образцов может производиться из темплетов подшипников (вкладышей).

2.3. При заливке ремонтируемых подшипников образцы (рис. I) для испытания прочности соединения на отрыв должны изготавливаться из свидетелей (втулки, сегменты) или пробных образцов, показанных на рис. I - для испытаний на отрыв и на рис. 2 - для испытаний на сдвиг, где 1 - стальные или чугунные заготовки; 2 - залитый баббит.

3. Определение прочности соединения (приставания) баббита со сталью и чугуном для контроля стабильности технологического процесса должно производиться на образцах рис. Iв.

4. Заливка баббитом заготовок пробных образцов из стали и чугуна производится в нагретую металлическую или графитовую (керамическую) форму, показанную на рис. 3.

5. Испытание образцов для определения прочности соединения (приставания) баббита с основой подшипников производится на испытательных машинах (универсальных разрывных и т.д.).

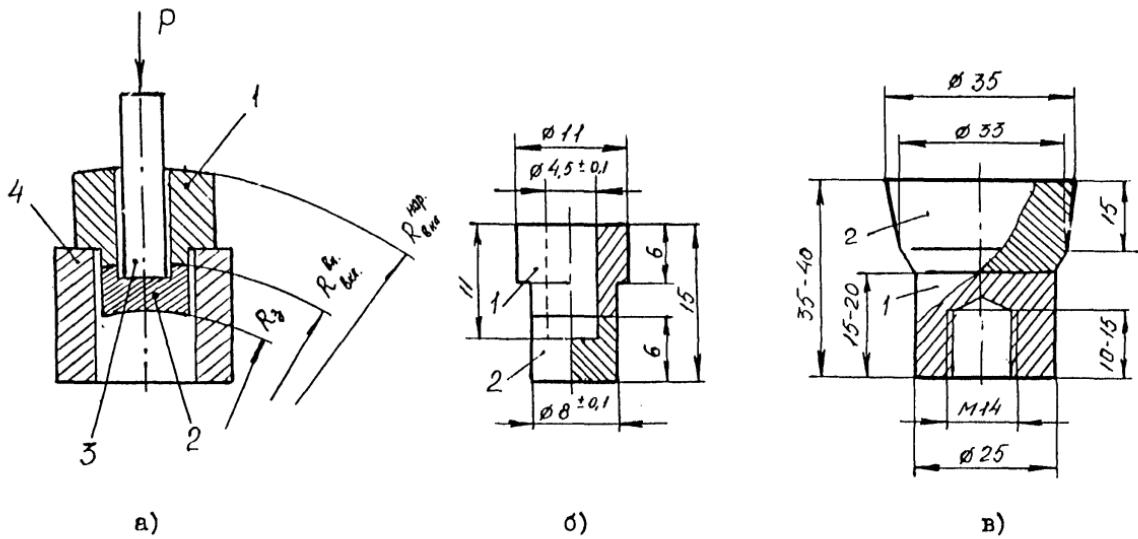


Рис. I Образцы для определения прочности на отрыв соединения  
аббрит - основа (а) подшипника, (б) плоской стальной  
заготовки, (в) отдельно валиваемой пробы

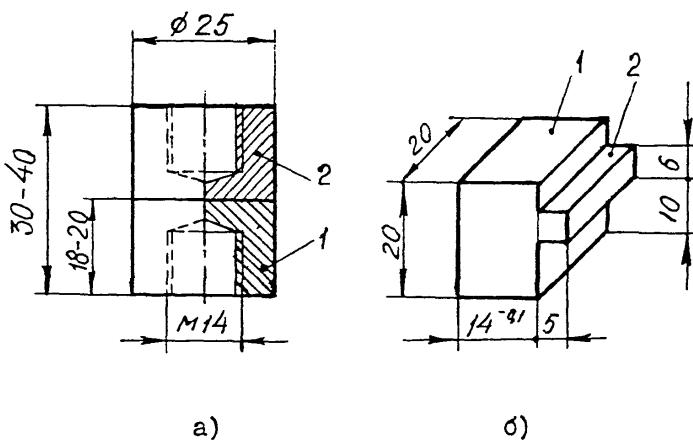


Рис. 2 Образцы для определения прочности на сдвиг соединения баббит - основа

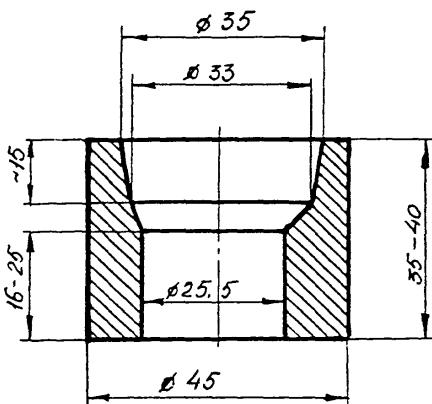


Рис. 3 Форма для заливки баббитом  
образцов - проб при определении  
прочности соединения баббит -  
основа на отрыв



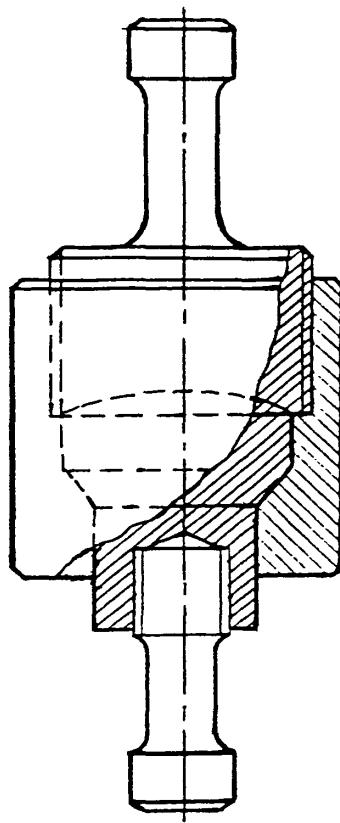


Рис. 4 Приспособление для испытаний  
образцов – отдельно заливаемых проб  
на отрыв

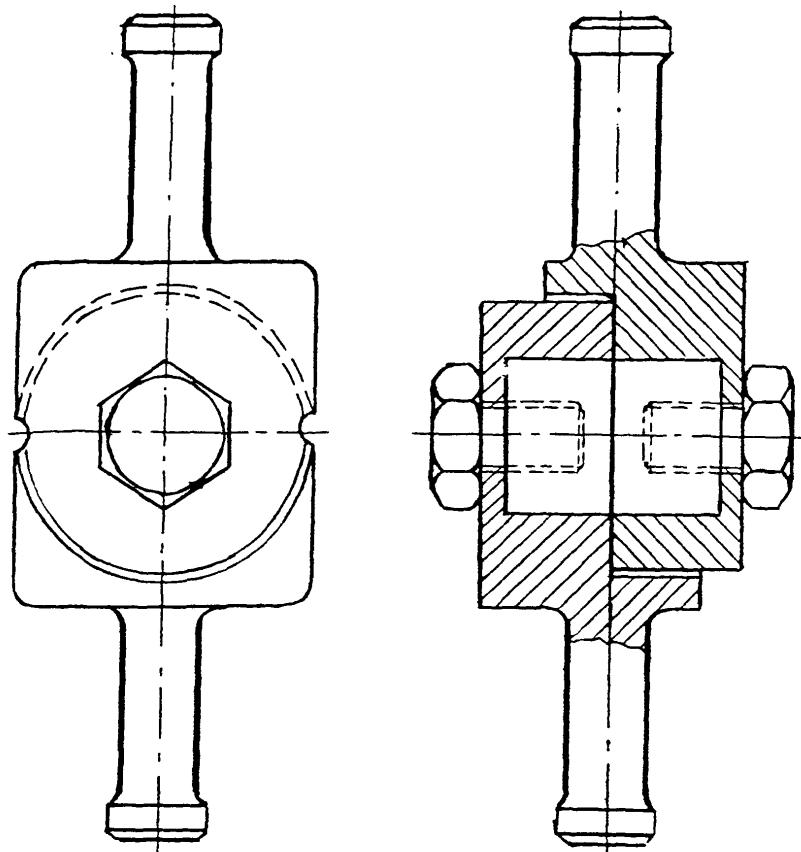

а)

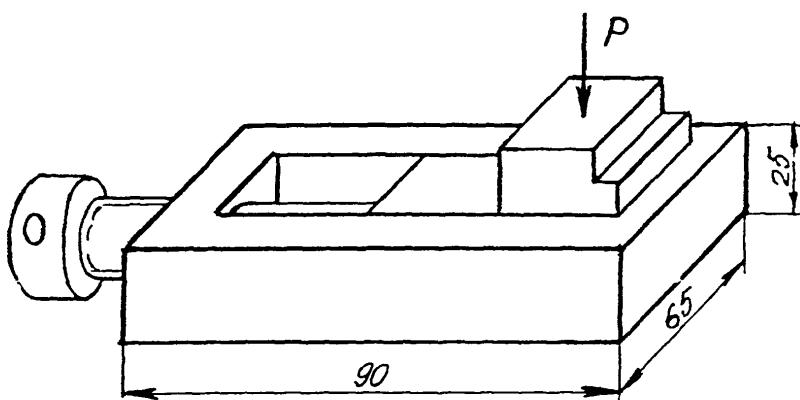

б)

Рис. 5 Приспособления для испытаний пробных образцов соединения баббит - основа на сдвиг (срез)

6. Испытание образцов (рис.1б) на отрыв производится без последующей после заливки механической обработки при помощи приспособления, показанного на рис.4.

7. Испытание образцов на сдвиг производится после механической обработки при помощи приспособлений, показанных на рис.5.

8. Подготовка заготовок перед заливкой баббитом производится в соответствии с требованиями настоящего РД.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### Рекомендуемое

## Нанесение приработочного покрытия

## I. Материалы приработочного покрытия

I.I Приработочное покрытие состоит из сплава, содержащего 3-12% олова, остальное - свинец.

1.2. Покрытие толщиной 0,04-0,05 мм наносится на поверхность антифрикционного слоя после окончательной механической обработки подшипников.

## 2. Подготовка подшипников

2.I. Подготовка подшипников для нанесения приработочного покрытия включает:

1. обезжикивание;
  2. изоляцию поверхностей подшипника, не подлежащих покрытию;
  3. крацевание;
  4. декапирование.

### 2.I.I. Обезжиривание поверхностей.

2.1.1.1. Обезжиривание мелких подшипников производится окунанием их в ванну, заполненную органическим растворителем, а крупногабаритных - протиркой ветошью, смоченной растворителем; уайт-спиритом (ГОСТ 3134-78), авиационным бензином (ГОСТ 1012-72\*) и другими растворителями или анодно-электрохимическим способом.

Анодное электрохимическое обезжиривание выполняется в электролите состава:

натрий двууглекислый (ГОСТ 2156-76*)	- 50-60 г/л;
тринатрийфосфат технический (ГОСТ 201-76*)	- 40-50 г/л;
вещества вспомогательные ОП-7 или ОП-10 (ГОСТ 8433-81)	- 5-10 г/л.

В качестве катода использовать стальные трубы соответствующего размера.

2.I.I.2. Обезжиривание проводить при режимах:

температура . . . . . 80°C

плотность анодного тока . . . . . 3-5 А/дм<sup>2</sup>

продолжительность . . . . . 30-60 с.

Мелкие подшипники обезжириваются собранными в пакет.

2.1.1.3. Электрохимически обезжиренные подшипники должны промываться в горячей (80-90°C), затем в холодной проточной воде.

## 2.2. Изоляция поверхностей.

2.2.1. Поверхности подшипника, металлические части контактов, подвесочных приспособлений должны изолироваться перхлорвиниловым лаком или цапон-лаком, наносимых на поверхность с помощью кисти или пульверизатором, чтобы исключить прямой контакт этих поверхностей с электролитом.

2.2.2. Лаки, мастики и пр. при изоляции не должны попадать на поверхность подшипника, подлежащую покрытию приработочным слоем.

## 2.3. Крацевание

2.3.1. Крацевание поверхности баббита производится для удаления рыхлой пленки и шлама.

2.3.2. Для крацевания применяется венская известь, которая наносится в пастообразном состоянии и удаляется с поверхности притиркой жесткой щеткой до полного исчезновения окисной пленки.

Остатки извести с поверхности баббита смываются холодной проточной водой.

## 2.4. Декапирование

2.4.1. Декапирование поверхности баббитового слоя производится в 5%-ном растворе борфтористоводородной кислоты непосредственно перед нанесением покрытия.

2.4.2. Декапирование мелких подшипников производится погружением их на 5-10 с в ванну с раствором килоты. Крупногабаритные подшипники декапируются притиранием поверхности баббитового слоя волоссяной щеткой, смачиваемой раствором кислоты. В результате декапировки на поверхности баббита после легкого протравливания выявится кристаллическая структура.

2.4.3. После декапирования подшипники должны тщательно промываться в холодной проточной воде для удаления остатков кислоты.

## 3. Состав, приготовление и контроль электролита для приработочного покрытия

3.1. Для нанесения приработочного покрытия используется электролит следующего состава:

- а) свинец борфтористоводородный (в пересчете на металл) . . . . . 90 г/л;
- б) олово борфтористоводородное (в пересчете на металл) . . . . . 8 г/л;
- в) кислота плавиковая (ГОСТ 2567-89) . . . . 50-60 г/л;
- г) кислота борная (ГОСТ И8704-78) . . . . 20-30 г/л;
- д) клей мездровый (ГОСТ 3225-80\*) . . . . . 0,5 г/л.

3.2. При приготовлении электролита соблюдать следующую очевидность:

- а) в ванне, футерованной пластиком ПХВ, водой разводится борная кислота до каšeобразного состояния;
- б) в разведенную борную кислоту тонкой струей вводится плавиковая кислота; раствор при некотором избытке борной кислоты тщательно перемешать, выдержать до охлаждения образовавшейся борфтористоводородной кислоты;
- в) в приготовленный раствор ввести предварительно разведенную до каšeобразного состояния основную углекислую соль свинца  $PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$  ГОСТ II840-76; при отсутствии ее допускается использовать среднюю углекислую соль свинца;
- г) в полученный после растворения соли свинца электролит, вводится анодным растворением олово (анод) при плотности тока 1-2 А/дм<sup>2</sup> и катодной поверхности тока 5-10 А/дм<sup>2</sup> (катод - стальная полоса или пруток в бязевых чехлах).

Примечание. Борфтористоводородная соль свинца может быть также получена введением в электролит свинца методом анодного растворения при тех же режимах, что и при получении борфтористоводородного олова.

3.3. Контроль электролита при непрерывной работе ванны - не реже 1 раза в неделю.

3.4. При периодической работе ванны состав электролита проверяется перед нанесением покрытия на подшипники, для этого проводят опытное нанесение покрытия и анализ его состава.

3.5. Химический анализ электролита производится по методике, приведенной в ОСТ 5 ... на содержание свинца, олова и свободных борфтористоводородной и борной кислот.

3.6. Корректировка электролита осуществляется по мере необходимости по данным химического анализа.

3.6.1. Недостаточное количество свинца, олова, кислот и клея восполняется прибавлением соответствующих растворов до расчетных.

3.6.2. Избыточное количество кислот нейтрализуется добавлением 5%-ного раствора едкого натрия при перемешивании электролита.

3.6.3. Избыточный свинец высаживается прибавлением 10%-ного раствора серной кислоты с последующей фильтрацией электролита.

3.6.4. Избыточное олово устраниется приработкой электролита при катодной плотности тока в 2-3 раза большей, чем рабочая. При этом удаляются и другие посторонние ионы.

#### 4. Нанесение приработочного покрытия

4.1. Собранный подшипник помещается в ванну с электролитом; в центр отверстия подшипника устанавливается трубчатый анод из сплава свинец (90%) - олово (10%) в чехле хлориновой ткани и подается напряжение от выпрямителя.

Примечание. Допускается установка раздельных свинцовых и оловянных анодов с соотношением свинца к олову 9:1. При нанесении покрытия на поверхности небольшие подшипники следует набирать в пакет, а анод монтировать на общей оправке.

4.2. Наносить покрытие следует при режиме:

температура электролита . . . . . 18-25°C;

катодная плотность тока . . . . . 0,8-1,2 A/дм<sup>2</sup>;

продолжительность . . . . . I-2 ч.

Для предотвращения расслаивания электролит периодически перемешивать. Толщина покрытия 0,030-0,060 мм, содержание олова при этих условиях составит 8-12%.

4.3. Подшипники и анод должны выниматься из ванны после окончания процесса нанесения покрытия, затем промываться последовательно горячей и холодной водой, нейтрализоваться 2-3%-ным содовым раствором и окончательно промываться.

После промывки подшипники разобрать, удалить с их поверхности изоляцию, насухо протереть чистой ветошью.

4.4. Подшипники, устанавливаемые на штатные места, сразу же после нанесения покрытия протирать ветошью, смоченной в масле, применяемом для их смазки. Подшипники же, предназначенные для длительного хранения, подлежат консервации.

4.5. Анод, вынутый из оправки, освобождается от чехла, очищается от шлама металлической щеткой.

### 5. Правила и методы контроля

5.1. Приемка подшипников после нанесения приработочного покрытия производится отделом технического контроля завода-изготовителя.

5.2. Приемка должна включать:

- а) наружный осмотр покрытия;
- б) проверку толщины покрытия;
- в) химический анализ состава покрытия;
- г) определение прочности сцепления покрытия с баббитовым слоем подшипника.

5.3. Наружному осмотру подвергаются все подшипники с приработочным покрытием.

5.4. Поверхность покрытия должна быть сероватого цвета без осадков грязных оттенков, черных полос, пятен и пузырей.

5.5. Трешины, отслаивания, крупнокристаллическая и дендритная структура приработочного слоя, участки без покрытия не допускаются.

5.6. Толщина приработочного покрытия определяется на стальных свидетелях, завешиваемых для нанесения покрытия совместно с подшипниками.

Измерение толщины покрытия производится машинным толщиномером. Допускается измерение толщины покрытия и другими методами.

5.7. Химический состав приработочного слоя определяется на снятом со свидетеля покрытии.

5.8. Адгезия покрытия к баббиту (прочность сцепления) проверяется методом решетчатого надреза непосредственно на подшипнике в районе усов в соответствии с ведомственной нормалью ОН9-493-64.

### 6. Удаление дефектных покрытий

6.1. Возможные дефекты в приработочных покрытиях и методы их устранения приведены в табл.

6.2. Удаление недоброкачественных свинцово-оловянных покрытий с подшипников производится его анодным растворением в 5%-ном растворе щелочи.

6.3. Для анодного растворения покрытия применяются те же катоды, что и для химического обезжиривания. Режим при удалении:

- температура раствора щелочи - 60-70°C;
- плотность анодного тока - 3-5 А/дм<sup>2</sup>.

## Дефекты свинцово-оловянных покрытий и методы их устранения

Дефекты	Причины возникновения дефектов	Способы устранения
I	2	3
Неоднородная структура покрытия на поверхности подшипника	Расслоение электролита	В начало процесса и периодически в течение его ведения перемешивать электролит.
Плохое сцепление покрытия с баббитом	а) Некачественная подготовка поверхности баббита под покрытие; б) Наводороживание баббита в процессе обезжиривания и травления	Соблюдать режимы подготовки поверхности баббита под покрытие. Улучшить качество обезжиривания.
Шероховатость покрытия	Загрязнение электролита механическими примесями	Отфильтровать электролит.
Крупнокристаллическая структура покрытия	а) Недостаток клея; б) Пониженное содержание свободной кислоты; в) Повышенная температура электролита; г) Пониженная плотность тока.	а) Добавить клей; б) Довести содержание кислоты до нормы; в) Понизить температуру; г) Повысить плотность тока до нормальной.

Продолжение табл.

I	2	3
Появление в электролите шлама нерастворимых солей свинца и олова	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Недостаток борной кислоты при приготовлении борфтористоводородной кислоты;</li> <li>б) Гидролиз из-за недостатка свободной кислоты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Увеличить количество борной кислоты при приготовлении борфтористоводородной кислоты;</li> <li>б) Добавить свободной кислоты до нормы.</li> </ul>
Покрытие рыхлое и пористое	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Высокая плотность тока;</li> <li>б) Недостаток свинца и олова.</li> <li>в) Наличие посторонних ионов;</li> <li>г) Недостаток кислоты.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Уменьшить плотность тока;</li> <li>б) Откорректировать электролит по содержанию свинца и олова;</li> <li>в) Проработать электролит при плотности тока 0,2-0,4 А/дм<sup>2</sup>;</li> <li>г) Добавить кислоты.</li> </ul>

Основной состав некоторых зарубежных  
антифрикционных сплавов на основе олова и свинца

Таблица I

Сплавы с содержанием олова 79-85%

Страна	Стандарт	Марка сплава	Химический состав, %				
			Sn	Pb	Cu	Pb	Другие компоненты
Англия	<i>B.S 3332-61</i>	3	≥ 80	9-II	4-6	3-5	-
		4	74-76	II-I3	3-4	остальное	-
		5	74-76	6-8	2,5-3,5	„	-
Болгария	БДС I559-74	K83	основа	I0-I2,5	5,5-6,5	-	-
Венгрия	MSZ713-68	<i>Csf</i> 83	82,5-83,5	I0-I2	5,5-6,5	-	-
		<i>Csf</i> 80	79-81	II-I3	5-7	I-3	-
Германия	<i>DUN I703-74;</i> <i>TGL I4703-74</i>	<i>lg Sn</i> 80	79-81	II-I3	5-7	I-3	<i>Cd+Ni</i> 0,4 (ФРГ)
		<i>lg Sn 80 Pb</i>	79-81	I3	7	-	- (ГДР)
		<i>lg Sn 80 Cd</i>	79,5-81,5	I6-20	-	I-3	-
				5-6	II-I3	-	<i>Cd</i> I-I,4; <i>Ni</i> 0,2- -0,4; <i>As</i> 0,3-0,7

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1

I	2	3	4	5	6	7	8
Италия	<u>UN</u> 945I5-60	MB83	82-84	I0-I2	5,25-6,75	$\leq 0,35$	-
		MB80	79-81	I0-I2	8,25-9,75	$\leq 0,35$	-
		MB80P	79-81	II-I3	5,25-6,75	I,5-2,5	-
КНР	<u>G-B</u> II74-74	# I	ОСНОВА	II-I3	2,5-5	9-II	<u>As</u> 0,I
		# 2	"	I0-I2	5,5-6,5	0,35	<u>As</u> 0,I
Польша	<u>PN</u> - 82 <u>H</u> - 87III	L 83	"	I0-I2	5,5-6,5	-	-
		L 83 Te	"	I0-I2	5,5-6,5	I,5	<u>Te</u> 0,2-0,5
		L 80S	"	II-I3	5-6,5	-	<u>Cd</u> I-I,5; <u>Ni</u> 0,3-0,6
США	<u>ANSI/ASTM</u> B 23-78	# 3	83-85	7,5-8,5	7,5-8,5	$\leq 0,35$	-
Япония	<u>JIS</u> H 540I-58	W <sub>2</sub> B	ОСНОВА	7,5-9,5	7,5-8,5	-	-
		W <sub>3</sub>	"	II-I2	4-5	$\leq 3$	-
		W <sub>4</sub>	"	II-I3	3-5	I3-I5	-

Сплавы с содержанием олова 85-92%

Страна	Стандарт	Марка сплава	Химический состав, %			
			Sn	Se	Cu	Другие компоненты
Англия	BS 3332-61	I	90	7,25-7,75	3-3,5	$Pb \leq 0,35$
		2	87	3-3,5	3,5-5	
Болгария	БДС I559-74	K 89	основа	7,25-8,25	2,5-3,5	-
Венгрия	MSZ 713-68	Csf -88	87,5-88,5	7,5-8,5	3-4	$Cd\ 0,1-0,3;$ $Ni\ 0,2-0,6$
КНР	GB II74-74	№ 3	основа	7-8	5,5-6,5	$Pb \leq 0,35$
		№ 4	„	4-5	4-5	
Польша	PN -82 R-87III	89	„	7,25-8,25	2,5-3,5	-
США	ASTM B I02-76	-	90-92	4-5	4,5	-
Япония	JIS H5401- -58	Wg I	основа	5-7	3,5	-
		Wg 2	„	8-10	5-6	-

## Группа 3

## Сплавы свинцовые типа БН

Страна	Стандарт	Марка сплава	Химический состав (Р - осталное), %				
			Sn	Сb	Cu	As	Другие компоненты
Англия	BS 3332-61	7	10-13	12-15	0,5-1	0,2	Cd 0,1
Болгария	БДС I559-74	КН	9-II	II-15	1,5-2	0,3-0,6	Cd 1,25-1,75; Ni 0,75-1,25
Германия	ДУН I703-74 ТГЛ I4703-74	hg Pb Sn 9 Cd hg Sn 9 Cd Ni	8-I0	I3-I5	0,8-1,2	0,3-1,0	Cd 0,3-0,7; Ni 0,2-0,5
Италия	ИЧУ 4516-60	MB 10	9-II	I4,5-I6,5	0,75-1,25	0,15	-
Польша	PN -82 R-87III	L 10As	9-II	I3-I5	1-2	0,5-0,9	-
Румыния	STAS 202-60	Y-Pb Sn 10	9,5-I2	I4,5-I6,5	0,5-1,5	0,15	-
США	ASTM B23-78	7	9,3-I0,7	I4-I6	0,5	0,3-0,6	Cd 0,05
Чехословакия	CSN 423720	Pb Sn 10 Sb 15 Cu 1	9,5-I0,5	I4,5-I6,5	0,5 -I,5	0,15	-
Япония	YYS H540I-58	Wy 7	II-I3	I3-I5	I	0,2	-

Таблица 4

## Сплавы свинцовые типа Б 16

Страна	Стан-дарт	Марка сплава	Химический состав (Pb - остальное), %			
			Sn	Se	Cu	As
Болгария	БДС I559-74	K16	I5-I7	I5-I7	I,5-2	0,3
Италия	UNI4515-53	Pb 19,5; Se 15; Cu 1,5	I3-I5	I4-I6	I,25-I,75	0,15
КНР	GB II74-74	# I (Pb)	I5-I7	I5-I7	I.5-2	0,3
Польша	PN - 82 H-87111	I6	I5-I7	I3-I5	I-2	0,5-0,9

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И АНТИФРИКЦИОННОМУ СЛОЮ ПОДШИПНИКОВ . . . . .	1
2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИСПЫТАНИЙ . . . . .	8
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВЫХ С АНТИФРИКЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ОЛОВА И СВИНЦА . . . . .	10
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАЛИВКИ ПОДШИПНИКОВ АНТИФРИКЦИОННЫМИ СПЛАВАМИ НА ОСНОВЕ ОЛОВА И СВИНЦА . . . . .	14
4.1. Технические требования к заготовкам под заливку . . . . .	14
4.2. Подготовка заготовок подшипников к лужению . . . . .	15
4.3. Флюсование . . . . .	17
4.4. Сборка и подготовка подшипников к лужению . . . . .	18
4.5. Лужение подшипников . . . . .	18
4.6. Подготовка к плавке и плавка антифрикционных сплавов на основе олова и свинца . . . . .	22
4.7. Заливка подшипников антифрикционными сплавами на основе олова и свинца . . . . .	25
4.8. Контроль качества заливки . . . . .	31
5. НАПЛАВКА АНТИФРИКЦИОННОГО СЛОЯ . . . . .	32
5.1. Общие технические требования . . . . .	32
5.2. Подготовка подшипников к ремонту наплавкой . . . . .	33
5.3. Присадочный материал . . . . .	33
5.4. Технология наплавки . . . . .	34
5.5. Контроль качества . . . . .	35
6. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ АНТИФРИКЦИОННОГО СЛОЯ . . . . .	36
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 обязательное. Эталоны микроструктур сплавов на основе олова и свинца для подшипников скольжения судовых . . . . .	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 рекомендуемое. Деграфитизация чугунных заготовок подшипников . . . . .	51
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 рекомендуемое. Приготовление флюсов для лужения . . . . .	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 рекомендуемое. Типовые инструкции по наплавке антифрикционного слоя . . . . .	58

	Стр.
I. Газопламенные методы наплавки . . . . .	58
2. Аргоно-дуговая наплавка . . . . .	58
3. Наплавка угольным (графитовым) электродом . . . . .	60
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5 обязательное. Контроль качества соединения (приставания) баббита с основой подшипни- ка . . . . .</b>	<b>63</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6 рекомендуемое. Нанесение приработочного по- крытия . . . . .</b>	<b>70</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7 справочное. Основной состав некоторых зару- бежных антифрикционных сплавов на основе олова и свинца . . . . .</b>	<b>78</b>
I. Сплавы с содержанием олова 79-85% . . . . .	78
2. Сплавы с содержанием олова 85-92% . . . . .	80
3. Сплавы свинцовые типа БН . . . . .	81
4. Сплавы свинцовые типа Б16 . . . . .	82