



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

СТАНКИ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

ГОСТ 18065—91

Издание официальное

Е

Б3 8—91

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва

УДК 621.914.7-111.2:006.354

Группа Г81

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**СТАНКИ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС**

**Основные параметры и размеры. Нормы точности**

Horizontal gear-hobbing machines for spur gears. Basic parameters and dimensions.  
Standards of accuracy

**ГОСТ**

**18065—91**

ОКП 38 1572

**Дата введения 01.01.93**

Настоящий стандарт распространяется на горизонтальные зубофрезерные станки общего назначения классов точности Н, П, В, А и С (в том числе на станки вспомогательного производства), работающие червячной фрезой по ГОСТ 9324, предназначенные для обработки цилиндрических колес и валов-шестерен с наибольшим диаметром до 1250 мм, изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на специальные и специализированные станки, а также на станки для цилиндрических мелкомодульных колес.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Издание официальное

**E**


**© Издательство стандартов, 1992**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,  
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР**

6. 2 ГОСТ 18065—91

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры станков должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

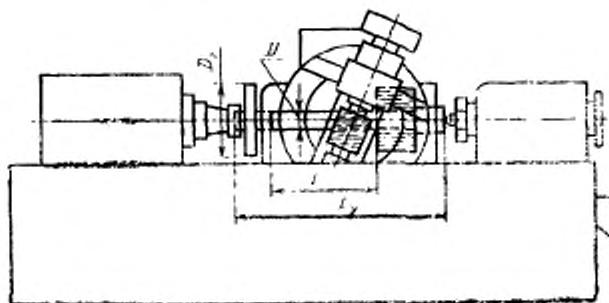

$D$  — наибольший диаметр обрабатываемого колеса прямозубого;  
 $D_y$  — наибольший диаметр устанавливаемого изделия;  
 $L$  — наибольшая длина горизонтального перемещения фрезерного суппорта;  
 $L_y$  — наибольшая длина устанавливаемого изделия

Черт. 1

Приложение. Чертеж не определяет конструкцию станка.

1.2. Размеры  $D$  и  $L$  приведены для вертикального положения суппорта фрезы и наибольшего расстояния между осью обрабатываемого колеса и осью шпинделя фрезы.

1.3. Допускается изготавливать станки с размерами, увеличенными по сравнению с указанными в таблице для  $L$ ,  $L_y$  по ряду Ra 20 по ГОСТ 6636.

1.4. По согласованию с потребителем могут изготавливаться станки с наибольшим диаметром обрабатываемого колеса 80 мм.

1.5. Наибольший диаметр устанавливаемых фрез должен быть согласован с наибольшим модулем обрабатываемых зубчатых колес и классом точности станка для конкретной модели станка в соответствии с ГОСТ 9324.

1.6. Для станков классов точности А и С значение наибольшего модуля при  $D > 500$  мм не регламентируется.

Таблица 1

D	$L_x$	$L_y$ *	$D_y^*$	$m_{ab}^*$	$\beta^*$	$d^{**}$	Размеры, мм		
							Не менее	Метрический	Мореc Метри- ческий
125	150	250	125	2,5			—	3	—
	560	710		4			63	4	—
200	560	710	200	4			80	—	4
	800	1000		6					—
320	800; 1200	1000; 1400	320	6	$\pm 45^\circ$	100	5	—	112
				10				5	—
500	1700; 2400	2000; 2800	500	20			180	6	—
									200
800	2400; 3400	2800; 4000	1200	32			360	—	300 **
								60	—
1250	3400; 4600	4000; 5600	1500	40			440	—	380
									420

\*  $m_{ab}$  — наибольший модуль обрабатываемых колес по ГОСТ 9563;

\*\*  $\beta$  — наибольший угол наклона линии зуба обрабатываемого колеса на стеках с механическим дифференциалом;

\*\* Для нового проектирования.

Причина:

1. Понижается применять конус шинделья фрезы по ГОСТ 15945.

2. При проектировании станков с ЧПУ чистовые значения главного параметра (наибольшего диаметра обработки) этого прямозубого колеса D) следует выбирать по табл. 1.

## 2. ТОЧНОСТЬ СТАНКА

2.1. Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8.

Схемы и способы измерений геометрических параметров — по ГОСТ 22267 и настоящему стандарту.

Допускается применение методов проверки и средств измерений, отличающихся от указанных в настоящем стандарте, при условии обеспечения выполнения требуемой точности измерения и достоверности определения проверяемых параметров точности в соответствии с ГОСТ 8.


2.2. Нормы точности станков классов точности Н, П, В и А не должны превышать значений, указанных в пп. 2.2.1—2.2.13.

Для станков класса точности С номенклатура показателей точности с допусками, ужесточенными в соответствии с п. 1.9 ГОСТ 8 по сравнению с допусками станков класса точности А, устанавливается по согласованию между изготовителем и потребителем.

При приемке станка не всегда необходимо проводить все проверки, указанные в настоящем стандарте. По согласованию с изготовителем потребитель может выбрать проверки, которые характеризуют интересующие его свойства, но эти проверки должны быть четко определены при заказе станка.

Проверки точности кинематической цепи взаимосвязанных узлов приведены в рекомендуемом приложении.

### 2.2.1 Постоянство углового положения фрезерного суппорта при его продольном перемещении в плоскости, перпендикулярной продольному перемещению

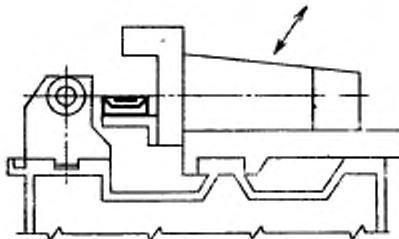

Черт. 2

ГОСТ 18065—91 С 5.

Таблица 2

Наибольшая длина перемещения, мм	Доп. ск., мм/м, для столов класса точности		
	И	П	В. А
Св. 800 до 1250	0,02	0,015	0,01
» 1250 » 2000	0,025	0,02	0,015
» 2000 » 3200	0,03	0,025	0,02
» 3200 » 5000	0,04	0,03	0,025


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 13, метод 1. Шпиндель фрезы располагают возможно ближе к оси центров станка.

Суппорт перемещают в продольном направлении на всю длину хода.


Измерение проводят через 0,2 наибольшей длины перемещения, но не более чем через 500 мм.

2.2.2. Прямолинейность продольного перемещения фрезерного суппорта:

- а) в вертикальной плоскости;
- б) в горизонтальной плоскости

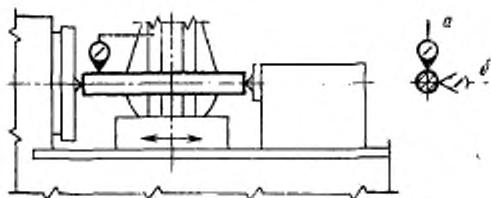


Черт. 3

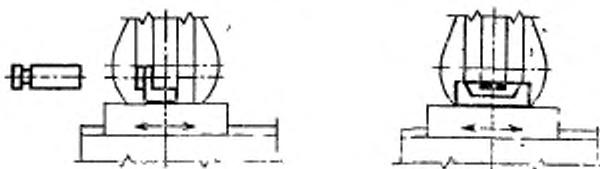

Черт. 4

Черт. 5

С. 6 ГОСТ 18065—91

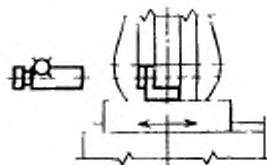

Черт. 6

Таблица 3

Наибольшая длина перемещения, мм	Номер пункта	Допуск, мкм, для станков класса точности			
		Н	П	В	А
До 500	2.2.2а 2.2.2б	12 16	8 10	5 6	3 4
Св. 500 → 800	2.2.2а 2.2.2б	16 20	10 12	6 8	4 5
→ 800 → 1250	2.2.2а 2.2.2б	20 25	12 16	8 10	5 6
→ 1250 → 2000	2.2.2а 2.2.2б	25 30	16 20	10 12	6 8
→ 2000 → 3200	2.2.2а 2.2.2б	30 40	20 25	12 16	8 10
→ 3200 → 5000	2.2.2а 2.2.2б	40 50	25 30	16 20	10 12


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 3, метод 2а — при длине перемещения до 1600 мм (черт. 3); метод 5 — при длине перемещения не менее 1000 мм (черт. 4); методы 7, 8 — при любой длине перемещения (черт. 5 для проверки в вертикальной плоскости, черт. 6).

Шпиндель фрезы располагают возможно ближе к оси центров станка.

Расстояние между точками измерения — не более 0,1 наибольшей длины перемещения.

**2.2.3. Постоянство положения оси вращения шпинделя передней бабки (шпинделя изделия) при вращении:**

- а) у торца шпинделя;
- б) на расстоянии  $l$

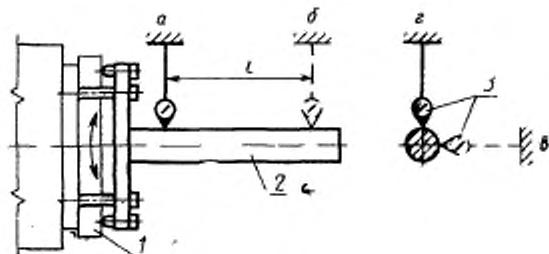

Черт. 7

Таблица 4

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Номер пункта	$l$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
			Н	П	В	А
До 125	2.2.3а	—	5	3	2	1,2
	2.2.3б	150	8	5	3	2,0
Св. 125 до 200	2.2.3а	—	6	4	2,5	1,6
	2.2.3б	200	10	6	4	2,5
> 200 > 320	2.2.3а	—	8	5	3	2,0
	2.2.3б	200	16	10	6	4,0
> 320 > 500	2.2.3а	—	10	6	4	2,5
	2.2.3б	300	20	12	8	5,0
> 500 > 800	2.2.3а	—	12	8	5	3,0
	2.2.3б	500	30	20	12	8,0
> 800 > 1250	2.2.3а	—	16	10	6	4,0
	2.2.3б	500	40	25	16	10,0

На шпинделе передней бабки (шпинделе изделия) 1 (черт. 7) станка устанавливают регулируемую контрольную оправку 2 с цилиндрической рабочей частью с плоским торцом или гнездом для шарика. Оправку центрируют относительно оси вращения так, чтобы смещение оси оправки составляло примерно трех-, четырехкратную величину допуска на проверку. Измерительные приборы 3 укрепляют на неподвижной части станка так, чтобы измерительные наконечники касались рабочей части оправки и были направлены перпендикулярно к оси вращения шпинделя.


### С. 8 ГОСТ 18065—91

Измерения проводят одновременно двумя измерительными приборами в положениях *в* и *г* (под углом  $90^\circ$ ) в плоскостях *а* и *б* при прерывистом или непрерывном вращении шпинделя. Замеры проводят не менее чем в восьми угловых положениях шпинделя (через  $45^\circ$ ) в течение не менее трех его оборотов. Из замеренных значений для каждого углового положения шпинделя вычисляют среднее арифметическое значение (отдельно для положения *в* и *г*). Вычисленные средние значения шпинделя откладывают на прямоугольных осях координат: для измерительного прибора в положении *в* — на оси *X*, для измерительного прибора в положении *г* — на оси *Y*. Из полученных точек проводят прямые, параллельные осям координат, а их точки пересечения последовательно соединяют прямыми. Вокруг полученного многоугольника проводят описанную окружность с минимально возможным радиусом и концентрическую ей (из того же центра) вписанную окружность максимально возможного радиуса.


Отклонение от постоянства оси вращения шпинделя в каждой плоскости (*а* и *б*) равно разности радиусов описанной и вписанной окружностей.

Пример определения отклонения от постоянства положения оси вращения стола приведен в справочном приложении.

#### 2.2.4. Осевое биение шпинделя передней бабки (шпинделя изделия)

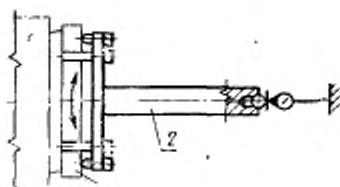

Черт. 8

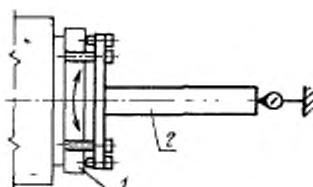

Черт. 9


Таблица 5

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
	Н	П	В	А
До 125	5	3	2	1,2
125 > 200	6	4	2,5	1,6
> 200 > 320	8	5	3	2
> 320 > 500	10	6	4	2,5
> 500 > 800	12	8	5	3
> 800 > 1250	16	10	6	4

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 17, метод 1 (черт. 8 и 9).

Для проведения измерений используют ту же оправку (или устанавливают такую же), что и в п. 2.2.3. Оправку центрируют относительно оси вращения шпинделя так, чтобы показания прибора для измерения длин (у торца шпинделя) и на расстоянии  $l$  (см. табл. 4) для соответствующего типоразмера станка были минимальными.

#### 2.2.5. Торцовое биение рабочей поверхности планшайбы передней бабки (шпинделя изделия)

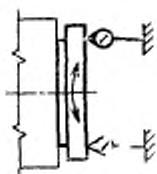

Черт. 10

Таблица 6

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мм, для станков класса точности			
	И	П	В	А
До 125	10	6	4	2,5
Св. 125 > 200	12	8	5	3
> 200 > 320	16	10	6	4
> 320 > 500	20	12	8	5
> 500 > 800	25	16	10	6
> 800 > 1250	30	20	12	8


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 18, метод 1 (черт. 10).

Измерительный наконечник прибора должен отстоять от оси вращения на расстоянии не менее 0,4 диаметра рабочей поверхности планшайбы. Измерения проводят поочередно при двух направлениях вращения шпинделя. Для станков с наибольшим диаметром обрабатываемого колеса до 320 мм проверяют опорный буртик шпинделя передней бабки.

С. 10 ГОСТ 18065—91

2.2.6. Радиальное биение конического отверстия шпинделя фрезы:

- у торца шпинделя;
- на расстоянии  $l$ .

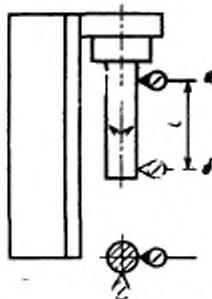

Черт. 11


Таблица 7

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Номер пункта	$l$ , мм	Допуск, мкм, для стакнов класса точности			
			И	П	В	А
До 125	2.2.6а	—	8	5	3	2,0
	2.2.6б	200	10	6	4	2,5
Св. 125 > 320	2.2.6а	—	10	6	4	2,5
	2.2.6б	300	16	10	6	4,0
> 320 > 500	2.2.6а	—	12	8	5	3,0
	2.2.6б	300	20	12	8	5,0
> 500 > 1250	2.2.6а	—	16	10	6	4,0
	2.2.6б	500	30	20	12	8,0

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 15, метод 2 (черт. 11).

П р и м е ч а н и е. Положение инструментального суппорта при проверке должно быть указано в технической документации на конкретные модели станков.

## 2.2.7. Осевое биение шпинделя фрезы

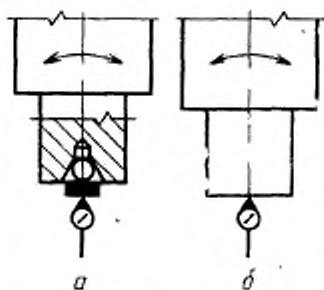

Черт. 12


Таблица 8

Наибольший диаметр обраба- тываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	Н	П	В; А
До 125	5	3	2,0
Св. 125 > 320	6	4	2,5
> 320 > 500	8	5	3,0
> 500 > 1250	10	6	4,0


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 17, метод 1 (черт. 12).

Г. 12 ГОСТ 18065—91

2.2.8. Соосность оси отверстия подшипника, поддерживающего конец оправки фрезы, с осью вращения шпинделя фрезы

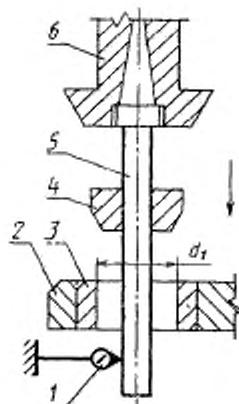

Черт. 13

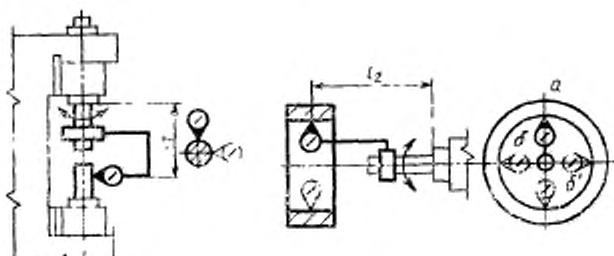

Черт. 14

Таблица 9

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
	Н	П	В	А*
До 125	10	8	6	5
Св. 125 > 320	16	12	10	8
> 320 > 500	20	16	12	10
> 500 > 1250	25	20	16	12

1) Измерения с помощью контрольной оправки, кольца, контрольной втулки и измерительного прибора (черт. 13).

В отверстие шпинделя фрезы 6 вставляют контрольную оправку 5 с цилиндрической рабочей поверхностью. В зависимости от конструкции станка на контрольную оправку надевают контрольную втулку 4 с направляющим конусом на конце. В отверстие подшипника поддержки 2 вставляют контрольное кольцо 3 (диаметр отверстия кольца соответствует наружному диаметру втулки с минимальным зазором). Втулку вводят в кольцо при закрепленных поддержке и кронштейне (корпусе) инструментального шпинделя. На неподвижной части станка укрепляют измерительный прибор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался свободного конца цилиндрической поверхности оправки и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей.

Измерения соосности проводят в двух взаимно перпендикулярных плоскостях до и после ввода втулки на всю длину отверстия кольца.

Отклонение равно алгебраической разности показаний измерительного прибора в каждом положении втулки, с учетом соотношения длин  $l_1$  и  $l_2$

$$\Delta = \Delta_1 \cdot \frac{l_2}{l_1}$$

где:  $\Delta$  — определяемое отклонение, мкм;

$\Delta_1$  — показания измерительного прибора, мкм;

$l_1$  — расстояние от торца шпинделя до измерительного прибора, мм;

$l_2$  — расстояние от торца шпинделя до середины длины базового отверстия закрепленной поддержки, мм.

П р и м е ч а н и е. Измерительный прибор должен быть расположен максимально близко к опоре

2) Измерения (черт. 14а)

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 14, метод 5 для  $l_1$  не менее наибольшей длины червячной фрезы.


3) Измерения (черт. 14б)

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 14, метод 5 для  $l_2$  не менее 1,25 наибольшей длины червячной фрезы.

П р и м е ч а н и е. Выбранный метод проверки должен быть указан в технической документации на конкретные модели станков.

С. 14 ГОСТ 18065—91

2.2.9. Радиальное биение фрезерной оправки после монтажа с контрподдержкой

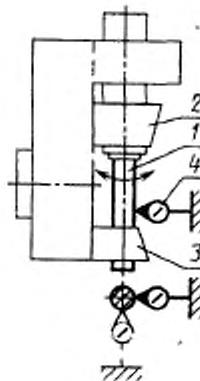

Черт. 15

Таблица 10

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
	Н	П	В	А
До 125	10	6	4	2,5
Св. 125 → 320	16	10	6	4
→ 320 → 500	20	12	8	5
→ 500 → 1250	30	20	12	8


Контрольную оправку 1 устанавливают в отверстиях шпинделя и контрподдержки. Корпус 2 передней опоры шпинделя и контрподдержки 3 закрепляют. Измерительный прибор 4 устанавливают неподвижно так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей оправки и был ей перпендикулярен.

Биение измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, поочередно при двух направлениях вращения шпинделя.

Радиальное биение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора в пределах оборота шпинделя.

2.2.10. Параллельность оси вращения шпинделя передней бабки (шпинделья изделия) к траектории продольного перемещения суппорта фрезы, проверяемая:

- а) в вертикальной плоскости;
- б) в горизонтальной плоскости

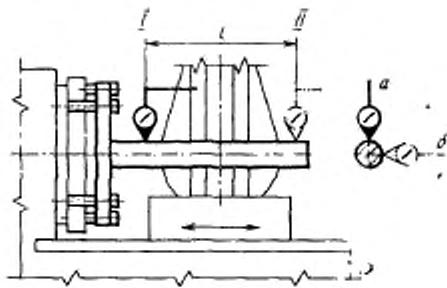

Черт. 16

Таблица 11

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Длина перемещения, мм	Номер пункта	Допуск, мкм, для станков классов точности			
			И	П	В	А
До 125	160	2.2.10а	12	8	5	3
		2.2.10б	16	10	6	4
Св. 125 > 320	200	2.2.10а	16	10	6	4
		2.2.10б	20	12	8	5
> 320 > 500	300	2.2.10а	20	12	8	5
		2.2.10б	25	16	10	6
> 500 > 1250	500	2.2.10а	25	16	10	6
		2.2.10б	30	20	12	8

Свободный конец оправки может отклоняться только вверх и в сторону фрезы.

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 3а или 3б (черт. 16).

Для проведения измерения используют ту же оправку (или устанавливают такую же), что и в пп. 2.2.3 и 2.2.4. Оправку центрируют относительно оси вращения стола как указано в п. 2.2.4. Проверку проводят после фиксирования стола (шпинделя изделий) или стойки на направляющих станины.

Проверку проводят:


для станков классов точности И и П без поворота оправки на  $180^\circ$ ;

С. 16 ГОСТ 18065—91

для станков классов точности В и А с поворотом шпинделя вместе с оправкой на  $180^\circ$ .

Измерения проводят поочередно в двух крайних и среднем положениях суппорта фрезы. Длина перемещения должна соответствовать наибольшей ширине нарезаемого венца, но не более величины (см. табл. 11) для соответствующего типоразмера станка. Значение длины перемещения должно быть указано в технической документации на конкретную модель станка.

2.2.11. Параллельность направления перемещения пиноли задней бабки направлению перемещения суппорта фрезы в вертикальной и горизонтальной плоскостях

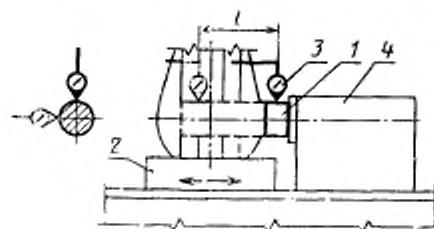

Черт. 17

Таблица 12

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	$l$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
		И	П	В	А
До 320	100	12	10	8	6
Св. 320 > 500	150	16	12	10	8
> 500 > 1250	200	20	16	12	10

При выдвижении конец пиноли может отклоняться только вверх и в сторону фрезы.

Измерительный прибор 3 устанавливают на фрезерном суппорте 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей пиноли 1, ввиннутой в заднюю бабку 4 и зажатой и был перпендикулярен в плоскости измерения.


Пиноль освобождают, выдвигают на длину  $l$  и снова зажимают.

Суппорт перемещают в продольном направлении так, чтобы измерительный наконечник снова коснулся образующей пиноли в той же точке, что и при первоначальной установке.

Измерения проводят не менее чем в трех положениях задней бабки на направляющих станины в среднем и крайних положениях после ее закрепления на направляющих станины.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний прибора в двух указанных положениях пиноли и суппорта из трех положений задней бабки.

#### 2.2.12. Параллельность направляющих станины под заднюю бабку (люнет) к направлению и траектории продольного перемещения суппорта (эквидистантность)

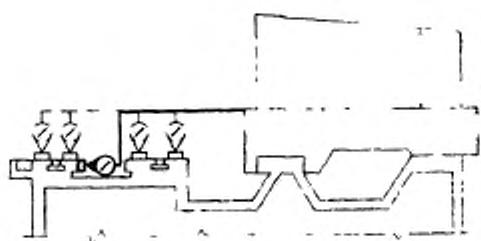

Черт. 18

Таблица 13


Наименьшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для стакнов класса точности			
	Н	П	В	А
До 500	16	10	6	4
Св. 500 > 800	20	12	8	5
> 800 > 1250	25	16	10	6
> 1250 > 2000	30	20	12	8
> 2000 > 3200	40	25	16	10
> 3200 > 5000	50	30	20	12

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 2б.


Измерительный прибор касается проверяемой направляющей в средней ее части по ширине.

Плоскопараллельные концевые меры используют при необходимости.


**2.2.13. Совпадение оси отверстия пиноли задней бабки с осью вращения шпинделья передней бабки (шпинделья изделия)**

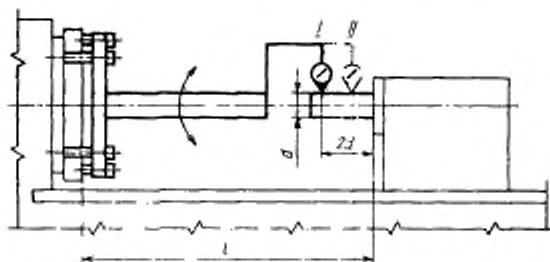

Черт. 19

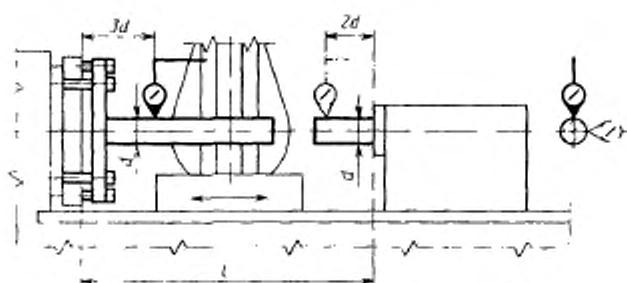

Черт. 20

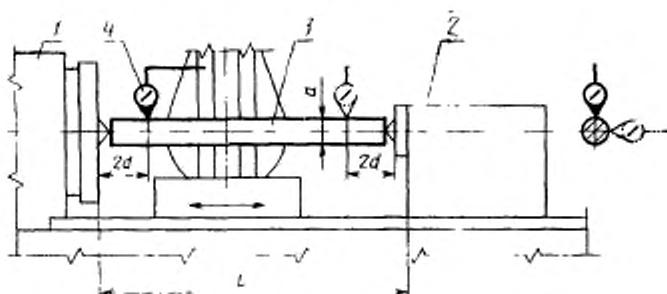

Черт. 21

Таблица 14

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
	Н	П	В	А
До 200	12	10	8	6
Св. 200 > 320	16	12	10	8
> 320 > 500	20	16	12	10
> 500 > 800	25	20	16	12
> 800 > 1250	30	25	20	16

Ось пиноли может быть только выше оси шпинделя передней бабки (шпинделя изделия).

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 14, метод 1 или 4 (черт. 19 и 20). Оправка как для проверки 2.2.3.

Расстояние  $l$  между торцами планшайбы и задней бабки с полнотой ввиннутой пинолью примерно равно наибольшему диаметру обрабатываемого изделия.

При измерении задняя бабка и пиноль должны быть закреплены.

Допускается для станков с наибольшим диаметром обрабатываемого изделия до 800 мм измерение при помощи контрольной оправки и измерительного прибора (черт. 21).

Контрольную оправку  $3$  устанавливают в центрах передней  $1$  и задней  $2$  бабок. Измерительный прибор  $4$  устанавливают на суппорте фрезы так, чтобы измерительный наконечник касался образующей оправки и был перпендикулярен ей.

Измерения проводят в двух взаимоперпендикулярных плоскостях поочередно у обоих концов оправки на расстоянии от торцев, примерно равном двум диаметрам оправки.

При измерении у шпинделя передней бабки результат измерений определяют как среднюю арифметическую результатов двух измерений. После первого измерения шпиндель поворачивают на  $180^\circ$ .

Отклонение равно наибольшей величине алгебраической разности показаний измерительного прибора в каждой плоскости измерения.

### 3. ТОЧНОСТЬ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ

3.1. Общие требования к образцу-изделию — по ГОСТ 25443.

3.2. На станке нарезают (при чистовом режиме) однозаходной червячной фрезой соответствующего класса точности методом обкатки образец-изделие (косозубое колесо) с параметрами, указанными в табл. 15.

Таблица 15

$D$ , мм	$d$ , мм, не менее	$m$ , мм, не менее	$b$ , мм		$\beta$	
			Для станков классов точности			
			Н, П	В, А		
До 320			15 ... 300			
Св. 320	$0,5 D$	$0,5 m_{\text{нб}}$	$0,1 D \dots 300$	$0,3 D \dots 300$	$\geq 20^\circ$	

$D$  и  $m_{\text{нб}}$  — соответственно наибольший диаметр и наибольший модуль обрабатываемого колеса;  $d$  — делительный диаметр образца-изделия;  $m$  — модуль образца-изделия;  $b$  — ширина зубчатого венца образца-изделия;  $\beta$  — угол наклона линии зуба образца-изделия.

#### Примечания:

1. Контроль точности направления зуба допускается проводить на образце-изделии меньшего диаметра, чем указано в табл. 15. При этом наименьшая ширина зубчатого венца определяется по таблице, где диаметр  $d$  образца-изделия соответствует данным таблицы с учетом величины наибольшего диаметра обрабатываемого колеса. Для станков с наибольшим диаметром обрабатываемого образца-изделия выше 500 мм ширина зубчатого венца образца-изделия выбирается кратной осевым шагам, но не менее двум осевым шагам.

2. Число зубьев образца-изделия должно быть не равно и не кратно числу зубьев делительного колеса станка.

3.3. Материал образца-изделия: сталь ( $\sigma = 600 \dots 1000 \text{ Н/мм}^2$ ) или серый чугун (170 ... 241 НВ).

Для станков классов точности В и А с наибольшим диаметром обрабатываемого колеса до 200 мм допускается применять бронзу.

#### 3.4. Условия обработки образца-изделия

В технической документации на конкретные модели станков должны содержаться следующие данные для испытаний:

режущий инструмент (материал, размеры и параметры точности);

скорость резания;

подача;

припуск для обработки;

вид охлаждающей жидкости, а также другие необходимые характеристики.

3.5. Нормы точности образца-изделия не должны превышать значений, указанных в пп. 3.5.1—3.5.3.

## ГОСТ 18065-91 С. 21

## 3.5.1. Точность положения профиля соседних зубьев. Разность соседних окружных шагов

Таблица 16

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, угловые секунды, для стакнов класса точности			
	Н	П	В	А
До 125	50	32	20	12
Св. 125 > 200	40	25	16	10
> 200 > 320	32	20	12	8
> 320 > 500	25	16	10	6
> 500 > 800	20	12	8	5
> 800 > 1250	16	10	6	4

Измерения проводят по обоим профилям зубьев прибором, предназначенным для контроля окружных шагов.

Погрешность равна наибольшей разности между соседними окружными шагами.

## 3.5.2. Точность положения профилей зубьев по всей окружности. Накопленная погрешность окружного шага

Таблица 17

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, угловые секунды, для стакнов класса точности			
	Н	П	В	А
До 125	160	100	65	40
Св. 125 > 200	125	80	50	32
> 200 > 320	100	65	40	25
> 320 > 500	80	50	32	20
> 500 > 800	65	40	25	16
> 800 > 1250	50	32	20	12

Измерения проводят по обоим профилям зубьев прибором, предназначенным для контроля окружных шагов и позволяющим определять точность положения профилей непосредственно или с последующим пересчетом.

Погрешность равна наибольшей алгебраической разности значений накопленных погрешностей окружных шагов одноименных профилей зубьев по всей окружности колеса. Допускается проводить измерения групповым методом с одновременным охватом 3—6 зубьев.

## С. 22 ГОСТ 18065—91

**П р и м е ч а н и е.** Допускаемые отклонения, приведенные в табл. 17 ч 18, заданы в угловых секундах. Для пересчета секунд в микромы следует пользоваться формулой

$$\Delta = \frac{d \cdot \Delta_1}{412,5}$$

где  $\Delta$  — отклонение в мкм;  
 $\Delta_1$  — отклонение в угловых секундах;  
 $d$  — значение делительного диаметра в мм.

### 3.5.3. Точность направления зуба

Таблица 18

Ширина зубчатого венца образца-изделия, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности			
	И	П	В	А
До 40	12	10	7	5,5
Св. 40 > 100	16	12	10	8
> 100 > 160	20	16	12	10
> 160 > 250	25	20	16	12
> 250 > 400	28	25	18	14

Измерения проводят по обоям профилям не менее чем на 4 зубьях, расположенных под углом  $90^\circ$  на окружности образца-изделия.

Отклонение направления зуба равно наибольшему расстоянию по нормали между двумя ближайшими друг к другу номинальными делительными линиями, между которыми размещается действительная делительная линия зуба, соответствующая рабочей ширине венца.

**П р и м е ч а н и е.** Под действительной линией зуба понимается линия пересечения действительной поверхности зуба зубчатого колеса делительным цилиндром, ось которого совпадает с рабочей осью.

а) Для станков с наибольшим диаметром обрабатываемого образца-изделия до 500 мм (табл. 18).

Измерения проводят с помощью прибора, предназначенного для контроля направления зуба.

б) Для станков с наибольшим диаметром обрабатываемого образца-изделия свыше 500 мм

Проверка точности направления зуба заменяется проверкой отклонения осевых шагов по нормали. Контроль проводят с использованием специального прибора.

Допускаемые отклонения осевых шагов приведены в табл. 19.

Таблица 19

Ширина зубчатого венца образца-изделия, мм	Отклонение, мкм, для стакнов класса точности			
	Н	П	В	А
До 40	±16	±12	±11	±8
Св. 40 > 100	±18	±14	±12	±10
> 100 > 160	±20	±16	±14	±11
> 160 > 250	±25	±20	±16	±12
> 250 > 400	±32	±25	±20	±16

П р и м е ч а н и е. Проверки по пп. 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3 допускается проводить с учетом влияния шероховатости поверхности зубьев, а также волнистости, вызванной подачей инструмента. Методика исключения из результатов измерений этих факторов должна быть приведена в технической документации на конкретную модель станка.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*


**ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПОСТОЯНСТВА  
ПОЛОЖЕНИЯ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ (п. 2.2.3)**

Измерения проводились у торца шпинделя передней бабки одновременно двумя измерительными приборами в положениях  $\pi$  и  $\tau$  при трех его оборотах (табл. 20).

Таблица 20

Номер измерения	Угловое положение стола	Показания измерительного прибора в положениях $\pi$ ( $\tau$ ), мм				Среднее арифметическое	
		при оброте шпинделя передней бабки					
		1	2	3			
1	0°	-1,0 (+0,9)	-1,3 (+0,9)	-1,2 (+0,9)	-1,2 (+0,9)		
2	45°	-0,5 (+2,0)	-0,5 (+2,1)	-0,5 (+1,9)	-0,5 (+2,0)		
3	90°	+1,1 (+3,1)	+1,0 (+3,1)	+0,9 (+3,1)	+1,0 (+3,1)		
4	135°	+2,3 (+2,4)	+2,2 (+2,2)	+2,2 (+2,3)	+2,2 (+2,3)		
5	180°	+2,7 (+1,0)	+2,9 (+1,1)	+2,8 (+1,2)	+2,8 (+1,1)		
6	225°	+2,4 (-0,6)	+2,4 (-0,6)	+2,4 (-0,6)	+2,4 (-0,6)		
7	270°	+0,8 (-1,1)	+0,9 (-0,9)	+1,0 (-1,0)	+0,9 (-1,0)		
8	315°	-0,2 (-0,3)	-0,2 (-0,3)	-0,2 (-0,3)	-0,2 (-0,3)		

По значениям средних арифметических показаний измерительных приборов для каждого углового положения стола строят график в прямоугольной системе координат, как указано на черт. 22

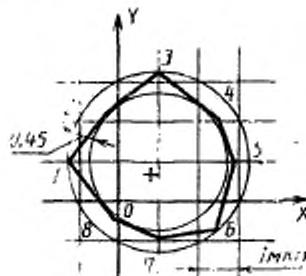

Черт. 22

Отклонение от постоянства оси вращения стола при его новороте равно 0,45 мкм

Примечание. Рекомендуемый масштаб графического построения 1:1000.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Рекомендуемое

**ТОЧНОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО  
ПОВОРОТА ШПИНДЕЛЯ ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ (ШПИНДЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ)  
ОТНОСИТЕЛЬНО ШПИНДЕЛЯ ФРЕЗЫ**

$\alpha$  — накопленная погрешность поворота,  
 $\beta$  — последовательная погрешность поворота



Черт. 23

Таблица 21

Ном. тип. диаметр обработки шестерни колеса, мм	Номер пункта	Допуск, угловые секунды, для стакнов класса точности			
		И	П	В	А
До 125	1 а	125	80	50	32
	1 б	40	25	16	10
Св. 125 > 200	1 а	100	65	40	25
	1 б	32	20	12	8
> 200 > 320	1 а	80	50	32	20
	1 б	25	16	10	6
> 320 > 500	1 а	65	40	25	16
	1 б	20	12	8	5
> 500 > 800	1 а	50	32	20	12
	1 б	16	10	6	4
> 800 > 1250	1 а	40	25	16	10
	1 б	12	8	5	3

Измерения проводят угломерным прибором (типа кинематомера), непрерывно указывающим погрешность взаимосвязанного поворота шпинделя передней бабки (шпиндель изделия) относительно шпинделя фрезы. При проверке цепь обкатки станка встраивают на передаточное отношение, возможно более близкое к передаточному отношению при нарезании образца изделия (см. разд. 3).

## С. 26 ГОСТ 18065—91

Измерения проводят при вращении шпинделя передней бабки (шпинделя изделия) в двух направлениях.

Отклонение равно (черт. 23),


*a* — наибольшей накопленной погрешности за один оборот шпинделя передней бабки (шпинделя изделия);

*b* — наибольшей удвоенной амплитуде периодической составляющей кинематической погрешности за один оборот шпинделя передней бабки (шпинделя изделия).

## 2. ТОЧНОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ДВИЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СУППОРТА ФРЕЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВОРОТА ШПИНДЕЛЯ ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ (ШПИНДЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ)

*a* — накопленная погрешность перемещения;

*b* — периодическая погрешность перемещения

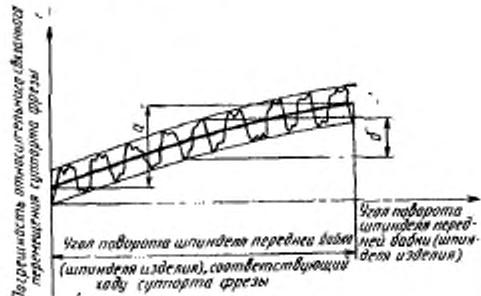

Черт. 24

Таблица 22

Длина перемещения, мм	Допуск, мм, для стакнов класса точности	
	В	А
25	6	5
100	10	8
300	16	12
500	20	16
1000	25	20

Таблица 23

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мм, для стакнов класса точности	
	В	А
До 125	4	3
Св. 125 > 800	5	4
> 800 > 1250	6	5

Измерения проводят прибором (типа линейно-кругового кинематомера), обеспечивающим непрерывную запись результатов измерения и непрерывно указывающим погрешность взаимосвязанных движений — линейного перемещения суппорта фрезы относительно поворота шпинделя передней бабки (шпинделя изделия).

При проверке цепь подач настраивают таким образом, чтобы за каждый оборот шпинделя передней бабки (шпинделя изделия) суппорт фрезы перемещал-

ся на длину хода, не кратную шагу ходового винта горизонтальной подачи суппорта фрезы.

Проверку проводят при двух направлениях вращения шпинделя передней бабки (шпинделя изоляции) на всей длине хода суппорта фрезы, но не более наибольшей ширины нарезаемого венца.

Отклонения равны (черт. 24):

*а* — наибольшей накопленной погрешности на угле поворота шпинделя передней бабки соответствующем всей длине хода суппорта фрезы (табл. 22);

*б* — наибольшей удвоенной амплитуде периодической составляющей кинематической погрешности на угле поворота шпинделя передней бабки соответствующем всей длине хода суппорта фрезы (табл. 23).

**Примечание.** Для станков, имеющих раздельные приводы главного движения и подачи, данная проверка не проводится.

С. 28 ГОСТ 18065—91

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации «Станки» (ТК 70 «Станки»)

#### РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Байков, канд. техн. наук, Ю. А. Архипов, Н. Ф. Хлебалин,  
д-р техн. наук, Ю. С. Николаев, Л. П. Малиновская, Л. К. Гирина,  
Г. П. Лобова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.06.91 № 1030

3. Срок проверки 1998 г., периодичность проверки — 10 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 11542—81, ГОСТ 18065—80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8—82	2.1
ГОСТ 6636—69	1.3
ГОСТ 9324—80	Вводная часть, 1.5
ГОСТ 9563—60	1.1.
ГОСТ 15945—82	1.1.
ГОСТ 22267—76	2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13
ГОСТ 25443—82	3.1
ГОСТ 25557—82	1.1.

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*  
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в наб. 15.08.91 Подп. в печ. 28.12.91 Усл. л. д. 2,0. Усл. кр.-отт. 2,0. Уч.-изд. л. 1,53  
Тираж 2056 Цена 60 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123567, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московских, 256. Зак. 1610