

ГОСТ ИСО 12307-1-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ.
СВЕРТНЫЕ ВТУЛКИ**

КОНТРОЛЬ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА

Издание официальное

Б3 7-97

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ГОСТ ИСО 12307-1-96

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (Протокол № 10 от 4 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 12307-1-93 «Подшипники скольжения. Свертные втулки. Контроль наружного диаметра»

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 мая 1997 г. № 197 межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 12307-1-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарт России

ГОСТ ИСО 12307—1—96

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	2
4 Обозначения	2
5 Цель контроля	3
6 Методы контроля	4
7 Выбор метода контроля	4
8 Метод контроля — по ГОСТ 27672—1: Наружный диаметр D_o	4
9 Метод контроля — по ГОСТ 27672—2: Наружный диаметр D_o	13
10 Проверка измерительного оборудования в отношении требований к точности	14
11 Технические условия на рисунках свертных втулок	16
12 Технические условия для поверки средств контроля	17
Приложение А Определение погрешности измерения	18
Приложение Б Определение сравнимости	19

ГОСТ ИСО 12307-1-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ. СВЕРТНЫЕ ВТУЛКИ

Контроль наружного диаметра

Plain bearings. Wrapped bushes.
Checking the outside diameter

Дата введения 1998-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на свертные втулки по ГОСТ 27672 и устанавливает методы контроля наружного диаметра свертных втулок и требования к используемому измерительному оборудованию в соответствии с ГОСТ ИСО 12301.

Контроль толщины стенки втулок — по ГОСТ ИСО 12306.

Свертные втулки являются гибкими и в свободном состоянии не соответствуют цилиндрическому профилю. Поэтому наружный диаметр свертных втулок измеряют при фиксированной нагрузке с помощью специального измерительного оборудования.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 24853-81 (ИСО/P 1938-71) Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски

Издание официальное

ГОСТ ИСО 12307—1—96

ГОСТ 25346—89 (ИСО 286—88) Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

ГОСТ 27672—88 (ИСО 3547—76) Подшипники скольжения. Втулки свертные. Размеры, допуски и методы контроля

ГОСТ ИСО 12301—95 Подшипники скольжения. Методы контроля геометрических показателей и показателей качества материалов

ГОСТ ИСО 12306—96 Подшипники скольжения. Измерение толщины стенок тонкостенных вкладышей и тонкостенных сплошных и свертных втулок

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующий термин.
Наружный диаметр — диаметр D_o свертной втулки (рисунок 1).



Рисунок 1 — Наружный диаметр свертной втулки

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют обозначения и единицы измерения в соответствии с таблицей 1.

ГОСТ ИСО 12307-1-96

Таблица 1 — Обозначения и единицы измерения

Обозначение	Параметр	Единицы измерения СИ
a_z	Расстояние между полувкладышами контрольного блока	мм
B	Ширина втулки	мм
$b_{e,1}$	Ширина контрольного блока	мм
$b_{e,2}$	Ширина калибра-пробки ($b_{e,2} = b_{e,1} + 5$)	мм
D_o	Наружный диаметр свертий втулки	мм
$d_{e,1}$	Диаметр отверстия контрольного блока (согласно ГОСТ 27672)	мм
$d_{e,2}$	Диаметр калибра-пробки	мм
$d_{e,x,1}$	Фактический диаметр контрольного блока	мм
$d_{e,x,2}$	Фактический диаметр калибра-пробки	мм
F_c	Контрольная нагрузка	Н
C	Корректирующий размер	мм
n	Число образцов	
P_{tr}	Доверительный уровень на обеих сторонах	%
R_s	Шероховатость поверхности (согласно ГОСТ 2789)	мкм
σ	Среднее квадратическое отклонение	мм
$\sigma_{\Delta x}$	Среднее квадратическое отклонение Δx	мм
T	Допуск на диаметр D_o	мм
t_1, \dots, t_6	Допуски формы и расположения	мм
u	Погрешность измерения при доверительной вероятности 95 %	мм
u_k	Предельная погрешность измерительного оборудования	мм
E_{nd}	Упругое сжатие наружного диаметра при контрольной нагрузке F_c	мм
Δx	Разность между первым и вторым измерениями	мм
$\overline{\Delta x}$	Среднее арифметическое Δx	мм

5 ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ

Гарантировать заданный натяг при монтаже (неподвижную посадку) свернутых втулок в отверстия корпуса.

ГОСТ ИСО 12307-1-96

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Метод контроля 1 — по ГОСТ 27672: Измерение наружного диаметра D_o .

Наружный диаметр свертной втулки контролируют в измерительном оборудовании (рисунок 2) с помощью контрольного блока, состоящего из верхнего и нижнего полувкладышей (рисунки 3 и 4), и калибров-пробок (рисунки 5 и 6) при определенной контрольной нагрузке F_c .

Наружный диаметр измеряют косвенно, как разность величин a_c (Δa_c).

Контрольную нагрузку вычисляют таким образом, чтобы наружный диаметр изменялся упруго и не имел остаточной деформации.

6.2 Метод контроля 2 — по ГОСТ 27672: Оценка наружного диаметра D_o .

Наружный диаметр свертной втулки контролируют в «проходных» и «непроходных» кольцевых калибрах.

Результат контроля носит атрибутивный характер, т. е. «проход» или «непроход».

7 ВЫБОР МЕТОДА КОНТРОЛЯ

Свертные втулки можно контролировать любым методом по согласованию между изготавителем и заказчиком.

Метод 1 является точным методом, основанным на использовании комплексной оснастки, а метод 2 — атрибутивным методом, связанным с применением более простой оснастки. Метод 1 предпочтителен для втулок с наружным диаметром более 10 мм.


8 МЕТОД КОНТРОЛЯ — по ГОСТ 27672-1: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D_o

8.1 Измерительное оборудование

Типичное измерительное оборудование для измерения D_o свертной втулки (рисунок 2) состоит из следующих основных элементов и узлов:

- базовой плиты, используемой в качестве фиксирующего и направляющего устройства для разъемных контрольных блоков;
- приводного двигателя для генерирования контрольной нагрузки;
- верхней плиты;

ГОСТ ИСО 12307-1-96

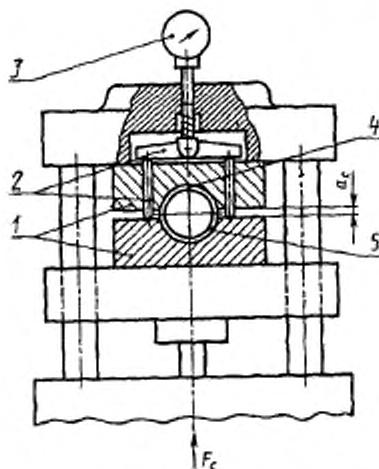

1 — контрольный блок; 2 — система передачи величины измерения;
3 — измерительный прибор с круговой шкалой; 4 — разъем; 5 — втулка

П р и м е ч а н и я

1 Показано гидравлическое оборудование, однако можно использовать оборудование с пневматическим или механическим приводом. Усилие F_c может быть приложено как сверху, так и снизу.

2 Разъем втулки должен быть расположен в вертикальном направлении и направлен к верхнему полувкладышу контрольного блока.

Рисунок 2 — Типичное измерительное оборудование для измерения наружного диаметра

ГОСТ ИСО 12307-1-96

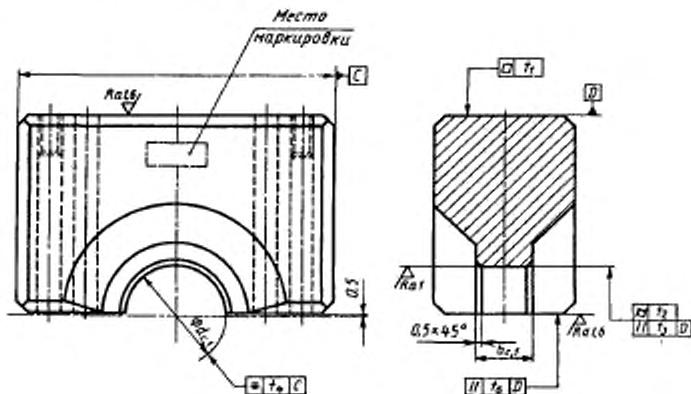


Рисунок 3 — Верхний полувкладыш контрольного блока

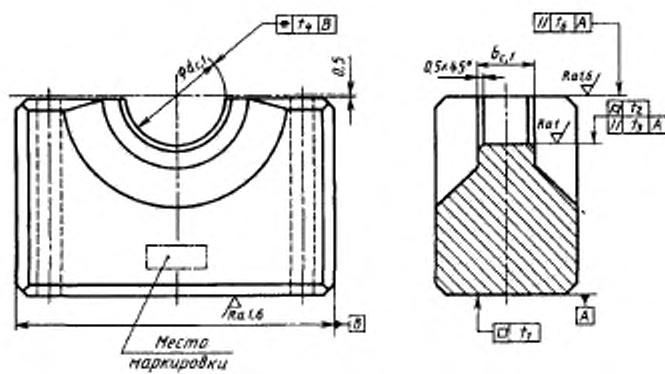


Рисунок 4 — Нижний полувкладыш контрольного блока

ГОСТ ИСО 12307-1-96

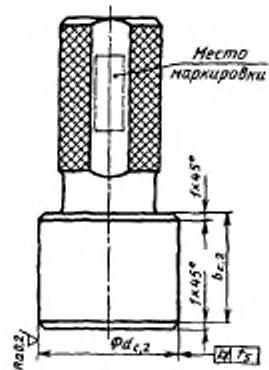


Рисунок 5 — Калибр-пробка сплошная для $d_{c,2} \leq 80$ мм

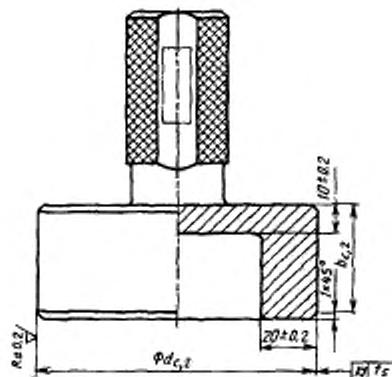


Рисунок 6 — Калибр-пробка с глухим отверстием для $d_{c,2} > 80$ мм

ГОСТ ИСО 12307-1-96

- системы передачи измерения расстояния a_e измерительной головке (рисунок 2);
- измерительной головки с индикаторным прибором;
- контрольного блока (рисунок 3 и 4);
- калибра-пробки (рисунки 5 и 6);
- стола коррекции сжимающей нагрузки.

8.2 Требования к измерительному оборудованию

Требования к измерительному оборудованию для измерения наружного диаметра свертной втулки приведены на рисунках 3—6.

П р и м е ч а н и е

$$d_{e,1} = D_{o, \max} - E_{red}; \quad (1)$$

E_{red} — упругое сжатие — по ГОСТ 27672;

$E_{red} = 0,006 \text{ мм для } D_o < 12 \text{ мм};$

$E_{red} = 0,012 \text{ мм для } D_o \geq 12 \text{ мм};$

$$b_{e,1} \geq B + 2; \quad (2)$$

$$b_{e,2} = b_{e,1} + 5. \quad (3)$$

Полувкладыши контрольного блока (рисунки 3 и 4) и калибр-пробки (рисунки 5 и 6) должны быть изготовлены из закаленной (60 — 64 HRC₂) и нестареющей стали.

Полувкладыши контрольного блока должны иметь жесткую конструкцию, чтобы усилия, возникающие в процессе измерения втулок, вызывали только незначительные деформации.

Отверстие полувкладышей контрольного блока и контрольная поверхность калибра-пробки не подлежат хромированию.

Контрольный блок и калибр-пробку следует маркировать своим номинальным диаметром $d_{e,1}$.

Калибр-пробка может иметь дополнительную маркировку, касающуюся корректирующего размера C .

Предельная нагрузка, предельные отклонения, скорость приложения нагрузки и температура должны соответствовать таблице 2.

ГОСТ ИСО 12307-1-96

Таблица 2 — Контрольная нагрузка, предельные отклонения, скорость приложения нагрузки, температура

Контрольная нагрузка F_c , Н	Допустимые предельные отклонения, %	Максимальная скорость приложения контрольной нагрузки F_c без удара, мм/с	Температура контроля*, °С
$F_c \leq 2000$	$\pm 1,25$	10 ± 2	20 — 25
$2000 < F_c \leq 5000$	$\pm 1,00$		
$5000 < F_c \leq 10000$	$\pm 0,75$		
$10000 < F_c \leq 50000$	$\pm 0,50$		

*) Разность в температуре между контрольным блоком и измеряемой втулкой не должна превышать 1 °С

Отклонения для измерительного прибора с круговой шкалой и электронного измерительного прибора должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3 — Отклонения для измерительного прибора с круговой шкалой и электронного измерительного прибора

В миллиметрах

Наружный диаметр D_o	Цена деления шкалы		Общее отклонение*	
	Прибор с круговой шкалой	Электронный прибор	Прибор с круговой шкалой	Электронный прибор, % диапазона измерения
$D_o \leq 80$	0,001	0,001	0,0012	0,5
$D_o > 80$	0,005	0,001	0,0060	

*) Индикация максимальной измеряемой величины (полная шкала ± 500 мкм)

ГОСТ ИСО 12307-1-96

Допуски на изготовление для верхней и нижней поверхностей зажима измерительного оборудования должны соответствовать таблице 4.

Таблица 4 — Допуски на изготовление для верхней и нижней поверхностей зажима измерительного оборудования

Допуск на параллельность между поверхностями зажима, мм	Допуск на плоскость, мм	Шероховатость поверхности R_a , мкм
0,01/100	0,005	0,2

Допуски на изготовление и пределы износа для контрольного блока и калибра-пробки должны соответствовать таблице 5.

Таблица 5 — Допуски на изготовление и пределы износа для контрольного блока и калибра-пробки

Наружный диаметр D_o , мм	Пределы допусков на изготовление или пределы износа	$d_{c,2}$	$d_{c,1}$	ϵ_1	ϵ_2	ϵ_3	ϵ_4	ϵ_5	ϵ_6
		мм							
$D_o \leq 80$	Изготовление	-0,003	+0,003	0,002	0,002	0,003	0,05	0,002	0,03
	Износ	-0,005	+0,005	0,004	0,004	0,005	0,05	0,004	0,05
$80 < D_o \leq 150^*$	Изготовление	-0,005	+0,005	0,003	0,003	0,004	0,05	0,003	0,03
	Износ	-0,007	+0,007	0,005	0,005	0,006	0,05	0,005	0,05

* Для $D_o > 150$ мм по соглашению между изготавителем и заказчиком

8.3 Определение корректирующего размера C

Корректирующий размер C рассчитывают по формуле

$$C = \frac{\pi}{2} (d_{c,a,1} - d_{c,1}) - (d_{c,a,1} - d_{c,a,2}). \quad (4)$$

ГОСТ ИСО 12307-1-96

Пример: $d_{c,1} = 20,050$ мм;

$d_{c,a,1} = 20,052$ мм;

$d_{c,a,2} = 20,048$ мм,

следовательно

$$C = (20,052 - 20,050) \frac{\pi}{2} - (20,052 - 20,048);$$

$$C = -0,001 \text{ мм.}$$

При отклонении фактического диаметра $d_{c,a,1}$ контрольного блока от диаметра $d_{c,1}$ контрольные блоки можно использовать при условии, если отклонение $|d_{c,a,1} - d_{c,1}| \leq 0,03$ мм.

На допуски калибров-пробок, согласно таблице 5, это не влияет.

Пример: $d_{c,1} = 20,062$ мм;

$d_{c,a,1} = 20,052$ мм;

$d_{c,a,2} = 20,048$ мм;

$$|d_{c,a,1} - d_{c,1}| = 0,010 < 0,030 \text{ мм,}$$

следовательно

$$C = (20,052 - 20,062) \frac{\pi}{2} - (20,052 - 20,048);$$

$$C = -0,020 \text{ мм.}$$

8.4 Методика контроля

Для идеального расположения полувкладышей контрольного блока относительно друг друга нижний полувкладыш вводят первым и фиксируют центрально относительно оборудования для измерения втулки. Затем запрессовывают свободно смонтированный верхний полувкладыш при заданной нагрузке относительно нижнего полувкладыша с помощью калибра-пробки. Устройство фиксируют в таком состоянии, регулируют на корректирующий размер C согласно 8.3 и снимают показание Δa_c . Затем втулки вставляют центрально.

8.5 Погрешности измерения

8.5.1 Погрешности, обусловленные измерительным оборудованием:

- верхние и нижние полувкладыши контрольного блока расположены нелинейно относительно друг друга;
- полувкладыши контрольного блока неправильно зафиксированы в измерительном оборудовании;
- разболтанность (большой зазор, повреждение трансмиссионной системы (рисунок 2), измерительного прибора с круговой шкалой, измерительной головки и т. д.);

ГОСТ ИСО 12307-1-96

- повреждение или износ контрольного блока или калибра-пробки;

- ширина отверстия контрольного блока $b_{c,1}$ меньше ширины втулки B ;

- контрольная нагрузка F_c не соответствует расчетной нагрузке.

8.5.2 Погрешности, обусловленные втулкой:

- смазка, загрязнения, повреждения, заусенцы и т. д. на наружном диаметре (посадочной поверхности) и в разъеме.

8.5.3 Погрешности, обусловленные человеческими факторами:

- неправильная установка контрольной нагрузки;

- втулку измеряют эксцентрично к ширине отверстия контрольного блока $b_{c,1}$;

- разъем втулки, вставленной в контрольный блок, направлен не- вертикально к верхнему полувкладышу контрольного блока;

- неправильное считываение при измерении фактических диаметров $d_{c,a,1}$ и $d_{c,a,2}$;

- неправильный расчет и/или установка коррекции;

- неправильный пересчет наружного диаметра.

8.6 Общие основы при измерении наружного диаметра втулки

8.6.1 Контрольную нагрузку F_c рассчитывают согласно ГОСТ 27672.

8.6.2 Диаметр $d_{c,1}$ контрольного блока рассчитывают по формуле (1).

8.6.3 Определяют верхнюю и нижнюю предельные величины Δa_c :

- верхняя предельная величина равна 0;

- нижняя предельная величина равна $-T(\frac{\pi}{2})$ (округляют до 0,005 мм), где $T = D_{o,max} - D_{o,min}$.

8.6.4 Корректирующий размер C определяют согласно 8.3.

8.6.5 Соотношение показания индикатора Δa_c и измеряемого наружного диаметра втулки рассчитывают по формуле

$$D_o = d_{c,1} + E_{ref} + \Delta a_c \left(\frac{2}{\pi} \right). \quad (5)$$

9 МЕТОД КОНТРОЛЯ – по ГОСТ 27672-2: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D_o

9.1 Контрольно-измерительные средства

Контроль проводят с помощью двух кольцевых калибров: калибра, соответствующего максимальной предельной величине (проходной кольцевой калибр), и калибра, соответствующего минимальной предельной величине (непроходной кольцевой калибр) наружного диаметра D_o свертной втулки.

Кольцевые калибры должны иметь направляющую фаску с малым углом (рисунок 7) или радиусом для исключения повреждения и отказа во время проведения контроля.

9.2 Требования к измерительным средствам

Кольцевые калибры должны быть изготовлены из закаленной (60–64 HRC₀) и нестареющей стали.

Ширина кольцевого калибра (без фаски) должна быть не меньше максимальной ширины втулки.

Предельный внутренний диаметр проходного и непроходного кольцевых калибров должен соответствовать JS3 согласно ГОСТ 25346.

Износ кольцевых калибров не должен превышать Y_1 (эталонный предел износа) для рабочих деталей IT 8 согласно ГОСТ 24853.

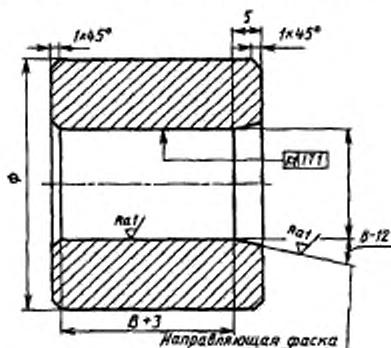


Рисунок 7 – Кольцевой калибр

ГОСТ ИСО 12307-1-96

9.3 Методика контроля

Контролируемую втулку вводят в калибры со стороны, имеющей направляющую фаску.

Втулка должна входить в проходной кольцевой калибр от руки (максимальное усилие 250 Н) и не входить в непроходной кольцевой калибр (при том же усилии).

Достоверность контроля уменьшается, если втулка не является круглой или зазор не закрывается, тогда предпочтительным является контроль по методу 1.

9.4 Погрешности измерения

К наиболее часто встречающимся погрешностям относятся:

- повреждение или износ кольцевых калибров;
- отсутствие на кольцевых калибрах направляющей фаски;
- втулки вводят в кольцевые калибры в наклонном положении;
- втулки запрессовываются в кольцевые калибры путем приложения значительного усилия;
- ширина кольцевых калибров меньше ширины втулки;
- отклонение от окружности и открытый зазор втулки в свободном состоянии;
- наличие грязи, консистентной смазки, заусенцев, повреждений и деформирования наружного диаметра (посадочной поверхности) и в разъеме.

10 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ТОЧНОСТИ

10.1 Общие требования

Качество измерительного оборудования должно быть таким, чтобы случайная составляющая погрешности измерения и одного отдельно взятого результата измерения, определенного с помощью измерительного инструмента в отношении типичного объекта (втулки), была меньше предельного значения u_E , приведенного в таблице 6.

ГОСТ ИСО 12307-1-96

Таблица 6 — Предельные погрешности для измерительного оборудования

Наружный диаметр D_o	u_e	$ \bar{\Delta}x _e$
$D_o \leq 80$	0,008	0,003
$80 < D_o \leq 150^{*)}$	0,010	0,005

^{*)} Для $D_o > 150$ мм по соглашению между изготавителем и заказчиком

Погрешность измерения определяют согласно 10.2.

Качество измерительного оборудования должно быть таким, чтобы разность $|\bar{\Delta}x|$ между средними значениями двух серий измерений, выполненных согласно 10.3 для двух различных периодов времени, или, из-за применяемого измерительного инструмента, в двух аналогичных или различных типах измерительного оборудования не превышала предельного значения $|\bar{\Delta}x|_e$, приведенного в таблице 6.

10.2 Определение погрешности измерения и (приложение А)

Измеряют 24 втулки дважды (после каждого ввода втулки) при одинаковых условиях (тот же экспериментатор, то же измерительное оборудование, то же место контроля и те же интервалы времени).

По разности Δx между двумя измерениями, определенными с соответствующими знаками, вычисляют (с помощью ЭВМ) среднее квадратическое отклонение σ по формуле

$$\sigma_{\Delta x} = \sqrt{\left(\frac{1}{24-1}\right) \sum_{i=1}^{24} (\Delta x_i - \bar{\Delta}x)^2}. \quad (6)$$

При условии, что значения определяют из нормального распределения и что σ рассматривают как несмещенную величину для среднего квадратического отклонения σ партии, случайную составляющую погрешности измерения и для отдельного результата, полученного с помощью данного измерительного инструмента, рассчитывают (для доверительного уровня 95 %) по формуле

ГОСТ ИСО 12307-1-96

$$u = \frac{4\sigma_{\Delta x}}{\sqrt{2}}. \quad (7)$$

Значение u сравнивают с предельным значением u_E .

10.3 Определение сравнимости $|\Delta x|$ (приложение Б).

Измеряют 24 втулки на двух подобных или различных типах оборудования различными экспериментаторами в различных местах и в различное контрольное время.

Измеряемыми величинами для двух условий 1 и 2 являются $x_{1,i}$ и $x_{2,i}$.

Рассчитывают средние величины по формулам:

$$\bar{x}_1 = \left(\frac{1}{24} \right) \sum_{i=1}^{24} x_{1,i}; \quad (8)$$

$$\bar{x}_2 = \left(\frac{1}{24} \right) \sum_{i=1}^{24} x_{2,i} \quad (9)$$

Рассчитывают модуль разности между средними величинами двух серий измерения по формуле

$$|\bar{\Delta x}| = |\bar{x}_1 - \bar{x}_2|. \quad (10)$$

Значение $|\bar{\Delta x}|$ сравнивают с предельным значением $|\bar{\Delta x}|_E$.

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РИСУНКАХ СВЕРТНЫХ ВТУЛОК

Предпочтительный способ выбора метода контроля указывают на рисунках втулок в соответствии с 11.1 и 11.2.

11.1 Метод контроля 1

Пример обозначения на рисунке втулки

ГОСТ ИСО 12307-1-96



11.2 Метод контроля 2
Пример обозначения на рисунке втулки

Метод контроля — по ГОСТ 27672-2
Диаметр проходного кольцевого калибра равен 34,095 мм.
Диаметр непроходного кольцевого калибра равен 34,045 мм.

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

12.1 Измерительные средства подлежат периодической поверке, повреждения устраняют и любые изменения размеров указывают на них.

12.2 Измерительное оборудование поверяют на точность в установленные интервалы времени (в соответствии со статистическими методами).

ГОСТ ИСО 12307-1-96

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

Табуляцию результатов испытания для контроля наружного диаметра свертных втулок по ГОСТ 27672 с целью определения погрешности измерения u в соответствии с 10.2 приводят согласно таблице А.1

Т а б л и ц а А.1 — Результаты испытания

В микрометрах

Номер втулки <i>n</i>	Первое измерение	Второе измерение	Разность Δx между первым и вторым измерением
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
—	—	—	$\sigma_{\Delta x} =$
$u = \frac{4\sigma_{\Delta x}}{\sqrt{2}} =$			

ГОСТ ИСО 12307-1-96

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРАВНИМОСТИ

Табуляцию результатов испытания для контроля наружного диаметра свертных втулок по ГОСТ 27672 с целью определения сравнимости с $|\Delta x|$ в соответствии с 10.3 приводят согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Результаты испытания

В микрометрах

Номер втулки n	Первое измерение	Второе измерение
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
$\bar{x} = \frac{\sum x}{24}$	$\bar{x}_1 =$	$\bar{x}_2 =$
$ \Delta x = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 =$		

ГОСТ ИСО 12307-1-96

УДК 621.822.5:531.717.1:006.354 ОКС 21.100.10 Г16 ОКП 41 8210

Ключевые слова: подшипники, подшипники скольжения, качество, контроль качества, подшипниковые втулки, свертные втулки, определение размеров, диаметры, измерение диаметра, измерительные средства

Редактор *Р. Г. Гофердовская*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*
Компьютерная верстка *Л. В. Леоновой*

Изл. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 10.09.97. Полиграфию в печать 12.11.97
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 267 экз. С 993. Зак. 1811.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138