



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ  
**РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ**  
МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  
**ГОСТ 18576—85**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством путей сообщения**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Л. И. Кузьмина** (руководитель темы); **А. К. Гурвич**, д-р техн. наук;  
**В. Б. Козлов**, канд. техн. наук; **В. А. Лончак**, канд. техн. наук;  
**Н. А. Кусакин**; **Е. И. Серегин**, канд. техн. наук; **Н. Ф. Левченко**, канд. техн.  
наук; **В. В. Гарьковый**, канд. техн. наук; **В. И. Маца**; **Е. М. Иванова**;  
**Л. Г. Ерофеева**

**ВНЕСЕН Министерством путей сообщения**

Зам. министра **А. Н. Бевзенко**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ-  
ственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1985 г.  
№ 1238**

**Контроль неразрушающий  
РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  
Методы ультразвуковые**

Non-destructive testing. Railway rails.  
Ultrasonic control methods

ОКП 09 2000

**ГОСТ  
18576—85**

Взамен  
**ГОСТ 18576—80**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1985 г. № 1238 срок действия установлен

с 01.07.86  
до 01.07.91

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на рельсы типов Р43, Р50, Р65 и Р75 и устанавливает методы ультразвукового контроля для выявления в головке, шейке и зоне продолжения шейки в подошву рельсов внутренних дефектов: расслоений, флокенов, раковин, сосредоточенных ликваций, трещин, дефектов электроконтактной сварки.

Стандарт не устанавливает методы ультразвукового контроля наплавки.

Характер дефектов при ультразвуковом контроле не определяется.

Необходимость проведения ультразвукового контроля, объем контроля, типы и размеры недопустимых дефектов устанавливаются в стандартах или технических условиях на рельсы.

Пояснения терминов, использованных в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.

## 1. АППАРАТУРА

1.1. При контроле должны быть использованы:


ультразвуковой импульсный дефектоскоп (далее — дефектоскоп) по ГОСТ 23049—84 с пьезоэлектрическими или электромагнитоакустическими преобразователями;

стандартные образцы для настройки дефектоскопа.

Допускается применять дефектоскопы с непрерывным излучением ультразвуковых колебаний, метрологические характеристики и параметры которых устанавливаются в стандартах и (или) технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

1.2. Для контроля следует использовать дефектоскопы, работающие по зеркально-теневому методу, по теневому методу, по эхо-методу, по зеркально-теневому и эхо-методам, на частоте от 0,1 до 4,0 МГц.

1.2.1. Дефектоскопы, работающие по теневому или зеркально-теневому методу, должны иметь устройство для измерения условной чувствительности, выполненное по схеме имитатора дефектов, состоящего из аттенюатора и элементов коммутации (черт. 1).

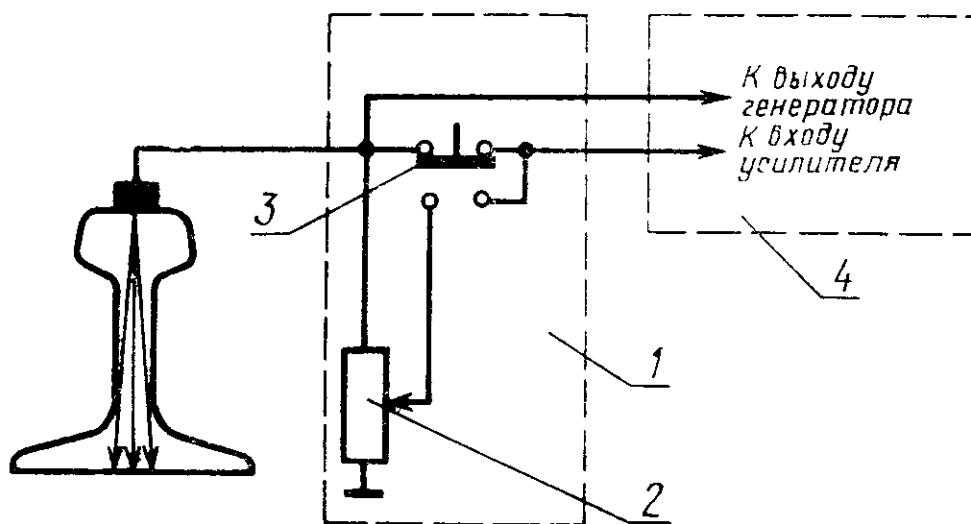

1 — имитатор дефектов; 2 — аттенюатор; 3 — переключатель;  
4 — дефектоскоп

Черт. 1


Аттенюатор имитатора дефектов должен быть проградуирован в относительных единицах от 0,1 до 0,6 или в децибелях. Значение ступени ослабления аттенюатора должно быть соответственно не более 0,1 или не более 2,0 дБ.

1.2.2. Дефектоскопы, работающие по эхо-методу, должны иметь аттенюатор. Значение ступени ослабления аттенюатора должно быть не более 2 дБ.

Допускается применять дефектоскопы без аттенюатора с проверкой условной чувствительности по стандартным образцам СО-1Р или СО-1 по ГОСТ 14782—76 или дефектоскопы без аттенюатора с системой автоматической настройки и поддержания чувствительности.

1.3. Пьезоэлектрические преобразователи на частоту более 0,16 МГц — по ГОСТ 26266—84.

1.4. Стандартные образцы СО-1Р и СО-3Р (черт. 2—3) и стандартные образцы СО-1, СО-2 и СО-3 по ГОСТ 14782—76 следует применять для измерения и проверки основных параметров аппаратуры и контроля при эхо-импульсном методе и совмещенной схеме включения пьезоэлектрического преобразователя на частоту более 1,5 МГц.

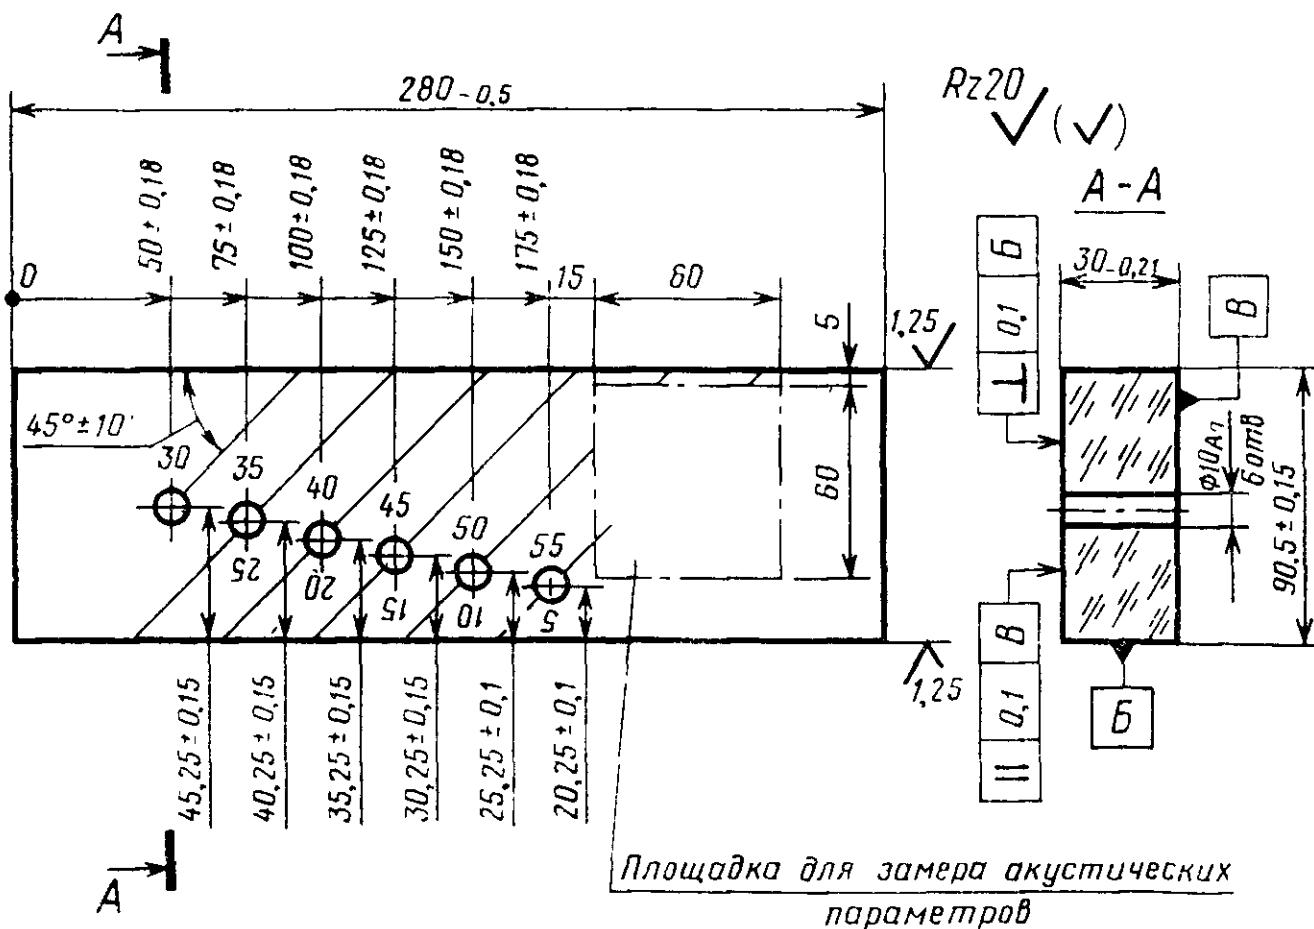

Черт. 2


В остальных случаях для проверки основных параметров аппаратуры и контроля должны использоваться стандартные образцы предприятия.

1.4.1. Стандартный образец СО-1Р (черт. 2) применяют для определения условной чувствительности.

Образец СО-1Р должен быть изготовлен из органического стекла марки ТОСП по ГОСТ 17622—72. Скорость распространения продольной ультразвуковой волны на частоте  $(2,5 \pm 0,2)$  МГц при температуре  $(20 \pm 5)$  °С должна быть равна  $(2670 \pm 133)$  м/с. Амплитуда третьего донного импульса по толщине образца на частоте  $(2,5 \pm 0,2)$  МГц и температуре  $(20 \pm 5)$  °С не должна отличаться более чем на  $\pm 2$  дБ от амплитуды третьего донного импульса в соответствующем исходном образце, аттестованном органами государственной метрологической службы.

Примечание. Цифры у отверстий диаметром 10  $A_7$  на образце СО-1Р относительно поверхности ввода ультразвуковых колебаний указывают глубину расположения центра соответствующих отверстий диаметром 2  $A_7$  в стандартном образце СО-1 по ГОСТ 14782—76.

Допускается применять образцы из органического стекла по черт. 2, в которых амплитуда третьего донного импульса по толщине образца отличается от амплитуды соответствующего импульса в исходном образце более чем на  $\pm 2$  дБ. При этом к образцу должен прикладываться аттестат-график по обязательному приложению 2.

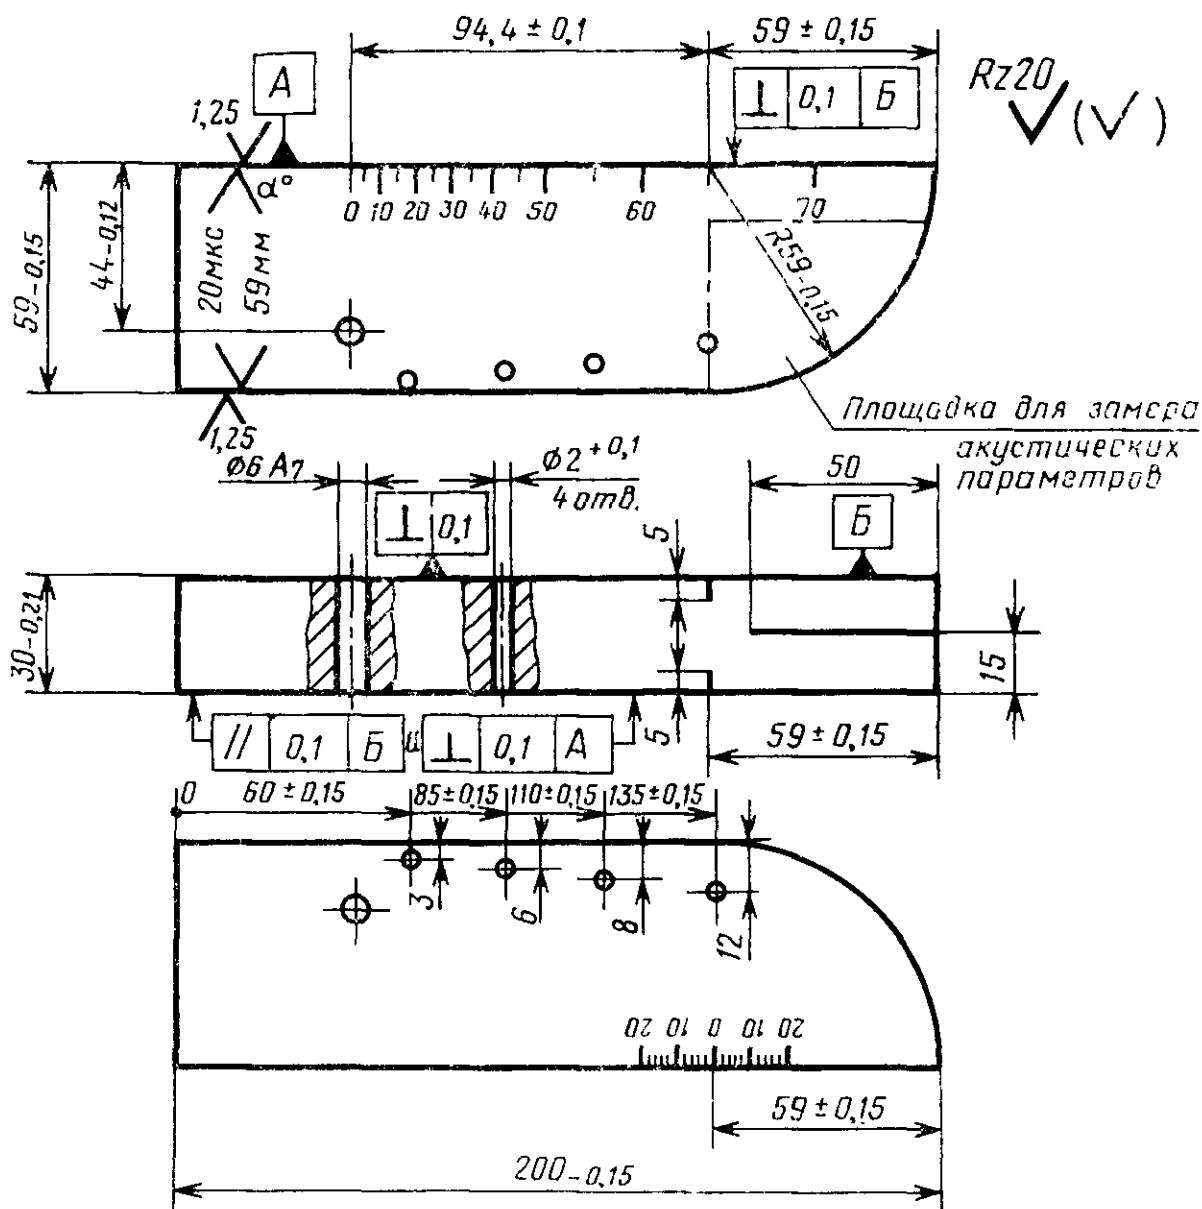

Черт. 3

1.4.2. Стандартный образец СО-3Р (черт. 3) применяют для определения условной чувствительности, мертвых зон, погрешности глубиномера, местоположения точки выхода и угла ввода ультразвуковых колебаний, ширины основного лепестка диаграм-

мы направленности, импульсного коэффициента преобразования при контроле рельсового, или близкого по акустическим свойствам к нему, металла.

Образец СО-ЗР должен быть изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050—74. Скорость продольной волны в образце при температуре  $(20 \pm 5)$  °С должна быть равна  $(5900 \pm 118)$  м/с. На боковых и рабочих поверхностях образца должны быть выгравированы риски, проходящие через центр полуокружности и по оси рабочей поверхности. На боковую поверхность образца наносят шкалу значений угла  $\alpha$  ввода луча от  $40^\circ$  до  $70^\circ$  через  $1^\circ$  в соответствии с уравнением

$$l = 44 \operatorname{tg} \alpha.$$

Нуль шкалы должен совпадать с осью, проходящей через центр отверстия диаметром 6  $A_7$ , перпендикулярно к рабочей поверхности образца.

Значение  $65^\circ$  на шкале углов ввода луча  $\alpha$  должно совпадать с риской, проходящей через центр полуокружности.

Допускается для определения условной чувствительности, погрешности глубиномера, местоположения точки выхода и угла ввода, ширины основного лепестка диаграммы направленности применять образец СО-2Р в соответствии с обязательным приложением 4.

1.5. В дефектоскопе для автоматизированного контроля должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие систематическую проверку параметров, определяющих работоспособность аппаратуры.

Перечень параметров и порядок их проверки должны быть указаны в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Допускается применять для периодической проверки условной чувствительности образцы СО-1Р, СО-ЗР, СО-1, СО-2 или образцы, указанные в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

## 2. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

2.1. Поверхность рельса, с которой ведется контроль, должна быть:

очищена от отслоившейся окалины, грязи, льда и покрыта слоем контактирующей жидкости при использовании пьезоэлектрического преобразователя;

очищена от отслоившейся окалины и грязи при использовании электромагнитоакустического преобразователя.

В качестве контактирующей жидкости используют воду, минеральные смазочные материалы, раствор спирта в воде и спирт.

Чистота поверхности и состав контактирующей жидкости должны быть указаны в технической документации на контроль.

2.2. Подготовку аппаратуры к контролю следует выполнять в соответствии с технической документацией на аппаратуру и контроль.

2.3. Основные параметры контроля:

частота ультразвуковых колебаний (дефектоскопа);

условная чувствительность;

положение точки выхода луча и направление акустической оси;

угол ввода ультразвукового луча в металл;

погрешность глубиномера (погрешность измерения координат);

мертвая зона;

характеристики электроакустического преобразователя;

минимальный условный размер дефекта, фиксируемого при заданной скорости контроля;

длительность импульса дефектоскопа.

Перечень параметров, подлежащих проверке, численные значения и периодичность проверки должны устанавливаться в каждом конкретном случае в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

2.4. Частоту ультразвуковых колебаний измеряют по длительности периода колебаний в эхо-импульсе посредством широкополосного осциллографа.

Допускается измерять частоту ультразвуковых колебаний в диапазоне 1,5—4,0 МГц, излучаемых наклонным преобразователем, по образцу, приведенному в рекомендуемом приложении 3.

2.5. Условную чувствительность контроля эхо-методом на частоте более 1,5 МГц следует измерять по образцу СО-1Р (или СО-1) или по образцу СО-3Р или СО-2Р (или СО-2), если в дефектоскопе имеется аттенюатор.

Измерение условной чувствительности по стандартному образцу СО-1Р или СО-1 выполняют при температуре, установленной в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Условную чувствительность при частоте ультразвуковых колебаний менее 1,5 МГц, допускается измерять по образцам, указанным в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Условную чувствительность при контроле зеркально-теневым методом измеряют с помощью имитатора дефектов или аттенюатора (черт. 1) на бездефектном участке рельса или на образце, параметры которых указаны в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

2.6. Положение точки выхода луча и направление акустической оси следует определять по образцам СО-3Р или СО-3, или СО-2Р.

2.7. Угол ввода луча следует измерять по образцам СО-3Р или СО-2, или СО-2Р.

2.8. Погрешность глубиномера (погрешность измерения координат) следует проверять по образцам СО-3Р или СО-2, или СО-2Р.

Допускается проверять погрешность глубиномера непосредственно на контролируемом рельсе, размеры которого известны.

2.9. Мертвую зону при контроле эхо-методом на частоте более 1,5 МГц следует проверять по образцам СО-3Р или СО-2, а при контроле на частоте менее 1,5 МГц по образцам, указанным в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

2.10. Характеристики электроакустического преобразователя следует проверять по нормативно-технической документации на аппаратуру.

2.11. Минимальный условный размер дефекта, подлежащий фиксации при заданной скорости контроля, следует проверять на стандартном образце в соответствии с технической документацией на контроль, утвержденной в установленном порядке. Допускается при проверке применять радиотехническую аппаратуру, имитирующую сигналы от дефектов заданного условного размера.

2.12. Длительность импульса дефектоскопа следует определять посредством широкополосного осциллографа измерением длительности эхо-сигнала на уровне 0,1.

Допускается определять длительность импульса дефектоскопа на образце в соответствии с рекомендуемым приложением 3.

### **3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ**


3.1. Контроль рельсов осуществляют эхо- или зеркально-теневым методами, или теневым, или комбинацией методов.

Схемы включения и расположения преобразователей приведены на черт. 4—16 ( $\Gamma$  — вывод к генератору,  $P$  — вывод к приемнику).


При эхо-методе применяют совмещенную (черт. 4) и раздельную (черт. 5) схемы включения преобразователей.

При зеркально-теневом методе применяют совмещенную (черт. 6, 7) и раздельную (черт. 8—11) схемы включения преобразователей.


При теневом методе применяют раздельную (черт. 12) схему включения преобразователей.

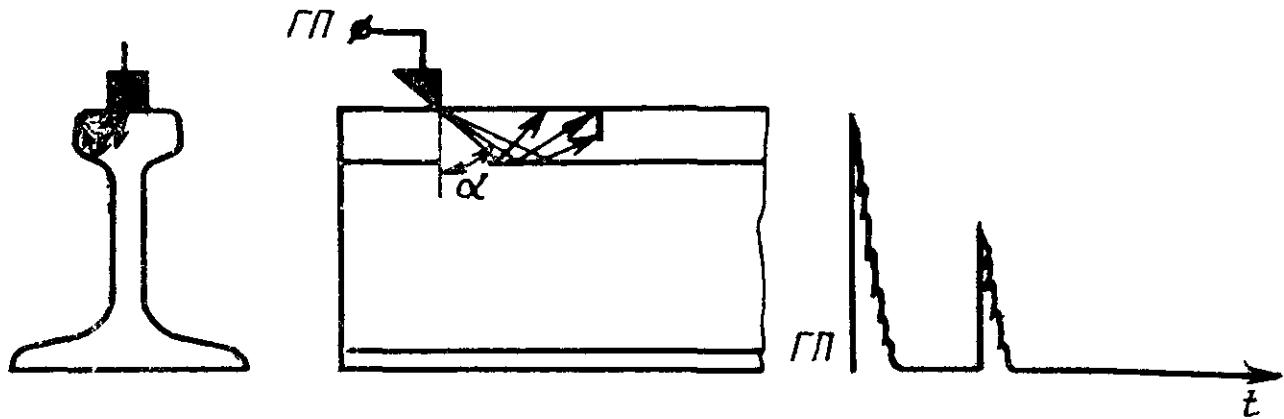


Черт. 4

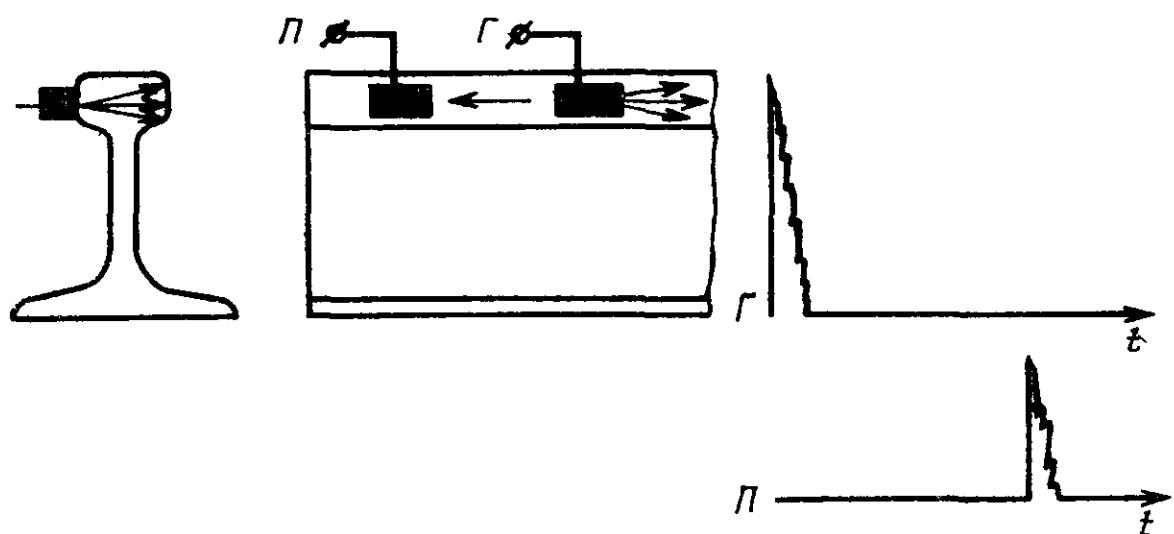


Черт. 5

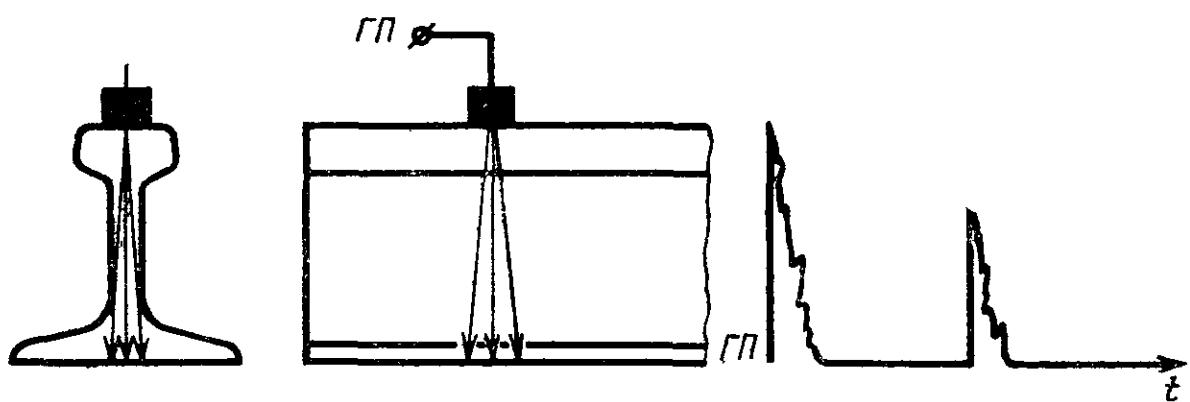


Черт. 6

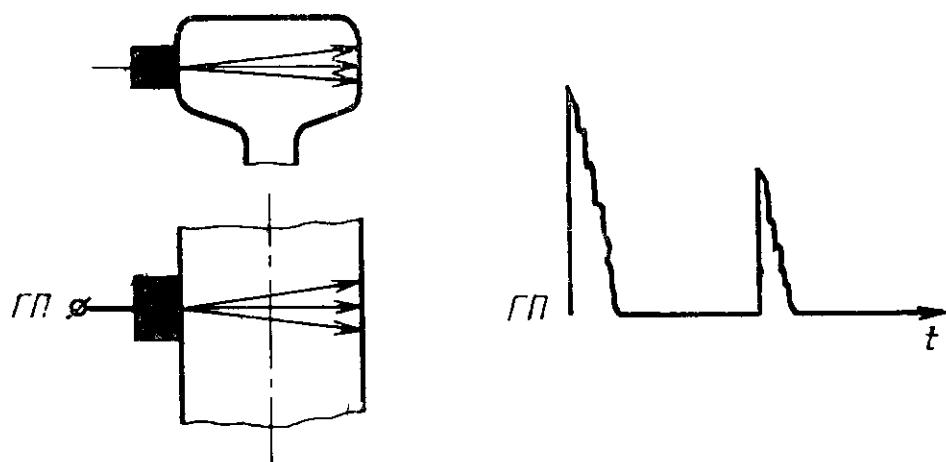


Черт. 7

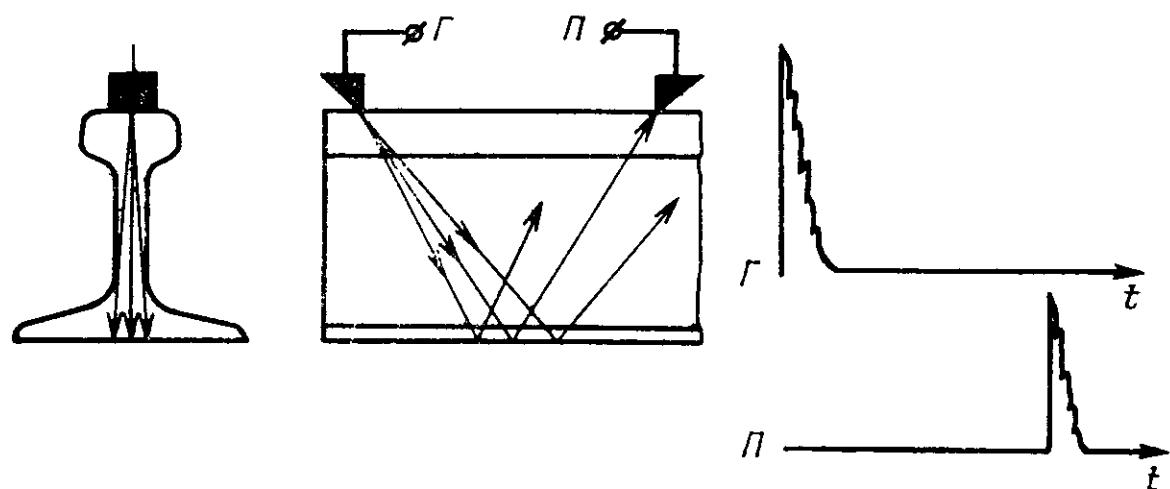


Черт. 8

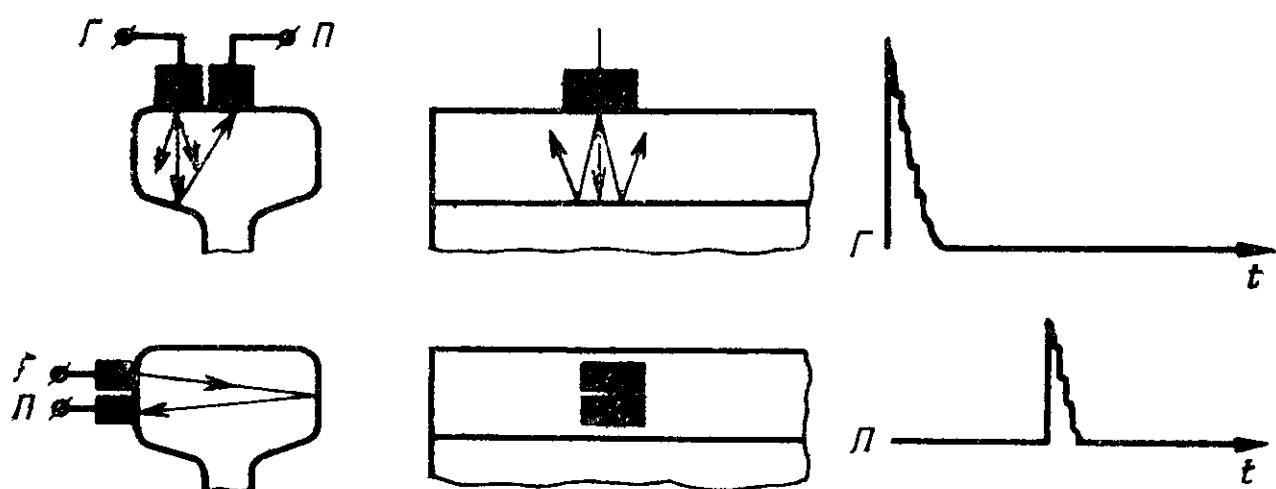

Черт. 9

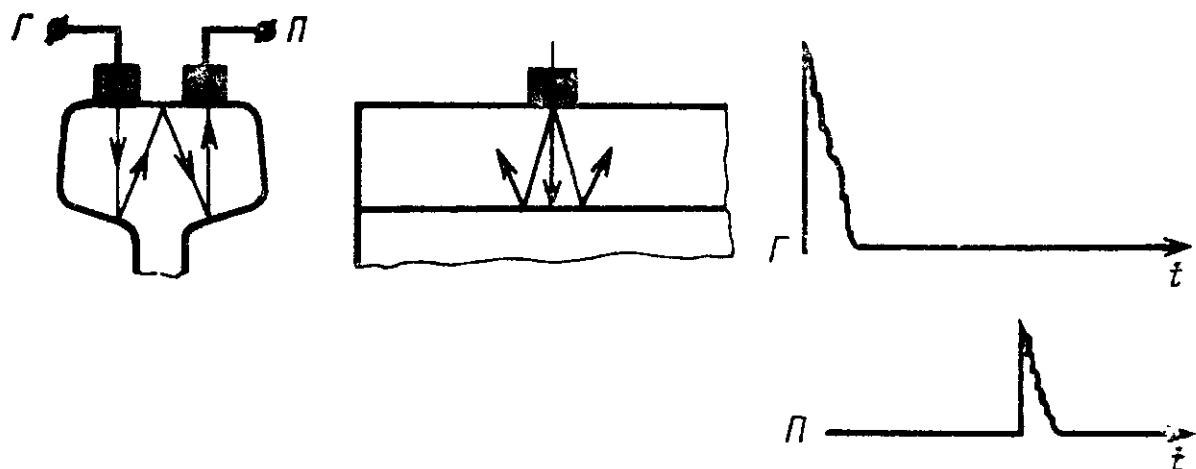

Черт. 10

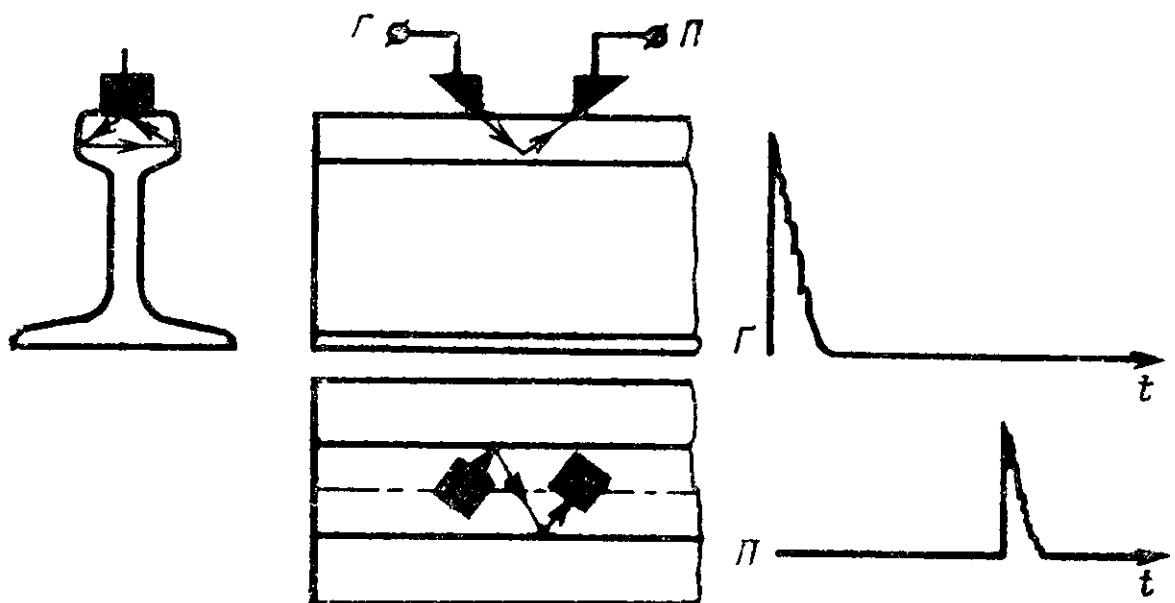

Черт. 11


При раздельно-совмещенной схеме (черт. 13, 14) включения преобразователей ультразвуковой контроль рельса осуществляют эхо- и зеркально-теневым методами.

При применении наклонных преобразователей прозвучивание осуществляют последовательно в двух взаимно противоположных направлениях.


Допускается применять наклонные преобразователи, с помощью которых осуществляют прозвучивание в одном направлении.

**3.2. Контроль головки рельса осуществляют эхо-методом с помощью наклонных преобразователей.**

При частоте ультразвуковых колебаний более 1,5 МГц преобразователь включают по совмещенной схеме и ориентируют относительно продольной оси рельса в стороны его боковых граней на угол  $\gamma$  (черт. 4). Номинальные значения угла ввода  $\alpha$  и уг-

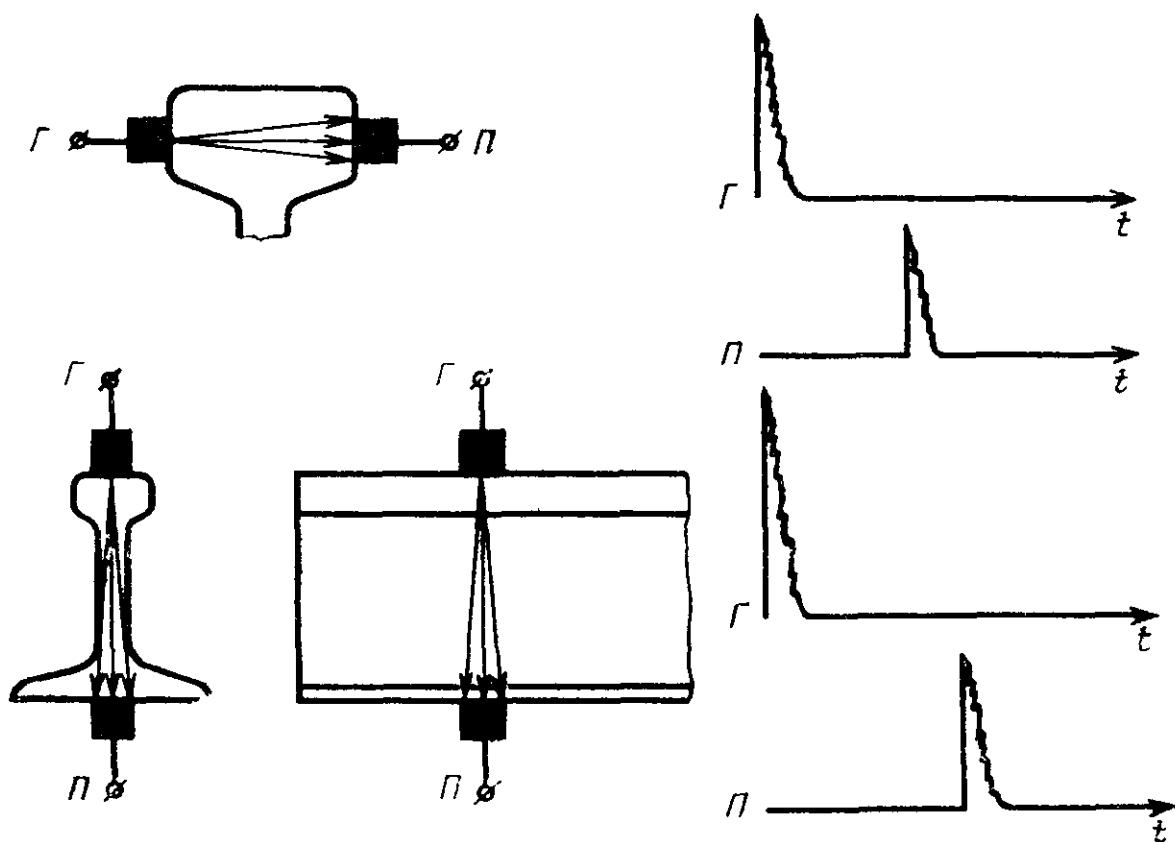


Черт. 12

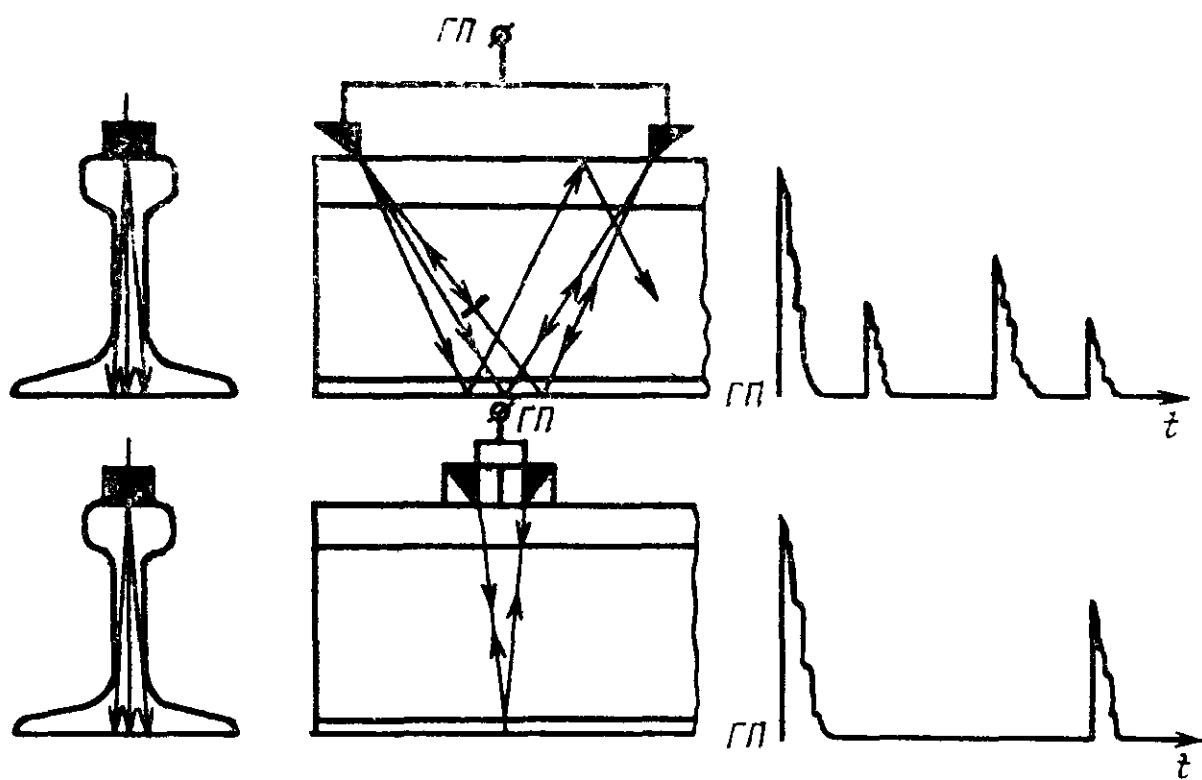


Черт. 13

ла  $\gamma$  должны указываться в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

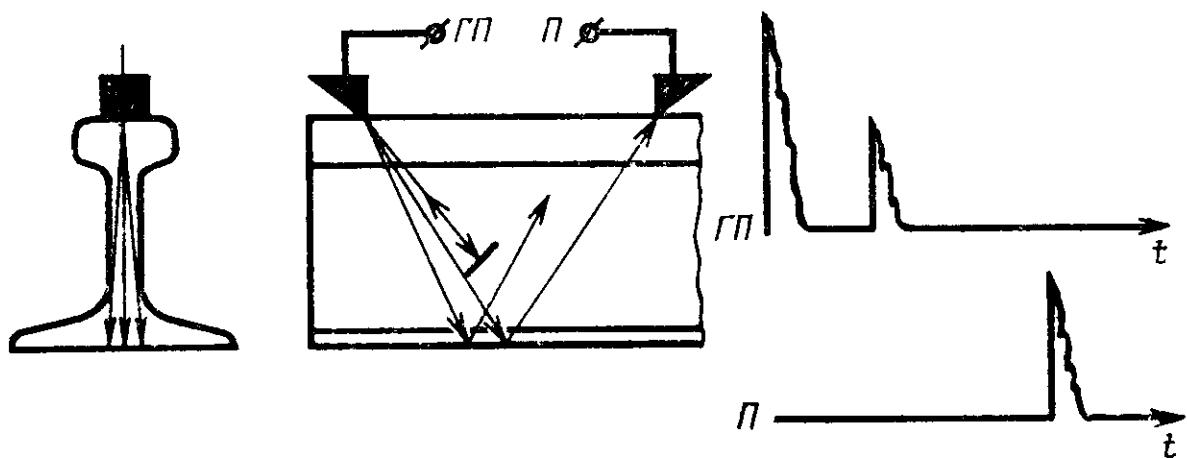

Черт. 14

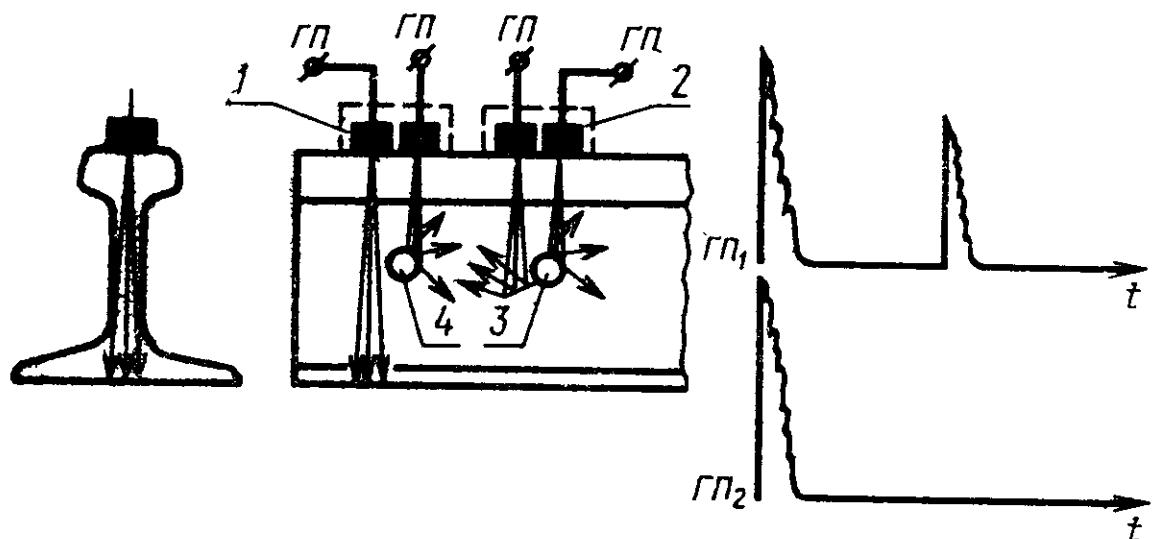

1, 2 — преобразователи, включенные по схеме ультразвукового калибра;  
3 — болтовое отверстие с трещиной; 4 — болтовое отверстие без трещины

Черт. 15

При частоте ультразвуковых колебаний менее 1,5 МГц преобразователи включают по раздельной схеме и располагают на поверхности головки рельса в последовательности, указанной на черт. 5.

Допускается применять для контроля головки рельса зеркально-теневой (черт. 7, 9, 10, 11) или теневой (черт. 12) методы.


3.3. Контроль шейки рельса вне зоны сварного стыка осуществляют зеркально-теневым методом по первому или второму донному сигналам, или по отношению амплитуд донных сигналов с помощью прямого (черт. 6) или наклонного (черт. 8) преобразователей, включенных по совмещенной или раздельной схемам, или теневым методом (черт. 12).

Протяженность зоны сварного стыка, не контролируемой зеркально-теневым или теневым методом, должна быть указана в

технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Шейку рельса на отсутствие трещин, развивающихся от болтовых отверстий, контролируют зеркально-теневым методом с помощью одного прямого преобразователя или с помощью двух прямых преобразователей, включенных по схеме ультразвукового калибра (черт. 15).

3.4. Контроль подошвы рельса в зоне проекции шейки на отсутствие поперечных трещин осуществляют эхо-методом с помощью наклонного преобразователя, включенного по совмещенной схеме (черт. 16). Угол ввода ультразвукового луча в металл должен составлять  $(45 \pm 2)^\circ$ .

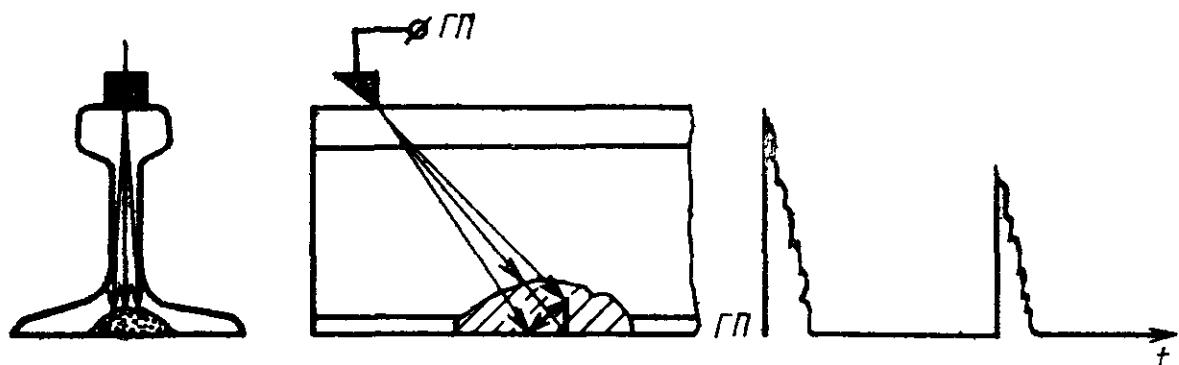

Черт. 16

3.5. Контроль сварных стыков рельсов после их полной механической и термической обработки осуществляют эхо-методом с помощью наклонного преобразователя, включенного по совмещенной схеме, в соответствии с ГОСТ 14782—76.

Угол ввода ультразвукового луча в металл должен составлять  $50^\circ$ — $70^\circ$ . Номинальное значение угла ввода указывают в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.6. Контроль рельсов в области шейки, подошвы, сварного стыка допускается осуществлять эхо-методом по схемам, отличающимся от указанных в пп. 3.3, 3.4 и 3.5.

3.7. Метод, схема включения преобразователей, основные параметры, способ возбуждения ультразвуковых колебаний, схема сканирования, а также рекомендации по разделению ложных сигналов и сигналов от дефектов должны быть указаны в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

#### 4. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

4.1. Оценку сплошности металла рельсов проводят по результатам анализа информации, получаемой при контроле.

4.2. Измеряемыми характеристиками выявленных дефектов являются:

при эхо-методе

а) амплитуда эхо-сигнала от дефекта при заданной чувствительности или минимальная условная чувствительность, при которой обнаруживают дефект;

б) координаты дефекта (глубина залегания от поверхности ввода ультразвуковых колебаний  $H$  и (или) расстояние от точки выхода луча до сечения рельса  $L$ , в котором обнаружен дефект);

в) условный размер дефекта по длине рельса при заданной чувствительности;

при зеркально-теневом методе

г) коэффициент выявляемости дефекта или условная чувствительность, при которой обнаруживают дефект;

д) условный размер дефекта по длине рельса при заданной чувствительности.

Дополнительной информацией о выявленном дефекте при контроле эхо-методом является отношение условной ширины  $\Delta X$  к условной высоте  $\Delta H$  дефекта, а при зеркально-теневом — координаты дефектного участка по длине рельса.

Условную ширину и условную высоту дефекта измеряют при одних и тех же крайних положениях преобразователя.

Необходимость и методика измерения характеристик дефекта должны устанавливаться в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

4.3. Результаты контроля фиксируют в журнале или протоколе, или другом документе, в котором должны быть указаны следующие данные:

техническая документация, в соответствии с которой выполняли контроль;

тип дефектоскопа и его номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

характеристики контролируемого объекта и участки, не подвергавшиеся контролю;

результаты контроля;

дата контроля;

фамилия лица, проводившего контроль или расшифровку результатов контроля.

4.4. Рельс, в котором обнаружен дефект, должен быть замаркирован в соответствии с технической документацией на контроль, утвержденной в установленном порядке.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При проведении работ по ультразвуковому контролю рельсов дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001—83,

ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ<sup>1</sup> 12.2.003—74, ГОСТ 12.3.002—75, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором и правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве, утвержденными МПС.

5.2. Дополнительные требования по технике безопасности и пожарной безопасности устанавливают в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

## Справочное

**ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ**

Термин	Пояснение
Условная чувствительность контроля эхо-методом	<p>Чувствительность, характеризуемая размерами и глубиной залегания выявляемых искусственных отражателей, выполненных в стандартном образце из материала с определенными акустическими свойствами.</p> <p>При ультразвуковом контроле рельсов условную чувствительность определяют по стандартному образцу СО-1Р (или СО-1) или по стандартному образцу СО-3Р, или СО-2, или СО-2Р.</p> <p>Условную чувствительность по стандартному образцу СО-1Р (СО-1) выражают наибольшей глубиной расположения цилиндрического отражателя в миллиметрах, фиксируемого индикаторами дефектоскопа.</p> <p>Условную чувствительность по стандартному образцу СО-3Р или СО-2, или СО-2Р выражают разностью в децибелах между показанием аттенюатора при данной настройке дефектоскопа и показанием, соответствующим максимальному ослаблению, при котором цилиндрическое отверстие диаметром 6 <math>A_7</math> еще фиксируют индикаторы дефектоскопа</p>
Условная чувствительность контроля зеркально-теневым методом	Чувствительность, характеризуемая максимальным значением ослабления донного сигнала на входе приемного тракта, вызываемого моделью дефекта, которое еще четко фиксируют индикаторы дефектоскопа
Коэффициент выявляемости дефекта при зеркально-теневом методе	Коэффициент, характеризующий максимальное ослабление амплитуды первого донного сигнала, вызываемое дефектом
Условный размер дефекта по длине рельса	Размер, характеризуемый длиной зоны в миллиметрах перемещения преобразователя вдоль рельса, в пределах которой фиксируется сигнал от дефекта при заданной условной чувствительности дефектоскопа

*Продолжение*

Термин	Пояснение
Условная ширина дефекта	Размер, характеризуемый длиной зоны перемещения наклонного преобразователя перпендикулярно к контролируемому сечению в миллиметрах, в пределах которой фиксируют сигнал от дефекта при заданной условной чувствительности дефектоскопа
Условная высота дефекта	Размер, характеризуемый разностью значений глубины расположения дефекта, измеренных в крайних положениях наклонного преобразователя, перемещаемого перпендикулярно к контролируемому сечению, при которых еще фиксируют сигналы от дефекта при заданной условной чувствительности дефектоскопа

**ОБЩИЙ ВИД АТТЕСТАТ-ГРАФИКА К СТАНДАРТНОМУ  
ОБРАЗЦУ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА**

Аттестат-график устанавливает связь условной чувствительности ( $K_y^I$ ) в миллиметрах по исходному стандартному образцу СО-1 с условной чувствительностью ( $K_y^{II}$ ) в децибелах по стандартному образцу СО-2 (или СО-2Р, или СО-3Р) и номером отражателя диаметром 10  $A_7$  в аттестуемом образце СО-1Р при частоте ультразвуковых колебаний  $(2,5 \pm 0,2)$  МГц, температуре  $(20 \pm 5)$  °С и углах призмы  $\beta = (40 \pm 1)$ ° или  $\beta = (50 \pm 1)$ ° для преобразователей конкретного типа.

На чертеже точками обозначен график для исходного образца СО-1Р. Для построения соответствующего графика к конкретному аттестуемому образцу СО-1Р, не соответствующему требованиям п. 1.4.1 настоящего стандарта, при указанных выше условиях определяют в децибелах разности  $K_{y_i}$  амплитуд  $N_{x_i}$  от отражателей № 20 и № 50 диаметром 10  $A_7$  в аттестуемом образце и амплитуды  $N_0$  от отражателя диаметром 6  $A_7$  на глубине 44 мм в образце СО-2 (или СО-2Р, или СО-3Р):

$$K_{y_{20}} = N_{x_{20}} - N_0; \quad K_{y_{50}} = N_{x_{50}} - N_0,$$

где  $N_0$  — показание аттенюатора, соответствующее ослаблению эхо-сигнала от отверстия диаметром 6  $A_7$  в образце СО-2 (или СО-2Р, или СО-3Р) до уровня, при котором оценивают условную чувствительность, дБ;

$N_{x_i}$  — показание аттенюатора, при котором амплитуда эхо-сигнала от исследуемого отверстия с номером  $i$  в аттестуемом образце достигает уровня, при котором оценивают условную чувствительность, дБ.

Вычисленные значения  $K_{y_i}$  отмечают точками на поле графика и соединяют их прямой линией (пример построения см. на чертеже).

**ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АТТЕСТАТ-ГРАФИКА**


Контроль осуществляют дефектоскопом с преобразователем частотой 2,5 МГц с углом призмы  $\beta = 40$ °, радиусом пьезоэлектрической пластины  $a = 6$  мм, изготовленным в соответствии с техническими условиями.

Дефектоскоп укомплектован образцом СО-1Р, заводской номер, с аттестат-графиком (см. чертеж).


1. Технической документацией на контроль задана условная чувствительность 40 мм.

Указанная чувствительность будет воспроизведена, если настроить дефектоскоп по отверстию № 45 в образце СО-1Р, заводской номер.

2. Технической документацией на контроль задана условная чувствительность 14 дБ. Указанная чувствительность будет воспроизведена, если настроить дефектоскоп по отверстию № 35 в образце СО-1Р, заводской номер.

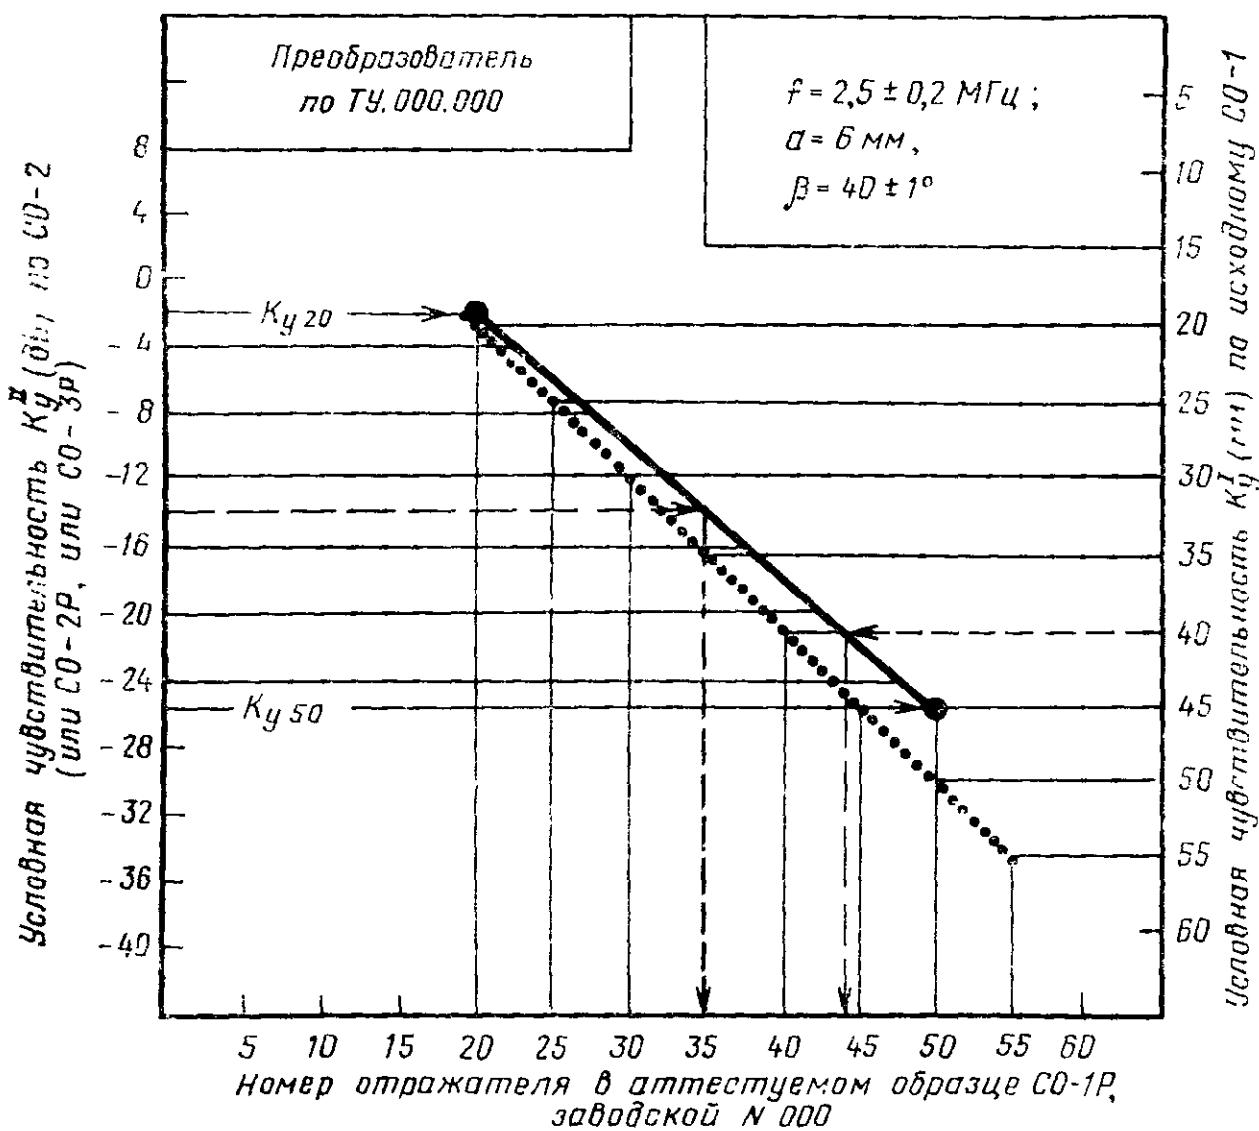

**ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ  
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА НАКЛОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
(С УГЛОМ ПРИЗМЫ БОЛЬШЕ ПЕРВОГО И МЕНЬШЕ ВТОРОГО  
КРИТИЧЕСКОГО)**

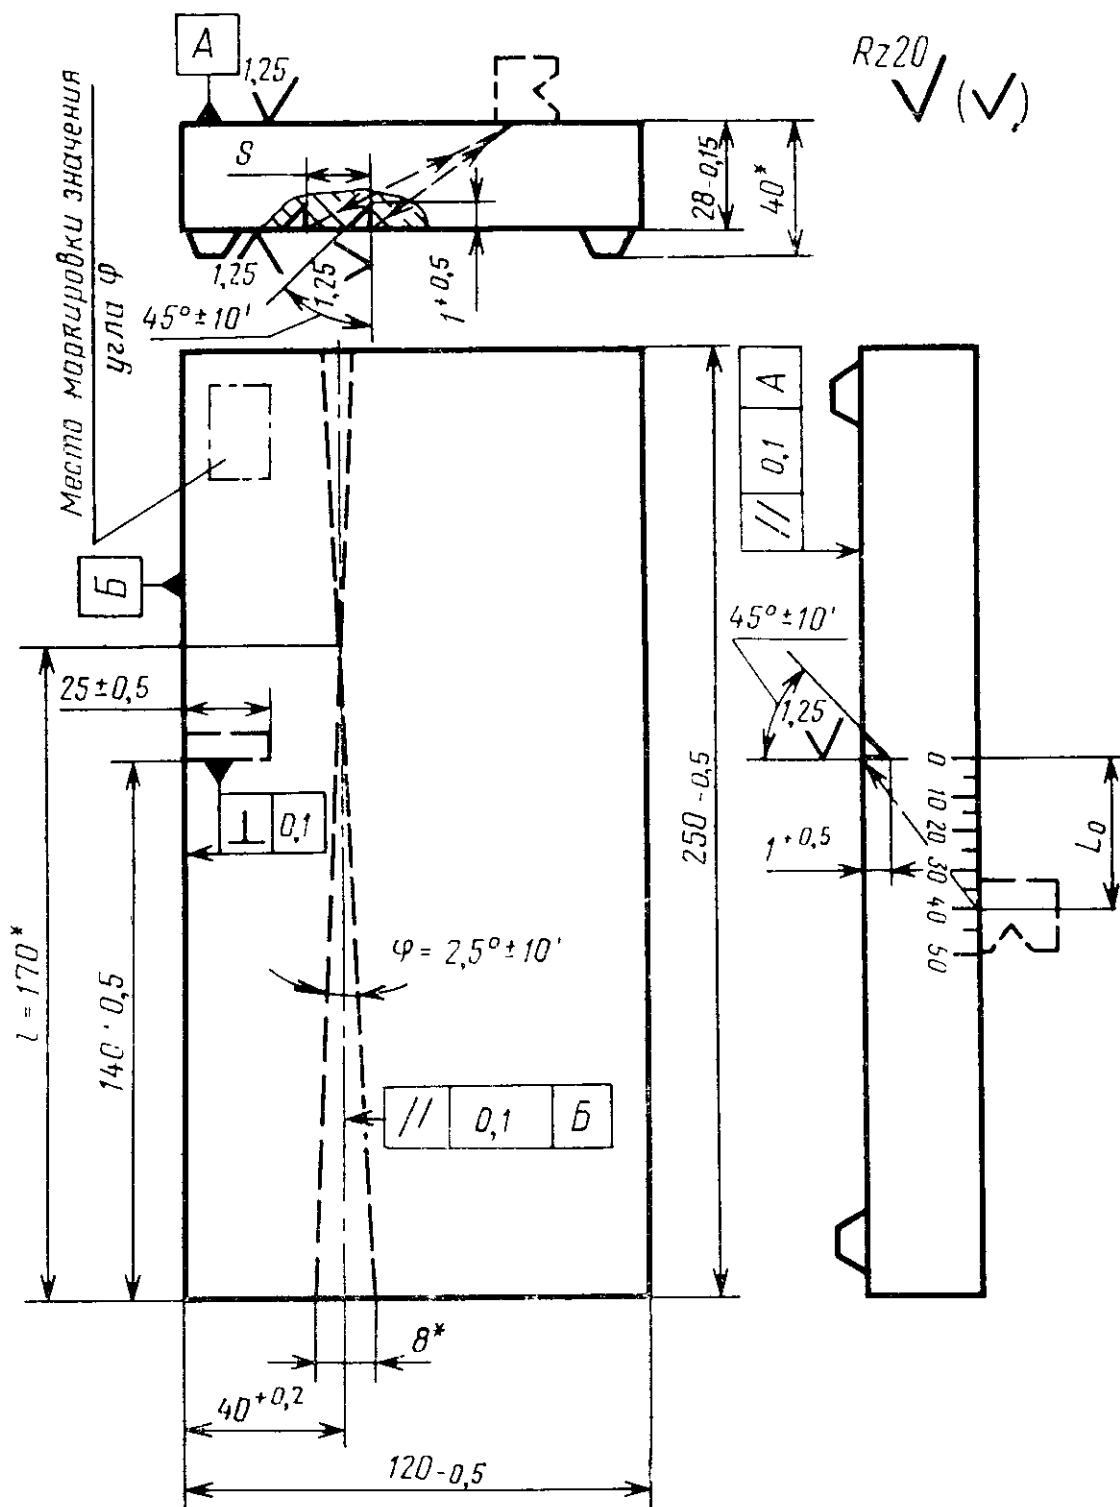

Материал: сталь марки 20 по ГОСТ 1050—74.

\* Размеры для справки.

## П р и м е ч а н и я:

1. Угол  $\varphi$  определить угломером или рассчитать по измеренным с точностью не хуже 0,1 мм значениям  $l$  и  $S$ ;  $\varphi = 2 \operatorname{arctg}(0,5S/l)$ ; значение  $\varphi$  маркировать на образце.

2. Миллиметровую шкалу гравировать или наклеивать. Нуль миллиметровой шкалы должен с погрешностью не более  $\pm 0,1$  мм совпадать с плоскостью углового отражателя.

3. Линию, проходящую через проекцию точки пересечения угловых отражателей перпендикулярно поверхности  $B$ , гравировать; отклонение линии гравировки от заданного положения не более  $\pm 0,1$  мм.

Значение частоты упругих колебаний  $f$ , длины волны  $\lambda_t$  и длительности импульса  $\tau$  вычисляют по формулам:

$$f = C_t / \lambda_t, \text{ Гц};$$

$$\lambda_t = \frac{4 \operatorname{tg}(\varphi/2) \bar{dx}}{\sqrt{1 + 784/L_0^2}}, \text{ мм};$$

$$\tau \approx \frac{4 \operatorname{tg}(\varphi/2) x_{\max}}{C_t \sqrt{1 + 784/L_0^2}}, \text{ с},$$

где  $C_t$  — измеренное значение скорости распространения сдвиговой волны в материале образца, мм/с; при невозможности измерить значение  $C_t$  принимают  $C_t = 3260 \cdot 10^3$  мм/с;

$\varphi$  — истинное значение угла  $\varphi$ , град.;


$x_{\max}$  — максимальное расстояние от линии, проходящей через проекцию точки пересечения угловых отражателей, до линии, проходящей перпендикулярно поверхности  $B$  через середину (точку ввода луча) преобразователя, установленного в положение, при котором еще задний фронт первого эхо-сигнала пересекается с передним фронтом второго эхо-сигнала от угловых отражателей на уровне линии развертки, мм;

$\bar{dx}$  — среднее значение расстояний между соседними положениями преобразователя, при которых провал между двумя эхо-сигналами, наблюдаемыми на экране электронно-лучевой трубки, максимальен, мм;

$L_0$  — расстояние от проекции углового отражателя на рабочую поверхность образца до точки выхода при установке преобразователя в положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от отражателя максимальна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Обязательное

Стандартный образец СО-2Р

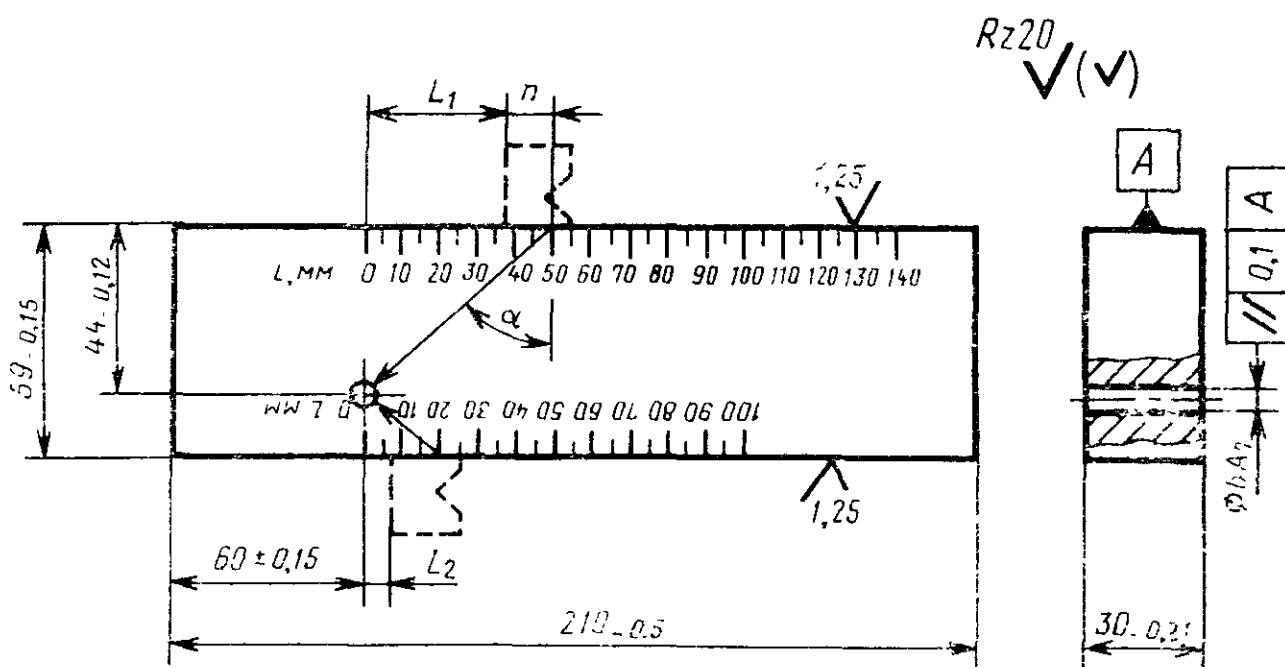

**Примечания:**

1. Материал: сталь марки М76 по ГОСТ 24182—80. Допускается заготовку для образца вырезать из головки рельса Р65 по ГОСТ 24182—80.
2. Миллиметровые шкалы гравировать или наклеивать; нуль шкал должен с погрешностью не более  $\pm 0,1$  мм совпадать с осью, проходящей через центр отверстия диаметром 6  $A_7$  нормально к рабочим поверхностям образца.

Положение точки выхода луча определяют по соотношению:

$$n = 0,52L_1 - 1,52L_2.$$

Значение угла  $\alpha$  ввода ультразвуковых колебаний рассчитывают по выражению:

$$\operatorname{tg} \alpha = 0,034(L_1 - L_2),$$

где  $L_1$ ,  $L_2$  — расстояния от проекции центра отверстия диаметром 6  $A_7$  на рабочие поверхности образца до передней грани преобразователя в положении, соответствующем максимальной амплитуде эхо-сигнала от указанного отверстия.

Редактор А. И. Ломина

Технический редактор Л. Я. Митрофанова

Корректор Л. А. Пономарева

Сдано в наб. 12.05.85 Подп. в печ. 24 07.85 1,5 п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,41 уч.-изд. л.  
Тир. 30000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1532