
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
МЭК 61124—
2016

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Планирование и обработка
результатов контрольных испытаний
в случае постоянных интенсивности отказов
и параметра потока отказов

(IEC 61124:2012, «Reliability testing — Compliance test for
constant failure rate and constant failure intensity», IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Применение статистических методов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2016 г. № 1714-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61124:2012 «Испытания на безотказность. Контрольные испытания в случае постоянной интенсивности отказов и постоянного параметра потока отказов» (IEC 61124:2012 «Reliability testing — Compliance test for constant failure rate and constant failure intensity», IDT).

Международный стандарт разработан IEC 56 «Dependability»

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения, символы и аббревиатуры	2
4 Общие требования и область применения	3
5 Общая процедура испытаний	5
6 Последовательные планы испытаний	7
7 Планы испытаний ограниченных по наработке или количеству отказов	8
8 Разработка альтернативных планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов	10
9 Испытания без замены отказавших объектов с ограниченным календарным временем по наработке или количеству отказов	11
10 Планы комбинированных испытаний	12
11 Проведение испытаний	13
12 Представление результатов испытаний	13
Приложение А (обязательное) Таблицы и графики для планов последовательных испытаний	14
Приложение В (обязательное) Графики для планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов	33
Приложение С (обязательное) Графики для планов альтернативных испытаний, ограниченных по наработке или по количеству отказов	42
Приложение D (обязательное) Таблицы и графики для планов комбинированных испытаний и дополнительные планы последовательных испытаний	48
Приложение E (справочное) Примеры и математическое обоснование планов последовательных испытаний	69
Приложение F (справочное) Разработка планов последовательных испытаний с применением программных средств, использующих электронные таблицы	75
Приложение G (справочное) Примеры и математическое обоснование планов испытаний с фиксированной продолжительностью и ограниченных по наработке или количеству отказов	85
Приложение H (справочное) Использование электронных таблиц при разработке планов испытаний с фиксированной продолжительностью и ограниченных по наработке или количеству отказов	87
Приложение I (справочное) Примеры и математическое обоснование планов альтернативных испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов	92
Приложение J (справочное) Примеры и математическое обоснование планов испытаний, ограниченных календарным временем	96
Приложение K (справочное) Вывод и математическое обоснование оптимизированных планов испытаний	97
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации	103
Библиография	103

Введение

В стандарте приведены следующие планы контрольных испытаний: усеченных последовательных испытаний; испытаний, ограниченных по наработке/по количеству отказов; испытаний с ограниченным календарным временем без замены объектов испытаний, комбинированных испытаний. Планы испытаний построены в предположении, что параметр потока отказов и интенсивность отказов являются постоянными величинами. Указаны преимущества и недостатки рассматриваемых планов. Приведены графики кривых оперативных характеристик, графики, отображающие области приемки, отклонения и продолжения испытаний при различных параметрах плана испытаний.

В приложениях F и H рассмотрено применение электронных таблиц для планирования испытаний и обработки результатов испытаний, существенно облегчающих вычисления и построение графиков в ходе этой деятельности.

В стандарте нет описания условий испытаний. При необходимости эти сведения можно найти в МЭК 60605-2 и в МЭК 60300-3-5.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Планирование и обработка результатов контрольных испытаний
в случае постоянных интенсивности отказов и параметра потока отказовStatistical methods. Planning and processing of results of control tests in case
of constant failure rate and constant failure intensity

Дата введения — 2017—12—01

1 Область применения

В настоящем стандарте установлены оптимизированные планы испытаний, соответствующие кривые оперативных характеристик и объем испытаний. В приложении представлено руководство по использованию электронных таблиц на разных этапах испытаний, а также процедура выбора плана испытаний.

В стандарте установлены процедуры проверки соответствия установленным требованиям для наблюдаемых значений следующих величин:

- интенсивности отказов;
- параметра потока отказов;
- средней наработки до отказа;
- средней наработки на отказ.

В стандарте использовано предположение, что на протяжении всех испытаний суммарная наработка до отказа, наработка до отказа и наработка на отказ являются независимыми случайными величинами, подчиняющимися экспоненциальному распределению. При сделанном предположении интенсивность отказов или параметр потока отказов являются постоянной величиной.

Описаны следующие четыре типа планов испытаний:

- усеченные последовательные испытания;
- испытания, ограниченные по наработке или по количеству отказов;
- испытания с ограниченным календарным временем без замены объектов испытаний;
- комбинированные планы испытаний.

Настоящий стандарт не является полным руководством по планированию, осуществлению, анализу испытаний, а также оформлению документации о результатах испытаний. Эту информацию можно найти в МЭК 60300-3-5.

Стандарт не содержит описания условий испытаний. Данные сведения приведены в МЭК 60605-2 и МЭК 60300-3-5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- IEC 60050-191 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 191: Dependability and quality of service (Международный электротехнический словарь. Глава 191. Надежность и качество услуг)
- IEC 60300-3-5:2001 Dependability management — Part 3-5: Application guide — Reliability test conditions and statistical test principles 9 (Менеджмент надежности. Часть 3-5. Прикладное руководство. Условия испытаний на безотказность и статистические принципы проведения испытаний)

IEC 60605-2 Equipment reliability testing — Part 2: Design of test cycles (Испытания оборудования на безотказность. Часть 2. Планирование циклических испытаний)

IEC 60605-3 (all parts) Equipment reliability testing — Part 3: Preferred test conditions 9 (Испытания оборудования на безотказность. Часть 3. Предпочтительные условия испытаний)

IEC 60605-4:2001 Equipment reliability testing — Part 4: Statistical procedures for exponential distribution — Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervals (Испытания оборудования на безотказность. Часть 4. Точечные оценки, доверительные интервалы, предикционные интервалы и толерантные интервалы)

IEC 60605-6 Equipment reliability testing — Part 6: Tests for the validity of the constant failure rate or constant failure intensity assumptions (Испытания оборудования на безотказность. Часть 6. Испытания для проверки предположения о постоянстве интенсивности отказов или параметра потока отказов)

IEC 61123:1991 Reliability testing — Compliance test plans for success ratio (Испытания оборудования на безотказность. Планы контрольных испытаний для доли успеха)

3 Термины, определения, символы и аббревиатуры

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения, установленные в МЭК 60050-191. Термины «интенсивность отказов» и «параметр потока отказов» в настоящем стандарте означают «постоянная интенсивность отказов» и «постоянный параметр потока отказов».

3.2 Обозначения и сокращения

3.2.1 Сокращения

MTBF — средняя наработка на отказ;

MTTF — средняя наработка до отказа;

OC — оперативная характеристика;

SPRT — последовательный критерий отношения правдоподобия (в некоторой литературе используют обозначение PRST).

3.2.2 Обозначения

Для обозначения интенсивности отказов и параметра потока отказов в данном стандарте используется общий символ λ .

Символ m использован для двух следующих показателей безотказности:

- средней наработки на отказ (MTBF);

- средней наработки до отказа (MTTF).

При сделанных в стандарте предположениях

$$\lambda = \frac{1}{m}.$$

Последовательные планы испытаний (см. раздел 6) и планы испытаний с ограниченным календарным временем (см. раздел 7) основаны на показателе безотказности m , в этом случае используют обратное соотношение:

$$m = \frac{1}{\lambda};$$

c — приемочное число отказов в процессе испытаний;

k — индекс для суммирования отказов;

D — разрешающее отношение $D = m_0/m_1$ или $D = \lambda_0/\lambda_1$;

MTBF — средняя наработка на отказ;

MTTF — средняя наработка до отказа;

m — истинное значение MTBF или MTTF;

m_0 — установленное значение MTBF или MTTF (приемочное значение средней наработки),

$$m_0 = \frac{1}{\lambda_0} \text{ (заданное значение);}$$

m_1 — нижнее предельное значение MTBF или MTTF (браковочное значение средней наработки),

$$m_1 = \frac{1}{\lambda_1};$$

- n — количество объектов испытаний до начала испытаний (объем испытаний);
 P_a — вероятность приемки;
 p_0 — приемочная частота отказов;
 g_0 — приемочная частота успеха $g_0 = 1 - p_0$;
 $R(t)$ — вероятность безотказной работы за время t ;
 r — количество отказов, зарегистрированных в процессе испытаний;
 r_0 — количество отказов до завершения испытаний в последовательных испытаниях (SPRT);
 T^* — суммарная наработка в процессе испытаний;
 T_a^* — приемочная суммарная наработка в процессе испытаний как (критерий приемки),
 $T_{a,min}^*$ — приемочная минимальная наработка при $r = 0$, (критерий приемки);
 T_e^* — средняя суммарная наработка в процессе испытаний для принятия решения;
 $T_e^*(+)$ — средняя суммарная наработка в процессе испытаний до приемки;
 T_r^* — суммарная наработка в процессе испытаний для отклонения (критерий отклонения);
 T_f^* — предельная суммарная наработка в процессе испытаний (критерий завершения испытаний);
 t — продолжительность испытаний;
 t^* — продолжительность испытаний, ограниченных по времени;
 t_i^* — продолжительность испытаний объектов (одинаковая для всех объектов);
 t_i — наработка i -го отказавшего объекта;
 $t_{cal,i}$ — предельная календарная продолжительность испытаний (критерий завершения испытаний),
 $P(r)$ — вероятность того, что произойдет r отказов;
 $\Delta\mu_0$ — вспомогательная величина, характеризующая s , $\Delta\mu_0 = s - \mu_0$;
 α — установленное значение риска поставщика (риска первого рода);
 α' — истинное значение риска поставщика (риска первого рода);
 β — установленное значение риска потребителя (риска второго рода);
 β' — истинное значение риска потребителя (риска второго рода);
 λ — истинное значение интенсивности отказов объекта;
 λ_0 — установленное значение интенсивности отказов объекта;
 λ_1 — верхнее предельное значение постоянной интенсивности отказов объекта;
 μ — среднее количество отказов за время испытаний при интенсивности отказов равной λ ;
 Примечание — μ может не быть целым числом;

μ_0 — среднее количество отказов за время испытаний при интенсивности отказов λ_0 как параметр распределения Пуассона $\mu_0 = T_i^* / m_0 = \lambda_0 T_i^*$.

4 Общие требования и область применения

4.1 Требования

Если не установлено иначе, далее предполагается, что в процессе испытаний, суммарная наработка до отказа, наработка до отказа и наработка на отказ являются независимыми случайными величинами, распределенными по экспоненциальному закону. При сделанном предположении интенсивность отказов или параметр потока отказов являются постоянной величиной. В рамках этого предположения не сделано различий между интенсивностью отказов и параметром потока отказов. Таким образом, обе эти характеристики обозначены символом λ и далее названы интенсивность отказов.

Сказанное обозначает, что требование установлено только к одному из показателей, например приемочному значению постоянной интенсивности отказов λ_0 , или приемочному числу отказов в единицу времени, или приемочной средней наработке до отказа, или приемочной средней наработке на отказ, m_0 .

При необходимости проведения проверки постоянства интенсивности отказов или параметра потока отказов применяют методы, приведенные в IEC 60605-6.

4.2 Возможность замены или ремонта объекта

Последовательные планы испытаний (см. раздел 6), планы испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов (см. раздел 7), планы комбинированных испытаний (см. раздел 10) применимы, если:

- происходит замена отказавшего объекта;

- не происходит замены отказавшего объекта; при предположении, что:
- объект может быть заменен на тот же самый объект после его ремонта;
- суммарную наработку рассчитывают как сумму наработок испытываемых объектов согласно 5.4;
- заменяющие объекты принадлежат той же совокупности, что и исходные объекты;
- отремонтированные объекты могут быть рассмотрены как имеющие после ремонта тот же параметр потока отказов, какой они имели до отказа.

Однако планы испытаний, ограниченные по календарному времени или количеству отказов (см. раздел 9), применимы в случаях, когда отказавшие объекты не заменяют, а фиксированное количество объектов испытывают в течение фиксированного календарного времени. Это означает, что в процессе испытаний количество объектов испытаний непостоянно, так как некоторые объекты испытаний могут отказать в ходе испытаний.

4.3 Типы планов испытаний

4.3.1 Общие положения


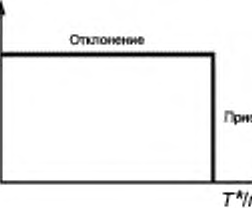
Приведены четыре типа планов испытаний:

- усеченные последовательные испытания (см. раздел 6);
- испытания, ограниченные по наработке или количеству отказов [фиксированные (см. раздел 7), альтернативные (см. раздел 8)];
- испытания с ограниченным календарным временем без замен (см. раздел 9);
- комбинированные испытания (см. раздел 10).


4.3.2 Преимущества и недостатки различных типов планов испытаний

Различные планы тестовых испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Преимущества и недостатки различных типов планов испытаний

Тип плана испытаний	Преимущества	Недостатки
<p>Усеченный последовательный Планы испытаний приведены в разделе 6 (таблица 2), приложениях А и D</p> 	<p>Обеспечивает наивысшую эффективность испытаний (наименьшая продолжительность испытаний). На основе планов испытаний типа А пользователь может разрабатывать новые планы, используя электронные таблицы и соответствующие программные средства. В планах испытаний типа С использованы истинные значения рисков α и β, которые ближе к установленным значениям рисков, чем в планах типа А</p>	<p>Сложен при осуществлении. Для маргинальной безотказности продолжительность испытаний больше, чем для планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов, и планов комбинированных испытаний. Планы испытаний, приведенные в приложении D, разработаны с использованием итеративного процесса. Они не могут быть рассчитаны на основе электронных таблиц, описанных в приложении F</p>
<p>Ограниченный по наработке или по количеству отказов Планы испытаний приведены в разделе 7 (таблица 3) и приложении В</p> 	<p>Прост для понимания и осуществления. Для маргинальной безотказности продолжительность испытаний часто меньше, чем у последовательных планов испытаний. Пользователь может разрабатывать новые планы испытаний, используя электронные таблицы и соответствующие программные средства. В процессе испытаний накапливается достаточно много информации об отказах; планы анализируют и дорабатывают с помощью программного средства TAAF</p>	<p>Для часто отказывающих и редко отказывающих объектов продолжительность испытаний много больше, чем планов последовательных испытаний или планов комбинированных испытаний (в случае высокой безотказности)</p>

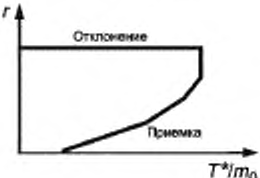Окончание таблицы 1

Тип плана испытаний	Преимущества	Недостатки
Комбинированный Планы испытаний приведены в разделе 10 (таблица 4) и приложении D 	Объединяет преимущества планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов, и планов последовательных испытаний. Приемка редко отказывающихся объектов испытаний может быть проведена быстро, в то время как объекты с низкой наработкой на отказ не могут быть отклонены достаточно быстро в процессе испытаний. В процессе испытаний накапливается достаточно много информации об отказах; планы анализируют и дорабатывают с помощью программного средства TAAF	Более сложен при осуществлении. Для объектов испытаний с маргинальной безотказностью испытания могут продолжаться дольше, чем при применении плана последовательных испытаний. Планы испытаний, приведенные в приложении D, разработаны с использованием итеративного процесса. Они не могут быть рассчитаны на основе электронных таблиц, описанных в приложении F и H

5 Общая процедура испытаний

5.1 Условия испытаний

Руководство по планированию, выполнению, анализу, представлению отчетной документации об испытаниях приведено в МЭК 60300-3-5. Описание условий испытаний приведено в МЭК 60605-2 и МЭК 60300-3-5.

Все рассматриваемые виды испытаний могут быть адаптированы к требованиям высокой безотказности и более короткого периода времени до выхода на рынок. Сведения о выполняемых задачах, окружающей среде на стадиях жизненного цикла и условиях испытаний приведены ниже.

- Данные о назначении оборудования используют при определении требований к окружающей среде и могут быть определены из требований к эксплуатации оборудования или системы. Если эта информация не представлена в исходной договорной документации, то она может быть выведена из задач, выполняемых для требований оборудования или к окружающей среде. Термин «оборудование» использован вместо более подходящего термина «объект», что соответствует терминологии ссылочных стандартов.

- Следует использовать ранее полученные данные о применении аналогичного оборудования и платформ, на которых оно закреплено с учетом места размещения оборудования на платформе. Каждое значимое событие жизненного цикла оборудования должно быть рассмотрено, в том числе: транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, установка и испытания; такое рассмотрение проводят для платформ и условий их эксплуатации.

- При проведении испытаний должны быть учтены условия окружающей среды (для испытаний на повышение безотказности, квалификационных и приемочных испытаний). Все типы испытаний проводят под воздействием соответствующих условий, характерных для условий эксплуатации оборудования.

- Уровень нагрузок при испытаниях получают посредством анализа задач, выполняемых оборудованием и условий эксплуатации.

- если оборудование разработано для одного применения с единственной задачей или повторяющимися задачами одного типа, то имеет место простое отношение между характеристиками испытаний, задачи и окружающей среды на стадиях жизненного цикла оборудования. Условия испытаний должны имитировать нагрузки при выполнении задач;

- для оборудования, выполняющего несколько задач, действующего в нескольких видах условий, испытания должны быть построены с учетом задач, выполняемых оборудованием в процессе жизненного цикла. С целью получения условий испытаний, близких к реальным, и задания уровней испытаний фактические условия окружающей среды (особенно температура и вибрация) должны быть измерены там, где оборудование должно быть установлено при эксплуатации;

- если в процессе испытаний в конструкцию оборудования внесены изменения, после внесения изменений суммарная наработка должна быть обнулена, если иное не оговорено сторонами, участвующими в испытаниях (поставщиками и потребителями), что должно быть установлено в отчете об испытаниях (см. МЭК 60300-3-5).

5.2 Общие характеристики плана испытаний

Все планы испытаний и критерии принятия решений основаны на одной из двух характеристик:

- приемочное количество отказов за установленную наработку в процессе испытаний;
- приемочная наработка при установленном количестве отказов в процессе испытаний.

Детальное описание критериев для планов испытаний, а также их вариантов приведено в 6.3, 7.3, 8.4 и 9.3.

5.3 Регистрируемые данные

Для применения статистических процедур, установленных в настоящем стандарте, необходимо регистрировать следующие данные:

- наблюдаемое количество отказов;
- суммарная наработка.

При необходимости в условиях предположения, приведенного в 4.1, также регистрируют

- время появления каждого отказа.

5.4 Расчет суммарной наработки T^*

Несмотря на то что термин «время» использован в настоящем стандарте, он может быть заменен аналогичными мерами продолжительности периода функционирования объекта в процессе испытаний, например длиной пути, циклом функционирования, начальным и конечным циклами функционирования и т. д. (см. МЭК 60605-2).

Суммарную наработку T^* рассчитывают как сумму наработок всех испытываемых объектов. При наличии в процессе испытаний более одного отремонтированного объекта суммарная наработка представляет собой сумму наработок всех испытываемых объектов, за исключением времени, потраченного на их ремонт, и времени простоев.

При одновременном начале испытаний n объектов, суммарную наработку в процессе испытаний рассчитывают по следующей формуле:

$T^* = n \cdot t^*$ для испытаний с заменой отказавших объектов;

$T^* = (n-r) \cdot t^* + \sum_{i=1}^r t_i$ для испытаний без замены отказавших объектов;

где

n — количество испытываемых объектов с начала испытаний;

t^* — продолжительность (усеченных) испытаний;

t_i — наработка объекта до отказа;

r — количество отказавших объектов.

Необходимо контролировать объекты в порядке замены отказа в процессе испытаний объектов, регистрировать суммарную наработку и при необходимости наработку отказа каждого объекта (см. 5.3).

Объекты могут испытывать одновременно или последовательно. Рекомендуемый объем выборки $n \geq 1$ и $n \geq r_0 + 1$ с заменой объектов (см. 6 и 10) и $n \geq c + 1$ без замены (см. 7, 8 и 9).

Календарное время используют для указания времени испытаний, в которых одновременно испытывают более одного объекта (см. 9).

Руководство по расчету суммарной наработки в случае, когда объекты испытаний поступают на испытания после начала испытаний или когда объекты снимают с испытаний до завершения испытаний (цензурированные наработки), приведено в МЭК 60300-3-5 и МЭК 60605-4:2001, приложение С.

Суммарную наработку обычно рассчитывают как общее время функционирования объектов. Если в программу испытаний необходимо включить другие режимы эксплуатации, такие как «холостой ход» или «в резерве», например в циклических испытаниях, то это должно быть установлено и согласовано до начала испытаний (см. МЭК 60605-2).

5.5 Количество отказов

В настоящем стандарте результат испытаний характеризуют наработкой и количеством отказов в процессе испытаний. На практике последствия отказов достаточно разнообразны. По этой

причине следует учитывать критичность отказов, из-за чего испытания могут быть завершены даже при отсутствии превышения предельного количества отказов. С другой стороны, могут возникнуть отказы с такими незначительными последствиями, что их рассматривают как неучитываемые в процессе испытаний. Все отказы должны быть учтены, за исключением случаев, когда отказы квалифицируют как неучитываемые, т. е. за исключением тех отказов, которые вызваны факторами, не имеющими отношения к безотказности объекта в процессе испытаний. Правила классификации отказов должны быть разработаны сторонами до начала испытаний (МЭК 60300-3-5). Изменение классификации отказов требует соглашения между сторонами и должно быть отражено в отчете об испытаниях.

6 Последовательные планы испытаний

6.1 Общие сведения

Для последовательных планов испытаний существуют правила принятия решений о приемке, отклонении и продолжении испытаний, которые применяют в процессе испытаний. Планы установлены с помощью установленных значений рисков первого и второго рода и разрешающего отношения. Для реализации плана испытаний необходимо определить значение m_0 . Обзор планов испытаний приведен в 6.4. Планы испытаний, соответствующие кривые оперативных характеристик и объем испытаний приведены в приложениях А и D. Примеры и математическое обоснование приведены в приложении Е. Для облегчения сопоставления планов испытаний типа С и комплексных планов испытаний могут быть использованы графики, приведенные в приложении D. Описание итеративной процедуры планов испытаний приведено в приложении К.

6.2 Общая процедура испытаний

Процедура испытаний должна включать следующие действия:

- определение условий окружающей среды для проведения испытаний на основе анализа условий испытаний (см. 5.1 и МЭК 60300-3-5:2001);
- определение m_0 в соответствии с установленными требованиями или соглашениями;
- назначение рисков α и β , разрешающего отношения D с учетом того, что более низким значениям α , β и D соответствует более высокая мощность критерия, но требуются более продолжительные испытания и/или большее количество объектов испытаний;
- выбор значений α и β , обычно для упрощения вычислений и достижения соглашения между сторонами устанавливают равные значения рисков первого и второго рода (разделенный риск);
- выбор подходящего плана испытаний из таблицы 2, приложения А или приложения D;
- определение T_a^* (критерия приемки) и T_r^* (критерия отклонения);
- выполнение плана и применение критериев принятия решения согласно 6.3.

6.3 Критерии принятия решения

В процессе испытаний к суммарной наработке и количеству отказов применяют критерии приемки и отклонения в интервалах испытаний, не превосходящих длины цикла испытаний или в интервалах наблюдений (см. 5.1, 7.3.1 МЭК 60300-3-5:2001). Применимы следующие критерии:

- | | |
|--------------|---|
| приемка: | если $T \geq T_a^*$ и $r \leq r_0$
(установленное требование выполнено); |
| продолжение: | если $T_r^* < T < T_a^*$ и $r \leq r_0$
(нельзя принять решение) |
| отклонение: | если $T < T_r^*$ и $r \leq r_0$ или если $r \geq r_0 + 1$
(установленное требование не выполнено). |

6.4 Обзор планов испытаний

В таблице 2 указаны характеристики планов испытаний, приведенные в приложениях А и D. В этих приложениях для каждого плана испытаний приведены: график и таблица, используемые для принятия решений, график кривой оперативной характеристики и средняя наработка, необходимая для принятия решения.

Таблица 2 — Планы последовательных испытаний, приведенные в приложениях А и D

Код плана испытаний	Характеристика плана			Значение отношения $\frac{T_{a,min}^*}{m_0}$	Значение отношения $\frac{T_e^*}{m_B}$	Значение отношения $\frac{T_f^*}{m_0}$	Значение α и β при	
	Установленные значения рисков		Разреша- ющее от- ношение D				$m = m_0$	$m = m_1$
	α %	β %					α' %	β' %
A.1	10	10	1,5	4,39	17,88	33,04	12,03	9,77
A.2	10	10	2	2,20	5,37	10,30	13,39	9,62
A.3	10	10	3	1,098	1,77	3,152	15,09	9,43
A.4	10	10	5	0,549	0,65	1,102	16,81	9,24
A.5	20	20	1,5	2,77	8,00	14,37	24,32	18,92
A.6	20	20	2	1,39	2,31	4,73	27,27	18,18
A.7	20	20	3	0,693	0,72	1,54	31,03	17,24
A.8	30	30	1,5	1,69	2,93	5,41	37,70	26,70
A.9	30	30	2	0,847	0,79	1,91	43,24	24,32
C.1	5	5	1,7	7,584	23,89	29,300	5,00	5,00
C.2	10	5	1,7	5,032 9	16,57	24,240	9,998	5,00
C.3	10	10	1,7	4,429 4	13,28	18,030	10,00	9,999
C.4	15	5	1,7	5,836 6	16,40	19,900	14,999	5,001
C.5	20	10	1,7	4,023 2	10,00	12,600	19,998	10,002
C.6	20	20	1,7	2,342 4	5,62	8,300	19,992	20,016
C.7	30	20	1,7	2,102 1	3,95	5,500	29,990	20,014
C.8	30	30	1,7	1,275 7	2,13	3,800	30,056	29,912

7 Планы испытаний ограниченных по наработке или количеству отказов

7.1 Общие положения

В планах испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов, применяются правила принятия решения о приемке или отклонении на основе сопоставления суммарной наработки или количества отказов с критериями приемки или отклонения. Планы испытаний характеризуются заданными значениями рисков первого и второго рода и разрешающего отношения. Для реализации плана испытаний должно быть установлено значение m_0 .

Существуют четыре типа испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов:

- испытания с фиксированной наработкой с заменой отказавших объектов;
- испытания с фиксированной наработкой без замены отказавших объектов;
- испытания с фиксированным количеством отказов с заменой отказавших объектов;
- испытания с фиксированным количеством отказов с заменой отказавших объектов;

Планы испытаний приведены в 7.4. Оперативные характеристики и объем испытаний приведены в приложении В. Примеры и математическое обоснование приведены в приложении G.

7.2 Общая процедура испытаний

Процедура испытаний включает следующие действия:

- определение условий окружающей среды для проведения испытаний (см. 5.1 и МЭК 60300-3-5:2001);
- определение m_0 в соответствии с требованиями или соглашениями;

- выбор значений рисков первого и второго рода $\alpha = \beta$ (разделенный риск) или $\alpha \neq \beta$ разрешающего отношения D с учетом того, что более низким значениям α , β и D соответствует более высокая мощность критерия, но требуются более продолжительные испытания и/или большее количество объектов испытаний; важно выбирать значения α , β и D с учетом риска поставщика, риска потребителя, а также m_1 , определенного в соответствии с D;

- выбор подходящего плана испытаний из таблицы 3 с учетом приложения В;
- выбор T_t^* (критерий завершения испытаний) и допустимого числа отказов c ;
- реализация плана и применение критерия принятия решения согласно 7.3.

7.3 Критерии принятия решения

Применяют следующие критерии принятия решения:

- приемка: если $g \leq c$ до T_t^*
(установленное требование выполнено);
- отклонение: если $g > c$ до T_t^*
(установленное требование не выполнено).

7.4 Планы испытаний

В таблице 3 приведены характеристики планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов. Нарботку суммируют либо до достижения T_t^* (приемка), либо до превышения допустимого количества отказов c (отклонение). Графики кривых оперативных характеристик и средняя суммарная наработка до принятия решения приведены в приложении В.

Таблица 3 — Планы испытаний, ограниченных по времени/отказам

Код плана испытаний	Характеристики плана			Значение отношения T_i^* / m_0	Приемочное число отказов с	Значения α и β при	
	Установленные значения рисков первого и второго родов		Разрешающее отношение D			$m = m_0$	$m = m_1$
	α %	β %				α' %	β' %
B.1	5	5	1,5	54,10	66	4,96	4,84
B.2	5	5	2	15,71	22	4,97	4,99
B.3	5	5	3	4,76	8	5,35	5,40
B.4	5	5	5	1,88	4	4,25	4,29
B.5	10	10	1,5	32,14	39	10,00	10,20
B.6	10	10	2	9,47	13	10,00	10,07
B.7	10	10	3	3,10	5	9,40	9,90
B.8	10	10	5	1,08	2	9,96	9,48
B.9	20	20	1,5	14,30	17	19,49	19,94
B.10	20	20	2	3,93	5	20,40	20,44
B.11	20	20	3	1,47	2	18,37	18,40
B.12	30	30	1,5	5,41	6	29,99	29,95
B.13	30	30	2	1,85	2	28,28	28,54
Примечание — Значение наработки до завершения испытаний (деленной на m_0) эквивалентно среднему числу отказов в процессе испытания при значении λ_0 : $T_i^* / m_0 = T_i^* \cdot \lambda_0 = \mu_0$.							

8 Разработка альтернативных планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов

8.1 Общие положения

Альтернативные планы испытаний, ограниченные по наработке или количеству отказов, имеют правила принятия решения о приемке/отклонении, основанные на достижении значения суммарной наработки или превышении количества отказов. Планы испытаний зависят от выбранных значений рисков и продолжительности испытаний. Продолжительность испытаний выбирают независимо от λ_0 , что позволяет осуществлять разработку плана испытаний с учетом различных потребностей и условий, например экономичности, планирования ресурсов и времени.

Вычисленное разрешающее отношение используют для анализа планов испытаний. Для применения плана испытаний необходимо установить значение λ_0 . Связь λ_0 интенсивности отказов с MTTF или MTBF приведена в 3.2.2.

Также возможен выбор различных параметров плана испытаний и определение неизвестных параметров, как указано в приложениях С и I.

Графики для определения параметров плана испытаний и соответствующие кривые оперативных характеристик приведены в приложении С. Примеры и математическое обоснование приведены в приложении I.

8.2 Процедуры разработки плана

Процедуры, представленные в приложении С, применимы непосредственно к планам испытаний:

- с заменой отказавших объектов, если время замены или ремонта пренебрежимо мало;
- без замены отказавших объектов при выполнении условия: $\lambda_0 t_i^* < 0,1$.

В таких случаях $T_i^* = nt_i^*$.

Однако процедуры могут быть применены и к испытаниям:

- с заменой отказавших объектов, если на замену или ремонт затрачено продолжительное время;
- без замены отказавших объектов при выполнении условия: $\lambda_0 t_i^* > 0,1$.

В таких случаях используют формулу, содержащую суммарную наработку T_i^* (см. 5.4), в которой произведение nt_i^* заменяют на T_i^* . Здесь n и t_i^* не могут быть разделены (см. С.2).

В каждом случае предпочтительные значения α и β определяют по таблице 3.

В приложении С приведены процедуры выбора планов испытаний и соответствующие примеры.

8.3 Общая процедура испытаний

Процедура испытаний должна включать следующие действия:

- определение условий окружающей среды для проведения испытаний, основанное на анализе подходящих условий испытаний (см. 5.1 и МЭК 60300-3-5:2001);
- определение λ_0 в соответствии с требованиями или соглашениями;
- выбор значений рисков первого и второго рода α и β продолжительности испытаний t_i^* и числа объема испытаний n в соответствии с имеющимися ресурсами;
- разработка плана испытаний в соответствии с приложениями С и I и графиками, приведенными в приложении С;
- анализ плана испытаний главным образом на основе разрешающего отношения D и при необходимости последующая модификация значений устанавливаемых параметров;
- осуществление испытаний до получения установленного значения суммарной наработки $T_i^* = nt_i^*$ или до превышения допустимого количества отказов c и применение критериев принятия решения согласно 8.4.

8.4 Критерии принятия решений

Применяют следующие критерии принятия решений:

- приемка: если $r \leq c$ для $T \leq T_i^*$
(установленное требование выполнено);
- отклонение: если $r > c$ для $T \leq T_i^*$
(установленное требование не выполнено).

9 Испытания без замены отказавших объектов с ограниченным календарным временем по наработке или количеству отказов

9.1 Общие положения

В планах испытаний, ограниченных по календарному времени, наработке или количеству отказов, применяют правила принятия решения о приемке или отклонении на основе полученной суммарной наработки или превышению допустимого количества отказов. Планы испытаний различаются по значениям рисков первого и второго рода и разрешающих отношений. При применении плана испытаний необходимо установить значение λ_0 . Связь c_0 , m_0 с λ_0 дана в 3.2.2.

Так как не происходит замены отказавших объектов, количество объектов в процессе испытаний, как правило, изменяется и суммарная наработка не является существенным показателем. Для планов испытаний на соответствие установленным требованиям в виде установленной доли успеха следует использовать таблицу 2 МЭК 61123.

Однако если объем испытаний значительно больше количества отказавших объектов, могут быть использованы планы испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов (см. 7).

Примеры и математическое обоснование приведены в приложении J.

9.2 Общая процедура испытаний

Процедура испытаний должна включать следующие действия:

- определение условий окружающей среды в процессе испытаний на основе 5.1 и МЭК 60300-3-5:2001;
- определение значения λ_0 в соответствии с требованиями или соглашениями;
- выбор значений рисков α и β и разрешающего отношения D с учетом того, что более низким значениям α , β и D соответствует более высокая мощность критерия, но требуются более продолжительные испытания и/или большее количество объектов испытаний;
- выбор времени завершения испытаний $t_{cal,t}^*$ или количества объектов испытаний n и выполнение вычислений в соответствии с 9.4.2 или 9.4.3 соответственно;
- выбор подходящего плана испытаний по таблице 2 МЭК 61123, с учетом полученного значения q_0 , и определение значения n для установления приемлемого значения c ;
- осуществление испытаний и применение критерия принятия решения в соответствии с 9.3.

9.3 Критерии принятия решений

По результатам испытаний принимают решение:

- о приемке: если $r \leq c$ для $t \leq t_{cal,t}^*$
(установленное требование выполнено);
- об отклонении: если $r > c$ для $t \leq t_{cal,t}^*$ или до $t_{cal,t}^*$
(установленное требование не выполнено).

9.4 Использование таблицы 2 МЭК 61123

9.4.1 Общие положения

При использовании таблицы 2 МЭК 61123 применяют две процедуры. Первую процедуру, приведенную в 9.4.2, применяют, если установлено значение максимальной суммарной наработки. Вторую процедуру, приведенную в 9.4.3, применяют, если установлено максимальное количество отказов.

Определяют значения допустимой доли отказов p_0 и q_0

$$p_0 = 1 - q_0 = 1 - e^{-t/m_0} = 1 - e^{-\lambda_0 t}, \quad (1)$$

где $t = t_{cal,t}^*$,
следовательно,

$$t_{cal,t}^* = -m_0 \cdot \ln(1 - p_0) = -m_0 \cdot \ln(q_0), \quad (2)$$

где p_0 — допустимая доля отказов;

q_0 — допустимая доля успехов, $q_0 = 1 - p_0$.

Примечание 1 — Значения p_0 или q_0 устанавливают в соответствии с МЭК 61123, но в данном случае p_0 определяют по установленному значению m_0 (или λ_0) в соответствии с (1). Дополнительные сведения о p_0 и q_0 приведены в МЭК 61123.

Примечание 2 — Значение p_0 представляет собой вероятность отказа $1 - R(t)$ для $t = t_{cal,t}^*$.

Примечание 3 — В процедурах может быть использовано только произведение nt^* .

9.4.2 Процедура испытаний с заданной продолжительностью испытаний

Процедура испытаний должна включать следующие действия:

- а) выбор $t_{cal,t}^* \leq 0,223m_0 = \frac{0,223}{\lambda_0}$ (в соответствии с таблицей 2 МЭК 61123);
- б) вычисление p_0 в соответствии с (1);
- в) корректировка $t_{cal,t}^*$ при необходимости для установления $q_0 = 1 - p_0$ в соответствии с таблицей 2 МЭК 61123;
- г) выбор соответствующего плана испытаний по таблице 2 МЭК 61123, удовлетворяющего установленным D и $\alpha = \beta$, и определяющего n и c .

9.4.3 Процедура испытаний с заданным количеством объектов испытаний

Процедура испытаний должна включать следующие действия:

- а) выбор плана испытаний по таблице 2 МЭК 61123, удовлетворяющего установленным D и $\alpha = \beta$, со значением n , близким к заданному значению n , и определяющего $q_0 = 1 - p_0$, n и c ;
- б) вычисление $t_{cal,t}^*$ в соответствии с (2).

10 Планы комбинированных испытаний

10.1 Общие положения

Для планов комбинированных испытаний линия принятия решения об отклонении является горизонтальной прямой, соответствует приемке и представляет собой кривую (см. таблицу 1). Поэтому приемка объектов испытаний с высокой безотказностью произойдет достаточно быстро, в то время как объекты с большим количеством ранних отказов не будут отклонены немедленно. Такие планы испытаний подходят для анализа и корректировки с помощью программы TAAF, так как в данном случае доступно больше информации о режимах отказов, чем при последовательных испытаниях. Планы испытаний получают с помощью итеративной процедуры, описанной в приложении К.

10.2 Общая процедура испытаний

Процедура испытаний должна включать следующие действия:

- определение условий окружающей среды в процессе испытаний на основе анализа подходящих условий испытаний (см. 5.1 и МЭК 60300-3-5:2001);
- определение значения m_0 в соответствии с требованиями или соглашениями;
- выбор значений рисков первого и второго рода α и β и разрешающего отношения D с учетом того, что нижние значения α , β и D усиливают испытания, но требуют большего времени испытаний и/или большего количества объектов испытаний;
- выбор подходящего плана испытаний по таблице 4 приложения D;
- определение приемочного значения суммарной наработки (критерия приемки) T_a^* ;
- выполнение плана и применение критериев принятия решений в соответствии с 10.3.

10.3 Критерии принятия решений

К суммарной наработке и количеству отказов применяют критерии приемки и отклонения в процессе испытаний, в интервалах испытаний, не превосходящих длины цикла испытаний или в интервалах наблюдения (см. МЭК 60300-3-5:2001: 5.1, 7.3.1).

Критерии принятия решений:

- | | |
|--------------|---|
| приемка: | если $T \geq T_a^*$ для $r \leq r_0$
(установленное требование выполнено); |
| продолжение: | если $T < T_a^*$ для $r \leq r_0$
(нельзя принять решение); |
| отклонение: | если $r \geq r_0 + 1$
(установленное требование не выполнено). |

10.4 Планы испытаний

Таблица 4 — Планы комбинированных испытаний (в соответствии с приложением D)

Код плана испытаний	Характеристика плана			Значение отношения $T_{a, \text{min}}^*/m_0$	Значение отношения T_e^*/m_0	Значение отношения T_t^*/m_0	Приемочное число отказов r_0
	Значения рисков первого и второго рода		Разрешающее отношение D				
	α %	β %					
D.1	5	5	1,7	6,454 0	22,07	29,463 2	38
D.2	10	5	1,7	4,721 9	16,59	24,517 0	30
D.3	10	10	1,7	4,426 4	13,12	18,183 9	23
D.4	15	5	1,7	5,732 0	16,22	19,989 8	24
D.5	20	10	1,7	3,949 5	9,80	12,757 3	15
D.6	20	20	1,7	2,436 5	5,60	8,568 4	10
D.7	30	20	1,7	2,144 1	3,96	5,714 6	6
D.8	30	30	1,7	1,219 4	2,30	4,388 1	4

11 Проведение испытаний

Руководство по условиям испытаний и проведение испытаний приведено в 5.1 МЭК 60300-3-5 и МЭК 60605-2.

12 Представление результатов испытаний

При представлении результатов испытаний необходимо привести следующую информацию:

- условия испытаний (см. 5.1 и МЭК 60300-3-5);
- объекты испытаний, количество испытываемых объектов, объекты, замененные в процессе испытаний;
- использованный план испытаний;
- заданное значение λ_0 или m_0 ;
- установленные или аналитически полученные параметры плана испытаний, например: значения рисков первого и второго рода, значение разрешающего отношения, суммарной наработки до завершения испытаний, приемочного количества отказов;
- истинные параметры плана испытаний (при необходимости);
- зафиксированное в процессе испытаний количество отказов и обоснование каждого случая классификации отказа как не учитываемого;
- определенная суммарная наработка, особенно при проведении циклических испытаний или испытаний с несколькими задачами;
- суммарная наработка в момент завершения испытаний;
- результаты анализа, проведенного каким-либо иным способом (при необходимости);
- выводы.

Приложение А
(обязательное)

Таблицы и графики для планов последовательных испытаний

Примечание 1 — См. раздел 6.

Примечание 2 — В данном приложении использованы обозначения в соответствии с 3.2

А.1 План испытаний А.1: $\alpha = 0,10$; $\beta = 0,10$; $D = 1,5$

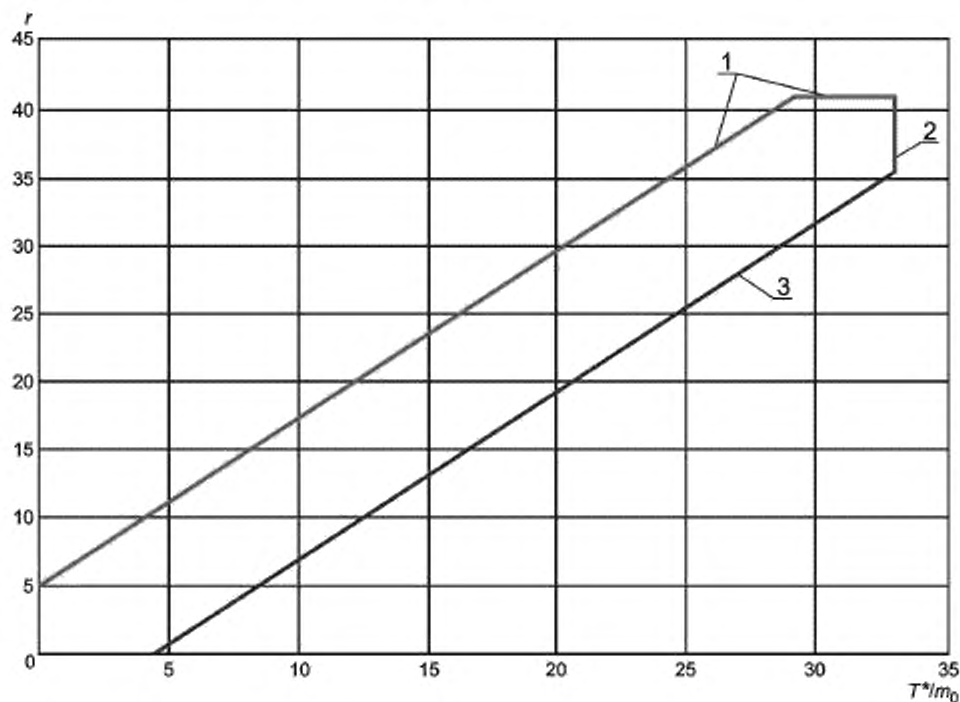


Рисунок А.1 — Линии принятия решений о приемке и отклонении для плана испытаний А.1*

* Здесь и далее: 1 — линия принятия решения о приемке; 2 — линия принятия решения об отклонении; 3 — завершение испытаний; 4 — продолжение испытаний.

Таблица А.1 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.1

r	Отклонение T_r/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a/m_0 (больше или равно)	r	Отклонение T_r/m_0 (меньше или равно)	Отклонение T_r/m_0 (меньше или равно)
0	—	4,39	21	13,00	21,42
1	—	5,21	22	13,81	22,23
2	—	6,02	23	14,62	23,05
3	—	6,83	24	15,43	23,86
4	—	7,64	25	16,24	24,67
5	0,025	8,45	26	17,05	25,48
6	0,836	9,26	27	17,87	26,29
7	1,65	10,07	28	18,73	27,10
8	2,46	10,88	29	19,49	27,91
9	3,27	11,69	30	20,30	28,72
10	4,08	12,50	31	21,11	29,53
11	4,89	13,31	32	21,92	30,34
12	5,70	14,13	33	22,73	31,16
13	6,51	14,94	34	23,54	31,97
14	7,32	15,75	35	24,35	32,78
15	8,13	16,56	36	25,16	33,04
16	8,94	17,37	37	25,97	33,04
17	9,76	18,18	38	26,79	33,04
18	10,57	19,00	39	27,60	33,04
19	11,40	19,80	40	28,41	33,04
20	12,19	20,61	$r_0 = 41$	29,22	33,04
			42	33,04	N/A

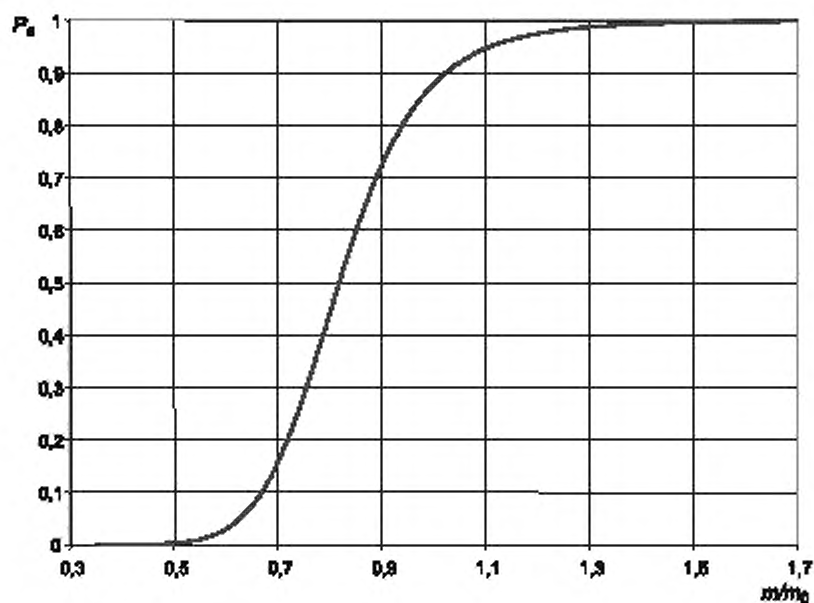
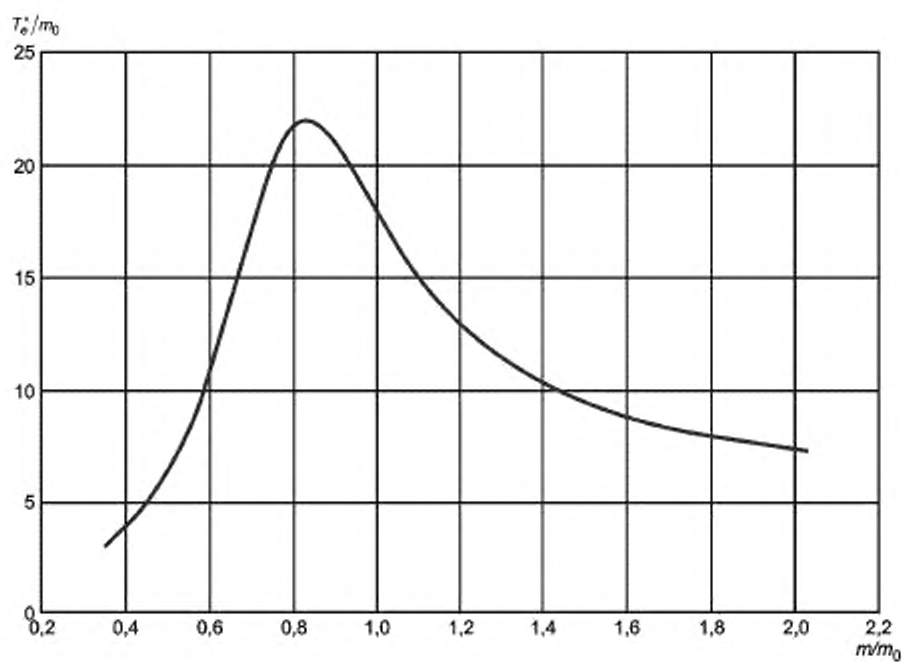


Рисунок А.2 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний А.1

Рисунок А.3 — Взаимосвязь T'_a/m_0 для плана испытаний А.1

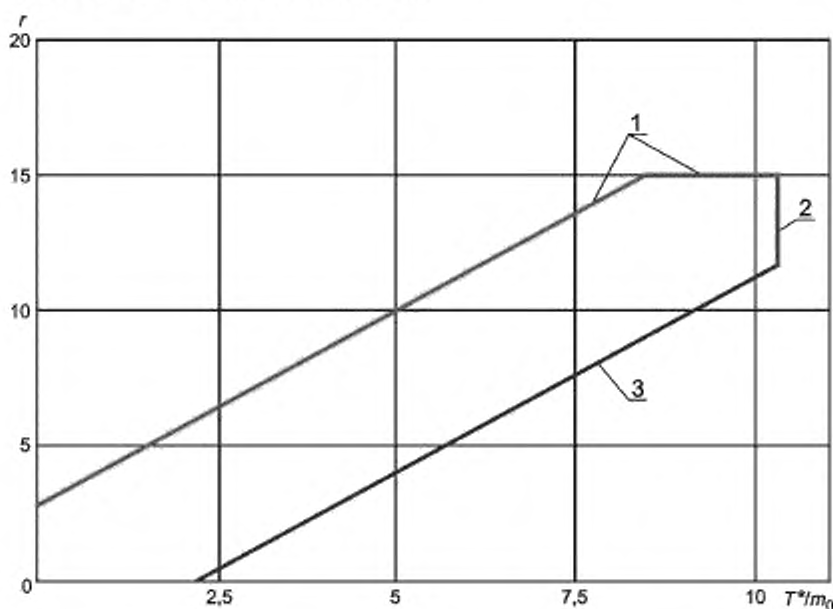
А.2 План испытаний А.2: $\alpha = 0,10$; $\beta = 0,10$; $D = 2,0$ 

Рисунок А.4 — Линии принятия решений о приемке и отклонении для плана испытаний А.2

Таблица А.2 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.2

r	Отклонение T_r^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a^*/m_0 (больше или равно)
0	—	2,20
1	—	2,89
2	—	3,58
3	0,170	4,28
4	0,863	4,97
5	1,56	5,66
6	2,25	6,36
7	2,94	7,05
8	3,64	7,74
9	4,33	8,44
10	5,02	9,13
11	5,72	9,82
12	6,41	10,30
13	7,10	10,30
14	7,79	10,30
$r_0 = 15$	8,49	10,30
16	10,30	N/A

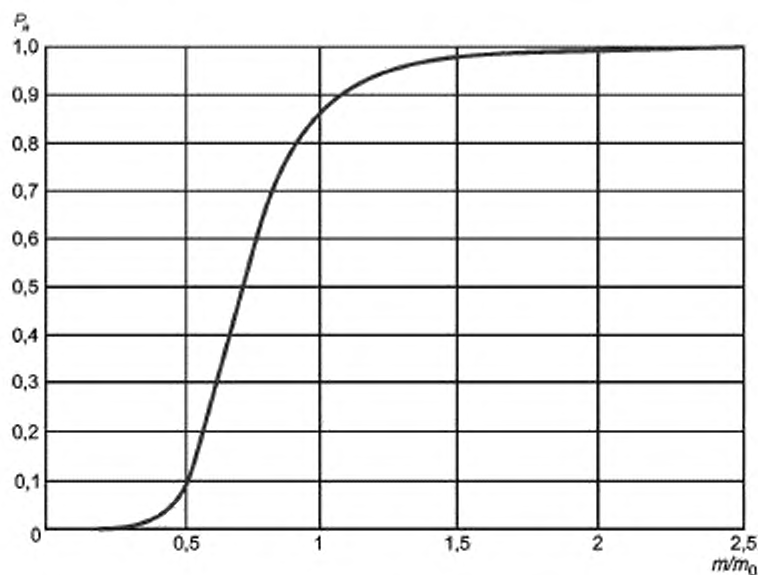
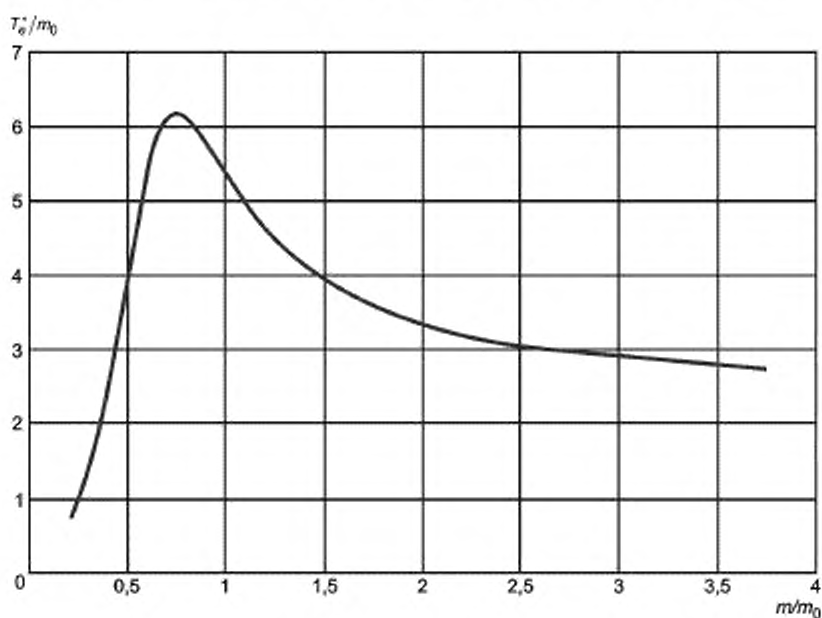


Рисунок А.5 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний А.2

Рисунок А.6 — Взаимосвязь T_e^*/m_0 для плана испытаний А.2

А.3 План испытаний А.3: $\alpha = 0,10$; $\beta = 0,10$; $D = 3,0$

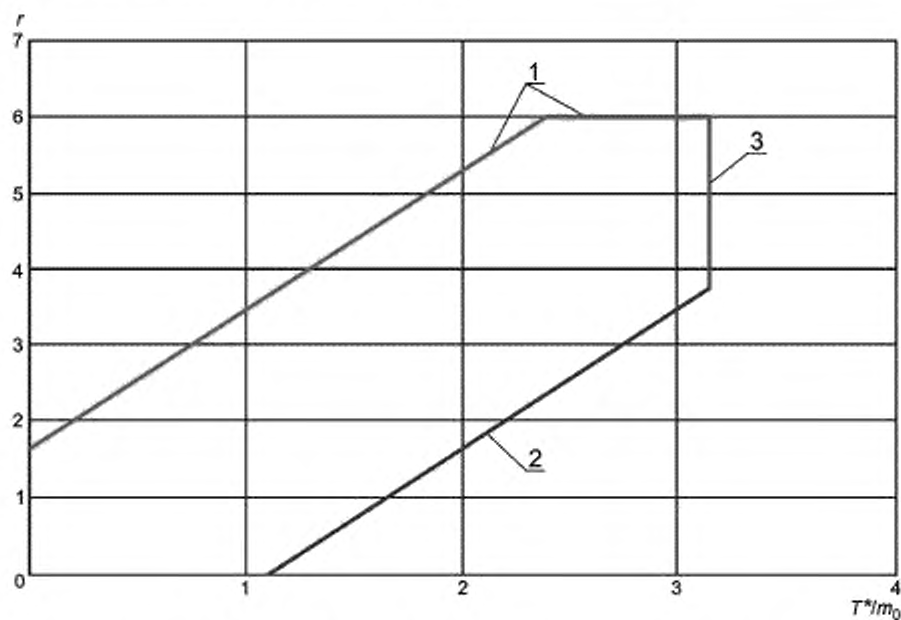


Рисунок А.7 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.3

Таблица А.3 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.3

r	Отклонение T_r^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a^*/m_0 (больше или равно)
0	—	1,098
1	—	1,648
2	0,203	2,197
3	0,752	2,747
4	1,301	3,152
5	1,851	3,152
$r_0 = 6$	2,400	3,152
7	3,152	N/A

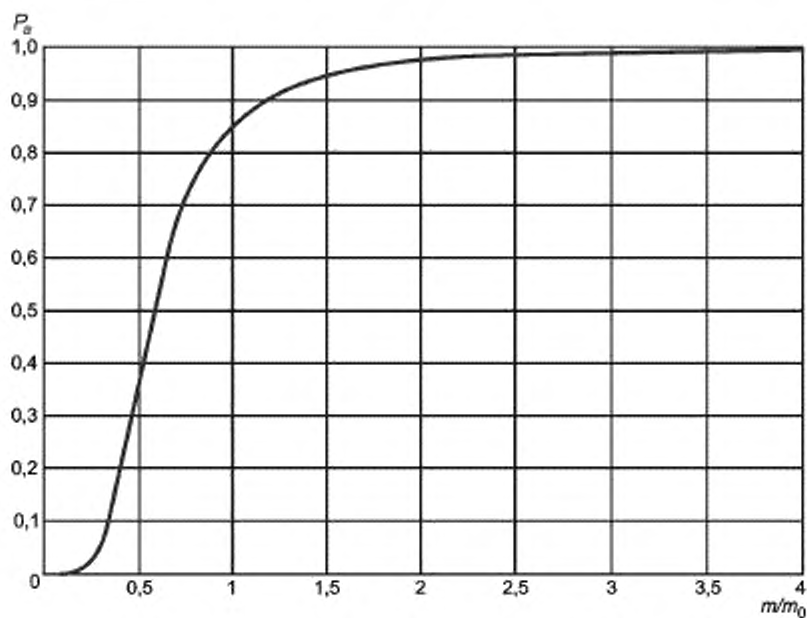
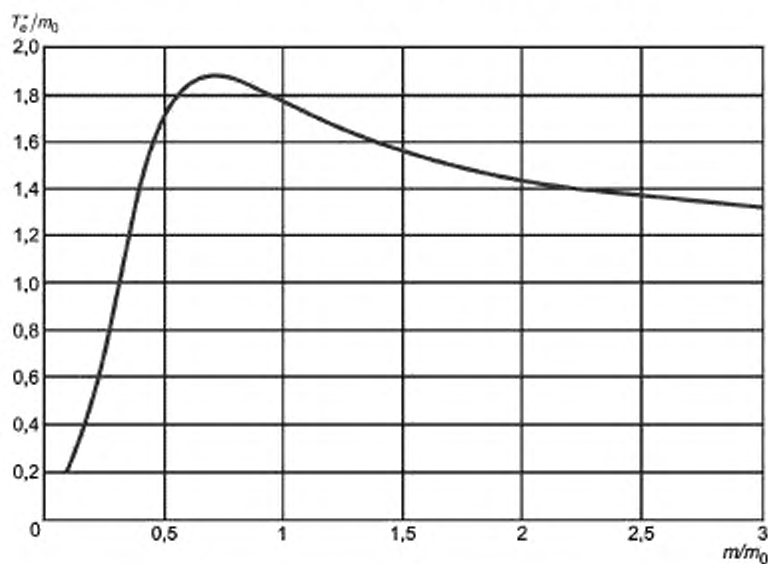


Рисунок A.8 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний A.3

Рисунок A.9 — Взаимосвязь T_a^*/m_0 для плана испытаний A.3

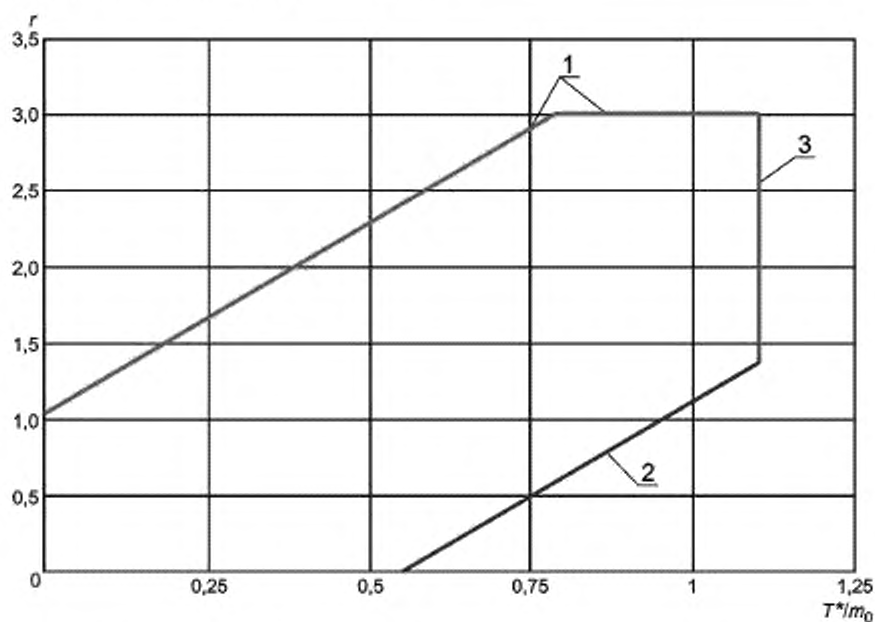
А.4 План испытаний А.4: $\alpha = 0,10$; $\beta = 0,10$; $D = 5,0$ 

Рисунок А.10 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.4

Таблица А.4 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.4

r	Отклонение T_r^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a^*/m_0 (больше или равно)
0	—	0,549
1	—	0,951
2	0,383	1,102
$r_0 = 3$	0,785	1,102
4	1,102	N/A

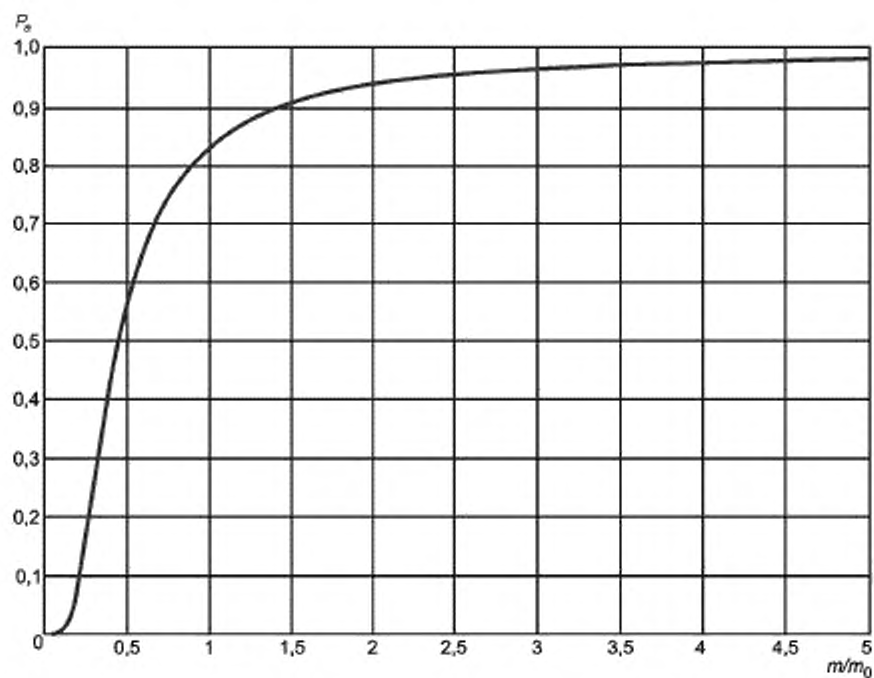


Рисунок А.11 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний А.4

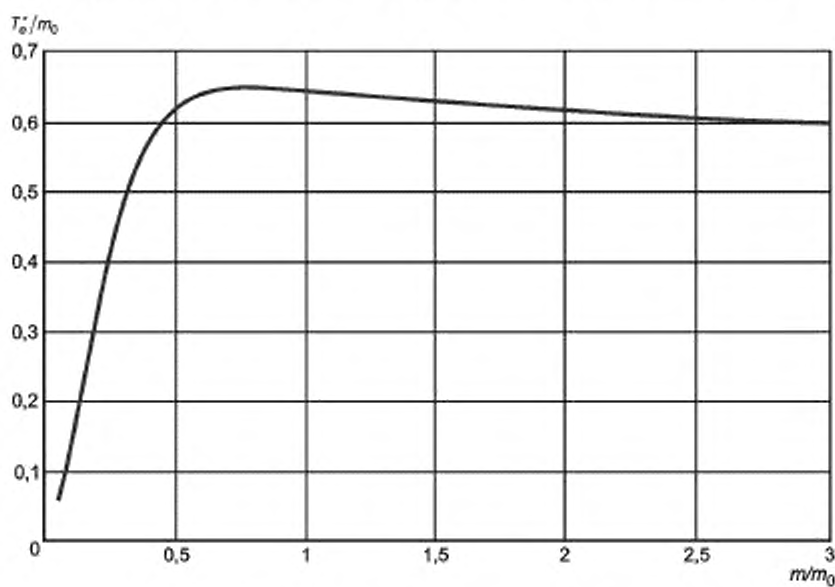


Рисунок А.12 — Взаимосвязь T_g^*/m_0 для плана испытаний А.4

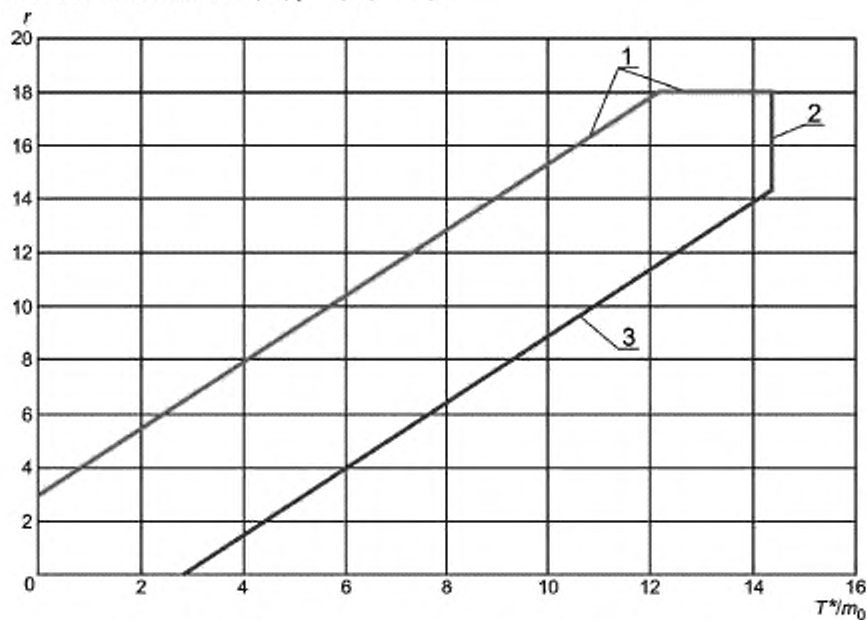
А.5 План испытаний А.5: $\alpha = 0,20$; $\beta = 0,20$; $D = 1,5$ 

Рисунок А.13 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.5

Таблица А.5 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.5

r	Отклонение T_r^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a^*/m_0 (больше или равно)
0	—	2,77
1	—	3,58
2	—	4,39
3	0,025	5,21
4	0,836	6,02
5	1,65	6,83
6	2,46	7,64
7	3,27	8,45
8	4,08	9,26
9	4,89	10,07
10	5,70	10,88
11	6,51	11,69
12	7,32	12,50
13	8,13	13,31
14	8,95	14,13
15	9,76	14,37
16	10,57	14,37

Окончание таблицы А.5

r	Отклонение T_e^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_e^*/m_0 (больше или равно)
17	11,38	14,37
$r_0 = 18$	12,19	14,37
19	14,37	N/A

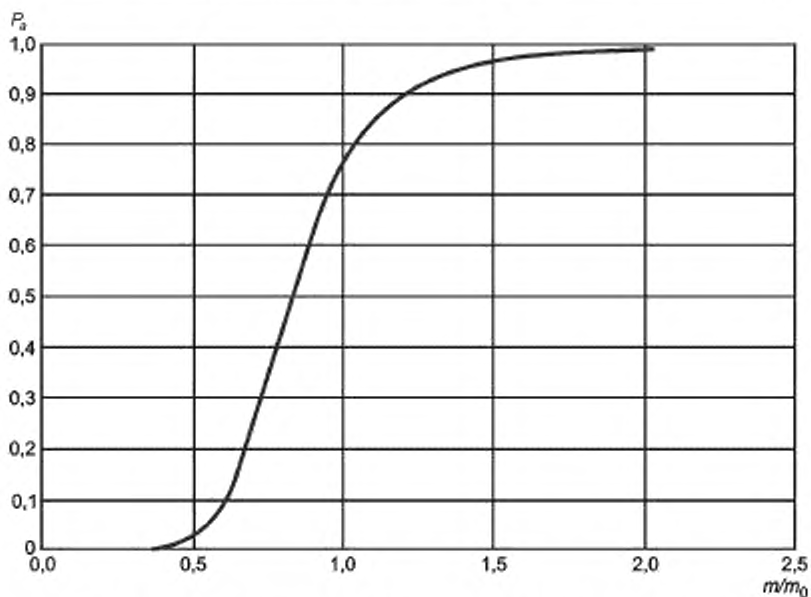
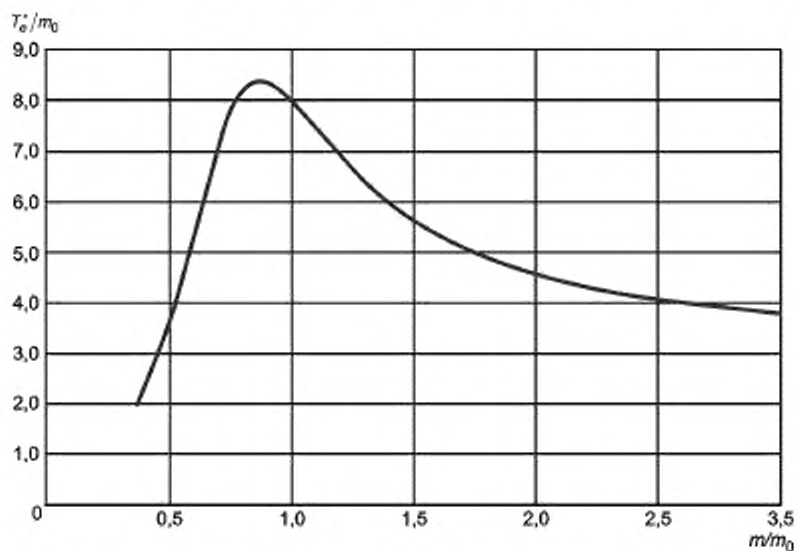


Рисунок А.14 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний А.5

Рисунок А.15 — Взаимосвязь с T_e^*/m_0 для плана испытаний А.5

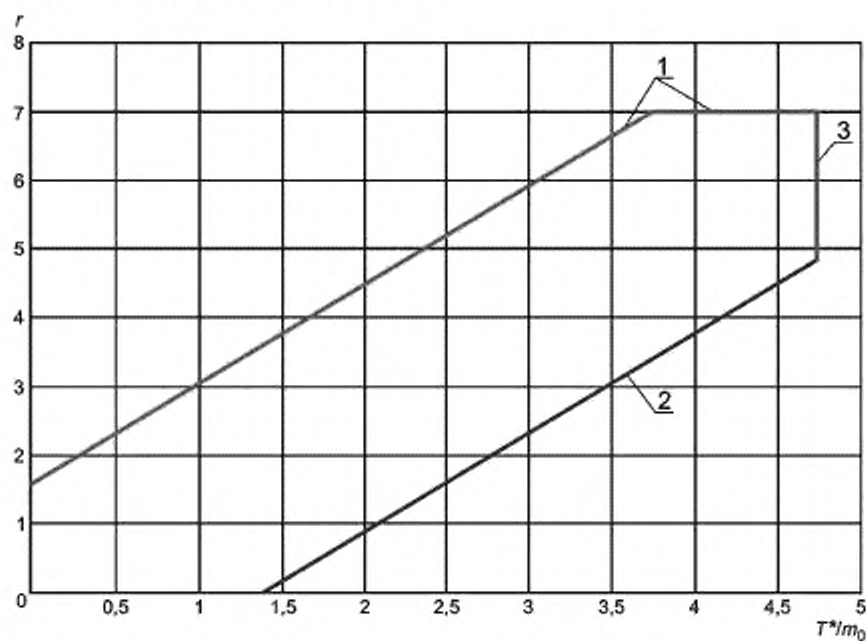
А.6 План испытаний А.6: $\alpha = 0,20$; $\beta = 0,20$; $D = 2,0$ 

Рисунок А.16 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.6

Таблица А.6 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.6

r	Отклонение T_r^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a^*/m_0 (больше или равно)
0	—	1,39
1	—	2,08
2	0,288	2,77
3	0,981	3,47
4	1,67	4,16
5	2,37	4,73
6	3,06	4,73
$r_0 = 7$	3,75	4,73
8	4,73	N/A

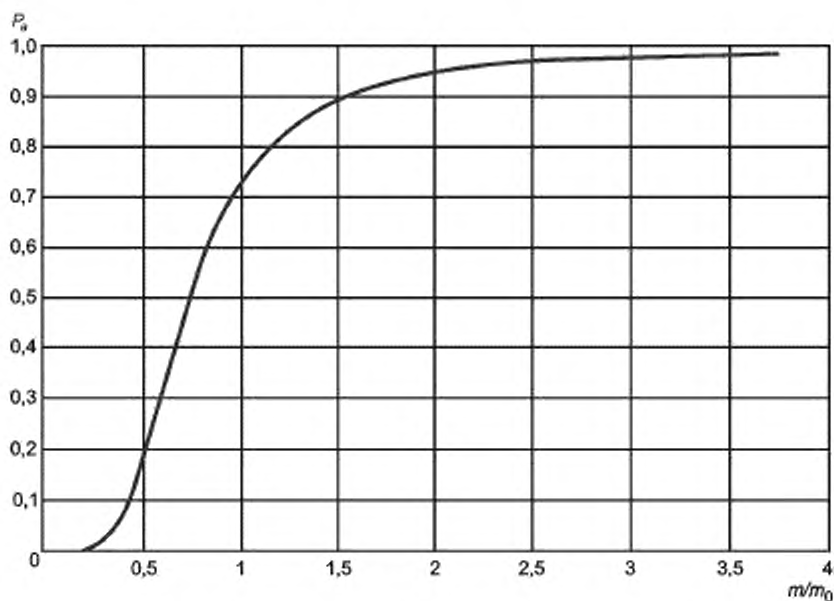
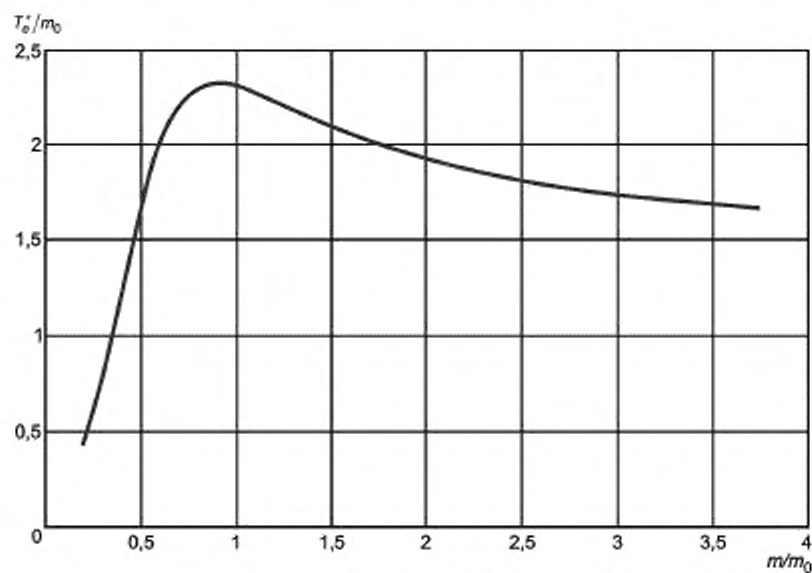


Рисунок А.17 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний А.6

Рисунок А.18 — Взаимосвязь с T_e^*/m_0 для плана испытаний А.6

А.7 План испытаний А.6: $\alpha = 0,20$; $\beta = 0,20$; $D = 3,0$

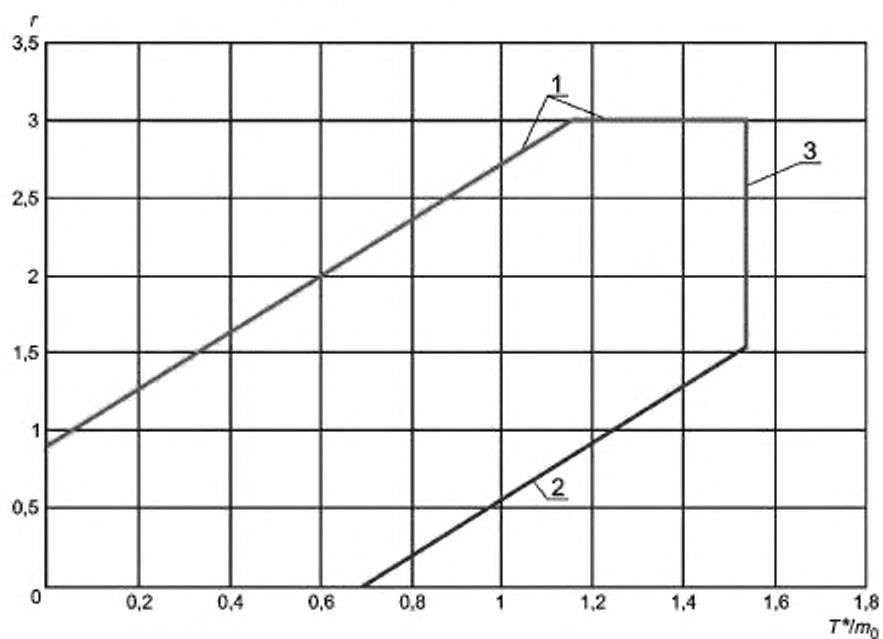


Рисунок А.19 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.7

Таблица А.7 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.7

r	Отклонение T_r^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T_a^*/m_0 (больше или равно)
0	—	0,693
1	0,059	1,24
2	0,608	1,54
$r_0 = 3$	1,16	1,54
4	1,54	N/A

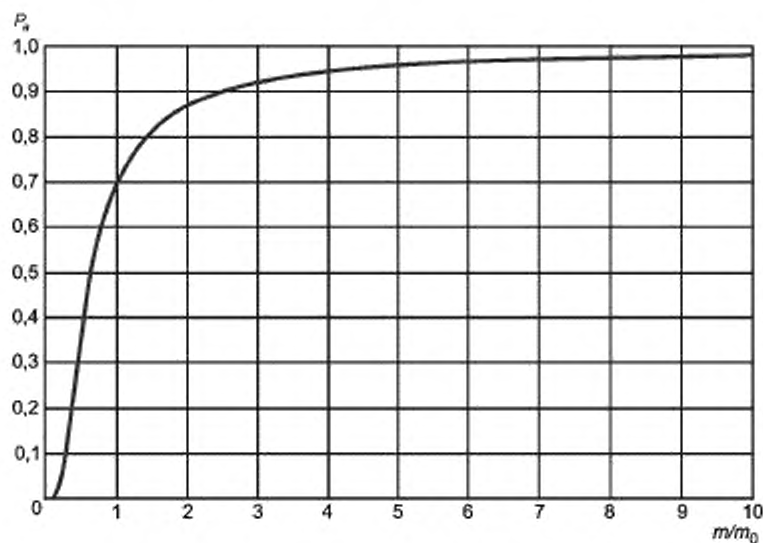
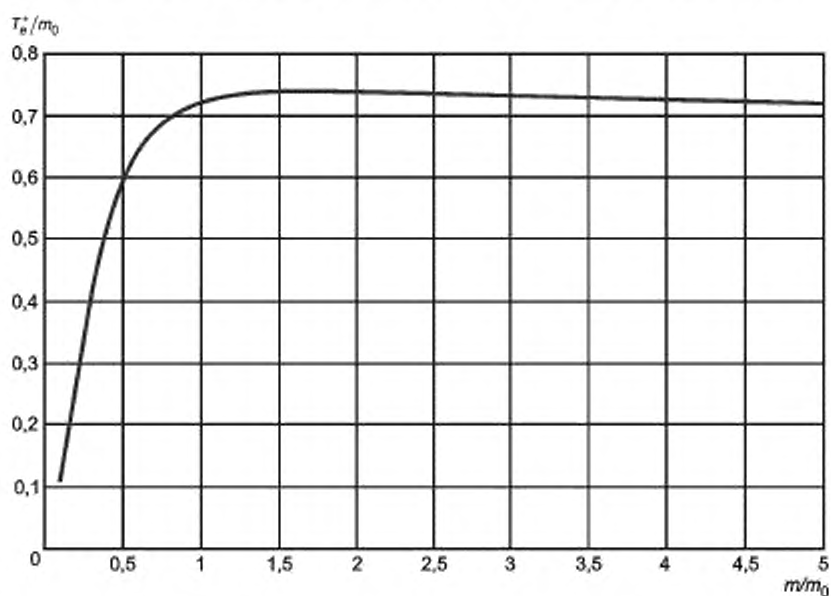


Рисунок A.20 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний A.7

Рисунок A.21 — Взаимосвязь с T_e^*/m_0 для плана испытаний A.7

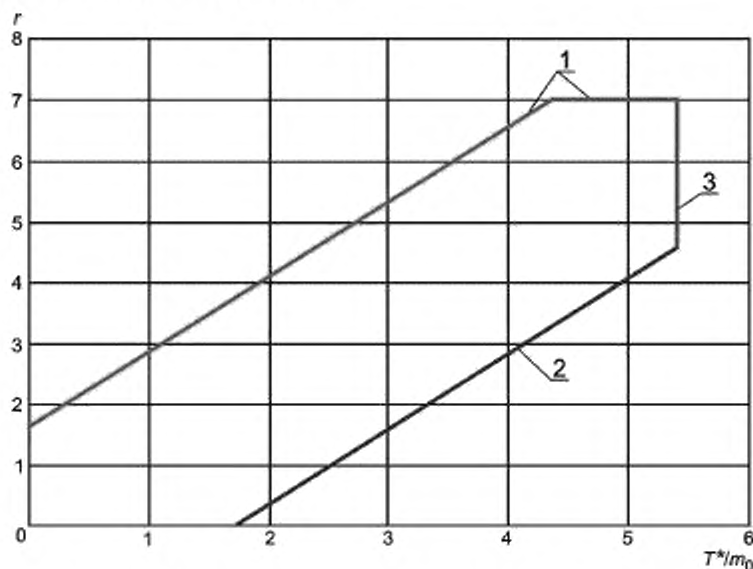
А.8 План испытаний А.8: $\alpha = 0,30$; $\beta = 0,30$; $D = 1,5$ 

Рисунок А.22 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.8

Таблица А.8 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.8

r	Отклонение T^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T^*/m_0 (больше или равно)
0	—	1,69
1	—	2,51
2	0,292	3,32
3	1,10	4,13
4	1,91	4,94
5	2,72	5,41
6	3,54	5,41
$r_0 = 7$	4,35	5,41
8	5,41	N/A

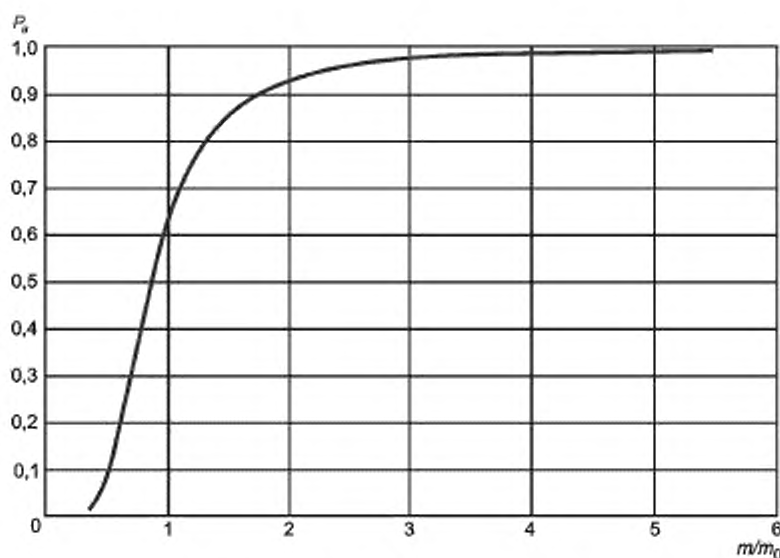
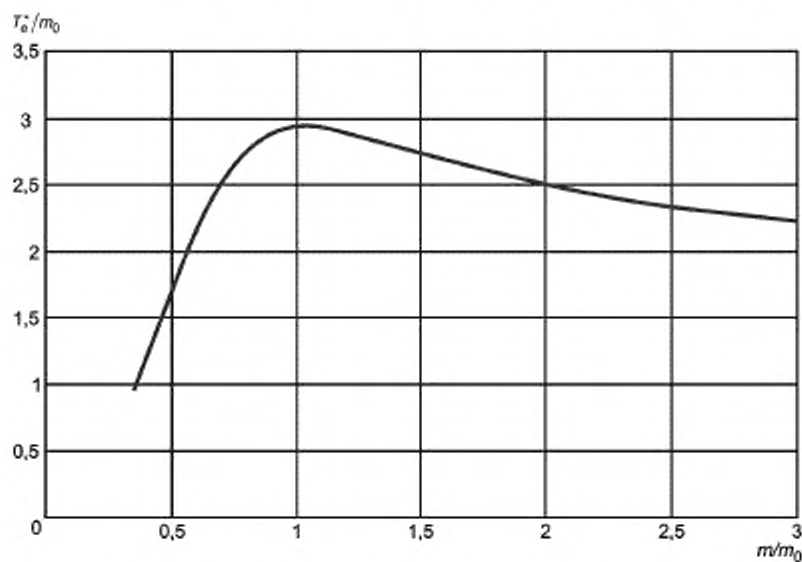


Рисунок A.23 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний A.8

Рисунок A.24 — Взаимосвязь с T_e^*/m_0 для плана испытаний A.8

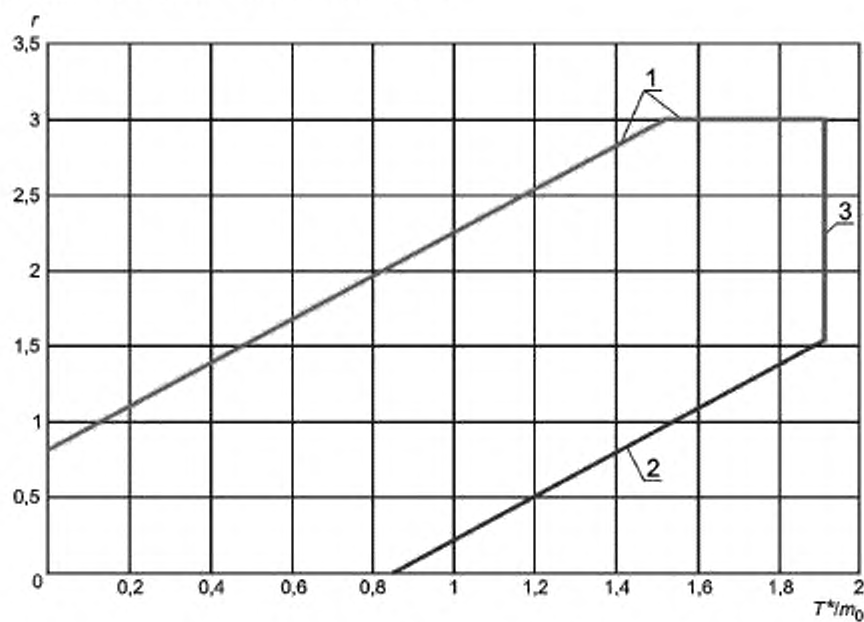
А.9 План испытаний А.8: $\alpha = 0,30$; $\beta = 0,30$; $D = 2,0$ 

Рисунок А.25 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.9

Таблица А.9 — Линии приемки и отклонения для плана испытаний А.9

r	Отклонения T^*/m_0 (меньше или равно)	Приемка T^*/m_0 (больше или равно)
0	—	0,847
1	0,134	1,54
2	0,827	1,91
$r_0 = 3$	1,52	1,91
4	1,91	N/A

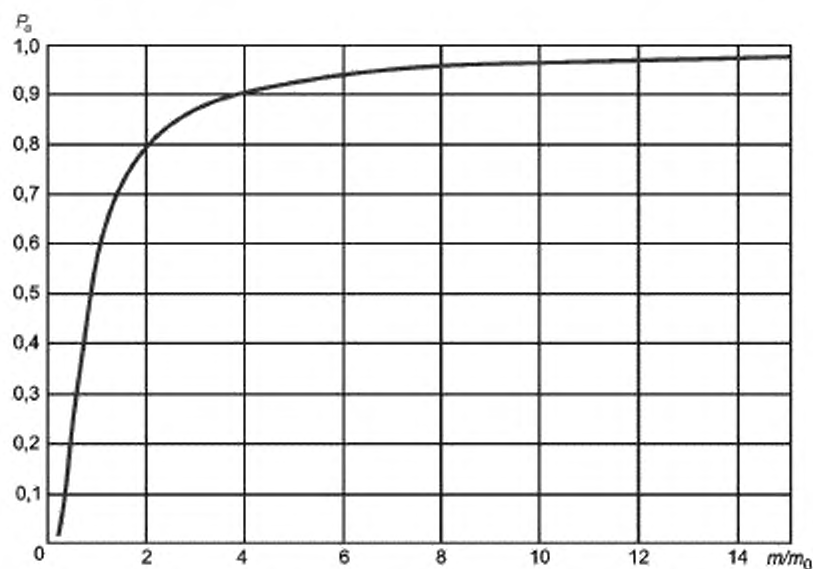
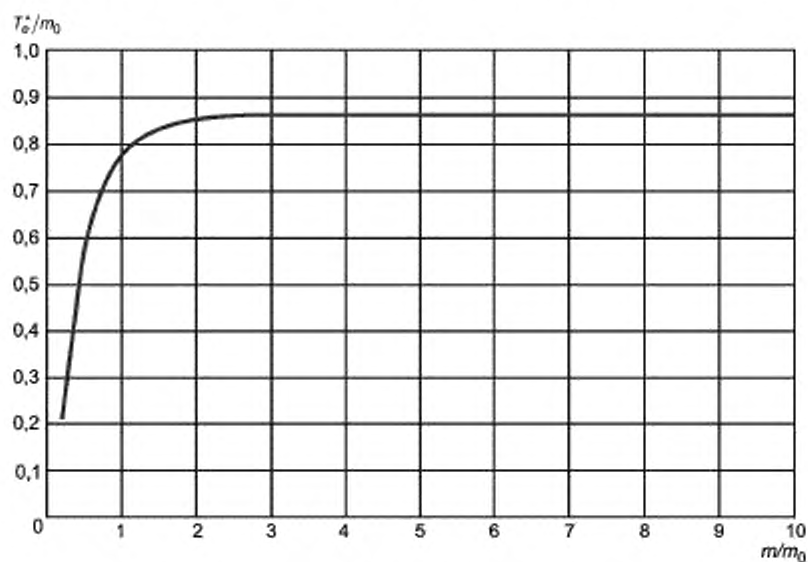


Рисунок А.26 — Кривая оперативной характеристики для плана испытаний А.9

Рисунок А.27 — Взаимосвязь с T_e^*/m_0 для плана испытаний А.9

Приложение В
(обязательное)

Графики для планов испытаний, ограниченных
по наработке или количеству отказов

Примечание 1 — См. раздел 7.

Примечание 2 — В данном приложении использованы обозначения, приведенные в 3.2.

Примечание 3 — Для показателей, отображающих среднюю наработку, прямые линии (наклонная линия, берущая начало в начале координат, и горизонтальная линия) характеризуют испытания с заменой отказавших объектов, ограниченные по количеству отказов. Кривые, асимптотически приближающиеся к обеим горизонтальным прямым, характеризуют испытания с заменой, ограниченные по наработке.

В.1 Планы испытаний В.1—В.4

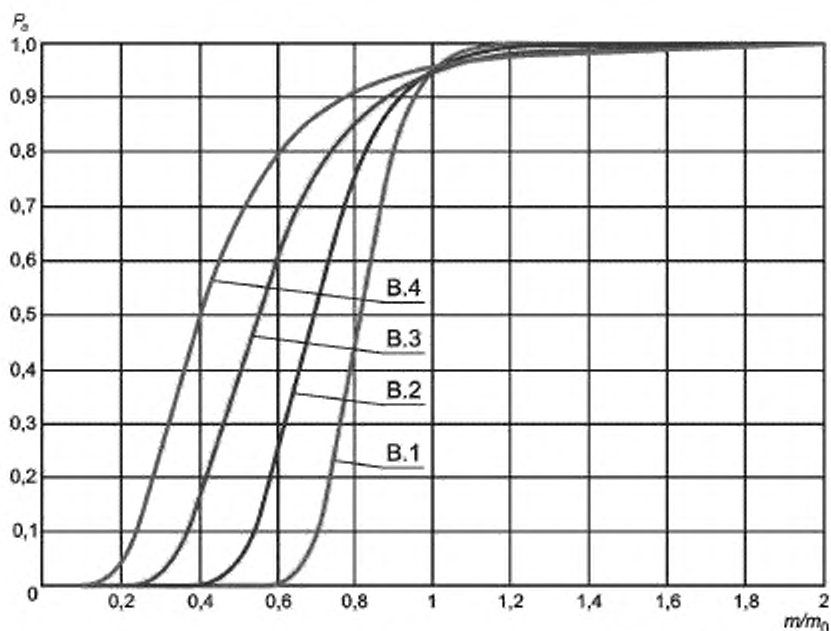


Рисунок В.1 — Кривые оперативных характеристик для планов испытаний В.1, В.2, В.3 и В.4

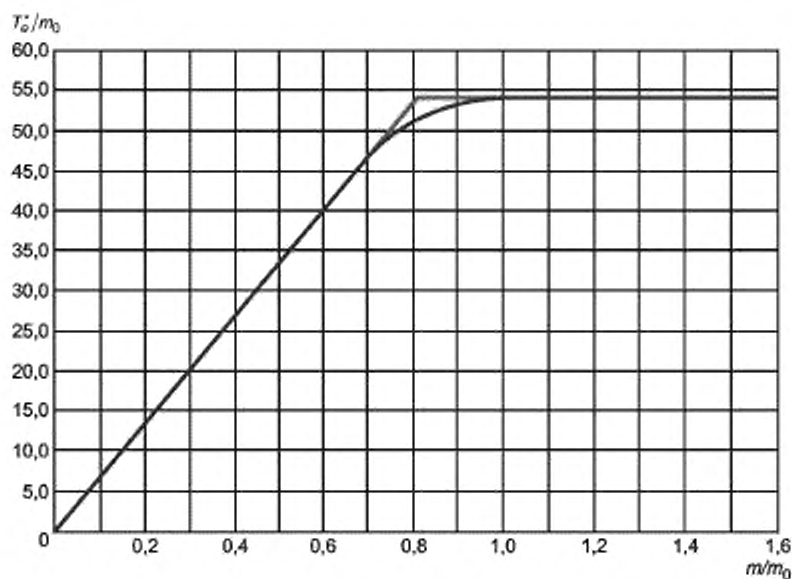


Рисунок В.2 — План В.1 — Средняя наработка до принятия решения

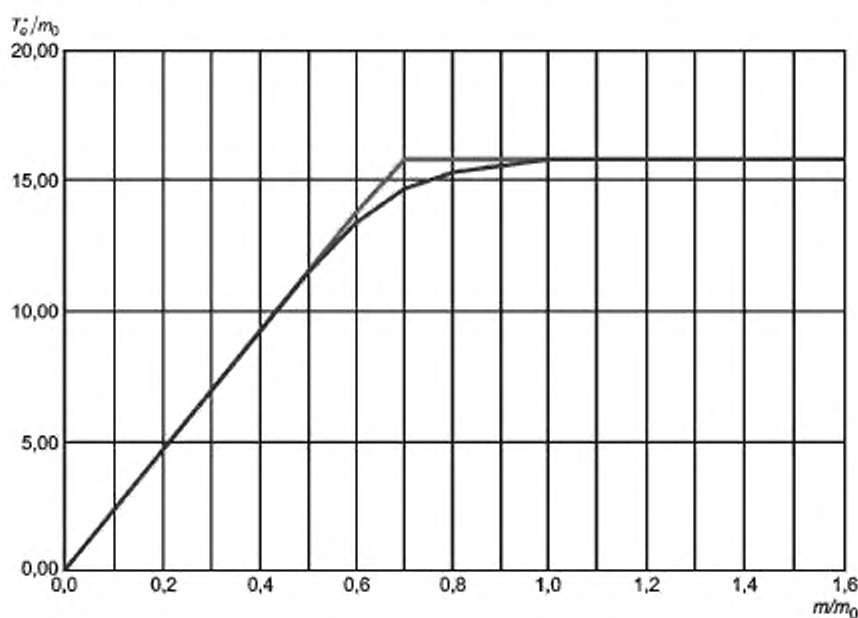


Рисунок В.3 — План В.2 — Средняя наработка до принятия решения

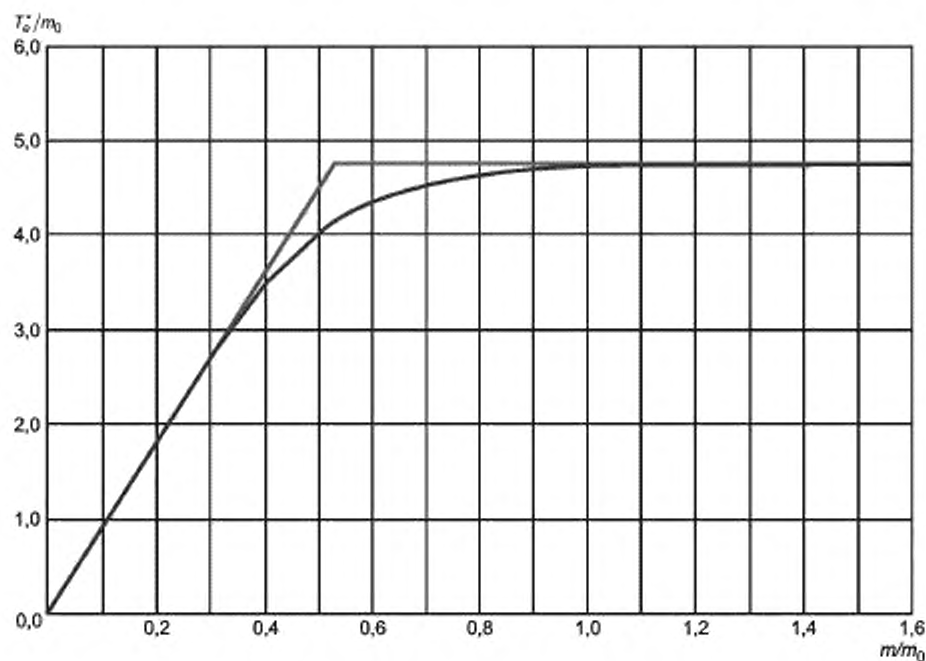


Рисунок В.4 — План В.3 — Средняя наработка до принятия решения

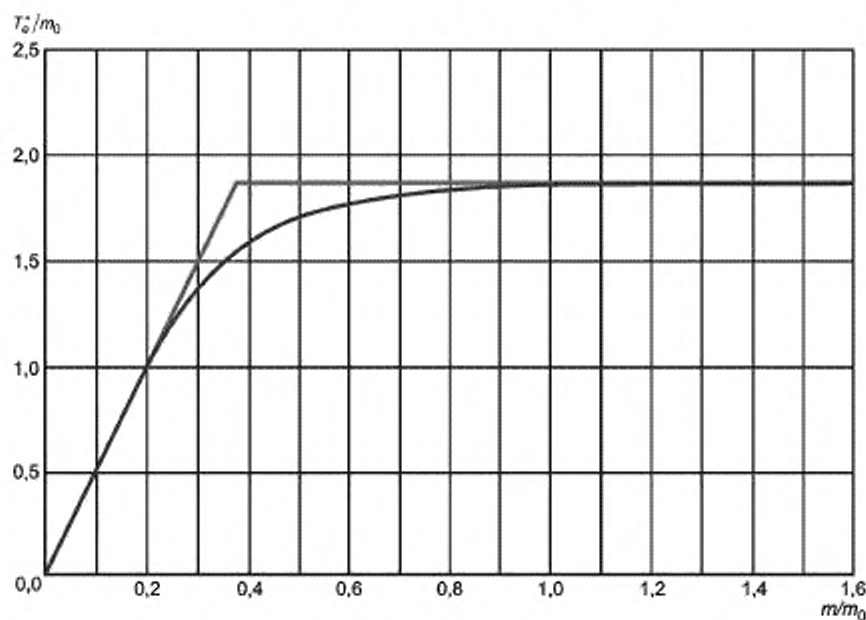


Рисунок В.5 — План В.4 — Средняя наработка до принятия решения

В.2 Планы испытаний В.5—В.8

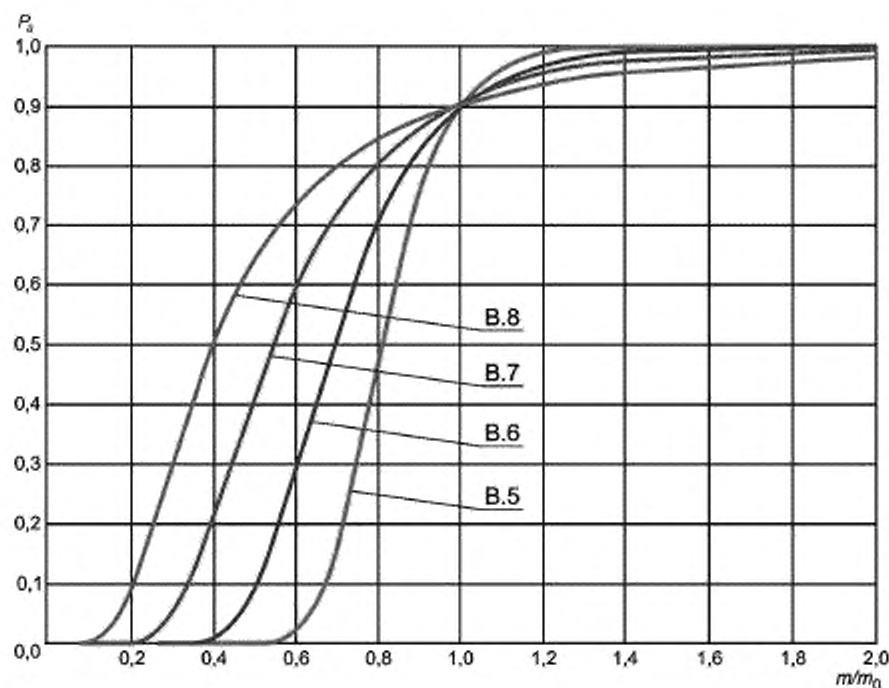


Рисунок В.6 — Кривые оперативных характеристик для планов испытаний В.5, В.6, В.7 и В.8

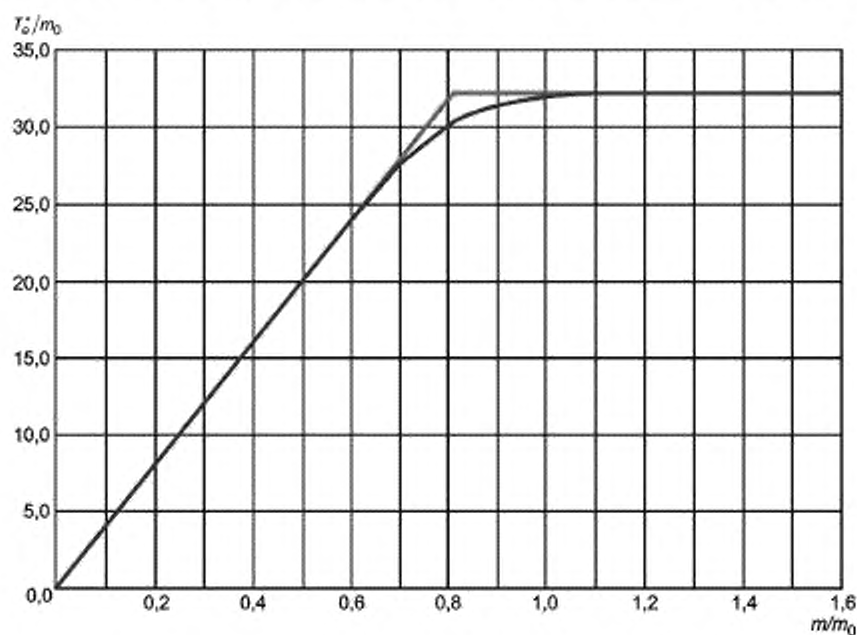


Рисунок В.7 — План В.5 — Средняя наработка до принятия решения

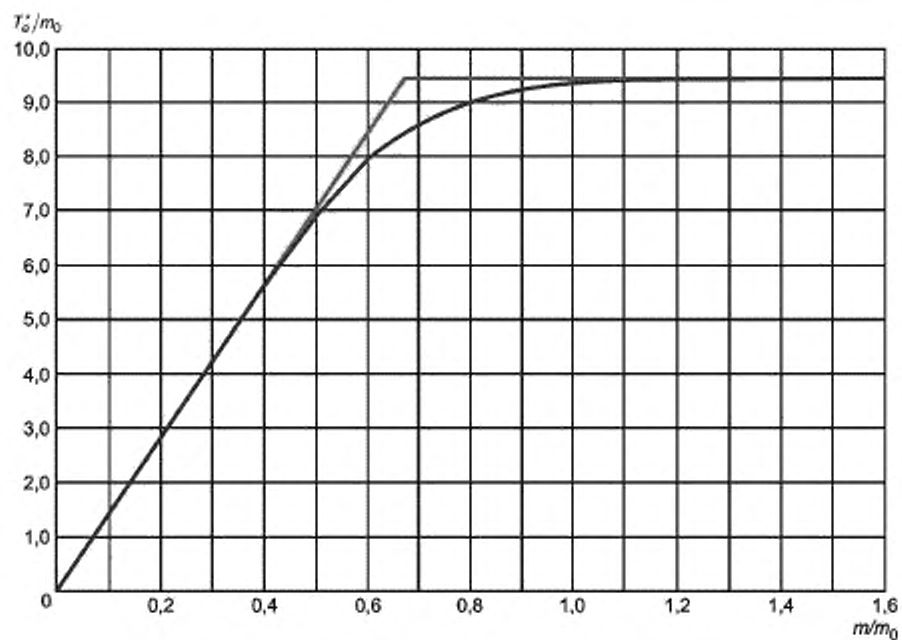


Рисунок В.8 — План В.6 — Средняя наработка до принятия решения

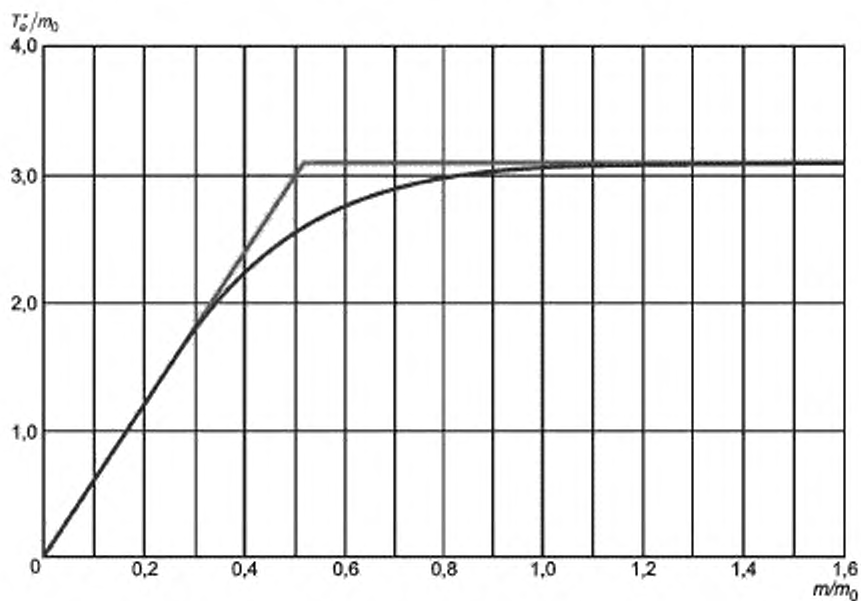


Рисунок В.9 — План В.7 — Средняя наработка до принятия решения

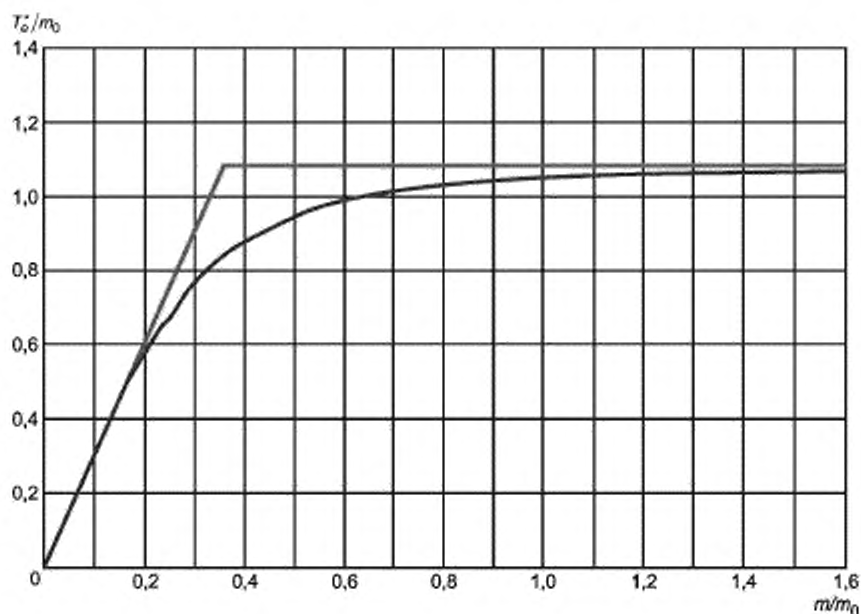


Рисунок В.10 — План В.8 — Средняя наработка до принятия решения

В.3 Планы испытаний В.9—В.11

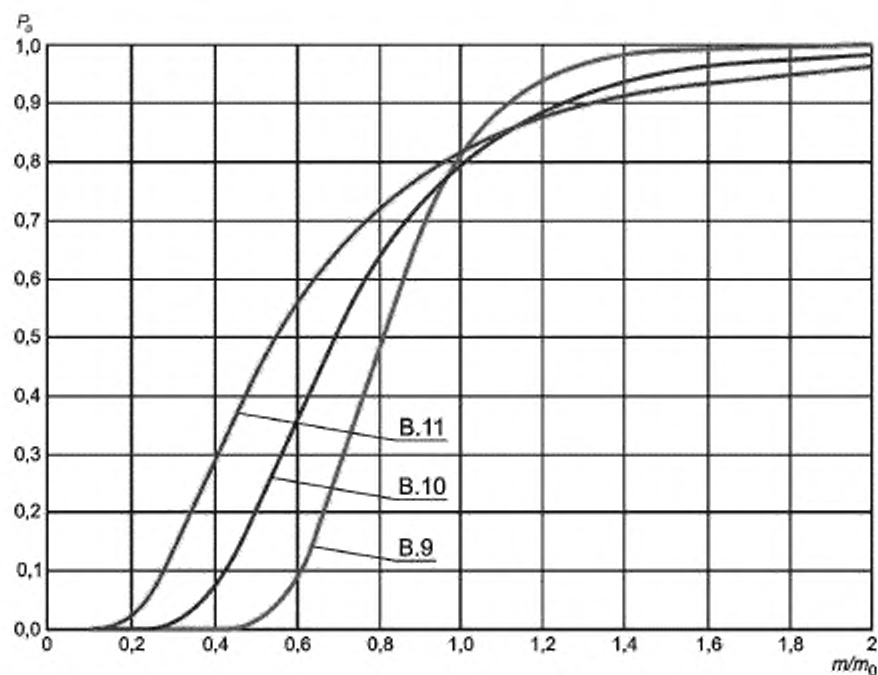


Рисунок В.11 — Кривые оперативных характеристик для планов испытаний В.9, В.10, и В.11

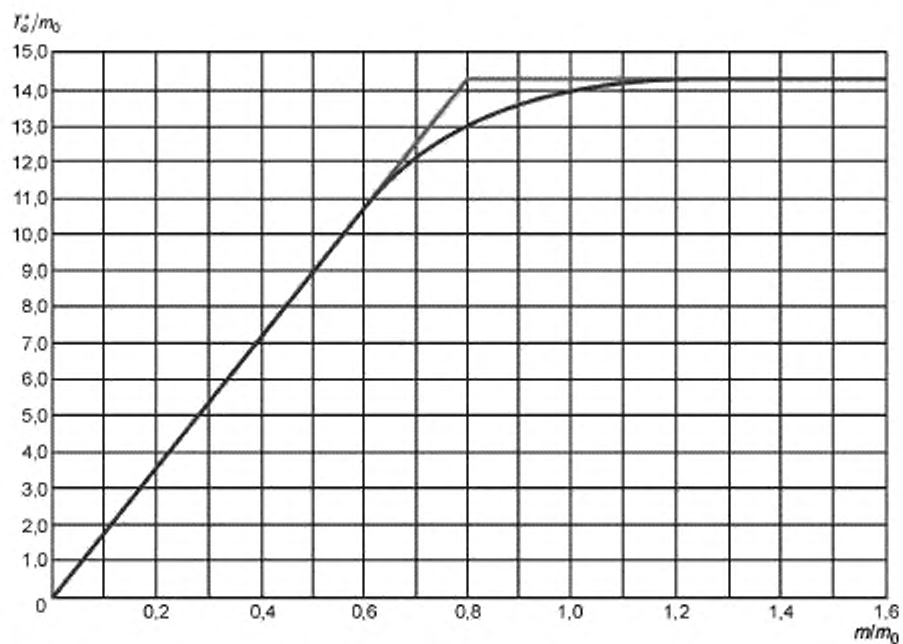


Рисунок В.12 — План В.9 — Средняя наработка до принятия решения

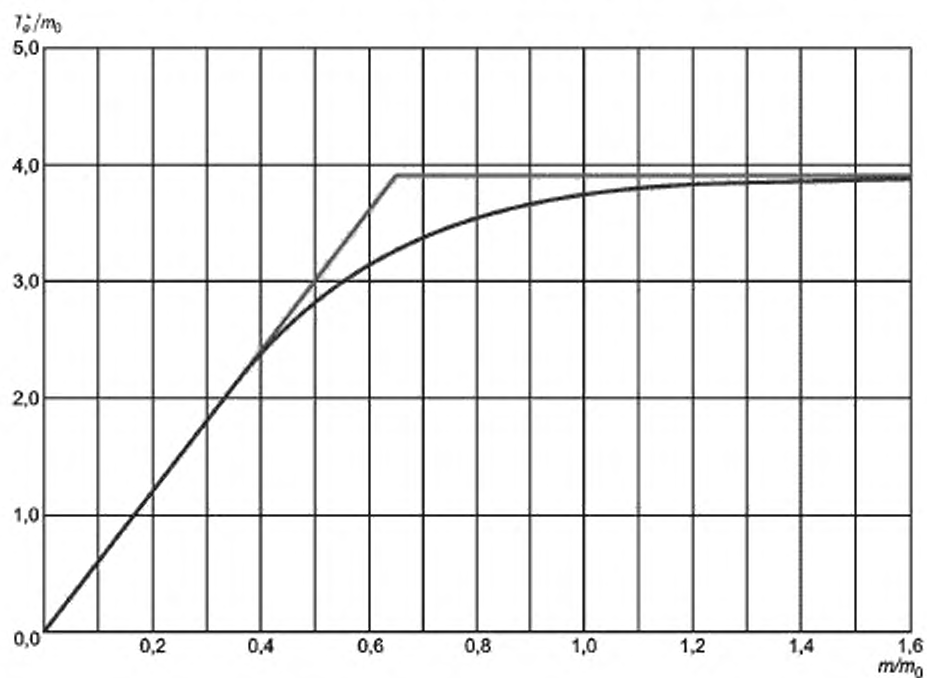


Рисунок В.13 — План В.10 — Средняя наработка до принятия решения

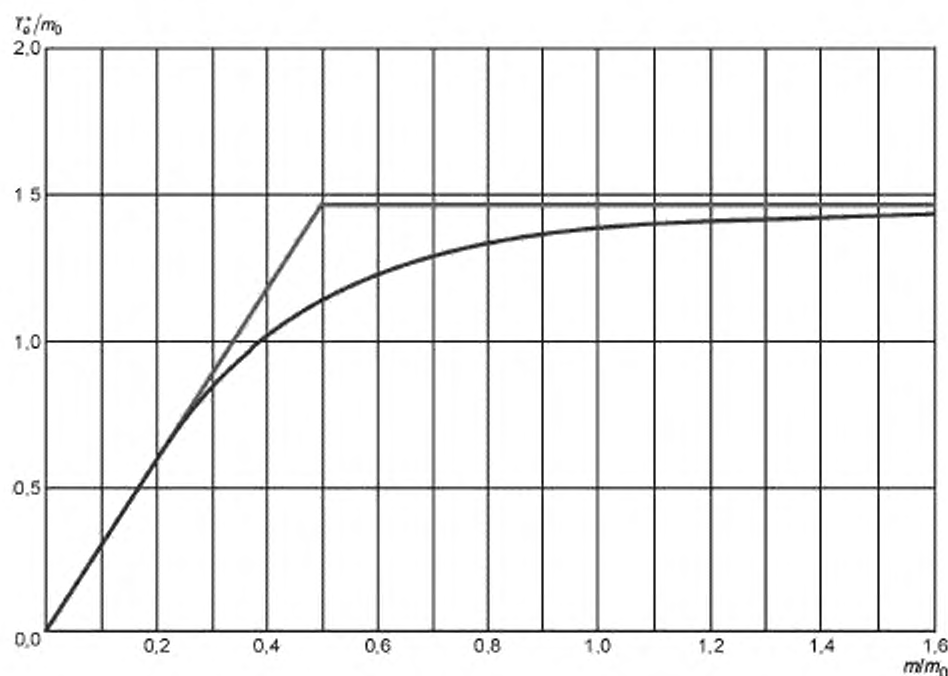


Рисунок В.14 — План В.11 — Средняя наработка до принятия решения

В.4 Планы испытаний В.12, В.13

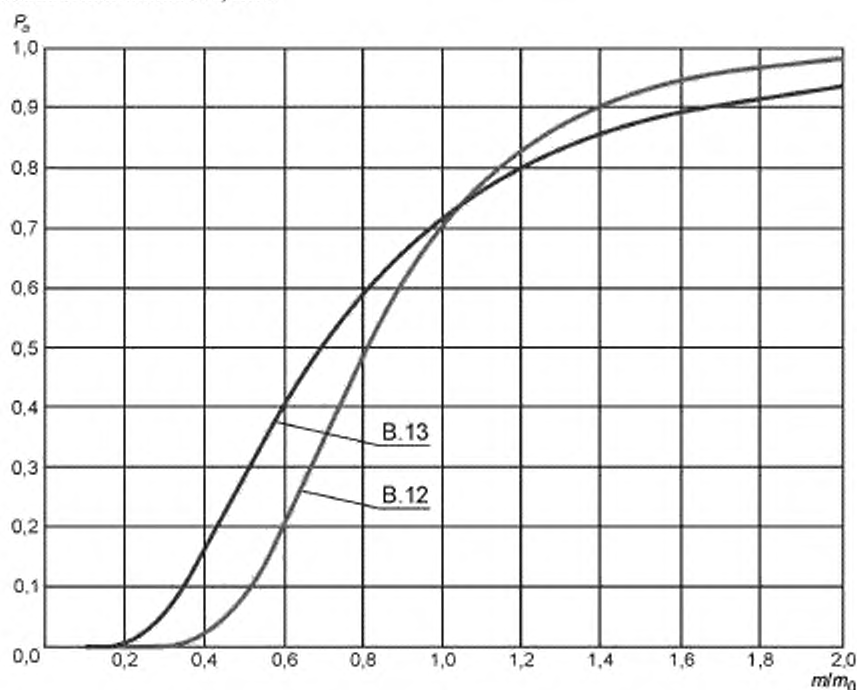


Рисунок В.15 — Кривые оперативных характеристик для планов испытаний В.12 и В.13

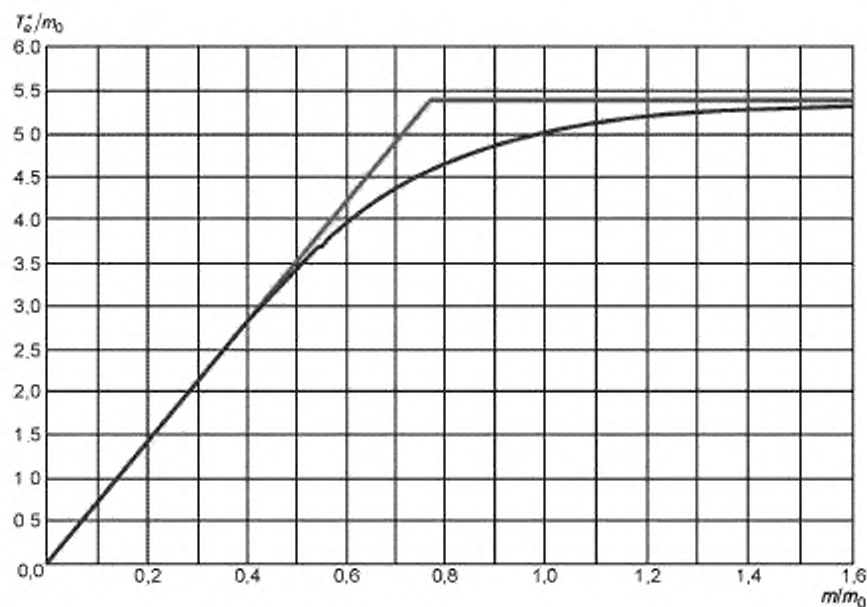


Рисунок В.16 — План В.12 — Средняя наработка до принятия решения

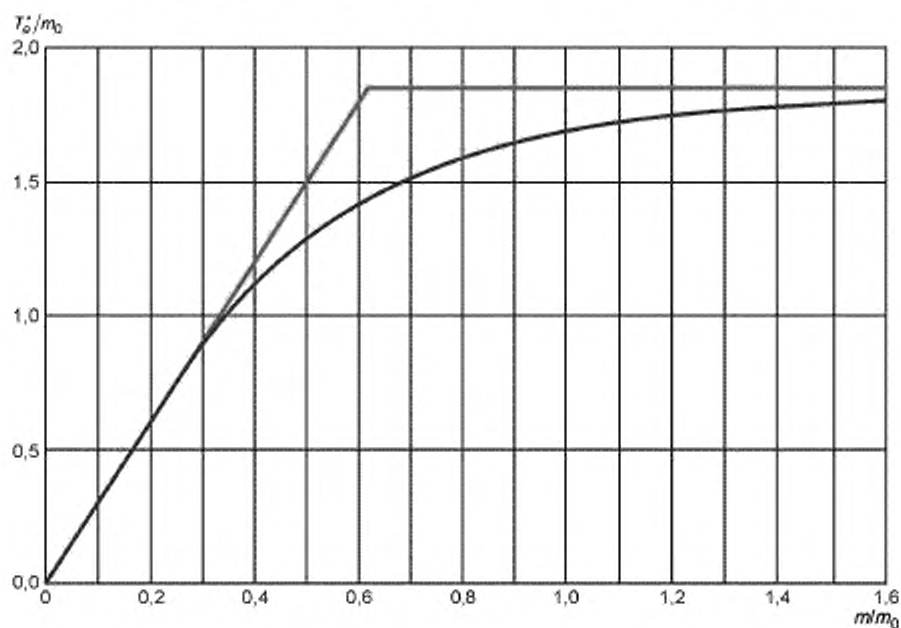


Рисунок В.17 — План В.13 — Средняя наработка до принятия решения

Приложение С
(обязательное)Графики для планов альтернативных испытаний, ограниченных
по наработке или по количеству отказов

Примечание 1 — См. раздел 8.

Примечание 2 — В данном приложении использованы обозначения, указанные в 3.2.2

С.1 Общий случай, определение s и D

Данная процедура особенно подходит для тех случаев, когда заданы следующие параметры планов испытаний:

- наработка (продолжительность испытаний), предполагаемая одинаковой для всех объектов испытаний и рассматриваемая как критерий завершения испытаний t_i^* ;
- количество объектов испытаний n ;
- равные значения заданных рисков поставщика и потребителя $\alpha = \beta$;
- максимальное значение разрешающего отношения (если необходимо).

На основе этих параметров фактическое значение разрешающего отношения D и приемочное количество отказов s определяют по графикам приложения С.4, как указано ниже.

Если полученное фактическое значение разрешающего отношения D превышает установленное максимальное значение или является соответствующим, то увеличивают продолжительность испытаний или изменяют другие параметры испытаний. Пересмотр и пересчет параметров происходит до тех пор, пока они не будут удовлетворять установленным условиям испытаний.

а) Общая процедура

Вычисляют $\mu_0 = \lambda_0 t_i^* n$.

Если $\mu_0 < 1$, для получения подходящих параметров плана испытаний рекомендуется либо увеличить продолжительность испытаний t_i^* , либо увеличить количество объектов испытаний n .

б) Процедура при μ_0 от 1 до 5

1) На графике С.1 находят кривую, ближайшую к точке (μ_0, D) , таким образом определяют значение s .

2) По графику С.2, используя соответствующую кривую оперативной характеристики, определяют истинное значение рисков α' и β' , используя $\mu = \mu_0$ и $\mu = D\mu_0$ соответственно.

Пример

Заданные значения: $\mu_0 = 1, D = 3$

Необходимо найти: s, α', β'

В соответствии с графиком С.1 $s = 1$

В соответствии с графиком С.2 $\alpha' = 26,4 \% \beta'$

в) Процедура при μ_0 от 5 до 500

1) По графику С.3 определяют точку (μ_0, D) и выполняют интерполяцию между кривыми для определения установленных значений $\alpha = \beta$.

2) Определяют μ_0 , используя график С.4 и заданные риски первого и второго рода $\alpha = \beta$, затем получают $s = (\Delta\mu_0 + \mu_0)$ (используя округление).

Пример

Заданные значения: $\mu_0 = 40, D = 1,5$

Необходимо найти: $s, \alpha = \beta$

В соответствии с графиком С.3 $\alpha = \beta \approx 8 \%$

В соответствии с графиком С.4 $\Delta\mu_0 = 8,7$ и $s = 48,7 \approx 49$

С.2 Получение n или t_i^*

В дополнение к λ_0 определяют один из следующих наборов параметров планов испытаний:

- а) продолжительность t_i^* ;
- значения рисков $\alpha = \beta$;

разрешающее отношение D ;

b) количество объектов испытания n ;

значения рисков $\alpha = \beta$;

разрешающее отношение D .

Общая процедура для случаев а) и b):

- используя графики и С.1 или С.3, находят D и μ_0 , соответствующие рискам $\alpha = \beta$;

- используя значение μ_0 , по графикам С.1 или С.4 определяют c ;

- используя значение μ_0 , вычисляют $T_t^* = \mu_0 / \beta_0$;

- используя значение T_t^* , вычисляют либо количество объектов испытаний n для заданного t_t^* ($n = T_t^* / t_t^*$) либо продолжительность t_t^* для заданного n ($t_t^* = T_t^* / n$).

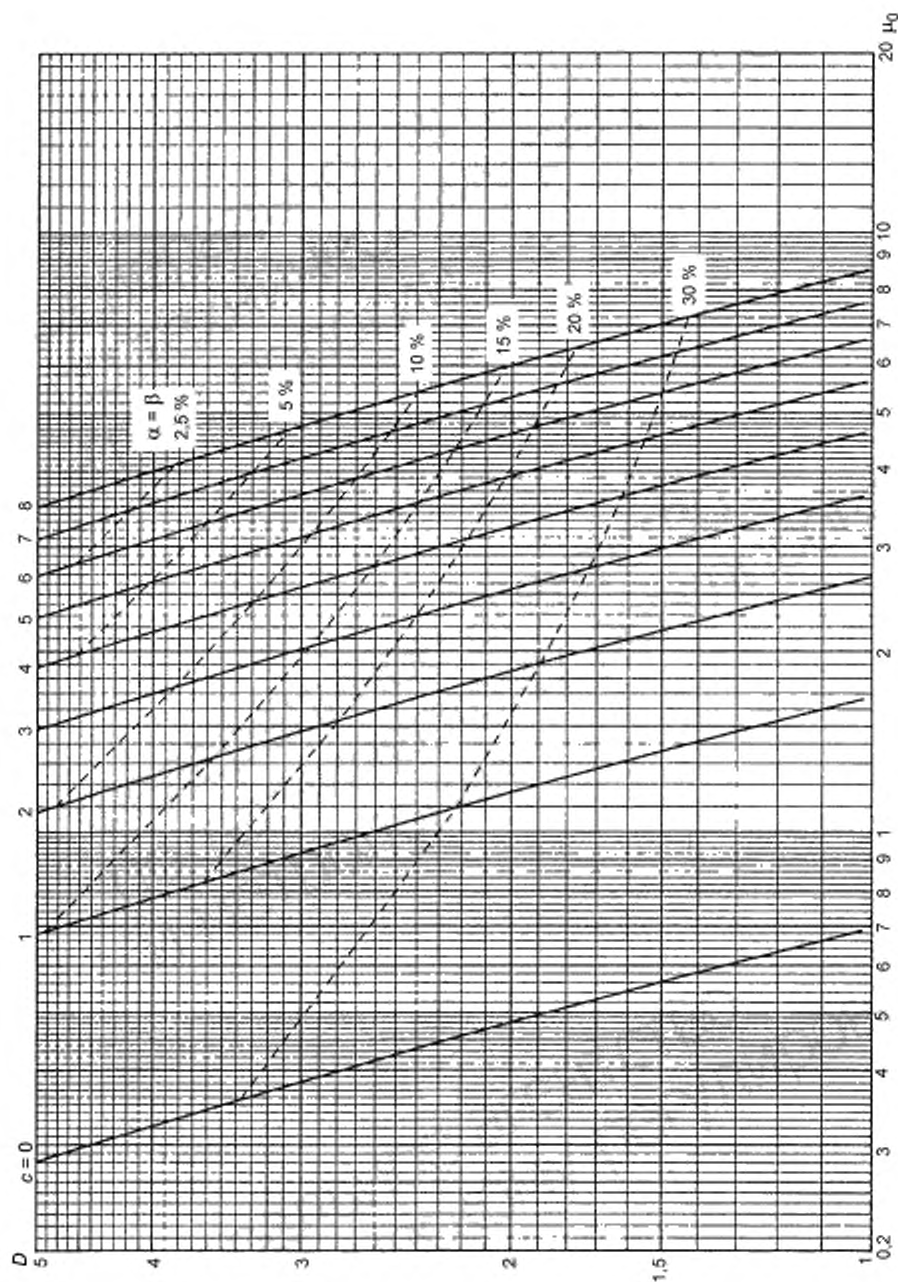


Рисунок С.1 — Разрешающее отношение D и приемочное количество отказов s изменяется от 1 до 8 как функция среднего количества отказов μ_0 для рекомендованных значений $\alpha = \beta$: 0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 0,300

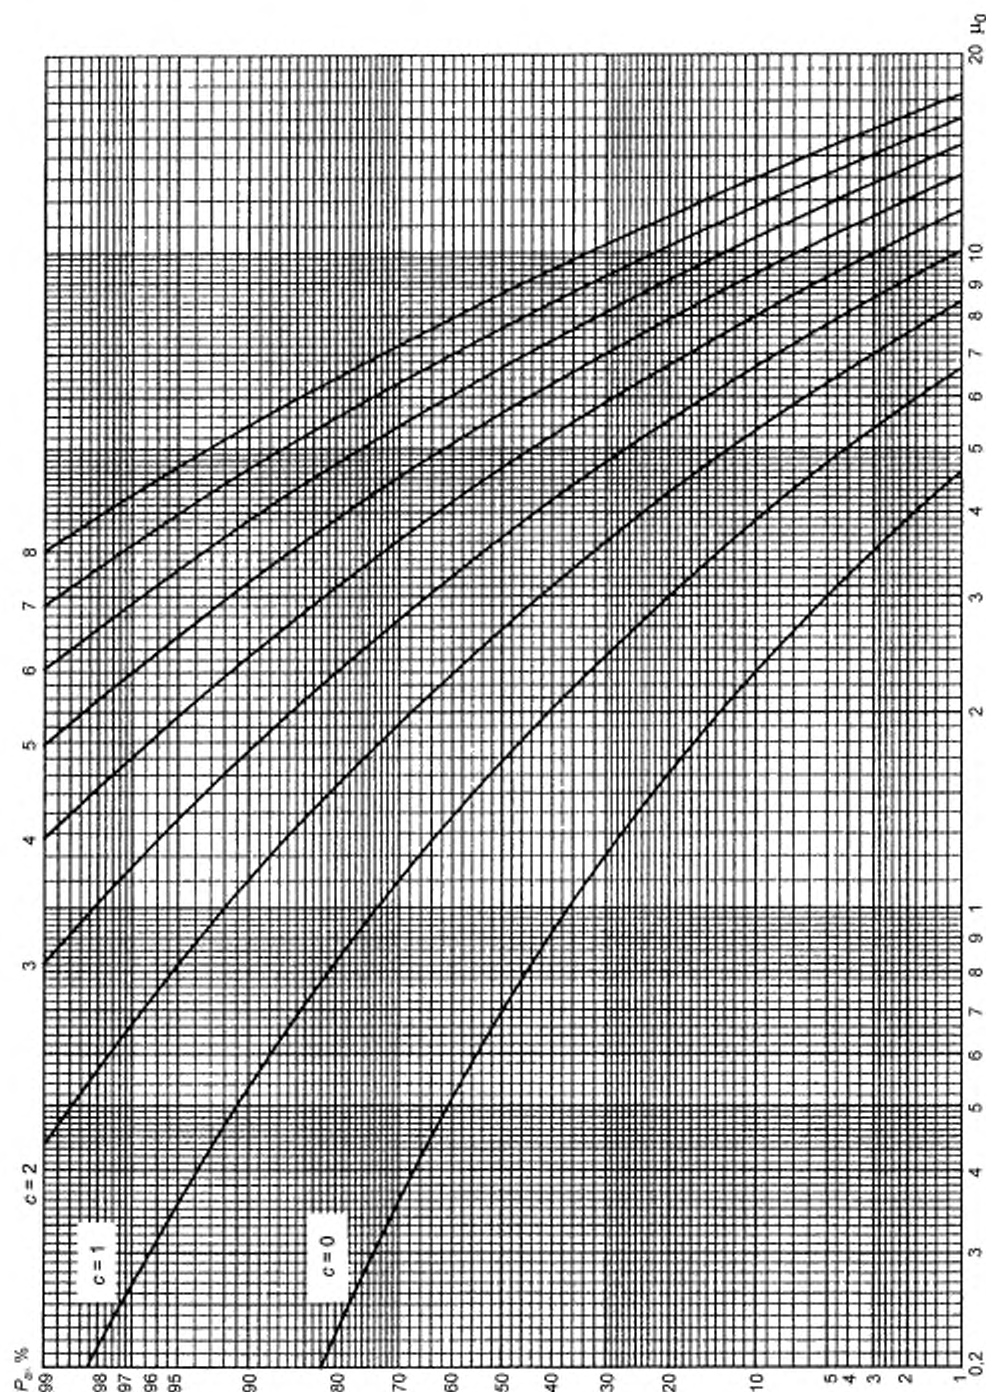


Рисунок С.2 — Кривые оперативных характеристик для c от 0 до 8, вероятности приемки P_a как функции истинного (неизвестного) среднего количества отказов μ_0

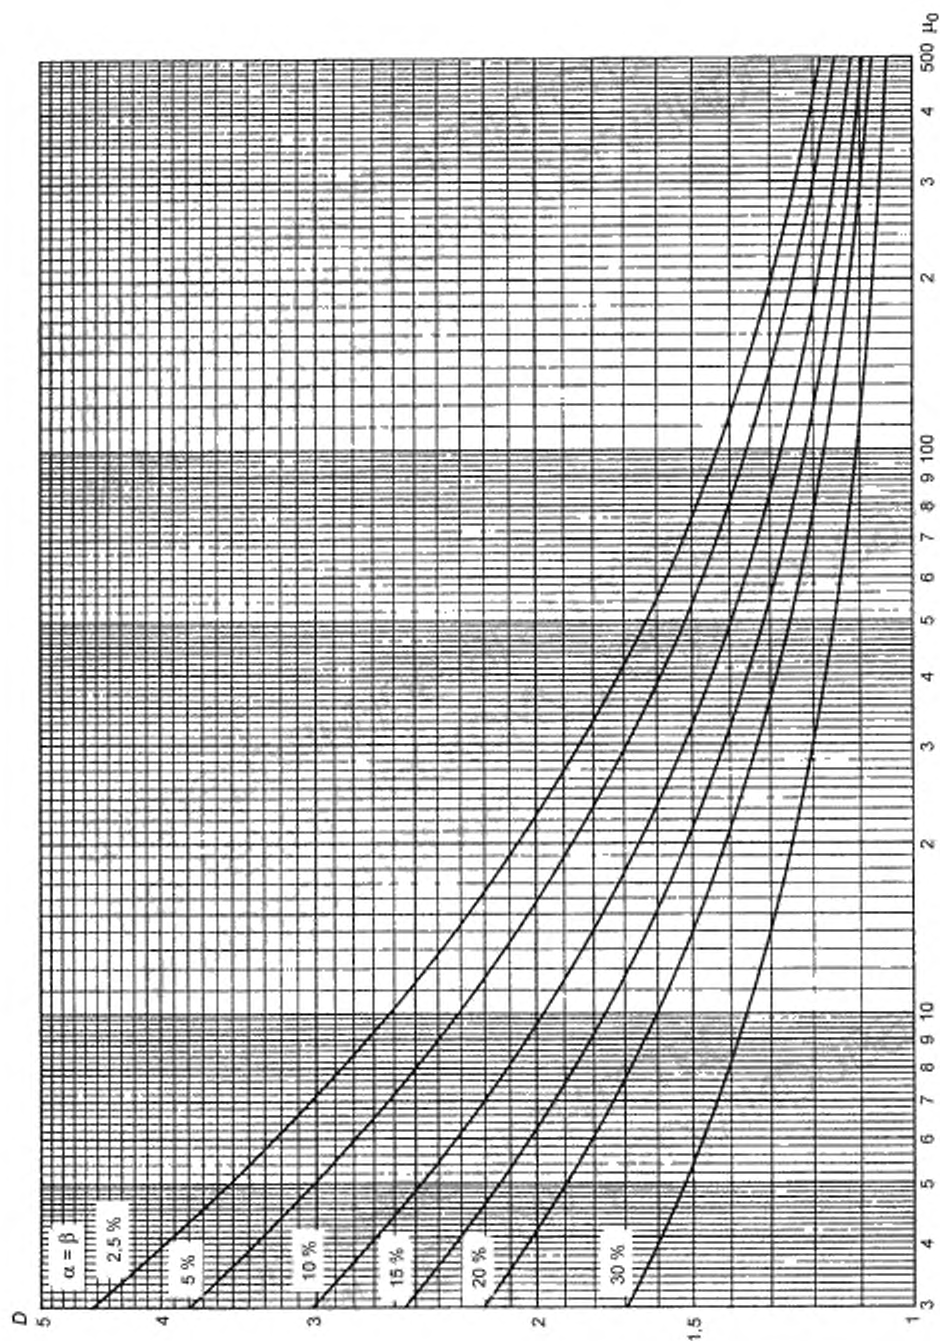


Рисунок С.3 — Разрешающее отношение D как функция среднего количества отказов μ_0 для рекомендованных значений $\alpha = \beta$: 0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 0,300

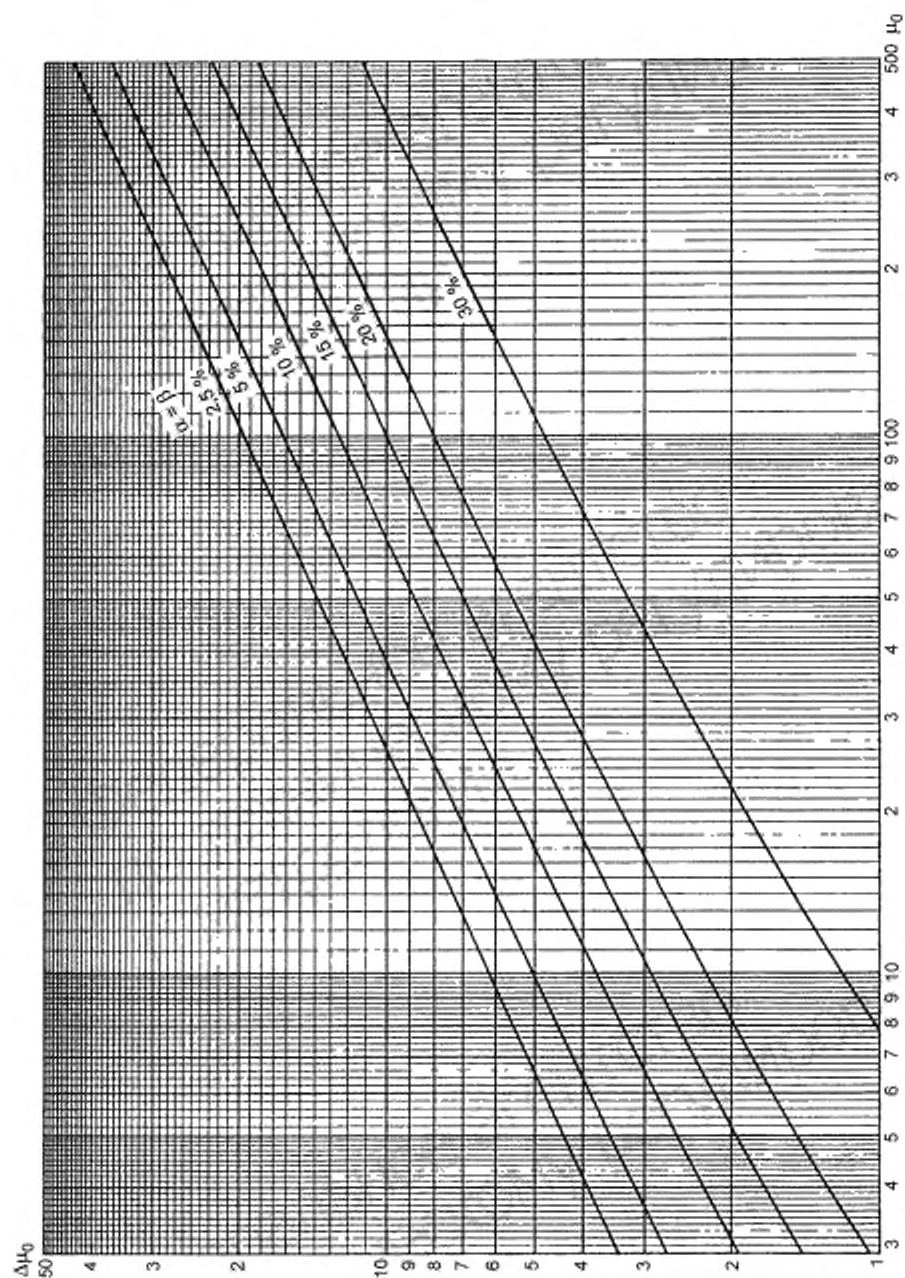


Рисунок С.4 — Приемочное количество отказов s , минус среднее количество отказов n_0 ($\Delta n_0 = s - n_0$) как функция среднего количества отказов для рекомендованных значений $\alpha = \beta$: 0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 0,300

Приложение D
(обязательное)

**Таблицы и графики для планов комбинированных испытаний
и дополнительные планы последовательных испытаний**

Примечание 1 — В данном приложении использованы обозначения в соответствии с 3.2.2.

D.1 Общие положения

Планы комбинированных испытаний имеют преимущества планов испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов (планы испытаний типа В, см. раздел 7) и планов последовательных испытаний (см. 6). Они позволяют сократить продолжительность испытаний для объектов, обладающих высокой безотказностью. Эти планы требуют такого же внимания, как и планы последовательных испытаний.

В приложении D приведены планы испытаний, перечисленные в таблицах D.1 и D.2

Таблица D.1 — Планы последовательных испытаний

Планы последовательных испытаний типа С $D = 1,7$		α				
		5 %	10 %	15 %	20 %	30 %
β	5 %	C1	C2	C4		
	10 %		C3		C5	
	20 %				C6	C7
	30 %					C8

Таблица D.2 — Планы комбинированных испытаний

Планы последовательных испытаний типа D $D = 1,7$		α				
		5 %	10 %	15 %	20 %	30 %
β	5 %	D1	D2	D4		
	10 %		D3		D5	
	20 %				D6	D7
	30 %					D8

Для каждого плана испытаний указаны:

- линии приемки и отклонения как для количества отказов r , так и для функции нормированной суммарной наработки T/m_0 ;

- средняя наработка T_e^* как функция нормированной суммарной наработки T/m_0 ;

- средняя суммарная наработка $T_e^*(+)$ как функция нормированной суммарной наработки T/m_0 ;

- оперативная характеристика P_B как функция нормированной суммарной наработки T/m_0 .

Для облегчения сравнения планов испытаний типа С и типа D их представляют на одних и тех же графиках.

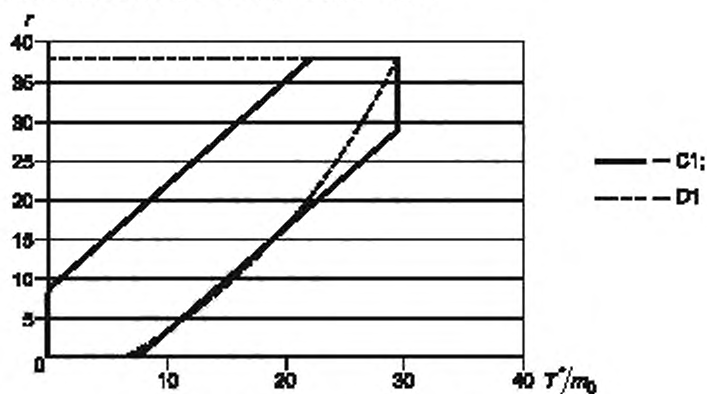
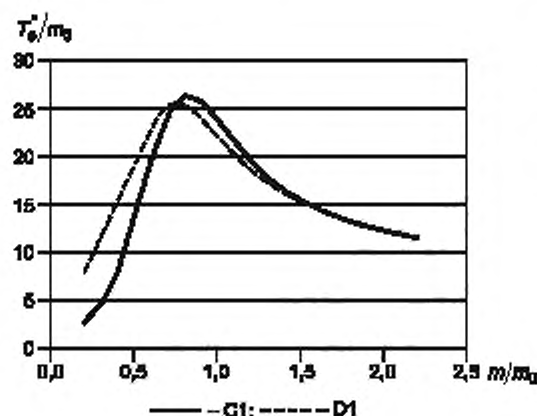
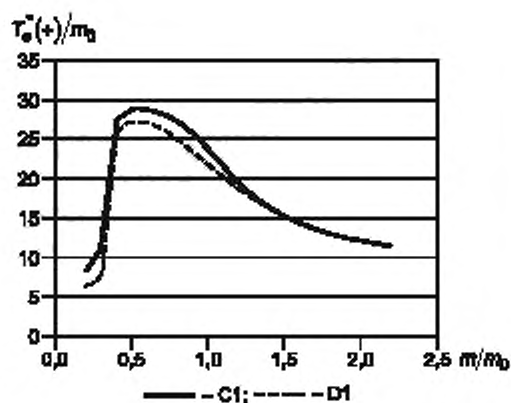
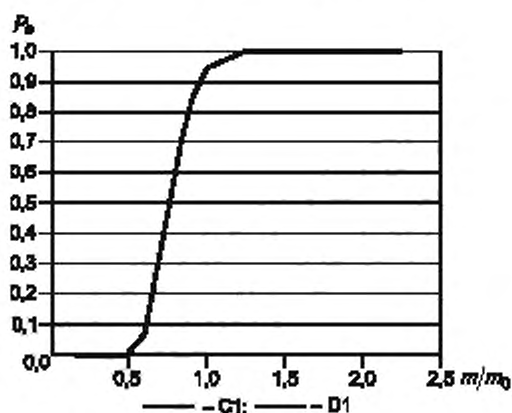
D.2 Планы испытаний C1 и D1; $\alpha = 5\%$, $\beta = 5\%$, $D = 1,7\%$ 

Рисунок D.1 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.3 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0				Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План С1		План D1			План С1		План D1	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка		Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	7,584 0	Нет	6,454 0	21	9,161 7	23,502 8	Нет	22,187 8
1	0,000 0	8,342 0	Нет	7,769 1	22	9,919 7	24,260 9	Нет	22,714 3
2	0,000 0	9,100 1	Нет	8,877 6	23	10,677 8	25,018 9	Нет	23,228 6
3	0,000 0	9,858 1	Нет	9,875 2	24	11,435 8	25,770 0	Нет	23,730 9
4	0,000 0	10,616 2	Нет	10,799 0	25	12,193 8	26,535 0	Нет	24,221 4
5	0,000 0	11,374 2	Нет	11,668 3	26	12,951 9	27,293 0	Нет	24,699 9
6	0,000 0	12,132 2	Нет	12,494 5	27	13,709 9	28,051 1	Нет	25,166 6
7	0,000 0	12,890 3	Нет	13,285 2	28	14,468 0	28,809 1	Нет	25,621 3
8	0,000 0	13,648 3	Нет	14,045 7	29	15,226 0	29,300 0	Нет	26,064 0
9	0,065 2	14,406 4	Нет	14,780 0	30	15,984 0	29,300 0	Нет	26,494 4
10	0,823 2	15,164 4	Нет	15,490 8	31	16,742 1	29,300 0	Нет	26,912 5
11	1,581 3	15,922 4	Нет	16,180 6	32	17,500 1	29,300 0	Нет	27,317 9
12	2,339 3	16,680 5	Нет	16,851 0	33	18,258 2	29,300 0	Нет	27,710 4
13	3,097 4	17,438 5	Нет	17,503 6	34	19,016 2	29,300 0	Нет	28,089 5
14	3,855 4	18,196 6	Нет	18,139 5	35	19,774 2	29,300 0	Нет	28,455 0
15	4,613 4	18,954 8	Нет	18,759 7	36	20,532 3	29,300 0	Нет	28,806 1
16	5,371 5	19,712 6	Нет	19,365 0	37	21,290 3	29,300 0	Нет	29,142 5
17	6,129 5	20,470 7	Нет	19,956 1	$r_0 = 38$	22,048 4	29,300 0	Нет	29,463 2
18	6,887 6	21,228 7	Нет	20,533 5	39	29,300 0	N/A	Всегда	N/A
19	7,645 6	21,986 8	Нет	21,097 7	Отклонение всегда при количестве отказов 39 и более				
20	8,403 6	22,744 8	Нет	21,649 0					

Рисунок D.2 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.3 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0 Рисунок D.4 — Оперативная характеристика P_a Таблица D.4 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План C1		План D1		m/m_0	P_a	
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$		План C1	План D1
0,2	2,532 8	8,371 5	7,800 0	6,521 7	0,2	0,000 0	0,000 0
0,3	4,617 3	10,888 0	11,700 0	7,395 5	0,3	0,000 0	0,000 0
0,4	7,856 3	27,663 2	15,600 0	26,378 9	0,4	0,000 0	0,000 0
0,5	13,088 4	28,835 8	19,491 9	27,529 9	0,5	0,002 7	0,002 8
0,6	19,581 8	28,750 9	23,130 9	27,132 5	0,6	0,065 4	0,065 3
0,7	24,518 7	28,297 4	25,429 1	26,321 9	0,7	0,308 1	0,307 7
0,8	26,413 6	27,352 6	25,521 9	25,110 6	0,8	0,630 1	0,629 6
0,9	25,803 0	25,803 4	24,045 0	23,544 0	0,9	0,850 2	0,849 9
1,0	23,890 9	23,763 9	22,065 4	21,791 0	1,0	0,950 0	0,950 0
1,2	19,540 9	19,512 2	18,568 9	18,532 2	1,2	0,995 9	0,996 0

Окончание таблицы D.4

m/m_0	План С1		План D1		m/m_0	P_d	
	T_e^*/m_0	$T_e^*\{+\}/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*\{+\}/m_0$		План С1	План D1
1,4	16,383 8	16,381 1	16,132 9	16,129 7	1,4	0,999 7	0,999 7
1,6	14,388 4	14,388 2	14,449 0	14,448 7	1,6	1,000 0	1,000 0
1,8	13,097 7	13,097 7	13,239 0	13,239 0	1,8	1,000 0	1,000 0
2,0	12,212 3	12,212 3	12,335 6	12,335 5	2,0	1,000 0	1,000 0
2,2	11,570 8	11,570 8	11,638 4	11,638 4	2,2	1,000 0	1,000 0

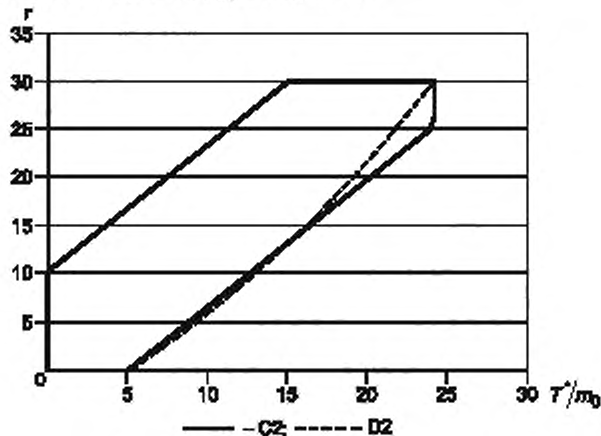
D.3 Планы испытаний C2 и D2; $\alpha = 10\%$, $\beta = 5\%$, $D = 1,7$ 

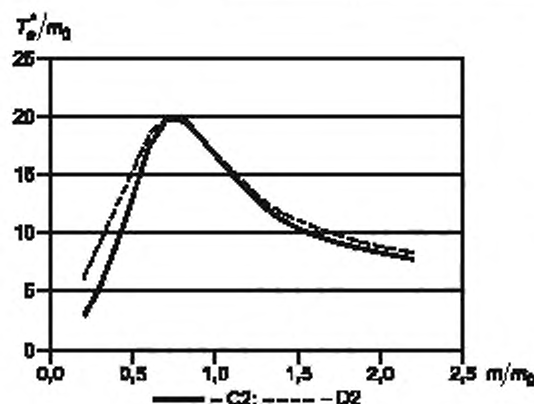
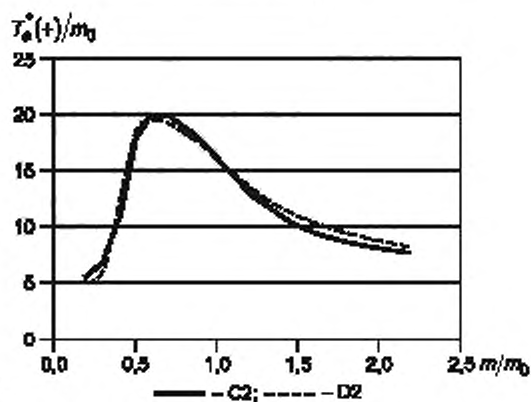
Рисунок D.5 — Линии приемки и отклонения


Таблица D.5 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План C2		План D2	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	5,032 9	Нет	4,721 9
1	0,000 0	5,790 9	Нет	5,895 8
2	0,000 0	6,549 0	Нет	6,899 3
3	0,000 0	7,307 0	Нет	7,812 9
4	0,000 0	8,065 1	Нет	8,667 4
5	0,000 0	8,823 1	Нет	9,478 7
6	0,000 0	9,581 1	Нет	10,256 1
7	0,000 0	10,339 2	Нет	11,005 8
8	0,000 0	11,097 2	Нет	11,732 2
9	0,000 0	11,855 3	Нет	12,438 3
10	0,000 0	12,613 3	Нет	13,126 6

Окончание таблицы D.5

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План С2		План D2	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
11	0,720 1	13,371 3	Нет	13,798 8
12	1,478 2	14,129 4	Нет	14,456 3
13	2,236 2	14,887 4	Нет	15,100 5
14	2,994 3	15,645 5	Нет	15,732 1
15	3,752 3	16,403 5	Нет	16,352 1
16	4,510 3	17,161 5	Нет	16,961 0
17	5,268 4	17,919 6	Нет	17,559 4
18	6,026 4	18,677 6	Нет	18,147 8
19	6,784 5	19,435 7	Нет	18,726 5
20	7,542 5	20,193 7	Нет	19,295 9
21	8,300 5	20,951 7	Нет	19,856 3
22	9,058 6	21,709 8	Нет	20,407 8
23	9,816 6	22,467 8	Нет	20,950 6
24	10,574 7	23,225 9	Нет	21,485 0
25	11,332 7	23,983 9	Нет	22,011 0
26	12,090 7	24,240 0	Нет	22,528 7
27	12,848 8	24,240 0	Нет	23,038 1
28	13,606 8	24,240 0	Нет	23,539 3
29	14,364 9	24,240 0	Нет	24,032 3
$r_0 = 30$	15,122 9	24,240 0	Нет	24,517 0
31	24,240 0	N/A	Всегда	N/A
Отклонение при количестве отказов 31 и более				

Рисунок D.6 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.7 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0

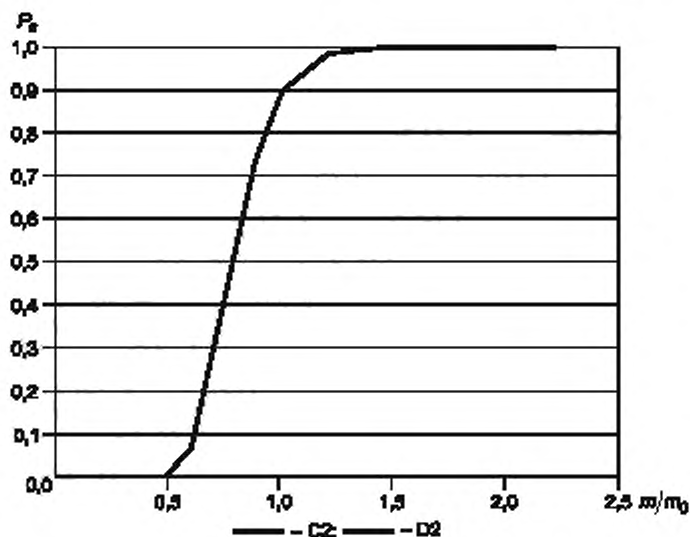Рисунок D.8 — Оперативная характеристика P_a Таблица D.6 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План C2		План D2		m/m_0	P_a	
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$		План C2	План D2
0,2	2,841 4	5,555 5	6,200 0	4,815 2	0,2	0,000 0	0,000 0
0,3	5,181 1	6,828 7	9,300 0	5,559 4	0,3	0,000 0	0,000 0
0,4	8,722 1	10,738 8	12,399 6	12,548 4	0,4	0,000 1	0,000 0
0,5	13,311 2	17,895 5	15,475 8	18,847 2	0,5	0,004 6	0,004 4
0,6	17,370 8	19,933 3	18,230 3	19,709 2	0,6	0,063 2	0,063 3
0,7	19,643 2	19,857 7	19,790 5	19,350 6	0,7	0,261 5	0,262 5
0,8	19,816 8	18,948 8	19,643 2	18,478 7	0,8	0,541 4	0,542 3
0,9	18,491 3	17,571 7	18,306 8	17,300 3	0,9	0,769 0	0,769 3
1,0	16,576 0	15,975 4	16,586 0	15,977 0	1,0	0,900 0	0,900 0
1,2	13,116 9	12,980 5	13,602 0	13,471 0	1,2	0,985 6	0,985 5
1,4	10,896 7	10,875 5	11,615 2	11,595 0	1,4	0,998 2	0,998 2
1,6	9,551 8	9,548 9	10,307 9	10,305 1	1,6	0,999 8	0,999 8
1,8	8,692 3	8,691 9	9,402 6	9,402 2	1,8	1,000 0	1,000 0
2,0	8,104 4	8,104 3	8,743 7	8,743 6	2,0	1,000 0	1,000 0
2,2	7,678 6	7,678 6	8,244 3	8,244 3	2,2	1,000 0	1,000 0

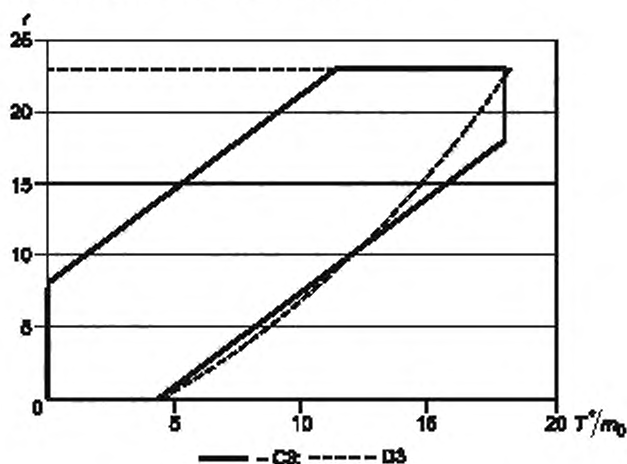
D.4 Планы испытаний C3 и D3; $\alpha = 10\%$, $\beta = 10\%$, $D = 1,7$ 

Рисунок D.9 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.7 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения Γ^*t_0			
	План C3		План D3	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	4,429 4	нет	4,426 4
1	0,000 0	5,187 4	нет	5,531 2
2	0,000 0	5,945 5	нет	6,466 4
3	0,000 0	6,703 5	нет	7,310 1
4	0,000 0	7,461 6	нет	8,092 4
5	0,000 0	8,219 6	нет	8,828 6
6	0,000 0	8,977 6	нет	9,527 8
7	0,000 0	9,735 7	нет	10,196 1
8	0,015 2	10,493 7	нет	10,837 4
9	0,773 2	11,251 8	нет	11,454 8
10	1,531 2	12,009 8	нет	12,050 3
11	2,289 3	12,767 8	нет	12,625 7
12	3,047 3	13,525 9	нет	13,182 2
13	3,805 4	14,283 9	нет	13,720 6
14	4,563 4	15,042 0	нет	14,241 7
15	5,321 4	15,800 0	нет	14,745 9
16	6,079 5	16,558 0	нет	15,233 7
17	6,837 5	17,316 1	нет	15,705 1

Окончание таблицы D.7

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План СЗ		План DЗ	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
18	7,595 6	18,030 0	нет	16,160 2
19	8,353 6	18,030 0	нет	16,599 0
20	9,111 6	18,030 0	нет	17,021 1
21	9,869 7	18,030 0	нет	17,426 3
22	10,627 7	18,030 0	нет	17,814 1
$r_0 = 23$	11,385 8	18,030 0	нет	18,183 9
24	18,030 0	N/A	Всегда	N/A
Отклонение при количестве отказов 24 и более				

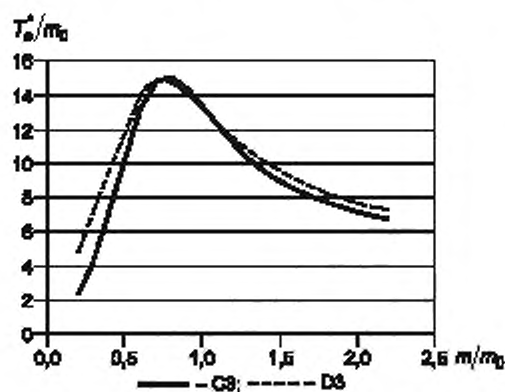
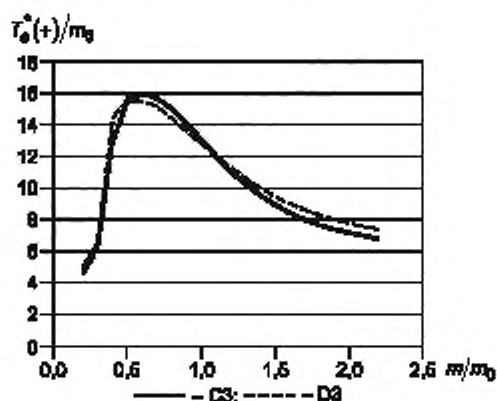
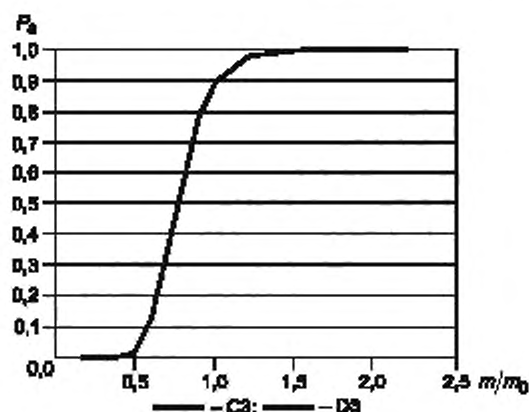
Рисунок D.10 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.11 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0 Рисунок D.12 — Оперативная характеристика P_g

Таблица D.8 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План C3		План D3		P_a
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	
0,2	2,279 1	4,889 3	4,800 0	4,551 2	0,000 0
0,3	4,152 5	6,242 3	7,200 0	6,422 1	0,000 0
0,4	6,920 1	12,759 5	9,598 8	14,294 0	0,000 4
0,5	10,295 5	15,650 0	11,948 4	15,586 3	0,015 8
0,6	13,183 2	15,972 7	13,908 6	15,505 1	0,119 3
0,7	14,790 4	15,625 2	14,912 4	15,058 8	0,346 6
0,8	15,042 6	14,932 3	14,848 0	14,404 8	0,600 7
0,9	14,369 1	14,011 9	14,104 9	13,618 1	0,789 8
1,0	13,279 6	12,974 4	13,116 6	12,772 8	0,900 0
1,2	11,071 8	10,967 5	11,274 0	11,170 4	0,980 7
1,4	9,446 8	9,422 2	9,926 5	9,902 9	0,996 5
1,6	8,365 2	8,360 0	8,979 9	8,975 0	0,999 4
1,8	7,638 1	7,637 0	8,296 6	8,295 6	0,999 9
2,0	7,129 0	7,128 8	7,785 3	7,785 1	1,000 0
2,2	6,756 8	6,756 7	7,390 2	7,390 2	1,000 0

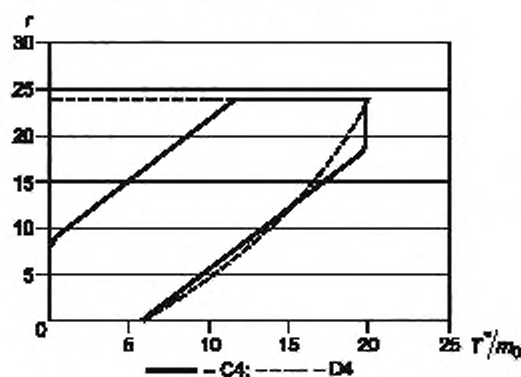
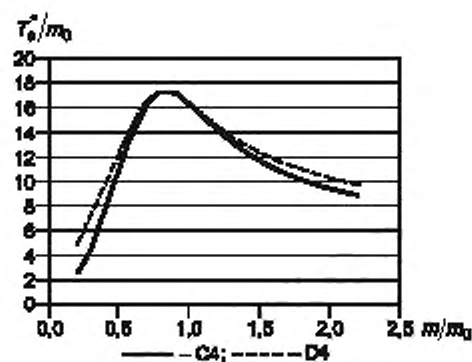
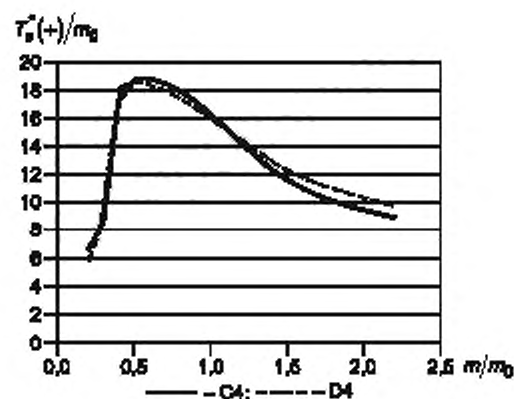
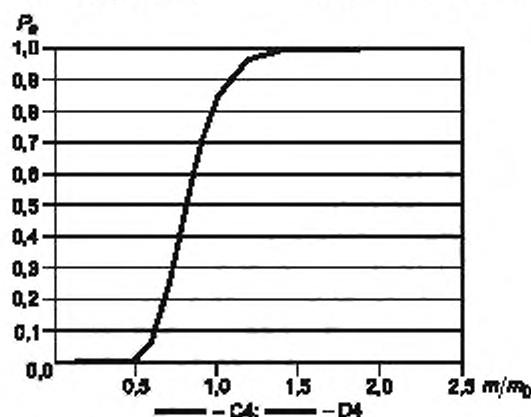
D.5 Планы испытаний C4 и D4; $\alpha = 15\%$, $\beta = 5\%$, $D = 1,7$ 

Рисунок D.13 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.9 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План C4		План D4	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	5,836 6	Нет	5,732 0
1	0,000 0	6,594 6	Нет	6,946 2
2	0,000 0	7,352 7	Нет	7,960 5
3	0,000 0	8,110 7	Нет	8,865 7
4	0,000 0	8,868 8	Нет	9,697 2
5	0,000 0	9,626 8	Нет	10,473 0
6	0,000 0	10,384 8	Нет	11,204 0
7	0,000 0	11,142 9	Нет	11,897 4
8	0,000 0	11,900 9	Нет	12,558 0
9	0,303 2	12,659 0	Нет	13,189 4
10	1,061 3	13,417 0	Нет	13,794 1
11	1,819 3	14,175 0	Нет	14,374 2
12	2,577 3	14,933 1	Нет	14,931 2
13	3,335 4	15,691 1	Нет	15,466 1
14	4,093 4	16,449 2	Нет	15,979 8
15	4,851 5	17,207 2	Нет	16,472 9
16	5,609 5	17,965 2	Нет	16,945 8
17	6,367 5	18,723 3	Нет	17,398 7
18	7,125 6	19,481 3	Нет	17,831 5
19	7,883 6	19,900 0	Нет	18,244 3
20	8,641 7	19,900 0	Нет	18,636 7
21	9,399 7	19,900 0	Нет	19,008 2
22	10,157 7	19,900 0	Нет	19,358 1
23	10,915 8	19,900 0	Нет	19,685 7
$r_0 = 24$	11,673 8	19,900 0	Нет	19,989 8
25	19,900 0	N/A	Всегда	N/A
Отклонение всегда при количестве отказов 25 и более				

Рисунок D.14 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.15 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0 Рисунок D.16 — Оперативная характеристика P_a Таблица D.10 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План C4		План D4		P_a	m/m_0	План C4		План D4
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$			P_a	P_a	
0,2	2,447 5	6,442 7	5,000 0	5,830 8		0,2	0,000 0	0,000 0	
0,3	4,460 1	8,723 0	7,500 0	9,557 4		0,3	0,000 0	0,000 0	
0,4	7,420 7	17,275 0	9,999 9	18,229 0		0,4	0,000 1	0,000 0	
0,5	10,990 5	18,772 1	12,488 0	18,570 3		0,5	0,005 2	0,005 1	
0,6	14,178 5	18,817 0	14,806 3	18,360 2		0,6	0,062 3	0,062 3	
0,7	16,365 1	18,499 1	16,483 7	17,960 5		0,7	0,237 7	0,237 8	
0,8	17,318 9	17,929 2	17,152 6	17,407 7		0,8	0,486 2	0,486 3	
0,9	17,199 5	17,136 4	16,938 8	16,723 1		0,9	0,705 5	0,705 6	
1,0	16,408 3	16,174 8	16,224 5	15,945 4		1,0	0,850 0	0,850 0	
1,2	14,225 3	14,096 5	14,451 9	14,328 7		1,2	0,968 3	0,968 3	
1,4	12,338 3	12,302 0	12,945 7	12,912 8		1,4	0,994 0	0,994 0	

Окончание таблицы D.10

		План С4		План D4			Pa	
m/m_0	T_e^*/m_0	T_e^*/m_0	T_e^*/m_0	T_e^*/m_0	m/m_0		План С4	План D4
1,6	10,990 5	10,982 2	11,812 0	11,804 5	1,6		0,998 9	0,998 9
1,8	10,055 0	10,053 2	10,960 9	10,959 3	1,8		0,999 8	0,999 8
2,0	9,390 9	9,390 5	10,307 8	10,307 4	2,0		1,000 0	1,000 0
2,2	8,902 4	8,902 3	9,794 2	9,794 1	2,2	1,000 0	1,000 0	

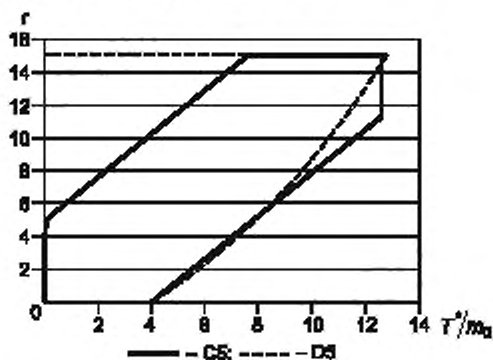
D.6 Планы испытаний С5 и D5; $\alpha = 20\%$, $\beta = 10\%$, $D = 1,7$ 

Рисунок D.17 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.11 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План С5		План D5	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	4,023 2	Нет	3,949 5
1	0,000 0	4,781 2	Нет	4,965 6
2	0,000 0	5,539 3	Нет	5,818 1
3	0,000 0	6,297 3	Нет	6,580 4
4	0,000 0	7,055 4	Нет	7,280 4
5	0,041 8	7,813 4	Нет	7,932 4
6	0,799 8	8,571 4	Нет	8,544 8
7	1,557 8	9,329 5	Нет	9,122 9
8	2,315 9	10,087 5	Нет	9,670 3
9	3,073 9	10,845 6	Нет	10,189 2
10	3,832 0	11,603 6	Нет	10,681 2
11	4,590 0	12,361 6	Нет	11,147 4
12	5,348 1	12,600 0	Нет	11,588 2

Окончание таблицы D.11

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План C5		План D5	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
13	6,106 1	12,600 0	Нет	12,003 7
14	6,864 1	12,600 0	Нет	12,393 7
$r_0 = 15$	7,662 2	12,600 0	Нет	12,757 3
16	12,600 0	N/A	Всегда	N/A
	Отклонение всегда при количестве отказов 16 и более			

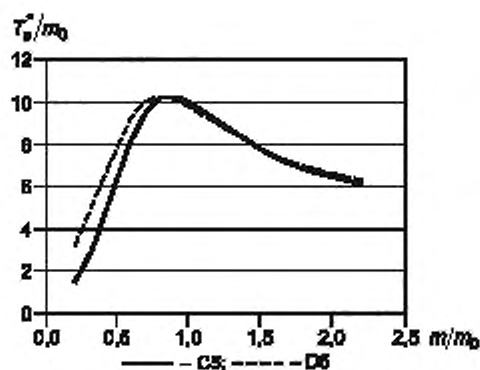
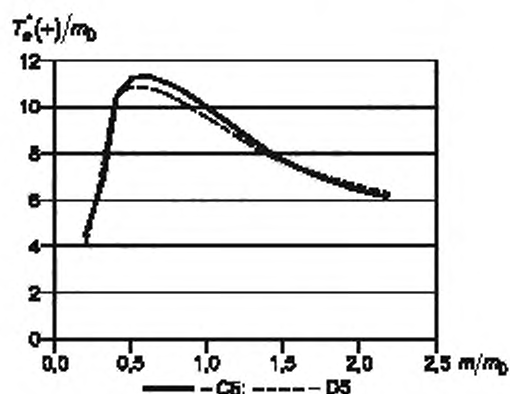
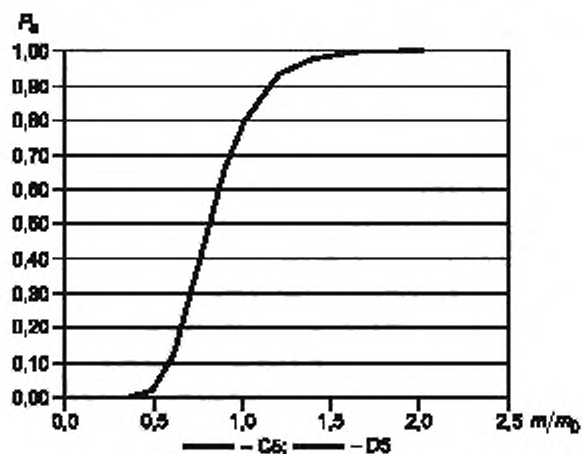
Рисунок D.18 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.19 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0 Рисунок D.20 — Оперативная характеристика P_a

Таблица D.12 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План C5		План D5		m/m_0	P_a	
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$		План C5	План D5
0,2	1,453 4	4,442 0	3,200 0	4,132 1	0,2	0,000 0	0,000 0
0,3	2,643 8	6,722 0	4,800 0	7,086 9	0,3	0,000 0	0,000 0
0,4	4,357 8	10,456 2	6,397 3	10,387 9	0,4	0,001 2	0,001 1
0,5	6,423 9	11,260 5	7,943 0	10,886 2	0,5	0,022 4	0,022 5
0,6	8,313 0	11,309 9	9,238 2	10,842 9	0,6	0,115 9	0,115 9
0,7	9,607 6	11,118 8	10,041 1	10,622 6	0,7	0,292 8	0,292 6
0,8	10,215 9	10,796 8	10,303 6	10,308 1	0,8	0,497 1	0,496 8
0,9	10,279 6	10,388 2	10,162 4	9,935 9	0,9	0,673 1	0,672 9
1,0	10,005 9	9,926 3	9,797 1	9,532 7	1,0	0,800 0	0,800 0
1,2	9,075 5	8,963 3	8,884 5	8,720 7	1,2	0,932 1	0,932 3
1,4	8,151 0	8,092 8	8,070 0	7,997 6	1,4	0,977 9	0,978 1
1,6	7,413 5	7,389 1	7,435 6	7,407 0	1,6	0,992 7	0,992 9
1,8	6,857 1	6,847 7	6,951 6	6,940 7	1,8	0,997 5	0,997 6
2,0	6,439 1	6,435 5	6,577 9	6,573 7	2,0	0,999 1	0,999 2
2,2	6,120 4	6,119 0	6,283 4	6,281 7	2,2	0,999 7	0,999 7

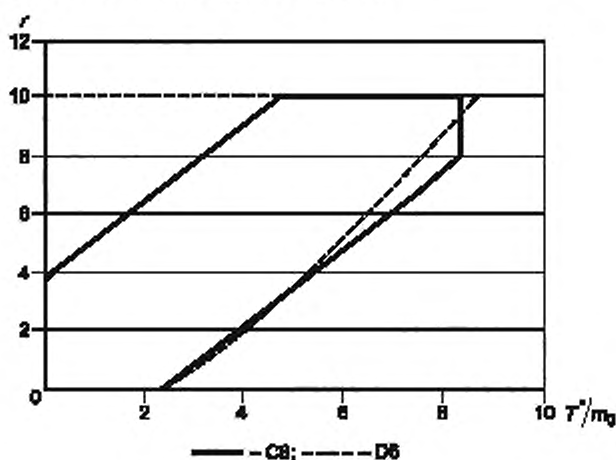
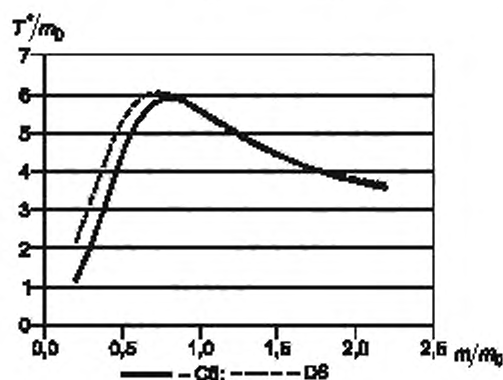
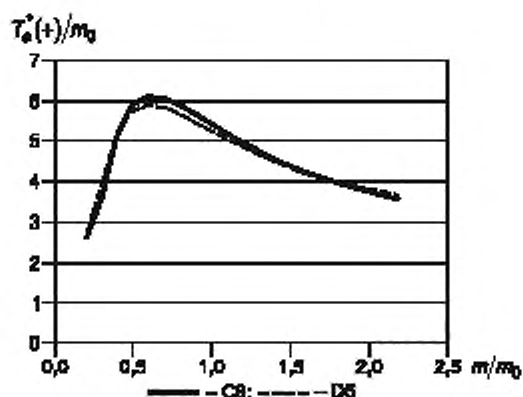
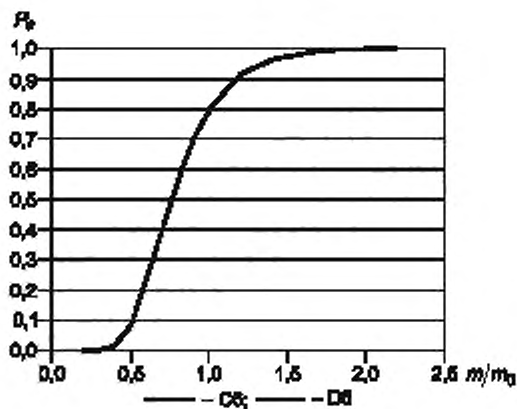
D.7 Планы испытаний C6 и D6; $\alpha = 20\%$, $\beta = 20\%$, $D = 1,7$ 

Рисунок D.21 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.13 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План С6		План D6	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	2,342 4	Нет	2,436 5
1	0,000 0	3,100 4	Нет	3,257 1
2	0,000 0	3,858 5	Нет	3,972 8
3	0,000 0	4,616 5	Нет	4,633 4
4	0,148 9	5,374 6	Нет	5,257 5
5	0,906 9	6,132 6	Нет	5,854 5
6	1,665 0	6,890 6	Нет	6,429 8
7	2,423 0	7,648 7	Нет	6,986 8
8	3,181 0	8,300 0	Нет	7,527 9
9	3,939 1	8,300 0	Нет	8,054 7
$r_0 = 10$	4,697 1	8,300 0	Нет	8,568 4
11	8,300 0	N/A	Всегда	N/A
	Отклонение всегда при количестве отказов 11 и более			

Рисунок D.22 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.23 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0

Рисунок D.24 — Оперативная характеристика P_a Таблица D.14 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План С6		План D6		m/m_0	P_a	
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$		План С6	План D6
0,2	1,145 9	2,587 4	2,200 0	2,700 2	0,2	0,000 0	0,000 0
0,3	2,064 2	3,513 7	3,297 9	3,916 6	0,3	0,001 0	0,000 8
0,4	3,248 2	5,114 3	4,360 6	5,241 1	0,4	0,014 9	0,014 5
0,5	4,427 0	5,888 3	5,261 0	5,768 0	0,5	0,080 8	0,080 7
0,6	5,302 9	6,091 5	5,845 5	5,885 2	0,6	0,219 3	0,219 3
0,7	5,775 5	6,049 7	6,080 7	5,823 6	0,7	0,396 1	0,395 8
0,8	5,909 2	5,893 7	6,048 1	5,676 2	0,8	0,564 9	0,564 5
0,9	5,821 5	5,681 6	5,858 1	5,486 7	0,9	0,700 9	0,700 6
1,0	5,615 3	5,445 1	5,598 0	5,279 9	1,0	0,800 0	0,800 0
1,2	5,097 9	4,969 3	5,057 8	4,869 3	1,2	0,913 6	0,914 0
1,4	4,621 0	4,547 5	4,605 7	4,507 1	1,4	0,962 6	0,963 2
1,6	4,240 2	4,201 9	4,258 6	4,209 2	1,6	0,983 4	0,983 8
1,8	3,947 4	3,927 9	3,995 5	3,970 9	1,8	0,992 3	0,992 7
2,0	3,722 4	3,712 6	3,793 7	3,781 3	2,0	0,996 3	0,996 5
2,2	3,547 6	3,542 5	3,635 8	3,629 4	2,2	0,998 1	0,998 3

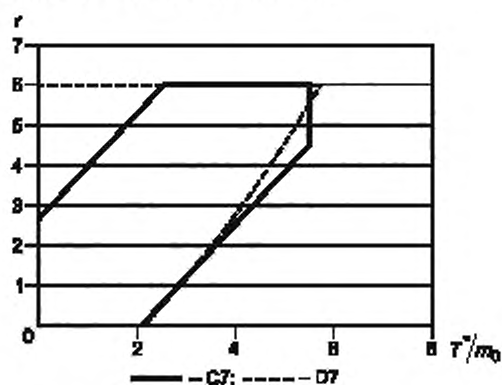
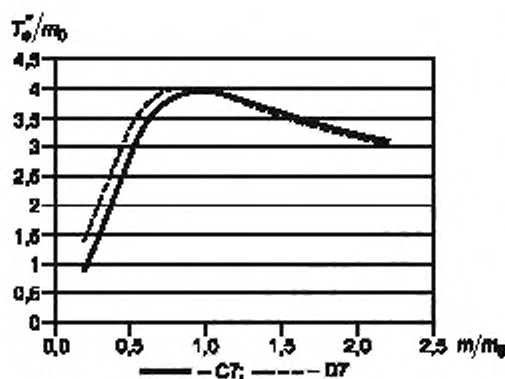
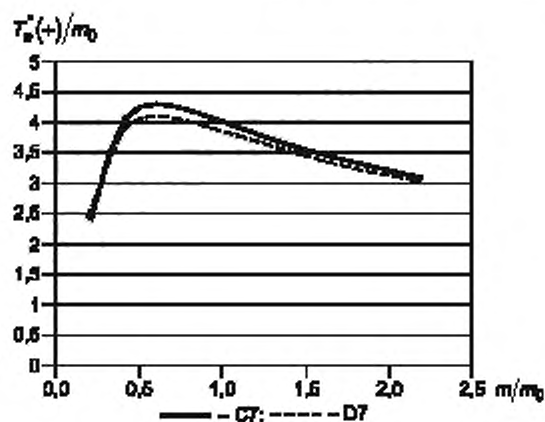
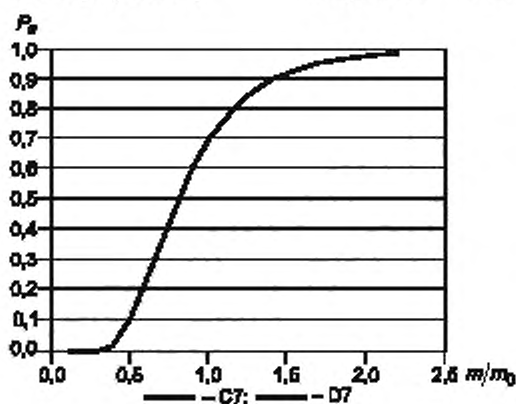
D.8 Планы испытаний C7 и D7; $\alpha = 30\%$, $\beta = 20\%$, $D = 1,7$ 

Рисунок D.25 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.15 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План C7		План D7	
	Отклонения	Приемка	Отклонения	Приемка
0	0,000 0	2,102 1	Нет	2,144 1
1	0,000 0	2,860 2	Нет	2,887 7
2	0,000 0	3,618 2	Нет	3,533 4
3	0,266 5	4,376 2	Нет	4,126 1
4	1,024 5	5,134 3	Нет	4,682 3
5	1,782 5	5,500 0	Нет	5,210 3
$r_0 = 6$	2,540 6	5,500 0	Нет	5,714 6
7	5,500 0	N/A	Всегда	N/A
Отклонение всегда при количестве отказов 7 и более				

Рисунок D.26 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.27 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0 Рисунок D.28 — Оперативная характеристика P_a Таблица D.16 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	m/m_0	План С7	План D7
	План С7		План D7			P_a	
m/m_0	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	m/m_0	План С7	План D7
0,2	0,832 1	2,370 5	1,400 0	2,497 3	0,2	0,000 0	0,000 0
0,3	1,467 0	3,358 6	2,096 4	3,377 3	0,3	0,002 3	0,002 4
0,4	2,194 3	4,033 2	2,757 2	3,895 9	0,4	0,024 8	0,025 2
0,5	2,864 7	4,257 6	3,309 5	4,076 7	0,5	0,096 3	0,096 7
0,6	3,375 9	4,300 1	3,697 5	4,111 2	0,6	0,215 7	0,215 6
0,7	3,706 6	4,265 7	3,920 4	4,079 7	0,7	0,355 7	0,355 2
0,8	3,885 0	4,194 6	4,012 4	4,015 6	0,8	0,490 6	0,489 9
0,9	3,952 8	4,105 1	4,015 3	3,935 1	0,9	0,606 5	0,606 1
1,0	3,948 1	4,006 9	3,964 0	3,847 3	1,0	0,700 0	0,700 0

Окончание таблицы D.16

	План С7		План D7				P _a	
1,2	3,826 0	3,805 8	3,789 1	3,668 4		1,2	0,827 7	0,828 4
1,4	3,652 3	3,616 3	3,595 6	3,500 9		1,4	0,900 2	0,901 3
1,6	3,479 9	3,447 5	3,420 4	3,352 6		1,6	0,940 8	0,942 1
1,8	3,326 2	3,301 3	3,271 5	3,224 7		1,8	0,964 0	0,965 2
2,0	3,194 4	3,176 5	3,147 6	3,115 6		2,0	0,977 4	0,978 5
2,2	3,082 8	3,070 3	3,044 8	3,022 9		2,2	0,985 5	0,986 4

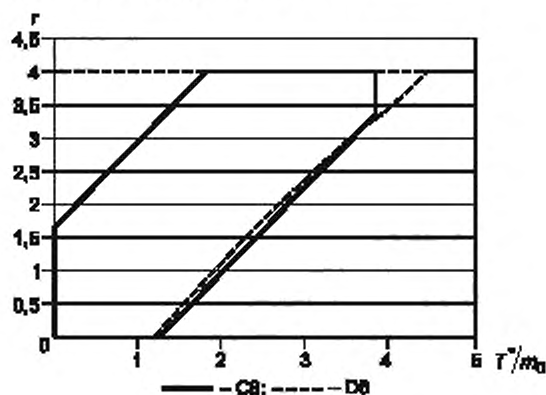
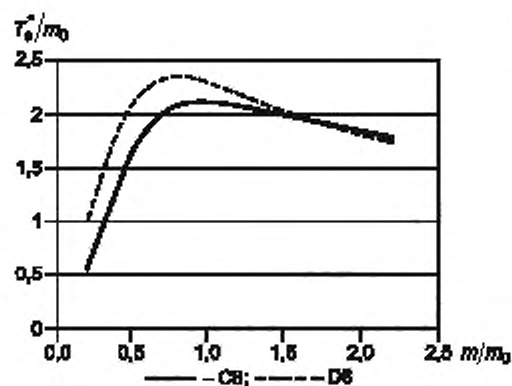
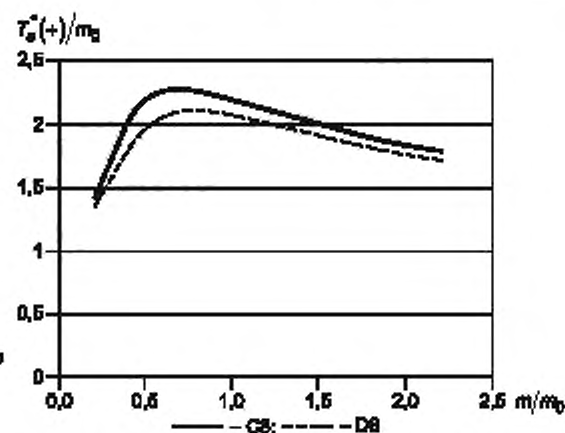
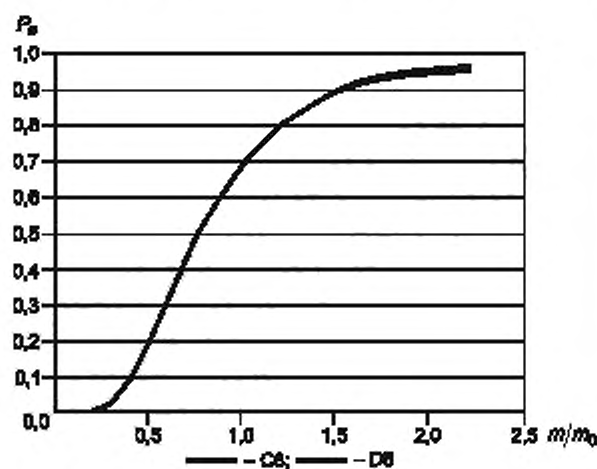
D.9 Планы испытаний C8 и D8; $\alpha = 30\%$, $\beta = 30\%$, $D = 1,7$ 

Рисунок D.29 — Линии приемки и отклонения

Таблица D.17 — Линии приемки и отклонения

Количество отказов r	Значения отношения T^*/m_0			
	План C8		План D8	
	Отклонение	Приемка	Отклонение	Приемка
0	0,000 0	1,275 7	Нет	1,219 4
1	0,000 0	2,033 8	Нет	1,930 7
2	0,263 6	2,791 8	Нет	2,689 1
3	1,021 6	3,549 9	Нет	3,508 7
$r_0 = 4$	1,779 6	3,800 0	Нет	4,388 1
5	3,800 0	N/A	Всегда	N/A
	Отклонение всегда при количестве отказов 5 и более			

Рисунок D.30 — Зависимость T_e^*/m_0 от m/m_0 Рисунок D.31 — Зависимость $T_e^*(+)/m_0$ от m/m_0 Рисунок D.32 — Оперативная характеристика P_a Таблица D.18 — Значения T_e^*/m_0 , $T_e^*(+)/m_0$ и P_a

m/m_0	План C8		План D8		P_a
	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*(+)/m_0$	
0,2	0,548 2	1,419 2	0,997 4	1,360 7	0,002 0
0,3	0,943 6	1,766 6	1,463 9	1,603 3	0,022 8
0,4	1,339 2	2,059 9	1,845 9	1,831 0	0,086 5
0,5	1,660 2	2,209 9	2,112 9	1,984 3	0,191 5
0,6	1,883 5	2,268 2	2,270 8	2,068 7	0,314 7
0,7	2,021 0	2,277 4	2,344 2	2,105 3	0,434 7
0,8	2,094 6	2,260 6	2,359 8	2,111 5	0,540 5
0,9	2,124 7	2,230 1	2,333 0	2,099 1	0,628 7

Окончание таблицы D.18

m/m_0	План C8		План D8		m/m_0	Pa	
	T_e^*/m_0	$T_e^*/\{+ \} / m_0$	T_e^*/m_0	$T_e^*/\{+ \} / m_0$		План C8	План D8
1,0	2,126 9	2,192 7	2,298 2	2,075 5	1,0	0,700 0	0,700 0
1,2	2,086 8	2,111 3	2,190 3	2,012 4	1,2	0,802 0	0,805 4
1,4	2,023 6	2,031 9	2,079 0	1,943 3	1,4	0,866 0	0,871 9
1,6	1,957 2	1,959 9	1,978 7	1,877 0	1,6	0,906 8	0,913 9
1,8	1,895 3	1,896 2	1,892 5	1,816 6	1,8	0,933 3	0,940 8
2,0	1,839 9	1,840 7	1,819 8	1,762 9	2,0	0,951 0	0,958 4
2,2	1,791 4	1,792 4	1,758 6	1,715 7	2,2	0,963 1	0,970 2

Приложение Е
(справочное)

Примеры и математическое обоснование планов
последовательных испытаний

Е.1 Обозначения

В дополнение к обозначениям, приведенным в 3.2.2, использованы следующие обозначения:

- A — постоянная;
- B — постоянная;
- a — ордината точки пересечения линии приемки с осью t ;
- b — угловой коэффициент (тангенс угла наклона) линий приемки и отклонения;
- b^* — $b^* = b \cdot m_0$;
- c — ордината точки пересечения линии отклонения с осью t ;
- E_r — среднее количество отказов;
- E_t — математическое ожидание среднего арифметического наработок n объектов испытаний;
- h — итеративная переменная для получения кривых оперативных характеристик;
- h_0 — параметр для вычисления E_r ;
- h_1 — параметр для вычисления E_t ;
- $P(r)$ — вероятность того, что произойдет r отказов за T^* ;
- $P_0(r)$ — вероятность того, что произошло r отказов при суммарной наработке T^* и $m = m_0$;
- $P_1(r)$ — вероятность того, что произошло ровно r отказов при суммарной наработке T^* и $m = m_1$;
- $P_r(r)$ — отношение вероятностей $P_1(r)$ и $P_0(r)$;
- s — параметр для вычисления E_r ;
- t^* — продолжительность испытаний с ограниченной продолжительностью;
- t_a^* — продолжительность испытаний как критерий приемки;
- t_r^* — продолжительность испытаний как критерий отклонения;
- $\chi^2_{\alpha; 2r_0}$ — квантиль распределения χ^2 с $2r_0$ степенями свободы уровня α ;
- $\chi^2_{1-\beta; 2r_0}$ — квантиль распределения χ^2 с r_0 степенями свободы уровня $1 - \beta$.

Е.2 Пример последовательных испытаний

Проводят испытания объема $n = 500$ с заменой отказавших объектов. По соглашению между поставщиком и потребителем установлены следующие значения: $\lambda_0 = 9 \cdot 10^{-7}(\text{ч})^{-1}$ и $\alpha = \beta = 10\%$, $D = 3$.

Необходимые вычисления:

$$m_0 = 1/\lambda_0 = 1,11 \cdot 10^6 \text{ ч} (= 128,6 \text{ лет}).$$

$$\text{Суммарная наработка для 500 компонентов } T^* = nt^* = 500t^*,$$

где t^* — продолжительность испытаний каждого объекта.

Выбранным значениям α , β и D удовлетворяет план А.3, при этом T_a^* и T_r^* суммарные наработки, представляющие собой критерии приемки и отклонения заданные в виде отношений $m_0: T_a^*/m_0$ и T_r^*/m_0 .

Каждый отказ представляют на графике в виде: $\left(\frac{T^*}{m_0}, r \right) = \left(\frac{nt^*}{m_0}, r \right)$, при этом отмечают:

- отклонение — на линии отклонения или выше ее;
- продолжение испытаний — между линиями приемки и отклонения;
- приемку — на линиях приемки или ниже ее.

Линии приемки и отклонения заданы следующими уравнениями (см. таблицу E.2):

Линия отклонения:

$$r = 1,63 + 1,82 \left(\frac{T^*}{m_0} \right), \quad 0 \leq \frac{T^*}{m_0} \leq 2,4 \quad \text{и} \quad r = 6, \quad 2,4 \leq \frac{T^*}{m_0} < 3,15.$$

Линии приемки:

$$r = -2,0 + 1,82 \left(\frac{T^*}{m_0} \right), \quad 1,10 \leq \frac{T^*}{m_0} \leq 3,74 \quad \text{и} \quad < 3,74 < r \leq 6, \quad \frac{T^*}{m_0} = 3,15.$$

Абсцисса может быть выражена не в значениях $\frac{T^*}{m_0}$, а в значениях t^* , которые получают умножением $\frac{T^*}{m_0}$ на $\frac{m_0}{n} = 1,11 \cdot 10^6 / 500 = 2222h$.

Построение графика можно заменить добавлением к таблице A.3 двух колонок, в которых приводят значения t_a^* и t_r^* в часах, так что $t_r^* = \left[\frac{T_r^*}{m_0} \right] \cdot \frac{m_0}{n}$ и $t_a^* = \left[\frac{T_a^*}{m_0} \right] \cdot \frac{m_0}{n}$ где величины в квадратные скобки представляют собой заданные значения.

Обработку результатов последовательных испытаний облегчает применение программных средств, работающих с электронными таблицами и графиками.

Результаты последовательных испытаний с фиктивными данными приведены в таблице E.1 и на графике E.1. Сведения о применении электронных таблиц и соответствующих программных средств приведены в приложении F.

Таблица E.1 — Пример результатов последовательных испытаний A.3 (фиктивные данные)

$\alpha = \beta = 10\%, D = 3, m_0 = 1,11 \cdot 10^6 h, t^* 2222 \cdot \frac{T^*}{m_0} h$							
План испытаний A.3					Результаты испытаний		
r	Отклонение $\frac{T_r^*}{m_0}$ (меньше или равно)	Приемка $\frac{T_a^*}{m_0}$ (больше или равно)	Отклонение t_r^* (ч) (меньше или равно)	Приемка t_a^* (ч) (больше или равно)	$\frac{T^*}{m_0}$ (ч)	T^* (ч)	Решение
0	0	1,098	0	2 440	0,000	0	Продолжение испытаний
1	0	1,648	0	3 658	0,739	1 641	Продолжение испытаний
2	0,203	2,197	451	4 878	1,071	2 380	Продолжение испытаний
3	0,752	2,747	1 678	6 098	1,211	2 688	Продолжение испытаний
4	1,301	3,152	2 890	6 998	1,481	3 288	Продолжение испытаний
5	1,851	3,152	4 110	6 998	1,598	3 548	Отклонение испытаний
$r_0 = 6$	2,400	3,152	5 328	6 998			
7	3,152	N/A	6 998	—			

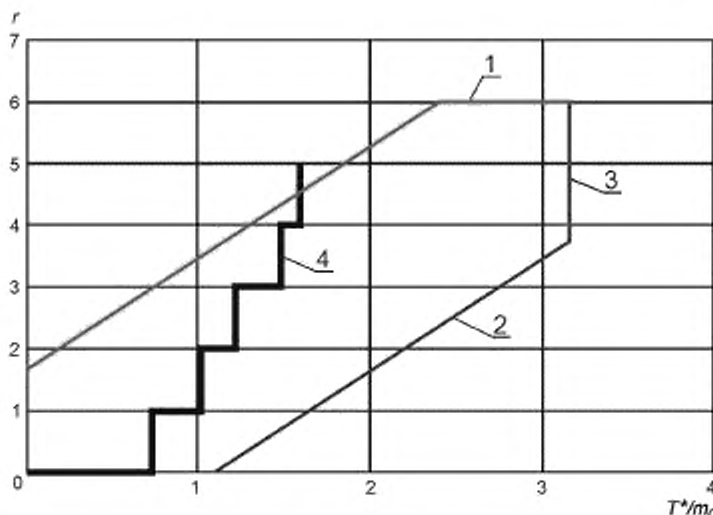


Рисунок Е.1 — Пример плана последовательных испытаний А.3: $\alpha = \beta = 10\%$, $D = 3$, $m_0 = 1,11 \cdot 10^6$ ч,
в координатах $\left(\frac{T^*}{m_0}, r\right)$

Е.3 Математическое обоснование плана последовательных испытаний

Е.3.1 Определение плана испытаний

Для объекта испытаний, при неизвестном m , вероятность того, что произойдет r отказов за суммарную наработку в процессе последовательных испытаний T^* , имеет вид:

$$P(r) = \left(\frac{T^*}{m}\right)^r \frac{\exp(-T^*/m)}{r!}. \quad (\text{Е.1})$$

Гипотеза состоит в том, что $m \geq m_0$, против альтернативы $m < m_0$. Проверка может быть произведена с помощью последовательного критерия отношения правдоподобия Вальда (SPRT) [4] последовательным планом проверки гипотезы $H_0: m = m_0$ против гипотезы $H_1: m = m_1$.

Для этого необходимо выполнение следующих условий:

- вероятность приемки $m < m_1$ меньше или равна риску потребителя β ;
- вероятность отклонения $m \geq m_0$ меньше или равна риску поставщика α .

В процессе испытаний вероятностное отношение [см. формулу (Е.5)] имеет вид:

$$P(r) = P_1(r)/P_0(r). \quad (\text{Е.2})$$

Вероятность того, что произойдет r отказов за суммарную наработку в процессе последовательных испытаний T^* , если истинное значение m равно m_1 :

$$P_1(r) = \left(\frac{T^*}{m_1}\right)^r \frac{\exp(-T^*/m_1)}{r!}. \quad (\text{Е.3})$$

Вероятность того, что произойдет r отказов за суммарную наработку в процессе последовательных испытаний T^* , если истинное значение m равно m_0 :

$$P_0(r) = \left(\frac{T^*}{m_0}\right)^r \frac{\exp(-T^*/m_0)}{r!}. \quad (\text{Е.4})$$

Тогда вероятностное отношение:

$$P_r(r) = \frac{P_1(r)}{P_0(r)} = D^r \exp\left[-\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0}\right)T^*\right]. \quad (\text{Е.5})$$

Это значение рассматривают по отношению к двум постоянным A и B:

$$B \leq P_r(r) \leq A. \quad (\text{E.6})$$

Вероятностное отношение подсчитывают непрерывно в процессе испытаний и сравнивают с заданными константами A и B, при этом если:

- $P_r(r) \leq B$, принимают решение о приемке и завершают испытания;
- $P_r(r) \geq A$, принимают решение об отклонении и завершают испытания;
- $B \leq P_r(r) \leq A$, принимают решение о продолжении испытаний.

Постоянные A и B вычисляют следующим образом:

$$A = \frac{1-\beta}{\alpha} \cdot \frac{D+1}{2 \cdot D}, \quad (\text{E.7})$$

$$B = \frac{\beta}{1-\alpha}. \quad (\text{E.8})$$

Постоянная A включает в себя коэффициент коррекции $(D+1)/(2D)$. Данный коэффициент используют для большего соответствия установленным значениям рисков (см. [4]). Здесь D — разрешающее отношение

$$D = \frac{m_0}{m_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_0}. \quad (\text{E.9})$$

Из (E.5) и (E.6) следует:

$$B < D^r \exp \left[- \left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0} \right) T^* \right] < A. \quad (\text{E.10})$$

Натуральный логарифм от обеих сторон неравенства (E.10) дает:

$$\ln(B) < r \cdot \ln(D) - \left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0} \right) T^* < \ln(A). \quad (\text{E.11})$$

Преобразуя неравенство (E.11) путем добавления к каждому члену неравенства $\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0} \right) T^*$ и деления на $\ln(D)$, получаем следующее неравенство:

$$\frac{\ln(B)}{\ln(D)} + \frac{\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0} \right) T^*}{\ln(D)} < r < \frac{\ln(A)}{\ln(D)} + \frac{\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0} \right) T^*}{\ln(D)}. \quad (\text{E.12})$$

Это неравенство можно представить в виде:

$$a + bT^* < r < c + bT^*, \quad (\text{E.13})$$

где $(a + bT^*)$ — линия приемки, $(c + bT^*)$ — линия отклонения:

$$a = \frac{\ln(B)}{\ln(D)}, \quad (\text{E.14})$$

$$c = \frac{\ln(A)}{\ln(D)}, \quad (\text{E.15})$$

$$b = \frac{\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0} \right)}{\ln(D)} = \frac{D-1}{m_0 \ln(D)}. \quad (\text{E.16})$$

Суммарную наработку T_t^* (критерий завершения испытаний) вычисляют по следующей формуле:

$$T_t^* = \frac{m_0 \chi_{\alpha, 2r_0}^2}{2}. \quad (\text{E.17})$$

Количество отказов, при котором испытания завершают, определяют с помощью отношения:

$$\frac{\chi_{\alpha, 2r_0}^2}{\chi_{1-\beta, 2r_0}^2} \geq \frac{m_1}{m_0} = \frac{1}{D}. \quad (\text{E.18})$$

Для определения квантилей распределения χ^2 с $2r_0$ степенями свободы используют таблицы χ^2 -распределения или программные средства, работающие с электронными таблицами и статистическими функциями. Значение r_0 определяют при получении двух функций распределения χ^2 , имеющих отношение не менее $1/D$. Минимальная наработка, при которой количество отказов равно нулю, при которой происходит приемка:

$$T_{a,m,n}^* = -\frac{a}{b}. \quad (\text{E.19})$$

Е.3.2 Определение кривой оперативной характеристики

Кривую оперативной характеристики определяют по следующей аппроксимирующей ее формуле [4]:

$$P_a(h) = \frac{A^h - 1}{A^h - B^h}. \quad (\text{E.20})$$

Значение h находят из следующего равенства:

$$m = m_0 \cdot \frac{D^h - 1}{h \cdot (D - 1)}. \quad (\text{E.21})$$

Е.3.3 Определение средней наработки

а) Испытания с заменой отказавших объектов

Среднюю наработку при $n > 1$ в испытаниях с заменой отказавших объектов рассчитывают следующим образом.

Находят среднее количество отказов для принятия решения:

$$E_r = \frac{h_1 - P_a(h_0 - h_1)}{s - m}, \quad (\text{E.22})$$

где

$$h_1 = m_0 \cdot \frac{\ln(A)}{D - 1}, \quad (\text{E.23})$$

$$h_0 = m_0 \cdot \frac{\ln(B)}{D - 1}, \quad (\text{E.24})$$

$$s = m_0 \cdot \frac{\ln(D)}{D - 1} = \frac{1}{b}. \quad (\text{E.25})$$

При подстановке выражений (E.23)–(E.25) в равенство (E.22) среднее количество отказов имеет вид:

$$E_r = m_0 \cdot \frac{P_a[\ln(A) - \ln(B)] - \ln(A)}{m(D - 1) - m_0 \ln(D)}. \quad (\text{E.26})$$

Математическое ожидание среднего арифметического наработок n объектов для принятия решения

$$E_t = \frac{m}{n} \cdot E_r. \quad (\text{E.27})$$

Отношение средней наработки к m_0 для испытаний с заменой отказавших объектов с учетом того, что $T_e^* = n \cdot E_t = m \cdot E_r$:

$$\frac{T_e^*}{m_0} = \frac{m \cdot E_r}{m_0} = m \cdot \frac{P_a[\ln(A) - \ln(B)] - \ln(A)}{m(D - 1) - m_0 \ln(D)}. \quad (\text{E.28})$$

б) Испытания без замены отказавших объектов

В испытаниях без замены отказавших объектов средняя наработка для принятия решения при $n \geq r_0$ имеет вид:

$$E_t = m \cdot \ln\left(\frac{n}{n - E_r}\right), \quad (\text{E.29})$$

где E_r находят по формуле (E.26).

Е.4 Линии границ и координаты

В таблице Е.2 приведены крайние значения координат граничных линий и постоянные для определения

линий приемки $r_a = a + b \cdot \frac{T^*}{m_0}$ и отклонения $r_r = c + b \cdot \frac{T^*}{m_0}$, где $b^* = b \cdot m_0 = \frac{D - 1}{\ln(D)}$.

Таблица Е.2 — Постоянные для определения линий границ (планы последовательных испытаний А.1—А.9)

План испытаний	$\alpha = \beta$ %	D	Постоянные уравнений границ			Координаты линии границ ($T^*/m_D; r$)			
			a	b^*	c	Линия отклонения		Линия приемки	
A.1	10	1,5	-5,42	1,233 4	4,97	0; 4,97	29,22 ; 41	4,39 ; 0	33,09 ; 35,32
A.2	10	2	-3,17	1,442 7	2,755	0; 2,76	8,49; 15	2,20; 0	10,30; 11,69
A.3	10	3	-2,00	1,820 5	1,631	0; 1,63	2,40; 6	1,10; 0	3,15; 3,74
A.4	10	5	-1,37	2,485 3	1,05	0; 1,05	0,79; 3	0,55; 0	1,10; 1,37
A.5	20	1,5	-3,42	1,233 2	2,97	0; 2,97	12,19; 18	2,77; 0	14,37; 14,30
A.6	20	2	-2,00	1,442 7	1,58	0; 1,58	3,75; 7	1,39; 0	4,73; 4,83
A.7	20	3	-1,26	1,820 5	0,89	0; 0,89	1,16; 3	0,69; 0	1,54; 1,53
A.8	30	1,5	-2,09	1,233 2	1,64	0; 1,64	4,35; 7	1,69; 0	5,41; 4,58
A.9	30	2	-1,22	1,442 7	0,81	0; 0,81	1,52; 3	0,85; 0	1,91; 1,54

Приложение F (справочное)

Разработка планов последовательных испытаний с применением программных средств, использующих электронные таблицы

F.1 Обозначения

Вместе с обозначениями, приведенными в 3.2.2 и в приложении E.1, в данном приложении использованы следующие обозначения:

- a — ордината точки пересечения линии приемки с осью g ;
- b — тангенс угла наклона линий приемки и отклонения;
- $b^* = b \cdot m_0$;
- c — ордината точки пересечения линии отклонения с осью g ;
- n — количество объектов испытаний;
- E_t — математическое ожидание среднего арифметического наработок n объектов испытаний;
- E_r — среднее количество отказов.

Примечание — В электронных таблицах вместо символа T^* использован символ T , что вызвано ограничениями редактора формул программного средства, работающего с электронными таблицами.

F.2 Построение плана последовательных испытаний с помощью программных средств

F.2.1 Построение плана последовательных испытаний

Планы испытаний, линии принятия решения, а также наработка, при которой завершают испытания, могут быть рассчитаны и оптимизированы с помощью программных средств, использующих электронные таблицы и содержащих методы статистической обработки данных.

Современные программные средства, такие как электронные таблицы, облегчают построение и использование графиков кривых, особенно в случаях, когда получение искомой информации при ручном анализе данных с помощью заполняемых вручную таблиц и построенных вручную графиков вызывает затруднение.

Преимущество электронных таблиц заключается в том, что в них заложена возможность математической и статистической обработки и анализа многих важных параметров, таких как: риск поставщика и потребителя (α и β), решающее отношение (D) и m_0 . При изменении значений параметров и варьировании значения наработки, при которой происходит завершение испытаний (T_t^*), программное средство соответствующим образом перестраивает график.

Пример, приведенный в приложении F.3, демонстрирует поэтапное построение электронной таблицы для последовательного критерия отношения правдоподобия (SPRT).

Планы испытаний, приведенные в приложении A, также могут быть графически отображены с помощью соответствующих программных средств в соответствии с номером или в соответствии с допустимыми значениями параметров.

Встроенные формулы, используемые для построения графиков, могут принимать любые допустимые значения параметров.

Планы, являющиеся результатом вычислений и построений, проведенных при помощи электронных таблиц, могут иметь некоторые отличия от планов A.1—A.9, приведенных в приложении A. Отличия являются результатом округления значений функций χ^2 — распределения, что в свою очередь может быть результатом выбора максимально допустимого количества отказов. Программы, работающие с электронными таблицами, не округляют числа, таким образом результаты вычислений и графики представлены с большей точностью.

При подготовке планов испытаний с помощью электронных таблиц, как показано в F.3, окончательное число отказов может быть выражено не целым числом. Это представляет собой следствие градуировки оси x . Градуировка, или неравномерность, возникает вследствие увеличения наработки в ходе испытаний. Вычисленные значения количества отказов могут быть дробным числом. Принятое решение должно регулировать увеличение наработки так, чтобы браковочное число отказов было приблизительно равно заданному. Таким образом, построение кривой может быть остановлено на целом числе, т. е. браковочное количество отказов может быть заменено соответствующим целым числом.

F.2.2 Построение кривых оперативных характеристик и получение значений средней наработки для плана последовательных испытаний при использовании электронных таблиц

В основе построения кривых оперативных характеристик лежат формулы, приведенные в F.4. Так как графики кривых оперативных характеристик представляют собой графики вероятности приемки как функции от m , электронные таблицы содержат значения переменной h , назначенные ей таким образом, чтобы результирующие значения m находились в диапазоне значений от m_1 до m_0 . Затем значение переменной m вычисляют, используя

переменную h , также вычисляют вероятность приемки, используя переменную h и графически отображают в зависимости от значений m .

Процедура приведена в F.4.

Определение средней наработки также описано в приложении E, использование электронных таблиц для построения графиков, основанных на значениях переменной m , рассмотрено в приложениях F.3 и F.4.

F.3 Электронная таблица для формирования плана последовательных испытаний

Таблицы F.1, F.2, F.3 и F.4 представляют собой примеры электронных таблиц, содержащих заголовки для установленных параметров и соответствующие формулы.

Таблица F.4 представляет собой пример электронной таблицы для плана испытаний A.5, приведенного в приложении A.

В таблице F.1 значения параметров установлены в ячейках C3, D3, F3 и G3, при этом по формуле показанной в ячейке E2 и назначенной ячейке E3 подсчитывают значение разрешающего отношения.

Полученные по встроенным формулам значения в ячейках электронной таблицы автоматически пересчитываются при изменении значений параметров.

Таблица F.1 — Верхняя часть электронной таблицы для построения графиков плана последовательных испытаний

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	r_0	$2r$	β	α	D	m_0	m_1	T_1^*	T_1^*/m_1
2					= \$F\$3/\$G\$3				
3			0,2	0,2	1,5	3 000	2 000		
4			= \$C\$3	= 1-\$D\$3	= 1/\$E\$3				
5			0,2	0,8	0,666667				

Примечание — Символ \$, содержащийся во встроенных формулах электронной таблицы, обозначает фиксированное значение, он указывает на то, что в формуле используется значение из ячейки с конкретным указанным адресом. В других программах, работающих с электронными таблицами, для этой цели могут быть использованы другие символы.

С помощью формул, отображаемых в ячейках C4—D4, получают значения, отображаемые в ячейках C5—D5. Затем также по встроенным в электронную таблицу формулам получают значения для построения верхней и нижней линий графика SPRT (см. таблицу F.2).

Таблица F.2 — Столбцы электронной таблицы, расположенные справа от столбцов таблицы F.1, содержащие формулы и параметры для построения графика SPRT

	J	K	L	M	N
1	A	B	a	b	c
2	$A = \frac{(1-\beta)(D+1)}{2\alpha D}$	$B = \frac{\beta}{(1-\alpha)}$	$a = \frac{\ln(B)}{\ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right)}$	$b = \frac{\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_0}\right)}{\ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right)}$	$c = \frac{\ln(A)}{\ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right)}$
3	= ((1-\$C\$3)*(\$E\$3+1))/ (2*(\$D\$3)*(\$E\$3))	= \$C\$3/(1-\$D\$3)	= LN(\$K\$4)/ LN(\$E\$3)	= ((1/\$G\$3)- (1/\$F\$3))/LN(\$E\$3)	= LN(\$J\$4)/ LN(\$E\$3)
4	3,33	0,25	-3,419023	0,000411	2,969362

Значения в ячейках J4—N4, получены по формулам, отображаемым в ячейках J3—N3.

При назначении параметров a , b и c искомые значения для графика получают по встроенным формулам, как функции наработки. Данные для построения линий приемки и отклонения представлены в таблице F.3.

Таблица F.3 — Получение значений линий приемки и отклонения для графика SPRT

	Q	P	Q	R
1			$a+bT$	$c+bT$
2		$= O5/FS3$	$= \$L\$4+\$M\$4*O5$	$= \$N\$4+\$M\$4*O5$
3	Variable	Variable		
4	T (hours)	$T/m0$ (hours/m0)	$a+bT$	$c+bT$
5	0	0	-3,419023	2,969362
6	200	0,133333	-3,254602	3,133783

В таблице F.3 значения в ячейках Q5, Q6 и т. д. и R5, R6 и т. д. получены по формулам, приведенным в ячейках Q4 и R4 соответственно.

Для вычисления значения наработки как критерия завершения испытаний T_t^* [формула (E.17)] необходимо определить две функции распределения χ^2 , используемые в формуле (E.18). Они также встроены в электронную таблицу (см. таблицу F.4). Построенные функции распределения χ^2 необходимы для формулы (E.18), а их отношения рассматривают как функцию числа отказов r или двойного числа отказов ($2r$).

Таблица F.4 — Получение значения наработки T_t^* (критерия завершения испытаний)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	r	$2r$	α	β	D	m_0	m_1	T_t^*
2					$= FS3/G\$3$			
3			0,2	0,2	1,5	3 000	2 000	
4			$= C\$3$	$= 1-\$D\3	$= 1/SE\$3$			
5			0,2	0,8	0,666667			
6								
7								
8								
9	$= B10/2 = r_0$	$2r$	$= CHINV$ ($C\$3, \$B10$)	$= CHINV$ ($D\$5, \$B10$)	$= D10/C10$			$= (FS3*D10)/2$
10	0,5	1	1,642376	0,064185	0,039			96,28
11	1	2	3,218879	0,446287	0,139			669,43
12	1,5	3	4,641630	1,005173	0,217			1 507,76
13	2	4	5,988616	1,648776	0,275			2 473,16
14	2,5	5	7,289273	2,342532	0,321			3 513,80
15	3	6	8,558058	3,070088	0,359			4 605,13
16	3,5	7	9,803248	3,822320	0,399			5 733,48
17	4	8	11,030090	4,593572	0,417			6 890,36
18	4,5	9	12,242141	5,380055	0,439			8 070,08
19	5	10	13,441963	6,179076	0,460			9 268,61
20	5,5	11	14,631420	6,988672	0,478			10 483,01
21	6	12	15,811990	7,807329	0,494			11 710,99

Окончание таблицы F.4

	A	B	C	D	E	F	G	H
22	6,5	13	16,984793	8,633863	0,508			12 950,80
23	7	14	18,150767	9,467329	0,522			14 200,99
24	7,5	15	19,310653	10,306960	0,534			15 460,44
25	8	16	20,465074	11,152120	0,545			16 728,18
26	8,5	17	21,614562	12,002260	0,555			18 003,40
27	9	18	22,759549	12,856950	0,565			19 285,43
28	9,5	19	23,900418	13,715790	0,574			20 573,68
29	10	20	25,037501	14,578440	0,582			21 867,66
30	10,5	21	26,171094	15,444610	0,590			23 166,92
31	11	22	27,301455	16,314040	0,598			24 471,06
32	11,5	23	28,428790	17,186500	0,605			25 779,75
33	12	24	29,553320	18,061800	0,611			27 092,70
34	12,5	25	30,675199	18,939750	0,617			28 409,62
35	13	26	31,794609	19,820190	0,623			29 730,28
36	13,5	27	32,911683	20,702980	0,629			31 054,47
37	14	28	34,026569	21,587970	0,634			32 381,95
38	14,5	29	35,139366	22,475050	0,639			33 712,58
39	15	30	36,250182	23,364110	0,645			35 046,17
40	15,5	31	37,359130	24,255060	0,649			36 382,59
41	16	32	38,466305	25,147780	0,654			37 721,67
42	16,5	33	39,571798	26,042210	0,658			39 063,32
43	17	34	40,675641	26,938270	0,662			40 407,4
44	17,5	35	41,777972	27,835880	0,666			41 753,81
45	18	36	42,878793	28,734960	0,670			43 102,44

В таблице F.4 показаны вычисленные значения для различных значений g и соответственно функций χ^2 . В ячейках строки 9 показаны формулы, по которым ниже вычислены соответствующие значения. Когда отношение двух функций χ^2 достигает значения больше или равного значению, приведенному в ячейке E5 ($\approx 0,67$ в данном примере), ближайшее целое число к числу отказов является числом отказов — критерием отклонения. Данное значение используют для вычисления T_1^* . С целью облегчения выбора ближайшего целого вычисления для значений g делают с шагом 0,5, при этом с шагом 2 g проходят все целые значения. Столбец H содержит встроенную формулу для значения T_1^* , соответствующего функциям χ^2 в столбцах C и D и значению m_0 в столбце F. В примере значение наработки как критерия завершения испытаний (T_1^*) выделено полужирным шрифтом и равно 43102,44 ч. при $r_0 = 18$.

Дальнейшие выводы, полученные по электронной таблице (линии приемки и отклонения, наработка, как критерий завершения испытаний, максимально допустимое число отказов) приведены в таблице F.5.

Таблица F.5 — Линии приемки и отклонения значения наработки как критерия завершения испытаний

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	a	b	c			$a+bT$	$c+bT$		
2					$= O5/5F53$	$= L\$4+M\$4*O5$	$= N\$4+M\$4*O5$		

Продолжение таблицы F.5

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
3	$= \text{LN}(\text{\$K\$4} / \text{LN}(\text{\$E\$3}))$	$= ((1/\text{\$G\$3}) - (1/\text{\$F\$3})) / \text{LN}(\text{\$E\$3})$	$= \text{LN}(\text{\$J\$4}) / \text{LN}(\text{\$E\$3})$	Variable	Variable				
4	-3,419023	0,000411	2,969362	$T(\text{hours})$	T/m_0 (hours/ m_0)	$a+bT$	$c+bT$		
5				0	0	-3,419023	2,969362		
6				400	0,133333	-3,254602	3,133783		
7				800	0,266667	-3,090182	3,298203		
8				1200	0,4	-2,925762	3,462623		
9				1600	0,533333	-2,761342	3,627043		
10				2000	0,666667	-2,596921	3,791463		
11				2400	0,8	-2,432501	3,955884		
12				2800	0,933333	-2,268081	4,120304		
13				3200	1,066667	-2,103661	4,284724		
14				3600	1,2	-1,939241	4,449144		



92				31800	10,6	9,652386	16,040771		
93				32000	10,666667	9,734596	16,122981		
94				32400	10,8	9,899016	16,287401		
95				32800	10,933333	10,063436	16,451821		
96				33200	11,066667	10,227857	16,616241		
97				33600	11,2	10,392277	16,780662		
98				34000	11,333333	10,556697	16,945082		
99				34200	11,4	10,638907	17,027292		
100				34400	11,466667	10,721117	17,109502		
101				34800	11,6	10,885537	17,273922		
102				35200	11,733333	11,049958	17,438343		
103				35600	11,866667	11,214378	17,602763		
104				36000	12	11,378798	17,767183		
105				36200	12,066667	11,461008	17,849393		
106				36400	12,133333	11,543218	17,931603		
107				36600	12,2	11,625429	18,013813	18,013813	
108				36800	12,266667	11,707639		18,013813	
109				37200	12,4	11,872059		18,013813	
110				37600	12,533333	12,036479		18,013813	
111				38000	12,666667	12,200899		18,013813	

Окончание таблицы F.5

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
112				38400	12,8	12,365320		18,013813	
113				38800	12,933333	12,529740		18,013813	
114				39200	13,066667	12,694160		18,013813	
115				39600	13,2	12,858580		18,013813	
116				40000	13,333333	13,023000		18,013813	
117				40400	13,466667	13,187421		18,013813	
118				40800	13,6	13,351841		18,013813	
119				41200	13,733333	13,516261		18,013813	
120				41600	13,866667	13,680681		18,013813	
121				42000	14	13,845102		18,013813	
122				42400	14,133333	14,009522		18,013813	
123				42800	14,266667	14,173942		18,013813	
124				43102	14,367333	14,298079		18,013813	14,298079
125				43102	14,367333	14,298079		18,013813	18,013813

Линия отклонения заканчивается, когда количество отказов достигает значения соответствующего критерию отклонения (приблизительно 18 в данном примере). Данное значение вводится в столбец S для всех значений времени отклонения (построение горизонтальной линии на графике). Столбец T содержит количество отказов, возрастающее от линии приемки к линии отклонения при наработке, указывающей на завершение испытаний и вычисленной с использованием последнего значения в столбце Q и последнего значения в столбце R для той же самой наработки, формирующей вертикальную линию. Столбец P таблицы F.5 содержит значения наработки, отображаемые на графике в виде функции наработки. Линия приемки и линия отклонения вместе с наработкой до завершения испытаний и наработкой, при которой происходит завершение испытаний, показаны на рисунке F.1.

На рисунке F.1 приведен график, автоматически перестраиваемый при изменении параметров (α , β , m_1 и m_0). Единственное вмешательство, требуемое от оператора, — добавление значений количества отказов, служащих критерием для завершения испытаний, и линий завершения испытаний (столбцы R, S и T в таблице F.5).

Значение количества отказов 17,9316 корректно вычислено из соответствующего отношения — равного 12,13333. Данное значение должно быть заменено в электронной таблице целым числом 18 или соответствующая наработка может быть увеличена на очень небольшую сумму (наработка должна оставаться близкой к 18), так чтобы число отказов, при котором происходит прерывание испытаний, было целым числом.

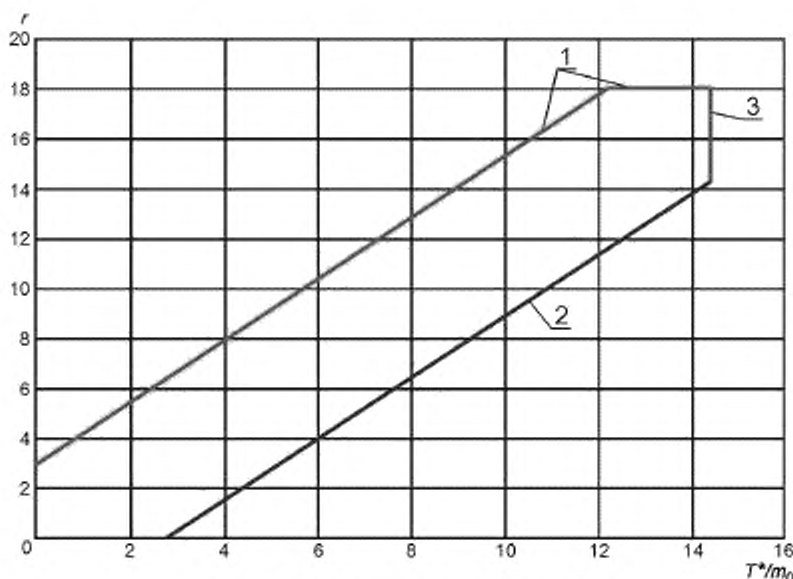


Рисунок F.1 — Пример графика SPRT

График на рисунке 1 построен по значениям T^*/m_0 и значениям линий приемки, отклонения и завершения испытаний. График представляет собой область разброса.

При помощи встроенных формул график может быть многократно перестроен с разными значениями параметров.

Электронная таблица может быть настроена на автоматическое изменение кривых оперативных характеристик для данных значений m_0 и m_1 . Последние могут быть скорректированы при изменении кривых в зависимости от изменения продолжительности испытаний для обеспечения соответствия установленным значениям. В таблице 6 приведен пример, для которого построен график на рисунке 1.

F.4 Получение кривых оперативных характеристик и средней наработки T_e^*

Программа, работающая с электронными таблицами, автоматически изменяет кривую оперативной характеристики при изменении значения параметров и значения m_0 . Вероятность приемки вычисляют по формулам (E.20) и (E.21) приложения E.

$$P_a(h) = \frac{A^h - 1}{A^h - B^h}.$$

Постоянную h находят из следующего равенства:

$$m = m_0 \cdot \frac{D^h - 1}{h \cdot (D - 1)}.$$

Из формулы (E.21) не может быть в явном виде получено выражение для h , которое необходимо подставить в формулу (E.20), поэтому вероятность приемки выражают как функцию истинного значения m . По этой причине для работы с электронной таблицей сначала определяют значения h , а затем по ним вычисляют значения m . Таким образом значения h дают значения m в диапазоне, который охватывает значения менее m_1 и более m_0 . В то же время значения $P_a(h)$ вычисляют на основе тех же значений h и строят график, где по оси абсцисс откладывают величины в значениях m/m_0 , а значения $P_a(h)$ откладывают по оси ординат.

Вычисление отношения T_e^*/m_0 (см. E.28 приложения E) модифицировано следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{T_e^*}{m_0} &= \frac{n \cdot E_r}{m_0} = \frac{m \cdot E_r}{m_0} = \frac{m}{m_0} \cdot \frac{P_a \left[\ln(A) - \ln(B) \right] - \ln(A)}{m(D-1) - m_0 \ln(D)}, \\ \frac{T_e^*}{m_0} &= m \cdot \frac{P_a \left[\ln(A) - \ln(B) \right] - \ln(A)}{m(D-1) - m_0 \ln(D)}. \end{aligned} \quad (F.1)$$

В таблице F.6 приведена электронная таблица для примера, представленного на рисунках F.1 и F.2 и в таблицах F.2—F.5 вместе с заложенными в них формулами и параметрами. В строке 3 показаны формулы, по которым вычисляются значения в ячейках строки 5.

Значения m_0 , A, B и D приведены в соответствующих ячейках электронной таблицы. Символ \$ в данном типе электронных таблиц указывает на то, что номер строки и столбца ячейки таблицы фиксирован и не может быть изменен.

Таблица F.6 — Электронная таблица, используемая для построения кривых оперативных характеристик

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1						n		
2						1		
3	Chosen values	= (((\$E\$3^X5-1)/(X5*(\$E\$3-1)))*\$F\$3		= (\$J\$4^X5-1)/(\$J\$4^X5-\$K\$4^X5)		= (Y5/\$AC\$2)*AE5/\$F\$3		= \$F\$3*(AA5*(LN(\$J\$4)-LN(\$K\$4))-(Y5*(\$E\$3-1)-\$F\$3*LN(\$E\$3)))
4	h	m	m/m ₀	P _a		m/m ₀	T _e /m ₀	E _f
5	-5,0	1041,98	0,35	0,0010		0,35	1,80	5,18
6	-4,7	1086,74	0,36	0,0015		0,36	1,94	5,35
7	-4,4	1134,60	0,38	0,0022		0,38	2,09	5,54
8	-4,1	1185,83	0,40	0,0034		0,40	2,27	5,75
9	-3,8	1240,71	0,41	0,0051		0,41	2,48	5,99
10	-3,5	1299,56	0,43	0,0077		0,43	2,72	6,27
11	-3,2	1362,72	0,45	0,0116		0,45	2,99	6,58
12	-2,9	1430,57	0,48	0,0174		0,48	3,31	6,94
13	-2,6	1503,54	0,50	0,0260		0,50	3,68	7,34
14	-2,3	1582,07	0,53	0,0387		0,53	4,10	7,78
15	-2,0	1666,67	0,56	0,0572		0,56	4,59	8,27
<div> <div>↓</div> <div>↓</div> <div>↓</div> </div>								
31	2,8	4525,96	1,51	0,9663		1,51	5,62	3,72
32	3,1	4867,08	1,62	0,9764		1,62	5,30	3,27
33	3,4	5239,88	1,75	0,9835		1,75	5,02	2,87
34	3,7	5647,59	1,88	0,9884		1,88	4,77	2,53
35	4,0	6093,75	2,03	0,9919		2,03	4,55	2,24
36	4,3	6582,31	2,19	0,9944		2,19	4,35	1,98

Окончание таблицы F.6

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
37	4,6	7117,61	2,37	0,9961		2,37	4,18	1,76
38	4,9	7704,50	2,57	0,9973		2,57	4,03	1,57
39	5,2	8348,32	2,78	0,9981		2,78	3,90	1,40
40	5,5	9054,99	3,02	0,9987		3,02	3,78	1,25
41	5,8	9831,09	3,28	0,9991		3,28	3,68	1,12
42	6,1	10683,90	3,56	0,9994		3,56	3,59	1,01
43	6,4	11621,51	3,87	0,9995		3,87	3,50	0,90
44	6,7	12652,87	4,22	0,9997		4,22	3,43	0,81
45	7,0	13787,95	4,60	0,9998		4,60	3,37	0,73
46	7,3	15037,77	5,01	0,9998		5,01	3,31	0,66
47	7,6	16414,60	5,47	0,9999		5,47	3,25	0,59
48	7,9	17932,05	5,98	0,9999		5,98	3,21	0,54
49	8,2	19605,24	6,54	0,9999		6,54	3,17	0,48
50	8,5	21450,97	7,15	1,0000		7,15	3,13	0,44

Примечание — Приращение 0,3 использовано с целью исключения значения $h = 0$ в столбце X.

Выбор значений Z5:AA50 и графики линии разброса и кривой оперативной характеристики для вероятности приемы P_a показаны на рисунке F.2.

По данным в ячейках AC5:AD50 строят график средней продолжительности испытания до принятия решения, деленной на m_0 (см. рисунок F.2).

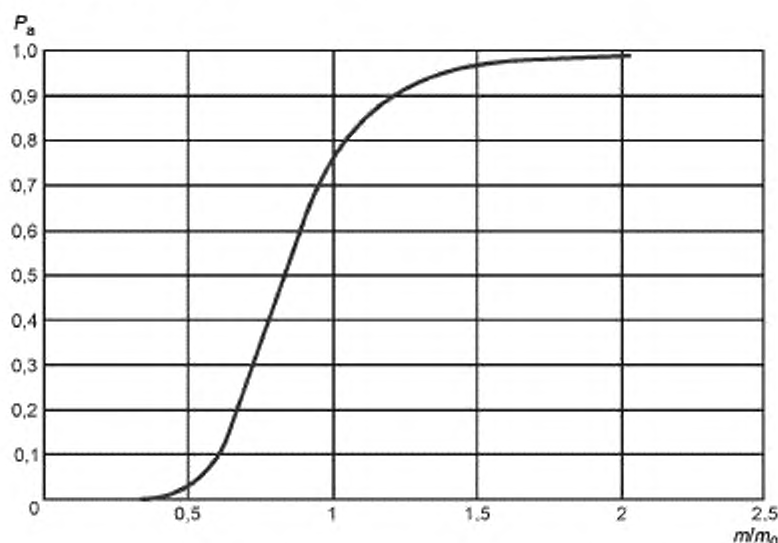


Рисунок F.2 — Кривая оперативной характеристики для вероятности приемы P_a .

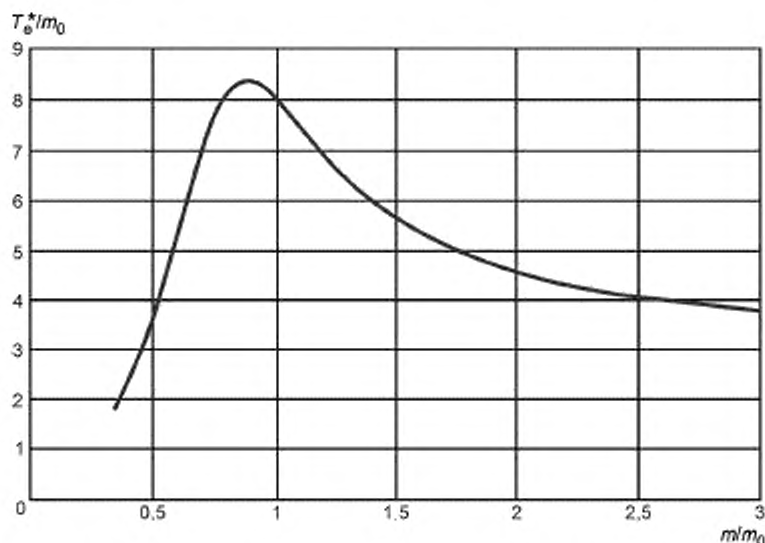


Рисунок F.3 — Средняя продолжительность испытаний до принятия решения

F.5 Поэтапная процедура

Поэтапная подготовка плана испытаний:

Этап 1: Установление значений α , β , m_0 , m_1 .

Этап 2: В столбце E необходимо найти первое значение больше или равное значению, отображаемому в ячейке E5. В строке с номером, соответствующим номеру строки ячейки с найденным значением, следует найти значение T_i^* (столбец H) и значение r_0 (столбец A).

Этап 3: Определяют значение, ближайшее к значению T_i^* , в столбце O и вносят его в ячейку со значением, найденным на этапе 2.

Этап 4: Копируют T_i^* в основание столбца O внизу электронной таблицы.

Этап 5: Определяют значение, ближайшее к r_0 , в столбце R. Из той же строки копировать это значение в столбец S вниз таблицы. Удаляют значения в столбце R ниже этой линии.

Этап 6: Для строки с найденным на этапе 3 в столбце O значением T_i^* копируют значение ячейки той же строки столбца Q в ячейку той же строки столбца T. Если в столбцах S и T записаны значения предыдущих вычислений, их удаляют.

Этап 7: Автоматическое обновление графиков.

Приложение G
(справочное)

**Примеры и математическое обоснование планов испытаний
с фиксированной продолжительностью и ограниченными
по наработке или количеству отказов**

Примечание — В данном приложении использованы обозначения, приведенные в 3.2.2.

G.1 Математическое представление

G.1.1 Общие положения

Примечание — См. раздел 7.

Для испытаний с фиксированной продолжительностью рассматривают 4 варианта испытаний:

- a) испытания, ограниченные по наработке с заменой отказов или объектов;
- b) испытания, ограниченные по наработке без замены отказавших объектов;
- c) испытания, ограниченные по количеству отказов с заменой отказавших объектов;
- d) испытания, ограниченные по количеству отказов без замены отказавших объектов.

Вычисление интенсивности отказов и/или MTFB выполняют в соответствии с 3.2.2.

При фиксированной продолжительности испытаний, для испытаний, ограниченных по наработке с заменой отказавших объектов, время завершения испытаний T_t^* и допустимое количество отказов c находят из следующих формул:

$$\beta = \sum_{k=0}^c \frac{\left(\frac{T_t^*}{m_1}\right)^k \cdot e^{-\frac{T_t^*}{m_1}}}{k!}, \quad (G.1)$$

$$1 - \alpha = \sum_{k=0}^c \frac{\left(\frac{T_t^*}{m_0}\right)^k \cdot e^{-\frac{T_t^*}{m_0}}}{k!}.$$

Формула (G.1) может быть встроена в электронную таблицу для определения как наработки, так и допустимого количества отказов на основе разрешающего отношения для заданных значений m_0 , риска поставщика α и риска потребителя β . Соответствующий пример приведен в приложении H.

Кривую оперативных характеристик строят по вероятностям приемки P_a в зависимости от значений m (в испытаниях с заданной продолжительностью T_t^*).

$$P_a = e^{-\frac{T_t^*}{m}} \sum_{k=0}^c \frac{\left(\frac{T_t^*}{m}\right)^k}{k!} \quad (G.2)$$

**G.2 Примеры разработки планов испытаний с фиксированной продолжительностью и
ограниченным количеством отказов**

G.2.1 Пример 1

Задано: проводят эксплуатационные испытания одного ремонтпригодного объекта с целевым значением $MTBF = m_0 \geq 1500$ ч. Риск первого рода в случае целевого значения m_0 , т. е. риск поставщика $\alpha = 5\%$. Риск второго рода в случае, если истинное значение $m = 750$ ч и таким образом $D = 1500/750 = 2$, т. е. риск потребителя $\beta = 5\%$.

Необходимо получить: план испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов, с суммарной наработкой для завершения испытаний T_t^* и допустимым количеством отказов в процессе испытаний, c .

Процедура: план В.2 устанавливает: $\frac{T_t^*}{m_0} = 15,71$ и $c = 22$. Таким образом, при продолжительности испытаний

$T_t^* = 15,71 m_0 = 15,71 \cdot 1500 = 23\,565$ ч $\approx 2,7$ года, приемка происходит в случае, если количество отказов не превосходит 22.

Если сделано заключение, что продолжительность испытаний, которую необходимо запланировать, слишком велика, то может быть увеличено количество объектов испытаний или увеличены значения D и/или рисков первого и второго рода. Соответствующий и аналогичный план испытаний также может быть разработан в соответствии с 8.2, где продолжительность испытаний может быть выбрана независимо от m_0 . Также применимы планы комбинированных испытаний (см. приложение D).

G.2.2 Пример 2

Задано: те же данные, что и в Е.2: $n = 500$, $\lambda_0 = 900 \cdot 10^{-9}$ ч и $\alpha = \beta = 10\%$ и $D = 3$.

Необходимо получить: план испытаний, ограниченный по наработке или количеству отказов с суммарной наработкой для завершения испытаний T_t^* и допустимым количеством отказов в процессе испытаний c .

Процедура: план В.7 устанавливает: $\frac{T_t^*}{m_0} = 3,1$ и $c = 5$. В соответствии с 3.2.2 $m_0 = \frac{1}{\lambda_0}$ и $T_t^* = \frac{3,1}{\lambda_0} = \frac{3,1}{900 \cdot 10^{-9}} = 3444 \cdot 10^3$ ч.

и $t^* = \frac{T_t^*}{n} = 6889$ ч = 0,8 года — период с допустимым числом отказов 5.

Примечание — В сравнении с примером, приведенным в приложении Е.2, где использован план последовательных испытаний А.3, продолжительность испытаний для плана испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов, немного меньше максимальной продолжительности испытаний при последовательном плане испытаний. Для объектов с маргинальными характеристиками безотказности продолжительность испытаний при плане последовательных испытаний может быть немного меньше, однако это усложняет выполнение плана.

Приложение Н
(справочное)

**Использование электронных таблиц при разработке планов испытаний
с фиксированной продолжительностью и ограниченных
по наработке или количеству отказов**

Примечание 1 — См. раздел 7.

Примечание 2 — В данном приложении использованы обозначения, установленные в 3.2.2, при этом вместо символа T^* использован символ T , что сделано из-за ограничений в возможностях редактора формул программы, работающей с электронными таблицами.

Формула (G.1) может быть введена в электронную таблицу как для определения наработки, так и допустимого количества отказов, вычисление которых основано на m_0 , m_1 , разрешающем отношении D , рисках поставщика и потребителя (α и β), как показано в таблицах Н.1—Н.3 и на рисунке Н.1.

Таблица Н.1, строка 7 и столбцы В—L содержат формулу, отображаемую выше данной части таблицы [β из формулы (G.1)], в то время как столбцы М—W содержат встроенную формулу, отображаемую выше этих ячеек [$1 - \alpha$ из формулы (G.1)].

Строка 4, связанная со встроенными формулами, приведенными в таблице Н.2, представляет числа, введенные в строку 5, но не отображаемые там. Каждая из этих формул введена в соответствующую ячейку строки 7, затем эту строку копируют и вставляют вниз электронной таблицы в оцененной продолжительности испытаний (показано в столбце Y).

Столбцы Z и AA содержат продолжительность, деленную на m_1 и m_0 , для выражения продолжительности, деленной на m , что происходит в соответствии со встроенными формулами.

Пример, приведенный в таблице Н.1, показывает максимум приемлемого количества отказов вплоть до 10. Это значение при необходимости может быть увеличено, а встроенные формулы скорректированы соответствующим образом.

Формулы, встроенные в электронную таблицу показаны с соответствующими маркерами, делающими их видимыми в таблице (без этих маркеров они встроены, но невидимы). При введении данных в ячейку специальные маркеры опускают.

Таблица Н.1 — Пример электронной таблицы со встроенными формулами

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0.0000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0005	0.0006	0.0007	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0042	0.0043	0.0044	0.0045	0.0046	0.0047	0.0048	0.0049	0.0050	0.0051	0.0052	0.0053	0.0054	0.0055	0.0056	0.0057	0.0058	0.0059	0.0060	0.0061	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	0.0066	0.0067	0.0068	0.0069	0.0070	0.0071	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0076	0.0077	0.0078	0.0079	0.0080	0.0081	0.0082	0.0083	0.0084	0.0085	0.0086	0.0087	0.0088	0.0089	0.0090	0.0091	0.0092	0.0093	0.0094	0.0095	0.0096	0.0097	0.0098	0.0099	0.0100
1	0.0101	0.0102	0.0103	0.0104	0.0105	0.0106	0.0107	0.0108	0.0109	0.0110	0.0111	0.0112	0.0113	0.0114	0.0115	0.0116	0.0117	0.0118	0.0119	0.0120	0.0121	0.0122	0.0123	0.0124	0.0125	0.0126	0.0127	0.0128	0.0129	0.0130	0.0131	0.0132	0.0133	0.0134	0.0135	0.0136	0.0137	0.0138	0.0139	0.0140	0.0141	0.0142	0.0143	0.0144	0.0145	0.0146	0.0147	0.0148	0.0149	0.0150	0.0151	0.0152	0.0153	0.0154	0.0155	0.0156	0.0157	0.0158	0.0159	0.0160	0.0161	0.0162	0.0163	0.0164	0.0165	0.0166	0.0167	0.0168	0.0169	0.0170	0.0171	0.0172	0.0173	0.0174	0.0175	0.0176	0.0177	0.0178	0.0179	0.0180	0.0181	0.0182	0.0183	0.0184	0.0185	0.0186	0.0187	0.0188	0.0189	0.0190	0.0191	0.0192	0.0193	0.0194	0.0195	0.0196	0.0197	0.0198	0.0199	0.0200	
2	0.0201	0.0202	0.0203	0.0204	0.0205	0.0206	0.0207	0.0208	0.0209	0.0210	0.0211	0.0212	0.0213	0.0214	0.0215	0.0216	0.0217	0.0218	0.0219	0.0220	0.0221	0.0222	0.0223	0.0224	0.0225	0.0226	0.0227	0.0228	0.0229	0.0230	0.0231	0.0232	0.0233	0.0234	0.0235	0.0236	0.0237	0.0238	0.0239	0.0240	0.0241	0.0242	0.0243	0.0244	0.0245	0.0246	0.0247	0.0248	0.0249	0.0250	0.0251	0.0252	0.0253	0.0254	0.0255	0.0256	0.0257	0.0258	0.0259	0.0260	0.0261	0.0262	0.0263	0.0264	0.0265	0.0266	0.0267	0.0268	0.0269	0.0270	0.0271	0.0272	0.0273	0.0274	0.0275	0.0276	0.0277	0.0278	0.0279	0.0280	0.0281	0.0282	0.0283	0.0284	0.0285	0.0286	0.0287	0.0288	0.0289	0.0290	0.0291	0.0292	0.0293	0.0294	0.0295	0.0296	0.0297	0.0298	0.0299	0.0300	
3	0.0301	0.0302	0.0303	0.0304	0.0305	0.0306	0.0307	0.0308	0.0309	0.0310	0.0311	0.0312	0.0313	0.0314	0.0315	0.0316	0.0317	0.0318	0.0319	0.0320	0.0321	0.0322	0.0323	0.0324	0.0325	0.0326	0.0327	0.0328	0.0329	0.0330	0.0331	0.0332	0.0333	0.0334	0.0335	0.0336	0.0337	0.0338	0.0339	0.0340	0.0341	0.0342	0.0343	0.0344	0.0345	0.0346	0.0347	0.0348	0.0349	0.0350	0.0351	0.0352	0.0353	0.0354	0.0355	0.0356	0.0357	0.0358	0.0359	0.0360	0.0361	0.0362	0.0363	0.0364	0.0365	0.0366	0.0367	0.0368	0.0369	0.0370	0.0371	0.0372	0.0373	0.0374	0.0375	0.0376	0.0377	0.0378	0.0379	0.0380	0.0381	0.0382	0.0383	0.0384	0.0385	0.0386	0.0387	0.0388	0.0389	0.0390	0.0391	0.0392	0.0393	0.0394	0.0395	0.0396	0.0397	0.0398	0.0399	0.0400	
4	0.0401	0.0402	0.0403	0.0404	0.0405	0.0406	0.0407	0.0408	0.0409	0.0410	0.0411	0.0412	0.0413	0.0414	0.0415	0.0416	0.0417	0.0418	0.0419	0.0420	0.0421	0.0422	0.0423	0.0424	0.0425	0.0426	0.0427	0.0428	0.0429	0.0430	0.0431	0.0432	0.0433	0.0434	0.0435	0.0436	0.0437	0.0438	0.0439	0.0440	0.0441	0.0442	0.0443	0.0444	0.0445	0.0446	0.0447	0.0448	0.0449	0.0450	0.0451	0.0452	0.0453	0.0454	0.0455	0.0456	0.0457	0.0458	0.0459	0.0460	0.0461	0.0462	0.0463	0.0464	0.0465	0.0466	0.0467	0.0468	0.0469	0.0470	0.0471	0.0472	0.0473	0.0474	0.0475	0.0476	0.0477	0.0478	0.0479	0.0480	0.0481	0.0482	0.0483	0.0484	0.0485	0.0486	0.0487	0.0488	0.0489	0.0490	0.0491	0.0492	0.0493	0.0494	0.0495	0.0496	0.0497	0.0498	0.0499	0.0500	
5	0.0501	0.0502	0.0503	0.0504	0.0505	0.0506	0.0507	0.0508	0.0509	0.0510	0.0511	0.0512	0.0513	0.0514	0.0515	0.0516	0.0517	0.0518	0.0519	0.0520	0.0521	0.0522	0.0523	0.0524	0.0525	0.0526	0.0527	0.0528	0.0529	0.0530	0.0531	0.0532	0.0533	0.0534	0.0535	0.0536	0.0537	0.0538	0.0539	0.0540	0.0541	0.0542	0.0543	0.0544	0.0545	0.0546	0.0547	0.0548	0.0549	0.0550	0.0551	0.0552	0.0553	0.0554	0.0555	0.0556	0.0557	0.0558	0.0559	0.0560	0.0561	0.0562	0.0563	0.0564	0.0565	0.0566	0.0567	0.0568	0.0569	0.0570	0.0571	0.0572	0.0573	0.0574	0.0575	0.0576	0.0577	0.0578	0.0579	0.0580	0.0581	0.0582	0.0583	0.0584	0.0585	0.0586	0.0587	0.0588	0.0589	0.0590	0.0591	0.0592	0.0593	0.0594	0.0595	0.0596	0.0597	0.0598	0.0599	0.0600	
6	0.0601	0.0602	0.0603	0.0604	0.0605	0.0606	0.0607	0.0608	0.0609	0.0610	0.0611	0.0612	0.0613	0.0614	0.0615	0.0616	0.0617	0.0618	0.0619	0.0620	0.0621	0.0622	0.0623	0.0624	0.0625	0.0626	0.0627	0.0628	0.0629	0.0630	0.0631	0.0632	0.0633	0.0634	0.0635	0.0636	0.0637	0.0638	0.0639	0.0640	0.0641	0.0642	0.0643	0.0644	0.0645	0.0646	0.0647	0.0648	0.0649	0.0650	0.0651	0.0652	0.0653	0.0654	0.0655	0.0656	0.0657	0.0658	0.0659	0.0660	0.0661	0.0662	0.0663	0.0664	0.0665	0.0666	0.0667	0.0668	0.0669	0.0670	0.0671	0.0672	0.0673	0.0674	0.0675	0.0676	0.0677	0.0678	0.0679	0.0680	0.0681	0.0682	0.0683	0.0684	0.0685	0.0686	0.0687	0.0688	0.0689	0.0690	0.0691	0.0692	0.0693	0.0694	0.0695	0.0696	0.0697	0.0698	0.0699	0.0700	
7	0.0701	0.0702	0.0703	0.0704	0.0705	0.0706	0.0707	0.0708	0.0709	0.0710	0.0711	0.0712	0.0713	0.0714	0.0715	0.0716	0.0717	0.0718	0.0719	0.0720	0.0721	0.0722	0.0723	0.0724	0.0725	0.0726	0.0727	0.0728	0.0729	0.0730	0.0731	0.0732	0.0733	0.0734	0.0735	0.0736	0.0737	0.0738	0.0739	0.0740	0.0741	0.0742	0.0743	0.0744	0.0745	0.0746	0.0747	0.0748	0.0749	0.0750	0.0751	0.0752	0.0753	0.0754	0.0755	0.0756	0.0757	0.0758	0.0759	0.0760	0.0761	0.0762	0.0763	0.0764	0.0765	0.0766	0.0767	0.0768	0.0769	0.0770	0.0771	0.0772	0.0773	0.0774	0.0775	0.0776	0.0777	0.0778	0.0779	0.0780	0.0781	0.0782	0.0783	0.0784	0.0785	0.0786	0.0787	0.0788	0.0789	0.0790	0.0791	0.0792	0.0793	0.0794	0.0795	0.0796	0.0797	0.0798	0.0799	0.0800	
8	0.0801	0.0802	0.0803	0.0804	0.0805	0.0806	0.0807	0.0808	0.0809	0.0810	0.0811	0.0812	0.0813	0.0814	0.0815	0.0816	0.0817	0.0818	0.0819	0.0820	0.0821	0.0822	0.0823	0.0824	0.0825	0.0826	0.0827	0.0828	0.0829	0.0830	0.0831	0.0832	0.0833	0.0834	0.0835	0.0836	0.0837	0.0838	0.0839	0.0840	0.0841	0.0842	0.0843	0.0844	0.0845	0.0846	0.0847	0.0848	0.0849	0.0850	0.0851	0.0852	0.0853	0.0854	0.0855	0.0856	0.0857	0.0858	0.0859	0.0860	0.0861	0.0862	0.0863	0.0864	0.0865	0.0866	0.0867	0.0868	0.0869	0.0870	0.0871	0.0872	0.0873	0.0874	0.0875	0.0876	0.0877	0.0878	0.0879	0.0880	0.0881	0.0882	0.0883	0.0884	0.0885	0.0886	0.0887	0.0888	0.0889	0.0890	0.0891	0.0892	0.0893	0.0894	0.0895	0.0896	0.0897	0.0898	0.0899	0.0900	
9	0.0901	0.0902	0.0903	0.0904	0.0905	0.0906	0.0907	0.0908	0.0909	0.0910	0.0911	0.0912	0.0913	0.0914	0.0915	0.0916	0.0917	0.0918	0.0919	0.0920	0.0921	0.0922	0.0923	0.0924	0.0925	0.0926	0.0927	0.0928	0.0929	0.0930	0.0931	0.0932	0.0933	0.0934	0.0935	0.0936	0.0937	0.0938	0.0939	0.0940	0.0941	0.0942	0.0943	0.0944	0.0945	0.0946	0.0947	0.0948	0.0949	0.0950	0.0951	0.0952	0.0953	0.0954	0.0955	0.0956	0.0957	0.0958	0.0959	0.0960	0.0961	0.0962	0.0963	0.0964	0.0965	0.0966	0.0967	0.0968	0.0969	0.0970	0.0971	0.0972	0.0973	0.0974	0.0975	0.0976	0.0977	0.0978	0.0979	0.0980	0.0981	0.0982	0.0983	0.0984	0.0985	0.0986	0.0987	0.0988	0.0989	0.0990	0.0991	0.0992	0.0993	0.0994	0.0995	0.0996	0.0997	0.0998	0.0999	0.1000	
10	0.1001	0.1002	0.1003	0.1004	0.1005	0.1006	0.1007	0.1008	0.1009	0.1010	0.1011	0.1012	0.1013	0.1014	0.1015	0.1016	0.1017	0.1018	0.1019	0.1020	0.1021	0.1022	0.1023	0.1024	0.1025	0.1026	0.1027	0.1028	0.1029	0.1030	0.1031	0.1032	0.1033	0.1034	0.1035	0.1036	0.1037	0.1038	0.1039	0.1040	0.1041	0.1042	0.1043	0.1044	0.1045	0.1046	0.1047	0.1048	0.1049	0.1050	0.10																																																		

Таблица Н.2 — Формулы, встроенные в электронную таблицу, представленную в Таблице Н.1

B7	= ((Z7^\$B\$5)/1)^X7
C7	= (((Z7^\$C\$5)/\$C\$5)+B7/X7)^X7
D7	= ((Z7^\$D\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$D\$5))+C7/X7)^X7
E7	= ((Z7^\$E\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$E\$5))+D7/X7)^X7
F7	= (((Z7^\$F\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$F\$5))+E7/X7)^X7
G7	= (((Z7^\$G\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$G\$5))+F7/X7)^X7
H7	= (((Z7^\$H\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$H\$5))+G7/X7)^X7
I7	= (((Z7^\$I\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$I\$5))+H7/X7)^X7
J7	= (((Z7^\$J\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$J\$5))+I7/X7)^X7
K7	= (((Z7^\$K\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$K\$5))+J7/X7)^X7
L7	= (((Z7^\$L\$5)/(PRODUCT(\$C\$5:\$L\$5))+K7/X7)^X7
M7	= ((A7^\$M\$5)/1)^AB7
N7	= (((A7^\$N\$5)/\$N\$5)+M7/AB7)^AB7
O7	= ((A7^\$O\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$O\$5))+N7/AB7)^AB7
P7	= (((A7^\$P\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$P\$5))+O7/AB7)^AB7
Q7	= (((A7^\$Q\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$Q\$5))+P7/AB7)^AB7
R7	= (((A7^\$R\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$R\$5))+Q7/AB7)^AB7
S7	= (((A7^\$S\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$S\$5))+R7/AB7)^AB7
T7	= (((A7^\$T\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$T\$5))+S7/AB7)^AB7
U7	= (((A7^\$U\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$U\$5))+T7/AB7)^AB7
V7	= (((A7^\$V\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$V\$5))+U7/AB7)^AB7
W7	= (((A7^\$W\$5)/(PRODUCT(\$N\$5:\$W\$5))+V7/AB7)^AB7

Определяют продолжительность испытаний и допустимое количество отказов, данные электронной таблицы проверяются определением T_f^* . Таким образом, одновременно удовлетворены требования к рискам поставщика и потребителя. В таблице Н.3 это показано на основе примеров, приведенных в таблице Н.1 и таблице Н.2. Формулы повторяют формулы (G.1).

$$\beta = \sum_{k=0}^c \frac{\left(\frac{T_f^*}{m_1}\right)^k}{k!} \cdot e^{-\frac{T_f^*}{m_1}}$$

$$1 - \alpha = \sum_{k=0}^c \frac{\left(\frac{T_f^*}{m_0}\right)^k}{k!} \cdot e^{-\frac{T_f^*}{m_0}}$$

В электронной таблице Н.1 допустимое количество отказов определяют как ближайшее целое значение, удовлетворяющее обоим формулам (G.1), формулу (G.1) копируют. Необходимо соблюдать осторожность при выборе риска потребителя, его значение не должно превосходить значение заданное планом испытаний. Значение риска поставщика α должно быть близко к значению, заданному в плане испытаний. Оба выбранных значения должны давать в результате одно и то же значение допустимого количества отказов. Нарботка, соответствующая этим двум значениям, представляет собой наработку, рассматриваемую для завершения испытаний (T_f^*). Согласно таблице Н.1 значения, ближайшие к значениям риска поставщика и потребителя, соответствующие одному и тому же количеству отказов, составляют 0,201 (для β) — существующий риск потребителя, и 0,793 ($1 - \alpha$), допускающее несколько большее значение риска поставщика (в плане испытаний оба риска должны быть равны 0,2). Нарботка, соответствующая этим значениям, $T = 3950$ ч. Например, в таблице Н.1, отображено, что наработка, соответствующая обоим заданным значениям α и β , составляет 3950 ч, или 7,9 m_1 и 3,95 m_0 .

Постатпная процедура:

Этап 1: Ввести установленные значения α , β , m_0 , m_1 и D как показано в таблице Н.1.

Этап 2: Ввести формулы из таблицы 2.

Этап 3: Обновить данные, заданные на этапе 1, если требуется разработать новый план испытаний.

Этап 4: Для количества отказов c найти в столбцах В—L строку со значением, ближайшим к значению β .

Этап 5: Для количества отказов c найти в столбцах М—W строку со значением, ближайшим к значению $1 - \alpha$.

Этап 6: Проверить равенство значений, найденных на этапе 4 и этапе 5, для одного значения c .

В случае положительного ответа c представляет собой допустимое количество отказов для плана испытаний.

Найти в столбце AA для той же строки значение T^*/m_0 .

В случае отрицательного ответа перейти к этапу 7.

Этап 7: Повторять шаги 4—6 с новыми значениями s до тех пор, пока подходящий план испытаний не будет найден.

Этап 8: Если необходимо найти новый план испытаний, перейти к этапу 3.

Электронная таблица для построения кривой оперативной характеристики приведена в таблице Н.3. В данной таблице символ T^* заменен на символ T , только потому, что в конкретном виде электронных таблиц символ $*$ использован для обозначения действия умножения. После введения этого символа программа будет ожидать завершения введения математического выражения и не сможет продолжать работу.

Таблица Н.3 — Кривая оперативной характеристики для испытаний ограниченных по наработке/по количеству отказов с фиксированной продолжительностью испытаний.

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
4							$\sum_{k=0}^5 \frac{\left(\frac{T}{m}\right)^k}{k!}$
5	T^*	3950	m	m/m_0	$P(m)$	$\exp(-T/m)$	
6			1	0,001	0	0	8,02332E+15
7			100	0,1	6,40087E-12	7,00435E-18	913841,544
8			200	0,2	8,70204E-05	2,64657E-09	32880,41747
9			300	0,3	0,009626203	1,91333E-06	5031,131547
10			400	0,4	0,071965387	5,14449E-05	1398,883901
11			500	0,5	0,200569118	0,000370744	540,9915374
12			600	0,6	0,357043975	0,001383231	258,1232042
13			700	0,7	0,504604639	0,003542732	142,4337663
14			800	0,8	0,626925929	0,007172507	87,40680312
15			900	0,9	0,721784843	0,012414515	58,1403958
16			1000	1	0,792895407	0,019254702	41,1793138
17			1100	1,1	0,845367954	0,027573252	30,65898579
18			1200	1,2	0,883877046	0,037191811	23,765367
19			1300	1,3	0,912154808	0,047908538	19,03950404
20			1400	1,4	0,933005094	0,059520852	15,67526438
21			1500	1,5	0,948473775	0,071838601	13,20284312
22			1600	1,6	0,960033944	0,084690656	11,3357717
23			1700	1,7	0,968741487	0,097927349	9,892450849
24			1800	1,8	0,975353686	0,111420445	8,753812547
25			1900	1,9	0,980415627	0,125061787	7,839450014
26			2000	2	0,984321804	0,138761312	7,093632861
27			2100	2,1	0,987359585	0,152444851	6,476831318
28			2200	2,2	0,989739798	0,166051957	5,960422361
29			2300	2,3	0,991618264	0,179533887	5,523293018

Окончание таблицы Н.3

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
30			2400	2,4	0,993111017	0,192851786	5,149607571
31			2500	2,5	0,994305111	0,205975098	4,827307377
32			2600	2,6	0,995266335	0,218880192	4,547082713
33			2700	2,7	0,996044769	0,231549186	4,301655243
34			2800	2,8	0,996678794	0,243968957	4,085268902
35			2900	2,9	0,997198033	0,256130304	3,89332312
36			3000	3	0,997625488	0,268027239	3,72210486

В таблице Н.3, формула, записанная в строке 6, столбцах AK, AJ, AI и AH электронной таблицы следующая:

AK6: = 1+(\$AF\$5/AG6)+(1/2)*(\$AF\$5/AG6)^2+(1/6)*(\$AF\$5/AG6)^3

+ (1/24)*(\$AF\$5/AG6)^4+(1/120)*(\$AF\$5/AG6)^5

AJ6: = exp(-\$AF\$5/AG6)

AI6: = AJ6*AK6

AH6: = AG6/G\$2

Все вышеприведенные формулы могут быть записаны без маркеров. На рисунке Н.1 приведен график кривой оперативной характеристики для примера, приведенного в таблицах Н.1—Н.3. Значения столбца AI представляют собой значения функции от значений столбца AH.

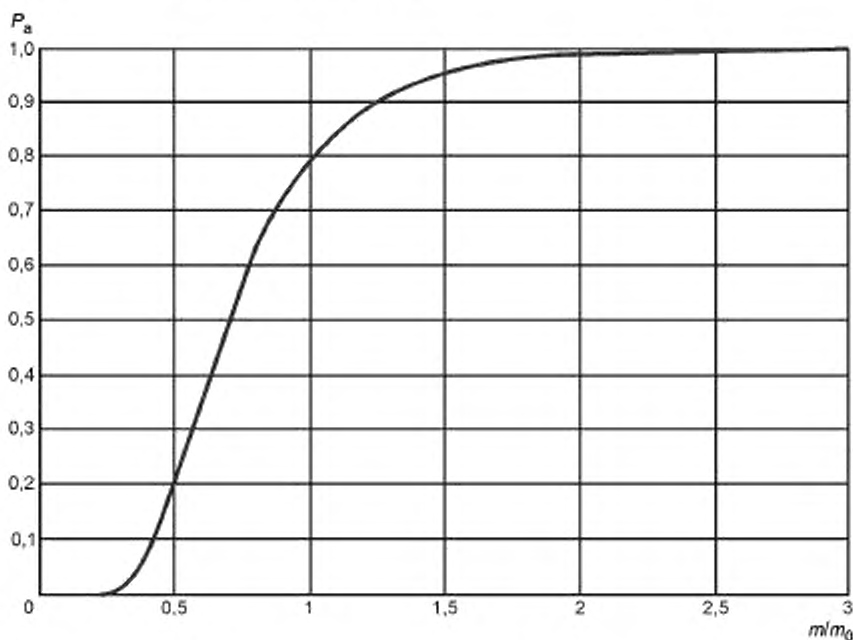


Рисунок Н.1 — Кривая оперативной характеристики, построенная с помощью электронной таблицы

Приложение I
(справочное)Примеры и математическое обоснование планов альтернативных испытаний,
ограниченных по наработке или количеству отказов

Примечание 1 — См. раздел 8.

Примечание 2 — В данном приложении представлены подробные примеры применения процедур, представленных в разделе 8.

I.1 Обозначения

В дополнение к обозначениям, приведенным в 3.2.2, в данном приложении использованы следующие обозначения:

- c_t — предварительное значение, из которого значение c получают посредством округления до ближайшего среднего;
- D' — истинное значение разрешающего отношения;
- $f(P_a, c)$ — функция от P_a и c ;
- $P(c)$ — интегральная функция распределения Пуассона;
- $p(c)$ — функция плотности вероятности распределения Пуассона;
- t^* — календарное время;
- u_γ — квантиль нормального распределения уровня γ , $\gamma = \Phi(u)$;
- $\Phi(u)$ — интегральная функция нормального распределения;
- γ — вероятность, для которой определяют квантиль распределения;
- μ_{0t} — предварительное значение, из которого значение μ получают посредством округления до ближайшего среднего;
- μ_1 — значение μ , используемое для определения D' .

I.2 Примеры испытаний компонент

I.2.1 Пример 1

Задано: $\lambda_0 = 0,025$ в год, $\alpha = \beta = 5\%$, $D = 2$.

Вычислить: c , T_t^* .

Процедура: находят $\mu_0 = 15,8$ для $D = 2$ и $\alpha = \beta = 5\%$ с помощью кривой, приведенной на рисунке С.3.

Находят $\Delta\mu_0 = 6,3$ для $\mu_0 = 15,8$ и $\alpha = \beta = 5\%$ с помощью кривой, приведенной на рисунке С.4.

Таким образом, $c = (15,8 + 6,3)$ округляют до 22. Вычисляют $T_t^* = \frac{\mu_0}{\lambda_0} = \frac{15,8}{0,025} = 632$ (года). Для установленной продолжительности испытаний $t^* = 1$ год, $n = 3$.

Для установленного количества компонент $n = 1000$, $t^* = \frac{T_t^*}{n} = \frac{632}{1000} = 5500$ ч.

I.2.2 Пример 2

Задано: $\lambda_0 = 900$ за 10^9 ч, $\alpha = \beta = 10\%$, $D = 3$.

Вычислить: c , T_t^* , D' .

Процедура: на кривой, заданной штриховой линией на рисунке С.1, находят точку, для которой $\alpha = \beta = 10\%$ и $D = 3$. Следуя по этой кривой, находят пересечение с ближайшей кривой (c).

Таким образом, $c = 5$, $\mu_0 = 3,15$ и $D' = 2,95$.

Вычисляют $T_t^* = \frac{\mu_0}{\lambda_0} = \frac{3,15}{900 \cdot 10^{-9}} = 3,50 \cdot 10^6$ ч.

Для установленной продолжительности испытаний $t^* = 0,5$ г. = 4380 ч, $n = \frac{T_t^*}{t^*} = \frac{3,50 \cdot 10^6}{4380} = 799$ компонент.

Для установленного числа компонент $n = 500$ $t^* = \frac{T_t^*}{n} = \frac{3,50 \cdot 10^6}{500} = 7000$ ч.

В данном примере должен быть использован график, приведенный на рисунке С.1, так как заданная точка появляется только на нижней границе графиков на рисунках С.3 и С.4. Совмещение диапазонов на графике, приведенном на рисунке С.1, более точное. По графику рисунка С.3 $\mu_0 = 3,05$, тогда как график на рисунке С.1 дает $\mu_0 = 3,15$. В соответствии с графиками (на рисунках С.1 и С.4) $c = 5$.

1.3 Математическое обоснование

1.3.1 Общие положения

Процедуры и формулы данного приложения могут быть использованы для расчета параметров плана испытаний взамен их определения по графикам.

$$p(c) = \frac{\mu^c e^{-\mu}}{c!} \quad (1.1)$$

$$P(c) = \sum_{i=1}^c p(i) = e^{-\mu} \sum_{i=1}^c \frac{\mu^i}{i!} \quad (1.2)$$

Примечание — В данном приложении вероятности даны не в процентах.

1.3.2 Вычисления

1.3.2.1 Определение c и D для $\mu_0 \leq 5$

Данный случай связан с графиком, приведенным на рисунке С.1.

Установлено: $\mu_0, \alpha = \beta$.

Вычислить: D, c .

Процедура:

Этап 1.

Вычисляют предварительное значение c_t , по которому находят значение c как ближайшее целое к числу c_t :

$$c_t = \left\lceil \mu_0 + u_{1-\alpha} \sqrt{\mu_0 - 0,5 + \frac{u_{1-\alpha}^2}{8}} \right\rceil \quad (1.3)$$

где квантиль $u_{1-\alpha} = u_t$ может быть определена по таблице 1.2.

Этап 2.

Вычисляют значение α' из равенства $\alpha' = 1 - P(c)$ в соответствии с формулой (G.1) для инициализирующего рекурсивного отношения $\mu = \mu_0$:

$$p(i+1) = p(i) \frac{\mu}{i+1} \quad (1.4)$$

где $p(0) = e^{-\mu}$.

Этап 3.

Сравнивают α' и α , если они не являются приблизительно равными, то выбирают значение на единицу больше или на единицу меньше c_t и повторяют этап 2.

Этап 4.

Пусть $\beta' = \alpha'$, подсчитывают μ_1 , используя формулы (1.1) и (1.2), таким образом, что $P(c)$ стремится к α' , а μ к μ_1 .

Этап 5.

Определяют D' из равенства $D' = \frac{\mu_1}{\mu_0}$.

1.3.2.2 Кривые оперативных характеристик

См. графики на рисунках 1 и 2.

Установлено: c .

Вычислить вероятность приемки $P_a = P_a(\mu, c)$ как функцию от μ при фиксированном c .

Процедура:

Этап 1а).

Вычисляют $P_a(\mu, c) = P(c)$ для подходящего диапазона значений μ , используя формулу (1.1) и формулу (1.2).

Этап 1в).

Если $c \geq 3$, P_a может быть вычислено из равенств

$$P_a = \gamma = \Phi(u_\gamma),$$

используя аппроксимацию:

$$u_\gamma = \sqrt{9(c+1)} \left[\sqrt[3]{\frac{\mu}{c+1}} - 1 + \frac{1}{9(c+1)} \right] \quad (1.5)$$

Этап 1с).

Если $c \geq 9$, P_a может быть вычислено из равенств

$$P_a = \gamma = \Phi(u_\gamma),$$

используя аппроксимацию:

$$u_\gamma = 2 \left[2\sqrt{\mu} - \sqrt{2(\mu + c + 0,5)} \right] \quad (1.6)$$

Примечание — Формулы (1.5) и (1.6) могут быть использованы для определения α' и β' , при этом следует учитывать, что для $\gamma > 0,5$: $\alpha' = 1 - \gamma$, и для $\gamma < 0,5$: $\beta' = \gamma$.

I.3.2.3 Определение μ с использованием кривой оперативной характеристики

Данный случай соответствует графикам на рисунке 2.

В некоторых случаях кривую оперативной характеристики используют для получения значений характеристик плана, например, если необходимо получить:

- начальное значение для итерационного процесса (см. I.3.2.1 этап 4);

- в случае достаточно точно построенной кривой оперативной характеристики, первое и последнее значения

μ (см. I.3.2.2 этап 1);

- значение μ_1 (приближенное) для заданного значения D и фиксированного значения γ .

Задано: c .

Вычислить: среднее количество отказов $\mu = f(P_a, c)$ как функцию P_a при фиксированном c .

Процедура:

Этап 1а).

Итеративно вычисляют μ для искомого значения $P_a = P(c)$, проводя вычисления по формуле (I.1), с учетом того, что $\gamma = P_a = \Phi(u_{\gamma})$.

Этап 1в).

Если $c \geq 3$, μ может быть найдено с помощью аппроксимации:

$$\mu = (c+1) \cdot \left[1 - \frac{1}{9(c+1)} + u_{\gamma} \sqrt{\frac{1}{9(c+1)}} \right]^3. \quad (I.7)$$

Этап 1с).

Если $c \geq 9$, μ может быть найдено с помощью более простой аппроксимации:

$$\mu = c + 0,5 + 3 \frac{u_{\gamma}^2}{8} + u_{\gamma} \sqrt{c + 0,5 + \frac{u_{\gamma}^2}{8}}. \quad (I.8)$$

I.3.2.4 Определение D и c для $\mu_0 > 5$

Данный случай соответствует графикам на рисунках С.1, С.3 и С.4.

Установлено: μ_0 , $\alpha = \beta$.

Вычислить: D , c .

Процедура.

Этап 1.

Вычисляют D , используя аппроксимацию (I.3).

Этап 2.

Вычисляют D , используя аппроксимацию:

$$D \approx \left[1 + \frac{u_{1-\alpha}}{\sqrt{\mu_0}} \right]. \quad (I.9)$$

Этап 3 (необязательный).

Вычисляют $\alpha' = \beta'$ для $\mu = \mu_0$, используя один из трех следующих альтернативных вариантов:

- формулы (I.1) и (I.4);

- формулу (I.5);

- формулу (I.6).

Этап 4 (необязательный).

Вычисляют значение D' или в соответствии с I.3.2.1 (этапы 4 и 5), или используя аппроксимацию при помощи формул (I.7) или (I.8).

I.3.2.5 Определение c и $\alpha' = \beta'$

Данный случай соответствует графику на рисунке С.2.

Установлено: μ_0 , D' .

Вычислить: c , α , β .

Процедура:

Этап 1.

Вычисляют предварительные значения $\gamma_1 = \alpha = \beta$ из равенства:

$$\gamma_1 = \Phi(u_{\gamma_1}),$$

где

$$u_{\gamma_1} = \sqrt{\mu_0} \cdot (\sqrt{D} - 1). \quad (I.10)$$

Этап 2.

Вычисляют для значения c предварительное значение c_r , используя формулу (I.3).

Этап 3.

Если $\mu_0 \leq 5$, проверяют значения c_r , D' , α' и β' , используя формулу (I.1). Если необходимо, соответственно увеличивают или уменьшают значение c .

Формулы (I.5) и (I.6) также могут быть использованы для определения α' и β' и их допустимых диапазонов.

1.3.2.6 Определение s и l или t_f^*

Данному случаю соответствует график на рисунке С.3.

Установлено: λ_0 , D , $\alpha = \beta$, и t_f^* или l .

Вычислить: s , $\mu_0 = \lambda_0 t_f^*$, l или t_f^* .

Процедура:

Этап 1.

Вычисляют предварительное значение μ_{0f} для значения μ_0 из приближенного равенства:

$$\mu_{0f} = \left[\frac{u_{1-\alpha}}{\sqrt{D-1}} \right] \quad (1.11)$$

где значение $u_{1-\alpha} = u_f$ может быть получено из таблицы 1.2.

Этап 2.

Вычисляют для s предварительное значение s_f по формуле (1.3).

Этап 3.

Если $\mu_{0f} \leq 5$, проверяют значения s_f , D , α' и β' , используя формулу (1.1). Если необходимо, непрерывно изменяют значение μ_{0f} для достижения приемлемого соответствия с установленными значениями.

Этап 4.

Вычисляют l или t_f^* , используя равенства $l = \frac{\mu_{0f}}{\lambda_0}$ или $t_f^* = \frac{\mu_{0f}}{\lambda_0 \cdot l}$ соответственно.

1.3.2.7 Определение D и s для $\alpha \neq \beta$

Установлено: μ_0 , α и β ($\alpha \neq \beta$).

Вычислить: D , s .

Процедура:

Этап 1.

Определяют среднее арифметическое рисков первого и второго рода $\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2}$.

Этап 2.

Выполняют действия в соответствии с 1.3.2.1 или 1.3.2.4.

Этап 3.

Используя кривые оперативных характеристик посредством процедур, описанных в 1.3.2.2 или 1.3.2.3, проверяют, дает ли полученное значение s значения α' и β' , согласованные с заданными значениями α и β , если нет, то уменьшают или увеличивают значение s .

1.3.3 Таблицы функции нормального распределения и ее инверсии

Таблица 1.1 — Функция нормального распределения для фиксированных значений u_f

u_f	2,5	2,0	1,5	1,25	1,0	0,5	0,0
$\Phi(u_f) = \gamma$	0,993 8	0,977 3	0,933 2	0,894 4	0,841 3	0,691 5	0,500 0
$1-\gamma$	0,006 2	0,022 7	0,066 8	0,105 6	0,158 7	0,308 5	0,500 0

Примечание — $u_f = -u_{1-\gamma}$

Таблица 1.2 — Инверсия функции нормального распределения для фиксированных значений $(1-\gamma)$

$(1-\gamma)$	0,01	0,025	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30
$\Phi(u_f) = \gamma$	0,99	0,975	0,95	0,90	0,85	0,80	0,70
u_f	2,326	1,960	1,645	1,282	1,036 4	0,841 6	0,524 4

Приложение J
(справочное)Примеры и математическое обоснование планов испытаний,
ограниченных календарным временем

Примечание 1 — См. раздел 9.

Примечание 2 — В данном приложении использованы обозначения, приведенные в 3.2.2.

J.1 Примеры

J.1.1 Пример 1

Установлено: невосстанавливаемый объект имеет среднее время до отказа $m_0 = 2000$ ч, соответствующее интенсивности отказов $\lambda_0 = \frac{1}{m_0} = 500 \cdot 10^{-6} = 4,4$ отказов в год.

На испытания, ограниченные календарным временем $t_{cal,t}^* = 500$ ч (3 недели), поставлено n объектов. Риски поставщика и потребителя: $\alpha = \beta = 5\%$, $D = 2$.

Вычислить: p_0 , n , c и календарное время завершения испытаний $t_{cal,t}^*$.

Процедура:

В соответствии с 9.4 $p_0 = 1 - \exp\left(\frac{-t_{cal,t}^*}{m_0}\right) = 1 - \exp\left(\frac{-500}{2000}\right) = 0,221$. Это значение не указано в МЭК 61123.

Таким образом, $t_{cal,t}^*$ требует корректировки. Это делают с помощью формулы (2), приведенной в 9.4.1, при $p_0 = 0,20$: $t_{cal,t}^* = -m_0 \ln(1 - p_0) = 446$ ч.

В МЭК 61123:1991 (таблица 2) приведен план испытаний для: $q_0 = 0,80$ или $p_0 = 0,20$; $\alpha = \beta = 5\%$, $D = 2$:

$n = 60$, при значении $c = 17$.

Календарное время завершения испытаний $t_{cal,t}^* = 446$ ч близко к установленному времени 500 ч.

J.1.2 Пример 2

Дано: те же данные, что и в примере 1, за исключением того, что максимальное количество объектов испытаний $n = 210$ и установлена продолжительность испытаний.

Вычислить: p_0 , n , c и $t_{cal,t}^*$.

Процедура: по МЭК 61123:1991 (таблица 2) находим план испытаний для: $\alpha = \beta = 5\%$, $D = 2$ и n , меньшее, чем установленное значение ($n = 210$), но близкое к нему:

$n = 203$ при $c = 20$ и $q_0 = 0,93$, соответствующее значению $p_0 = 1 - q_0 = 0,07$.

Используя формулу (2) (см. 9.4.1), календарная продолжительность испытаний имеет вид:

$$t_{cal,t}^* = -m_0 \ln(1 - p_0) = -2000 \ln(0,93) = 145 \text{ (ч)}.$$

J.2 Математическое обоснование

Формула (1), приведенная в 9.4.1, соответствует безотказности $R(t) = 1 - p_0 = \exp\left(\frac{-t}{m_0}\right)$ при экспоненциальном распределении наработки до отказа и среднего $m = m_0$, где $t = t_{cal,t}^*$ — календарная продолжительность испытаний.

Таким образом $R(t_{cal,t}^*) = 1 - p_0 = \exp\left(\frac{-t_{cal,t}^*}{m_0}\right)$. В случаях, когда количество отказавших объектов незначительно по сравнению с количеством объектов испытаний, например $\frac{r}{n} < 0,1$, может быть применена процедура, описанная в разделе 8.

Приложение К
(справочное)

Вывод и математическое обоснование
оптимизированных планов испытаний


К.1 Обозначения

Примечание — В приложении К использованы обозначения, отличные от установленных в 3.2.2.

A	— параметр плана;
a_k	— минимальное количество внутренних точек в k -й секции;
B	— параметр плана;
b_k	— максимальное количество внутренних точек в k -й секции;
i	— индекс суммирования по k -й секции;
j	— количество горизонтальных секций (для точек, расположенных на границе зоны приемки) $j = 1, 2, \dots, R - 1$;
k	— количество вертикальных секций, $k = 1, 2, \dots, s$;
l или l	— количество горизонтальных секций (для внутренних точек);
m	— индекс суммирования по $(k + 1)$ -й секции;
$P(a)$	— вероятность приемки (кривая оперативной характеристики);
p_j	— вероятность перехода через точку на границе приемки;
$Q_i^{(k)}$	— вероятность выхода F-линий через границу приемки из всех внутренних точек плана;
q_i	— вероятность перехода через внутреннюю точку;
$q_i^{(k)}$	— вероятности перехода F-линий через точки границы приемки;
R	— максимальное количество отказов (зона отклонения) (рабочая характеристика);
s	— переменная суммирования;
T	— неизвестная MTTF или MTBF;
T_j	— абсцисса вертикальной линии, проходящей через границы приемки, имеющие горизонтальные линии;
T_{\max}	— максимальная продолжительность испытаний (параметр плана);
T_β	— заданное неприемлемое значение T (зона отклонения);
T_α	— заданное приемочное значение T ;
T_e^*	— среднее значение продолжительности испытаний до принятия решения о приемке или отклонении;
$T_e^*(+)$	— среднее значение продолжительности испытаний до принятия решения о приемке;
t_k	— продолжительность испытаний для k -й секции;
t_1, t_k, t_s	— абсциссы для вертикальных линий, проходящих через точки пересечения границ приемки и отклонения с горизонтальными линиями;
α	— заданный риск поставщика (риск 1-го типа);
α_1	— истинный риск поставщика;
β	— заданный риск потребителя (риск 2-го типа);
β_1	— истинный риск потребителя;
λ	— неизвестная интенсивность отказов;
$\Delta_{k+1,i}$	— среднее значение продолжительности испытаний от горизонтальной линии i k -й секции к границе отклонения через интервал продолжительности испытаний Δ_{k+1} ;
Δ_k	— k -й интервал продолжительности испытаний $\Delta_k = t_k - t_{k-1}$;
t_1, \dots, t_j, \dots	— абсциссы для вертикальных линий, проходящих через точки пересечения линии приемки с горизонтальными линиями (продолжительность испытаний до решения о приемке при j отказах).
T_{R-1}	

К.2 Типы планов испытаний и термины

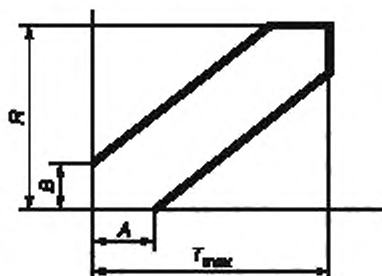
План усеченных последовательных испытаний (Т/С)



План усеченных последовательных испытаний (Т/С)

На рисунке представлены параметры плана Т/С (A , B , R , T_{\max}).

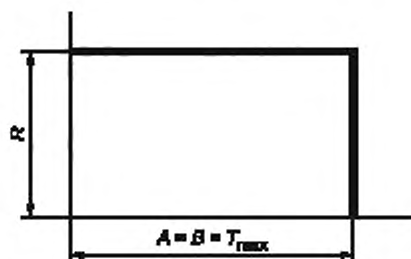
Данные планы испытаний приведены в таблице 2, приложениях А и D



План испытаний, ограниченных по наработке или количеству отказов (Т/Ф)

На рисунке представлены рабочие параметры плана Т/Ф (A , R).

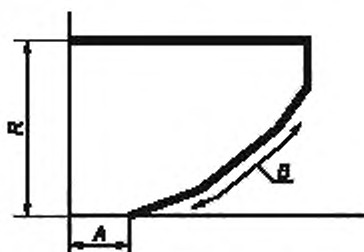Данные планы испытаний приведены в таблице 3 и приложении В



План комбинированных испытаний

На рисунке представлены параметры плана комбинированных испытаний (A , B , R).

Параметр B влияет на постепенное изменение границы приемки и не имеет графического аналога

Данные планы испытаний приведены в приложении D

Рисунок К.1 — Типы планов испытаний

К.3 Общее представление

Оперативная характеристика для этих планов испытаний имеет вид:

$$P_a = \sum_{j=1}^{R-1} p_j \quad (\text{K.1})$$

риск α :

$$\alpha = 1 - P_a(T_\alpha) = 1 - \sum_{j=0}^{R-1} p_j(T_\alpha) \quad (\text{K.2})$$

риск β :

$$\beta = P_a(T_\beta) = \sum_{j=0}^{R-1} p_j(T_\beta) \quad (\text{K.3})$$

Значения средней наработки до принятия решения о приемке $T_e^*(+)$ в точке T (например, $T = T_\alpha$ и $T = T_\beta$) вычисляют по формуле:

$$T_e^*(+) = \frac{\sum_{j=0}^{R-1} \tau_j p_j}{\sum_{j=1}^{R-1} p_j} \quad (\text{K.4})$$

Значения средней наработки T_e^* в точке T (например, $T = T_\alpha$ и $T = T_\beta$) вычисляют по формуле:

$$T_e^* = \sum_{j=0}^{R-1} p_j \tau_j + \sum_{k=1}^{s-1} \sum_{j=a_k}^{b_k} q_j^{(k)} Q_j^{(k)} \left\{ t_k + \frac{b_{k+1} - i + 1}{\lambda Q_i^{(k)}} \left[1 - e^{-\lambda \Delta_{k+1}} \sum_{m=0}^{b_{k+1}-i} \frac{(\lambda \Delta_{k+1})^m}{m!} \right] \right\}, \quad (K.5)$$

$\Delta_{k+1} = 1j$

где

$$Q_j^{(k)} = 1 - e^{-\lambda \Delta_{k+1}} \sum_{m=0}^{b_{k+1}-i} \frac{(\lambda \Delta_{k+1})^m}{m!}$$

К.4 Процедура разработки оптимизированных планов испытаний

При разработке планов испытаний используют следующую итеративную процедуру.

Этап 1 (Подготовка).

Вычисляют характеристики общего вида плана со свободными произвольными границами приемки и отклонения, максимальным количеством отказов R и максимальной наработкой.



Рисунок К.2 — Основа плана испытаний

а) Вертикальные линии t проходят через границы приемки, отклонения и горизонтальные линии. Вертикальные линии τ проходят через границы приемки и горизонтальные линии.

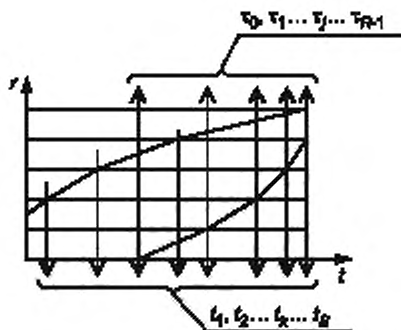


Рисунок К.3 — Разделение графика плана испытаний

б) Вертикальные и горизонтальные линии пересекаются в белых точках на продолжении области испытаний. В черных точках горизонтальные линии пересекаются с границей приемки. Для вычисления характеристик плана испытаний достаточно изучить только черные точки. Линии реализации всех возможных отказов (F-линии) между двумя точками соседних участков изображены стрелками, как показано на рисунке К.5.

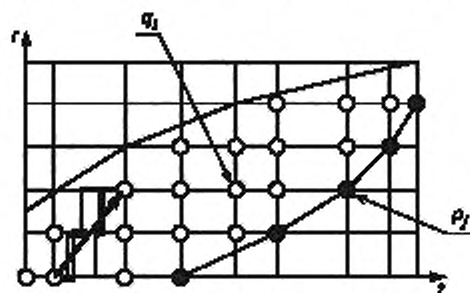


Рисунок К.4 — Внутренние и граничные узлы

с) Стрелки показывают все возможные перемещения из внутренних точек к границе приемки (см. рисунок К.5).

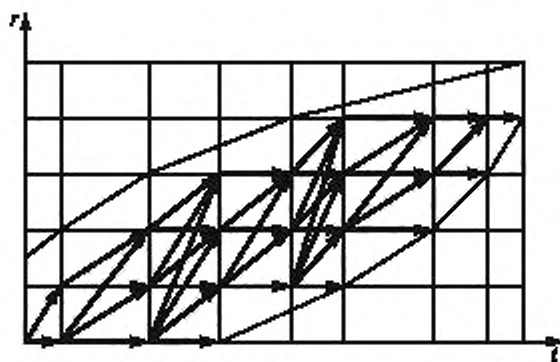


Рисунок К.5 — Путь до линии приемки

д) Стрелки показывают все возможные перемещения от внутренних точек к границе отклонения (см. рисунок К.6).

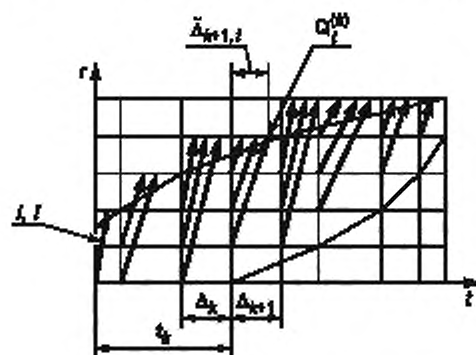


Рисунок К.6 — Путь до линии отклонения

Этап 2.

Выбрать необходимые значения для начальных данных D , α и β .

Этап 3.

Выбирают тип плана, например план последовательных усеченных испытаний (см. рисунок К.1).

Этап 4.

Определяют начальные значения параметров плана A, B, R, T_{\max} . Начальные значения A и B вычисляют с помощью формул Вальда (Е.7) и (Е.8). Начальные значения R и T_{\max} подсчитывают аналогичным образом для плана T/F. Таким образом, границы плана совпадают с границами плана последовательных усеченных испытаний (см. приложение А). Это используют как начальную точку для разработки плана испытаний.

Этап 5.

Выполняют вычисления.

а) Вероятность прохода F-линий через все внутренние q точки плана находят по формуле (К.6):

$$q_i^{(k)} = e^{-\lambda \Delta_k} \sum_{l=a_{k-1}}^{\min(i, b_{k-1})} q_l^{(k-1)} \frac{(\lambda \Delta_k)^{i-l}}{(i-l)!}. \quad (\text{К.6})$$

Вероятность прохода F-линий через всю границу (p) плана находят по формуле (К.7):

$$p_j = q_{i=a_{k-1}}^{(k)} = q_{a_{k-1}}^{(k-1)} e^{-\lambda \Delta_k}. \quad (\text{К.7})$$

Формула (К.7) представляет собой частный случай формулы (К.6) при $i = 1$.

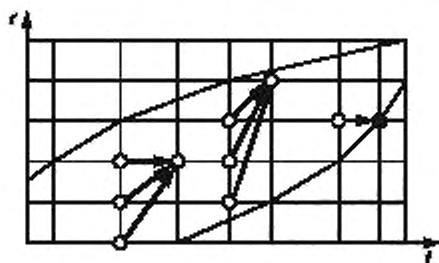


Рисунок К.7 — Вероятность пути перемещения между узлами

Вероятности q, p и $Q_j^{(k)}$; $\tilde{\Delta}_{k+1/2}$, T_0^* , $T_0^*(+)$ являются функциями неизвестного T .

Формулы (К.6) и (К.7) являются рекуррентными (они одинаковы для всех точек плана). Вычисленные по этим формулам точки перемещаются снизу вверх (это возможно при перемещении сверху вниз, но это менее удобно).

б) Значения оперативной характеристики P_a , а также риски α и β вычисляют по формуле (К.8)

$$P_a = \sum_{j=1}^{R-1} p_j. \quad (\text{К.8})$$

В частности:

$$\alpha = 1 - P_a(T_a) = 1 - \sum_{j=0}^{R-1} p_j(T_a). \quad (\text{К.9})$$

$$\beta = P_a(T_\beta) = \sum_{j=1}^{R-1} p_j(T_\beta). \quad (\text{К.10})$$

с) Значения средней наработки до принятия решения о приемке $T_0^*(+)$ в точке T (например, $T = T_a$ и $T = T_\beta$) вычисляют по формуле (К.11)

$$T_0^*(+) = \frac{\sum_{j=0}^{R-1} \tau_j p_j}{\sum_{j=1}^{R-1} p_j}. \quad (\text{К.11})$$

д) Значения средней наработки T_0^* в точке T (например, $T = T_a$ и $T = T_\beta$) вычисляют по формуле (К.12)

$$T_0^* = \sum_{j=0}^{R-1} p_j \tau_j + \sum_{k=1}^{s-1} \sum_{l=a_k}^{b_k} q_l^{(k)} Q_l^{(k)} \left[t_k + \frac{b_{k+1} - l + 1}{\lambda Q_l^{(k)}} \left[1 - e^{-\lambda \Delta_{k+1}} \sum_{m=0}^{b_{k+1}-l+1} (\lambda \Delta_{k+1})^m / m! \right] \right], \quad (\text{К.12})$$

где

$$Q_l^{(k)} = 1 - e^{-\lambda \Delta_{k+1}} \sum_{m=0}^{b_{k+1}-l} \frac{(\lambda \Delta_{k+1})^m}{m!}.$$

Начальные значения параметров для $k = 0$: $t_0 = 0$, $q_0(0) = 0$, $q_1(0) = 0$.

На рисунке К.6 показаны вероятности $Q_j^{(k)}$ выхода F-линий за границы отклонения из всех внутренних точек плана, соответствующие средней продолжительности испытаний в интервале Δ_{k+1} .

В приложении D значения этих характеристик вычислены в пятнадцати точках, включая $T = T_\alpha$.

Результатом вычислений является план, для которого значения α_1 и β_1 не совпадают с заданными значениями α и β , а значения T_e^* и/или $T_e^*(+)$ не являются минимальным из возможных.

Этап 6.

Выбирают новые значения параметров плана A и B для наклонных границ плана и вычисляют новый план с другими значениями α_1 и β_1 .

Этап 7.

Повторяют процедуру этапа 6 до совпадения значений рисков с их заданными значениями ($\alpha_1 = \alpha$ и $\beta_1 = \beta$) с необходимой точностью.

Примечание — В приложении D значения рисков первого и второго рода для планов испытаний приведены с четырьмя знаками после запятой, применение компьютерных программных средств дает значения рисков с шестью знаками после запятой.

Результатом является достоверный план. Однако он не является оптимальным.

Этап 8.

Изменяют значение параметра плана T_{\max} и при необходимости R . Повторяют этапы 6 и 7 и находят другой достоверный план с другим значением T_e^* .

Примечание — Количество достоверных планов испытаний с различными значениями T_e^* бесконечно.


Этап 9.

Повторяют этапы 6—8 до тех пор, пока не будет найден достоверный план с минимальным значением T_e^* или $T_e^*(+)$ и границы их допустимых значений.

Примечание 1 — Значения T_e^* или $T_e^*(+)$ для планов испытаний, приведенные в приложении D, даны с четырьмя знаками после запятой, применение компьютерных программных средств дает значения рисков с шестью знаками после запятой.

План, полученный подобным образом, является достоверным и оптимальным.

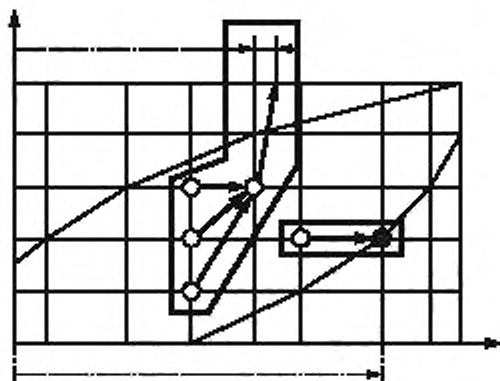Примечание 2 — Вид рекуррентных формул (например, формулы К.12) часто выглядит громоздко. Они имеют иллюстративный характер, так как неудобны для пользователя. Если пользователь хочет выполнить вычисления вручную, лучшим решением является рассмотрение формулы по частям, идентификация рекуррентных элементов и дальнейшее вычисление в каждой точке плана. Соответствующее программное обеспечение также может быть применено. См. рисунок К.8



Примечание — См. выше примечание 2 этапа 9.

Рисунок К.8 — Рекуррентный элемент — Два случая

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
IEC 60050-191	—	*
IEC 60300-3-5:2001	—	*
IEC 60605-2	—	*
IEC 60605-4	—	*
IEC 60605-6	IDT	ГОСТ Р МЭК 60605-6:2007 «Надежность в технике. Критерии проверки постоянства интенсивности отказов и параметра потока отказов»
IEC 61123:1991	—	*
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.</p> <p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:</p> <p>- IDT – идентичный стандарт.</p>		

Библиография

- [1] MIL-HDBK-781 Handbook for Reliability Test Methods, Plans and Environments for Engineering development, Qualification and Production
- [2] IEC 60605-7:1978, Equipment reliability testing — Part 7: Compliance test plans for failure rate and mean time between failures assuming constant failure rate (withdrawn)
- [3] WALD, A. Sequential Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1947
- [4] EPSTEIN, B. and SOBEL, M. Sequential life tests in the Exponential case, Annals of Mathematical Statistics, Volume 26, 1955, pp. 82-93
- [5] KAPUR, K.C. and LAMBERTSON, L.R. Reliability in Engineering Design, John Wiley & Sons, New York, Santa Barbara, London, Sydney, Toronto, 1977.
- [7] KECECIOGLU, D. Reliability and Life Testing Handbook, PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- [8] GHOSH, B.K. and SEN, P.K. Handbook of Sequential Analysis, Marcel Dekker, Inc. New York.
- [9] ABRAMOVITZ M. and STEGUN I.A. Handbook of Mathematical Functions, National Bureau of Standards, 1964. Dover Publications Inc. New York, 1974

Ключевые слова: надежность, безотказность, испытания, план испытаний, объект испытаний, отказ, наработка, интенсивность потока отказов, параметр потока отказов, риск поставщика, риск потребителя, разрешающее отношение

Редактор *И.Р. Шайняк*
Корректор *Г.В. Яковлева*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 23.11.2016. Подписано в печать 27.01.2017. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 12,09.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Набрано в ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Издано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995, Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru