

**ГОСТ Р 50065—92
(ИСО 7087—84)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРРОСПЛАВЫ

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВАРИАЦИИ
КАЧЕСТВА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ
ОТБОРА ПРОБ**

Издание официальное

БЗ 2—92/192

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ФЕРРОСПЛАВЫ**

**Экспериментальные методы оценки вариации качества
и методы контроля точности отбора проб**

ГОСТ Р**Ferroalloys.**

**Experimental methods for the evaluation
of the quality variation and methods for checking
the precision of sampling**

**50065—92
(ИСО 7087—84)**

ОКСТУ 0309

Дата введения 01.07.93**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает экспериментальные методы оценки вариации качества ферросплавов для определения параметров произвольного и двустадийного методов отбора проб, соответствующих государственным стандартам, а также устанавливает методы контроля точности произвольного и двустадийного методов отбора проб.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, набраны курсивом.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА**2.1. Вариация качества**

Вариация качества — это мера неоднородности ферросплава, которая выражается средним квадратическим отклонением, обозначенным σ . Для произвольного пробоотбора — это среднее квадратическое отклонение между точечными пробами (σ_i), для двустадийного пробоотбора — это средние квадратические отклонения между упаковочными единицами ($\sigma_{m.y}$) и внутри упаковочных единиц ($\sigma_{v.y}$).

П р и м е ч а н и я:

1. Произвольный пробоотбор применим к партиям легко- или труднодробимых ферросплавов, поставляемых навалом.
2. Двустадийный пробоотбор применим к партиям, поставляемым в упаковочных единицах.

Издание официальное**© Издательство стандартов, 1992**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России**

С. 2 ГОСТ Р 50065—92

2.2. Показатель качества

Показатель качества для определения вариации качества указывается в стандартах на методы опробования ферросплавов ГОСТ 17260, ГОСТ 20515, ГОСТ 23916, ГОСТ 24991, ГОСТ 25207, ГОСТ 26201, ГОСТ 26999, ГОСТ 28782.

По взаимной договоренности заинтересованных сторон массовая доля любого другого элемента может быть взята в качестве показателя качества.

2.3. Оценка вариации качества ферросплавов

Вариация качества каждого вида ферросплава определяется по договоренности между заинтересованными сторонами.

2.4. Партия для эксперимента

Величина вариации качества партии ферросплава зависит от метода составления партии.

При поплавочном методе величина вариации качества имеет тенденцию к уменьшению и зависит от степени дробления и тщательности перемешивания материала. Если эксперимент проводят на партиях, составленных этим методом, то величина вариации качества может быть недооценена.

При помарочном методе разница между плавками, составляющими партию, должна соответствовать стандартам на технические условия поставки ферросплавов ГОСТ 1415, ГОСТ 4755, ГОСТ 4756, ГОСТ 4757, ГОСТ 4759, ГОСТ 4761, ГОСТ 4762, ГОСТ 5905, ГОСТ 6008, ГОСТ 11861, ГОСТ 14848, ГОСТ 16773, ГОСТ 17293, ГОСТ 27130. По взаимному согласованию заинтересованных сторон может быть определена вариация качества партии, имеющей другую разницу между плавками.

Для того, чтобы получить наиболее надежную оценку вариации качества, эксперименты по определению вариации качества желательно проводить на партиях, составленных помарочным методом.

При мечани е. Допускается проведение экспериментов на плавках. Полученная величина вариации качества характеризует только внутривсплавочную неоднородность ($\sigma_{в.п}$). В этом случае для оценки вариации качества (σ_i) партии, составленной помарочным методом, используют соотношение:

$$\sigma_i^2 = \sigma_{в.п}^2 + \sigma_{м.п}^2,$$

где $\sigma_{м.п}$ — среднее квадратическое отклонение, характеризующее неоднородность распределения контролируемых элементов между плавками, входящими в партию.

Величина $\sigma_{м.п}$ оценивается по статистическим данным результатов формирования партии на заводе-изготовителе.

2.5. Методы опробования и химического анализа

Отбор, подготовка проб и химический анализ в процессе эксперимента проводятся в соответствии с действующими стандартами

или другими методами в случае разработки новых методик пробоотбора.

2.6. Количество экспериментов

Эксперимент проводят на одной партии. При произвольном пробоотборе эксперимент проводят на всей партии или на части партии. При двухстадийном пробоотборе эксперимент проводят на M упаковочных единицах, отобранных от M упаковочных единиц данной партии.

Эксперимент повторяют не менее 10 раз.

2.7. Порядок проведения химических определений

Последовательность проведения химических определений экспериментальных лабораторных проб произвольна.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

3.1. Виды эксперимента


3.1.1. Вид I — для ферросплавов, опробуемых произвольным методом; применим к ферросплавам, поставляемым навалом.

3.1.2. Вид II — для ферросплавов, опробуемых двухстадийным методом; применим к ферросплавам, находящимся в упаковочных единицах.

3.2. Вид I

3.2.1. Метод для легкодробимых ферросплавов (черт. 1).

Схема, применяемая к легкодробимым ферросплавам (вид 1)

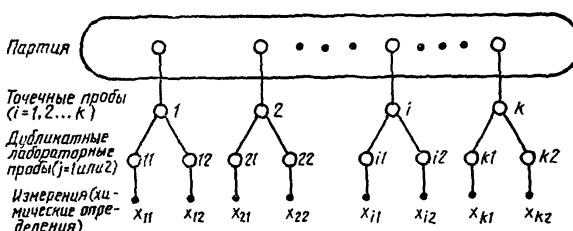

Черт. 1

Метод применим к ферросплавам, точечные пробы от которых берут при помощи пробоотборного устройства, например совка для взятия точечных проб.


Количество точечных проб, отбираемых от партии ферросплава, должно быть 10 или более. Из каждой точечной пробы готовят дубликатные лабораторные пробы. На каждой из лабораторных

С. 4 ГОСТ Р 50065—92

проб в произвольном порядке проводят по одному определению показателя качества.

Данные эксперимента записывают по форме, приведенной в табл. 1 в качестве примера.

Схема, применяемая для труднодробимых ферросплавов (вид I)

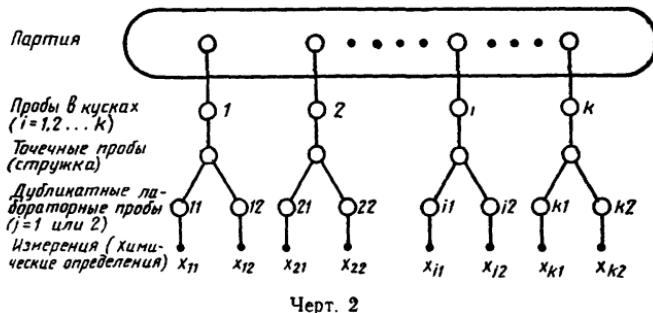

Черт. 2

3.2.2. Метод для труднодробимых ферросплавов (черт. 2)

Метод применим к ферросплавам, точечные пробы от которых готовят в виде стружки при помощи сверлильного устройства от каждого из отобранных кусков. Количество кусков, отбираемых от партии, поставляемой навалом, должно быть 10 или более. Точечную пробу готовят в виде стружки от каждого из отобранных кусков. Из каждой точечной пробы готовят дубликатные лабораторные пробы. На каждой из лабораторных проб в произвольном порядке проводят по одному определению показателя качества.

Данные эксперимента записывают по форме, приведенной в табл. 1 в качестве примера.

П р и м е ч а н и е. Другой вид эксперимента для ферросплавов, поставляемых навалом, приведен в приложении 2.

3.3. Вид II

Метод применим к партиям ферросплавов, легко- или труднодробимым, поставляемым в упаковочных единицах (черт. 3).

На первой стадии двустадийного пробоотбора отбирают m упаковочных единиц.

П р и м е ч а н и е. Для удобства обработки данных рекомендуется, чтобы число m было четным.

На второй стадии двустадийного пробоотбора от каждой из отобранных упаковочных единиц берут по четыре точечные пробы в виде частиц или стружки.

Таблица 1

Данные, полученные при проведении эксперимента (вид I)
(пример для $k=10$)

Номер формы			Наименование фирмы и заводов:	
Данные о партии:			Данные об эксперименте:	
Вид и наименование ферросплава:			Дата проведения эксперимента:	
Метод формирования партии:			Масса и количество точечных проб	
Обозначение и масса партии:			или кусков:	
Другие данные:			Показатели качества (например % Mn в ферромарганце):	

Количе- ство точечных проб	Дубликатные изме- рения x_{ij} (например, % Mn)		Средняя арифметическая \bar{x}_l	Диапазоны R_l
	$j=1$	$j=2$		
1	x_{11}	x_{12}	$x_1 = (x_{11} + x_{12}) / 2$	$R_1 = x_{11} - x_{12} $
2	x_{21}	x_{22}	$x_2 = (x_{21} + x_{22}) / 2$	$R_2 = x_{21} - x_{22} $
3	x_{31}	x_{32}	$x_3 = (x_{31} + x_{32}) / 2$	$R_3 = x_{31} - x_{32} $
4	x_{41}	x_{42}	$x_4 = (x_{41} + x_{42}) / 2$	$R_4 = x_{41} - x_{42} $
5	x_{51}	x_{52}	$x_5 = (x_{51} + x_{52}) / 2$	$R_5 = x_{51} - x_{52} $
6	x_{61}	x_{62}	$x_6 = (x_{61} + x_{62}) / 2$	$R_6 = x_{61} - x_{62} $
7	x_{71}	x_{72}	$x_7 = (x_{71} + x_{72}) / 2$	$R_7 = x_{71} - x_{72} $
8	x_{81}	x_{82}	$x_8 = (x_{81} + x_{82}) / 2$	$R_8 = x_{81} - x_{82} $
9	x_{91}	x_{92}	$x_9 = (x_{91} + x_{92}) / 2$	$R_9 = x_{91} - x_{92} $
10	x_{101}	x_{102}	$x_{10} = (x_{101} + x_{102}) / 2$	$R_{10} = x_{101} - x_{102} $


$$k=10; \quad V=S/(10-1); \quad \hat{\sigma}_i=\sqrt{V-\sigma_{\Pi M}^2/2};$$

$$\hat{\sigma}_{\Pi M}=\bar{R}/d_2; \quad d_2=1,128$$

$$S=(\bar{x}_1^2+\bar{x}_2^2+\dots+\bar{x}_{10}^2)-\frac{1}{10}(\bar{x}_1+\bar{x}_2+\dots+\bar{x}_{10})^2$$

Две различные двойные подпробы, обозначаемые А, В и С, D, каждая из которых состоит из четырех точечных проб, получают следующим образом: А и В содержат по одной точечной пробе, взятой от каждой из четырех отобранных упаковочных единиц; С содержит две точечные пробы, взятые из двух четных отобранных упаковочных единиц; D содержит две точечные пробы, взятые из двух отобранных нечетных упаковочных единиц.

Схема, применяемая к ферросплавам, поставляемым в упаковочных единицах (вид II)
(пример для случая $m=4$)

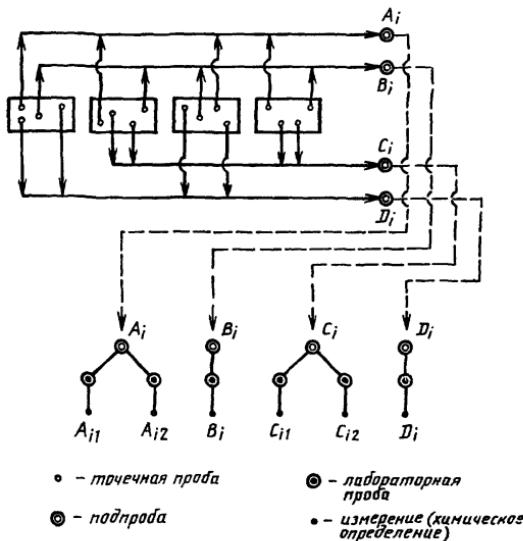

Черт. 3

Лабораторные пробы готовят из этих подпроб следующим образом: из подпроб А и С — по две лабораторные пробы; из подпроб В и D — по одной лабораторной пробе.

На каждой из лабораторных проб в произвольном порядке проводят по одному определению показателя качества.

Данные эксперимента записывают по форме, приведенной в табл. 2 в качестве примера.

4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Выбор метода

Если эксперимент проводится в соответствии с п. 3.2, относящемуся к ферросплавам, поставляемым навалом, легко- или труднодробимым (пп. 3.2.1 и 3.2.2 соответственно), то используют метод анализа данных, применяемый при произвольном пробоотборе (п. 4.2). Если эксперимент проводится согласно п. 3.3, относящемуся к ферросплавам, поставляемым в упаковочных еди-

Таблица 2

Данные, полученные при проведении эксперимента (вид II) (пример для $p=10$)

Номер формы

Данные о партии:

Вид и наименование ферросплава:

Метод формирования поставки:

Другие данные:

Наименование фирмы и заводов:

Данные об эксперименте:

Дата проведения эксперимента:

Масса и количество точечных проб или кусков

Показатели качества (например, % марганца
в ферромарганце)

Номер эксперимента	Измерение пар AB					Измерение пар C				
	A_{ij}	R_{A_j}	B_i	R_{ABi}	C_{ij}	R_{Ci}	C_{11}, C_{12}	$R_{C1} = C_{11} - C_{12} $	C_{21}, C_{22}	$R_{C2} = C_{21} - C_{22} $
1	A_{11}, A_{12}	$R_{A1} = A_{11} - A_{12} $	B_1	$R_{AB1} = A_{11} - B_{12} $			C_{11}, C_{12}	$R_{C1} = C_{11} - C_{12} $		
2	A_{21}, A_{22}	$R_{A2} = A_{21} - A_{22} $	B_2	$R_{AB2} = A_{21} - B_{22} $			C_{21}, C_{22}	$R_{C2} = C_{21} - C_{22} $		
3	A_{31}, A_{32}	$R_{A3} = A_{31} - A_{32} $	B_3	$R_{AB3} = A_{31} - B_{32} $			C_{31}, C_{32}	$R_{C3} = C_{31} - C_{32} $		
4	A_{41}, A_{42}	$R_{A4} = A_{41} - A_{42} $	B_4	$R_{AB4} = A_{41} - B_{42} $			C_{41}, C_{42}	$R_{C4} = C_{41} - C_{42} $		
5	A_{51}, A_{52}	$R_{A5} = A_{51} - A_{52} $	B_5	$R_{AB5} = A_{51} - B_{52} $			C_{51}, C_{52}	$R_{C5} = C_{51} - C_{52} $		
6	A_{61}, A_{62}	$R_{A6} = A_{61} - A_{62} $	B_6	$R_{AB6} = A_{61} - B_{62} $			C_{61}, C_{62}	$R_{C6} = C_{61} - C_{62} $		
7	A_{71}, A_{72}	$R_{A7} = A_{71} - A_{72} $	B_7	$R_{AB7} = A_{71} - B_{72} $			C_{71}, C_{72}	$R_{C7} = C_{71} - C_{72} $		
8	A_{81}, A_{82}	$R_{A8} = A_{81} - A_{82} $	B_8	$R_{AB8} = A_{81} - B_{82} $			C_{81}, C_{82}	$R_{C8} = C_{81} - C_{82} $		
9	A_{91}, A_{92}	$R_{A9} = A_{91} - A_{92} $	B_9	$R_{AB9} = A_{91} - B_{92} $			C_{91}, C_{92}	$R_{C9} = C_{91} - C_{92} $		
10	A_{101}, A_{102}	$R_{A10} = A_{101} - A_{102} $	B_{10}	$R_{AB10} = A_{101} - B_{102} $			C_{101}, C_{102}	$R_{C10} = C_{101} - C_{102} $		

Продолжение табл. 2

		Измерение пар <i>C</i>		Средняя арифметическая
Номер пары	<i>D_t</i>	<i>R_{CDt}</i>	$\bar{x}_t = \frac{1}{4}[(A_{t1} + B_1 + C_{12} + D_1) + (C_{t1} + B_2 + D_1)]$	
1	<i>D₁</i>	$R_{CD1} = C_{12} - D_1 $	$\bar{x}_1 = 0,25(A_{11} + B_1 + C_{12} + D_1)$	
2	<i>D₂</i>	$R_{CD2} = C_{22} - D_2 $	$\bar{x}_2 = 0,25(A_{21} + B_2 + C_{22} + D_2)$	
3	<i>D₃</i>	$R_{CD3} = C_{32} - D_3 $	$\bar{x}_3 = 0,25(A_{31} + B_3 + C_{32} + D_3)$	
4	<i>D₄</i>	$R_{CD4} = C_{42} - D_4 $	$\bar{x}_4 = 0,25(A_{41} + B_4 + C_{42} + D_4)$	
5	<i>D₅</i>	$R_{CD5} = C_{52} - D_5 $	$\bar{x}_5 = 0,25(A_{51} + B_5 + C_{52} + D_5)$	
6	<i>D₆</i>	$R_{CD6} = C_{62} - D_6 $	$\bar{x}_6 = 0,25(A_{61} + B_6 + C_{62} + D_6)$	
7	<i>D₇</i>	$R_{CD7} = C_{72} - D_7 $	$\bar{x}_7 = 0,25(A_{71} + B_7 + C_{72} + D_7)$	
8	<i>D₈</i>	$R_{CD8} = C_{82} - D_8 $	$\bar{x}_8 = 0,25(A_{81} + B_8 + C_{82} + D_8)$	
9	<i>D₉</i>	$R_{CD9} = C_{92} - D_9 $	$\bar{x}_9 = 0,25(A_{91} + B_9 + C_{92} + D_9)$	
10	<i>D₁₀</i>	$R_{CD10} = C_{102} - D_{10} $	$\bar{x}_{10} = 0,25(A_{101} + B_{10} + C_{102} + D_{10})$	

$$\hat{\sigma}_{\text{IM}}^2 = \frac{\bar{R}}{d_2}, \quad \bar{R} = \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{10} R_{Ai} + \sum_{i=1}^{10} R_{Ci} \right) \quad \bar{R}_{AB} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} R_{ABi}, \quad \bar{R}_{CD} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} R_{CDi}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{M,Y}}^2 = n \left[\left(\frac{\bar{R}_{AB}}{d_2} \right)^2 - \sigma_{\text{IM}}^2 \right] \quad \hat{\sigma}_{\text{M,Y}}^2 = m \left(\frac{\bar{R}_{CD}^2 - \bar{R}_{AB}^2}{2d_2^2} \right) \quad d_2 = 1,128$$

ницах, то используют метод анализа данных, применяемый при двустадийном пробоотборе (п. 4.3).

Примечание. В процессе анализа данных, если вычисленная величина дисперсии оказывается отрицательной, она считается равной нулю ($\sigma^2=0$) при условии, что в процессе эксперимента не наблюдалось каких-либо отклонений.

4.2. Метод анализа данных для произвольного пробоотбора

Порядок оценки вариации качества между точечными пробами

4.2.1. Определяют размах парных измерений

$$R_i = |x_{i1} - x_{i2}|, \quad (1)$$

где x_{i1} , x_{i2} — измерения каждой из дубликатных лабораторных проб i -й точечной пробы.

4.2.2. Определяют средний размах

$$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i, \quad (2)$$

где k — количество размахов в эксперименте.

4.2.3. Определяют оцениваемую величину объединенной дисперсии подготовки и метода анализа:

$$\hat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2 = \left(\frac{\bar{R}}{d_2} \right)^2, \quad (3)$$

где d_2 — коэффициент для получения среднего квадратического отклонения по размаху, равный 1,128 для парных измерений.

4.2.4. Определяют оцениваемую величину несмещенной дисперсии:

$$V = \frac{1}{k-1} S; \quad (4)$$

$$S = \sum_{i=1}^k (\bar{x}_i^2) - \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^k \bar{x}_i \right)^2, \quad (5)$$

где S — сумма квадратов, выраженная рабочей формулой;

\bar{x}_i — средняя арифметическая величина парных измерений i -й точечной пробы.

4.2.5. Определяют оцениваемую величину вариации качества между точечными пробами для одного эксперимента, используя результаты, полученные по формулам (3) — (5):

$$\hat{\sigma}_i^2 = V - \frac{1}{2} \hat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2. \quad (6)$$

4.3. Метод анализа для двустадийного пробоотбора

С. 10 ГОСТ Р 50065—92

Процедура оценки вариации качества между упаковочными единицами и вариации качества внутри упаковочных единиц следующая.

4.3.1. Определяют размахи измерений дубликатных лабораторных проб, полученных из подпроб A_i и C_i :

$$R_{A_i} = |A_{i1} - A_{i2}| ; \quad (7)$$

$$R_{C_i} = |C_{i1} - C_{i2}| . \quad (8)$$

4.3.2. Определяют среднее арифметическое значение двух различных размахов

$$\bar{R} = \frac{1}{2p} \left(\sum_{i=1}^p R_{A_i} + \sum_{i=1}^p R_{C_i} \right) , \quad (9)$$

где p — количество экспериментов.

4.3.3. Определяют оцениваемую величину объединенной дисперсии подготовки и метода анализа

$$\hat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2 = \left(\frac{\bar{R}}{d_2} \right)^{2*} . \quad (10)$$

4.3.4. Определяют размахи различных двойных подпроб:

$$R_{ABi} = |A_{i1} - B_i| \text{ или } R_{ABi} = |A_{i2} - B_i| ; \quad (11)$$

$$R_{CDi} = |C_{i1} - D_i| \text{ или } R_{CDi} = |C_{i2} - D_i| , \quad (12)$$

где R_{ABi} , R_{CDi} — размахи соответствующих парных измерений двойных подпроб A , B , C , D i -го эксперимента;
 A_i , B_i , C_i , D_i — соответствующие измерения лабораторной пробы двух двойных подпроб i -го эксперимента.

4.3.5. Определяют оцениваемые величины вариации качества между упаковочными единицами и вариации качества внутри упаковочных единиц

$$\hat{\sigma}_{\text{M.y}}^2 = m \left(\frac{\bar{R}_{CD}^2 - \bar{R}_{AB}^2}{2d_2^2} \right) ; \quad (13)$$

$$\hat{\sigma}_{\text{B.y}}^2 = m \left\{ \left(\frac{\bar{R}_{AB}}{d_2} \right)^2 - \hat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2 \right\}^* , \quad (14)$$

где \bar{R}_{AB} , \bar{R}_{CD} — соответствующие средние значения k размахов R_{ABi} , R_{CDi} ;

m — количество упаковочных единиц, выбранных на первой стадии двустадийного пробоотбора.

* Другие способы расчета приведены в приложении 1.

5. ВЫРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

5.1. Произвольный пробоотбор

Среднее арифметическое значение 10 и более определяемых значений среднего квадратического отклонения между точечными пробами рассчитывают по формуле

$$\hat{\sigma}_i = \sqrt{\frac{1}{h} \sum_{j=1}^h \hat{\sigma}_{ij}^2}, \quad (15)$$

где $\hat{\sigma}_{ij}^2$ — величина, полученная по формуле (6) для i -го эксперимента;

h — количество значений $\hat{\sigma}_{ij}^2$.

5.2. Двустадийный пробоотбор

Соответствующие определяемые значения среднего квадратического отклонения между упаковочными единицами и среднего квадратического отклонения внутри упаковочных единиц должны быть положительными квадратными корнями величин, полученных по соответствующим формулам (13) и (14).

6. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОТБОРА ПРОБ

6.1. Метод для произвольного пробоотбора

6.1.1. Теоретическое обоснование:

а) формула, используемая для определения количества точечных проб (n), взятых от партии при произвольном пробоотборе, основана на статистической теории произвольного пробоотбора с параметром σ_i ;

б) если берется n точечных проб для составления объединенной пробы, то 2σ точность отбора проб выражается формулой

$$\beta_{ot} = 2\sigma_{ot} = 2 \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_i^2}{n}}. \quad (16)$$

6.1.2. Оценка погрешности отбора проб

Определяют оцениваемую величину β_{ot} (обозначаемую β_{ot}) по формуле

$$\hat{\beta}_{ot} = 2 \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_i^2}{n}}, \quad (16')$$

где $\hat{\sigma}_i^2$ — величина, полученная по формуле (15);

n — количество точечных проб, взятых от партии, β_{ot} которой оценивается.

6.2. Метод для двустадийного пробоотбора

6.2.1. Теоретическое обоснование:

а) практика выбора упаковочных единиц и отбора точечных проб от выбранных упаковочных единиц основана на статистической теории многостадийной выборки;

б) если на первой стадии от партии, состоящей из M упаковочных единиц, выбирают m упаковочных единиц, а на второй стадии \bar{n} точечных проб берется от каждой из выбранных упаковочных единиц, то 2σ точность отбора проб определяют по формуле

$$\beta_{\text{от}} = 2 \sqrt{\left(\frac{M-m}{M-1}\right) \sigma_{\text{в.y}}^2 / m + \sigma_{\text{м.y}}^2 / m\bar{n}}; \quad (17)$$

в) при $m/M \leq 0,1$ множитель $(M-m)/(M-1)$ считается равным единице, а формула (17) упрощается до

$$\beta_{\text{от}} = 2 \sqrt{\sigma_{\text{в.y}}^2 / m + \sigma_{\text{м.y}}^2 / m\bar{n}}; \quad (18)$$

г) при $m=M$ первый член под квадратным корнем в формуле (17) становится равным нулю, а формула упрощается до

$$\beta_{\text{от}} = 2 \sqrt{\sigma_{\text{м.y}}^2 / m\bar{n}}. \quad (19)$$

6.2.2. Оценка погрешности отбора проб

Последовательность вычисления:

а) определяют $\beta_{\text{от}}$ по формуле

$$\hat{\beta}_{\text{от}} = 2 \sqrt{\left(\frac{M-m}{M-1}\right) \hat{\sigma}_{\text{в.y}}^2 / m + \hat{\sigma}_{\text{м.y}}^2 / m\bar{n}}, \quad (20)$$

где $\hat{\sigma}_{\text{в.y}}^2$ и $\hat{\sigma}_{\text{м.y}}^2$ — значения, полученные по формулам (13) и (14) соответственно;

M — количество упаковочных единиц в партии, $\beta_{\text{от}}$ которой рассматривается;

m — количество отобранных упаковочных единиц;

\bar{n} — количество точечных проб, отобранных от каждой упаковочной единицы;

б) при $m/M \leq 0,1$ множитель $(M-m)/(M-1)$ считается равным единице, и $\beta_{\text{от}}$ определяют по формуле

$$\hat{\beta}_{\text{от}} = 2 \sqrt{\hat{\sigma}_{\text{в.y}}^2 / m + \hat{\sigma}_{\text{м.y}}^2 / m\bar{n}}; \quad (21)$$

в) при $m=M$ первый член под квадратным корнем в формуле (20) становится равным нулю, тогда формула приобретает вид:

$$\hat{\beta}_{\text{от}} = 2 \sqrt{\hat{\sigma}_{\text{м.y}}^2 / m\bar{n}}. \quad (22)$$

6.3. Действия, предпринимаемые после анализа результатов эксперимента

Если выясняется, что точность отбора проб не соответствует величине, указанной в соответствующих стандартах, то кроме соблюдения последовательности обычных операций отбора проб должны быть предприняты следующие действия:

а) при подтверждении значительного изменения вариации качества получают разрешение у администрации на изменение количества точечных проб при произвольном пробоотборе и изменяют количество отбираемых упаковочных единиц;

б) при возможности берут большее количество точечных проб, увеличив n или t по сравнению с установленным количеством.

Примечание. Это действие с точки зрения улучшения отбора проб пропорционально $\sqrt{n/n_1}$, где $n_1 > n$;

в) при возможности рекомендуется увеличить массу точечной пробы.

Примечание. Увеличение массы точечной пробы намного выше требуемой несущественно повлияет на улучшение отбора проб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ПРИМЕР ДЛЯ ДВУХ ВАРИАНТОВ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ВАРИАЦИИ КАЧЕСТВА (ДЛЯ ДВУСТАДИЙНОГО ПРОБООТБОРА) ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА 10 ПАРТИЯХ

1. Расчет величины вариации качества внутри упаковочных единиц ($\widehat{\sigma}_{b,y}^2$) может быть осуществлен методом дисперсионного анализа:

Определяют сумму квадратов для вариаций качества внутри упаковочных единиц ($S_{b,y}$):

$$S_{b,y} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} (A_{i1} + A_{i2})^2 + \sum_{i=1}^{10} B_i^2 - \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{10} (A_{i1} + A_{i2} + B_i)^2. \quad (23)$$

Определяют сумму квадратов дисперсии подготовки и химического анализа проб ($S_{\Pi M}$):

$$S_{\Pi M} = \sum_{i=1}^{10} A_{i1}^2 + \sum_{i=1}^{10} A_{i2}^2 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} (A_{i1} + A_{i2})^2. \quad (24)$$

Таблица дисперсионного анализа в этом случае будет иметь вид:

С. 14 ГОСТ Р 50065—92

Фактор	Сумма квадратов	Степени свободы	Дисперсия	Выражение дисперсии через составляющие
Внутри упаковок (в. у)	$S_{\text{в.у}}$	10	$V_{\text{в.у}} = \frac{S_{\text{в.у}}}{10}$	$\sigma_{\text{ПМ}}^2 + \frac{4}{3} \sigma_{\text{в.у}}^2$
Подготовка и анализ (ПМ)	$S_{\text{ПМ}}$	10	$V_{\text{ПМ}} = \frac{S_{\text{ПМ}}}{10}$	$\sigma_{\text{ПМ}}^2$

Тогда оценка величины объединенной дисперсии сокращения и измерения будет равна:

$$\widehat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2 = V_{\text{ПМ}}, \quad (25)$$

а оценка величины вариации качества внутри единиц упаковок будет равна:

$$\widehat{\sigma}_{\text{в.у}}^2 = \frac{3}{4} (V_{\text{в.у}} - V_{\text{ПМ}}). \quad (26)$$

2. Расчет величины вариации качества внутри упаковочных единиц ($\widehat{\sigma}_{\text{в.у}}^2$) может быть осуществлен корректировкой расчета первого члена правой части формулы (14) п. 5.3.5.

Для этого определяют размахи двойных подпроб (A, B):

$$\bar{R}'_{AB} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} |A_{i1} - B_i|; \quad (27)$$

$$\bar{R}''_{AB} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} |A_{i2} - B_i|. \quad (28)$$

Отсюда:

$$V'_{AB} = \left(\frac{\bar{R}'_{AB}}{d_2} \right)^2; \quad (29)$$

$$V''_{AB} = \left(\frac{\bar{R}''_{AB}}{d_2} \right)^2, \quad (30)$$

где $d_2 = 1,128$ для парных данных.

Далее получают:

$$V_{\text{в.у}} = \frac{V'_{AB} + V''_{AB}}{2}. \quad (31)$$

Тогда окончательно формула (14) имеет вид:

$$\widehat{\sigma}_{\text{в.у}}^2 = m(V_{\text{в.у}} - \widehat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2). \quad (32)$$

П р и м е ч а н и е. Необходимо отметить, что при этом методе расчета величина B_i использована дважды.

3. Метод расчета величины вариации качества принимается по взаимному соглашению, достигнутому между поставщиком и потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДУБЛИКАТНЫХ ПРОБ

1. Применение метода

1.1. Метод применяется в случае, если по предварительным данным известно число и масса точечных проб, которые необходимо отбирать от партии для достижения приемлемой точности пробоотбора для данного вида ферросплава и способа его поставки.

1.2. Партии для исследования методов отбора, подготовки проб и химического анализа, количество экспериментов и порядок проведения химических определений должны соответствовать эксперименту вида I (для ферросплавов, поставляемых навалом).

2. Отбор исследовательских проб

2.1. От каждой партии, выбранной для исследования, отбирают $2n$ точечных проб, где n — количество точечных проб, выбранное предварительно для данного вида ферросплава и массы партии.

2.2. Все четные (по ходу отбора) точечные пробы используют для формирования обединенной пробы A, а нечетные — обединенной пробы B (см. черт. 4).

3. Подготовка и анализ проб

3.1. Каждую обединенную пробу делят пополам и готовят из нее две лабораторные пробы. Перед делением всю массу пробы дробят до размера частиц менее 10 мм (если в соответствующих стандартах на пробоотбор не указана другая крупность).

3.2. В каждой лабораторной пробе определяют величину контролируемого показателя качества.

Данный эксперимент записывают по определенной форме, приведенной в табл. 3 в качестве примера.

4. Анализ экспериментальных данных

4.1. Для каждой обединенной пробы устанавливают средние значения \bar{A} , \bar{B} .

$$\bar{A}_i = \frac{A_{i1} + A_{i2}}{2}; \quad \bar{B}_i = \frac{B_{i1} + B_{i2}}{2}, \quad (33)$$

где A_{i1} , A_{i2} , B_{i1} , B_{i2} — результаты определения показателя качества в парных лабораторных пробах A и B соответственно.

i — индекс эксперимента.

4.2. Определяют размахи по парным пробам R_A , R_B :

$$R_{iA} = |A_{i1} - A_{i2}|, \quad R_{iB} = |B_{i1} - B_{i2}|. \quad (34)$$

4.3. Для каждой партии определяют размах R_i между дубликатными пробами A и B:

$$R_i = |\bar{A}_i - \bar{B}_i|. \quad (35)$$


4.4. По данным всех экспериментов определяют средние значения размахов:

$$\bar{R}_{\text{ПМ}} = \frac{\sum_{i=1}^k R_{iA} + R_{iB}}{2k} \quad (36)$$

$$\bar{R}_0 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i, \quad (37)$$

С. 16 ГОСТ Р 50065—92

Схема для дубликатного метода оценки вариации качества и общей погрешности

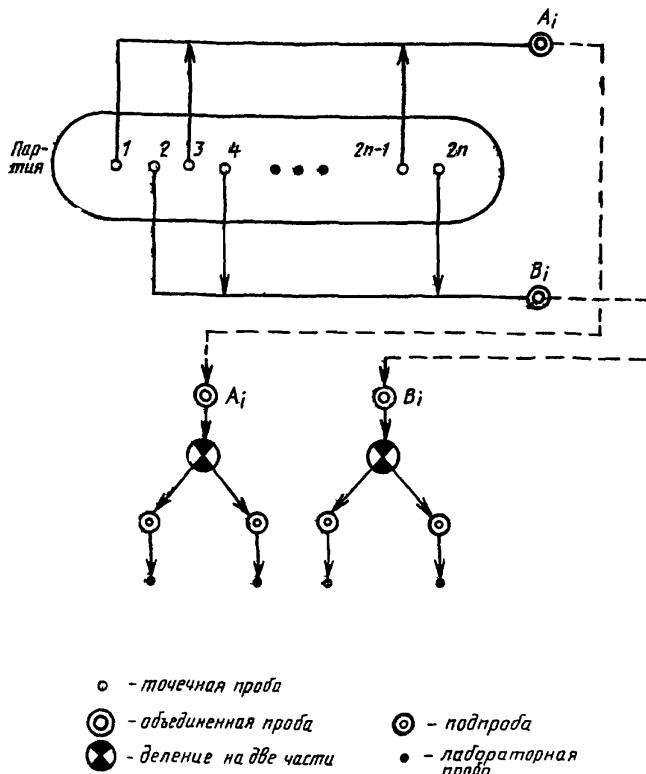

Черт. 4

где $\bar{R}_{\text{ПМ}}$ — размах, характеризующий общую погрешность подготовки и метода анализа проб.

4.5. Производят оценку величин средних квадратических отклонений, характеризующих общую погрешность подготовки и метода анализа $\hat{\sigma}_{\text{ПМ}}$ и отбора объединенной пробы $\hat{\sigma}_{\text{от}}$:

$$\hat{\sigma}_{\text{ПМ}} = \frac{\bar{R}}{1,128} , \quad (38)$$

$$\hat{\sigma}_{\text{от}} = \sqrt{\left(\frac{\bar{R}_0}{1,128}\right)^2 - \frac{1}{2} \hat{\sigma}_{\text{ПМ}}^2} . \quad (39)$$

4.6. Производят оценку величины среднего квадратического отклонения

$$\hat{\sigma}_i = \sqrt{n} \hat{\sigma}_{\text{от}} . \quad (40)$$

Данные, полученные при проведении эксперимента (вид I — оценка вариации качества методом дубликатных проб)

Данные о партии:

Вид и наименование ферросплава:

Метод фракционирования партии:

Обозначение и масса партии:

Другие данные:

Наименование фирмы и завода:

Данные об эксперименте:

Дата проведения эксперимента:

Масса и количество точечных проб или кусков:

Показатель качества:

Объединенная проба																														
Номер партии	A _{t1}		A _{t2}		R _{tA}		A _t		B _{t1}		B _{t2}		R _{tB}		B _t		R _t													
	A ₁₁	A ₁₂	R _{1A} = A ₁₁ —A ₁₂	A ₂₁	A ₂₂	R _{2A} = A ₂₁ —A ₂₂	A ₃₁	A ₃₂	R _{3A} = A ₃₁ —A ₃₂	A ₄₁	A ₄₂	R _{4A} = A ₄₁ —A ₄₂	A ₅₁	A ₅₂	R _{5A} = A ₅₁ —A ₅₂	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂
1	A ₁₁	A ₁₂	R _{1A} = A ₁₁ —A ₁₂	A ₂₁	A ₂₂	R _{2A} = A ₂₁ —A ₂₂	A ₃₁	A ₃₂	R _{3A} = A ₃₁ —A ₃₂	A ₄₁	A ₄₂	R _{4A} = A ₄₁ —A ₄₂	A ₅₁	A ₅₂	R _{5A} = A ₅₁ —A ₅₂	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂
2	A ₂₁	A ₂₂	R _{2A} = A ₂₁ —A ₂₂	A ₃₁	A ₃₂	R _{3A} = A ₃₁ —A ₃₂	A ₄₁	A ₄₂	R _{4A} = A ₄₁ —A ₄₂	A ₅₁	A ₅₂	R _{5A} = A ₅₁ —A ₅₂	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂			
3	A ₃₁	A ₃₂	R _{3A} = A ₃₁ —A ₃₂	A ₄₁	A ₄₂	R _{4A} = A ₄₁ —A ₄₂	A ₅₁	A ₅₂	R _{5A} = A ₅₁ —A ₅₂	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂						
4	A ₄₁	A ₄₂	R _{4A} = A ₄₁ —A ₄₂	A ₅₁	A ₅₂	R _{5A} = A ₅₁ —A ₅₂	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂									
5	A ₅₁	A ₅₂	R _{5A} = A ₅₁ —A ₅₂	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂												
6	A ₆₁	A ₆₂	R _{6A} = A ₆₁ —A ₆₂	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂															
7	A ₇₁	A ₇₂	R _{7A} = A ₇₁ —A ₇₂	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂																		
8	A ₈₁	A ₈₂	R _{8A} = A ₈₁ —A ₈₂	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂																					
9	A ₉₁	A ₉₂	R _{9A} = A ₉₁ —A ₉₂	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂																								
10	A ₁₀₁	A ₁₀₂	R _{10A} = A ₁₀₁ —A ₁₀₂																											

$$\bar{R}_{\text{ПМ}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} R_{iA} + R_{tB}}{2 \cdot 10};$$

$$R_0 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} R_i,$$

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 8 «ФЕРРОСПЛАВЫ»

РАЗРАБОТЧИКИ:

В. Г. Мизин, д-р техн. наук, Р. Б. Кричевец, Л. Ф. Первов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29.07.92 № 809

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 7087—84 «Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и методы контроля точности пробоотбора» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Периодичность проверки — 10 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1415—78	2.4	ГОСТ 16773—85	2.4
ГОСТ 4755—80	2.4	ГОСТ 17260—87	2.2
ГОСТ 4756—77	2.4	ГОСТ 17293—82	2.4
ГОСТ 4757—89	2.4	ГОСТ 20515—75	2.2
ГОСТ 4759—79	2.4	ГОСТ 23916—79	2.2
ГОСТ 4761—80	2.4	ГОСТ 24991—81	2.2
ГОСТ 4762—71	2.4	ГОСТ 25207—85	2.2
ГОСТ 5905—79	2.4	ГОСТ 26201—84	2.2
ГОСТ 6008—90	2.4	ГОСТ 26999—86	2.2
ГОСТ 11861—77	2.4	ГОСТ 27130—86	2.4
ГОСТ 14848—69	2.4	ГОСТ 28782—90	2.2

Редактор И. В. Виноградская
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 28.08.92 Подп. в печ. 13.10.92 Усл. печ. л. 1,25. Усл. кр.-отт. 1,25. Уч.-изд. л. 0,95.
Тираж 180 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1996