



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ТЕРМОМЕТРОВ**

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

**ГОСТ 8.338—78  
(СТ СЭВ 1060—78)**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Государственная система обеспечения единства  
измерений  
**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ**  
Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformity of  
measurements. Thermal converters of industrial  
thermocouple thermometers. Methods and  
means of verification

ОКСТУ 0008

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 декабря 1978 г. № 3583 срок введения установлен

с 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на термопреобразователи технических термоэлектрических термометров (далее термопреобразователи) по ГОСТ 6616—74 с номинальной статической характеристикой по ГОСТ 3044—77, с погружаемой частью не менее 250 мм, предназначенные для измерения температуры в диапазоне от 0 до 1800°C, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1060—78 в части поверки термопреобразователей технических термоэлектрических термометров в диапазоне температур 0—1800°C (см. справочное приложение 6).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл. 1а.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (август 1984 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в апреле 1984 г. (ИУС 7—84).

Таблица 1а

Наименование операции	Номер пункта стандарта	Обязательность проведения операции при		
		выпуске из производства*	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранении
Внешний осмотр	5.1	Да	Да	Да
Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции	5.1а	Да	Да	Нет
Проверка стабильности	5.1б	Да	Да	Нет
Определение т. э. д. с. термопреобразователей и чувствительных элементов при заданных значениях температуры	5.2	Да	Да	Да

\* Объем выборки преобразователей при проведении операций по пп. 5.1а; 5.1б; 5.2 регламентируется в технической документации на преобразователь данного типа.

### Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены следующие средства:

образцовые ртутные термометры 2-го и 3-го разрядов с диапазоном температур 0—300°C и погрешностью по ГОСТ 8.080—80;

образцовые платинородий-платиновые термоэлектрические термометры 2 и 3-го разрядов с диапазоном температур 300—1200°C и погрешностью по ГОСТ 8.083—80;

образцовые платинородиевые термоэлектрические термометры 2-го разряда типа ПР30/6 с диапазоном температур 600—1800°C и погрешностью по ГОСТ 8.083—80;

измерительная установка, включающая двухрядный или однорядный потенциометр постоянного тока класса точности не ниже 0,01 по ГОСТ 9245—79 с верхним пределом измерений не ниже 100 мВ и ценой ступени младшей измерительной декады не более 10<sup>-6</sup> В с бесстремоочным переключателем типа ПБ-28В.

2.2. При поверке используются следующие вспомогательные средства (могут входить в комплект поверочной установки):

водяной термостат с диапазоном температур 0—95°C, градиентом температуры в рабочем пространстве не более 0,05°C/см и ванной с глубиной не менее 300 мм;

масляный термостат с диапазоном температур 95—300°C, градиентом температуры в рабочем пространстве не более 0,05°C/см и ванной глубиной не менее 300 мм;

лупа по ГОСТ 25706—83 кратностью от 3 до 5;

две горизонтальные трубчатые печи сопротивления, каждая с рабочим пространством длиной 500—600 мм, диаметром 40—50 мм и максимальной рабочей температурой не менее 1200°C. Градиент температуры по оси печи (в ее средней части) при 1000°C не должен превышать 0,8°C/см на участке длиной не менее 50 мм;

никелевый толстостенный стакан длиной 80—100 мм, наружный диаметр которого выбирают в зависимости от размера рабочего пространства печи. Толщина стенки и дна стакана — не менее 5 мм. Допускается применять никелевый блок соответствующих размеров с гнездами требуемого диаметра и глубиной 70—90 мм;

вертикальная трубчатая печь сопротивления с рабочим пространством длиной от 400 до 500 мм, диаметром 20—30 мм и максимальной рабочей температурой не менее 1800°C. Градиент температуры по оси печи (в ее средней части) при 1400°C не должен превышать 1°C/см на участке длиной не менее 50 мм. Техническое описание и эскизный чертеж приведены в справочном приложении 5;

амперметр класса точности 1,0 по ГОСТ 8711—78 с верхним пределом измерений до 15 А;

регулятор напряжения мощностью до 10 кВт с пределами регулирования напряжения от 0 до 250 В;

рутные стеклянные термометры с ценой деления 0,1°C и пределами измерений от 10 до 35°C по ГОСТ 2045—71;

трубы по ГОСТ 8680—73 длиной 500 мм, внутренним диаметром (6±0,5) мм и стенками толщиной не более 1 мм;

удлинительные провода по ГОСТ 1790—77 и ГОСТ 10821—75. Т. э. д. с. пары скомплектованных удлинительных проводов при температуре рабочего и свободных концов пары, соответственно равной 100 и 0°C, не должна отклоняться от значений, указанных в ГОСТ 3044—77, более чем на ±0,05 мВ для пары градуировки типа ХА, ±0,10 мВ для пары градуировки типа ХК и 0,01 мВ для пары градуировки типа ПП;

многопозиционный бестермосточный переключатель. Схема подключения термопреобразователей к электроизмерительной установке при помощи переключателя при поэлектродном сличении приведена в обязательном приложении 1, а схема подключения термопреобразователей образцового и поверяемого термоэлектрических термометров к электроизмерительной установке при их сличении — в справочном приложении 4;

теплоизоляционные сосуды или другие теплоизоляционные средства, обеспечивающие заданную температуру в течение 1 ч с предельным отклонением ±0,1°C;

платиновая и платинородиевая проволока диаметром 0,5 мм по ГОСТ 10821—75;

стеклянные пробирки длиной  $(150 \pm 10)$  мм, внутренним диаметром  $(6,5 \pm 0,5)$  мм со стенками толщиной не более 1 мм;

защитные стеклянные пробирки длиной не менее 300 мм и внутренним диаметром, при котором поверяемые чувствительные элементы плотно входят в пробирку;

прибор для измерения сопротивления изоляции. Тип прибора устанавливают в стандартах или технических условиях на термопреобразователь конкретного типа;

установка для испытания электрической прочности изоляции. Тип установки указывают в стандартах или технических условиях на термопреобразователь конкретного типа.

П р и м е ч а н и е. Допускается применять другие средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.

## 2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

термопреобразователи разборных конструкций необходимо вынуть из защитной арматуры. К поверке могут быть допущены термопреобразователи разборных конструкций в защитной арматуре (чехле) и термопреобразователи неразборных конструкций, если в условиях поверки погрешность от теплоотвода не превышает  $0,3 \Delta_{\text{доп}}$  (соответствующие требования должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретный тип термопреобразователя — далее НТД);

температура воздуха в помещении, относительная влажность и барометрическое давление должны соответствовать нормам, установленным для них в НТД по эксплуатации поверочной установки;

изменения температуры воздуха в помещении во время работы поверочной установки не должны быть более  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  в течение 1 ч;

вибрация в помещении не должна вызывать отклонений указателя наиболее чувствительного средства измерений более чем на  $\pm 0,25$  цены наименьшего деления его шкалы;

питание печей должно осуществляться стабилизованным напряжением, изменения которого не должны превышать 1%;

в помещении не должно быть пыли, дыма, газов и паров, вызывающих коррозию деталей поверочной установки или загрязняющих элементы термопреобразователей;

электроизмерительная часть поверочной установки должна быть удалена не менее чем на 1 м от окон, дверей, радиаторов

отопления и других устройств, выделяющих тепло, а также защищена от прямых солнечных лучей;

части поверочной установки, снабженные зажимом «Земля», а также никелевый стакан должны быть подключены к контуру заземления. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом;

корпуса печей, наружные стенки которых нагреваются при работе до температуры выше 70°C, должны быть ограждены (например жесткой сеткой из проволоки);

вблизи печей не должны находиться горючие материалы;

стеклянные вакуумные сосуды Дьюара должны иметь охраняющие кожухи из жести или пластмассы;

перед вводом установки в эксплуатацию должна быть проверена сходимость результатов измерений с использованием поверенного чувствительного элемента любого типа, которая не должна превышать  $0,3 \Delta_{\text{доп}}$  ( $\Delta_{\text{доп}}$  — допускаемое отклонение т.э.д.с. чувствительного элемента от значений, указанных в ГОСТ 3044—77);

должно быть проверено соответствие градиента температуры в термостатах требованиям п. 2.2;

должна быть проверена т. э. д. с. помех в измерительной линии установки, которая не должна превышать 2 мкВ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы.

4.1.1. Подготовка основных и вспомогательных средств поверки

4.1.1.1. Средства поверки, входящие в состав измерительной установки (термостаты и нагревательные печи), готовят к работе в соответствии с НТД.

4.1.1.2. Термопреобразователь образцового платинородий-платинового термометра З-го разряда при поверке чувствительных элементов из неблагородных металлов помещают в кварцевую защитную пробирку. Рабочий конец его должен касаться дна пробирки.

4.1.1.3. Теплоизолированные сосуды для термостатирования свободных концов при термостатировании при 0°C заполняют льдо-водяной смесью, а при термостатировании при комнатной температуре — водой или маслом комнатной температуры. В сосуд помещают ртутный термометр и стеклянные пробирки.

Глубина погружения пробирок должна быть не менее 120 мм, расстояние между пробирками — не менее 10 мм.

4.1.1.4. В рабочем пространстве печи для поверки чувствительных элементов из неблагородных металлов в зоне равномерного

распределения температуры устанавливают никелевый стакан или никелевый блок.

4.1.1.5. В рабочее пространство печи, предназначенной для поверки чувствительных элементов градуировок типа ПП, вводят защитную кварцевую трубу и центрируют ее по оси печи, подложив огнеупорные подкладки (например, отрезки кварцевых или фарфоровых трубок).

4.1.2. Подготовка термопреобразователей градуировок типов ХА и ХК

4.1.2.1. При подготовке к поверке в термостатах поверяемые чувствительные элементы помещают в стеклянные пробирки и устанавливают в термостате на глубину не менее 250 мм. Свободные концы поверяемых элементов термостатируют в сосудах по п. 4.1.1.3 и подсоединяют к измерительной установке (см. справочное приложение 4). В термостат устанавливают образцовый ртутно-стеклянный термометр.

4.1.2.2. При подготовке к поверке в печах не более четырех поверяемых чувствительных элементов складывают в общий пучок с кварцевой пробиркой, в которую вложен термопреобразователь образцового платинородий-платинового термометра 3-го разряда, и обвязывают в двух-трех местах отрезками хромелевой или алюмелевой проволоки. Пучок чувствительных элементов вводят в рабочее пространство трубчатой горизонтальной печи до упора рабочих концов в дно никелевого стакана и центрируют по оси печи.

Свободные концы чувствительных элементов (в случае необходимости удлиненных проводами) и образцового термопреобразователя термостатируют в сосудах по п. 4.1.1.3 настоящего стандарта и подсоединяют к измерительной установке (см. справочное приложение 4).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.1.3. Подготовка термопреобразователей градуировок типов ПП и ПР 30/6.

4.1.3.1. Чувствительные элементы термопреобразователей градуировок типов ПП и ПР 30/6 перед определением их т. э. д. с. отжигают в течение 30 мин электрическим током на воздухе. Перед отжигом поверхность термоэлектродов обезжиривают при помощи тампона, смоченного чистым этиловым спиртом (1 г спирта на чувствительный элемент). Напряжение подводят к свободным концам термоэлектродов от регулятора напряжения, включенного в сеть переменного тока 220 или 127 В частотой 50 Гц. Ток, необходимый для отжига, контролируют по показаниям амперметра. Чувствительные элементы преобразователей градуировок типа ПП

с термоэлектродами диаметром 0,5 мм отжигают при токе 10—10,5 А [температура  $(1150 \pm 50)^\circ\text{C}$ ], чувствительные элементы градуировок типа ПР 30/6 при токе 11,5—12 А [температура  $(1450 \pm 50)^\circ\text{C}$ ]. По окончании отжига ток плавно уменьшают до нулевого значения в течение 1 мин.

Поверхность отожженных термоэлектродов должна быть чистой. Чувствительные элементы с неустранимыми при отжиге поверхностными загрязнениями термоэлектродов считают непригодными к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

Часть электродов, погружаемую при поверке в печь, армируют чистыми цельными двухканальными керамическими трубками. Для чувствительных элементов градуировок типа ПР 30/6 применяют изоляционные трубы из окиси алюминия, для чувствительных элементов градуировок типа ПП до  $1200^\circ\text{C}$  — трубы из пирометрического фарфора или окиси алюминия. Диаметр трубок 3—5 мм, длина 300—500 мм, диаметр каналов не менее 0,9 мм.

В один и тот же канал изоляционной трубы следует помещать термоэлектроды только одной марки.

При армировании отожженных термоэлектродов должны быть приняты меры, исключающие возможность их деформирования и загрязнения особенно на участке, погружаемом в печь при поверке.

Концы термоэлектродов, свободные от керамической изоляции, помещают в гибкие электроизоляционные трубы диаметром до 2,5 мм. На участке длиной 150 мм свободные концы термоэлектродов оставляют без какой-либо изоляции. Не более четырех поверяемых чувствительных элементов складывают в общий пучок с однотипным образцовым термометром 2-го разряда, выравнивают рабочие концы и обвязывают пучок в двух местах отрезками платинородиевой проволоки диаметром 0,5 мм. Рабочие концы всех термоэлектродов вытягивают на 12—15 мм из керамической изоляции и плотно стягивают их друг с другом вблизи спаев несколькими витками платинородиевой проволоки диаметром 0,3—0,5 мм, причем электрический контакт между отдельными термоэлектродами должен быть образован в месте их связки.

**Примечание.** Масса платинородиевой (платиновой) проволоки для скрепления пучка и связывания рабочих концов составляет 1—1,5 г.

Пучок чувствительных элементов градуировок типа ПП погружают на глубину  $(250 \pm 10)$  мм в рабочее пространство горизонтальной трубчатой печи и центрируют по оси защитной кварцевой трубы. Торцевые отверстия печи прикрывают заслонками или щитками из прокаленного листового асбеста.

Свободные концы поверяемых чувствительных элементов (в случае необходимости удлиненных проводами) и образцового тер-

мопреобразователя термостатируют в сосудах по п. 4.1.1.3 настоящего стандарта и подсоединяют к измерительной установке (см. обязательное приложение 1).

Пучок чувствительных элементов градуировок типа ПР 30/6 вводят в рабочее пространство вертикальной трубчатой печи через верхнее торцевое отверстие, центрируют его и закрепляют в штативе таким образом, чтобы рабочие концы термоэлектродов находились в середине зоны с наименьшим градиентом температуры. Торцевые отверстия печи прикрывают заслонками или щитками из огнеупорного материала.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 5.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие чувствительных элементов термопреобразователей следующим требованиям.

5.1а. Проверку электрической прочности и сопротивления изоляции преобразователей проводят по ГОСТ 6616—74.

5.1б. Проверку стабильности преобразователей и чувствительных элементов проводят при максимальной температуре длительного применения, установленной в НТД на поверяемый преобразователь, путем трехкратного измерения т.э.д.с. при этой температуре до и после двухчасового отжига в печи.

5.1а, 5.1б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

5.1.1. Чувствительные элементы градуировок типов ХА и ХК должны быть без защитной арматуры, термоэлектроды должны иметь чистую электрическую изоляцию. Длина термопреобразователей и их чувствительных элементов должна быть не менее 250 мм. Термопреобразователи и чувствительные элементы длиной менее 250 мм поверяют по методикам, утвержденным в установленном порядке. Чувствительные элементы с термоэлектродами диаметром 1 мм и более должны иметь клеммные колодки, закрепленные на термоэлектродах, для подключения удлинительных проводов. Термоэлектроды чувствительных элементов должны иметь ровную поверхность без трещин, раковин, расслоений, загрязнений, видимых невооруженным глазом, а также без отслаивающейся окалины. Место сварки рабочих концов термоэлектродов не должно быть пористым или ошлакованным.

5.1.2. Чувствительные элементы градуировок типов ПП и ПР 30/6 должны быть без арматуры и электрической изоляции на термоэлектродах или в электрической изоляции, удовлетворяющей требованиям, указанным в п. 4.1.3.1. Длина чувствительных эле-

ментов термопреобразователей градуировок типов ПП и ПР 30/6 должна быть не менее 500 мм. Термоэлектроды должны быть свернуты в кольцеобразный моток диаметром 60—100 мм и представлены в упаковке, исключающей возможность их деформирования и загрязнения. Термоэлектроды чувствительных элементов, поступивших на первичную поверхку, не должны иметь сварок, перетяжек, резких изгибов под углом. На поверхности термоэлектродов не должно быть видимых невооруженным глазом плен, трещин, раковин, расслоений и загрязнений.

Чувствительные элементы, поступившие на периодическую поверхку, могут иметь не более двух сварок по длине каждого термоэлектрода на расстоянии не менее 250 мм от рабочего конца и незначительные загрязнения поверхности, устранимые при отжиге в соответствии с требованиями п. 4.1.3.1. К поверхке не допускают чувствительные элементы с хрупкими термоэлектродами.

На каждом чувствительном элементе, поступающем в поверхку, должна быть подвешена бирка с указанием номера и обозначения стандартной градуировки. Допускается эти данные указывать на клеммной колодке чувствительного элемента.

**5.1.3.** Результаты внешнего осмотра заносят в протокол поверхки по формам, приведенным в обязательных приложениях 2 и 3. При необходимости чувствительные элементы из благородных металлов взвешивают с погрешностью не более 0,05 г.

**Примечание.** Внешний вид термопреобразователей разборных конструкций, поверяемых в защитной арматуре, и термопреобразователей неразборных конструкций должен соответствовать НТД на термопреобразователь конкретного типа.

**5.2. Определение т. э. д. с. термопреобразователей и чувствительных элементов при заданных значениях температуры**

**5.2.1.** Градуировочные характеристики чувствительных элементов должны соответствовать их стандартным градуировочным характеристикам в пределах отклонений, допускаемых ГОСТ 3044—77.

При проверке этого требования определяют т. э. д. с. чувствительного элемента при нескольких заданных значениях температуры его рабочего конца и температуре свободных концов, равной 0°С. Полученные результаты сравнивают с данными стандартных градуировочных таблиц при тех же значениях температуры.

**5.2.2.** При поверке чувствительных элементов их т. э. д. с. должна быть определена не менее чем при четырех значениях температуры, указанных в табл. 1. В обоснованных заказчиком случаях дополнительно определяют т. э. д. с. при температуре, значения которой в табл. 1 приведены в скобках.

Таблица 1

Тип стандартной градуировки	Диаметр термоэлектродов, мм	Значения температуры при измерениях т.э.д.с., °C
XK	От 3,2 до 1,2 включ. » 0,7 » 0,2 »	300, 400, 500, 600, (800) 100, (200), 300, 400, 500, (600)
XA	От 3,2 до 1,2 включ. » 0,7 » 0,5 » » 0,3 » 0,2 »	300, 500, 700, 900, (1100) 100, (200), 300, 500, 700, 800, (900) 100, (200), 300, 400, 500, 600, (700)
ПП ПР 30/6	От 0,5 и более	300, 600, 900, 1200 600, 900, 1200, 1500, (1700)

У чувствительных элементов специального назначения, применяемых в более узком диапазоне температур, указанном заказчиком, допускается определять т. э. д. с. только в границах этого диапазона, но не менее чем при трех значениях температуры, равноточных друг от друга.

Допускается определять т.э.д.с. термопреобразователей и чувствительных элементов, поступивших на первичную поверхку и изготовленных из аттестованных бухт термоэлектродного материала (стандартных образцов свойств термоэлектродных материалов), при одном значении температуры, соответствующем верхнему пределу применения.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.2.3. Т. э. д. с. чувствительные элементы градуировок типов XA и XK определяют в последовательности, приведенной ниже.

Нагревают термостат (водяной или масляный) или горизонтальную трубчатую печь до заданного значения температуры с допускаемым отклонением не более чем  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  при нагревании в термостате и  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  при нагревании в печи.

Температуру контролируют образцовым ртутно-стеклянным или платинородий-платиновым термоэлектрическим термометром 3-го разряда. При измерениях т. э. д. с. поверяемых чувствительных элементов температура не должна меняться более чем на  $0,1^{\circ}\text{C}/\text{мин}$  в термостате и  $0,4^{\circ}\text{C}/\text{мин}$  в печи.

Измерения начинают с образцового термометра и заканчивают последним поверяемым чувствительным элементом, после чего все измерения последовательно повторяют в обратном порядке и т. д. до получения четырех отсчетов в каждом ряду.

Интервалы времени между отсчетами т. э. д. с. во всем измерительном цикле должны быть примерно одинаковыми.

По показаниям ртутных стеклянных термометров определяют и заносят в протокол поверки значения температуры свободных концов  $t_{ск}$  образцового термоэлектрического термометра и поверяемых чувствительных элементов. Погрешность измерения температуры свободных концов не должна превышать  $0,1^{\circ}\text{C}$ .

Показания образцового ртутного термометра считывают с точностью цены наименьшего деления. Отсчеты т. э. д. с. образцового термоэлектрического термометра производят до  $10^{-3}$  мВ, отсчеты т. э. д. с. поверяемых чувствительных элементов до  $10^{-2}$  мВ. Значения заносят в протокол поверки (см. обязательное приложение 3). Выполняют операции, перечисленные выше, при всех заданных значениях температуры (см. табл. 1).

**5.2.4.** Определение т. э. д. с. чувствительных элементов градуировок типов ПП и ПР 30/6 методом поэлектродного сличения с образцовыми платинородий-платиновыми и платинородиевыми ПР 30/6 термоэлектрическими термометрами 2-го разряда проводят в последовательности, приведенной ниже.

Нагревают горизонтальную или вертикальную трубчатую печь до заданного значения температуры с допускаемым отклонением не более чем  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ . Температуру контролируют образцовыми термометром. При измерениях т. э. д. с. поверяемых чувствительных элементов температура не должна меняться более чем на  $2^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ .

Измеряют т. э. д. с. образцового термометра  $E_{обр}$ . Измеряют  $\Delta e$  термоэлектродов поверяемых чувствительных элементов в паре с одноименными термоэлектродами образцового термометра. Т.э.д.с. каждой пары термоэлектродов измеряют дважды: вначале измерения ведут в прямом порядке, переходя последовательно от первого чувствительного элемента к последнему, после чего измерения повторяют в обратном порядке, снова измеряют  $E_{обр}$ .

Все отсчеты проводят до  $10^{-3}$  мВ. Значения  $E_{обр}$  и  $\Delta e$  с указанием знака заносят в протокол поверки (см. обязательное приложение 2).

По показаниям ртутных стеклянных термометров определяют и заносят в протокол поверки с округлением до  $1^{\circ}\text{C}$  значения температуры свободных концов  $t_{ск}$  образцового термоэлектрического термометра. Выполняют операции, перечисленные выше, при всех заданных значениях температуры (см. табл. 1). Поверяемые чувствительные элементы освобождают от электрической изоляции, свертывают в кольцеобразный моток диаметром 60—100 мм и помещают в упаковку, предназначенную для них.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Обработка результатов т. э. д. с. чувствительных элементов градуировок типов ХА и ХК

6.1.1. Из результатов измерений, выполненных в соответствии с п. 5.2.3, вычисляют средние температуры в термостате по показаниям образцового ртутного термометра и средние значения т. э. д. с. чувствительного элемента.

6.1.2. Средние значения т. э. д. с. образцового термоэлектрического термометра и каждого из поверяемых чувствительных элементов приводят в температуре свободных концов, равной 0°C. Необходимую поправку определяют в каждом случае по соответствующей стандартной градуировочной таблице, указанной в ГОСТ 3044—77 (градуировок типов ПП, ХА и ХК). Поправка имеет знак «плюс» и численно равна табличному значению т. э. д. с. при такой температуре, какую при поверке имели свободные концы. Приведенные значения т. э. д. с. заносят в протокол поверки.

В показания образцового ртутного термометра вводят поправки, значения которых даны в свидетельстве о поверке, и действительное значение температуры вносят в протокол поверки.

6.1.3. По приведенному значению т. э. д. с. образцового термометра определяют температуру  $t$  рабочих концов поверяемых чувствительных элементов по формуле

$$t = t_{\text{свид}} + \frac{E'_{\text{обр}} - E_{\text{свид}}}{(\Delta E/\Delta t)_t}, \quad (1)$$

где  $E'_{\text{обр}}$  — приведенное значение т. э. д. с. образцового термометра, мВ;

$E_{\text{свид}}$  — значение т. э. д. с., взятое из свидетельства на образцовый термометр, ближайшее к  $E'_{\text{обр}}$ ;

$t_{\text{свид}}$  — температура, соответствующая значению  $E_{\text{свид}}$ , °C;

$(\Delta E/\Delta t)_t$  — приращение т. э. д. с. образцового платинородий-платинового термометра на единицу температуры (мВ/°C), взятое из табл. 2.

Таблица 2

Температура $t$ , °C	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Значение $(\Delta E/\Delta t)_t \cdot 10^3$ , мВ/°C	9,1	9,5	9,8	10,2	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0

6.1.4. По стандартной градуировочной таблице, указанной в ГОСТ 3044—77, для поверяемых чувствительных элементов градуировок типов ХА и ХК находят нормированное значение их т. э.

д. с., соответствующее температуре образцового ртутного термометра (п. 6.1.2) или температуре  $t$ , вычисленной по формуле (1).

6.1.5. Для каждого поверяемого чувствительного элемента определяют разность между приведенным (п. 6.1.2) и нормированным (п. 6.1.4) значениями т. э. д. с. при каждой температуре.

Разность указанных значений должна быть в пределах, установленных ГОСТ 3044—77. Чувствительные элементы термопреобразователей технических термоэлектрических термометров, не удовлетворяющих этому требованию хотя бы при одном из заданных значений температуры, должны быть забракованы.

Результаты измерений т. э. д. с. термопреобразователей разборных конструкций, поверяемых в арматуре, и термопреобразователей неразборных конструкций обрабатывают аналогично.

6.2. Обработка результатов измерений т. э. д. с. при поверке чувствительных элементов градуировок типов ПП и ПР 30/6 методом поэлектродного сличения.

6.2.1. Из результатов измерений, выполненных по п. 5.2.4, вычисляют среднее значение т. э. д. с. образцового термометра и приводят его к температуре свободных концов, равной 0°C, как указано в п. 6.1.2 (в значения т. э. д. с. образцового термометра градуировки типа ПР 30/6 поправку не вносят).

По формуле (1) находят значение температуры  $t$ , при которой произведено поэлектродное сличение. Значения  $(\Delta E/\Delta t)_t$  берут из табл. 2 при поверке чувствительных элементов градуировки типа ПП и из табл. 3 при поверке чувствительных элементов градуировки типа ПР 30/6.

Таблица 3

Температура $t$ , °C	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500—1800
Значение $(\Delta E/\Delta t)_t \cdot 10^3$ , мВ/°C	6,1	7,0	7,9	8,6	9,3	10,0	10,6	11,0	11,4	11,7

6.2.2. Из результатов измерений, выполненных по п. 5.2.4, вычисляют средние арифметические значения т. э. д. с. термоэлектродов каждого поверяемого чувствительного элемента в паре с одноименными термоэлектродами образцового термометра ( $\bar{\Delta}e_1 = 1, 2, 3 \dots$ ).

Определяют разность  $\Delta E$  по формуле

$$\bar{\Delta}E = \bar{\Delta}e_1 - \bar{\Delta}e_2, \quad (2)$$

где  $\bar{\Delta}e_1$  — т. э. д. с. пары, образованной положительными термоэлектродами образцового термометра и поверяемого чувствительного элемента при температуре  $t$ , мВ.

$\bar{\Delta}e_2$  — т. э. д. с. пары, образованной отрицательными термоэлектродами образцового термометра и поверяемого чувствительного элемента при температуре  $t$ , мВ.

П р и м е ч а н и е. Формула (2) справедлива только при подключении термоэлектродов к измерительной установке согласно схемы, приведенной в обязательном приложении 1.

6.2.3. Вычисляют значение т. э. д. с.  $E_{\text{пов}}$  поверяемых чувствительных элементов при температуре  $t$  по формуле

$$E_{\text{пов}} = E_{\text{свид}} + \Delta E, \quad (3)$$

где  $E_{\text{свид}}$  — т. э. д. с. образцового термометра, значения которой даны в свидетельстве о поверке, при температуре  $t$ .

По стандартной градуировочной таблице, приведенной в ГОСТ 3044—77, для поверяемых чувствительных элементов градуировок типов ПП и ПР 30/6 находят нормированное значение их т. э. д. с., соответствующее температуре  $t$ , вычисленной по формуле (1).

6.2.4. Для каждого поверяемого чувствительного элемента определяют разность между приведенными (п. 6.1.2) и нормированными (п. 6.2.3) значениями т. э. д. с. при каждой температуре. Разность указанных значений должна быть в пределах, установленных в ГОСТ 3044—77.

Чувствительные элементы технических термоэлектрических термометров, не удовлетворяющие этому требованию хотя бы при одном из заданных значений температуры, должны быть забракованы.

6.3. При необходимости указания значений термоэлектродвигущей силы  $E_t$  в рабочем диапазоне кратковременного режима работы эти значения определяют путем графической экстраполяции функции  $E_t = f(t)$  или  $\Delta E_t = f_1(E_N)$ , где  $\Delta E_t = E_t - E_N$ ;

$E_t$  — значения термоэлектродвигущей силы поверяемых термо преобразователей;

$E_N$  — значения термоэлектродвигущей силы образцового термо преобразователя.

Полученные значения  $\Delta E_t$  не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 3044—77.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

## 7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. Результаты поверки считают положительными и чувствительный элемент признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящего стандарта.

7.1.1. Положительные результаты поверки оформляют нанесением поверительного клейма на клеммную колодку чувствительного элемента или бирку;

выдачей свидетельства о государственной поверке по форме, установленной Госстандартом, или свидетельства о ведомственной

проверке по форме, установленной органами ведомственных метрологических служб;

записью результатов государственной или ведомственной поверки в эксплуатационных документах по ГОСТ 2.601—68 в случаях, указанных в НТД на чувствительный элемент или термо преобразователь.

7.1.2. На лицевой стороне свидетельства о поверке должны быть указаны:

наименование организации, производившей поверку;

вид поверки (первичная, периодическая);

номер свидетельства;

номер чувствительного элемента;

тип стандартной градуировки чувствительного элемента;

пределы измерений (для чувствительных элементов специального назначения, применяемых в узком диапазоне температур);

наименование организации, представившей чувствительный элемент на поверку;

заключение о соответствии чувствительного элемента требованиям настоящего стандарта и годности его к применению;

дата оформления свидетельства.

На оборотной стороне свидетельства указывают:

диаметр, длину или массу термоэлектродов чувствительного элемента (для чувствительных элементов градуировок типов ПП и ПР 30/6);


глубину погружения чувствительного элемента в рабочее пространство печи при поверке.

7.1.3. Свидетельство о поверке должно быть подписано поверителем и руководителем лаборатории, в которой поверка была выполнена и заверено печатью.

7.2. При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят.

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Обязательное

Схема подключения термопреобразователей образцового и поверяемого термоэлектрических термометров к электроизмерительной установке при поэлектродном сличении

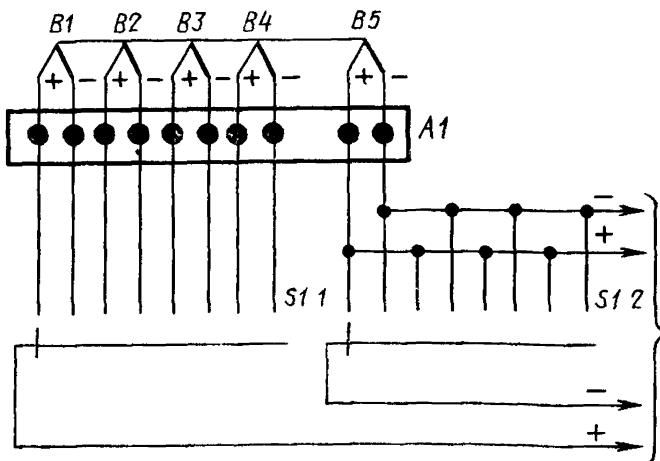

*B1...B4*—проверяемые чувствительные элементы; *B5*—термопреобразователь образцового термоэлектрического термометра, *A1*—термостат для свободных концов; *S1*—бесстремоточный переключатель.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

**ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ ГРАДУИРОВОК ТИПОВ ПП И ПР 30/6**

**ПРОТОКОЛ № 48**

**проверки чувствительных элементов технических термоэлектрических термометров градуировки ПП**

Номер элемента	Кем представлен	Термоэлектроды			Масса, г	Вид проверки (первоначальная, периодическая)
		Диаметр, мм	Длина, мм			
			+	—		
27	Завод ОЦМ, г. Свердловск	0,5	500	500	4,10	Периодическая

Проверка производилась методом поэлектродного сличения.

Средства поверки:

установка типа УТТ-6В № 7;

образцовый термоэлектрический термометр 2-го разряда типа ППО № 46;  
рутный стеклянный термометр типа ТЛ-18, № 318.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ**

1. Результаты внешнего осмотра

Номер элемента	№ 27
Указывают соответствие требованиям п. 5.1 настоящего стандарта	Электрод ПР10 имеет одну сварку на свободном конце

Указывают соответствие требованиям п. 5.1 настоящего стандарта

Электрод ПР10 имеет одну сварку на свободном конце

2. Результаты поэлектродного сличения

Глубина погружения термоэлектродов в печь при сличении 300 мм.

Температура свободных концов ( $t_{св}$ ) при сличении 23°C.

Поправка для приведения т. э. д. с. образцового термометра к  $t_{св}=0^\circ\text{C}$  0,13 мВ.

Образцовый термометр			Проверяемый термометр				Допускаемое отклонение по ГОСТ 3044—77, мВ	$E_{\text{свид}} \text{, мВ}$		
			№ 27							
$E_{0\text{бр}}$ , мВ	$E_{\text{обр}}$ , мВ	Температура поверки, °C	$\Delta e_1$ , мкВ	$\Delta e_2$ , мкВ	$E_{\text{пов}}$ , мВ	$\Delta$ , мВ				
2,210	2,355	304	-1	+5	2,309	0,05	0,010	2,315 при 300°C		
2,240			-1	+5						

Номер элемента	Заключение о пригодности чувствительного элемента и отметка о выдаче документа о поверке
----------------	--

27 | Годен. Свидетельство о поверке № 48

«03» мая 1976 г. Проверил \_\_\_\_\_  
(подпись) $\Delta e_1$  — т. э. д. с. пары положительных термоэлектродов; $\Delta e_2$  — т. э. д. с. пары отрицательных термоэлектродов; $\Delta$  — разность между приведенным для проверяемого термометра и нормированным значениями т. э. д. с.

3. Заключение по результатам поверки

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
**Обязательное**

**ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ ГРАДУИРОВОК ТИПОВ ХА И ХК**

**ПРОТОКОЛ № 183**  
**проверки чувствительных элементов технических термоэлектрических термометров градуировок ХК**

Номер элемента	Кем представлен	Термоэлектроды		Вид поверки (первичная, периодическая)
		Длина, мм	Диаметр, мм	
142	Завод РТИ, г. Свердловск	1250	1,2	Первичная

Глубина погружения чувствительных элементов в печь и термостат при поверке — 300 мм.  
Средства поверки:

установка типа УТТ—6В № 7;  
 образцовый ртутный термометр 3-го разряда типа ТЛ-4 № 12;  
 образцовый термоэлектрический термометр 3-го разряда типа ППО № 169;  
 ртутные стеклянные термометры типа ТЛ-18 № 342 и № 385.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

#### 1. Результаты внешнего осмотра

№ 142	№ 142
Указывают соответствие требованиям п. 5.1 настоящего стандарта	Удовлетворительный

#### 2. Результаты определения т. э. д. с.

Температура свободных концов образцового термометра ( $t_{ск}$ ) при различии  $23,4^{\circ}\text{C}$

Поправка для приведения т. э. д. с. образцового термометра к  $t_{ск}=0^{\circ}\text{C}$  0,133 мВ

Образцовый термометр			Поверяемый термометр № 142					Допускаемое отклонение по ГОСТ 3044—77, мВ
$E_{обр}$ , мВ или $0^{\circ}\text{C}$	$E'$ обр, мВ	Темпера-тура поверки, $^{\circ}\text{C}$	$E_{пов'}$ , мВ	$t_{ск}$ , $^{\circ}\text{C}$	Поправка на $t_{ск'}$ , мВ	Т.э.д.с., при вед. к $t_{ск}=0^{\circ}\text{C}$ , мВ	$\Delta$ , мВ	
2,242			21,65					
44			66					
48			68					
2,248	2,379	305,7	21,70	23,5	1,54	23,21	-0,16	0,200

#### 3. Заключение по результатам поверки

Номер элемента	Заключение о пригодности чувствительного элемента и отметка о выдаче документа о поверке
142	Годен. Свидетельство о поверке № 183


«10» апреля 1978 г.

Проверил \_\_\_\_\_  
 (подпись)

$E_{пов}$  — значения т. э. д. с. поверяемого термометра;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

**Схема подключения термопреобразователей образцового и поверяемого термоэлектрических термометров к электроизмерительной установке при их сличении**

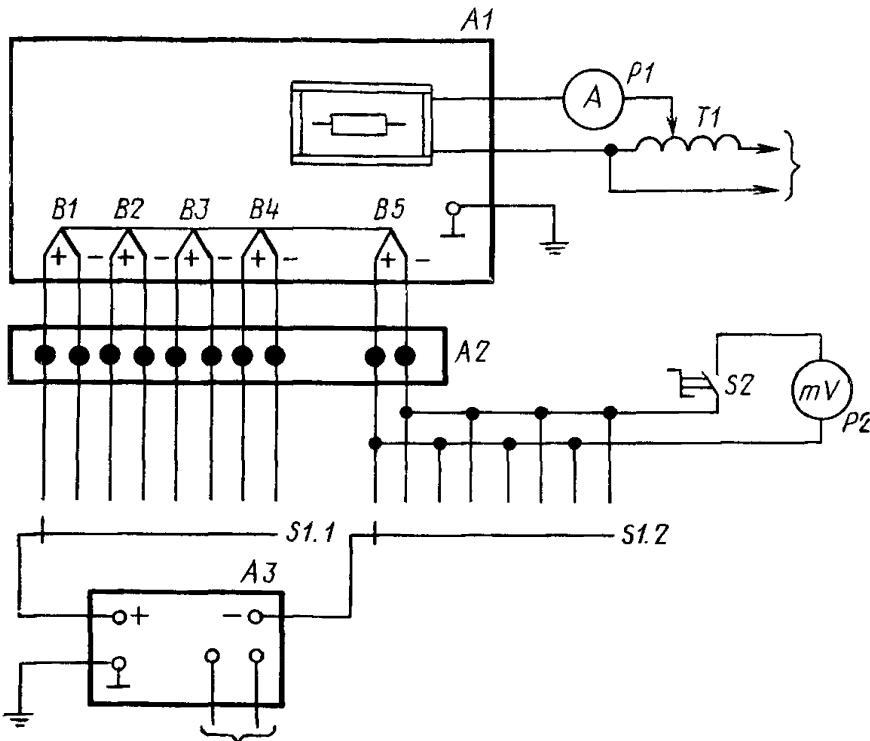

$\sim 50 \text{ Гц}, 200 \text{ В}$

$A_1$ —печь сопротивления;  $A_2$ —теплоизолированный сосуд;  $A_3$ —микровольтметр;  $B_1 \dots B_4$ —поверяемые чувствительные элементы;  $B_5$ —термопреобразователь образцового термоэлектрического термометра;  $P_1$ —амперметр;  $P_2$ —пирометрический милливольтметр;  $S_1$ —бестермосточный переключатель;  $S_2$ —кнопка;  $T_1$ —регулятор напряжения.

$\sim 50 \text{ Гц}, 200 \text{ В} \text{ (стабилизированное)}$

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

## Справочное

## ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Вертикальная трубчатая печь сопротивления (см. чертеж) предназначена для поэлектродного сличения чувствительных элементов технических термоэлектрических термометров градуировок типа ПР 30/6 с однотипным образцовым термоэлектрическим термометром с диапазоном измерения температур от 600 до 1800°C.


Рабочее пространство печи образовано корундовой трубой 3 (марка КВП, № 30—1). Материалом для обмотки внутреннего нагревателя 4 служит проволока диаметром 0,8 мм из сплава платины с 40% родия (марка ПлРд-40 по ГОСТ 18389—73). Шаг намотки проволоки равен 3 мм. Обмотка нагревателя покрыта слоем огнеупорной массы толщиной 3 мм, состоящей из окиси алюминия в порошке (марка ЧДА) с добавлением 15% (по массе) белой огнеупорной глины.

Труба 3 с нагревательной обмоткой размещена коаксиально внутри корундовой трубы 5 (марка КВП, № 54), несущей наружную нагревательную обмотку 6 из платинородниковой проволоки марки ПлРд-40 по ГОСТ 18389—73, диаметром 0,5 мм. Шаг намотки проволоки равен 4 мм. Нагреватель покрыт слоем огнеупорной массы толщиной 3 мм, имеющей указанный выше состав.

Обе корундовые трубы с нагревательными обмотками установлены между двумя фланцами 1 и 10 из шамота, в которых сделаны центрирующие пазы для труб, а также для стального экрана 8 (лист Б-0-ПН-1,0 ГОСТ 19904—74 из стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5582—75).

Из стального листа той же марки изготавливают кожух печи 9, поддон 2 и крышку 11. Между кожухом и экраном оставлен воздушный зазор 10 мм. Пространство между экраном и корундовой трубой 5 заполнено порошком из окиси алюминия или техническим глиноземом 7.

Нагревательные обмотки печи раздельно питаются током переменного напряжения 50 Гц через разделительные трансформаторы мощностью 1,25 кВт каждый (220/220 В для наружной обмотки и 220/127 В — для внутренней). Напряжение на входе трансформаторов регулируют регулятором напряжения типа ПАТР-2М. Режим разогрева печи и стабилизация заданных значений температуры рекомендуется определять опытным путем перед вводом печи в эксплуатацию. Ток в обмотках контролируют при помощи амперметров (например типа Э377) класса точности 1,0 по ГОСТ 8711—78 с верхним пределом измерений до 10 А.

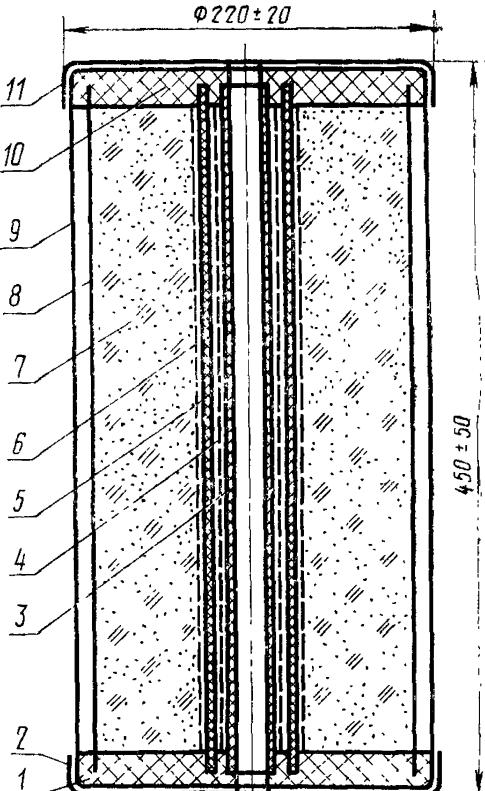

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Справочное

**Информационные данные о соответствии ГОСТ 8.338—78 СТ СЭВ 1060—78**

Разд. 1 ГОСТ 8.338—78 соответствует разд. 1 СТ СЭВ 1060—78.

Разд. 2 ГОСТ 8.338—78 соответствует разд. 2 СТ СЭВ 1060—78.

Разд. 3 и 5 ГОСТ 8.338—78 соответствуют разд. 3 и 4 СТ СЭВ 1060—78.

Разд. 6 ГОСТ 8.338—78 соответствует разд. 5 СТ СЭВ 1060—78.

Разд. 7 ГОСТ 8.338—78 соответствует разд. 6 СТ СЭВ 1060—78.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

---

Редактор *M. B. Глушкова*

Технический редактор *Э. В. Митяй*

Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 07.01.85 Подп. в печ. 21.05.85 1,5 п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,32 уч.-изд. л.  
Тираж 10.000 Цена 5 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 609