
Инструмент для холоднштамповочных автоматов

МАТРИЦЫ ПЯТОГО ПЕРЕХОДА

Конструкция и размеры

Tools for cold-forming machines.

5th station dies

Construction and dimensions

ГОСТ
26511-85

ОКП 36 6229

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1985 г. № 963 срок введения установлен


с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на матрицы пятого перехода для высадки заготовок гаек номинальным диаметром резьбы от 6 до 20 мм.

2. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным: для исполнения 1 на черт. 1 и в табл. 1, 2, для исполнения 2 на черт. 2 и в табл. 3, 4.

Исполнение 1

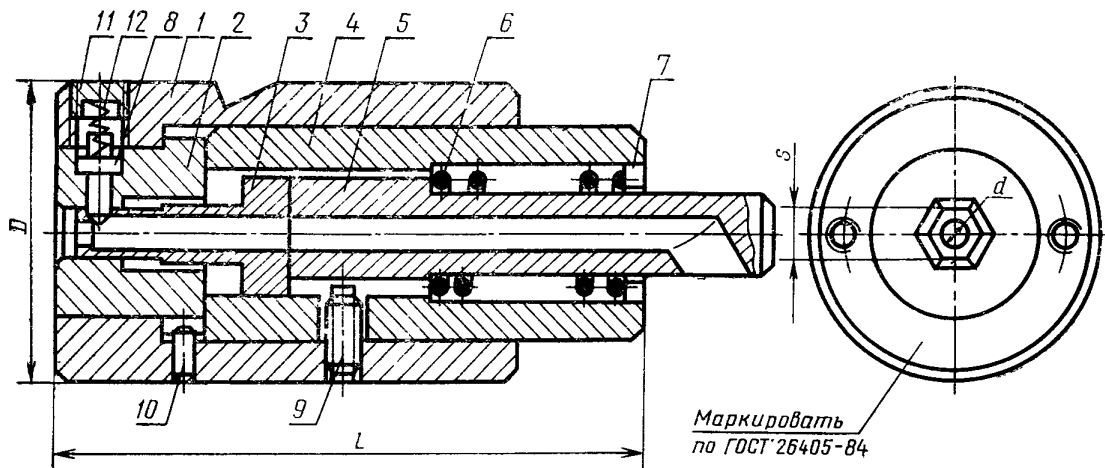

11—пробка 7009-0227 по ГОСТ 12202—66 (кол. 1).

Черт. 1

Таблица 1


Размеры, мм

Обозначение матрицы	Примечание	Изготавливаемая гайка				Масса, кг, не более		
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта	<i>d</i>	<i>S</i>		<i>D</i>	<i>L</i>
				Поле допуска				
				H9			17	h9
1105-0401	M6	ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70	5,65	9,9	60	125	2,256	
1105-0402	M8	ГОСТ 2524—70	7,40	11,9	70	140	3,570	
1105-0403		ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70		12,9			3,572	
1105-0404	M10	ГОСТ 2524—70	10,97	13,9	80	160	5,265	
1105-0405		ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70		16,9			5,421	
1105-0406	M12	ГОСТ 2524—70	10,97	18,9	90	180	7,831	
1105-0407		ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70					7,845	
1105-0408	M14	ГОСТ 2524—70	12,70	21,9	105	200	11,748	
1105-0409		ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70					11,760	
1105-0410	M16	ГОСТ 2524—70	14,70	23,9			11,660	
1105-0411		ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70					11,640	

Обозначение матрицы	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Матрица Кол. 1	Поз. 3 Выталкиватель Кол. 1	Поз. 4 Втулка Кол. 1	Поз. 5 Проводка Кол. 1	Поз. 6 Пружина Кол. 1
	Обозначение деталей					
1105-0401	1105-0401/001	1105-0401/002	1105-0401/003	1105-0401/004	1105-0401/005	1105-0401/006
1105-0402	1105-0402/001	1105-0402/002	1105-0402/003	1105-0402/004	1105-0402/005	1105-0402/006
1105-0403		1105-0403/002	1105-0403/003			
1105-0404	1105-0404/001	1105-0404/002	1105-0404/003	1105-0404/004	1105-0404/005	1105-0404/006
1105-0405		1105-0405/002	1105-0405/003			
1105-0406	1105-0406/001	1105-0406/002	1105-0406/003	1105-0406/004	1105-0406/005	1105-0406/006
1105-0407		1105-0407/002	1105-0407/003			
1105-0408	1105-0408/001	1105-0408/002	1105-0408/003	1105-0408/004	1105-0408/005	1105-0408/006
1105-0409		1105-0409/002	1105-0409/003			
1105-0410			1105-0410/003		1105-0410/005	
1105-0411		1105-0411/002	1105-0411/003			

Обозначение матрицы	Поз. 7 Кольцо	Поз. 8 Отсекатель	Поз. 9 Винт ГОСТ 1478—84 Кол. 1	Поз. 10 Штифт ГОСТ 3128—70 Кол. 1	Поз. 12 Пружина ГОСТ 18793—80 Кол. 1
	Кол. 1	Кол. 1	Обозначение деталей		
1105-0401	1105-0401/007	1105-0401/008	В М8—6g×20.14Н.05	4m6×12	1086 0774
1105-0402	1105-0402/007	1105-0402/008			
1105-0403	1105-0404/007	1105-0404/008	В.М8—6g×25 14Н.05	4m6×12	1086-0775
1105-0404					
1105-0405	1105-0406/007	1105 0406/008	В.М8—6g×30.14Н.05	4m6×14	1086-0775
1105-0406	1105-0408/007	1105-0408/008			
1105-0407	1105-0408/007	1105-0410/008	В.М8—6g×30.14Н.05	4m6×14	1086-0775
1105-0408					
1105-0409	1105-0410/008	1105-0411/008	В.М8—6g×30.14Н.05	4m6×14	1086-0775
1105-0410					
1105-0411					

Пример условного обозначения матрицы размерами $S=9,9$ мм, $d=5,65$ мм:
Матрица 1105-0401 ГОСТ 26511—85

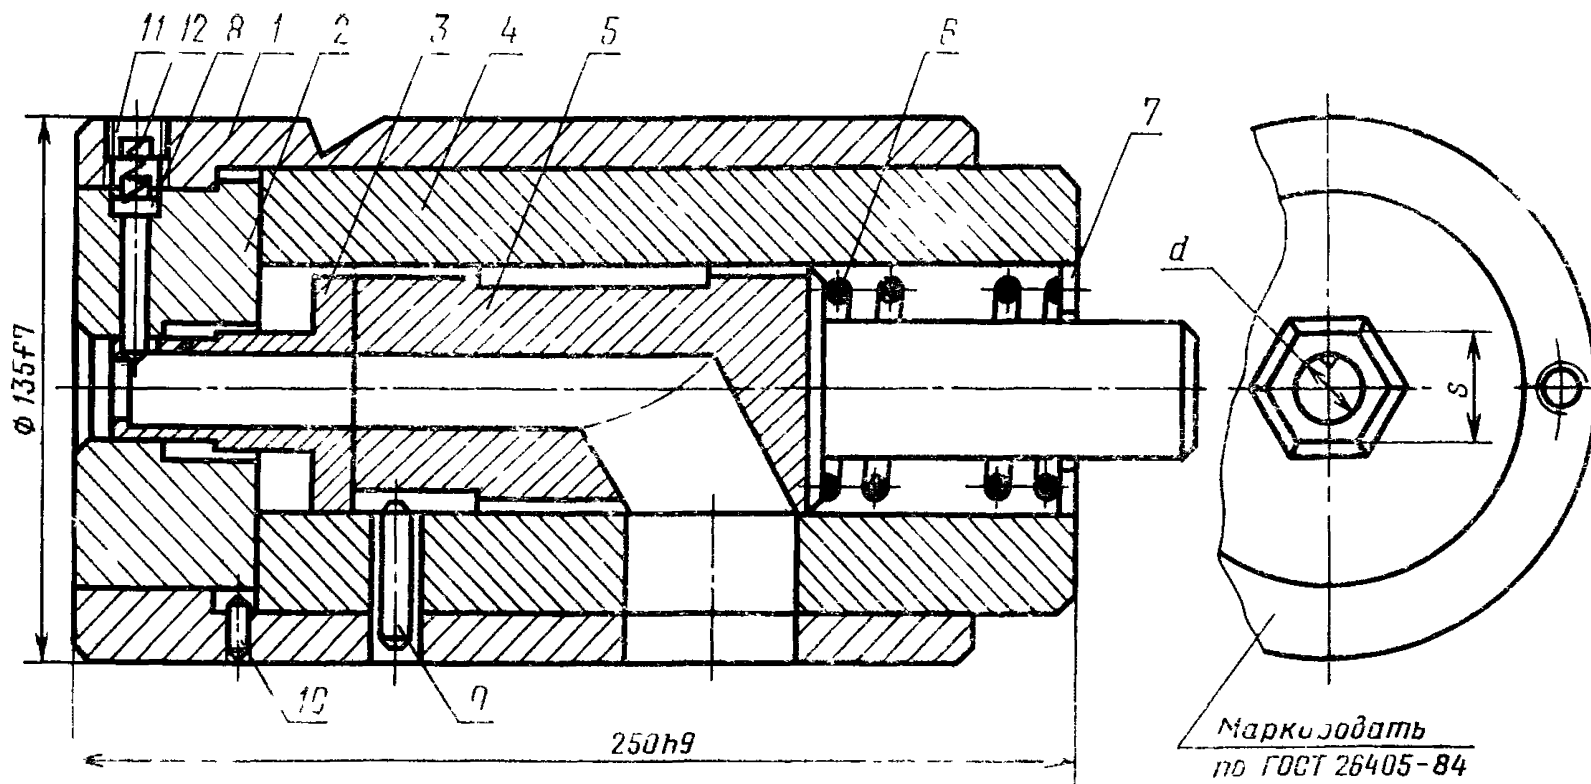

1—корпус 1105 0412/001 (кол 1) 2—матрица по табл 4 4—выталкиватель по табл 4, 4—втулка 1105 0412/004 (кол 1);
 5—проводка по табл 4 6—пружина 1105 0412/006 (кол 1) 7—кольцо 1105 0412/007, 8—отсекатель по табл 4, 9—винт
 В М8—6g×40 14Н 05 по ГОСТ 1478—84 (кол. 1), 10—штифт 4т6×17 по ГОСТ 3128—70 (кол 1) 11—пробка 7009 0227
 по ГОСТ 12202—66 (кол 1)

Черт. 2

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение матрицы	Применяемость	Изготавливаемая гайка		d	S	Масса, кг, не более
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта			
1105-0412		M18	ГОСТ 2524—70	16,25	23,9	24,63
1105-0413			ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70		26,9	24,65
1105-0414		M20	ГОСТ 2524—70	18,25		24,54
1105-0415			ГОСТ 5915—70; ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70		29,8	24,53

Таблица 4


Обозначение матрицы	Поз. 2 Матрица Кол. 1	Поз. 3 Выталкиватель Кол. 1	Поз. 5 Проводка Кол. 1	Поз. 8 Отсекатель Кол. 1
	Обозначение деталей			
1105-0412	1105-0412/002	1105-0412/003	1105-0412/005	1105-0412/008
1105-0413	1105-0413/002	1105-0413 003		
1105-0414			1105-0414/003	1105-0414/005
1105 0415	1105-0415/002	1105-0415,003		

Пример условного обозначения матрицы размерами $S=23,9$ мм, $d=15,75$ мм:

Матрица 1105-0412 ГОСТ 26511—85

3. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

4. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным: для исполнения 1 на черт. 3 и в табл. 5, для исполнения 2 на черт. 4.

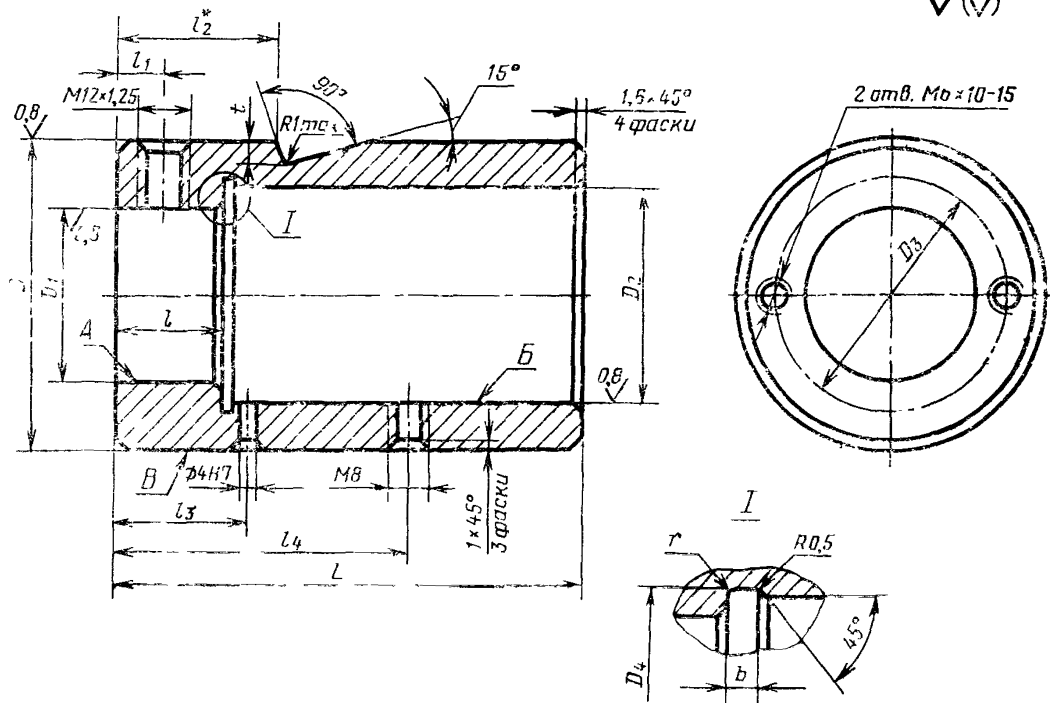

Черт. 3

Таблица 5


Размеры, мм

Обозначение корпуса	D D ₁ D ₂			D ₃	D ₄	L	l	l ₁	l ₂	l ₄	t	b	r	Масса, кг, не более
	Поле допуска													
	h7		H7											
1105-0401/001	60	30	40	45	40,5	160	20	8,5	25	60	5	3	1,0	1,287
1105-0402/001	70	40	50	55	51,0	115	25	9,5	30	68	6			1,806
1105-0404/001	80	50	60	65	61,0	135	30	10,5	35	80				2,497
1105-0406/001	90	60	70	75	71,0	150	35	11,5	40	87	7	5	1,6	3,201
1105-0408/001	105	70	80	88	81,0	160		12,5		95	9			4,841

Пример условного обозначения корпуса размера-
ми $D=60$ мм, $L=100$ мм:

Корпус 1105-0401/001 ГОСТ 26511—85

Исполнение 2
Остальное — см. черт. 3

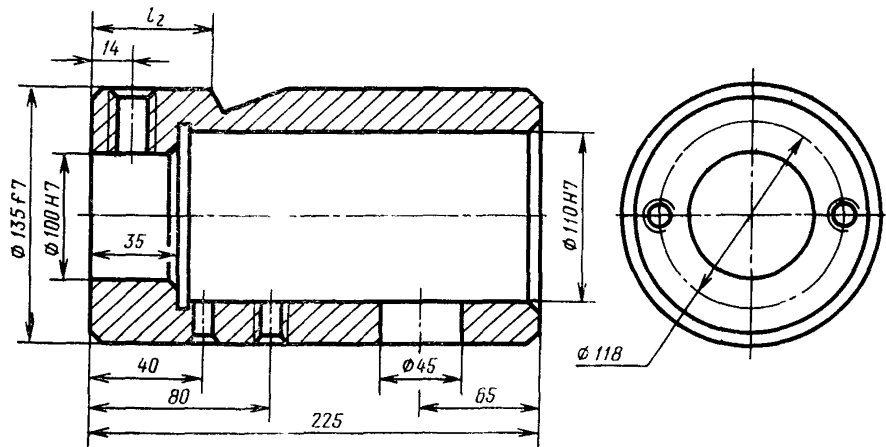

Масса — 8,513 кг

Черт. 4

Условное обозначение корпуса:

Корпус 1105-0412/001 ГОСТ 26511—85

- 4.1. Материал — сталь 45 ГОСТ 1050—74.
- 4.2. Твердость 42...46,5 HRC, .
- 4.3. Допуск радиального биения поверхностей *A* и *B* относительно поверхности *B* — по *B*-й степени точности ГОСТ 24643—81.

Размеры, мм

Обозначение матрицы	S / D		D ₁	D ₂	D ₃	L	l	l ₁	H	b	r	Масса, кг, не более
	Поле допуска											
	H9	f7										
1105-0401/002	9,9	30	29,5	35	13	30	8,5	15	32,5			0,143
1105-0402/002	11,9	40	39,5	45	16	35	9,5	20	42,5	3	1,0	0,303
1105-0403/002	12,9											0,301
1105-0404/002	13,9	50	49,5	55	17	40	10,5	23	52,5			0,389
1105-0405/002	16,9											0,527
1105-0406/002	18,9											60
1105-0407/002		0,952										
1105-0408/002	21,9	70	69,0	75	26	45	12,5	25	72,5	5	1,6	1,254
1105-0409/002												1,226
1105-0411/002												23,9
1105-0412/002	26,9	100	99,0	105	32		14,0		102,5			2,557
1105-0413/002												2,538
1105-0415/002												29,8

Пример условного обозначения матрицы размерами $S=9,9$ мм, $D=30$ мм:

Матрица 1105-0401/002 ГОСТ 26511—85


5.1. Материал — сталь Х12Ф1 ГОСТ 5950—73.

5.2. Твердость 61...63 HRC₃.

5.3. Допуск торцового бienia поверхности А относительно поверхности В — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5.4. Допуск симметричности паза и шестигранника — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81. База — поверхность В.

6. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 7.

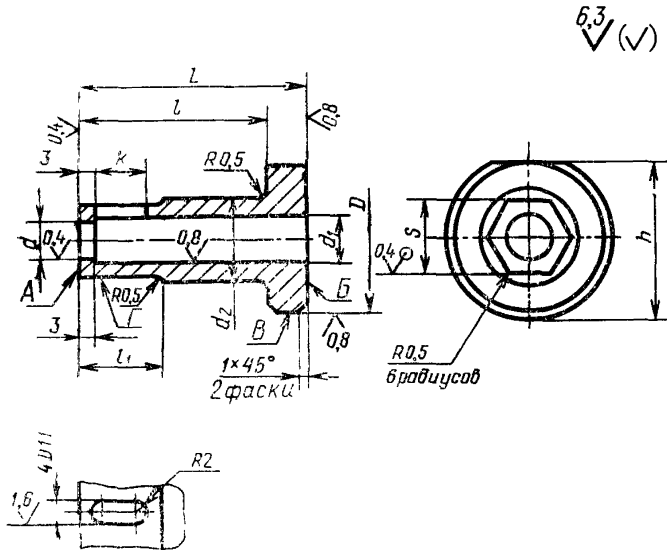

Черт. 6

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение выталкивателя	S	D	d	d ₁	d ₂	L	l	l ₁	h	k	Масса, кг, не более
	Поле допуска										
	f7	H9									
1105-0401/003	9,7	25	5,65	6,0	12	40	30	20	24	12	0,040
1105-0402/003	11,7	30	7,40	8,0	14	45	35		29	13	0,057
1105-0403/003	12,7				15				34	14	0,061
1105-0404/003	13,7	35	9,15	9,5	16	50	45	34	14	0,079	
1105-0405/003	16,7				20					0,096	
1105-0406/003	18,6	40	10,97	11,5	22	55	45	33	15	0,110	
1105-0407/003										0,124	
1105-0408/003	21,6	45	12,70	13,0	25	55	45	44	16	0,137	
1105-0409/003										0,163	
1105-0410/003	23,6	60	14,70	15,0	28	55	45	25	17	0,145	
1105-0411/003										0,165	
1105-0412/003	26,6	60	16,25	16,5	31	55	45	25	17	0,244	
1105-0413/003										0,277	
1105-0414/003	29,5	60	18,25	18,5	34	55	45	25	17	0,254	
1105-0415/003										0,288	

Пример условного обозначения выталкивателя размерами $S=9,7$ мм; $d=5,35$ мм:

Выталкиватель 1195-0401/003 ГОСТ 26511—85


6.1. Материал — сталь У10А ГОСТ 1435—74.

6.2. Твердость 59...60 HRC_с.

6.3. Допуски торцового биения поверхностей А и Б и радиального биения поверхности В относительно поверхности Г — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным: для исполнения 1 на черт. 7 и в табл. 8, для исполнения 2 на черт. 8.

Исполнение 1

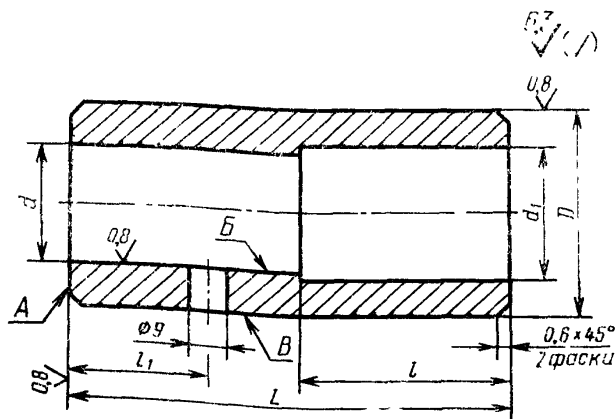

Черт. 7

Таблица 8


Обозначение втулки	D		d ₁	L (поле допус- ка h8)	l	l ₁	Масса, кг, не более
	Поле допуска						
	H7	H7					
1105-0401/004	40	25	26	95	45	30	0,552
1105-0402/004	50	30	31	105	50	33	1,011
1105-0404/004	60	35	36	120		40	1,728
1105-0406/004	70	40	41	135	58	42	2,709
1105-0408/004	80	45	46	155	67	50	4,133

Пример условного обозначения втулки размерами $D=40$ мм, $L=95$ мм:

Втулка 1105-0401/004 ГОСТ 26511—85

Исполнение 2

Остальное — см черт. 7

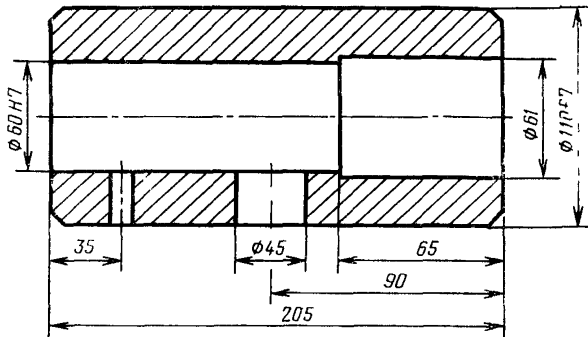

Масса — 10,368 кг

Черт 8

Условное обозначение втулки:

Втулка 1105-0412/004 ГОСТ 26511—85


7.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.

7.2. Твердость 59..63 HRC₃.

7.3. Допуски торцового биения поверхности А и радиального биения поверхности В относительно поверхности В — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

8. Конструкция и размеры проводки должны соответствовать указанным: для исполнения 1 на черт. 9 и в табл. 9, для исполнения 2 на черт. 10 и в табл. 10.

Исполнение 1

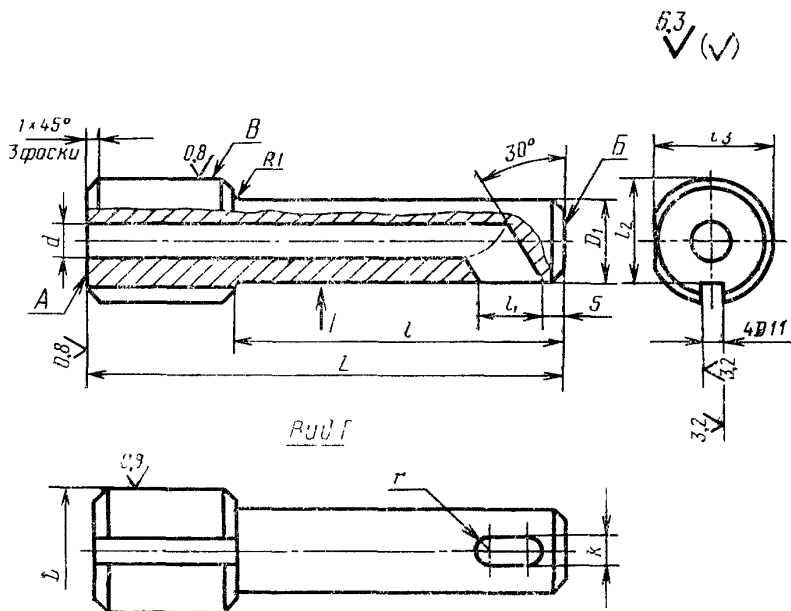

Черт. 9

Таблица 9


Размеры, мм

Обозначение проводки	D (по те допус к.д. 17)	D ₁	d	L	l	l ₁	l ₂	l ₃	r	k	Масса, кг, не более
1105-0401/005	25	15	6,5	105	75	15	20,5	24	3,00	6 0	0,184
1105-0402/005	30	20	8,5	115	80		25,5	29	4,00	8,0	0,323
1105-0404/005	35		10,0	130			34,5	34	4,25	9,5	0,473
1105-0406/005	40	25	12,0	150	90		35,5	39	6,00	12,0	0,771
1105-0408/005	45		13,5						6,75	13,5	1,177
1105-0410/005		30	15,5	165	95	20	40,5	44	7,75	15,5	1,100

Пример условного обозначения проводки размером $d=6,5$ мм.

Проводка 1105 0401/005 ГОСТ 26511—85

9. Конструкция и размеры пружин сжатия должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 11.

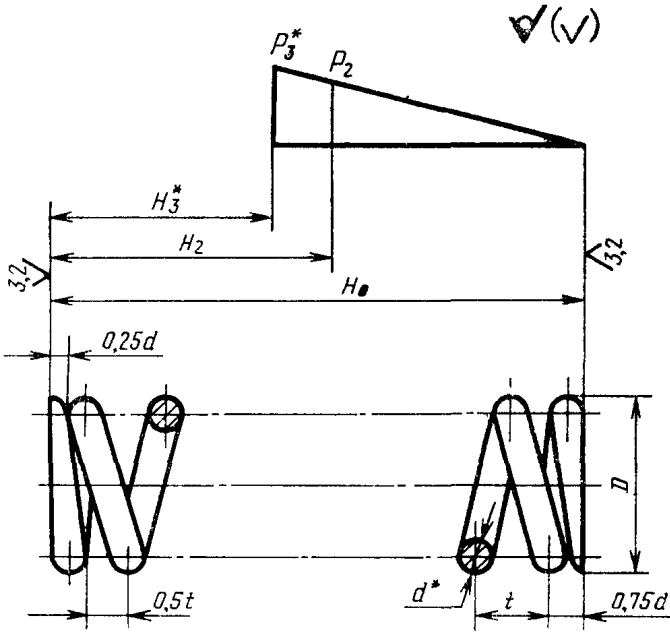

* Размеры и параметры для справок.

Черт. 11

Размеры, мм


Обозначение пружины	P_2 , Н (кгс)	P_3 , Н (кгс)	D	d	t	H_0	H_2	H_3	Число витков рабочих	Число витков полное	Длина разверну- той пружины	Масса, кг, не более
1105-0401/006	100	132	22	2,5	5,00	72,6	45,5	37,5	14	15,5	950	0,037
1105-0402/006	82	103	28		7,00	100,6	51,5				1241	0,0'8
1105-0404/006	140	235	30	3,5	6,43	67,8	50,5	38,5	10	11,5	957	0,0'2
1105-0406/006	203	300	35	4,0	7,81	74,6	53,5	40,0	9	10,5	1035	0,101
1105-0408/006	233	335	42	4,5	8,81	92,5	62,5	49,5	10	11,5	1355	0,169
1105-0412/006	212	309	48		10,53	99,3	61,0	45,0	9	10,5	1440	0,183

Пример условного обозначения пружины размером $D=22$ мм:

Пружина 1105-0401/006 ГОСТ 26511—85

- 9.1. Направление навивки пружины — любое.
- 9.2. Материал — проволока II ГОСТ 9389—75.
- 9.3. Диаметр контрольного стержня $D = D - d - 1$.

10. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 12.

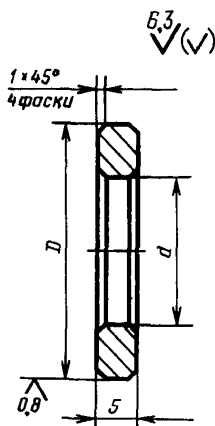

Черт. 12

Таблица 12

Размеры, мм

Обозначение кольца	D	d	Масса, кг, не более
1105-0401/007	24	16	0,009
1105-0402/007	29	21	0,017
1105-0404/007	34		0,021
1105-0406/007	39	26	0,025
1105-0408/007	44	31	0,029
1105-0412/007	59	36	0,066


Пример условного обозначения кольца размером $D=24$ мм:

Кольцо 1105-0401/007 ГОСТ 26511—85

10.1. Материал — сталь 45 ГОСТ 1050—74.

10.2. Твердость 42 46,5 HRC

11. Конструкция и размеры отсекателей должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 13.

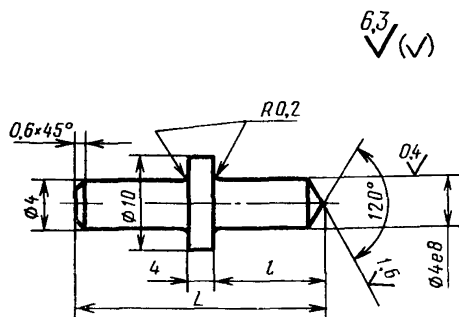

Черт. 13

Таблица 13

Размеры, мм

Обозначение отсекателя	L	l	Масса, кг, не более
1105-0401/008	15	6,8	0,004
1105-0402/008	20	10,9	0,005
1105-0404/008	24	15,1	0,006
1105-0406/008	28	19,2	0,007
1105-0408/008	32	23,3	0,008
1105-0410/008	31	22,3	0,007
1105-0412/008	45	36,6	0,011
1105-0414/008	44	35,6	0,010

Пример условного обозначения отсекателя размером $l=6,8$ мм:

Отсекатель 1105-0401/008 ГОСТ 26511—85

11.1. Материал — сталь У8А ГОСТ 1435—74.

11.2. Твердость 58,5...60 HRC_с

Изменение № 1 ГОСТ 26511—85 Инструмент для холоднштамповочных автоматов. Матрицы пятого перехода. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 № 3807


Дата введения 01.01.91

Пункт 2. Таблица 1. Графа S. Заменить значения: 16,9 на 15,9; 18,9 на 17,9; 21,9 на 20,9;

чертеж 2. Подрисуночная подпись. Заменить номер позиции: 4 на 3;

таблица 4. Пример условного обозначения. Заменить размер: $d=15,75$ мм на $d=16,25$ мм.

Пункт 4. Чертеж 3 На торцевой поверхности и на отверстии $\varnothing 4H7$ проставить обозначение шероховатости $Ra 0,8$, как показано на чертеже:

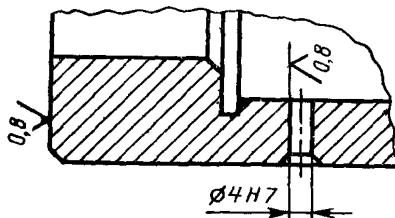

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26511—85)

Пункт 5 Чертеж 5 Заменить размер $\varnothing 4h9$ на $\varnothing 4H9$

Пункт 5 4 Исключить слова «База—поверхность Б»

Пункт 6 Таблица 7 Графа S Заменить значения 16,7 на 15,7, 18,6 на 17,6;
21,6 на 20,6,

пример условного обозначения Заменить размер $d=5,35$ мм на $d=5,65$ мм.

Пункт 8 Таблица 9 Графа r Заменить значение 4,25 на 4,75

(ИУС № 3 1990 г.)