



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**АВТОМАТЫ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ
ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЕ ПРУТКОВЫЕ**

НОРМЫ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ

ГОСТ 18100-80

Издание официальное

Цена 5 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛЬ

В. Н. Свешников

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А. Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 октября 1980 г. № 5069

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**АВТОМАТЫ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ
ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЕ ПРУТКОВЫЕ****Нормы точности и жесткости****Single-spindle bar turret automatics
Standards of accuracy and rigidity****ГОСТ
18100—80****Взамен
ГОСТ 18100—72****ОКП 38 1110**


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 октября 1980 г. № 5069 срок действия установлен

с 01.07.1982 г.**до 01.07.1987 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на токарно-револьверные одношпиндельные прутковые автоматы общего назначения, классов точности Н и П.
2. Общие требования к испытаниям автоматов на точность — по ГОСТ 8—77.
3. Общие условия испытаний автоматов на жесткость — по ГОСТ 7035—75.
4. Нормы точности и жесткости автоматов не должны превышать значений, указанных в табл. 1—10, 12—15, 17 и 19.

5. ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ АВТОМАТА

5.1. Радиальное биение передней посадочной поверхности отверстия шпинделя под нажимную втулку для зажимной цанги

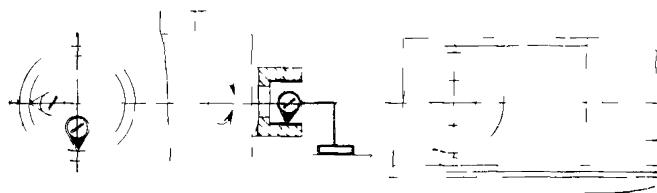


Черт. 1

Таблица 1

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
	Н	П
До 20	8	5
Св. 20 » 40	10	6
» 40 » 65	12	8

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, метод 1 (черт. 1).

5.2. Радиальное биение поверхности конического отверстия нажимной втулки для зажимной цанги

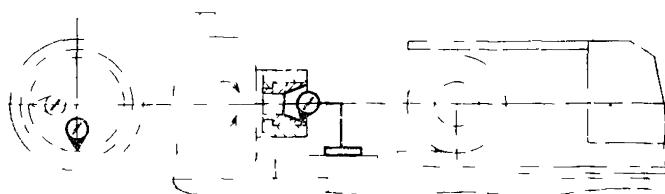


Черт. 2

Таблица 2

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм, для автоматов класса точности	
	Н	П
До 20	10	6
Св. 20 » 40	12	8
» 40 » 65	16	10

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, метод 1 (черт. 2)

5.3 Осевое биение шпинделя

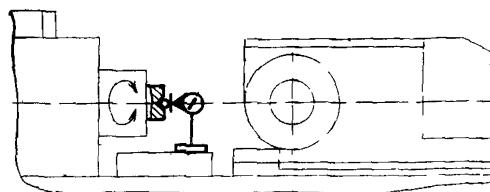


Черт. 3

Таблица 3

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм для автомата класса точности	
	Н	П
До 20	8	5
Св. 20 > 40	10	6
> 40 > 65	12	8

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 17, метод 1 (черт. 3)

5.4. Параллельность траектории перемещения револьверного суппорта к оси шпинделя в вертикальной и горизонтальной плоскостях

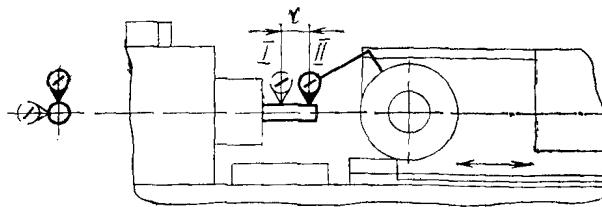


Черт. 4

Таблица 4

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	l, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
		Н	П
До 20	50	8	5
Св. 20 > 40	80	10	6
> 40 > 65	120	10	6

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 6, метод 3а (черт. 4).

5.5. Постоянство положения револьверной головки в подшипнике и фиксирующее устройство (для автоматов, не имеющих механизма зажима револьверной головки) (черт. 5).

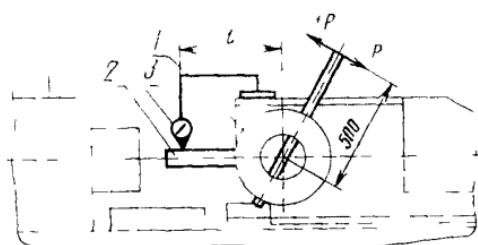

Черт. 5

Таблица 5

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	l , мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
		Н	П
До 20	100	12	8
Св. 20 > 40	160	16	10
> 40 > 65	200	20	12

В отверстие револьверной головки 1 укрепляют контрольную оправку 2.


На корпусе револьверного суппорта устанавливают показывающий измерительный прибор 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей контрольной справки и был перпендикулярен ей. Измерительный наконечник должен быть расположен на расстоянии l от оси револьверной головки.

На револьверную головку действуют силой $P = 50\text{Н}$, приложенной на расстоянии 500 мм от оси револьверной головки, последовательно в направлении плавкого хода головки и в обратную сторону.

Смещение при каждом положении револьверной головки определяют как алгебраическую разность показаний измерительного прибора при приложении силы $+P$ и $-P$.

Измерения проводят во всех позициях револьверной головки.

5.6. Параллельность осей отверстий для инструментов в револьверной головке к траектории перемещения револьверного суппорта в вертикальной и горизонтальной плоскостях

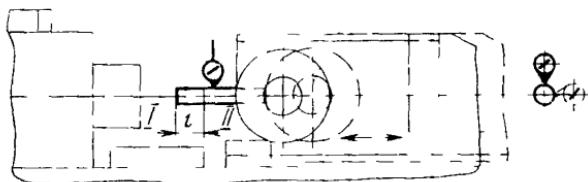


Черт. 6

Таблица 6

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	L, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
		Н	П
До 20	50	6	4
Св. 20 » 40	80	8	5
» 40 » 65	120	10	6

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 6, метод 3б (черт. 6). Измеряют все отверстия револьверной головки.

5.7. Соосность отверстий для инструментов в револьверной головке с осью вращения шпинделя

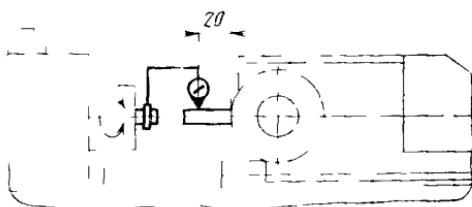

Черт. 7

Таблица 7


Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск мкм, для автомата класса точности	
	Н	П
До 20	16	10
Св. 20 » 40	20	12
» 40 » 65	25	16

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 14, метод 1 (черт. 7).

Измерительный наконечник показывающего измерительного прибора должен касаться образующей контрольной оправки на расстоянии 20 мм от окружности револьверной головки.

Измеряют все отверстия револьверной головки.

5.8. Перпендикулярность направления перемещения поперечного суппорта к оси шпинделя

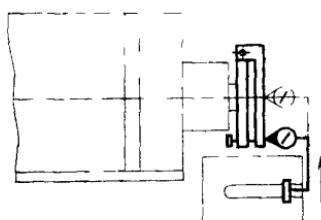

Черт. 8

Таблица 8


Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
	Н	П
До 20	6	4
Св. 20 > 40	8	5
> 40 > 65	10	6
Отклонение допускается только в сторону шпиндельной бабки		

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 9, метод 4 (черт. 8).

Суппорт с показывающим измерительным прибором перемещают на всю длину хода в направлении к оси шпинделя.

Измеряют все поперечные суппорты.

5.9. Радиальное биение переднего отверстия зажимной цанги

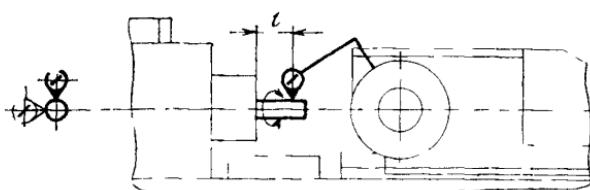

Черт. 9

Таблица 9


Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	<i>l</i> , мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
		Н	П
До 20	50	40	25
Св. 20 » 40	80	50	30
» 40 » 65	120	60	40

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, метод 2 (черт. 9).

Измерительный наконечник показывающего измерительного прибора должен касаться образующей контрольной оправки на расстоянии *l* от торца шпинделя.

Измеряют все цанги, поставляемые с автоматом.

5.10. Постоянство положения револьверной головки при повторных поворотах (черт. 10).

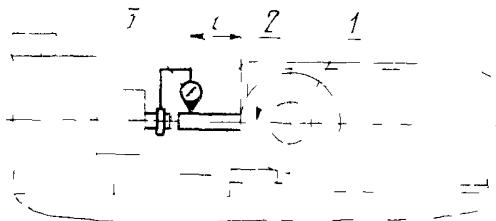

Черт. 10

Таблица 10

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	<i>l</i> , мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
		Н	П
До 20	80	6	4
Св. 20 » 40	100	8	5
» 40 » 65	125	10	6

В отверстие револьверной головки 1 закрепляют контрольную оправку 2.

В шпинделе автомата устанавливают показывающий измерительный прибор 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей контрольной оправки и был перпендикулярен ей. Измерительный наконечник должен быть расположен на расстоянии *l* от окружности револьверной головки.

Револьверную головку поворачивают на 360° (предварительно отводят показывающий измерительный прибор поворотом шпинде-


ля на 90° и после поворота револьверной головки возвращают прибор в первоначальное положение). Определяют алгебраическую разность показаний измерительного прибора при начальном положении револьверной головки и после поворота ее на 360° .

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность результатов пяти измерений.


Измеряют во всех позициях револьверной головки.

6. ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ

Форма и размеры образца-изделия для проверок 6.1; 6.2 и 6.3 приведены на черт. 11, 12 и в табл. 11.

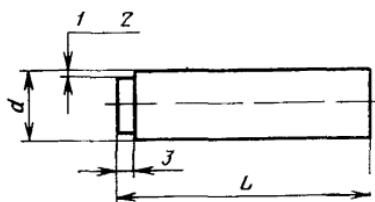

Черт. 11

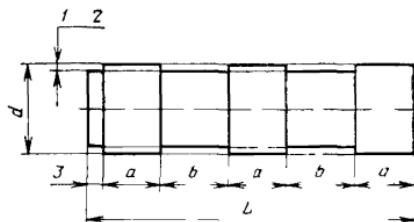

Черт. 12

Таблица 11

ММ					
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, D	Чертеж	d	L	a не менее	b
До 20	11		40 60	—	—
Св 20 до 40	12	D-(1 2)	70 100	15	$\frac{L-3a-3}{2}$
Св 40 до 65			80 120		

Образцы-изделия из углеродистой сернистой стали А12 или А20 по ГОСТ 1414—75 изготавливаются в количестве n не менее 10 шт. из калиброванного прутка круглого сечения с допуском диаметра не грубее 8 квалитета.

Пруток наибольших диаметра и длины, поданный на упор револьверной головки, обтачивают по диаметру d инструментом револьверной головки.

6.1. Точность обработанных поверхностей диаметра d образцов:

- a) круглость,*
- б) цилиндричность,*
- в) постоянство диаметра в партии n образцов*

Таблица 12

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности					
	Н			П		
	для проверок			для проверок		
	6.1.а	6.1.б	6.1.в	6.1.а	6.1.б	6.1.в
До 20	6	6	20	4	4	12
Св. 20 до 40	8	8	25	5	5	16
Св. 40 до 65	10	10	30	6	6	20

После чистовой обработки образцов измеряют диаметры d .

6.1.а. Отклонение от круглости определяют как наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей окружности, измеренное в любом одном поперечном сечении образца, обработанного резцом, расположенным в вертикальной плоскости; образца, обработанного резцом, расположенным в горизонтальной плоскости.

6.1.б. Отклонение от цилиндричности определяют как наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра, измеренное в любом одном продольном сечении образца, обработанного резцом, расположенным в вертикальной плоскости; образца, обработанного резцом, расположенным в горизонтальной плоскости.

6.1.в. Определяют наибольшую разность максимальных диаметров измеренных в группах по 10 образцов, обработанных подряд одним резцом, расположенным в вертикальной плоскости, без его подналадки.

Отклонением от постоянства диаметра считают наибольшую из разностей.

6.2. Постоянство длины L в партии n образцов, отрезанных инструментом заднего поперечного суппорта от прутка, поданного на упор револьверной головки (указанная проверка может быть заменена проверкой 6.3)

Таблица 13

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
	Н	П
До 20	60	40
Св. 20 до 40	80	50
Св. 40 до 65	100	60

После отрезки образцов измеряют их длину L .

При измерении длины образцов измерительный наконечник показывающего прибора должен располагаться на расстоянии от оси образца, равном 0,25 его диаметра.

Определяют наибольшую разность длин, измеренных в группах по 10 образцов, отрезанных подряд одним резцом без его подналадки.

Отклонением считают наибольшую из разностей.

6.3. Постоянство длины L в партии n образцов, отрезанных инструментом заднего поперечного суппорта от прутка, поданного на упор револьверной головки и подрезанного с торца

Таблица 14

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм	Допуск, мкм, для автомата класса точности	
	Н	П
До 20	20	12
Св. 20 » 65	25	16

После отрезки образцов измеряют их длину L .


При измерении длины образцов измерительный наконечник показывающего прибора должен располагаться на расстоянии от оси образца, равном 0,25 его диаметра.

Определяют наибольшую разность длин, измеренных в группах по 10 образцов, подрезанных подряд одним резцом без его подналадки и отрезанных подряд также одним резцом без его подналадки.

Отклонением считают наибольшую из разностей.

7. ПРОВЕРКА ЖЕСТКОСТИ АВТОМАТА

7.1. Перемещение под нагрузкой переднего поперечного суппорта относительно оправки, закрепленной в шпинделе

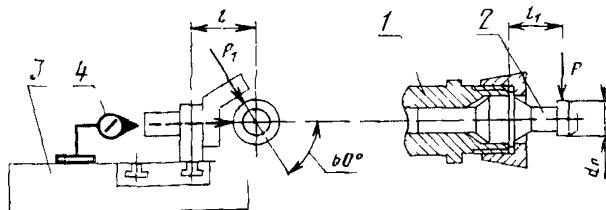

Черт 13

Таблица 15

мм

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка	Диаметр револьверной головки	Допускаемое относительное перемещение для автомата класса точности	
		Н	П
До 10	До 125	0,30	0,19
Св 10 до 16		0,34	0,21
Св 16 до 25	Св 125 до 160	0,40	0,25
Св 25 до 40		0,50	0,31
Св 40 до 65	Св 160 до 200	0,63	0,40

Положение переднего поперечного суппорта относительно оправки; положение точки приложения, направление действия и величина нагружающей силы; диаметр оправки; положение показывающего измерительного прибора указаны на черт. 13 и в табл. 16.

Таблица 16

Размеры в мм

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка	Диаметр револьверной головки	l	l_1	d_0	Нагружающая сила P_1 , Н для автомата класса точности	
					Н	П
До 10	До 125	80	38	20	2000	1600
Св 10 до 16		90	45	25	2800	2240
Св 16 до 25	Св 125 до 160	100	52	30	4000	3200
Св 25 до 40		110	63	35	5600	4480
Св 40 до 65	Св 160 до 200	125	75	40	8000	6400

В отверстии шпинделя 1 закрепляют контрольную оправку 2, хвостовая часть которой должна соответствовать наружному контуру нажимной втулки шпинделя.

На переднем поперечном суппорте 3 в первом от шпинделя пазу устанавливают устройство для создания нагружающей силы.

Показывающий измерительный прибор 4 устанавливают на корпусе суппорта. Измерительный наконечник прибора должен касаться образующей контрольной оправки, быть перпендикулярным ей и располагаться в горизонтальной плоскости, проходящей через ось оправки.

Суппорт перемещают кулачком переднего вала автомата по направлению к шпинделю.

Между оправкой и суппортом создают нагружающую силу, плавно возрастающую до заданной величины P_1 .


В плоскости действия силы в направлении поперечной подачи показывающим прибором измеряют перемещение суппорта относительно оправки.

Затем суппорт отводят в исходное положение, шпиндель поворачивают на 1,5 оборота.

Проводят второе измерение аналогично первому.

Относительное перемещение определяют как среднее арифметическое результатов двух измерений.

7.2. Перемещение под нагрузкой заднего поперечного суппорта относительно оправки, закрепленной в шпинделе

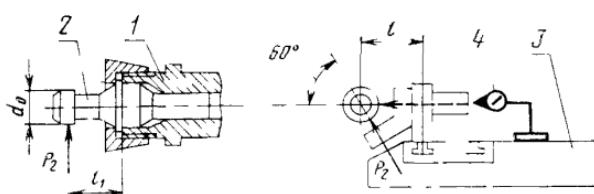

Черт. 14

Таблица 17

мм

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка	Диаметр револьверной головки	Допускаемое относительное перемещение для автомата класса точности	
		Н	П
До 10	До 125	0,40	0,25
Св. 10 до 16		0,45	0,28
Св. 16 до 25		0,53	0,32
Св. 25 до 40		0,67	0,42
Св. 40 до 65	Св. 160 до 200	0,84	0,53

Положение заднего поперечного суппорта относительно оправки; положение точки приложения, направление действия и величина нагружающей силы; диаметр оправки; положение показывающего измерительного прибора указаны на черт. 14 и в табл. 18.

Таблица 18

Размеры в мм

Нибольший диаметр обрабатываемого прутка	Диаметр револьверной головки	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>d₀</i>	Нагружающая сила <i>P₂</i> , Н, для автомата класса точности	
					Н	П
До 10	До 125	80	38	20	2000	1600
Св. 10 до 16		90	45	25	2800	2240
Св. 16 до 25	Св. 125 до 160	100	52	30	4000	3200
Св. 25 до 40		110	63	35	5600	4480
Св. 40 до 65	Св. 160 до 200	125	75	40	8000	6400

В отверстии шпинделя 1 закрепляют контрольную оправку 2, хвостовая часть которой должна соответствовать наружному контуру нажимной втулки шпинделя.

На заднем поперечном суппорте 3 в первом от шпинделя пазу устанавливают устройство для создания нагружающей силы.

Показывающий измерительный прибор 4 устанавливают на корпусе суппорта. Измерительный наконечник прибора должен касаться образующей контрольной оправки, быть перпендикулярным ей и располагаться в горизонтальной плоскости, проходящей через ось оправки.

Суппорт перемещают кулачком распределительного вала автомата по направлению к шпинделю.

Между оправкой и суппортом создают нагружающую силу, плавно возрастающую до заданной величины *P₂*.


В плоскости действия силы в направлении поперечной подачи показывающим прибором измеряют перемещение суппорта относительно оправки.

Затем суппорт отводят в исходное положение, шпиндель поворачивают на 1,5 оборота.

Проводят второе измерение аналогично первому.

Относительное перемещение определяют как среднее арифметическое результатов двух измерений.

7.3. Перемещение под нагрузкой револьверной головки относительно оправки, закрепленной в шпинделе

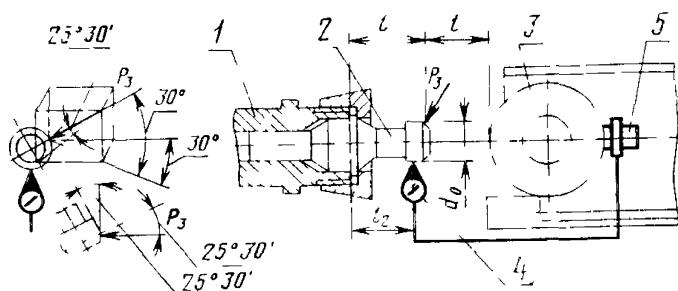

Черт. 15

Таблица 19

мм

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка	Диаметр револьверной головки	Допускаемое относительное перемещение для автомата класса точности	
		Н	П
До 10	До 125	0,10	0,06
Св. 10 до 16		0,12	0,08
Св. 16 до 25	Св. 125 до 160	0,15	0,10
Св. 25 до 40		0,19	0,12
Св. 40 до 65	Св. 160 до 200	0,24	0,15

Положение револьверного суппорта относительно оправки; положение точки приложения, направление действия и величина нагружающей силы; диаметр оправки; положение показывающего измерительного прибора указаны на черт. 15 и в табл. 20.

Таблица 20

Размеры в мм

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка	Диаметр револьверной головки	l	l_1	l_2	d_s	Нагружающая сила P_s , Н, для автомата класса точности	
						Н	П
До 10	До 125	52	45	38	20	700	560
		60	52	45	25	1000	800
Св. 10 до 16		65	63	52	30	1400	1120
Св. 16 до 25	Св. 125 до 160	75	75	63	35	2000	1600
Св. 25 до 40		85	90	75	40	2800	2240
Св. 40 до 65	Св. 160 до 200						

В отверстии шпинделя 1 закрепляют контрольную оправку 2, хвостовая часть которой должна соответствовать наружному контуру нажимной втулки шпинделя.

В отверстии револьверной головки 3, соосном со шпинделем и обращенном к шпинделю, устанавливают устройство для создания нагружающей силы.

Показывающий измерительный прибор 4 закрепляют на стержень 5, установленный в отверстии револьверной головки, соосном со шпинделем, но обращенным от шпинделя.

Измерительный наконечник прибора должен касаться нижней образующей контрольной оправки 2, быть перпендикулярным ей и располагаться в вертикальной плоскости, проходящей через ось оправки.

Суппорт перемещают кулачком распределительного вала автомата по направлению к шпинделю.

Между оправкой и суппортом создают нагружающую силу, плавно возрастающую до заданной величины P_3 .

В вертикальной плоскости показывающим прибором измеряют перемещение револьверной головки относительно оправки.

Затем суппорт отводят в исходное положение, шпиндель поворачивают на 1,5 оборота.

Проводят второе измерение аналогично первому.

Относительное перемещение определяют как среднее арифметическое результатов двух измерений.

Группа Г81

Изменение № 1 ГОСТ 18100—80 Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Нормы точности и жесткости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.87 № 890

Дата введения 01.07.87

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 8—77 на ГОСТ 8—82.

Пункты 6.1, 6.1a—6.1v (кроме табл. 12) изложить в новой редакции.

«6.1 Точность формы обработанных поверхностей образцов:

- а) круглость;
- б) профиль продольного сечения;
- в) постоянство диаметра в партии n образцов.

6.1a Отклонение от круглости определяют по ГОСТ 25889.1—83. Проводят измерение образца, обработанного резцом, расположенным в вертикальной

(Продолжение см с 138)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18100—80)

плоскости; образца, обработанного резцом, расположенным в горизонтальной плоскости.

6.16. Отклонение профиля продольного сечения определяют как наибольшее расстояние от точек образующих реальной поверхности, лежащих в плоскости, проходящей через ее ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля, измеренное в любом одном продольном сечении образца, обработанного резцом, расположенным в вертикальной плоскости; образца, обработанного резцом, расположенным в горизонтальной плоскости,

6.1в. Отклонение от постоянства диаметров образцов в пределах одной партии определяют по результатам измерений группы из 10 образцов, обработанных подряд одним резцом, расположенным в вертикальной плоскости без его подналадки. Метод проверки — по ГОСТ 26190—84».

Пункты 6.2, 6.3. Предпоследний абзац дополнить словами «Метод проверки — по ГОСТ 26190—84»;

последний абзац исключить.

Пункт 7.1. Пятый абзац. Заменить слово «передне^{го}» на «распределительного».

(ИУС № 6 1987 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 18100—80 Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Нормы точности и жесткости

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10 10 89 № 3057
Дата введения 01.07.90**

Вводную часть дополнить абзацем «Стандарт соответствует СТ СЭВ 6408—88 в части геометрических норм точности станков».

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить обозначением (СТ СЭВ 6408—88).

Стандарт дополнить пунктами — 2а, 2б, 4а «2а. До осуществления проверок по пп 5 7 и 5 8 станок должен быть обкатан на холостом ходу до рабочей температуры, указанной в эксплуатационных документах на конкретные модели станков».

26 Методы проверки точности автоматов, указанные в настоящем стандарте как предпочтительные, следует применять в качестве обязательных в случае возникновения разногласий между изготовителем и потребителем в оценке качества автоматов.

4а Номенклатура средств измерений и предъявляемые к ним основные технические требования приведены в справочном приложении»

Пункт 5 7 Метод проверки Последний абзац изложить в новой редакции «Проверяют соосность всех отверстий револьверной головки с осью шпинделя»

Пункт 6 Метод проверки (кроме черт 11, 12 и табл 11) изложить в новой редакции «Для проверки используют образцы-изделия, изготовленные в соответствии с черт 11 из автоматной стали с пределом прочности $\sigma_b = 450—550$ МПа или другого хорошо обрабатываемого пруткового материала»

Образцы-изделия изготавливаются в количестве не менее 10 шт из калиброванного прутка круглого сечения с допуском диаметра не грубее 8 го квалитета

Пруток наибольших диаметра и длины, поданный на упор револьверной головки, обтачивают по диаметру d револьверной головки»

Стандарт дополнить приложением

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Номенклатура средств измерения, используемых для проверки точности токарно-револьверных одношпиндельных прутковых автоматов

1 Прибор для измерения длин (пп 5 1—6 1а, 6 1б, 6 1в)

Основные технические требования должны соответствовать изанным в табл 21

Таблица 21

МКМ

Бесконечный диапазон показания точности	Цена деления измерителя	Шаг измерения	Следующий измеритель
Св 2 до 5	0,5	2,5	
« 5 « 10	1,0	4	
« 10 « 40	2,0	8	
« 40	10,0	25	

2 Контрольная оправка (пп 5 1, 5 2, 5 4—5 7, 5 9, 5 10)

Основные технические требования должны соответствовать изанным в табл 22

(Продолжение с 160)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18100—80)

Таблица 22

мкм

Длина измерительной части оправки, мм	Допуск прямолинейности образующих	Допуск параллельности образующих	Допуск круглости	Допуск радиального биения	Параметр шероховатости R_a
75	1,0	2,0	0,6	2,9	0,2
150	1,6	2,5	1,0	3,0	0,2
200	1,6	2,5	1,0	3,0	0,4

3. Приспособление с регулируемой поверочной линейкой (п. 5.8)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 23.

Таблица 23

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, прямолинейности измерительной поверхности линейки для проверки станков I класса точности	
	Н	П
100	1,0	1,6

4. Прибор для измерения круглости — цена деления 0,1 мкм (п. 6.1)».

(ИУС № 1 1990 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Г. А. Макарова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в набор 31 10 80 Подп в печ 07 01 81 1,0 п л 0,87 уч -изд л Тираж 13000 Цена 5 коп
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак 3271

Цена 5 коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	m
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	kelвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	с^{-1}
Сила	ньютон	Н	—	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$\text{Н}/\text{м}^2$	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джауль	Дж	$\text{Н}\cdot\text{м}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	$\text{Дж}/\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	$\text{А}\cdot\text{с}$	$\text{с}\cdot\text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	$\text{Вт}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарада	Ф	$\text{Кл}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$\text{В}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$\text{А}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^1$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	$\text{В}\cdot\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	Тл	$\text{Вб}/\text{м}^2$	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$\text{Вб}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	лм	—	$\text{кд}\cdot\text{ср}$
Освещенность	люкс	лк	—	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	с^{-1}
Доза излучения	грей	Гр	—	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$

* В эти два выражения входит, выражение с основными единицами СИ, дополнительная единица — стерадиан.