



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

СТАНКИ ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
С ЧЕРВЯЧНЫМ КРУГОМ ДЛЯ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС

НОРМЫ ТОЧНОСТИ

ГОСТ 13086—77

Издание официальное

Е

**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р****СТАНКИ ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ЧЕРВЯЧНЫМ  
КРУГОМ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС****ГОСТ****Нормы точности****13086—77\*****Cylindrical gear grinders with worm grinding wheel.  
Standards of accuracy****Взамен****ГОСТ 13086—67****ОКП 38 1561****Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 января 1977 г. № 207 срок введения установлен****с 01.07.78****Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.88 № 2056 снято ограничение срока действия**

Настоящий стандарт распространяется на зубошлифовальные станки с червячным кругом общего назначения, классов точности В, А и С для прямозубых и косозубых цилиндрических колес внешнего зацепления.

Стандарт распространяется на станки, изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8—82.

Нормы точности станков классов точности В, А и С не должны превышать значений, указанных в табл. 1—17.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**Издание официальное****Е**

\* Переиздание (апрель 1992 г.) с Изменением № 1, 2, утвержденным в сентябре 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 1—84, 10—88).

© Издательство стандартов, 1977


© Издательство стандартов, 1992

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России**

## 1. ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ СТАНКА

Проверка 1.1. Радиальное биение базирующего отверстия шпинделя изделия или стола:

- у торца шпинделя;
- на расстоянии  $L$

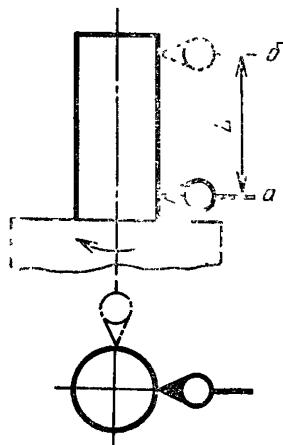

Черт. 1

Таблица 1


Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Номер проверки	$L$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
			В	А	С
До 200	11 а	—	2,5	1,6	1,0
	11 б	150	4	2,5	1,6
Св 200 до 320	11 а	—	3	2	1,2
	11 б	150	5	3	2,0
Св 320 до 500	11 а	—	4	2,5	1,6
	11 б	200	6	4	2,5
Св. 500 до 800	11 а	—	5	3	2,0
	11 б	300	8	5	3,0

## Метод проверки

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, метод 2 (черт. 1).

Проверка 1.1.1. Радиальное биение оси вращения шпинделя изделия или стола:

- у торца;
- на расстоянии  $L$

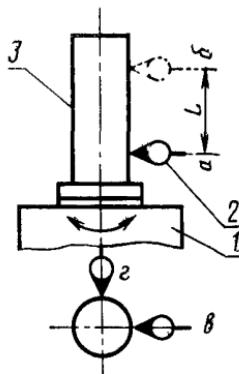

Черт 1а

Таблица 1а

Наибольший диаметр обрабаты- ваемого колеса, мм	Номер проверки	$L$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
			В	А	С
Св 320 до 500	111a	—	3	2	1,2
	1116	200	5	3	2,0
Св 500 до 800	111a	—	4	2,5	1,6
	1116	300	6	4	2,5


На шпинделе изделия или на столе 1 устанавливают регулируемую контрольную оправку 3 с цилиндрической рабочей частью так, чтобы смещение ее оси с осью вращения шпинделя изделия или стола было максимально возможным. Показывающий измерительный прибор 2 укрепляют так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности оправки и был направлен к его оси перпендикулярно образующей. Второй аналогичный измерительный прибор укрепляют под  $90^\circ$  к первому.

Измерения производят двумя измерительными приборами одновременно при нескольких оборотах шпинделя изделия или стола.

Биение определяют как наибольшую алгебраическую разность из двух алгебраических разностей показаний каждого из двух измерительных приборов, установленных в положениях  $\alpha$  и  $\beta$ .

Примеры определения отклонения от постоянства положения оси вращения шпинделя изделия или стола приведены в приложении.

## Проверка 1.2. Осевое биение шпинделя изделия или стола

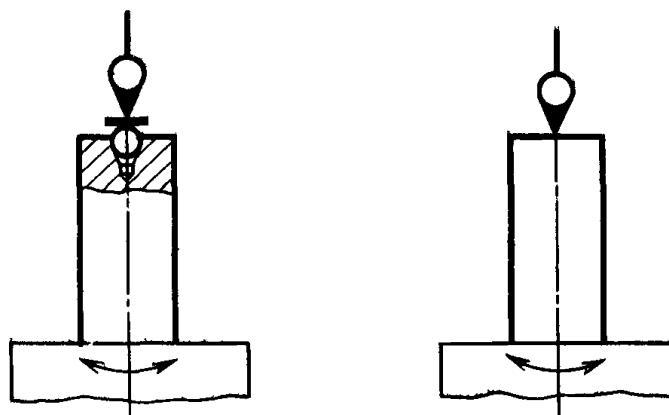

Черт. 2

Таблица 2


Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	В	А	С
До 200	2	1,2	0,8
Св. 200 » 320	2,5	1,6	1,0
» 320 » 500	3	2	1,2
» 500 » 800	4	2,5	1,6

**Метод проверки**

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 17, метод 1 (черт. 2).

**Проверка 1.3. Соосность отверстия контрподдержки с осью вращения шпинделя изделия или стола:**

- в крайнем верхнем положении контрподдержки;
- б) в крайнем нижнем положении контрподдержки

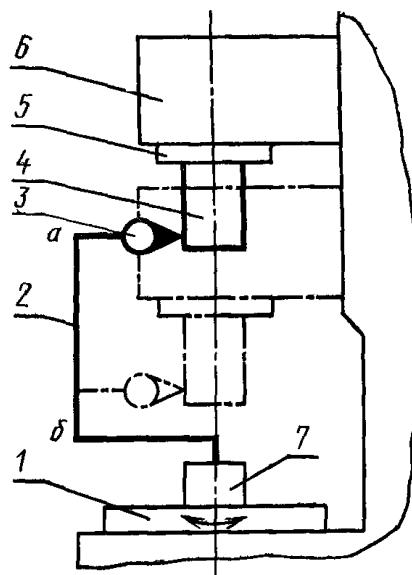

Черт. 3

Таблица 3

Наибольший диаметр обра- батываемого колеса, мм	Номер проверки	Допуск, мкм, для станков класса точности		
		В	А	С
До 200	1.3 а	6	4	2,5
	1.3 б	5	3	2,0
Св. 200 до 320	1.3 а	8	5	3,0
	1.3 б	6	4	2,5
Св. 320 до 500	1.3 а	10	6	4,0
	1.3 б	8	5	3,0
Св. 500 до 800	1.3 а	12	8	5,0
	1.3 б	10	6	4,0

## **С. 6 ГОСТ 13086—77**

В базирующем отверстие шпинделя изделия или стола 1 устанавливают оправку 7, на которой укрепляют коленчатую оправку 2 с измерительным прибором 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности контрольной оправки 4, плотно вставленной в коническое отверстие пиноли 5 контрподдержки 6, и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей.

Длину выступающей из пиноли части оправки принимают равной двум диаметрам пиноли.


Контрподдержку перемещают на всю длину хода.

Измерения производят при закрепленной контрподдержке при свороте шпинделя изделия или стола на  $360^\circ$ .

Отклонение от соосности определяют как наибольшую алгебраическую полуразность показаний измерительного прибора в каждом его положении.

**Проверка 1.4.** Параллельность перемещения салазок изделия или салазок шлифовальной бабки оси центров контрподдержки и шпинделя изделия или стола:

- в плоскости, проходящей через линию центров и параллельной оси шлифовального шпинделя;
- в плоскости, проходящей через линию центров и перпендикулярной оси шлифовального шпинделя

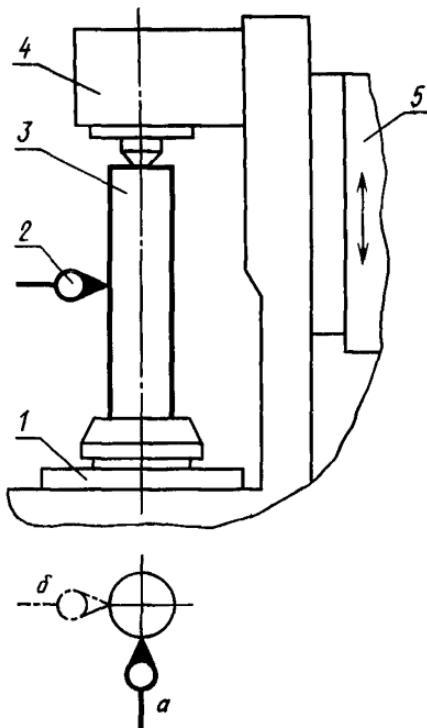

Черт 4

**С. 8 ГОСТ 13086—77**

**Т а б л и ц а 4**

Длина перемещения, мм	Номер проверки	Допуск, мкм для станков к классу точности		
		В	А	С
До 160	1 4 а	5	3	2,0
	1 4 б	8	5	3,0
Св 160 до 250	1 4 а	6	4	2,5
	1 4 б	10	6	4,0
Св 250 до 400	1 4 а	8	5	3,0
	1 4 б	12	8	5,0


Между центрами шпинделя изделия или стола 1 и центродержкой 4 устанавливают контрольную оправку 3 с цилиндрической рабочей частью и зажимают ее цангой.

На неподвижной части станка укрепляют измерительный прибор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности оправки и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей в положениях а и б.

Салазки изделия 5 или салазки шлифовальной бабки перемещают на всю длину хода

Отклонение от параллельности в каждой плоскости определяют как алгебраическую полусумму двух алгебраических разностей показаний измерительного прибора, полученных сначала по одной образующей, а затем до противоположной (при повороте шпинделя изделия или стола на  $180^\circ$ ) на длине хода.

**Проверка 1.5. Параллельность плоскости поворота шлифовальной бабки плоскости, параллельной оси шлифовального шпинделя и проходящей через линию центров контрподдержки и шпинделя изделия или изделия (для станков с перемещающейся шлифовальной бабкой)**

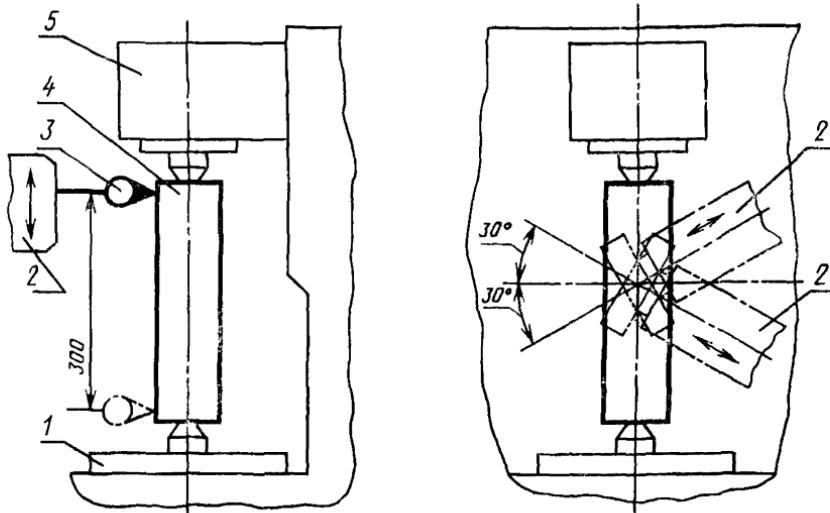

Черт. 5

Дспуск на длине 300 мм при наибольшем диаметре сбрабатываемого колеса св. 500 до 800 мм для станков класса точности:

B . . . . . . . . . .	10 мкм
A . . . . . . . . . .	6 мкм
C . . . . . . . . . .	4 мкм

Между центрами шпинделя изделия или стола 1 и контрподдержки 5 устанавливают контрольную справку 4 с цилиндрической рабочей частью.

На салазках шлифовальной бабки 2 укрепляют измерительный прибор 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности оправки и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей.


Измерения производят при помощи засечек показаний измерительного прибора в крайних верхнем и нижнем положениях салазок шлифовальной бабки, на длине 300 мм, при ее наклоне на угол 30° поочередно в левое и правое положения (с закреплением ее в этих положениях), перемещая шпиндель шлифовального кру-

## С. 10 ГОСТ 13086—77

га вдоль его оси (с фиксацией показания измерительного прибора в наивысшей точке оправки).

Отклонение от параллельности определяют как алгебраическую полусумму двух алгебраических разностей показаний измерительного прибора, полученных в верхнем и нижнем положениях сначала по одной образующей, а затем по противоположной (при повороте шиннделя изделия или стола на  $180^\circ$ ).

### Проверка 1.6. Плоскостность рабочей поверхности стола

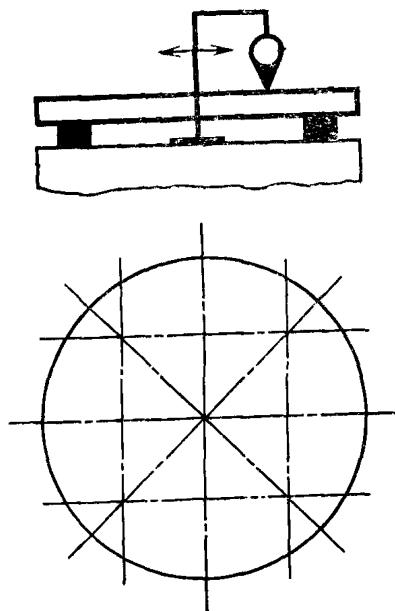

Черт. 6

Таблица 5


Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	В	А	С
До 320	6	4	2,5
Св 320 » 500	8	5	3,0
» 500 » 800	10	6	4,0

Выпуклость не допускается

### Метод проверки

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 4, метод 3 (черт. 6) не менее чем в трех поперечных и продольных и двух диагональных направлениях.

### Проверка 1.7. Торцовое биение рабочей поверхности стола

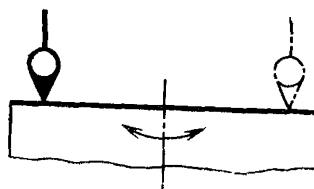

Черт. 7


Допуск при наибольшем диаметре обрабатываемого колеса св. 500 до 800 мм станков класса точности:

B . . . . .	10 мкм
A . . . . .	6 мкм
C . . . . .	4 мкм

### Метод проверки

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 18, метод 1 (черт. 7).

### Проверка 1.8. Радиальное биение базирующей конической поверхности шлифовального шпинделя

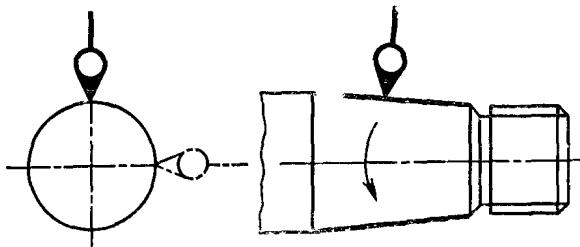

Черт. 8


Таблица 6

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса мм	Допуск мкм для станков класса точности		
	B	A	C
До 320	2,5	1,6	1,0
Св 320 » 800	4	2,5	1,6

### Метод проверки

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, метод 1 (черт. 8).

## Проверка 1.9. Осевое биение шлифовального шпинделья

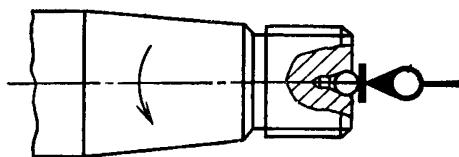

Черт. 9


Таблица 7

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм для станков класса точности		
	В	А	С
До 320	1,2	1	0,6
Св 320 » 800	1,6	1,2	0,8

## Метод проверки

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 17, метод 1 (черт. 9).

Проверка 1.10. Параллельность перемещения салазок механизма правки оси шлифовального шпинделья:  
а) в горизонтальной плоскости;  
б) в вертикальной плоскости

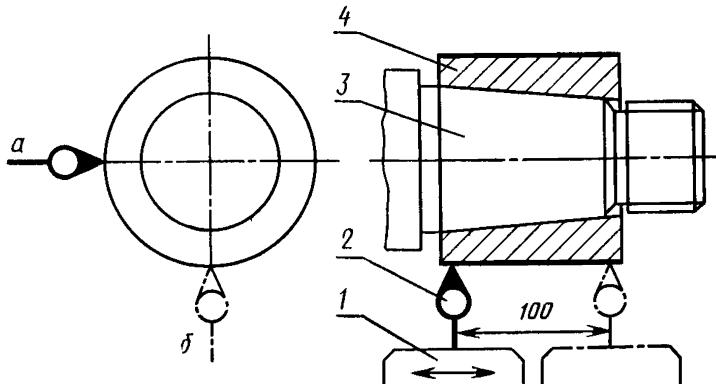

Черт. 10

Таблица 8

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Номер проверки	Допуск, мкм, для станков класса точности		
		В	А	С
До 800	1 10 а	8	5	3,0
	1 10 б	6	4	2,5


На базирующую коническую поверхность шлифовального шпинделя 3, повернутого в горизонтальное положение, плотно устанавливают контрольную втулку 4 с цилиндрической рабочей поверхностью.

На салазках 1 механизма правки укрепляют измерительный прибор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности втулки и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей.

Салазки перемещают на длину 100 мм.

Отклонение от параллельности в каждой плоскости определяют как алгебраическую полусумму двух алгебраических разностей показаний измерительного прибора, полученных сначала по одной образующей, а затем по противоположной (при повороте шлифовального шпинделя на  $180^\circ$ ).

#### Проверка 1.11. Прямолинейность перемещения штанг алмазодержателя механизма правки

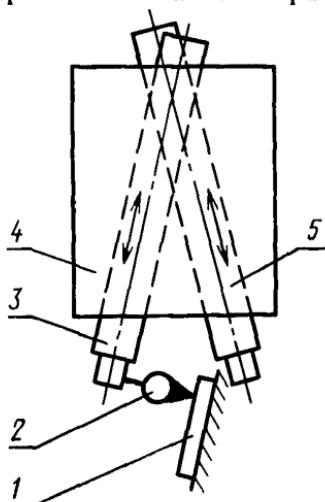

Черт. 11

## С. 14 ГОСТ 13086—77

Допуск при наибольшем диаметре обрабатываемого колеса до 800 мм для станков в класса точности:

В и А . . . . .	1 мкм
С . . . . .	0,6 мкм

Поверочную линейку 1 устанавливают так, чтобы показания измерительного прибора 2 на концах линейки были одинаковыми

Измерительный прибор укрепляют на штанге 3 (5) алмазодержателя механизма правки 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки и был перпендикулярен ей.


Штангу перемещают на всю длину хода.

Отклонение от прямолинейности определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора на длине хода каждой штанги.

Примечание Проверку производят вне станка.

Проверка 1.12. Точность связанного поворота шпинделя изделия или стола относительно шпинделя шлифовального круга:

- кинематическая;
- циклическая

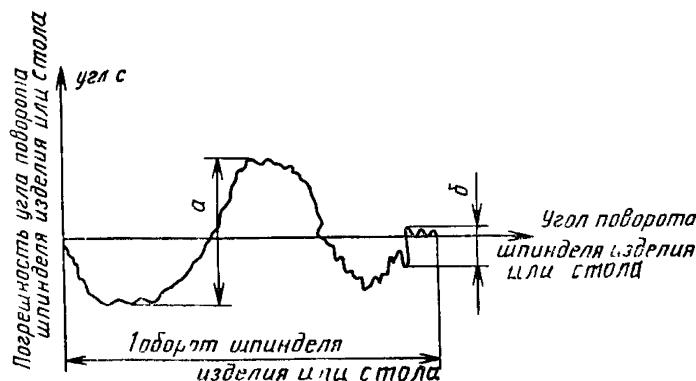

Черт 12

Таблица 9

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса мм	Номер проверки	Допуск, угол с, для станков класса точности		
		В	А	С
До 200	112 а	30	20	12,0
	112 б	10	6	4,0
Св 200 до 320	112 а	25	16	10,0
	112 б	8	5	3,0
Св 320 до 500	112 а	20	12	8,0
	112 б	6	4	2,5
Св 500 до 800	112 а	16	10	6,0
	112 б	5	3	2,0

Проверку производят угломерным прибором, непрерывно или периодически указывающим погрешность поворота (например, кинематометром соответствующего типа).

Станок во время проверки настраивают на обработку образца-изделия (размеры образца-изделия см. в разд. 2).

Измерения кинематической и циклической погрешностей производят за один оборот шпинделя изделия или стола.


Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность:

а) ординат графика за один оборот шпинделя изделия или стола;

б) соседних ординат графика, соответствующих частоте вращения кинематических элементов цепи обката.

**Примечание.** При отсутствии приборов проверку заменяют проверкой точности и шероховатости обработки образца-изделия (см. проверки 21 и 22). Проверка проводится при всех испытаниях, кроме приемо сдаточных.

**Проверка 1.13. Точность связанного поворота шлифовального шпинделья относительно прямолинейного перемещения салазок механизма правки**

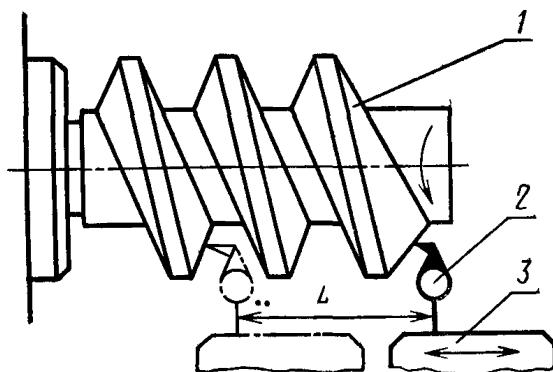

Черт. 13

Таблица 10

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	$L$ , мм	Допуск мкм, для станков класса точности		
		В	А	С
До 320	20	2	1,2	0,8
Св 320 » 800	40	3	2	1,2

На базирующую коническую поверхность шлифовального шпинделья плотно устанавливают эталонный червяк 1.

На салазках 3 механизма правки укрепляют измерительный прибор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался боковой поверхности витка эталонного червяка, а направление измерения было параллельно оси червяка.

Гитару механизма правки настраивают на шаг эталонного червяка. Шлифовальный шпиндель приводят во вращение, через гитару перемещают салазки механизма правки на длину  $L$ .

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора на длине  $L$  (на любом участке хода салазок механизма правки).

Допускается применение специального кинематометра для проверки кинематической точности связанного вращательного и поступательного перемещения.

**Примечание** При отсутствии эталонного червяка проверку заменяют проверкой точности шероховатости обработки образца-изделия (см проверку 2.3). Проверка проводится при всех испытаниях, кроме приемо-сдаточных.

**Проверка 1.14. Точность связанного перемещения салазок изделия или салазок шлифовальной бабки относительно поворота шпинделя изделия или стола (для станков с дифференциалом):**

- кинематическая
- циклическая

Таблица 11

## Проверка 1.14 а

Длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	В	А	С
До 100	5	3	2,0
Св 100 » 160	6	4	2,5
» 160 » 250	8	5	3,0
» 250 » 400	10	6	4,0

Таблица 12

## Проверка 1.14 б

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	В	А	С
До 200	2	1,2	0,8
Св. 200 » 320	2,5	1,6	1,0
» 320 » 500	3	2	1,2
» 500 » 800	4	2,5	1,6

Проверку производят точным прибором, обеспечивающим непрерывную запись результатов измерения (например, устройством типа линейно — кругового кинематомера)

Цепь подач настраивают таким образом, чтобы за каждый поворот шпинделя изделия салазки изделия или стола или салазки шлифовальной бабки перемещались на длину хода, некратную шагу ходового винта или рейки.

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность:

- ординат графика на длине перемещения;
- соседних ординат графика

Приложение При отсутствии приборов проверку заменяют проверкой точности и шероховатости обработки образца-изделия (см проверку 2.4). Проверка проводится при всех испытаниях, кроме приемо-сдаточных

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

## 2. ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ И ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТКИ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ

На станке шлифуется (при чистовом режиме шлифования) образец — стальное закаленное прямозубое колесо с размерами:  $D = (0,5—1)$   $D_{\text{наиб}}$ ,  $m = 0,6$   $m_{\text{наиб}}$  и  $b \geq 0,1 D_{\text{наиб}}$ , где  $D_{\text{наиб}}$  — соответственно наибольший диаметр и наибольший модуль устанавливаемого на станке изделия;  $D$ ,  $m$ ,  $B$  — соответственно диаметр, модуль и ширина зубчатого венца с образца-изделия.

Число зубьев  $z$  образца-изделия выбирают таким образом, чтобы оно не было равным или кратным числу зубьев делительного колеса.

**Примечание** Для пересчета допускаемых отклонений, заданных в угловых секундах, в микрометры следует пользоваться формулой

$$\Delta = \frac{d\Delta'}{412,5},$$

где  $d$  — делительный диаметр образца-изделия, мм;

$\Delta$  — допускаемое отклонение, мкм;

$\Delta'$  — допускаемое отклонение, угл. с

### Проверка 2.1. Точность положения профилей соседних зубьев. Разность соседних окружных шагов.

Таблица 13

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, угол с, для станков классов точности		
	В	А	С
До 200	12	8	5,0
Св 200 » 320	10	6	4,0
» 320 » 500	8	5	3,0
» 500 » 800	6	4	2,5

Измерения производят по обоим профилям зубьев соответствующим измерительным прибором.

Отклонение определяют как наибольшую разность между соседними окружными шагами.

**Примечание** При переходе к отклонению шага  $f_{pt}$  по ГОСТ 1643—81 следует пользоваться формулой

$$f_u = 1,4|f_{pt}|,$$

где  $f_u$  — разность соседних окружных шагов

**Проверка 2.2. Точность положения профилей зубьев на всей окружности. Накопленная погрешность окружного шага**

Таблица 14

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск угла с для станков классов точности		
	В	А	С
До 200	40	25	16,0
Св 200 » 320	30	20	12,0
» 320 » 500	25	16	10,0
» 500 » 800	20	12	8,0

Измерения производят по обоим профилям зубьев соответствующим измерительным прибором, позволяющим определить точность положения их профилей непосредственно или с последующим пересчетом.

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность накопленных погрешностей окружных шагов по всей окружности колеса

**Проверка 2.3. Точность профиля зуба**

Таблица 15

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	В	А	С
До 200	5	3	3,0
Св 200 » 320	6	4	4,0
» 320 » 500	8	5	5,0
» 500 » 800	10	6	6,0

Измерения производят по обоим профилям зубьев на эвольвентомере. Проверку производят не менее, чем на 4-х зубьях, расположенных под углом 90° на окружности образца-изделия

Погрешность профиля зуба определяют как наибольшее расстояние по нормали между двумя теоретическими профилями зуба, прилегающими к его фактическому профилю.

## Проверка 2.4. Точность направления зуба

Таблица 16

Ширина зубчатого венца-образца, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	В	А	С
До 30	5	3	2,0
Св 30 » 40	6	4	2,5
» 40 » 60	8	5	3,0
» 60 » 100	10	6	4,0
» 100 » 160	12	8	5,0
» 160 » 250	16	10	6,0

Измерения производят по обоим профилям зубьев соответствующим измерительным прибором.

Проверку производят не менее, чем на 4-х зубьях, расположенных под углом 90° на окружности образца-изделия.

Погрешность направления зуба определяют как наибольшее расстояние по нормали между двумя теоретическими направлениями зуба, прилегающими к его фактическому направлению.

## Проверка 2.5. Параметр шероховатости Ra обработанной поверхности зуба

Таблица 17

Наибольший диаметр обрабатываемого колеса, мм	Параметр шероховатости Ra по ГОСТ 2789—73, мкм, для станков классов точности	
	В, А	С
До 800	0,63	0,4

Проверку шероховатости обработанной поверхности производят по обоим профилям зубьев при помощи универсальных средств измерения шероховатости поверхности не менее, чем на 4-х зубьях, расположенных под углом 90° на окружности образца-изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

**Пример определения отклонения от постоянства положения оси вращения шпинделя изделия (стола) (проверка 1.1.1)**

Измерения проводились у торца стола одновременно двумя измерительными приборами  $\vartheta$  и  $g$  при трех его оборотах.

Номер измерения	Угловое положение стола	Показания измерительного прибора в положении $\vartheta$ , мкм						Показания измерительного прибора в положении $g$ , мкм					
		при обороте стола			среднее арифметическое	при обороте стола			среднее арифметическое				
		1	2	3		1	2	3	1	2	3		
1	0°	-1,0	-1,3	-1,3	-1,2	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9
2	45°	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	+2,0	+2,1	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0
3	90°	+1,0	+1,0	+1,1	+1,0	+3,2	+3,1	+3,1	+3,1	+3,1	+3,1	+3,1	+3,1
4	135°	+2,3	+2,2	+2,2	+2,2	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3
5	180°	+2,7	+2,9	+2,8	+2,8	+1,0	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1
6	225°	+2,5	+2,4	+2,4	+2,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
7	270°	+0,8	+0,9	+1,0	+0,9	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8	315°	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

По значениям средних арифметических показаний измерительных приборов для каждого углового положения оси вращения шпинделя изделия (стола), строят график в прямоугольной системе координат (см. чертеж).

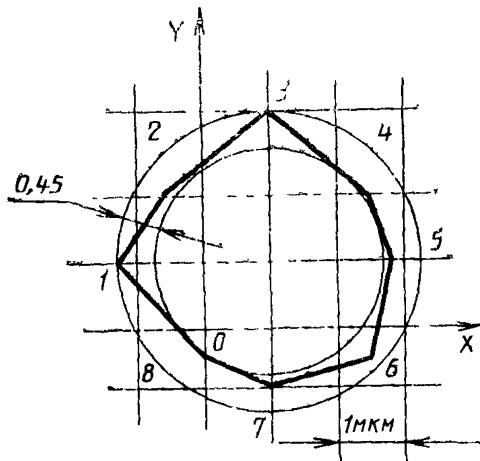

Отклонение от постоянства положения оси вращения шпинделя изделия (стола) при его повороте равно 0,45 мкм.

П р и м е ч а н и е. Рекомендуется графическое построение для определения положения проверяемой оси вращения проводить в масштабе 1000:1.  
(Введено дополнительно Изд. № 2).

Редактор *Т. И. Василенко*  
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*  
Корректор *Н. Д. Челотина*

Сдано в наб 01 07 92 Подп в печ 09 09 92 Усл п л 1,5 Усл кр отт 1,5 Уч изд л 110  
Тир 948

---

Орден з Знак Почета» Издательство стандартов 123557 Москва ГСП  
Новопресненский пер 3  
Калужская типография стандартов ул Московская 256 Зак 1592