

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
28927-3—  
2012

Вибрация

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНЫХ МАШИН**

Часть 3

**Машины полировальные, круглошлифовальные,  
орбитальные шлифовальные  
и орбитально-вращательные шлифовальные**

ISO 28927-3:2009

Hand-held portable power tools — Test methods for evaluation of vibration  
emission — Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 183 «Вибрация, удар и контроль технического состояния»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1373-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 28927-3:2009 «Машины ручные. Методы испытаний для определения вибрационной активности. Часть 3. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные» (ISO 28927-3:2009 «Hand-held portable power tools — Test methods for evaluation of vibration emission — Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Термины, определения и обозначения . . . . .	2
4	Основополагающие стандарты и испытательные коды по вибрации . . . . .	3
5	Машины, на которые распространяется настоящий стандарт . . . . .	3
6	Измеряемая вибрация . . . . .	5
7	Средства измерений . . . . .	8
8	Условия испытаний и режим работы машины во время испытаний . . . . .	9
9	Результаты измерений и оценка их достоверности . . . . .	12
10	Протокол испытаний . . . . .	13
Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола испытаний для определения вибрационной активности полировальных и полировально-шлифовальных машин . . . . .		14
Приложение В (обязательное) Неопределенность измерения . . . . .		16
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам . . . . .		18
Библиография . . . . .		19

## Введение

Настоящий стандарт согласно классификации ГОСТ 12.1.012 относится к стандартам безопасности типа С (испытательный код по вибрации), которые устанавливают лабораторные методы измерения вибрации на рукоятках ручных машин в целях заявления и подтверждения их вибрационных характеристик<sup>1)</sup>.

Если требования, установленные испытательным кодом по вибрации, отличаются от требований стандартов безопасности более высокого уровня (типов А и С по классификации ГОСТ 12.1.012), то руководствоваться следует испытательным кодом по вибрации.

Общие требования к испытательным кодам по вибрации для ручных машин установлены ГОСТ 16519 (стандарт безопасности типа В).

Основным отличием настоящего стандарта от ГОСТ 16519 является определение точек измерений, преимущественно на рукоятке ручной машины как можно ближе к кисти руки оператора между большим и указательным пальцами, поскольку при таком расположении датчика вибрации он в минимальной степени влияет на обхват рукоятки кистью оператора.

Исследования показывают, что вибрация полировальных и шлифовальных машин разных типов в типичных условиях применения может быть существенно разной. Это объясняется в первую очередь различным дисбалансом вращающейся подошвы машины и разными условиями контакта вставного инструмента с обрабатываемой поверхностью. Орбитальные и орбитально-вращательные шлифовальные машины также чувствительны к изменению массы шлифующей подошвы, поскольку конструкция таких машин предусматривает уравновешивание веса подошвы весом масс внутри машины. Наконец, в значительной степени вибрация зависит от характерных приемов работы с машиной конкретного оператора.

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний с имитацией реального рабочего процесса шлифования/полирования. Для обеспечения достаточно хорошей воспроизводимости результатов измерений, отвечающих требованиям представительности по ГОСТ 16519, в настоящем стандарте установлена детализированная процедура испытаний, все требования которой должны быть соблюдены с высокой точностью. Вместе с тем при необходимости оценить вибрацию на конкретном рабочем месте следует применять методы ГОСТ 31192.2.

Испытательные коды по вибрации для ручных машин предназначены для того, чтобы получить (усреднением по ансамблю машин) оценку верхнего квартиля распределения параметра вибрации для машин данной модели в реальных условиях применения. Эта вибрация может существенно отличаться от измерения к измерению и зависит от многих факторов, в число которых входят оператор, применяющий машину, рабочее задание, состояние вставного инструмента или расходных материалов. Существенное влияние оказывает также и качество технического обслуживания машин. Особенно значительным влияние оператора и выполняемой операции становится в случае, если вибрация, создаваемая ручной машиной, невелика. Поэтому если в результате испытаний в соответствии с испытательным кодом по вибрации получено значение параметра вибрационной характеристики менее  $2,5 \text{ м/с}^2$ , то для оценки вибрации на рабочем месте следует использовать значение  $2,5 \text{ м/с}^2$ .

Для более точной оценки вибрации на рабочем месте применяют ГОСТ 31192.2. Эта оценка может оказаться как выше, так и ниже той, что получена с использованием вибрационной характеристики, заявленной для данной ручной машины. К повышению вибрации приводят такие факторы, связанные с техническим состоянием машины, как значительный дисбаланс вставного инструмента, износ или неадекватная масса подошвы, изгиб шпинделя.

<sup>1)</sup> При необходимости эти методы могут быть использованы в других целях, например при входном, периодическом или послеремонтном контроле продукции [см. ГОСТ 12.1.012 (пункт 4.2)].

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вибрация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНЫХ МАШИН

Часть 3

Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные

Vibration. Evaluation of vibration emission of hand-held power tools.  
Part 3. Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders

Дата введения — 2013—12—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод определения параметров вибрационной характеристики полировальных и полировально-шлифовальных машин (далее — машины), используемых в операциях чистовой обработки поверхности (без удаления материала), по измерениям вибрации на рукоятках. Результаты испытаний могут быть использованы для сравнения разных моделей машины одного вида.

Настоящий стандарт распространяется на испытания машин (см. раздел 5) с пневматическим и иным приводом.

Настоящий стандарт не распространяется на шлифовальные машины, изначально предназначенные для выполнений операций резки и зачистки, но снабженные гибким шлифовальным диском для чистовой обработки поверхности, а также на ленточные шлифовальные машины.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ISO 630:1995 Сталь конструкционная. Прокат толстолистовой, широкополосный, сортовые и фасонные профили (ISO 630:1995, Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles)

ISO 2787:1984 Машины пневматические вращательного и ударного действия. Эксплуатационные испытания (ISO 2787:1984, Rotary and percussive pneumatic tools — Performance tests)

ISO 5349:2001 (все части) Вибрация. Измерения локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека [ISO 5349:2001 (all parts), Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration]

ISO 5391:2003 Пневматические машины и инструмент. Словарь (ISO 5391:2003, Pneumatic tools and machines — Vocabulary)

ISO 17066:2007 Инструмент гидравлический. Словарь (ISO 17066:2007, Hydraulic tools — Vocabulary)

ISO 20643:2005 Вибрация. Машины ручные и с ручным управлением. Принципы определения параметров вибрации (ISO 20643:2005, Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission)

EN 12096:1997 Вибрация. Заявление и подтверждение вибрационных характеристик (EN 12096:1997, Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values)

### 3 Термины, определения и обозначения

#### 3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 5391, ИСО 17066 и ИСО 20643, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1.1 полировальная машина (polisher):** Ручная машина, снабженная гибкой подошвой с закрепленным на ней материалом (овчиной, фетром) для полирования поверхностей.

П р и м е ч а н и е — Данное определение модифицировано по отношению к ИСО 5391:2003, статья 2.1.4.6.

**3.1.2 полировально-шлифовальная машина (sander):** Ручная машина, снабженная гибкой подошвой с закрепленной на ней шлифовальной шкуркой для чистового шлифования поверхностей.

П р и м е ч а н и е — Данное определение модифицировано по отношению к ИСО 5391:2003, статья 2.1.4.

**3.1.3 орбитальная шлифовальная машина (orbital sander):** Полировально-шлифовальная машина, подошва которой в процессе шлифования совершает орбитальное движение.

П р и м е ч а н и е — Данное определение модифицировано по отношению к ИСО 5391:2003, статья 2.1.4.2.

**3.1.4 кистевая шлифовальная машина (palm sander):** Орбитальная или орбитально-вращательная шлифовальная машина с одной рукояткой, полностью охватываемой ладонью оператора.

**3.1.5 орбитально-вращательная шлифовальная машина (random orbital sander):** Полировально-шлифовальная машина, круглая подошва которой в процессе шлифования совершает одновременно орбитальное и свободное вращательное движение.

[ИСО 5391:2003, статья 2.1.4.3]

**3.1.6 круглошлифовальная машина (rotary sander):** Полировально-шлифовальная машина, круглая подошва которой в процессе шлифования совершает вращательное движение.

[ИСО 5391:2003, статья 2.1.4.1]

**3.1.7 вертикальная круглошлифовальная машина (vertical rotary sander):** Круглошлифовальная машина, двигатель которой расположен на одной оси со шпинделем.

**3.1.8 угловая круглошлифовальная машина (angle rotary sander):** Круглошлифовальная машина, двигатель которой расположен под углом к шпинделю.

#### 3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения.

Обозначение	Величина	Единица измерения
$\bar{a}_{nv}$	Среднеквадратичное значение корректированного ускорения в одном направлении измерений	$\text{м}/\text{с}^2$
$a_{nv}$	Полное среднеквадратичное значение ускорения	$\text{м}/\text{с}^2$
$\bar{a}_{nv}$	Среднее арифметическое значений $a_{nv}$ по нескольким измерениям для одного оператора и одного положения кисти руки	$\text{м}/\text{с}^2$
$\bar{a}_n$	Среднее арифметическое значений $\bar{a}_{nv}$ по всем операторам для одного положения кисти руки	$\text{м}/\text{с}^2$
$\bar{a}_n$	Среднее арифметическое значений $a_n$ по нескольким ручным машинам для одного положения кисти руки	$\text{м}/\text{с}^2$
$a_{nd}$	Заявленное значение параметра вибрационной характеристики	$\text{м}/\text{с}^2$
$s_{n-1}$	Выборочное стандартное отклонение для серии измерений	$\text{м}/\text{с}^2$
$\sigma_R$	Стандартное отклонение воспроизводимости	$\text{м}/\text{с}^2$
$C_v$	Коэффициент вариации в серии измерений	—
$K$	Параметр, характеризующий неопределенность измерения (расширенная неопределенность)	$\text{м}/\text{с}^2$

#### 4 Основополагающие стандарты и испытательные коды по вибрации

Настоящий стандарт основан на требованиях основополагающего стандарта ИСО 20643 к испытательным кодам по вибрации для ручных машин, в том числе в части структуры стандарта, за исключением приложений.

В приложении А приведена рекомендуемая форма протокола испытаний, в приложении В — процедура определения расширенной неопределенности.

#### 5 Машины, на которые распространяется настоящий стандарт

Настоящий стандарт распространяется на машины, применяемые для чистового шлифования поверхности без удаления материала.

Примеры типичных машин, на которые распространяется настоящий стандарт, показаны на рисунках 1—7.

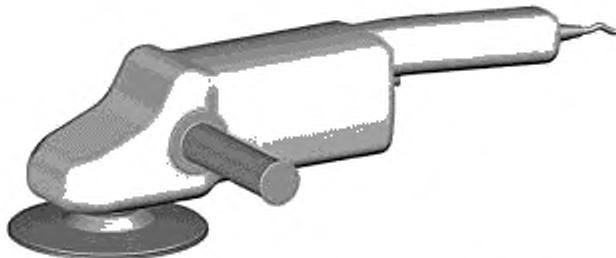


Рисунок 1 — Угловая круглошлифовальная/полировальная машина с обособленной основной рукояткой



Рисунок 2 — Угловая круглошлифовальная/полировальная машина, в которой в качестве основной рукоятки используется корпус двигателя



Рисунок 3 — Вертикальная шлифовальная/полировальная машина

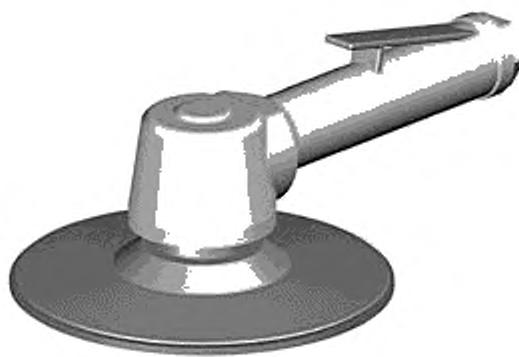


Рисунок 4 — Угловая одноручная шлифовальная/полировальная машина

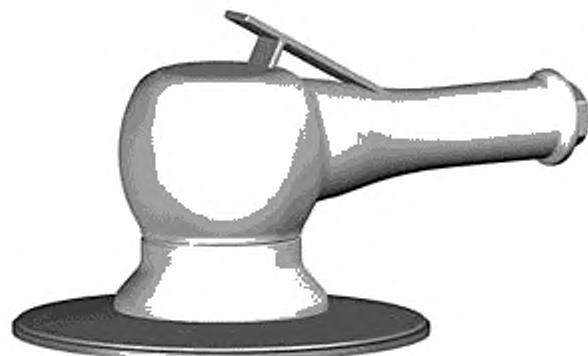


Рисунок 5 — Орбитально-вращательная шлифовальная машина

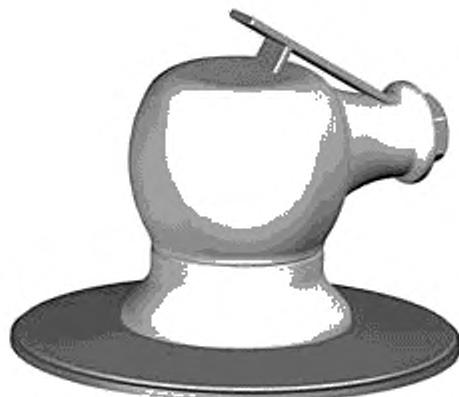


Рисунок 6 — Кистевая шлифовальная машина

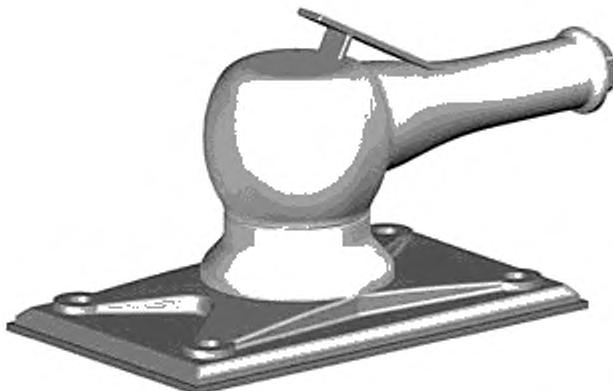


Рисунок 7 — Орбитальная шлифовальная машина с прямоугольной подошвой

## 6 Измеряемая вибрация

### 6.1 Направления измерений

Измерения локальной вибрации проводят для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях, показанных на рисунках 8—14.

### 6.2 Точки измерений


Измерения проводят в зонах обхвата, в которых оператор удерживает машину и прилагает силу подачи при ее нормальном использовании. Для одноручных машин измерения проводят в одной точке.

Для каждой из зон обхвата предпочтительным является расположение датчиков вибрации по возможности ближе к кисти руки оператора между большим и указательным пальцами.

Если установка датчиков вибрации в предпочтительных точках измерений невозможна, то используют дополнительные точки измерений, расположенные на той же стороне рукоятки, что и предпочтительные точки, и как можно ближе к ним.


Для антивibrационных рукояток используют те же предпочтительные и дополнительные точки измерений.

Предпочтительные и дополнительные точки измерений для машин разных типов, на которые распространяется настоящий стандарт, показаны на рисунках 8—14.

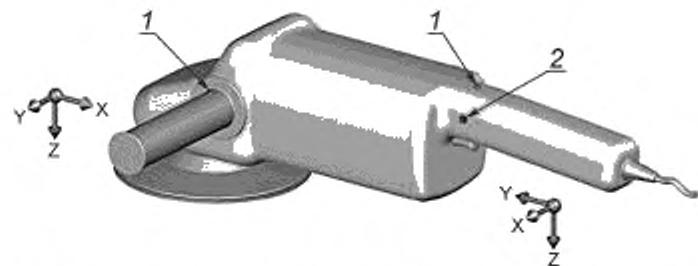


1 — предпочтительная точка измерений; 2 — дополнительная точка измерений

Рисунок 8 — Точки и направления измерений для угловой круглошлифовальной/полировальной машины с обособленной основной рукояткой

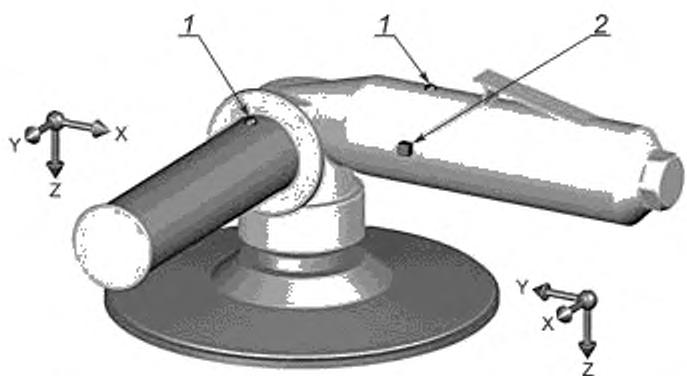


1 — предпочтительная точка измерений; 2 — дополнительная точка измерений

Рисунок 9 — Точки и направления измерений для угловой круглошлифовальной/полировальной машины, в которой в качестве основной рукоятки используется корпус двигателя

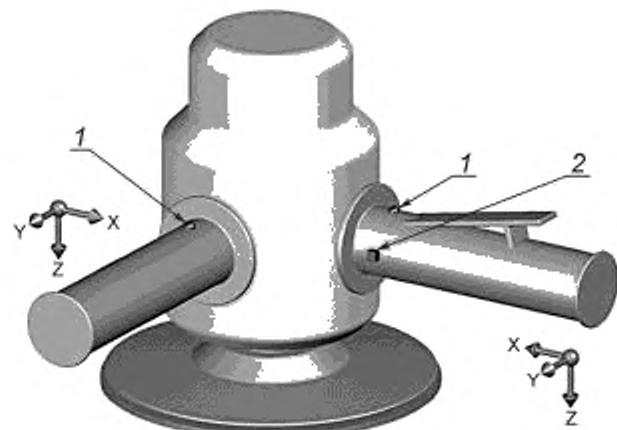


1 — предпочтительная точка измерений, 2 — дополнительная точка измерения

Рисунок 10 — Точки и направления измерений для вертикальной шлифовальной/полировальной машины

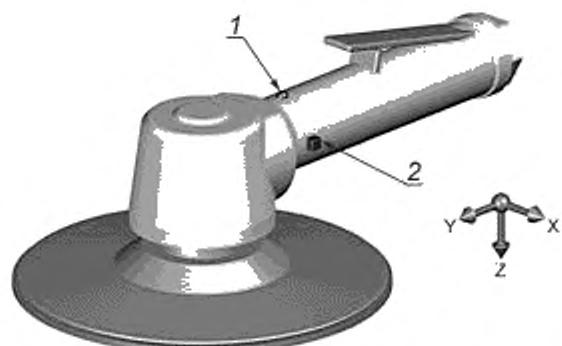


1 — предпочтительная точка измерений; 2 — дополнительная точка измерений

Рисунок 11 — Точки и направления измерений для угловой одноручной шлифовальной/полированной машины

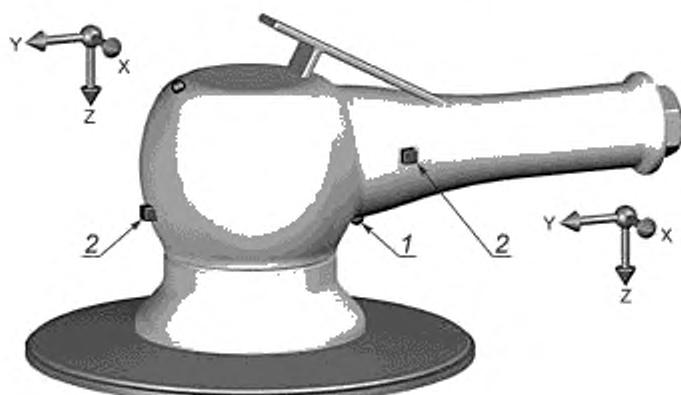


1 — предпочтительная точка измерений; 2 — дополнительная точка измерений

Рисунок 12 — Точки и направления измерений для орбитально-вращательной шлифовальной машины

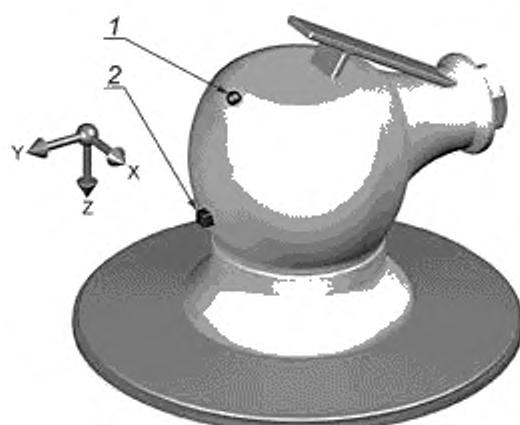

1 — предпочтительная точка измерений; 2 — дополнительная точка измерений

Рисунок 13 — Точки и направления измерений для кистевой шлифовальной машины

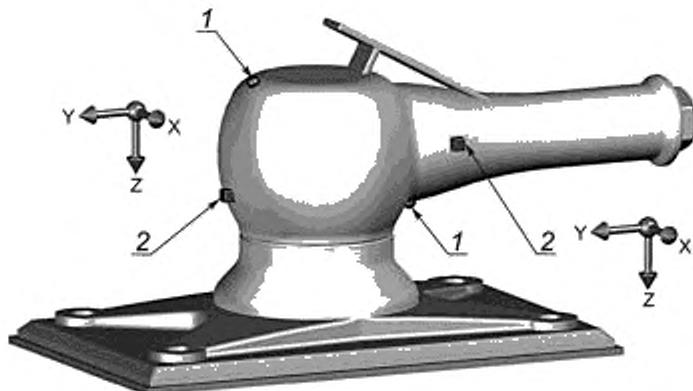

1 — предпочтительная точка измерений; 2 — дополнительная точка измерений

Рисунок 14 — Точки и направления измерений для орбитальной шлифовальной машины с прямоугольной подошвой

### 6.3 Измеряемые параметры вибрации

Измеряемые параметры вибрации — по ИСО 20643 (подраздел 6.3).

### 6.4 Полная вибрация

Для каждой зоны обхвата должно быть определено и отражено в протоколе испытаний полное среднеквадратичное значение ускорения согласно ИСО 20643 (подраздел 6.4). Допускается проводить измерения полной вибрации только для одной зоны обхвата, если известно (например, в результате предварительных испытаний с участием одного оператора с серией из пяти измерений), что для нее среднеквадратичное значение полного ускорения выше, чем для другой зоны обхвата, более чем на 30 %.

Полное среднеквадратичное значение ускорения рассчитывают для каждой серии измерений по формуле

$$a_{hwmeas} = \sqrt{a_{hwx}^2 + a_{hwy}^2 + a_{hwz}^2}. \quad (1)$$

## 7 Средства измерений

### 7.1 Общие положения

Общие требования к средствам измерений — по ИСО 20643 (подраздел 7.1).

### 7.2 Датчики вибрации

#### 7.2.1 Требования к датчикам вибрации

Общие требования к датчикам вибрации — по ИСО 20643 (пункт 7.2.1).

Общая масса датчика вибрации с устройством крепления должна быть достаточно мала, чтобы не оказывать влияния на результаты измерений. Контроль выполнения данного требования особенно важен для машин с легкими пластиковыми рукоятками (см. ИСО 5349-2).

#### 7.2.2 Крепление датчиков вибрации

Датчик вибрации или переходный блок, в случае его использования, должен быть жестко закреплен на поверхности рукоятки машины.

В случае, если измерения проводят с использованием трех однокомпонентных датчиков вибрации, их устанавливают с помощью переходного блока (кубика).

Измерительные оси (двух однокомпонентных датчиков или две оси трехкомпонентного датчика), направленные параллельно вибрирующей поверхности, должны находиться на расстоянии от нее не более 10 мм.

**П р и м е ч а н и е** — Для измерения вибрации машин, на которые распространяется настоящий стандарт, как правило, не требуется применение механических фильтров.

### 7.3 Фильтр частотной коррекции

Требования к фильтру частотной коррекции — по ИСО 5349-1.

### 7.4 Время интегрирования

Требования к устройству интегрирования — по ИСО 20643 (подраздел 7.4). Для каждого измерения время интегрирования должно быть не менее 16 с, что согласуется с длительностью работы машины во время испытаний (см. 8.4.3).

### 7.5 Вспомогательное оборудование

Для машин с пневматическим приводом давление сжатого воздуха измеряют манометром, обеспечивающим точность измерения не менее 0,1 бар<sup>1)</sup>.

Для машин с гидравлическим приводом расход жидкости измеряют расходомером, обеспечивающим точность измерения не менее 0,25 л/мин.

Для машин с электрическим приводом напряжение питания измеряют вольтметром, обеспечивающим точность измерения не менее 3 %.

Силу подачи измеряют с точностью не менее 1 Н, например, с помощью весов, на которых стоит оператор.

### 7.6 Калибровка

Калибровку выполняют в соответствии с ИСО 20643 (подраздел 7.6).

## 8 Условия испытаний и режим работы машины во время испытаний

### 8.1 Общие положения

Для испытаний используют новую смазанную машину, обеспеченную соответствующим техническим уходом. В процессе испытаний машину удерживают способом, характерным для операции шлифования/полирования. Если для машины данной модели изготовителем рекомендован прогрев, то перед началом испытаний ее выдерживают установленное время во включенном состоянии.

В процессе испытаний имитируют реальную рабочую операцию шлифования/полирования горизонтальной стальной поверхности, во время которой подошва машины описывает «восьмерку». Силу подачи измеряют и регистрируют в протоколе испытаний. Для обеспечения хорошей воспроизводимости результатов измерений необходимо строго соблюдать требования, установленные в 8.4.

Одноручные машины в процессе испытаний удерживают одной рукой. Измерения для них проводят только в одной точке и при одном положении кисти руки.

Питание машины во время испытаний должно соответствовать номинальному режиму работы, установленному изготовителем. Работа машины в процессе испытаний должна быть стабильной.

### 8.2 Режим работы машины

#### 8.2.1 Пневматические машины

В процессе испытаний машина работает при номинальном давлении сжатого воздуха в соответствии с рекомендациями изготовителя. Работа машины должна быть стабильной и плавной. Давление сжатого воздуха измеряют и результат измерения заносят в протокол испытаний.

Сжатый воздух подают по шлангу диаметром, рекомендуемым изготовителем, и длиной 3 м. Шланг должен быть соединен с машиной через резьбовой переходник, предпочтительно тот, что входит в комплектацию машины, и закреплен хомутом. Устройства для быстрого соединения шланга с машиной при испытаниях не применяют, поскольку их масса способна повлиять на измеряемую вибрацию.

Давление сжатого воздуха в системе питания поддерживают постоянным в соответствии с рекомендациями изготовителя и измеряют согласно ИСО 2787 непосредственно за соединительным шлангом. Давление в процессе испытаний не должно отклоняться от значения, установленного изготовителем, более чем на 0,2 бар.

<sup>1)</sup> 1 бар = 0,1 МПа = 0,1 Н/мм<sup>2</sup> = 10<sup>5</sup> Н/м<sup>2</sup>.

### 8.2.2 Гидравлические машины

В процессе испытаний машина работает при номинальном расходе жидкости в соответствии с рекомендациями изготовителя. Работа машины должна быть стабильной и плавной. Перед началом измерений машину прогревают в течение приблизительно 10 мин. Расход жидкости измеряют и результат измерения заносят в протокол испытаний.

### 8.2.3 Электрические машины

В процессе испытаний машина работает при номинальном напряжении питания в соответствии с рекомендациями изготовителя. Работа машины должна быть стабильной и плавной. Напряжение питания измеряют и результат измерения заносят в протокол испытаний.

## 8.3 Другие влияющие величины

В процессе испытаний измеряют и регистрируют в протоколе испытаний силу подачи.

### 8.4 Факторы, характеризующие условия испытаний

#### 8.4.1 Исполнительное устройство

Полировальные машины испытывают с установленным полировальником, рекомендованным изготовителем.

Орбитальные и орбитально-вращательные шлифовальные машины испытывают с установленным диском, рекомендованным изготовителем для шлифования стали. Абразивный материал, используемый при шлифовании стали, должен иметь размер зерна 180 мкм. Если для испытуемой машины абразивный материал с размером зерна 180 мкм не применяют, то в процессе испытаний используют материал с размером зерна, наиболее типичным для работы машины в реальных условиях эксплуатации. В каждом испытании используют новый лист абразивного материала, который перед проведением измерений прирабатывают в течение приблизительно 1 мин.

Круглошлифовальные машины испытывают с установленным диском, рекомендованным изготовителем для шлифования стали. Абразивный материал, используемый для шлифования стали, должен быть типичным для работы машины в реальных условиях эксплуатации.

Если шлифовальная машина предназначена для выполнения специальных операций, то в процессе испытаний имитируют выполнение данной операции. Описание выполняемой операции приводят в протоколе испытаний.

#### 8.4.2 Объект обработки

Объект обработки представляет собой пластину из толстолистовой низкоуглеродистой стали Е235 по ИСО 630<sup>1)</sup>, закрепленную в горизонтальном положении на устойчивом основании. Размеры пластины должны быть не менее 400 × 300 × 20 мм.

При испытаниях орбитальных и орбитально-вращательных шлифовальных машин шероховатость обрабатываемой поверхности  $R_a$  не должна превышать 0,8 мкм. Поверхность такой чистоты должна быть получена до проведения испытаний и поддерживаться в процессе их выполнения.


Крепление пластины должно обеспечивать отсутствие значительных резонансов в области частот, где они могли бы оказывать влияние на результат испытаний.

#### 8.4.3 Процедура испытаний

В процессе испытаний имитируют операцию полирования/шлифования, в процессе которой машина движется с постоянной скоростью по поверхности, выписывая «восьмерку», как показано на рисунке 15. Прохождение каждой такой фигуры должно занимать приблизительно 4 с. Общее время выполнения операции должно быть достаточным, чтобы по достижении стабильного устойчивого режима работы машины обеспечить время интегрирования, равное 16 с.

Прилагаемая оператором сила подачи в вертикальном направлении в совокупности с весом ручной машины должны обеспечить ее правильную и стабильную работу. Требуемые значения силы подачи приведены в таблице 1. Однако если сила, необходимая для достижения номинальной производительности испытуемой машины, меньше значений, приведенных в таблице 1, то в процессе испытаний прилагают меньшую силу подачи. Значение приложенной силы подачи должно быть отражено в протоколе испытаний.

<sup>1)</sup> Отечественными аналогами являются стали марок Ст3kp, Ст3ps, Ст3sp, Ст3Gps и Ст3Gsp по ГОСТ 380—2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки».

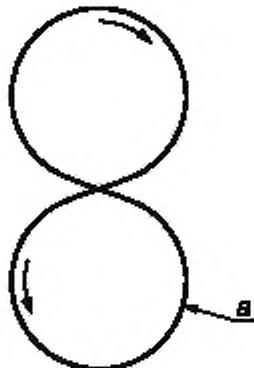

a – радиус приблизительно 50 мм

Рисунок 15 — Траектория движения машины по объекту обработки

Таблица 1 — Сила подачи

Масса машины, кг	Сила подачи, Н
До 1,5	$30 \pm 5$
Более 1,5	$50 \pm 5$

Оператор самостоятельно следит за тем, чтобы сила подачи не выходила за установленные границы. Для измерения силы подачи могут быть использованы, например, весы, на которых стоит оператор и показания которых он способен контролировать.

Объект обработки устанавливают на высоте, позволяющей оператору выполнять операцию в нормальной рабочей позе (см. рисунок 16).



Рисунок 16 — Рабочая поза оператора

Полировальные машины, орбитальные и орбитально-вращательные машины с двумя рукоятками во время испытаний удерживают за обе рукоятки.

Машины с одной рукояткой удерживают одной рукой за рукоятку, а другой — за корпус машины (или за специальный закругленный выступ).

Машины без рукояток удерживают одной рукой за корпус.

Машины, конструкция которых предполагает работу только одной рукой, удерживают так, как предусмотрено конструкцией машины.

Для машин с двумя рукоятками силу подачи прилагают к обеим рукояткам перпендикулярно обрабатываемой поверхности и параллельно оси вращения подошвы машины.

Для машин с одной рукояткой или без рукояток, конструкция которых предполагает расположение одной руки на корпусе машины, сила подачи должна быть приложена к корпусу машины перпендикулярно обрабатываемой поверхности и близко к оси вращения подошвы.

Силы и моменты сил, приложенные к машине, влияют на создаваемую вибрацию, поэтому важно, чтобы их распределение по зонам обхвата было приблизительно таким же, как и при применении машины в реальных условиях эксплуатации.

## 8.5 Операторы

В испытаниях участвуют три оператора. Поскольку оператор оказывает существенное влияние на вибрацию машины, к испытаниям могут допускаться только те из них, что имеют достаточный опыт работы с полировальными и полировально-шлифовальными машинами и способны правильно выполнять рабочие операции с их применением.

# 9 Результаты измерений и оценка их достоверности

## 9.1 Регистрируемые значения параметров вибрации

Для каждой машины, представленной на испытания, выполняют по пять измерений вибрации с участием каждого из операторов.

Результаты измерений для каждой машины заносят в протокол испытаний, как показано в приложении А (см. также 6.4).

Для данных, полученных с участием каждого из операторов и в каждой точке измерений, рассчитывают стандартное отклонение  $s_{n-1}$ , а также коэффициент вариации  $C_v$  по формулам:

$$C_v = \frac{s_{n-1}}{\bar{a}_{hv}}, \quad (2)$$

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{hv,i} - \bar{a}_{hv})^2}, \quad (3)$$

где  $a_{hv,i}$  — полное среднеквадратичное значение ускорения в  $i$ -м измерении серии из пяти измерений,  $\text{м}/\text{с}^2$ ;

$\bar{a}_{hv}$  — среднее арифметическое значений  $a_{hv,i}$  в серии из пяти измерений,  $\text{м}/\text{с}^2$ ;

$n$  — число измерений в серии измерений,  $n = 5$ .

Если окажется, что  $C_v$  превышает 0,15 или  $s_{n-1}$  превышает  $0,3 \text{ м}/\text{с}^2$ , то необходимо провести тщательную проверку правильности выполнения процедуры испытаний, и в случае выявления ошибок повторить измерения. Если ошибок в проведении испытаний не обнаружено, то результаты измерений считают достоверными.

## 9.2 Заявляемые и подтверждаемые параметры вибрационной характеристики машины

Полученные в каждой точке измерений для каждого оператора значения  $\bar{a}_{hv}$ , являющиеся средними арифметическими значений  $a_{hv,i}$  в сериях из пяти измерений, усредняют по трем операторам, в результате чего получают значение  $a_{hv}$ .

Если проводят испытания единичной машины, то в качестве заявляемого значения  $a_{hv}$  принимают максимальное из значений  $a_{hv}$  по всем точкам измерений (двум точкам для машины с двумя рукоятками и одной точке для одноручной машины).

Если проводят испытания партии машин, то число испытуемых машин должно быть не менее трех. Для каждой точки измерений по результатам измерений  $a_{hv}$  для всех машин вычисляют их среднее арифметическое значение  $\bar{a}_{hv}$ . В качестве заявляемого значения  $a_{hv}$  принимают максимальное из значений  $\bar{a}_{hv}$  по всем точкам измерений (двум точкам для машины с двумя рукоятками и одной точке для одноручной машины).

Параметры вибрационной характеристики  $a_{\text{нд}}$  и  $K$  должны быть представлены в соответствии с процедурой, установленной ЕН 12096<sup>1)</sup>. Если первой значащей цифрой  $a_{\text{нд}}$  является единица, то значение  $a_{\text{нд}}$  должно быть представлено с точностью до двух с половиной значащих цифр (например,  $1,20 \text{ м/с}^2$ ;  $14,5 \text{ м/с}^2$ ). Если первой значащей цифрой  $a_{\text{нд}}$  является любая цифра, кроме единицы, то значение  $a_{\text{нд}}$  должно быть представлено с точностью до двух значащих цифр (например,  $0,93 \text{ м/с}^2$ ;  $8,9 \text{ м/с}^2$ ). В представлении  $K$  число цифр после десятичной запятой должно быть таким же, как и в представлении  $a_{\text{нд}}$ .

Значение  $K$  определяют в соответствии с ЕН 12096 на основе стандартного отклонения воспроизведимости  $\sigma_R$  (см. приложение В).

## 10 Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают следующие данные:

- а) стандарт, в соответствии с которым проведены испытания (т. е. дают ссылку на настоящий стандарт);
- б) название испытательной лаборатории;
- в) дату испытаний и лицо, ответственное за их проведение;
- г) сведения о машине (изготовитель, модель, заводской номер и т. п.);
- е) заявляемые параметры вибрационной характеристики  $a_{\text{нд}}$  и  $K$ ;
- ф) присоединяемые или вставные инструменты;
- г) параметры системы питания (давление сжатого воздуха, электрическое напряжение и т. п.);
- х) средства измерений (датчики, устройство регистрации данных, аппаратное и программное обеспечение);
- и) точки и способы установки датчиков, направления измерений и все показания, снимаемые в процессе испытаний;
- ж) условия работы машины в процессе испытаний и значения величин в соответствии с 8.2 и 8.3;
- к) подробные результаты испытаний (см. приложение А);
- л) масса подошвы (для орбитальных и орбитально-вращательных шлифовальных машин).

Если положение датчиков или другие условия измерений были отличны от установленных настоящим стандартом, то эти отличия должны быть приведены в протоколе испытаний вместе с их обоснованием.

<sup>1)</sup> Процедура, установленная европейским региональным стандартом, без изменений перенесена в ГОСТ 12.1.012—2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Форма протокола испытаний для определения вибрационной активности  
полировальных и полировально-шлифовальных машин**

**Общие сведения**

<p>Испытания проведены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 28927-3 «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 3. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные»</p>	
<p><b>Ответственные за испытания</b></p>	
<p>Испытательная лаборатория:</p>	<p>Испытания провел: Протокол составил: Дата:</p>
<p><b>Объект испытаний и заявляемая вибрационная характеристика</b></p>	
<p>Испытуемая машина (тип, изготовитель, модель, заводской номер, тип привода):</p>	<p>Заявляемая вибрационная характеристика (<math>a_{hd}</math>, К) и поправки (если применялись):</p>
<p><b>Средства измерений</b></p>	
<p>Датчики (изготовитель, тип, точки установки, метод крепления) с приложением фотографий; механический фильтр (если использовался):</p>	
<p>Средства измерений вибрации:</p>	<p>Другое оборудование:</p>
<p><b>Условия и результаты испытаний</b></p>	
<p>Условия испытаний (тип и масса подошвы/абразивного материала, объект обработки, поза оператора и положение его рук) с приложением фотографий:</p>	
<p>Сила подачи:</p>	<p>Параметры питания (давление сжатого воздуха, расход жидкости, напряжение питания):</p>
<p>Другие величины:</p>	

## Результаты измерений для одной машины

Дата:			Модель машины:			Заводской номер:			Основные рукоятка (точка измерений 1)						Поддерживаемая рукоятка (точка измерений 2)							
Измерение	Оператор	Измерение							По операторам									По операторам				
			$\vartheta_{\text{НЧ}, \kappa}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \gamma}$	$\vartheta_{\text{НЧ}}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \kappa}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \gamma}$	$\vartheta_{\text{НЧ}}$	$C_{\vartheta}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \kappa}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \gamma}$	$\vartheta_{\text{НЧ}}$	$C_{\vartheta}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \kappa}$	$\vartheta_{\text{НЧ}, \gamma}$	$\vartheta_{\text{НЧ}}$	$C_{\vartheta}$	$\bar{\vartheta}_{\text{НЧ}}$	$S_{\text{НЧ}, \kappa}$	$C_{\vartheta}$		
1	1	1	1																			
2	1	2																				
3	1	3																				
4	1	4																				
5	1	5																				
6	2	1																				
7	2	2																				
8	2	3																				
9	2	4																				
10	2	5																				
11	3	1																				
12	3	2																				
13	3	3																				
14	3	4																				
15	3	5																				
			$\vartheta_{\text{НЧ}}$ для точки измерений 1:						$\vartheta_{\text{НЧ}}$ для точки измерений 2:						$\vartheta_{\text{НЧ}}$ для точки измерений 1:						$S_{\text{НЧ}}$ для точки измерений 2;	

Приложение В  
(обязательное)

### Неопределенность измерения

#### B.1 Общие положения

Параметр  $K$ , выражющийся в  $\text{м}/\text{с}^2$ , характеризует неопределенность заявленного параметра  $a_{hd}$ , а в случае испытания партии машин — изменения этого параметра внутри партии.

Сумма  $a_{hd}$  и  $K$  представляет собой тот предел, ниже которого с большой степенью вероятности находится параметр вибрации единичной машины и вибрационные параметры заданной большой доли машин в партии.

#### B.2 Испытания единичной машины

В случае испытаний единичной машины параметр  $K$  рассчитывают по формуле

$$K = 1,65 \sigma_R,$$

где  $\sigma_R$  — стандартное отклонение воспроизводимости. В качестве оценки  $\sigma_R$  можно принять большее из двух значений, получаемых по формулам:

a)  $s_R = \sqrt{s_{rec}^2 + s_{op}^2};$

b)  $s_R = 0,06a_{hd} + 0,3.$

Причина 1 — Формула, приведенная в перечислении б), является эмпирической и может рассматриваться как определяющая нижний предел возможных значений  $s_R$ .

Для расчетов по формуле, приведенной в перечислении а), используют данные в точке измерений, где получено максимальное значение  $a_h$ , при этом

$s_{rec}^2$  — среднее арифметическое значение выборочных дисперсий  $s_{rec,j}^2$ , рассчитанных по результатам пяти измерений для каждого  $j$ -го оператора (в 9.2  $s_{rec,j}$  обозначено  $s_{n-1}$ ) по формуле

$$s_{rec,j}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{hv,j} - \bar{a}_{hv,j})^2,$$

где  $n$  — число измерений для каждого оператора, равное пяти,

$a_{hv,j}$  — значение полной вибрации для  $j$ -го оператора в  $i$ -м измерении;

$\bar{a}_{hv,j}$  — значение полной вибрации для  $j$ -го оператора, усредненное по пяти измерениям,

$s_{op}^2$  — выборочная дисперсия результатов измерений по трем операторам, рассчитываемая по формуле

$$s_{op}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (\bar{a}_{hv,j} - a_h)^2,$$

где  $m$  — число операторов, равное трем;

$\bar{a}_{hv,j}$  — значение полной вибрации для  $j$ -го оператора, усредненное по пяти измерениям;

$a_h$  — значение полной вибрации, усредненное по трем операторам.

Причина 2 — Значение  $s_R$  представляет собой оценку стандартного отклонения воспроизводимости результатов испытаний, выполненных в разных испытательных лабораториях. В настоящее время собрано недостаточно данных о воспроизводимости результатов испытаний, выполняемых в соответствии с настоящим стандартом, поэтому для оценки  $s_R$  использованы характеристики повторяемости результатов испытаний для отдельных моделей машин согласно ЕН 12096.

#### B.3 Испытания партии машин

В случае испытаний партии машин параметр  $K$  рассчитывают по формуле

$$K = 1,5 \sigma_t,$$

где  $\sigma_t$  — параметр, характеризующий разброс значений вибрационного параметра по ансамблю машин. В качестве оценки  $\sigma_t$  можно принять большее из двух значений, рассчитываемых по формулам.

a)  $s_t = \sqrt{s_R^2 + s_b^2};$

b)  $s_t = 0,06a_{hd} + 0,3.$

Вычисления по указанным формулам выполняют по данным измерений в точке, где получено максимальное значение  $\bar{a}_n$ , при этом

$s_R^2$  — значения  $s_R^2$  для отдельных машин, вычисленные в соответствии с В.2 и усредненные по всем машинам партии;

$s_b^2$  — выборочная дисперсия, характеризующая разброс значений вибрационного параметра в партии и вычисляемая по формуле

$$s_b^2 = \frac{1}{p-1} \sum_{i=1}^p (a_{i,j} - \bar{a}_n)^2,$$

где  $a_{i,j}$  — измеренное значение  $a_b$  для  $j$ -й машины;

$\bar{a}_n$  — среднее арифметическое значений  $a_{i,j}$  по всем машинам;

$p$  — число испытуемых машин ( $p \geq 3$ ).

Приложение ДА  
(справочное)**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации  
и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 630:1995	—	*
ISO 2787:1984	—	*
ISO 5349-1:2001	MOD	ГОСТ 31192.1—2004 (ISO 5349-1:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования»
ISO 5349-2:2001	MOD	ГОСТ 31192.2—2004 (ISO 5349-2:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах»
ISO 5391:2003	—	*
ISO 17066:2007	—	*
ISO 20643:2005	MOD	ГОСТ 16519—2006 (ISO 20643:2005) «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования»
EN 12096:1997	—	*

\* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:  
- MOD — модифицированные стандарты.

### Библиография

- [1] ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design, risk assessment and risk reduction
- [2] IEC 60745 (all parts), Hand-held motor-operated electric tools — Safety

УДК 534.322.3.08:006.354

ОКС 13.160  
25.140.10

Т34

Ключевые слова: ручные машины, вибрационная характеристика, испытания, испытательный код по вибрации, машины полировальные, машины полировально-шлифовальные, измерения, воспроизводимость, заявление, подтверждение

---

Редактор Б.Н. Колесов

Технический редактор В.Н. Прусакова

Корректор И.А. Королева

Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 21.11.2014. Подписано в печать 04.12.2014. Формат 60 × 84 ¼. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,40. Тираж 44 экз. Зак. 4922.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)