
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
EN 12417—
2016

Безопасность
металлообрабатывающих станков

ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ

(EN 12417:2001+A2:2009, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

Цели, принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии указанного в п. 5 стандарта, который выполнен Публичным акционерным обществом «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков» (ПАО «ЭНИМС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. № 90-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|------------------------------------|---|
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2017 г. № 592-ст международный стандарт ГОСТ EN 12417—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12417:2001+A2:2009 «Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры обрабатывающие» («Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Bearbeitungszentren», IDT).

Европейский региональный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TK 143 «Станки. Безопасность».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 6 |
| 4 Перечень существенных опасностей | 6 |
| 5 Требования безопасности и/или меры защиты | 11 |
| 6 Установление соответствия мер защиты требованиям безопасности | 27 |
| 7 Информация для пользователя | 27 |
| Приложение А (обязательное) Защитные ограждения к обрабатывающим центрам — Метод испытания столкновением | 30 |
| Приложение В (справочное) Оборудование для испытания методом столкновения | 33 |
| Приложение С (справочное) Наглядные рисунки в качестве примеров | 34 |
| Приложение D (справочное) Измерение шума | 39 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам | 40 |
| Библиография | 43 |

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа «С» в соответствии с ISO 12100.

Если требования этого стандарта отличаются от тех, которые даны в стандартах типа А или В, предпочтение имеют требования настоящего стандарта.

Обрабатывающие центры создают широкую область опасностей, угрожающих жизни или здоровью, не в последнюю очередь из-за многостороннего использования станков с вращающимся инструментом и заготовок, закрепляемых для общей холодной обработки металлов резанием.

Особую важность представляет защита обслуживающего и прочего персонала от контакта с движущимся режущим инструментом, от попадания между инструментальным магазином и шпинделем во время смены механического инструмента при высоком числе оборотов шпинделя, а также от быстро движущихся заготовок.

Если предусматриваются механические устройства для транспортировки заготовки, то и они могут привести к опасной ситуации при загрузке/выгрузке, а также при установке и обработке этой заготовки.

Полное закрытие рабочей зоны посредством изолирующего защитного устройства выполнимо только на маленьких станках.

На больших станках, применяемых для обработки заготовок с широким диапазоном форм, персонал необходимо защищать другими средствами (например, ограждениями, защиты рабочего места устройствами иного принципа действия).

Подвесные пульта управления дают персоналу, обслуживающему большие станки, возможность, продвигаясь вокруг станка, наблюдать рабочую зону, загрузку, установку, зажим, обработку резанием, выгрузку, ведя за собой подвесной пульт управления.

Установленные настоящим стандартом существенные опасности приведены в разделе 4. Требования безопасности и/или защитные меры для устранения или минимизации этих опасностей содержатся в таблице 1; методы испытания на соответствие этим требованиям или мерам описаны в разделе 5.

Рисунки в приложении С являются только примерами и не должны рассматриваться как единственно возможное толкование.

Безопасность металлообрабатывающих станков**ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ**

Safety of machine tools. Machining centres

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования безопасности и меры защиты, которые должны соблюдаться теми, кто занимается проектированием, созданием, а также непосредственно эксплуатацией обрабатывающих центров, включая их установку, демонтаж и мероприятия по транспортировке и техническому обслуживанию (см. 3.1).

1.2 Настоящий стандарт рассматривает применение станка по назначению, но включает и предсказуемое неправильное применение, техническое обслуживание, очистку и процессы наладки и настройки. В стандарте предусматривается подход к станку с любой стороны. Описаны средства минимизации рисков, как для обслуживающего, так и для прочего персонала, подвергающегося опасности.

1.3 Настоящий стандарт касается также устройств транспортировки заготовки, если они являются встроенной частью станка.

1.4 Настоящий стандарт рассматривает существенные опасности от обрабатывающих центров при их использовании по назначению в условиях, предусмотренных изготовителем (см. раздел 4).

1.5 Опасности, проистекающие от других способов обработки (например, шлифования, точения, формовки, электроэрозии, обработки лазером), отражены в других стандартах (см. [1]—[22]).

1.6 Настоящий стандарт распространяется на станки, изготовленные после даты его издания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы датированные и недатированные ссылки на международные стандарты, обязательные для применения. При недатированных ссылках действительно последнее издание приведенного стандарта, включая все его изменения.

EN 349:1993+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

(Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела;

EN 349:1993+A1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body)

EN 547-1:1996+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen

(Безопасность машин. Антропометрические размеры человека. Часть 1. Принципы измерений с учетом антропометрических данных для размещения на рабочем месте всего тела;

EN 547-1:1996+A1:2008, Safety of machinery — Human body measurement — Part 1: Principles for determining the dimensions required for access for whole body access into machinery)

EN 547-2:1996+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 2: Grundlagen zur Bemessung von Zugangsöffnungen

(Безопасность машин. Антропометрические размеры человека. Часть 2. Принципы для определения размеров с учетом входных отверстий;

EN 547-2:1996+A1:2008 Safety of machinery — Human body measurement — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings)

EN 547-3:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 3: Körpermaßdaten

(Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 3. Антропометрические данные;

EN 547-3:1996+A1:2008, Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data)

EN 574:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Zweihandschaltungen — Funktionelle Aspekte — Gestaltungsleitsätze

(Безопасность машин. Двуручное управляющее устройство. Функциональные аспекты. Принципы проектирования;

EN 574:1996+A1:2008, Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects; principles for design)

EN 614-1 Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsätze — Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze

(Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Терминология и общие принципы;

EN 614-1, Safety of machinery — Ergonomic principles — Part 1: Terminology, definitions and general principles)

EN 614-2 Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsätze — Teil 2: Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Maschinen und den Arbeitsaufgaben

(Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между конструкцией машин и рабочими задачами;

EN 614, Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks)

EN 626-1:1994, Sicherheit von Maschinen — Reduzierung des Gesundheitsrisikos durch Gefahrstoffe, die von Maschinen ausgehen

(Безопасность машин. Снижение риска для здоровья, вызываемого вредными веществами, выделяемыми машинами;

EN 626-1:1994 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers)

EN 894-1:1997+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen für die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsätze für Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

(Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления;

EN 894-1:1997+A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators)

EN 894-2 Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

(Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 2. Дисплеи;

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators)

EN 894-3:2000+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Indikatoren und Behörden — Teil 3: Bedienelemente

(Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления;

EN 894-3:2000+A1:2008 Safety of machinery. Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators. Part 3. Control actuators)

EN 953:1997+A2:2009 Sicherheit von Maschinen — Trennenden Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

(Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых ограждений;

EN 953:1997+A1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards)

EN 999 Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen

(Безопасность машин. Расположение защитного оборудования с учетом скорости приближения к частям тела человека;

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speed of parts of the human body)

EN 1005-1:2001+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Menschliche körperliche Leistung — Teil 1: Begriffe

(Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения;

EN 1005-1:2001+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions)

EN 1005-2:2003+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Menschliche körperliche Leistung — Teil 2: Manuelle Handhabung von Gegenständen in Verbindung mit Maschinen

(Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами;

EN 1005-2:2003+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery)

EN 1005-3:2002+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Menschliche körperliche Leistung — Teil 3: Empfohlene Kraftgrenzen für Maschinenbetätigung

(Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилий при работе на машинах;

EN 1005-3:2002+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation)

EN 1037:1995+A1:2008 Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

(Безопасность машин. Предотвращение неожиданного повторного пуска;

EN 1037:1995+A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up)

EN 1088:1995 Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsätze für Gestaltung und Auswahl

(Безопасность машин. Защитные ограждения с устройствами блокировки. Основные положения по конструированию и выбору;

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection)

EN 1127-1 Explosionsfähige Atmosphären — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik

(Взрывоопасные среды. Предотвращение взрыва и защита. Часть 1. Основные понятия и методология;

EN 1127-1 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology)

EN 1760-1:1997 Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltmatten und Schaltplatten

(Безопасность машин. Защитные устройства с реакцией на давление. Часть 1. Общие положения по конструированию и испытанию электроковриков и панелей переключения;

EN 1760-1:1997 Safety of machinery. Pressure sensitive protective devices. General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors)

EN 1837 Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung

(Безопасность машин. Встроенное освещение машин;

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines)

EN 13478 Sicherheit von Maschinen — Brandschutz

(Безопасность машин. Противопожарная защита;

EN 13478 Safety of machinery. Fire prevention and protection)

EN 50081-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Störaussendung — Teil 2: Industriebereich

(Электромагнитная совместимость (ЭМС). Отраслевые нормативы на излучение помех. Часть 2. Сфера производства;

EN 50081-2 Electromagnetic compatibility. Generic emission standard. Industrial environment)

- EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1. Общие требования;
EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements)
- EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
[EN 60529 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP);
EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)]
- EN 60825-1 Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen Anforderungen und Benutzer-Richtlinien
(Безопасность лазерных устройств. Часть 1. Классификация аппаратуры, требования и руководство пользователя;
EN 60825-1 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide)
- EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Störfestigkeit — Industriebereich
(Электромагнитная совместимость. Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде;
EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments)
- EN 61496-1 Sicherheit von Maschinen — Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 1. Общие требования и испытания)
- EN 61496-2 Sicherheit von Maschinen — Электрочувствительные Schutzeinrichtungen — Teil 2: Weitere Anforderungen an die Geräte, die aktive optoelektronische Schutzeinrichtungen (AOPD)
[EN 61496-2 Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 2. Дополнительные требования к устройствам, использующим активные оптоэлектронные защитные устройства (AOPD)
EN 61496-2 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirement using for equipment using active optoelectronic protective devices (AOPDs)]
- EN ISO 3744 Akustik — Bestimmung der Schalleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquelle aus Schalldruckmessungen — Hüllflächverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein Wesentlichen freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene (ISO 3744)
[Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в условиях свободного звукового поля над звукоотражающей плоскостью (ISO 3744);
EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744)]
- EN ISO 3746 Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen — Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 über einer reflektierenden Ebene
(Акустика. Определение уровня звуковой мощности источников шума с применением звукового давления. Контрольный метод с использованием огибающей поверхности измерения над плоскостью отражения;
EN ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane)
- EN ISO 4413 Hydraulics — Allgemeine Regeln und Sicherheitssysteme und deren Komponenten
(Гидравлика. Общие правила и требования безопасности систем и их компонентов;
EN ISO 4413 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components)
- EN ISO 4414 Pneumatics — Allgemeine Regeln und Sicherheitssysteme und deren Komponenten
(Пневматика. Общие правила и требования безопасности систем и их компонентов;
EN ISO 4414 Hydraulic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components)
- EN ISO 4871 Akustik — Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen und Geräten
(Акустика. Определение и проверка шума машин и оборудования;
EN ISO 4871 Acoustics — Determination and verification of noise emission values of machinery and equipment)
- EN ISO 9614-1:1995 Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen — Teil 1: Messungen an diskreten Punkten
(Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерения в отдельных точках;

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurements at discrete points)

EN ISO 11202, Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Messung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauigkeitsklasse 3 für Messungen unter Einsatzbedingungen

(Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Контрольный метод измерения на месте;

EN ISO 11202 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections)

EN ISO 11204:1995 Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Messung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit Umgebungskorrekturen

(Акустика. Уровень шума машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекцией на окружающую среду;

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections)

EN ISO 11688-1 Akustik — Richtlinien für die Gestaltung larmarmer Maschinen und geräte — Teil 1: Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

(Акустика. Практические рекомендации по проектированию машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 1. Планирование (ISO/TR 11688-1:1995);

EN ISO 11688 Akustik — Richtlinien für die Gestaltung larmarmer Maschinen und geräte — Teil 1: Planung)

EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen. Allgemeine Grundsätze für die Berechnung — Risikobewertung und Risikominderung

(Безопасность машин. Общие принципы расчета. Оценка рисков и снижение рисков;

EN ISO 12100 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction)

EN ISO 13849-1:2006 Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

(Безопасность машин. Детали систем управления, обеспечивающие безопасность. Часть 1. Основные принципы конструкции;

EN ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design)

EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen. Sicherheitsabstände zum verhindern des Zugriffs der oberen und unteren Extremitäten in die gefährliche Zone

(Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения доступа верхних и нижних конечностей в опасные зоны;

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs)

EN ISO 14122-2:2001 Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industrielle Anlagen — Teil 2: Arbeitsbühnen und Laufstege

(Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и мостики;

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways)

EN ISO 14122-3:2001 Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industrielle Anlagen — Teil 3: Treppen, Treppenleitern Geländer

(Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Трапы, приставные лестницы и перила;

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails)

EN ISO 15641 Fräswerkzeuge für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen

(Фрезы для высокоскоростной обработки. Требования техники безопасности;

EN ISO 15641 Milling cutters for high speed machining — Safety requirements)

ISO/TR 11688-2:1998 Akustik — Richtlinien für die Gestaltung lärmarmen Maschinen und Geräte — Teil 2: Einführung in die Physik der Lärminderung durch konstruktive Maßnahmen (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных машин и оборудования. Часть 2. Введение в физику проектирования с уменьшенным уровнем звука; ISO/TR 11688-2:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1. Planning).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и определения по EN ISO 12100, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 обрабатывающий центр (machining centre*, Bearbeitungszentrum**): Станок с числовым программным управлением, как правило, с горизонтальным или вертикальным расположением шпинделя, на котором можно выполнять два или более видов обработки (например, фрезерование, сверление, расточку), снабженный устройствами, позволяющими производить автоматическую смену инструмента из магазина при помощи устройства автоматической смены инструмента в соответствии с программой обработки. Такие станки могут быть оборудованы устройствами и для ручного управления.

3.2 числовое программное управление (numerical control, computerised numerical control NC, CNC*, numerische Steuerung**): Автоматическое управление процессом при помощи устройства, использующего введенные числовые данные (см. ISO 2806, 2.1.1).

3.3 рабочая зона (work zone*, Arbeitsbereich**): Помещение, в котором имеет место процесс обработки.

3.4 устройство загрузки/выгрузки (loading/unloading arrangement*, Werkstückbeladeeinrichtung, Werkstückentladeeinrichtung**): Соединенный со станком механизм, при помощи которого загруженная в специальное устройство заготовка подводится к позиции обработки (например, устройство смены паллет или поддон для транспортировки штучных грузов — см. приложение С, рисунки С.1, С.2, С.3 и С.4).

3.5 электронный переключатель (маховичок) (electronic handwheel*, elektronisches Handrad**): Используемое вручную устройство, поворотом которого подается входной импульс, осуществляющий запуск и направление осевого перемещения.

4 Перечень существенных опасностей

4.1 В таблице 1 приведен перечень существенных опасностей (в соответствии с EN ISO 12100), полученный в результате распознавания опасностей и оценки рисков для широкого диапазона фрезерных и сверлильно-фрезерных станков, подпадающих под действие настоящего стандарта. Требования безопасности, меры защиты и указания для пользователя, содержащиеся в разделах 5 и 7, базируются на оценке рисков и относятся к тем распознанным опасностям, для которых они либо полностью устраняют, либо снижают воздействие риска.

4.2 Риск оценивается как для предусмотренного доступа к станку со всех сторон, так и для неожиданного пуска. Поскольку доступ в опасную зону может потребоваться как обслуживающему, так и прочему персоналу, риски распознаются с учетом тех опасностей, которые могут возникнуть при различных условиях на протяжении жизненного цикла станка (например, при вводе в эксплуатацию, наладке, производстве, техническом обслуживании, ремонте, выводе из эксплуатации). Оценка включает анализ воздействия неполадок в системе управления.

4.3 Дополнительно пользователь настоящего стандарта (конструктор, изготовитель, поставщик) должен подтверждать, что оценка риска полностью соответствует рассматриваемому станку при учете следующих факторов:

- использования станка по назначению, включая техническое обслуживание, наладку и очистку, а также обоснованно предсказуемое неправильное использование,
- распознавания связанных с этим станком существенных опасностей.

* en.

** de.

Таблица 1 — Перечень существенных опасностей и основных источников этих опасностей применительно к обрабатывающим центрам

| *) | Описание опасности | Пример соответствующей опасной ситуации | Действия по назначению | Соответствующая опасная зона | Ссылка на раздел 5 (таблица 2) |
|--|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | Механические опасности | | | | |
| 1.1 | Сдавливание | Крепление заготовки | Загрузка, обработка, выгрузка | Между заготовкой и зажимом | 1.4 |
| Перемещение при автоматической смене инструмента | | Механическая смена инструмента | Зона между инструментальным магазином и шпинделем | 1.3 | |
| Перемещение осей | | Техническое обслуживание | Внутри ямы | 1.7 | |
| Перемещение рабочей площадки | | Обработка, техническое обслуживание | На станке или вблизи него | 1.8 | |
| 1.2 | Порез | Перемещение осей | Загрузка заготовки вручную | Между инструментом и шпинделем или столом и заготовкой | 1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.2.1.3 |
| 1.3 | Отрезание или разрезание | Стружка, вращающийся шпиндель или инструмент | Вращающийся шпиндель | Вблизи шпинделя или инструмента | 1.1— 1.1.6.4 |
| 1.4 | Захват или запутывание | Перемещение при автоматической смене инструмента | Механическая смена инструмента | Габариты перемещения устройства автоматической смены инструмента между шпинделем и инструментальным магазином | 1.3 |
| Удаление стружки | | Механическое удаление стружки | Зона сбора и удаления стружки | 1.5 | |
| 1.5 | Затягивание или улавливание | Быстрый ход стола или передней бабки | Механическое перемещение заготовки со столом или инструмента в шпинделе | Площадь заготовки на столе при осевом перемещении; зона перемещения инструмента в шпиндельной головке | 1.1 |
| 1.5 | Затягивание или улавливание | Вращающийся привод | Техническое обслуживание | Внутри станка или вокруг него | 1.6 |
| 1.6 | Удар | Вращающийся инструмент | Вращающийся шпиндель | Вблизи шпинделя или инструмента | 1.1— 1.1.6.4 |
| Автоматическая смена инструмента | | Механическая смена инструмента | Зона перемещения при смене инструмента | 1.3 | |
| Автоматическая загрузка/ выгрузка заготовки | | Механическая транспортировка заготовки | Зона перемещения заготовки и транспортного средства | 1.4 | |
| 1.7 | Прокол, укол | Вращающийся инструмент (особенно эксцентрический) | Вращающийся шпиндель | Вблизи шпинделя или инструмента | 1.1— 1.1.6.4 |

Продолжение таблицы 1

| *) | Описание опасности | Пример соответствующей опасной ситуации | Действия по назначению | Соответствующая опасная зона | Ссылка на раздел 5 (таблица 2) |
|-----|--|---|---|---|--------------------------------|
| 1.7 | Прокол, укол | Перемещение при автоматической смене инструмента | Механическая смена инструмента | Пространство между инструментальным магазином и шпинделем | 1.3 |
| | | Ручное обращение с инструментом | Смена инструмента или загрузка магазина вручную | У острой режущей кромки | 7 |
| | | Ручное обращение со стружкой | При загрузке/выгрузке и очистке | У заготовки, у стола и в зоне сбора и удаления стружки | 7 |
| 2 | Электрические опасности | | | | |
| 2.1 | Прямой контакт человека с частями, находящимися под напряжением | Контакт с токоведущими частями или соединениями | Во время пуска, обслуживания, устранения неисправностей | Электрораспределительный шкаф, коробки отключения, пульт управления на станке | 2.1 |
| 2.2 | Контакт человека с частями, попавшими под напряжение из-за аварии | Контакт с токоведущими частями или соединениями | Процесс обработки, осмотр, обслуживание станка | На станке или на его неисправных частях | 2.2 |
| 4 | Опасности, вызванные шумом | | | | |
| 4.1 | Потеря слуха (глухота), иной физиологический ущерб (например, нарушение равновесия, снижение внимания) | Перемещение элементов, передающих усилие, процесс резания и работа гидросистемы | Производственный цикл станка | Поблизости от станка | 4 |
| 4.2 | Помехи разговорной связи и звуковым сигналам | Воздушная струя для очистки инструмента или места крепления заготовки | Производственный цикл станка | Поблизости от станка | 4 |
| 6 | Опасности, вызванные излучением | | | | |
| 6.5 | Лазер | Длительное нахождение напротив прямого или отраженного лазерного излучения | Работы по обслуживанию лазерных измерительных систем | Внутри станка | 6.5 |
| 7 | Опасности от обрабатываемых и прочих используемых материалов | | | | |
| 7.1 | Касание или вдыхание вредных жидкостей, газов, аэрозолей, дыма и пыли | Выброс вблизи станка частиц обрабатываемого материала, капель жидкости или смазочно-охлаждающих аэрозолей | Производственный цикл станка | Поблизости от станка | 7.1 |

Продолжение таблицы 1

| *) | Описание опасности | Пример соответствующей опасной ситуации | Действия по назначению | Соответствующая опасная зона | Ссылка на раздел 5 (таблица 2) |
|------|---|---|--|---|--------------------------------|
| 7.2 | Опасность возгорания или взрыва | Огнеопасные обрабатываемые и смазочно-охлаждающие материалы (точки возгорания) | Производственный цикл станка | На станке или вблизи него | 7.2 |
| 7.3 | Биологические или микробиологические опасности (от вирусов или бактерий) | Контакт с гидравлической или смазочно-охлаждающей жидкостью, аэрозолями, осадками, где могут содержаться бактерии, вирусы | Наблюдение за производственным процессом, техническое обслуживание станка | На станке или вблизи него | 7.3 |
| 8 | Опасности, вызванные пренебрежением эргономическими принципами при конструировании формы станка | | | | |
| 8.1 | Неудобная поза или чрезмерные (повторяемые) нагрузки и напряжения | Подъем и установка вручную заготовок, инструмента и частей станка | Погрузка/выгрузка, наблюдение за производственным процессом, техническое обслуживание | В местах погрузки/выгрузки, приема инструмента и обслуживания | 8.1 |
| 8.2 | Недостаточный учет анатомии верхних и нижних конечностей | Нецелесообразное расположение элементов управления | Погрузка/выгрузка, наблюдение за производственным процессом, техническое обслуживание | В местах погрузки/выгрузки, приема инструмента и обслуживания | 8.2 |
| 8.4 | Недостаточное местное освещение | Снижение профессионализма и точности при ручной обработке, установке инструмента и заготовки | Погрузка/выгрузка, наблюдение за производственным процессом, ручное обращение с инструментом | В местах погрузки/выгрузки и приема инструмента | 8.4 |
| 8.6 | Человеческий фактор | Непредсказуемое злоупотребление; не преднамеренный пуск элементов управления, плохое владение инструментом, неверная наладка и материал | Погрузка/выгрузка, наблюдение за производственным процессом, при ручном обращении с инструментом | В местах погрузки/выгрузки; приема инструмента | 8.6 |
| 8.7 | Неудачная форма, расположение и обозначение элементов ручного управления | Непреднамеренный пуск элементов ручного управления | Наладка, производственный цикл | На станке или вблизи него | 8.7 |
| 8.8 | Неудачная форма или расположение визуальных оповещений | Ложная интерпретация представленной информации | Наладка, производственный цикл | На станке или вблизи него | 8.8 |
| 10 | Неожиданный пуск, пробег или чрезмерное число оборотов | | | | |
| 10.1 | Отказ/повреждение системы управления | Механические опасности в связи с определенными движениями станка | Наладка, настройка, очистка | На станке | 10.1 |

Окончание таблицы 1

| *) | Описание опасности | Пример соответствующей опасной ситуации | Действия по назначению | Соответствующая опасная зона | Ссылка на раздел 5 (таблица 2) |
|--|---|--|---|---|--------------------------------|
| 10.2 | Возобновление подачи энергии после поломки | Неожиданные движения станка | Наладка, настройка, очистка; техобслуживание | На станке или вблизи него | 10.2 |
| 10.3 | Внешнее воздействие на электрооборудование | Непредусмотренное поведение электронной системы управления из-за магнитных помех | Наладка, настройка, очистка, техобслуживание | На станке или вблизи него | 10.3 |
| 13 | Отказ системы энергоснабжения | Отказ системы управления с последующим действием остаточных сил. Выход из строя зажима заготовки, переключателя числа оборотов. Вредоносные движения частей станка под действием остаточных сил (инерции, тяжести, электроэнергии) | Наблюдение за производственным процессом, техническое обслуживание | На станке | 13 |
| 14 | Отказ системы управления | Неожиданный пуск станка | Наладка, настройка, очистка, техобслуживание | На станке или вблизи него | 14 |
| 15 | Неправильный монтаж станка | Отказ или неожиданные колебания | Наладка, настройка, очистка, техобслуживание | На станке | 15 |
| 17 | Опасности из-за выпадающих или выбрасываемых предметов или жидкостей | Выброс частей станка, заготовок, или инструмента, из-за отказа зажимных устройств, системы управления, из-за ошибочных данных | Во время производственного цикла станка | На станке или вблизи него | 1.2.6, 17 |
| 18 | Потеря устойчивости, опрокидывание станка | Наклон или падение незакрепленного станка или его частей, находящихся на позиции только под действием силы тяжести | Загрузка/выгрузка тяжелых или громоздких заготовок, наблюдение за процессом обработки, техобслуживание | На станке | 18 |
| 19 | Опасности из-за возможности человека поскользнуться, споткнуться, свалиться | Выброс или вытекание смазочных или смазочно-охлаждающих средств и гидравлических жидкостей, работа на высоте | Загрузка/выгрузка заготовки, наладка/настройка, наблюдение за процессом обработки, заполнением жидкости (например, смазки), техобслуживание, работа на высоте | Стол станка, зона пола вокруг станка и заготовки; стационарные подходы к станку | 19 |
| *) Номера пунктов, соответствующие «Перечню существенных опасностей», приведенному в EN ISO 12100, приложение В. | | | | | |

5 Требования безопасности и/или меры защиты

5.1 Общие требования

Обрабатывающие центры должны соответствовать требованиям безопасности и мерам защиты, установленным в данном разделе.

Дополнительно при создании таких станков должны быть учтены основные положения EN ISO 12100, касающиеся соответствующих несущественных опасностей, которые в настоящем стандарте не рассматриваются.

5.2 Особые требования

Т а б л и ц а 2 — Перечень требований безопасности и мер защиты. Способ установления соответствия между ними

П р и м е ч а н и е — Нумерация опасностей, данная в этой таблице, соответствует таблице 1, следовательно, отсутствующие номера отнесены к несущественным опасностям.

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|--|---|
| 1 Механические опасности | 1.1 Рабочая зона | |
| | 1.1.1 Основное защитное оборудование Рабочая зона обрабатывающего центра должна быть защищена таким образом, чтобы воспрепятствовать доступу в рабочую зону при опасной ситуации. П р и м е ч а н и е — Общие принципы исполнения и выбора защитного оборудования следует производить в соответствии с EN ISO 12100, таблица 1, 4.1 и 4.2 в том случае, когда форма движущихся частей не в состоянии препятствовать их опасному перемещению. С этой целью должны соответствовать следующим стандартам: 1) все защитные устройства, кроме ограждений — EN 61496-1, EN 61496-2, категории 4; 2) защитные ограждения — EN 953, устройства блокировки — EN 1088 | Визуальный контроль |
| | 1.1.2 Стратегия защиты | |
| | 1.1.2.1 Общие положения По возможности, следует во время процесса обработки окружать рабочую зону неподвижными и/или перемещаемыми защитными ограждениями с блокировкой. Если практически невозможно защитить рабочую зону кожухом из-за размеров и геометрии заготовки, из-за специфических свойств станка или его применения, обслуживающий и прочий персонал должен быть защищен от опасностей комбинацией иных защитных мер (например, безопасным рабочим местом: кабиной, иными средствами защиты) | Визуальный контроль |
| | 1.1.2.2 Кожух Такой вид защитного оборудования следует размещать на самом станке, когда это целесообразно и выполнимо, (см. EN 953, 3.2.1, см. также приведенные ниже характеристики ограждений и рисунки с С.1 по С.4 и С.6) | Визуальный контроль и проверка чертежей |
| | 1.1.2.3 Альтернатива кожуху Если кожух устанавливать нецелесообразно или невозможно, доступ в рабочую зону со стационарного рабочего места должен быть огражден местными защитными устройствами (обычно в форме кабины — см. рисунки С.5 и С.7). Доступ к кабине не требует защиты при помощи тех или иных средств | Визуальный контроль |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|--|--|
| 1 Механические опасности | <p>Если из-за конфигурации станка или иных производственных надобностей кабину установить невозможно, тогда доступ к рабочему месту должен исключать недопустимое приближение к опасной зоне. Если при наличии кабины для обслуживания станка требуется доступ в рабочую зону, например, для наладки или наблюдения за процессом, конструкция кабины должна обеспечивать безопасный проход из кабины через регулируемые перемещающиеся ограждения. Такого же эффекта можно достигнуть, если есть возможность забрать с собой из кабины средство ручного управления. Работа станка в режиме «1» (автоматическом) не может быть продолжена, когда устройство ручного управления снова окажется в кабине. Всякое иное механическое движение станка станет возможным только путем подбора соответствующего режима работы (о режимах работы см. ниже).</p> <p>Доступ в рабочую зону другим лицам из обслуживающего персонала может преграждаться ограждениями или иными средствами (например, защитными устройствами бесконтактного действия, активными оптоэлектронными защитными устройствами, защитными устройствами с реакцией на давление). Места прохода (например, ворота) должны запираются. Если запирание невозможно, например, из-за специфики конфигурации или применения станка, место прохода должно находиться в поле зрения работающего с обычного рабочего места. Если предсказуемо, что во время производственного цикла станок в целом или по частям остается вне поля зрения оператора, недозволненный доступ к нему должен предотвращаться иными средствами контроля (например, запирающимися створками)</p> | Визуальный контроль. Проверка соответствия чертежам и другим нормативам |
| | <p>1.1.3 Различные рабочие зоны</p> <p>Если на каком-то отдельном станке предусматривается более одной рабочей зоны, защитное оборудование (например, стационарные или перемещающиеся ограждения, защитные устройства бесконтактного действия, активные оптоэлектронные защитные устройства, защитные устройства с реакцией на давление) должны защищать от опасности также персонал, работающий в смежных рабочих зонах (например, при загрузке/выгрузке обрабатываемой заготовки в неактивной рабочей зоне, при очистке)</p> | Визуальный контроль, функциональные испытания |
| | Непроизвольные движения станка в граничащей неактивной зоне должны предотвращаться ограничивающим устройством (например, механическим ограничителем, концевым выключателем, световым барьером и т. п.) | Проверка соответствия чертежам и другим нормативам |
| | 1.1.4 Характеристики разъемных ограждений | |
| | <p>1.1.4.1 Высота и расположение</p> <p>Устанавливаемые на полу защитные ограждения (например, круговые) должны быть надежно закреплены, иметь высоту не менее 1,4 м, а расстояние до опасной зоны — в соответствии с EN ISO 12100. Расстояние между нижним краем такого ограждения и полом должно быть не более 300 мм</p> | Измерения, подтверждающие соответствие EN ISO 12100 |
| | <p>1.1.4.2 Устойчивость против воздействий</p> <p>Защитные ограждения должны быть выполнены так, чтобы выдерживать выброс стружки, жидкости или частей станка, предотвращать или ограничивать их действие, см. также. 7.1.4 (туман и пар) 17.1 (брызги), 17.2 (выбросы), 19.2 (загрязнение пола) и т. д. по этой таблице</p> | Практические испытания |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|---|---|
| 1 Механические опасности | <p>1.1.4.3 Наблюдение</p> <p>Если требуется постоянное наблюдение за производственным процессом, должно быть предусмотрено средство (например, окно), обеспечивающее такую возможность без необходимости прикладывать чрезмерные усилия для открывания или удаления защитных ограждений или средств защиты иного типа</p> | Визуальный контроль |
| | 1.1.5 Запорные устройства | |
| | <p>1.1.5.1 Все перемещающиеся защитные ограждения, через которые требуется частый доступ в рабочую зону (т. е. больше одного раза за смену) должны иметь запорное устройство.</p> <p>Открывание защитных ограждений или отключение иных средств защиты в производственном режиме «1» (автоматическое производство — см. ниже) должно приводить к остановке опасных перемещений и препятствовать их возобновлению (см. EN 1037)</p> <p>Возможное отключение запорного устройства необходимо свести к минимуму соответствующими средствами (см. EN 1088, разделы 5 и 7)</p> | Визуальный контроль, практические испытания |
| | <p>1.1.5.2 Если открытие перемещаемого защитного ограждения с блокировкой подвергает работающего приведенным в таблице 1, 1.1—1.7 опасностям, должно быть предусмотрено запорное устройство (см. EN 1088, а также разделы 5 и 7)</p> | Практические испытания |
| | 1.6 Вид работы | |
| | <p>1.1.6.1 Общие положения</p> <p>Конструкция каждого станка должна обеспечивать два обязательных вида работ («1» и «2») и на выбор — еще один какой-нибудь («3»). Выбор вида работы должен выполняться как при помощи переключателя или кода доступа, так и с использованием других равноценных средств, расположенных за пределами опасной зоны. Выбор вида работы не должен приводить к опасной ситуации</p> | Визуальный контроль, практические испытания |
| | <p>1.1.6.2 Вид работы «1» — автоматическое производство</p> <p>При числовом программном управлении выполнение всего запрограммированного производственного цикла допускается только при закрытых ограждениях или при действующих иных средствах защиты</p> | Практические испытания |
| | <p>1.1.6.3 Вид работы «2» — работы по наладке/настройке</p> <p>Работы по наладке/настройке — это вид обслуживающих работ, при которых проводится установка и наладка станка для последующего процесса обработки.</p> <p>Примечание — К таким работам относятся установка инструмента или заготовки, например, путем подачи ее при помощи толкателя, а также проверка готовности программы.</p> <p>Если подвижные защитные ограждения с блокировкой открыты или иные защитные средства подвергаются воздействию внешних сил, механические движения станка допустимы только при выполнении следующих условий:</p> <p>а) максимальная скорость перемещения осей 2 м/мин или шаг не более 10 мм</p> <p>По мере надобности эти перемещения допускаются и поддерживаются не только для какой-то одной оси при помощи следующих устройств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - командного устройства с автоматическим возвратом (толчкового выключателя); | Практические испытания Измерения, практические испытания |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|--|--|
| 1 Механические опасности | <p>- электронного переключателя (маховичка);</p> <p>- ручного ввода данных, производимого командой запуска цикла совместно с устройством согласования;</p> <p>b) ограничение числа оборотов шпинделя возможно посредством тормоза; для полного торможения не должно требоваться более двух оборотов. Запуск и поддержание вращения шпинделя производится только следующими устройствами:</p> <p>- устройством управления с автоматическим возвратом (толчковым выключателем);</p> <p>- командным устройством пуска шпинделя совместно с устройством согласования.</p> <p>Пуск устройства согласования должен соответствовать категории 1 по EN 60204-1, 9.2.2;</p> <p>c) предельные значения числа оборотов шпинделя и осевых перемещений должны соответствовать установленным выше в a) и b); превышение предела должно прерываться при помощи управляемого останова (категории 1 — см. EN 60204-1, 9.2.2.);</p> <p>d) должны быть приняты меры против опасных перемещений вертикальных или наклонных осей под действием силы тяжести;</p> <p>e) необходимо предотвращать самопроизвольную смену инструмента или заготовки. Позволять эти автоматические перемещения может только обновленный выбор вида работ «1»;</p> <p>И с к л ю ч е н и я — Меры, описанные в 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 таблицы, допустимы только для работ категории «2», т.е. работ по обслуживанию.</p> <p>f) незащищенные перемещения транспортера по отводу стружки должны запускаться и поддерживаться только посредством командного устройства с автоматическим возвратом в исходное положение;</p> <p>g) если командные устройства с автоматическим возвратом в исходное положение установлены в нескольких местах, то одновременно может работать только одно из них</p> <p>1.1.6.4 Вид работы «3» — выборный вид работы для ручного вмешательства при стесненных производственных условиях</p> <p>Этот вид работы позволяет использование станка с ручным или числовым управлением при открытых защитных ограждениях или при воздействии внешних сил на иные защитные средства при следующих условиях:</p> <p>a) этот вид работы может применяться только в том случае, если известны подробности его применения и уровень знания исполнителем соответствующего учебного пособия достаточен для безопасного выполнения работы, см. перечисление g) 7.2;</p> <p>b) векторная скорость подачи по одной или нескольким осям ограничена до 5 м/мин;</p> <p>c) число оборотов шпинделя ограничивается при помощи тормозного устройства; для полного торможения требуется не более 5 оборотов;</p> <p>П р и м е ч а н и е 1 — Для выполнения таких требований к тормозу необходимо, чтобы для каждого измерения определитель диаметра рабочего инструмента и система измерения предельно допустимых величин были оснащены соответствующим мерительным инструментом.</p> <p>П р и м е ч а н и е 2 — Во время разработки настоящего стандарта выдвигались альтернативные решения по данному разделу, однако ни одно из них не получило окончательного решения. Эту особую проблему необходимо исследовать при последующих переработках настоящего стандарта;</p> | <p>Измерения</p> <p>Контроль панели включения/выключения, практические испытания</p> <p>Практические испытания</p> <p>Практические испытания</p> <p>Визуальный контроль, контроль панели включения</p> <p>Практические испытания</p> <p>Проверка производственной инструкции</p> <p>Измерения</p> <p>Измерения</p> |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|---|---|
| 1 Механические опасности | <p>d) выполнение этой программы должно производиться командным устройством запуска цикла совместно с устройством согласования;</p> <p>e) незапрограммированные перемещения должны выполняться в такой последовательности:</p> <p>1) вращение шпинделя должно запускаться и поддерживаться командным устройством запуска цикла в связке с устройством согласования. Пуск устройства должен иметь останов категории 1 по EN 60204, 9.2.2,</p> <p>2) перемещения осей должны запускаться и поддерживаться следующими устройствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - командным устройством с автоматическим возвратом; - электронным переключателем (маховичком); - ручным вводом данных, отслеживаемым командным устройством запуска цикла в связке с устройством согласования; <p>f) должны соблюдаться пределы числа оборотов и скорости подачи [см. перечисления b) и c)]; при их превышении необходимо прерывать энергоснабжение привода при помощи управляемого останова категории 1 (см. EN 60204-1);</p> <p>g) равным образом следует учитывать требования перечислений d), e), f) и g) 1.1.6.3 для вида работ «2»;</p> <p>Если по эргономическим причинам при проведении работ вида «3» применение устройства согласования нецелесообразно (например, из-за необходимости длительного наблюдения за процессом и/или из-за того, что длительность вмешательства превышает время утомления работающего, или ввод нескольких параметров в управляющее устройство препятствует устойчивой работе устройства согласования), подключение такого устройства следует осуществлять посредством комбинации других технико-экономических средств. Два примера приемлемых организационно-технических средств даны в перечислениях h) и i);</p> <p>h) безопасность рабочей позиции за счет активного светового затвора (например, устройства зондирования, световой завесы) или других испытанных мер соблюдения безопасности. Однако наряду с отказом от применения отключающего коврика или аналогичных легко удаляемых устройств необходимо обеспечивать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - легкий доступ к аварийному переключателю, - установку обеспечивающих безопасность переключателей на любой подвижной детали станка, которая может стать причиной опасного удара, - соблюдение пониженного числа оборотов или скорости, - соответствие перемещения осей требованиям EN ISO 13849-1, категории 3, - использование индивидуального защитного оборудования, указанного в руководстве для пользователя (см. перечисление n) 7.2 и перечисление o) 7.2); <p>i) для защиты от проникновения сквозь стационарные защитные ограждения вокруг вращающегося шпинделя и режущих частей, или сквозь активные оптоэлектронные защитные устройства (световую завесу) вокруг вращающегося режущего инструмента положение таких устройств должно соответствовать требованиям EN 999 и вместе с тем обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - легкий доступ к аварийному переключателю; - установку обеспечивающих безопасность переключателей на любой подвижной детали станка, которая может стать причиной опасного удара; | <p>Практические испытания</p> <p>Контроль панели включения. Практические испытания</p> <p>Практические испытания</p> <p>Практические испытания</p> <p>См.перечисления d), e), f) и g) 1.1.6.3</p> <p>Оценка необходимости проведения вида работ «3» без устройства согласования</p> |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|---|--|
| 1 Механические опасности | <p>- соблюдение пониженного числа оборотов или скорости;</p> <p>- соответствие осевых перемещений требованиям EN ISO 13849-1, категории 3;</p> <p>- использование индивидуального защитного оборудования, указанного в руководстве для пользователя (см. перечисление n) 7.2 и перечисление o) 7.2).</p> <p>Примечание 3 — Возможно применение других организационно-технических мер, обеспечивающих снижение уровня рисков, сравнимое с указанным в перечислениях h) и i).</p> <p>Для снижения риска от выбрасываемых частей необходимо, чтобы режущий инструмент, применяемый при выполнении работ вида «3», подпадал под область действия EN ISO 15641.</p> <p>Примечание 4 — Для этой цели предпочтительно использовать цельный режущий инструмент</p> | Оценка необходимости проведения вида работ «3» без устройства согласования |
| | <p>1.1.7 Освобождение заблокированных или захваченных людей</p> <p>В случае необходимости должны быть приняты меры против движения осей станка (например, для освобождения заблокированных или захваченных людей). Примеры таких мер:</p> <p>а) при отключенном энергоснабжении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляемый вручную спускной клапан для ослабления давления в системе; - освобождаемый вручную механический тормоз при условии, что имеет место балансировка; <p>б) при включенном энергоснабжении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляемое вручную командное устройство для механического вентиля или привода; - командное устройство для включения противодействия [см. также перечисление m) 7.2] | Визуальный контроль, контроль панели включения, практические испытания |
| | 1.2 Инструментальный магазин | |
| | 1.2.1 Доступ к потенциально опасным подвижным частям инструментального магазина должен быть предотвращен стационарными и/или перемещаемыми защитными ограждениями с блокировкой (см. EN 1088, раздел 7 и приложения) | Визуальный контроль |
| | 1.2.2 При открытых защитных ограждениях с блокировкой привод инструментального магазина должен быть остановлен, а его дальнейшее движение предотвращено (см. также 1.1.5 настоящей таблицы) | Контроль панели включения. Практические испытания |
| | 1.2.3 Открывание доступа должно соответствовать EN 547-1, EN 547-2 и EN 547-3 | Измерения |
| | 1.2.4 Если предусматривается доступ оператора всем телом в охраняемую зону инструментального магазина, необходимо, чтобы в этой зоне человек находился под защитой устройства с реакцией на приближение. При отключении | Контроль панели включения, практические испытания |
| | 1.2.4 Если предусматривается доступ оператора всем телом в охраняемую зону инструментального магазина, необходимо, чтобы в этой зоне человек находился под защитой устройства с реакцией на приближение. При отключении такого устройства необходимо препятствовать любому движению инструментального магазина или другим потенциально опасным движениям станка | Контроль панели включения, практические испытания |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|--|---|
| 1 Механические опасности | <p>1.2.5 Если при открытых защитных ограждениях с блокировкой необходимы механические перемещения для смены инструмента, для работ по установке или обслуживанию, они допустимы под управлением командного устройства с автоматическим возвратом в исходное положение (толчкового переключателя) или посредством двуручного включения. Эти устройства должны соответствовать EN 60204-1, 9.2.5.7, тип 3 (см. также EN 574).</p> <p>Такие перемещения должны происходить либо с пониженной скоростью (т.е. 15 м/мин, если есть только опасность удара, 2 м/мин, если есть опасности сдавливания, разрезания или захвата), либо они должны запускаться командным устройством, находящимся на безопасном расстоянии от опасных частей станка (см. EN ISO 13857 и EN 999). Никакие опасные перемещения станка не должны запускаться срабатыванием магазинного датчика или устройства обратной связи [см. EN 60204-1, 10.1.4 и перечисление f) 7.2]</p> | Контроль панели включения, измерения, практические испытания |
| | <p>1.2.6 Инструменты должны быть надежно закреплены в зажимах магазина, чтобы препятствовать выпадению или выбросу. Конструктивные данные для крепления инструмента (например, предельная величина массы, момента инерции, опрокидывающего момента, габариты инструмента) должны быть предоставлены пользователю (см. раздел 7)</p> | Практические испытания надежности крепления самого тяжелого инструмента |
| | 1.3 Устройство автоматической смены инструмента | |
| | <p>1.3.1 Допуск к потенциально опасным перемещениям с любого направления должен предотвращаться стационарными или перемещаемыми защитными ограждениями с блокировкой; иначе такие перемещения должны останавливаться или предотвращаться защитными средствами иного типа (см. EN 1088, раздел 7 и приложения).</p> <p>1.3.2 Если требуется доступ к устройству автоматической смены инструмента при открытом защитном ограждении или при ином защитном средстве, испытывающем воздействие внешних сил, механические перемещения возможны только шаговым способом или под управлением устройства согласования совместно с командным устройством с автоматическим возвратом в исходное положение (толчковым выключателем). Если требуется непрерывное перемещение, на безопасном расстоянии от опасной зоны (см. EN 999) следует размещать двуручный переключатель (см. EN 574).</p> <p>Никакие опасные перемещения станка не должны запускаться срабатыванием магазинного датчика или устройства обратной связи [см. EN 60204-1, 10.1.4 и перечисление f) 7.2]. Инструменты при любых производственных условиях и/или при отключении энергоснабжения должны оставаться надежно закрепленными в устройстве автоматической смены инструмента, чтобы исключить их выпадение или выброс</p> | Визуальный контроль |
| | 1.4 Устройство загрузки/выгрузки заготовки (например, устройство смены паллет или устройство автоматической смены заготовки) | |
| | 1.4.1 Рабочее место оператора, производящего загрузку/выгрузку заготовки, должно находиться вне зоны обработки и быть удалено от других опасных движущихся устройств (например, устройства автоматической смены инструмента) | Визуальный контроль |
| | 1.4.2 Доступ к потенциально опасным движущимся частям должен осуществляться через неподвижные или перемещающиеся ограждения с блокировкой, а иные защитные средства должны либо предотвращать опасные перемещения, либо останавливать их (например, посредством электрочувствительного защитного оборудования или активного светового затвора) | Визуальный контроль, практические испытания |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--------------------------|---|--|
| 1 Механические опасности | 1.4.3 Если требуется доступ к устройствам загрузки/выгрузки заготовки при открытом защитном ограждении или при внешнем воздействии на защитное устройство иного типа, механические движения могут осуществляться только шаговым способом под управлением устройства согласования совместно с командным устройством с автоматическим возвратом (толчковым переключателем), если требуется | Контроль панели включения измерения, практические испытания |
| | 1.4.4 Если требуется доступ к устройствам загрузки/выгрузки заготовки при открытом защитном ограждении или при внешнем воздействии на защитное устройство иного типа, механические движения могут осуществляться только шаговым способом под управлением устройства согласования совместно с командным устройством с автоматическим возвратом (толчковым переключателем). Если требуется непрерывное движение, необходимо иметь двуручный переключатель, соответствующий EN 60204-1, 9.2.5.7, тип 3 и находящийся на безопасном расстоянии от опасной зоны (см. EN 574 и EN 999). При отключении датчика или устройства обратной связи пуск любого движения недопустим [см. EN 60204-1, 10.1.4, и перечисление f) 7.2] | Контроль панели включения, измерения, практические испытания |
| | 1.5 Сбор и удаление стружки | |
| | 1.5.1 Доступ к опасным движущимся элементам системы сбора и удаления стружки должен предотвращаться стационарными защитными ограждениями. Если обслуживающему персоналу требуется доступ чаще, чем один раз за смену, необходимо наличие перемещающегося защитного ограждения с блокировкой, соответствующего EN 953 | Визуальный контроль, практические испытания |
| | 1.5.2 Открытие перемещающихся ограждений с блокировкой, предназначенных для защиты от опасных движущихся частей системы сбора и удаления стружки должно приводить к остановке и стопорению таких движений (см. 1.1.5 и 14.1.1 данной таблицы) | Контроль панели включения, практические испытания |
| | 1.5.3 Если необходимо движение элементов системы сбора и удаления стружки при открытом ограждении с блокировкой (например, для очистки), оно должно происходить под контролем командного устройства с автоматическим возвратом в исходное положение (толчкового переключателя), с находящимся в непосредственной близости аварийным выключателем. Зона опасного выброса стружки должна быть обозначена на предупреждающей табличке [см. перечисление f) 7.2] | Контроль панели включения, практические испытания |
| | 1.6 Элементы привода (например, приводной вал, ремень, ролики, редуктор) | |
| | 1.6.1 Доступ к опасным движущимся частям привода (например, ремням, цепям, шестерням, ременным шкивам, валам) должен быть предотвращен стационарными защитными ограждениями. Если обслуживающему персоналу требуется доступ к ним чаще, чем один раз за смену, необходимо наличие перемещающегося защитного ограждения с блокировкой, соответствующего EN 953 | Визуальный контроль |
| | 1.6.2 Открытие перемещающегося защитного ограждения с блокировкой при движущихся частях привода должно приводить к остановке и застопориванию этого движения (см. 1.1.5 и 14.1.1 этой таблицы). Устройства блокировки должны соответствовать EN 1088 и не менее категории 1 по EN ISO 13849-1 | Визуальный контроль |
| | 1.6.3 Если потенциально опасные движущиеся части могут оказаться доступными до их полной остановки, следует применять удерживающие устройства, предотвращающие открытие защитного ограждения до полной остановки движения этих частей | Визуальный контроль |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--|--|--|
| 1 Механические опасности | 1.7 Ямы, углубления | |
| | 1.7.1 Ямы или углубления в самом станке или вокруг него должны быть закрыты (например, решеткой) или защищены от падения в них человека, например: - перилами; - канатом с роликовыми направляющими; - «цепочками» (красно-белыми или черно-желтыми лентами) и предупредительными знаками, устанавливаемыми за 1 метр до опасного места | Визуальный контроль |
| | 1.7.2 Если требуется доступ к яме в целях установки/регулировки, наоблуживания или обслуживания, безопасность такого доступа должна обеспечиваться запирающимися дверями, движения станка предотвращаться по виду работ «1». В том случае, когда механические движения станка необходимы, запуск частей станка должен выполняться при условиях, приведенных в 1.1.6.3, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 данной таблицы | Визуальный контроль |
| | 1.7.3 Безопасное расстояние между движущимися частями станка и стенками ямы или другими неподвижными частями должно соответствовать EN 349. Если не удается соблюсти это условие, требуются дополнительные меры защиты для снижения риска сдавливания или захвата | Измерение расстояний, практические испытания |
| | 1.8 Рабочие площадки (EN ISO 14122-2) | |
| | 1.8.1 Конструкция рабочих площадок должна: - предотвращать падение людей или предметов. Если высота рабочей площадки превышает 500 мм, необходимо наличие перил или бровки; - обеспечивать соответствующее пространство для движений, а именно, свободную высоту над площадкой (или пешеходным мостиком) 2100 мм, просвет между перилами не менее 600 мм, предпочтительней — 800 мм; - иметь достаточное освещение и вентиляцию; - при любом положении рабочей площадки позволять обслуживающему персоналу безопасный вход и выход, не требующий силовых затрат; - исключать доступ в опасную зону, например за счет соблюдения безопасного расстояния или посредством неподвижных или перемещаемых защитных ограждений с блокировкой; - обеспечивать защиту от выброса стружки или материалов для холоднойковки | Визуальный контроль, практические испытания |
| | 1.8.2 При открытых защитных ограждениях механические движения станка допустимы только в том случае, если выполняются требования для видов работ «2» и «3» | Визуальный контроль, практические испытания |
| | 1.8.3 Необходимо обеспечивать возможность отвода с рабочей площадки потока смазочно-охлаждающих материалов | Практические испытания |
| 1.8.4 Для рабочих площадок, имеющих возможность перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, контактирующих с какой-либо подвижной частью станка, должны быть приняты меры защиты против сдавливания или столкновения (например, сильфоны, защитные устройства с реакцией на давление) | Визуальный контроль | |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия | |
|---|--|--|---|
| 1 Механические опасности | 1.8.5 Механические перемещения рабочих площадок (например, для наблюдения за процессами обработки) допустимы только для видов работ «2» и «3» под управлением командного устройства с автоматическим возвратом в исходное положение (толчкового переключателя) и при наличии аварийного выключателя | Визуальный контроль, практические испытания | |
| 2 Электрические опасности | 2.1 Защита от прямого контакта Для минимизации опасности из-за эксплуатационной ошибки, электрошока или возгорания необходимо, чтобы электрооборудование было изготовлено в соответствии с EN 60204-1. Необходимо также наличие устройств отключения станка от энергоснабжения (см. EN 60204-1, 6.2). Особое значение имеет следующее: согласно EN 60204-1, 6.2.2 b), корпус шкафа главного электрораспределительного устройства должен быть оборудован сетевым выключателем. Все прочие корпуса должны соответствовать EN 60204-1, 6.2.2 a), все токоведущие части — EN 60204-1, 6.2.2 c), а по степени защиты от прямого контакта — не менее IP2X | Установление соответствия требованиям EN 60204-1, в частности разделу 19 | |
| | 2.2 Защита от непрямого контакта (определение см. в EN 60204-1, 3.27) Должны выполняться требования EN 60204-1, 6.3 | Визуальный контроль | |
| | 2.3 Защита коммутационной аппаратуры Корпуса коммутационной аппаратуры, в целом, должны иметь степень защиты IP 22 (см. EN 60529); в частности, для корпусов коммутационной аппаратуры в пределах рабочей зоны необходимо предусматривать степень защиты IP 55 | | |
| 4 Опасности, вызываемые шумом | 4.1 Опасности, вызываемые шумом | | |
| | 4.1.1 Воздействие на источники шума При создании обрабатывающего центра необходимо следовать указаниям, данным в EN ISO 11688-1 и ISO/TR 11688-2 по техническим мерам воздействия на источники шума. При конструировании необходимо учитывать шум от всех возможных источников. К снижению шума приводят соответствующие технические меры воздействия на основные источники шума от обрабатывающих центров: | Контроль уровня шума | |
| | a) шум силовой передачи | | амортизатор механизма передачи |
| | b) выпуск сжатого воздуха | | заглушка |
| | c) силовая станция | | глушение или поглощение |
| | d) шум от снятия стружки | | глушение или поглощение внутри обшивки рабочей зоны |
| | e) замена инструмента | | |
| f) замена заготовки | | | |
| 4.1.2 Воздействие на каналы распространения шума Для того чтобы известными мерами снизить до допустимого предела уровень шума на его источнике, можно оснастить машину соответствующими средствами защиты (например, шумозащитной обшивкой, установкой на машине звукозащитных экранов или глушителей). Вышеприведенный перечень не является исчерпывающим | Контроль уровня шума | | |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--|--|--|
| 6 Опасности, вызываемые излучениями | 6.5 Лазер Конструкция встроенных лазерных измерительных систем должна исключать нахождение человека на пути прямого или отраженного лазерного луча (см. EN 60825-1) | Проверка чертежей конструкции, практические испытания |
| 7 Опасности, вызываемые обрабатываемыми материалами или используемыми веществами | <p>7.1 Жидкости, туман, дым или пыль</p> <p>Поскольку обрабатываемые материалы зависят от конкретного способа их применения, нет возможности дать в настоящем стандарте подробные рекомендации по снижению риска.</p> <p>Следующие требования относятся к смазочно-охлаждающим материалам:</p> <p>7.1.1 Разбрызгивание, просачивание и вытекание смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) необходимо предотвращать конструктивными мерами</p> <p>7.1.2 Емкости для жидкости и другие элементы системы (например, трубы, шланги) должны изготавливаться из соответствующих, достаточно стойких материалов. Должна предусматриваться информация о применяемых материалах</p> <p>7.1.3 Конструкция устройств подачи и удаления смазочно-охлаждающей жидкости должна исключать возможность ее распыления</p> <p>7.1.4 Если прогнозируется возникновение аэрозолей из вредного тумана, паров или дыма, следует предусматривать задерживающие устройства, препятствующие улечиванию этих частиц. Дополнительно следует предусматривать устройства сбора или отсоса (см. EN 626-1).</p> <p>7.1.5 Во избежание перегрева и излишнего испарения жидкости, масса смазочно-охлаждающего материала должна соответствовать масштабу и виду работ машины. В противном случае необходимо предусматривать охладитель</p> <p>7.1.6 Чтобы в зоне резания не создавались опасные испарения, для смазочно-охлаждающей системы требуется достаточное количество жидкости</p> <p>7.1.7 Если предполагается необходимость проникновения рук обслуживающего персонала в опасную зону (например, при погрузке/выгрузке, или наладке), подача смазочно-охлаждающих материалов должна автоматически прерываться или отводиться</p> | Визуальный контроль, проверка чертежей конструкции, практические испытания |
| 7 Опасности, вызываемые обрабатываемыми материалами или используемыми веществами | <p>7.1.8 Емкости для смазочно-охлаждающих материалов должны быть оснащены хорошо видимыми указателями уровня и легкодоступными патрубками для заливки</p> <p>7.1.9 Все элементы смазочно-охлаждающей системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы обслуживающий персонал как можно меньше соприкасался с СОЖ</p> <p>7.1.10 Для предотвращения накопления в станке или в системе СОЖ, стружки и других связанных с металлообработкой материалов должны быть предусмотрены фильтры</p> | Визуальный контроль, проверка чертежей конструкции, практические испытания |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--|--|--|
| 7 Опасности, вызываемые обрабатываемыми материалами или используемыми веществами | <p>7.2 Возгорание или взрыв</p> <p>Из-за разнообразия обрабатываемых и смазочно-охлаждающих материалов невозможно в рамках настоящего стандарта дать подробные требования по снижению рисков возгорания или взрыва. Следует руководствоваться EN 13478 и EN 1127-1</p> | Визуальный контроль, проверка чертежей конструкции, практические испытания |
| | 7.3 Минимизация биологических и микробиологических опасностей, вызываемых смазочно-охлаждающими материалами | |
| | 7.3.1 Во время механической обработки весь объем смазочно-охлаждающего материала в системе должен перемешиваться так, чтобы не было никаких застойных масс, за исключением тех, которые подлежат удалению | Визуальный контроль, практические испытания |
| | 7.3.2 Чтобы воспрепятствовать застою в станке остатков смазочно-охлаждающего материала, конструкция системы должна обеспечивать стекание его в резервуар под действием силы тяжести | |
| | 7.3.3 Во избежание грязевых отложений сливные трубы должны иметь достаточный диаметр и уклон | |
| | 7.3.4 Для удаления чужеродных материалов в конструкции смазочно-охлаждающей системы должны быть предусмотрены соответствующие фильтры (см. 7.1.9 данной таблицы) | |
| | 7.3.5 Конструкция смазочно-охлаждающей системы должна обеспечивать противодействие отложениям и легкую очистку (например, закругленные углы резервуаров), причем очистка не должна требовать опорожнения всей системы | |
| | 7.3.6 Внутренние поверхности резервуаров не должны способствовать росту бактерий (быть, например, гладкими, отлакированными) | Визуальный контроль, практические испытания |
| | 7.3.7 Конструкция смазочно-охлаждающей системы должна позволять полное опустошение резервуаров | |
| | 7.3.8 Облицовка резервуаров для смазочно-охлаждающих материалов должна препятствовать проникновению чужеродных материалов | |
| | 7.3.9 Следует избегать загрязнения смазочно-охлаждающих материалов маслами или жирами (например, машинной смазкой) или оснащать систему устройствами для их систематического удаления | |
| | <p>7.3.10 Обслуживания смазочно-охлаждающей системы включает, как минимум, следующие процедуры:</p> <p>a) отбор проб жидкости;</p> <p>b) очистку отстойников и трубопроводов;</p> <p>c) замену фильтров</p> | |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|---|--|--|
| 8 Опасности, вызываемые пренебрежением эргономическими принципами при конструировании | <p>8.1 Нездоровая рабочая поза или чрезмерное перенапряжение (повторяемые нагрузки)</p> <p>Во избежание нездоровых рабочих поз, чрезмерных усилий или усталости конструкция машины должна соответствовать эргономическим принципам, в частности следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заготовки, инструмент и принадлежности должны быть легко перемещаемыми; для частей весом более 10 кг следует использовать подъемное оборудование (EN 1005-1, EN 1005-2 и EN 1005-3); - при необходимости следует принять меры по установке и эксплуатации устройств ручной подачи заготовки, подъемного оборудования или приспособлений (например, созданием доступа в рабочую зону поверх машины при открытых разъемных защитных ограждениях); - при ручной загрузке деталей зажимные приспособления для заготовки и инструмента должны размещаться так, чтобы избежать чрезмерного проникновения оператора в машину (EN 1005-1, EN 1005-2 и EN 1005-3); - размещение командных устройств для приведения в действие таких зажимных устройств, как держатели инструмента и патроны, должно исключать чрезмерное расслабление под действием веса инструмента или заготовки (см. EN 894-3); - подвижные защитные ограждения должны быть механизированы, если приведение их в действие вызывает повторяемые чрезмерные усилия (см. также EN ISO 12100) | Практические испытания с целью установить соответствие усилий, расстояний и положений тела эргономическим принципам, принятым в данном стандарте |
| | <p>8.2 Учет анатомических особенностей верхних и нижних конечностей</p> <p>Конструкция, расположение, обозначение и освещение командных устройств, используемых для обслуживания станка, наблюдения за рабочим процессом, наполнения и опорожнения резервуаров должны соответствовать эргономическим принципам (см. EN 614-1 и EN 614-2, EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3, EN 1005-1, EN 1005-2, EN 1005-3, EN 999)</p> | Практические испытания с целью установить соответствие усилий, расстояний и положений тела эргономическим принципам, принятым в данном стандарте |
| | <p>8.4 Освещение</p> <p>Освещение в пределах рабочей зоны должно соответствовать требованиям EN 1837; освещенность, измеренная на передней кромке инструмента при открытом регулируемом защитном ограждении, должна быть не менее 500 люкс</p> | Измерения, визуальный контроль |
| | 8.6 Человеческий фактор (ошибочное поведение) | |
| | 8.6.1 Обозначения гнезд для крепления инструмента в инструментальном магазине должны быть четкими и однозначными | Визуальный контроль |
| | 8.6.2 Для установки и обслуживания станка следует заранее подготовить оборудование и принадлежности, предписанные Руководством по эксплуатации [см. также перечисление d) 7.2] | Практические испытания |
| | 8.7 Конструкция, расположение и обозначение ручных элементов управления (например, клавиатур, панелей включения, кнопочных выключателей) должны соответствовать EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3 | Визуальный контроль |
| | 8.8 Конструкция и размещение визуальных указателей | Визуальный контроль, измерения |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|---|--|--|
| 10 Опасности, вызываемые неожиданным пуском, превышением числа оборотов | <p>10.1 Отключение или повреждение системы управления</p> <p>Система управления должна соответствовать требованиям EN 60204-1, EN ISO 4413 и EN ISO 4414. Необходимо предотвращать неожиданные движения станка (например, вращение шпинделя, перемещение осей, выпадение инструмента из шпинделя) (см. также EN 1037)</p> | Проверка панели включения, практические испытания |
| | <p>10.2 Повторное включение энергоснабжения после прерывания</p> <p>Конструкция системы управления должна обеспечивать невозможность самопроизвольного повторного включения. Механические перемещения должны быть возможными только после возобновления активации командных устройств.</p> <p>Это относится также к смене вида обработки, выбору запрограммированной функции, обратному ходу системы, прерыванию рабочего процесса срабатыванием защитных ограждений, повторному достижению полного давления или зажима, повторному включению после сбоя системы (см. EN 1037)</p> | Проверка панели включения, практические испытания |
| | <p>10.3 Внешние воздействия на электрооборудование</p> <p>Электромагнитная совместимость</p> <p>Устойчивость против помех. Электронные системы управления должны быть выполнены и установлены так, чтобы они были защищены против электромагнитных помех, а при воздействии помех оставались стабильными, соответствующими EN 50081-2.</p> <p>Излучения. Для ограничения электромагнитных излучений должны соблюдаться технические указания и меры по конструктивным параметрам электрических и электронных компонентов, соответствующие EN 61000-6-2</p> | Использование методов испытаний, описанных в EN 50081-2 и EN 61000-6-2 |
| 13 Выход из строя систем энергоснабжения | 13.1 Нарушение энергоснабжения | |
| | 13.1.1 Системы энергоснабжения должны быть выполнены так, чтобы нарушение проводимости в любой цепи (например, в проводах, трубах или шлангах) не приводило к отключению функций безопасности (см. также EN 60204-1, EN ISO 4413 и EN ISO 4414) | Проверка панели включения, практические испытания |
| | 13.1.2 Поломка или отключение подачи любой энергии не должны приводить к опасной ситуации. Необходимо своевременно распознавать недостаточное давление или напряжение, препятствовать опасным движениям станка или прерывать их | Проверка панели включения, практические испытания |
| 14 Отказ системы управления | 14.1 Функции безопасности системы управления | |
| | 14.1.1 Выполнение системой управления функций безопасности должно обеспечиваться применением составных частей, соответствующих требованиям безопасности, изготовленных и применяемых в соответствии с EN ISO 13849-1. Останов опасных движений после отказа функций безопасности должен соответствовать категории 1 по EN 60204-1, 9.2.2 и исключать неожиданные пуски. Функции безопасности системы управления должны соответствовать категориям, приведенным в EN ISO 13849-1 | Проверка соответствия панели включения и спецификации |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | | Способ установления соответствия |
|---|--|--|---|
| 14 Отказ системы управления | <p>Отключение и восстановление функций безопасности.</p> <p>Способ, зона действия</p> <p>а) блокировка совместно с перемещающимися защитными ограждениями для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочей зоны; - механических трансмиссионных и приводных устройств; - устройства автоматической смены инструмента и инструментального магазина; - погрузочно-разгрузочных устройств; - инструментальный магазин; - транспортера для отвода стружки; - подхода к ямам, дверям ограждения; <p>б) командное устройство с автоматическим возвратом (толчковый выключатель), двуручный выключатель;</p> <p>с) согласующее устройство;</p> <p>д) управление ограничителем скорости, включая сигнализатор для инструмента;</p> <p>е) регулировка крепления инструмента;</p> <p>ф) бесконтактные защитные устройства (электрочувствительное защитное оборудование, соответствующее требованиям типа 4 по EN 61496-1);</p> <p>г) аварийное отключение;</p> <p>h) защитные устройства с реакцией на давление, соответствующие требованиям EN 1760-1, 4.15</p> | <p>Категория</p> <p>3</p> <p>3*</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3*</p> <p>3*</p> <p>3**</p> <p>3</p> <p>3**</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> | <p>Проверка панели включения и спецификации</p> <p>* При частоте доступа менее одного раза в час допускается применение устройств категории 1;</p> <p>** Если нет возможности достичь указанной категории, допускается эту функцию совмещать с устройством согласования.</p> <p>Наблюдение за рабочим процессом осуществляется следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по отдельному каналу; - непрерывным автоматическим слежением (см. EN ISO 12100); - другими пригодными средствами (например, регуляторами тока, скорости, положения, работающими от сервопривода) |
| 15 Ошибки монтажа | 15.1 Конструкция составных частей станка должна исключать ошибки монтажа (например, асимметричное расположение штекеров и гнезд для них). В противном случае следует обеспечивать пользователя указаниями по монтажу | | Практические испытания |
| 17 Выпадающие или выбрасываемые предметы или жидкости | 17.1 Выброс материалов и жидкостей в процессе обработки Ожидаемый выброс материалов и смазочно-охлаждающей жидкости можно задерживать или улавливать при помощи устанавливаемых на шпиндельной головке регулируемых неподвижных защитных ограждений, соответствующих требованиям EN 953, 8. Неподвижные защитные ограждения должны перекрывать зону выброса. Регулируемые защитные ограждения должны обеспечивать отвод стружки и смазочно-охлаждающей жидкости в зону сбора [см. перечисление f) 7.2] | | Визуальный контроль, практические испытания |

Продолжение таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|---|--|---|
| 17 Выпадающие или выбрасываемые предметы или жидкости | <p>17.2 Выброс деталей. Установка защитного ограждения</p> <p>Защитные ограждения должны либо принимать на себя энергию деталей станка или обрабатываемой заготовки, выброс которых можно прогнозировать, либо обеспечивать защиту людей от таких выбросов (см. приложение А и EN 953, 5.5 и 5.6)</p> <p>Рассчитанную согласно приложению А толщину материала для защитных ограждений можно уменьшить, если максимальная энергия выброса ограничивается за счет внедрения числового управления производством, облегчающего ограничение числа оборотов шпинделя.</p> <p>Если защитные ограждения, предназначенные для задержания выбрасываемых частей, оборудованы смотровыми окнами, следует сосредоточить особое внимание на выборе материала для них и способа крепления (см. EN 953, 5.5.2). Такие материалы, как поликарбонат, с течением времени вследствие загрязнения (например, смазками, смазочно-охлаждающими или чистящими средствами, растворителями) или стирания имеют тенденцию к уменьшению ударпрочности («старению»), следует снабжать дополнительной защитой (например, запрессованной компаундной или многослойной структурой. В противном случае, в течение всего жизненного цикла станка противодействии таким вредным воздействиям следует обеспечивать за счет увеличения толщины материала для защитных ограждений</p> <p>Примечание — Приложение А описывает метод испытания прочности материала для максимального числа оборотов, диаметра инструмента, массы поворотных режущих пластин и расстояний между режущим инструментом и разъемными защитными устройствами</p> <p>17.3 Зажим и натяжение инструмента</p> <p>Механический зажим и натяжение инструмента должны быть выполнены так, чтобы препятствовать его выпадению или выбрасыванию. Тяги должны быть отрегулированы так, чтобы при пуске шпинделя препятствовать искажению заданного расположения места установки инструмента или натяжных болтов, а также ослаблению крепления инструмента за счет ослабления натяжных устройств во время движения шпинделя</p> | <p>Расчет соответствующей прочности материала, исходя из критериев, данных в приложении А, или другими равноценными методами</p> <p>Практические испытания, проверка панели включения</p> |
| 18 Потеря устойчивости, опрокидывание станка | <p>18.1 Станок должен быть установлен так, чтобы при прогнозируемых условиях эксплуатации он был устойчив и не создавал никакой опасности опрокидывания, падения или неожиданного изменения положения. Если для предотвращения опрокидывания необходимо жесткое соединение станка с фундаментом, изготовитель должен установить необходимые требования к фундаменту и жесткому соединению [см. также перечисление b) 7.2]</p> | <p>Визуальный контроль и, при необходимости, измерения во время нормального производственного процесса</p> |
| 19 Опасность поскользывания, спотыкания, падения | <p>19.1 Общие требования</p> <p>Рабочие места и подходы к станку (например, соединенные со станком лестницы, рабочие площадки, пешеходные мостики) должны быть выполнены таким образом, чтобы посредством перил, ступенек, а при необходимости, нескольких покрытий исключить возможность поскользнуться, споткнуться, упасть. Предупреждения об опасностях и превентивных мерах должны быть включены в Руководстве по эксплуатации</p> | <p>Визуальный контроль</p> |

Окончание таблицы 2

| Опасности | Требования безопасности и защитные меры | Способ установления соответствия |
|--|--|---|
| 19 Опасность поскользывания, спотыкания, падения | <p>19.2 Загрязнение опорной поверхности</p> <p>Если предусмотрено обеспечение смазочно-охлаждающими материалами, оно должно быть выполнено так, чтобы препятствовать разбрызгиванию, распылению и образованию тумана вне кожуха станка.</p> <p>В Руководстве по эксплуатации следует особо указать, что следует избегать разлива жидкости вокруг станка из-за опасности поскользывания [см. перечисление f) 7.2]</p> | Визуальный контроль, практические испытания с использованием жидкости |
| | <p>19.3 Лежащие высоко элементы станка, которые можно дополнительно использовать при обслуживании станка или для устранения помех</p> <p>Если требуется частый доступ, т.е. не менее одного раза за смену, то обеспечивающее его оборудование должно соответствовать типу «А».</p> <p>Если доступ требуется от случая к случаю, можно пользоваться оборудованием по типу «В».</p> <p>Тип «А»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепленные на месте проходы (например, стационарные и приставные лестницы по EN ISO 14122-1); - приставные рабочие площадки с прочными перилами и планками для защиты от падения по EN ISO 14122-2; <p>Тип «В»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - держатель пояса безопасности; - подвесные петли для зачаливания лестниц. | Визуальный контроль |

6 Установление соответствия мер защиты требованиям безопасности

Соответствие мер защиты требованиям безопасности, приведенным в разделе 5, устанавливается методами, рекомендованными в графе 3 таблицы 2.

7 Информация для пользователя

7.1 Общие положения

Устройства предупреждения на станке (например, акустические и оптические сигналы), опознавательные средства (например, знаки, символы) информационные материалы (например, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию) должны соответствовать, EN ISO 12100.

7.2 Руководство по эксплуатации

Помимо требований, изложенных в 7.1, по каждому станку Руководство по эксплуатации должно включать следующие данные:

- a) наименование и адрес изготовителя/поставщика;
- b) вся необходимая информация для надежной установки станка и его систем защиты (например, допустимая нагрузка на пол, крепеж, установка амортизаторов, размещение защитных устройств);
- c) руководство по предварительному испытанию станка и устройств защиты перед вводом в эксплуатацию;
- d) руководство по регулярному обслуживанию и контролю станка, защитных ограждений и иных средств защиты, как и других элементов безопасности прямого действия (например, составных частей тормоза шпинделя);
- e) руководство по всем испытаниям, которые необходимо проводить после замены отдельных частей станка, влияющих на его надежность специальными приспособлениями (как в механизмах, так и в числовом управлении);

- f) руководство по безопасной эксплуатации, наладке и обслуживанию, как и по безопасным способам работы, по необходимому обучению с целью получения оператором требуемой квалификации;
 - g) использование станка по назначению с учетом вида работ «З»;
 - h) функциональное описание системы управления, включая схемы электрической, гидравлической и пневматической систем;
 - i) уровень шума, определяемый методами, установленными в 7.3;
 - j) описание возможных неполадок и указания по их обнаружению, а также по их устранению за счет регулярного обслуживания и своевременной корректировки;
 - к) спецификация всех жидкостей, используемых для смазки, торможения, привода;
 - l) руководство по правильному выбору, подготовке, использованию смазочно-охлаждающих материалов и/или смазочных средств и уходу за ними;
 - m) описание мер по освобождению лиц, захваченных или удерживаемых станком;
 - n) информация, описывающая остаточные риски (например, условия, при которых уровень шума может превысить 80 дБ (А), опасности, исходящие от острого или горячего инструмента или частей станка;
 - o) рекомендации по дополнительным мерам защиты (например, по персональным средствам защиты);
 - p) информация, устанавливающая максимальные значения массы, момента инерции, опрокидывающего момента станка и необходимого для него пространства;
 - q) информация, устанавливающая предельные значения необходимого пространства и массы, положение центра тяжести инструмента и устройств для его крепления;
 - г) способы, позволяющие избежать ошибки монтажа при проведении на станке работ по техническому обслуживанию;
 - s) предупреждение об опасностях из-за острого инструмента или кромок заготовки и о необходимости использования персональных средств защиты);
 - t) в частности, для станков, обслуживаемых вручную (например, с ручной подачей, загрузкой/выгрузкой заготовки), следует давать указания по надежному креплению заготовки.
- Для выполнения перечислений d), e) и f) необходимо предоставлять в распоряжение контрольный перечень, содержащий чертежи и схемы включения.

7.3 Указания по шуму

Измерение шума должно происходить в соответствии с EN ISO 3746 или, в данном случае, по EN ISO 11202.

Должны быть сделаны указания в отношении эмиссии воздушного шума (см. EN ISO 12100, 6.3.4.2, приложение В).

Показания и повторный контроль величины шумовой эмиссии должны соответствовать EN ISO 4871, причем следует использовать показания в двоичной системе. Указания должны быть дополнены сведениями об использованном методе измерения и производственных условиях во время испытания; к погрешности K (см. EN ISO 4871) относятся следующие значения:

- 4 дБ при пользовании EN ISO 3746,
- 2 дБ при пользовании EN ISO 3744.

Пример — Для уровня звуковой мощности $L_{WA} = 93$ дБ (измеренное значение) погрешность $K = 4$ дБ при измерении по EN ISO 3746.

Для повторного контроля заданной величины эмиссии следует использовать те же методы и при тех же производственных условиях, что и при получении этой величины.

Указания по шуму должны быть дополнены следующим определением:

«Вышеназванные числовые значения показывают уровень эмиссии, но никоим образом не могут трактоваться как безопасный рабочий уровень. Хотя имеется некоторое соотношение между уровнем эмиссии и уровнем нагрузки, это не может быть достоверным способом установления, требуются дополнительные меры безопасности или нет. К факторам, которые влияют на фактический уровень рабочей нагрузки, относятся свойства рабочего помещения, других источников шума, т. е. числа станков и других производственных процессов, протекающих вблизи исследуемого рабочего места, и т. д.

Кроме того, допустимый уровень нагрузки меняется от страны к стране. Эта информация должна позволять пользователю предпринимать более пригодный способ оценки опасностей и рисков».

Примечание — Информация по шумовой эмиссии должна также даваться в документах на продажу.

7.4 Маркировка

Каждый станок должен иметь отчетливую и прочную маркировку, содержащую следующие данные:

- a) наименование и адрес изготовителя, а при необходимости, наименование фирмы и адрес полномочного представителя;
- b) вес/масса станка;
- c) данные для подсоединения электрической, а также гидравлической или пневматической системы (например, минимальное давление в пневмосистеме);
- d) места зацепления для транспортировки и установки;
- e) диапазон числа оборотов;
- f) обозначение модели, серии или типа станка.

Обозначение защитных ограждений, иных средств защиты и деталей, которые не являются составной частью станка и не подлежат встраиванию в станок, должны содержать соответствующие распознанные данные. Вся прочая информация, необходимая для монтажа, должна быть предоставлена пользователю [см.перечисление b) 7.2].

**Приложение А
(обязательное)**

**Защитные ограждения к обрабатывающим центрам —
метод испытания столкновением**

А.1 Общие положения

Приложение устанавливает условия испытания защитных ограждений, применяемых для обрабатывающих центров, с целью предотвращения риска выброса деталей за пределы рабочей зоны.

А.2 Метод испытания

А.2.1 Предварительные замечания

Настоящий метод испытания относится к станкам, оснащенным фрезерными инструментами, которые приводятся в движение с максимальной скоростью, определяемой уравнением (А.1):

$$v_c = \pi D_m \cdot n \text{ (м/с)}, \quad (\text{А.1})$$

где D_m — наибольший диаметр инструмента, который может находиться в инструментальном магазине (м),
 n — максимальное число оборотов шпинделя в секунду (с^{-1}).

Данный метод испытания применим как для горизонтальных, так и для вертикальных обрабатывающих центров.

Задачей данного испытания является имитация опасности из-за выброса частей сломавшегося инструмента. В результате определяется устойчивость/прочность разъемных защитных ограждений и/или их материалов против проникновения выбрасываемых частей и/или против пролома самих защитных ограждений.

А.2.2 Оборудование для испытания

Оборудование для испытания состоит из снаряда, устройства, придающего этому снаряду необходимую скорость столкновения (например, движок, наклонный бункер), и устройства для крепления испытуемого объекта.

А.2.2.1 Снаряд


Форма, масса и размеры снаряда даны на рисунке А.1.

Снаряд выполняется из стали со следующими свойствами:

- предел прочности на растяжение R_m — от 560 Н/мм² до 690 Н/мм²;
- предел текучести при растяжении $R_{0,2}$ — 330 Н/мм²;
- относительное удлинение при разрыве A — 20 %;
- масса m — 0,1 кг.

Примечание — Для того чтобы достичь энергии столкновения, массу следует прикладывать к заднему концу снаряда и, соответственно, сообщать ему скорость до факта столкновения.

Размеры в мм

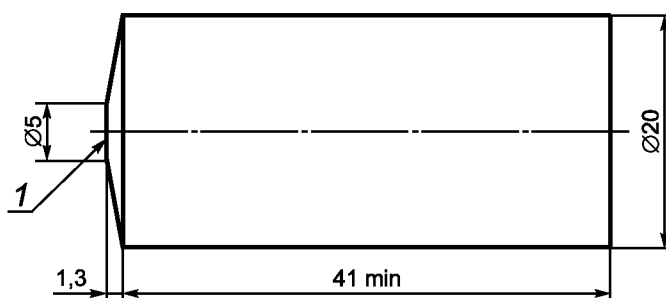

1 — передний конец

Рисунок А.1 — Снаряд для испытания

А.2.2.2 Крепление испытуемого объекта

Испытание проводят для защитного ограждения и/или образца материала для него. При этом испытании крепление испытуемого объекта должно соответствовать его креплению у станка. Для испытания материала защитного ограждения образец следует закреплять на рамке с внутренним проемом 450 x 450 мм. Рамка должна иметь достаточную жесткость. Крепление образца должно осуществляться фрикционным соединением (зажимом).

А.2.3 Метод испытания

Расчет скорости снаряда и других величин следует производить по формулам (А.2) и (А.3):

$$\text{теоретическая энергия столкновения, Дж, } J_c = \frac{m}{2} v_c^2, \quad (\text{А.2})$$

$$\text{измеренная энергия столкновения, Дж, } J_m = \frac{m}{2} v_m^2, \quad (\text{А.3})$$

где m — масса снаряда в кг;
 v_c — наибольшая скорость резания в м/с (см. А.2.1);
 v_m — измеренная скорость столкновения в м/с.

Теоретическая и измеренная величина энергии должны быть равны.

Направление столкновения снаряда должно быть как можно ближе к прямому углу к поверхности испытуемого объекта. Мишенью для снаряда должны служить наиболее неблагоприятные и слабые зоны образца материала или защитного ограждения, в частности, при наличии смотровых окон — центр диска.

А.3 Результаты

После испытания основой для заключения служат следующие установленные повреждения испытуемого объекта:

А.3.1 Повреждения образца материала

Повреждения образца материала следующие:

- а) вздутие или вспучивание (остаточная деформация без разрыва);
- б) начинающаяся трещина (видимая только на поверхности);
- с) проникающая трещина (видимая от одной поверхности до другой);
- д) проникновение (снаряд пронизывает образец материала насквозь).

А.3.2 Дополнительные повреждения

Дополнительные повреждения следующие:

- а) смотровое окошко сдвинулось с места его установки;
- б) отлетели наружные части защитного ограждения;
- с) дверца защитного ограждения сорвалась со своей подвески.

А.3.3 Заключение

Испытание выдержано, если снаряд не пронзил испытуемый образец и не образовалось проникающей трещины; на дверцах защитного ограждения не возникло никаких дополнительных повреждений, перечисленных в А.3.2.

А.4 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать, как минимум, следующую информацию:

- дату и место проведения испытания, наименование учреждения, проводившего испытание;
- массу и размеры снаряда, скорость и энергию столкновения;
- данные об изготовителе фрезерного станка, тип, максимальный диаметр инструмента, содержащегося в хранилище, конус, мощность и наибольшее число оборотов шпинделя;
- данные о конструкции, материале и размерах испытуемого объекта;
- данные о способе крепления испытуемого объекта;
- направление движения снаряда и точку его столкновения с испытуемым объектом;
- результат испытания.

ГОСТ EN 12417—2016

А.5 Результаты испытания методом столкновения снаряда ($m = 0,1$ кг) с образцом из различного материала представлены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Вид материала | Толщина d , мм | Прочность на растяжение, R_m Н/мм ² | Относительное удлинение ϵ_b , % | Скорость v_c , м/с | Энергия E , Дж |
|--|------------------|--|--|----------------------|------------------|
| Ст 12.03 | 1,5 | 369 | 28 | 80 | 320 |
| | 3,0 | 405 | 28 | 115 | 661 |
| | 1,5 + 3,0* | 369/405 | 28 | 150 | 1125 |
| | 3,0 + 1,5* | 405/369 | 28 | 140 | 980 |
| Al Mg ³ | 5,0 | 242 | 18 | 120 | 720 |
| Поликарбонат** | 4,0 | 68 | 80 | 85 | 361 |
| | 6,0 | | | 100 | 500 |
| | 8,0 | | | 120 | 720 |
| | 12,0 | | | 150 | 1125 |
| | 2 × 6,0 | | | 170 | 1445 |
| | 2 × 12,0 | | | 230 | 2645 |
| Полиметилметакрилат | 12,0 | 74 | 4 | 25 | 31 |
| <p>* На боковой стороне зоны обработки.</p> <p>** Результаты испытаний относятся только к новым материалам, старые материалы не принимаются во внимание.</p> | | | | | |

Приложение В
(справочное)


Оборудование для испытания методом столкновения

В.1 Приспособление для выстрела

Приспособление для выстрела состоит из пневматического зажимного устройства, соединенного фланцем со стволом (см. рисунок В.1). Сжатый воздух, резко выпущенный через особый вентиль, позволяет разогнать снаряд в направлении испытуемого объекта.

В.2 Работа и устройства

Воздух подается компрессором. Скорость снаряда регулируется давлением и объемом сжатого воздуха. Скорость снаряда измеряется вблизи жерла ствола соответствующим измерительным прибором (например, датчиком с реакцией на приближение или фотокамерой).

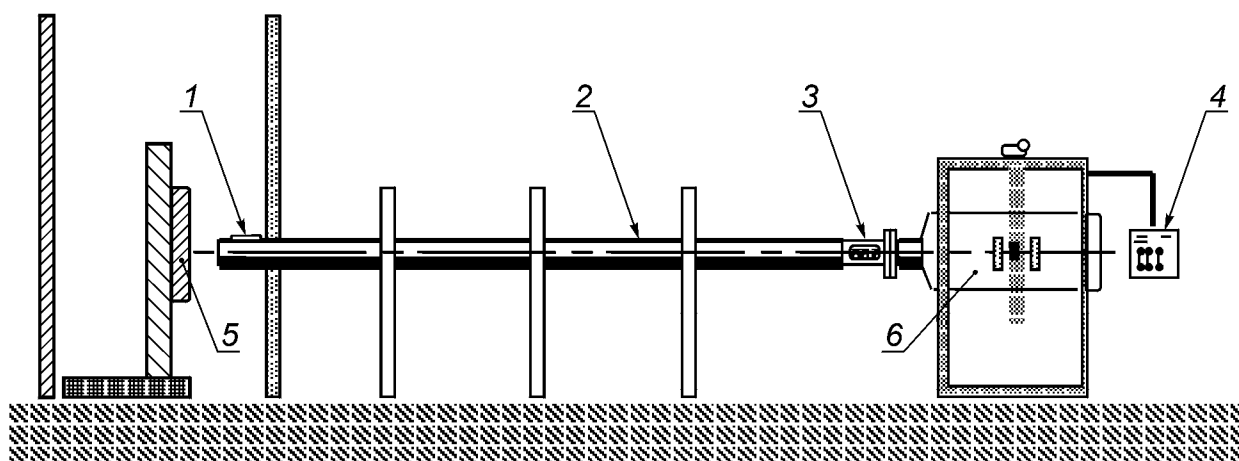


- 1 — измеритель скорости;
- 2 — ствол;
- 3 — снаряд;
- 4 — пульт управления;
- 5 — испытуемый объект;
- 6 — резервуар для сжатого воздуха

Рисунок В.1 — Оборудование для испытания столкновением

Приложение С
(справочное)

Наглядные рисунки в качестве примеров
Схематически станки представлены на рисунках С.1—С.7.

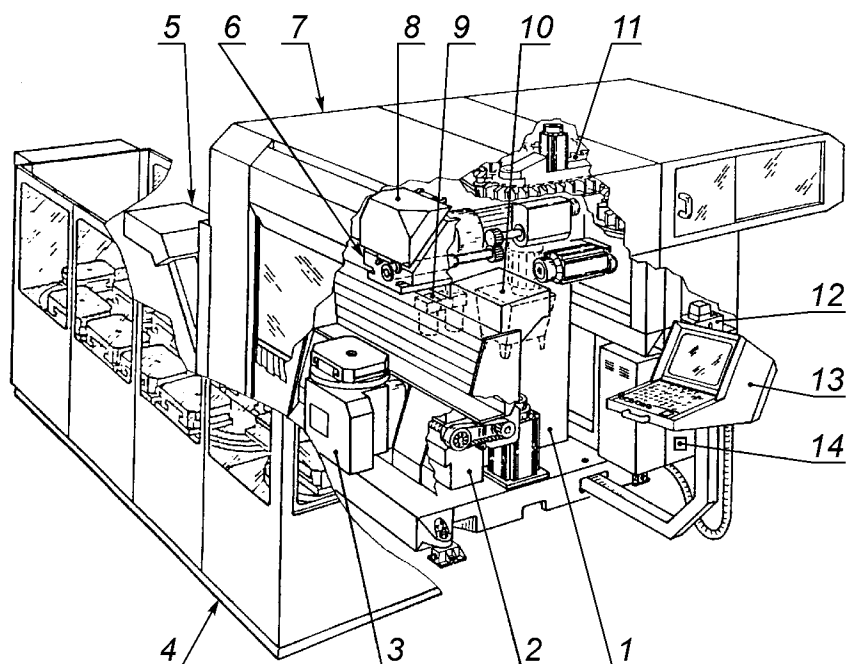

- 1 — станина с приводом подачи, ось Y;
- 2 — крестовый суппорт с приводом подачи, ось X;
- 3 — рабочий стол;
- 4 — стеллаж для хранения инструментов;
- 5 — устройства для сбора и удаления смазочно-охлаждающей жидкости и стружки;
- 6 — передняя бабка шпинделя и привод подачи, ось Z;
- 7 — закрытая кабина;
- 8 — устройство для автоматической смены инструмента;
- 9 — пневматический узел;
- 10 — гидравлический узел;
- 11 — инструментальный магазин;
- 12 — централизованная смазка;
- 13 — пульт управления;
- 14 — шкаф управления

Рисунок С.1 — Обрабатывающий центр с горизонтальным шпинделем
и стеллажом для хранения инструментов



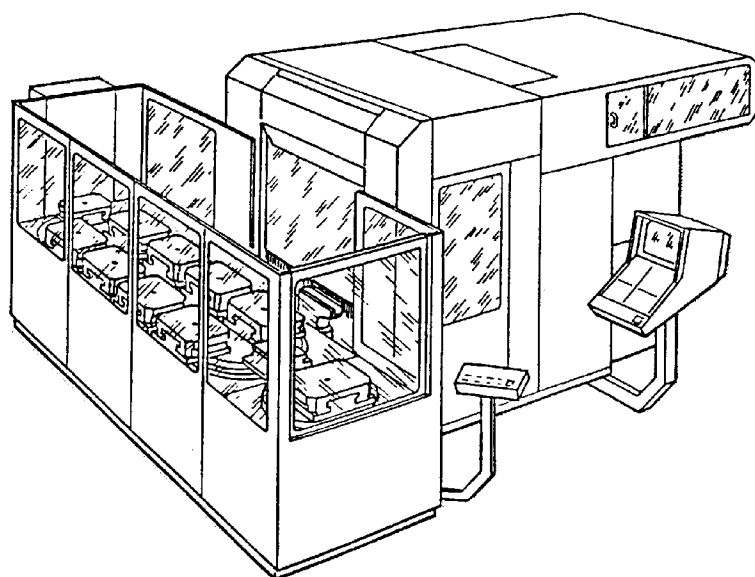


Рисунок С.2 — Общий вид обрабатывающего центра, представленного на рисунке С.1

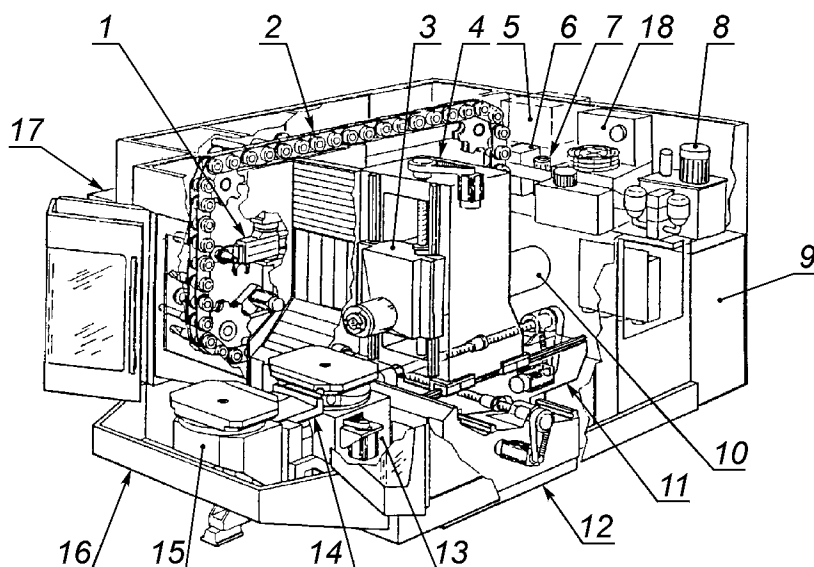

- | | |
|--|---|
| 1 — устройство автоматической смены инструмента; | 11 — крестовые салазки с приводом подачи, ось Z; |
| 2 — инструментальный магазин; | 12 — станина с приводом подачи, ось X; |
| 3 — передняя бабка с горизонтальным рабочим шпинделем; | 13 — круглый стол с ЧП; |
| 4 — станина с приводом подачи, ось Y; | 14 — устройство смены паллет; |
| 5 — брызгоуловитель; | 15 — место монтажа; |
| 6 — централизованная смазка; | 16 — закрытая кабина; |
| 7 — пневматический узел; | 17 — устройство для сбора и удаления смазочно-охлаждающей жидкости и стружки; |
| 8 — гидравлический узел; | 18 — агрегат для охлаждения моторного шпинделя |
| 9 — шкаф распределительного устройства; | |
| 10 — главный привод; | |

Рисунок С.3 — Обрабатывающий центр с горизонтальным шпинделем и маятниковым устройством смены инструмента

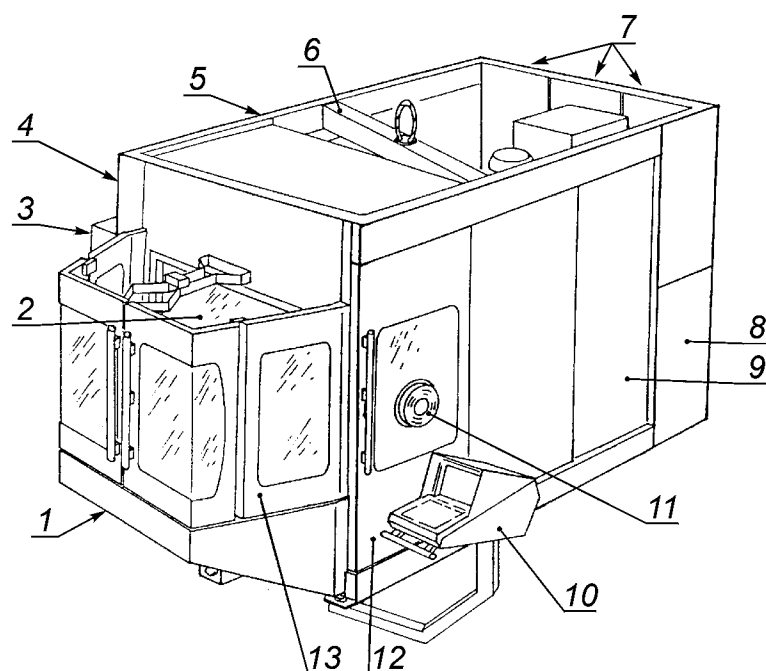

- 1 — место установки;
- 2 — устройство смены паллет с поворотным окном;
- 3 — устройство для сбора и удаления смазочно-охлаждающей жидкости и стружки;
- 4 — смотровое окно устройства автоматической смены инструмента;
- 5 — смотровое окно инструментального магазина;
- 6 — приспособление для транспортировки станка;
- 7 — задняя дверца для обслуживания гидравлики, пневматики, централизованной смазки, охлаждения двигателя;
- 8 — шкаф электрораспределительного устройства;
- 9 — дверца для обслуживания;
- 10 — пульт управления;
- 11 — диск поворота смотрового окна;
- 12 — раздвижная дверь в рабочее пространство;
- 13 — передняя складная дверь

Рисунок С.4 — Общий вид обрабатывающего центра, представленного на рисунке С.3

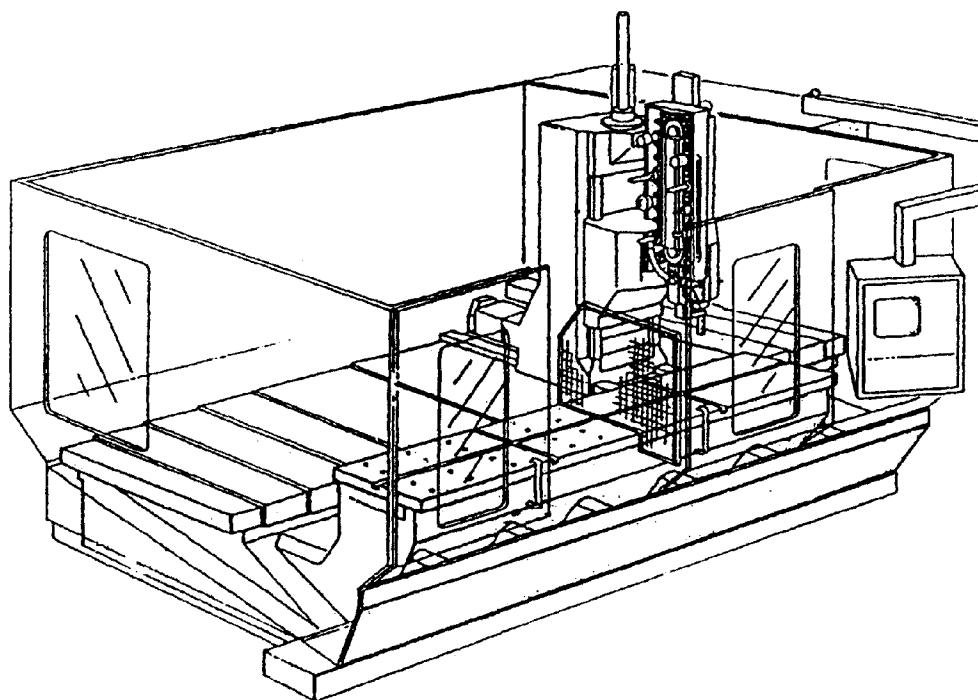


Рисунок С.5 — Обрабатывающий центр с двумя отдельными рабочими зонами


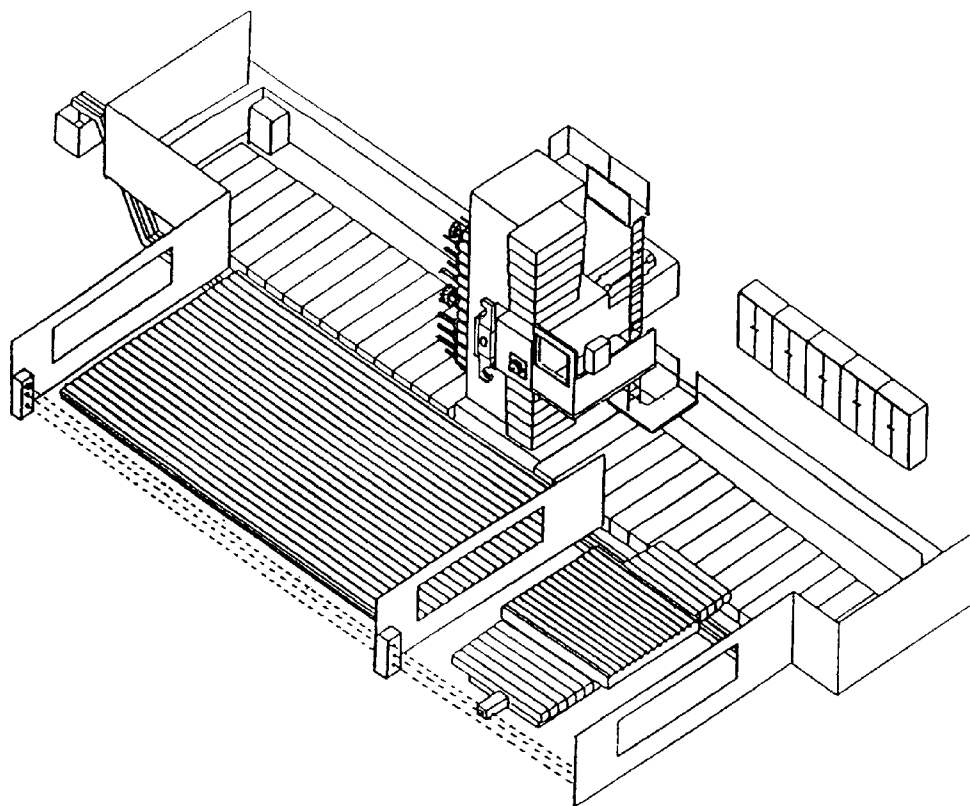


Рисунок С.6 — Большой обрабатывающий центр с двумя отдельными рабочими зонами и с круговым защитным ограждением

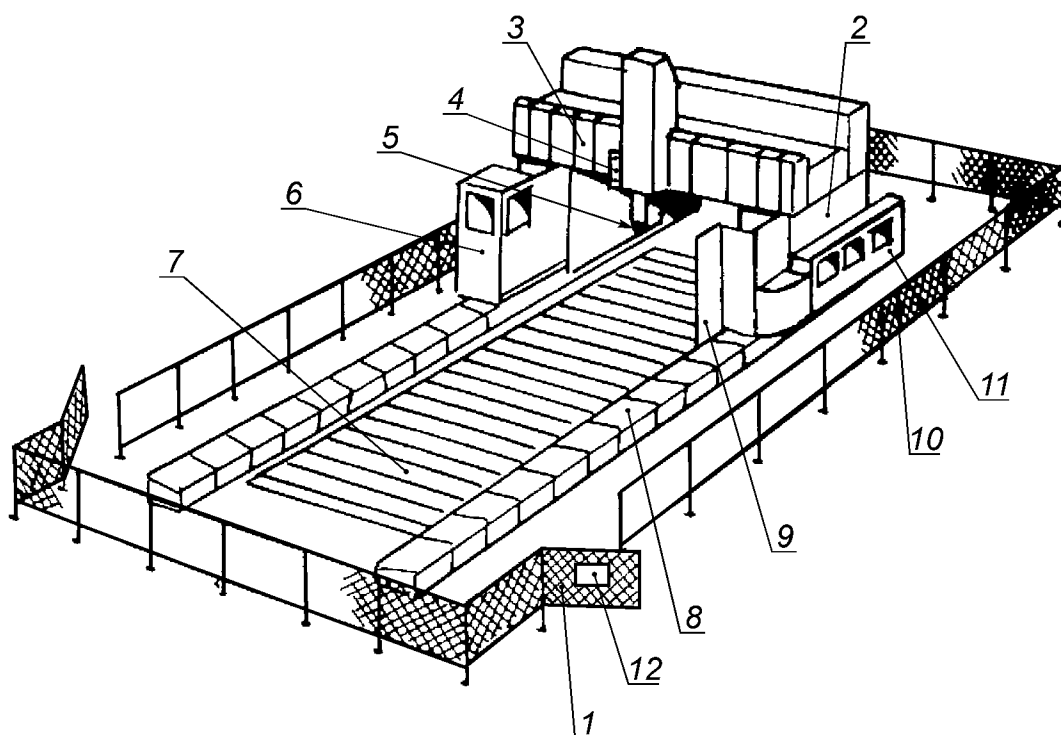

- 1 — входная дверца;
- 2 — подвижной портал;
- 3 — кожух телескопа;
- 4 — дополнительный пульт управления (только для вида производства «2»);
- 5 — инструмент;
- 6 — закрытая с трех сторон площадка для обслуживания, перемещаемая совместно с порталом;
- 7 — рабочий стол;
- 8 — кожух направляющей;
- 9 — защита от стружки;
- 10 — круговое защитное ограждение;
- 11 — устройство автоматической смены инструмента;
- 12 — предупреждающая табличка

Рисунок С.7 — Большой обрабатывающий центр с круговым ограждением и защитой оператора (см. таблицу 2)

Приложение D (справочное)

Измерение шума

Производственные условия для измерения шума должны быть следующими:

- холостой ход станка при 80 % максимального числа оборотов шпинделя;
- соответствующая этому условию подача заготовки в рабочем состоянии;
- устройство автоматической смены инструмента и оси в рабочем состоянии;
- работающий отвод стружки (при наличии такового).

Условия установки и работы станка должны соответствовать указаниям изготовителя; они должны быть идентичны для определения уровня эмиссии звукового давления на рабочем месте и уровня мощности звука.

Уровень эмиссии звукового давления на рабочем месте должен измеряться в соответствии с EN ISO 11202 со следующими изменениями:

- показатель окружающей среды K_{2A} и местный фактор K_{3A} должны быть равны или менее 4 дБ;
- разность между уровнями звукового давления на заднем плане и на рабочем месте у станка должна быть равна или более 6 дБ;
- поправка к местному фактору K_{3A} должна определяться либо в соответствии с EN ISO 11204, A.2 с ограниченными ссылками на EN ISO 3746, в которых оцениваются методы, приведенные в EN ISO 11202, приложение A, либо в соответствии EN ISO 3744, если применяются методы измерения, приведенные в настоящем стандарте.

Измерение уровня звуковой мощности должно производиться в соответствии с EN ISO 3746 в части указаний для метода огибающей поверхности со следующими изменениями:

- показатель окружающей среды K_{2A} должен быть равен или менее 4 дБ;
- разность между уровнями звукового давления на заднем плане и на рабочем месте у станка должна быть равна или более 6 дБ в каждой точке измерения;
- формула корректировки этой разности (см. EN ISO 3746) действительна до величины 10 дБ;
- в качестве измеряемой поверхности следует использовать четырехугольный параллелепипед на расстоянии 1,0 м от огибающей поверхности;
- если расстояние от станка до соседнего агрегата меньше 2,0 м, то этот агрегат следует включать в огибающую поверхность;
- следует исключить требуемое в EN ISO 3746, 7.5.3 время измерения — 30 с;
- точность испытания должна превышать 3 дБ.

Количество позиций микрофона должно соответствовать EN ISO 3746.

В противном случае можно измерять уровень эмиссии звуковой мощности с большей точностью по EN ISO 3744 без вышеназванных изменений, если имеющиеся в наличии устройства и метод измерения применимы к данному типу станка.

Для определения уровня эмиссии звуковой мощности посредством измерения интенсивности звука применим EN ISO 9614-1 (при гарантированном соглашении между изготовителем и поставщиком).

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
|---|----------------------|---|
| EN 349 | — | * |
| EN 547-1:1996 | — | * |
| EN 547-2:1996 | — | * |
| EN 547-3:1996 | — | * |
| EN 574:1996 +A1:2008 | IDT | ГОСТ EN 574—2012 «Безопасность машин. Устройства управления двуручные. Принципы конструирования» |
| EN 614-1 | — | * |
| EN 614-2 | — | * |
| EN 626-1 | — | * |
| EN 894-1:1997+ A1:2008 | IDT | ГОСТ EN 894-1—2012 «Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления» |
| EN 894-2 | IDT | ГОСТ EN 894-2—2002 «Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Дисплеи» |
| EN 894-3-2000+ A1:2008 | IDT | ГОСТ EN 894-3—2012 «Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления» |
| EN 953:1997+A2009 | IDT | ГОСТ EN 953—2014 «Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств» |
| EN 999 | — | * |
| EN 1005-1:2001+ A1:2008 | — | * |
| EN 1005-2:2003 | IDT | ГОСТ EN 1005-2—2005 «Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами» |
| EN 1005-3:2002+ A1:2008 | — | * |
| EN 1037:2008 | — | * |
| EN 1088:1995 | IDT | ГОСТ EN 1088—2002 «Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора» |
| EN 1127-1 | — | * |
| EN 1760-1:1997 | IDT | ГОСТ EN 1760-1—2004 «Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление» |

Продолжение таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
|---|----------------------|--|
| EN 1837 | IDT | ГОСТ EN 1837—2002 «Безопасность машин. Встроенное освещение машин» |
| EN 13478 | — | ГОСТ EN 13478—2012 «Безопасность машин. Противопожарная защита» |
| EN 50081-2 | — | * |
| EN 60204-1 | — | * |
| EN 60259 | — | * |
| EN 60825-1 (МЭК 60825-1) | IDT | ГОСТ IEC 60825-1—2013 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей» |
| EN 61000-6-2 | — | * |
| EN 61496-1 | — | * |
| EN 61496-2 | — | * |
| EN ISO 3744 (ISO 3744) | MOD | ГОСТ 31275—2002 (ИСО 3744—94) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью» |
| EN ISO 3746 | MOD | ГОСТ 31277—2002 (ИСО 3746) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью» |
| EN ISO 4413 | — | * |
| EN ISO 4414 | — | * |
| EN ISO 4871 | MOD | ГОСТ 30691—2001 (ИСО 4871—96) «Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик» |
| EN ISO 9614-1:1995 (ISO 9614-1:1993) | MOD | ГОСТ 30457—97 (ИСО 9614-1:1993) «Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод» |
| EN ISO 11202 | MOD | ГОСТ 31169—2003 (ЕН ИСО 11202—95) «Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод измерений на месте установки» |
| EN ISO 11204:1995 (ISO 11204:1995) | MOD | ГОСТ 30683—2000 (ИСО 11204:1995) «Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия» |
| EN ISO 11688-1 | — | * |
| EN ISO 12100 | IDT | ГОСТ ИСО 12100—2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска» |
| EN ISO 13849-1:2006 | IDT | ГОСТ ИСО 13849-1—2014 «Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования» |

ГОСТ EN 12417—2016

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
|---|----------------------|--|
| EN ISO 13857:2008 (ISO 13857) | IDT | ГОСТ ISO 13857—2012 «Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону» |
| EN ISO 14122-2:2001 | — | * |
| EN ISO 14122-3:2001 | — | * |
| EN ISO 15641 | — | * |
| ISO/TR 11688-2:1998 | — | * |

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует.

Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.

Библиография

- [1] ISO 513:2014, Werkstoffe harte schneiden für die Abnahme der Späne mit den Schneidkanten — Klassifizierung und Anwendung. Bezeichnung der Hauptgruppen zum entfernen der Späne und Gruppen für die Durchführung der (Материалы твердые режущие для снятия стружки с определенными режущими кромками. Классификация и применение. Обозначение основных групп по снятию стружки и групп по применению)
- [2] ISO 683-1:1987, Vergütungsstähle, legierte Stähle und Automatenstähle — Teil 1: Unlegierte und niedrig-legierte direkthärtende Stähle in Form von verschiedenen Halbzeugen (Закаленная сталь, легированная сталь и автоматная сталь. Часть 1. Легированные и низколегированные непосредственно закаленные стали в форме различных полуфабрикатов)
- [3] ISO 11161:2007, Sicherheit von Maschinen und Mechanismen — Integrierte Produktionssysteme. Die grundlegenden Anforderungen (Безопасность машин и механизмов. Интегрированные производственные системы. Основные требования)
- [4] EN 418:1992, Sicherheit von Maschinen — NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte — Gestaltungs-leitsätze (Безопасность машин. Устройства аварийного отключения, функциональные аспекты. Основы конструирования)
- [5] EN 457:1992, Sicherheit von Maschinen — Akustische Gefahrensignale — Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung (Безопасность механического оборудования. Общие требования, разработка и испытания звуковых сигналов опасности)
- [6] EN 692:1996, Werkzeugmaschinen Werkzeugmaschinen — Sicherheit — zusatzinstrumente (Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Прессы механические)
- [7] EN 693:2001, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Hydraulische Pressen (Станки металлообрабатывающие. Гидравлические прессы. Безопасность)
- [8] EN 1550:1997, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Sicherheitsanforderungen für die Gestaltung und Konstruktion von Futter für die Werkstückaufnahme (Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Требования безопасности к конструкции и дизайну разъемных зажимных патронов для крепления обрабатываемого изделия)
- [9] EN 12413, Sicherheitsanforderungen für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel (Требования безопасности для абразивных продуктов, хранящихся на таможенных складах)
- [10] EN 12415, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Kleine numerisch gesteuerte Drehmaschinen und Dreh-zentren (Безопасность металлообрабатывающих станков. Маленькие токарные станки и токарные центры с числовым управлением)
- [11] EN 12622, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Gesenkbiegepressen [Станки металлообрабатывающие. Безопасность металлообрабатывающих станков. Безопасность листоштамповочных прессов]
- [12] EN 12626:1997, Sicherheit von Maschinen — Laserbearbeitungsmaschinen — Sicherheitsanforderungen (Безопасность машинного оборудования. Лазерная обработка машин. Требования безопасности)
- [13] EN 12717:2001, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Bohrmaschinen (Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные)
- [14] EN 12957:2001, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Funkenerodiermaschinen (Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки электроэрозионные)
- [15] EN 13128, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Fräs- und Bohr-Fräsmaschinen [Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Станки фрезерные (включая расточные)]
- [16] EN 13218, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Stationäre Schleifmaschinen (Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные)
- [17] EN 13236:2001, Sicherheitsanforderungen für Schleifkörper und sonstige Schleifwerkzeuge mit Diamant oder Bornitrid (Требования безопасности для шлифовальных кругов и прочих шлифовальных инструментов, оснащенных алмазом или нитридом бора)
- [18] EN 13736:2003, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Pneumatische Pressen (Металлорежущие станки. Безопасность. Пневматические прессы)

ГОСТ EN 12417—2016

- [19] EN 13898:2003, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Sägemaschinen für die Kaltbearbeitung von Metall (Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки отрезные для холодной резки металлов)
- [20] EN 13985:2003, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Tafelscheren (Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Гильотинные ножницы)
- [21] EN 14070:2003, Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Transfer- und Einzweck- oder Sondermaschinen (Станки металлообрабатывающие. Специальные многопозиционные агрегатные станки)
- [22] EN ISO 7250:1997, Wesentliche Maße des menschlichen Körpers für die technische Gestaltung (Основные размеры человеческого тела для технического проектирования)

УДК 621.9.02—434.5.006.354

МКС 13.110, 25.080.20

ОКП 38 1000

Ключевые слова: безопасность металлообрабатывающих станков, существенные опасности, центры обрабатывающие, элементы системы управления для центров обрабатывающих

БЗ 9–2016/83

Редактор *Г.В. Воробьев*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 22.06.2017. Подписано в печать 10.07.2017. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 5,04. Тираж 24 экз. Зак. 1136.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru