

ГОСТ 8179—98
(ИСО 5022—79)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Издание официальное

БЗ 7—97/232

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АО «Санкт-Петербургский институт огнеупоров» (АО «СПБИО»), Техническим комитетом МТК 9 «Огнеупоры»

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13—98 от 28 мая 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная Государственная инспекция Туркменистана

3 Приложение А к настоящему стандарту содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 5022—79 «Огнеупорные изделия. Отбор образцов и приемочные испытания».

4 Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 ноября 1998 г. № 386 межгосударственный стандарт ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1999 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8179—85

6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2001 г.) с Поправкой (ИУС 11-2000)

© ИПК Издательство стандартов, 1999

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	2
4 Общие положения	2
5 Статистический контроль по альтернативному признаку	3
6 Выборочный контроль по количественному и альтернативному признакам	5
7 Действия с партией после принятия решения о несоответствии	6
Приложение А Огнеупорные испытания. Отбор образцов и приемочные испытания (ИСО 5022—79)	7

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ

Отбор образцов и приемочные испытания

Refractory products. Sampling and acceptance testing

Дата введения 1999—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные изделия и устанавливает правила отбора образцов;

выбора планов и схем статистического приемочного контроля по альтернативному признаку и выборочного приемочного контроля по количественному или альтернативному признаку; принятия решения о соответствии или несоответствии партий изделий установленным требованиям (приемка или браковка партий).

В нормативных документах на огнеупорные изделия допускается указывать другие правила отбора образцов.

Статистический и выборочный контроль проводят:

поставщик готовых изделий (приемочный контроль);

потребитель (входной контроль, приемка изделий представителем потребителя);

третья сторона (сертификация изделий, инспекция и надзор за соблюдением требований нормативных документов).

Настоящий стандарт применяют при разработке нормативных документов на изделия, составлении договоров на поставку и создании систем обеспечения качества продукции.

Стандарт не распространяется на мелкоштучные огнеупорные изделия массой менее 0,4 кг, а также на изделия массой свыше 80 кг.

Допускается проводить отбор образцов и приемочные испытания огнеупорных изделий по международному стандарту ИСО 5022—79, приведенному в приложении А, если это оговорено в нормативном документе или контракте.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15895—77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения

ГОСТ 16493—70 Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 28874—90 Огнеупоры. Классификация

* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 50779.10—2000 и ГОСТ Р 50779.11—2000.

** На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 50779.71—99.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Контроль по альтернативному признаку — контроль изделий по качественному признаку, в ходе которого проверяют каждое изделие в выборке, а решение о приемке партии принимают в зависимости от числа обнаруженных в выборке дефектных изделий.

3.2 Контроль по количественному признаку — контроль изделий, в ходе которого определяют значение одного или нескольких показателей качества, а решение о приемке партии принимают в зависимости от этих значений.

3.3 Одноступенчатый план выборочного контроля — статистический приемочный контроль, при котором решение о приемке партии принимают по результатам контроля одной выборки (ГОСТ 15895).

3.4 Двухступенчатый план выборочного контроля — статистический приемочный контроль, при котором решение о приемке партии принимают по результатам контроля не более двух выборок, причем необходимость контроля второй выборки зависит от результатов контроля первой выборки (ГОСТ 15895).

3.5 Приемочный уровень дефектности (AQL) — уровень, соответствующий плану контроля с высокой вероятностью приемки и наибольшей относительной долей дефектных изделий в партии, до которого партию считают качественной.

3.6 Браковочный уровень дефектности (LQ) — уровень, соответствующий плану контроля с низкой вероятностью приемки и наименьшей относительной долей дефектных изделий в партии, выше которого партию считают некачественной.

3.7 Относительная доля дефектных изделий в партии — отношение числа дефектных изделий в партии к числу контролируемых изделий, выраженное в процентах.

3.8 Выборочный контроль — контроль, при котором решение о качестве контролируемых изделий принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок.

3.9 Партия — совокупность изделий одной марки и способа изготовления, одновременно представляемых на контроль.

3.10 Выборка — определенная совокупность изделий, отобранных от партии для контроля и принятия решения.

3.11 Объем выборки — количество изделий (штук), составляющих выборку.

3.12 Приемочное число — наибольшее допустимое число дефектных изделий в выборке.

3.13 Браковочное число — наименьшее допустимое число дефектных изделий в выборке.

3.14 Изделия массового производства общего назначения — изделия, предназначенные для футеровки различных тепловых агрегатов.

3.15 Изделия ответственного назначения — изделия для агрегатов и устройств выплавки и разлива металлов, производства кокса и т. д.

3.16 Прямые изделия нормальных размеров — изделия с размерами (230-114-64) мм или (230-115-65) мм; (250-124-64) мм или (250-125-65) мм.

3.17 Фасонные изделия — по ГОСТ 28874.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Огнеупорные изделия поступают на контроль партиями.

Масса партии для прямых изделий нормальных размеров — не более 300 т, для фасонных изделий — не более 150 т.

Партия может состоять из изделий не более 20 типоразмеров.

4.2 Статистический контроль по количественному признаку применяют для проверки и оценки размеров изделий.

4.3 Выборочный контроль по количественному признаку применяют для проверки физико-химических и термомеханических показателей изделий.

4.4 Выборочный контроль по альтернативному признаку применяют для проверки строения (мак-роструктуры, текстуры и внутренних дефектов) изделий.

4.5 Каждое изделие отбирают в выборку методом случайного отбора по ГОСТ 18321. Изделия отбирают через определенное количество пакетов, поддонов, клеток, рядов, столбиков, получаемое делением общего числа указанных способов представления изделий для контроля на число изделий выборки.

4.6 Планы контроля, приведенные в настоящем стандарте, должны быть указаны в нормативных документах на конкретные виды изделий или оговорены в контракте.

5 СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ

5.1 Планы одноступенчатого контроля по альтернативному признаку приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Одноступенчатые планы контроля

Номер плана контроля	Объем выборки, шт.	Приемочное число, шт.	Номер плана контроля	Объем выборки, шт.	Приемочное число, шт.
1	15	0	5	60	2
2	20	0	6	50	2
3	20	1	7	35	1
4	60	3	8	25	0
			9	70	1

5.1.1 При приемке партий изделий по планам контроля 1 — 3 допускается применять объем выборки в два раза меньше указанного в таблице 1, но не менее 10 шт. при массе партии в два раза меньше максимально допустимой.

5.1.2 При приемке партий изделий по плану 4 допускается отбирать изделия в выборку в процессе формирования партии по методу наибольшей объективности по ГОСТ 18321.

5.2 Планы двухступенчатого контроля по альтернативному признаку приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Двухступенчатые планы контроля

Номер плана контроля	Степень контроля	Объем выборки, шт.	Объем двух выборок, шт.	Приемочное число, шт.	Браковочное число, шт.
1а	Первая	15	—	0	2
	Вторая	15	30	1	2
3а	Первая	20	—	1	3
	Вторая	20	40	2	3

5.2.1 Правила проведения приемочного контроля по двухступенчатым планам рассмотрены на примере приемки по плану 3а (таблица 2).

От партии по 4.5 отбирают в выборку первой ступени 20 изделий и принимают следующее решение:

если число дефектных изделий равно 0 или 1, партию принимают;

если число дефектных изделий равно 3 и более, партию бракуют;

если число дефектных изделий в выборке первой ступени равно 2, переходят к контролю на выборке второй ступени.

От партии по 4.5 отбирают в выборку второй ступени 20 изделий и принимают решение:

если число дефектных изделий в выборке второй ступени равно 0, а в общей выборке (2+0), т. е. 2, партию принимают;

если число дефектных изделий в выборке второй ступени равно 1 и более, а в общей выборке (2+1), т. е. 3 и более, партию бракуют.

5.3 Рекомендации по применению планов контроля приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Рекомендуемые планы контроля

Номер плана контроля	Вид изделия
1, 1а, 3, 3а	Массового производства общего назначения
2, 6	Ответственного назначения
4	Нормальных размеров, не прошедшие предварительную разбраковку
5	Фасонные, не прошедшие предварительную разбраковку
7, 8	Фасонные особо сложной конфигурации
9	Фасонные особо сложной конфигурации ответственного назначения

5.4 Браковочные и приемочные уровни дефектности для рекомендуемых планов контроля приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Браковочные и приемочные уровни дефектности

Номер плана контроля	Степень контроля	Браковочный уровень дефектности LQ , %	Приемочный уровень дефектности AQL , %
1	—	18,0	0,7
2	—	14,3	0,3
3	—	21,6	2,4
4	—	12,8	2,6
5	—	9,8	1,8
6	—	11,8	2,2
7	—	12,8	1,4
8	—	11,0	0,4
9	—	6,4	0,6
1а	Первая	18,0	0,7
	Вторая	14,8	1,6
3а	Первая	21,6	2,4
	Вторая	13,1	1,9
Примечание — Данные, приведенные в графах 3 и 4 (LQ и AQL), являются справочными.			

5.5 От партии, состоящей из изделий нескольких типоразмеров, выборку отбирают пропорционально массе изделий каждого типоразмера.

Если число типоразмеров превышает объем выборки, то в выборку отбирают изделия от типоразмеров, составляющих в партии наибольшую долю, при этом должны быть представлены типоразмеры более сложной конфигурации.

5.6 Правила отбора в выборку изделий от партии, представляемой на контроль в пакетированном или упакованном виде.

5.6.1 Отбор изделий от пакетов производят в процессе их формирования в два этапа.

На первом этапе отбирают по одному изделию не реже чем от каждого пятого пакета для прямых изделий нормальных размеров и не реже чем от каждого второго пакета — для фасонных изделий.

Изделие в выборку отбирают из нижележащего ряда по отношению к верхнему на момент отбора (кроме крайних изделий) либо по схеме, утвержденной предприятием. Отобранные изделия укладывают на стеллажи или в специально отведенное место и на каждое изделие с одной стороны наносят шифр с указанием даты отбора (число и месяц), номера смены и личного индекса работника, проводящего отбор. Аналогичный шифр наносят на две боковые поверхности пакета, от которого произведен отбор.

После формирования партии на всех изделиях первичной выборки от пакетов, попавших в партию, проставляют номер партии и порядковый номер изделия.

Номер партии наносят на каждый пакет по середине его боковых сторон, а на лицевой стороне каждого штабеля указывают номер партии и количество пакетов в штабеле;

На втором этапе:

если число изделий, отобранных на первом этапе, превышает предусмотренное планом контроля, изделия отбирают в выборку методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки);

если число изделий, отобранных на первом этапе, меньше предусмотренного планом контроля, недостающие изделия в выборку отбирают от дополнительных пакетов, ранее не участвовавших в отборе. Дополнительные пакеты также отбирают методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки).

5.6.2 От других видов упаковки изделия отбирают в один этап по схеме, утвержденной предприятием, методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки).

5.6.3 Если в конкретных условиях производства отбор изделий в выборку по указанным выше способам не проведен, то при приемке изделия отбирают из упаковки или сформированных пакетов в соответствии с 4.5.

6 ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКАМ

6.1 Для проверки качества изделий на строение, по физико-химическим и термомеханическим показателям методом наибольшей объективности по ГОСТ 18321 от выборок, приведенных в таблицах 1 и 2, отбирают изделия (образцы) в количестве, приведенном в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Количество образцов или проб, шт.				
	для планов контроля:				
	1, 1а, 3, 3а	2, 6	4	5, 7, 8	9
1 Строение	3 (6)	4 (8)	10	5 (10)	10 (20)
2 Химический состав	1	1	1	1	1
3 Огнеупорность	1	1	1	1	1
4 Предел прочности при сжатии	3	3	5	5	5
5 Предел прочности при изгибе	3	3	5	5	5
6 Дополнительная линейная усадка (рост)	3	3	3	3	3
7 Термическая стойкость	3	3	3	3	3
8 Открытая пористость	3	3	5	5	5
9 Кажущаяся плотность	3	3	5	5	5
10 Плотность	3	3	1	3	3
11 Температура начала размягчения	1	1	1	1	1
12 Теплопроводность	1	1	1	1	1
13 Газопроницаемость	1	1	—	1	1
14 Массовая доля влаги	1	2	2	2	2
Примечание — Количество изделий (образцов), указанное в скобках, отбирают от изделий пластического прессования.					

6.1.1 Для определения огнеупорности и химического состава берут среднюю пробу от всех образцов, проверенных на строение, или среднюю пробу от всех образцов, подвергшихся испытаниям на предел прочности при сжатии и открытую пористость.

6.1.2 Для определения плотности ликнометрическим методом отбирают среднюю пробу от всех образцов, подвергшихся испытаниям на предел прочности при сжатии или открытую пористость.

6.1.3 Для определения предела прочности при сжатии или изгибе, дополнительной линейной

усадки (роста), температуры начала размягчения допускается использовать образцы, проверенные на строение, при условии соблюдения требований нормативных документов на эти методы в части подготовки образцов для испытаний.

6.1.4 Проверку качества изделий при приемке по плану 9 проводят при использовании неразрушающих методов контроля.

6.1.5 Целые изделия или их части, оставшиеся от контроля, в количестве, необходимом для испытаний, проводимых при возникновении разногласий между изготовителем и потребителем по качеству изделий, хранят в течение 30 суток со дня отгрузки.

7 ДЕЙСТВИЯ С ПАРТИЕЙ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ

7.1 Партии, по которым принято решение о несоответствии (забракованные), отделяют от принятых и идентифицируют.

7.2 Несоответствующая по показателям внешнего вида и размерам партия может быть пересортирована.

Пересортировку партии производят в течение 7 суток; пересортированную партию принимают как новую.

7.3 При получении несоответствия хотя бы по одному результату испытаний (строение, физико-химические или термомеханические показатели) по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых от той же выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При проведении повторных испытаний на удвоенном количестве образцов недостающие в выборке для изготовления образцов изделия допускается отбирать дополнительно от партии, представленной на контроль, методом случайного отбора в соответствии с 4.5.

При наличии аттестованной методики неразрушающего контроля и методики пересортировки допускается пересортировка партии по физико-химическим и термомеханическим показателям, при этом поставка пересортированных изделий должна быть согласована с потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Рекомендуемое)

ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
(ИСО 5022—79)

1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок отбора образцов огнеупорных изделий и оптимальный объем выборки, обеспечивающий наиболее достоверную оценку качества партии огнеупорных изделий.

Приведенные в стандарте методы позволяют проводить приемочные испытания, основанные на оценке диапазона изменения определяемых показателей, но не позволяют сделать заключение о конкретном применении принятой партии или сравнить качество различных частей партии.

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные изделия.

По соглашению сторон допускается выбирать любые методы настоящего стандарта.

Настоящий стандарт также позволяет принимать, по соглашению сторон, различные допуски в отношении табличных значений, не подтвержденных статистическими законами (см. 3.3).

2 Термины, определения и обозначения

2.1 Генеральная совокупность (партия) — общее количество рассматриваемых изделий. Каждая из партий, сформированная в соответствии с 3.1, является генеральной совокупностью.

2.2 Объем генеральной совокупности — количество изделий в генеральной совокупности (N).

2.3 Выборка — одно или несколько изделий, отобранных от генеральной совокупности (партии) и предназначенных для получения информации о качестве партии, на основании которой может быть принято решение о партии или процессе ее изготовления.

2.4 Объем выборки — количество изделий в выборке (n).

2.5 Единичное значение — значение показателя, полученное в результате наблюдения или испытания (x).

2.6 Крайние значения — наибольшее (x_{\max}) и наименьшее (x_{\min}) единичные значения в выборке.

2.7 Среднее (арифметическое) — среднее арифметическое единичных значений в выборке равно их сумме, деленной на объем выборки.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Среднее арифметическое значение генеральной совокупности (партии) обозначают μ .

2.8 Среднее квадратическое отклонение — величина, наиболее широко применяемая в статистике для характеристики разброса, представляет собой квадратный корень из дисперсии.

Среднее квадратическое отклонение выборки определяют по формуле

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Среднее квадратическое отклонение генеральной совокупности (партии) обозначают σ .

На практике для расчета \bar{x} и S обычно пользуются более простыми и точными эквивалентными формулами.

2.9 Доверительный интервал — интервал, о котором с заранее выбранной вероятностью $P \approx 1 - \alpha$ можно утверждать, что он содержит неизвестный параметр Θ (при определенных функциях $T1$ и $T2$ для параметра Θ генеральной совокупности)

$$P[T1 \leq \Theta \leq T2] \approx 1 - \alpha,$$

где $1 - \alpha$ — постоянная положительная величина.

Границы $T1$ и $T2$ доверительного интервала являются переменными величинами и принимают различные значения для каждой выборки.

Частота случаев, в которых определяемые функциями T_1 и T_2 конкретные интервалы будут содержать Θ внутри себя, соответствует приблизительно $1 - \alpha$.

2.10 Доверительный уровень — вероятность, связанная с доверительным интервалом и равная $1 - \alpha$.

2.11 Статистический доверительный интервал — интервал, который при заданном уровне достоверности содержит определенную долю генеральной совокупности (партии).

Если оба предела определены статистически, интервал является двусторонним, если один из пределов неограничен или является абсолютной границей переменной — односторонним.

2.12 Контроль по качественному признаку — метод, при котором для каждого изделия генеральной совокупности или выборки, взятой из совокупности, определяют наличие или отсутствие определенного качественного показателя и рассчитывают количество таких изделий.

Рассматриваемыми качественными показателями являются, например, трещины или другие дефекты, определяемые визуально на внешней стороне поверхности изделия, внутренние дефекты, обнаруженные при распиливании или контроле ультразвуковым методом.

2.13 Контроль по количественному признаку — определение количественных показателей для каждого изделия совокупности или выборки.

Количественными показателями являются, например, размеры, результаты химических или физических испытаний.

2.14 Одноступенчатый план контроля — план контроля, при котором от партии отбирают только одну выборку.

2.15 Многоступенчатый план контроля — план контроля, при котором от партии отбирают последовательно несколько выборок, но без присвоения им номера. Отбор последующей выборки зависит от результатов проверки предыдущей.

2.16 Приемочный уровень дефектности (AQL) — уровень дефектности, соответствующий плану контроля с высокой достоверностью приемки и наибольшей относительной долей дефектных изделий в партии, до которой партию считают качественной и принимают по соответствующему плану контроля.

2.17 Браковочный уровень дефектности (LQ) — уровень дефектности, соответствующий плану контроля с относительно низкой достоверностью приемки (в основном, 10 %) и наименьшей относительной долей дефектных изделий в партии, свыше которой партию считают качественной.

2.18 Риск поставщика — вероятность забракования партии с относительной долей дефектных изделий, соответствующей установленной планом.

Вероятность α забракования партии — при относительной доле дефектных изделий в партии, равной приемочному уровню дефектности AQL (или при среднем арифметическом значении, равном гарантированному среднему значению).

2.19 Риск потребителя — вероятность приемки партии с относительной долей дефектных изделий, соответствующей установленной планом.

Вероятность β приемки партии — при относительной доле дефектных изделий в партии, равной браковочному уровню дефектности LQ (или при среднем арифметическом значении, равном $\mu_0 + \Delta\mu$ или $\mu_0 - \Delta\mu$).

2.20 Кривая оперативной характеристики (ОС) — кривая зависимости вероятности приемки партии от фактического качества партии для данного плана контроля.

3 Общие положения и условия отбора образцов

3.1 Деление партии на подпартии

Крупнотоннажную партию разделяют на подпартии массой 100—500 т в зависимости от поставленных задач. Из подпартий отбирают выборки, которые проверяют и принимают отдельно. Партию разделяют на подпартии также в том случае, когда она состоит из изделий различных марок или различных способов изготовления. Кроме того, по соглашению сторон партию разделяют на подпартии в зависимости от размеров изделий, массы и, в случае необходимости, формы.

В зависимости от массы изделий партии подразделяют на три категории:

- 1 — до 15 кг;
- 2 — от 15 до 35 кг;
- 3 — свыше 35 кг.

Комплектование партии может быть облегчено при наличии на изделиях маркировки с указанием даты изготовления.

Если партия забракована, то после дополнительного согласования с потребителем допускается для обеспечения однородности разделить ее на подпартии в соответствии с критериями, указанными выше, и повторить приемку.

3.2 Испытуемые показатели

3.2.1 Требования к показателям

Каждый показатель, контролируемый по качественному признаку, характеризуется относительной долей дефектных изделий в партии, а каждый показатель, контролируемый по количественному признаку — средним значением и средним квадратическим отклонением.

Статистический контроль качества продукции показывает, что за определенный период времени среднее значение (μ) показателя подвергается колебаниям из-за изменений сырья, его подготовки, способов формования и обжига, с другой стороны, среднее квадратическое отклонение меньше подвержено изменениям.

После определения технических показателей поставщик устанавливает гарантированное среднее значение μ_c : это значит, что среднее значение показателя в партии меньше, или равно μ_c , или больше, или равно μ_c .

Документ о поставке для каждого класса изделий должен содержать:

показатели, по которым принимают решение о приемке или забраковании партии;

установленные значения (нормы) для показателей.

Эти значения могут быть представлены в различных формах. Они могут содержать:

при контроле по качественному признаку — относительную долю дефектных изделий, соответствующую AQL . Требования к планам выборочного контроля изложены в разделе 4;

при контроле по количественному признаку — гарантируемое среднее значение (μ_c). Требования к планам контроля изложены в 5.3 и 5.5

или

предельные границы единичных значений (T_c — верхний предел или T_c — нижний предел).

В этом случае в документ на поставку должен быть включен AQL . Требования к планам выборочного контроля изложены в 5.4 и 5.6 или верхняя или нижняя граница контролируемого показателя. В настоящем стандарте не приведены планы выборочного контроля, соответствующие двустороннему ограничению.

Партия соответствует документу на поставку, если она относится к требуемому классу по значениям каждого испытываемого показателя, то при применении определенного плана контроля можно принять решение о приемке.

Партия не соответствует документу на поставку, если она не относится к требуемому классу, или значения одного или более испытываемых показателей, при применении определенного плана контроля приводят к решению о забраковании.

3.2.2 Характеристики и количество показателей, подлежащих контролю. Эффективность планов.

Характеристики и количество показателей зависят от вида партии, ее предполагаемого применения, риска потребителя и поставщика и затрат, выделенных на отбор образцов и проведение испытания.

Вероятность приемки и уровень качества партии зависят от выбранного плана выборочного контроля. Эта зависимость представлена кривой оперативной характеристики плана, которая для удобства применения характеризуется двумя точками: риском поставщика α и риском потребителя β .

При приемке партии по одному показателю для приведенных ниже планов контроля:

при приемке по количественному признаку риск поставщика (α), связанный с AQL или гарантированным средним значением, равен примерно 5%, при приемке по качественному признаку величина риска указана в таблице 3;

риск потребителя (β) связан с LQ . Значения LQ для заданного риска $\beta = 10\%$ приведены в таблицах 3, 9, 10 и могут быть определены для различных β из графиков, содержащих кривые оперативных характеристик соответствующих планов выборочного контроля (рисунки 4, 5, 6 и 7).

Относительная доля дефектных изделий, связанных с риском потребителя в различных планах выборочного контроля, обычно выше риска поставщика. Исходя из экономической целесообразности, вопрос о сокращении объема выборки решают обе стороны. При проведении приемки по нескольким показателям риск поставщика возрастает, а риск потребителя уменьшается при соответствии изделий требованиям к каждому показателю. Так как показатели качества не зависят друг от друга, в таблице 1 приведены окончательные значения α и β в зависимости от количества показателей, подлежащих проверке.

Фактически общий риск потребителя, исходя из этой таблицы, не обеспечивает полную гарантию качества приемки. Эта гарантия лучше обеспечена LQ , связанной с постоянной β , что показано на примере, приведенном на рисунке 1 (точки B_1 , B_2 , B_3) соответствуют $\beta = 10\%$).

Уровень качества, соответствующий данному риску и количеству контролируемых показателей, можно определить по кривой оперативной характеристики плана.

Так как не все показатели огнеупорных изделий зависят друг от друга, то значения, указанные в таблице А1, являются максимальными (для поставщика) или минимальными (для потребителя).

П р и м е ч а н и е. Кривая оперативной характеристики по каждому показателю при использовании одного и того же плана контроля изображена на рисунке 1 при следующих условиях:

известно среднее квадратическое отклонение (σ);

граница допуска для отдельных величин — односторонняя;

AQL равен 4 %;

объем выборки равен 10.

Эти кривые являются графическим изображением функции

$$P = \Phi_j \left[(U_1 - p - K) \sqrt{n} \right],$$

где P — вероятность приемки партии с учетом проверки всех показателей качества;


Φ — функция нормального распределения;
 U — среднее квадратическое отклонение, соответствующее вероятности p ;
 p — соотношение дефектных изделий в партии при приемке;
 K — постоянная величина, определяемая применяемым планом выборочного контроля;
 j — количество проверяемых показателей качества.

Количество показателей, контролируемых разрушающим методом (за исключением химического анализа), не должно быть более трех.

П р и м е ч а н и е. Для получения информации можно применять показатели с самыми высокими и самыми низкими значениями при трех контролируемых показателях для оценки других показателей.

Методы отбора образцов по количественному признаку имеют теоретическую основу (кроме методов, описанных в 5.3), в соответствии с которой контролируемый показатель распределяется в партии в соответствии с законом нормального распределения. На практике рассматриваемые показатели редко соответствуют этому закону, но эффективность контроля изменяется незначительно при незначительном отклонении распределения от нормального.

Иногда целесообразно уточнить с помощью статистического контроля является ли распределение рассматриваемых показателей при контроле нормальным.

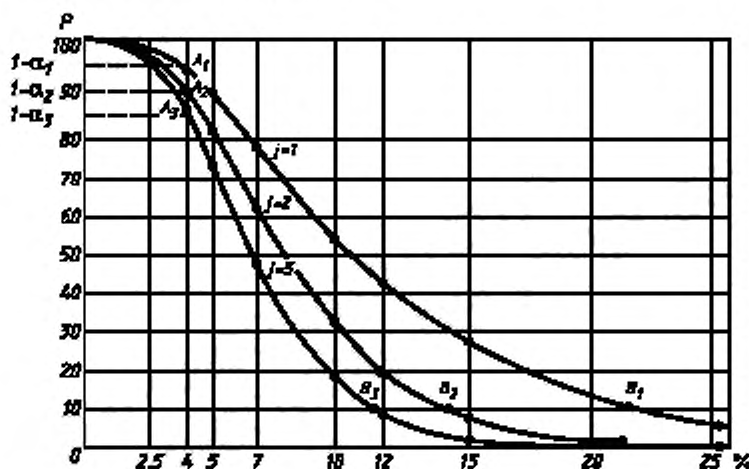

Р и с у н о к 1 — Пример использования кривых оперативной характеристики при одновременном рассмотрении нескольких показателей

Т а б л и ц а 1 — Зависимость степени риска от количества контролируемых показателей

Количество показателей j	Общий риск поставщика при повышении α до 5 % для единичного показателя, %	Общий риск потребителя при повышении β до 10 % для единичного показателя, %	Количество показателей j	Общий риск поставщика при повышении α до 5 % для единичного показателя, %	Общий риск потребителя при повышении β до 10 % для единичного показателя, %
1	$\alpha_1 = 5,00$	$\beta_1 = 10 \%$	4	$\alpha_4 = 18,55$	$\beta_4 = 10^{-4}$
2	$\alpha_2 = 9,75$	$\beta_2 = 1 \% = 10^{-2}$	5	$\alpha_5 = 22,62$	$\beta_5 = 10^{-5}$
3	$\alpha_3 = 14,26$	$\beta_3 = 10^{-3}$	6	$\alpha_6 = 26,49$	$\beta_6 = 10^{-6}$
			7	$\alpha_7 = 30,17$	$\beta_7 = 10^{-7}$

3.3 Порядок отбора образцов (изделий) и применение планов выборочного контроля неразрушающими и разрушающими методами

Разрабатывают конкретный план выборочного контроля, выполнение которого контролируют специалисты, знающие производство, службу изделий и отбор образцов (изделий) в выборку.

Вероятность отбора образцов (изделий) должна быть одинаковой для всех изделий партии.

Эффективность плана выборочного контроля зависит от количества отобранных изделий (n) при лю-

бом объеме партии (N), где отношение n/N меньше 10 %. Для определения объема выборки с учетом необходимой эффективности используют таблицы 3, 4, 6, 9 и 10 или кривые оперативных характеристик (рисунок 1).

Если на практике качество продукции соответствует документу на поставку, допускается использовать план с более низкой эффективностью и меньшим объемом выборки или сократить количество контролируемых партий при сохранении плана с той же эффективностью. Это же используют при наличии контрольных карт качества (3.5).

Для снижения относительной доли дефектных изделий, соответствующей определенному риску потребителя, необходимо выбрать план выборочного контроля с более высокой эффективностью, что предполагает увеличение объема выборки.

Объем выборки (n), указанный в таблицах, зависит от количества испытаний по одному из контролируемых показателей, оказывающему влияние на решение о приемке партии по этому показателю. Каждый метод испытания должен быть представлен конечным результатом.

В соответствии с характером испытания результат может быть получен либо в виде результата однократного испытания, либо составлен из нескольких значений при многократных испытаниях.

Каждый из n результатов должен быть получен на различных изделиях. Поэтому из объема выборки в соответствии с показателями, подлежащими проверке, следует отобрать необходимое количество образцов (изделий) с учетом:

количества контролируемых показателей;

особенностей каждого метода испытания, который будет использован;

возможности использования одного из отобранных изделий для контроля нескольких показателей;

вероятности возникновения проблем при подготовке образцов или во время испытаний;

необходимости устранения разногласий между поставщиком и потребителем;

в этом случае рекомендуется из отобранных образцов (изделий) составлять резервную партию для использования в случае арбитражных испытаний.

3.4 Подготовка отобранных образцов (изделий)

Распределение отобранных образцов (изделий) между различными ответственными сторонами (поставщиком, потребителем, арбитром) и состав резервной выборки указывают в контракте, в котором, при необходимости, указывают метод подготовки образцов для испытаний.

3.5 Использование статистических контрольных карт

Объем проводимых потребителем испытаний может быть значительно сокращен, если поставщик регулярно составляет статистические контрольные карты качества выпускаемой продукции и передает их потребителям. Поэтому форма контрольной карты должна быть такой, чтобы ее можно было использовать как при производстве, так и при приемке партии.

Контрольные карты можно использовать для контроля среднего арифметического значения, среднего квадратического отклонения и доли дефектных изделий.

Преимущество использования контрольных карт состоит в том, что в определенных случаях они дают возможность правильно рассчитать среднее квадратическое отклонение показателей качества.

4 Отбор образцов для проведения испытаний неразрушающими методами контроля

4.1 Проверка внешнего вида

Перечень характеристик, которые определяют наличие дефектного изделия при проверке внешнего вида, приведен ниже.

Проверка внешнего вида предусматривает контроль изделий на наличие следующих дефектов: трещин, пятен, кривизны и т. д.

Приемочный уровень дефектности (AQL) устанавливают по соглашению сторон. Он составляет 4 % для нормальных изделий и изделий массового производства и 1,5 % для фасонных изделий.

Внешний вид проверяют по качественным признакам.

Необходимо учитывать планы выборочного контроля, которые определяются объемом выборки (n) и приемочным числом (C), взятым из ИСО 2859. В таблице 3 приведены планы выборочного контроля для AQL , равного 6,5; 4,0 или 1,5, в графе 4 приведены вероятность приемки P для различных соотношений p дефектных изделий в партии.

Количество y дефектных изделий в выборке объемом n определяют следующим образом:

при $y \leq C$ партию принимают;

при $y > C$ партию бракуют.

Пример: Партия общей массой 200 т состоит из 20000 изделий массой по 10 кг, разделенных по форме на три категории:

1 — 12000 изделий;

2 — 500 изделий;

3 — 7500 изделий.

В соответствии с 3.1 партию разделяют на 3 подпартии по форме для проверки дефектов поверхности (наличия трещин). Порядок контроля описан в таблице 2.

Например, для подпартии 2 используемый план выборочного контроля гарантирует (таблица 3, $AQL = 1,5\%$, строка 3):

для поставщика риск получить партию, содержащую 1,66 % дефектных изделий, ошибочно забракованную — 5 %;

для потребителя риск получить партию, содержащую 10,3 % дефектных изделий, ошибочно принятую — 10 %.

Т а б л и ц а 2 — Порядок проведения приемочного контроля

Партия	Подпартия		
	1	2	3
Объем партии N	12000	500	7500
Величины, взятые из таблицы 3 для $AQL = 1,5\%$:			
объем выборки n	315	50	200
приемочное число c	10	2	7
число обнаруженных дефектных изделий	8	2	8
Решение	Принимают		Бракуют

4.2 Проверка размеров

Размеры проверяют по качественным или количественным признакам; методы, описанные в разделе 5, не используют при проверке размеров по количественным признакам из-за отсутствия верхних и нижних пределов.

Планы одноступенчатого выборочного контроля могут быть взяты из ИСО 2859 для контроля уровня П или из таблицы 3.

Приемочный уровень дефектности устанавливают по соглашению сторон. Обычно он составляет 6,5 %.

5 Отбор образцов для проведения испытаний разрушающими методами контроля.

5.1 Введение

Свойства, контролируемые с помощью разрушающих методов, имеют количественные показатели.

Описанные в 5.4 — 5.6 статистические методы контроля по количественным показателям основаны на том, что измеряемые значения распределяются в партии в соответствии с законом, близким к нормальному распределению (3.2.2, последний абзац).

Планы выборочного контроля, изложенные в 5.3 и 5.5, применяют при указании в документе на поставку гарантированного среднего значения испытываемого показателя (μ_0).

Планы выборочного контроля, изложенные в 5.4 и 5.6, применяют при указании одной из границ (T_s и T_j) для единичных значений показателя; изделие удовлетворительно по контролируемому показателю, если его значение меньше T_s (или больше T_j); в противном случае изделие является дефектным по испытываемому показателю.

Описанные в 5.3 и 5.4 методы используют при известном среднем квадратическом отклонении (σ) испытываемого показателя.

Т а б л и ц а 3 — Планы одноступенчатого контроля

$AQL, \%$	N	n	c	Число дефектных изделий в партии $p, \%$, при вероятности приемки P						
				0,99	0,95	0,90	0,50	0,10	0,05	0,01
1	2	3	4	5						
1,5	2 до 90	N или 8	0	0,13	0,64	1,3	8,30	25,0	31,2	43,8
	91 до 280	32	1	0,48	1,13	1,67	5,19	11,6	14,0	19,0
	281 до 500	50	2	0,89	1,66	2,23	5,31	10,3	12,1	15,9
	501 до 1200	80	3	1,05	1,73	2,20	4,57	8,16	9,39	12,0
	1201 до 3200	125	5	1,43	2,09	2,52	4,54	7,42	8,41	10,5
	3201 до 10000	200	7	1,45	1,99	2,33	3,84	5,89	6,57	8,60
	10001 до 35000	315	10	1,51	1,96	2,23	3,39	4,89	5,38	6,40
	35001 до 150000	500	14	1,50	1,85	2,06	2,93	4,03	4,38	5,09
	Свыше 150000	800	21	1,57	1,86	2,03	2,71	3,52	3,78	4,29

Окончание таблицы 3

AQL, %	N	n	c	Число дефектных изделий в партии p, %, при вероятности приемки P						
				0,99	0,95	0,90	0,50	0,10	0,05	0,01
1	2	3	4	5						
4,0	2 до 25	N или 3	0	0,33	1,70	3,45	20,6	53,6	63,2	75,4
	26 до 90	13	1	1,19	2,81	4,16	12,6	26,8	31,6	41,5
	91 до 150	20	2	2,25	4,22	5,64	13,1	24,5	28,3	35,6
	151 до 280	32	3	2,63	4,39	5,56	11,4	19,7	22,5	28,0
	281 до 500	50	5	3,66	5,34	6,42	11,3	17,8	19,9	24,3
	501 до 1200	80	7	3,72	5,06	5,91	9,55	14,2	15,8	18,9
	1201 до 3200	125	10	3,82	4,94	5,62	8,53	12,3	13,6	16,1
	3201 до 10000	200	14	3,74	4,62	5,15	7,33	10,1	10,9	12,7
	Свыше 10000	315	21	3,99	4,73	5,16	6,88	8,95	9,60	10,9
6,5	2 до 15	2	0	0,50	2,53	5,13	29,3	68,4	77,6	90,0
	16 до 50	8	1	2,00	2,64	6,88	20,1	40,6	47,1	58,9
	51 до 90	13	2	3,63	6,63	8,80	20,0	36,0	41,0	50,6
	91 до 150	20	3	4,31	7,13	9,03	18,1	30,4	34,4	42,0
	151 до 280	32	5	5,94	8,50	10,2	17,5	27,1	30,1	35,9
	281 до 500	50	7	6,06	8,20	9,53	15,2	22,4	24,7	
	501 до 1200	80	10	6,13	7,91	8,95	13,3	18,6	20,3	23,6
	1201 до 3200	125	14	5,98	7,40	8,24	11,7	16,1	17,5	20,4
	Свыше 3200	200	21	6,29	7,45	8,12	10,8	14,1	15,1	17,2

Среднее квадратическое отклонение рассчитывают на более крупных выборках (приложение 1). Постоянство среднего квадратического отклонения проверяют регулярно статистическими методами.

5.2 Разделение испытаний

Количество образцов (n), отобранных от изделия, по соглашению сторон может быть разделено между поставщиком и потребителем или третьей независимой стороной при условии, что при предварительных испытаниях не обнаружено никаких значительных расхождений результатов испытаний (приложение 2).

В дальнейшем результаты объединяют для статистической обработки; при согласии заинтересованных сторон поставщик может ссылаться на результаты, приведенные в контрольных картах, и несет за них ответственность.

Соответствие между результатами, полученными в лабораториях, регулярно проверяют с помощью статистических испытаний, таких как, например, испытание *t* — для сравнения средних значений и испытание *F* — для сравнения средних квадратических отклонений.

При обнаружении значительных расхождений между результатами испытаний выясняют причины этих расхождений. До устранения этих расхождений результаты исследований не могут быть объединены для проведения статистической обработки.

При наличии расхождений в результатах, полученных поставщиком и потребителем, решение принимают по результатам, полученным в арбитражной лаборатории.

5.3 Планы выборочного контроля при гарантированном среднем значении показателя и известном среднем квадратическом отклонении

5.3.1 Область применения

Планы выборочного контроля, изложенные в настоящем подразделе, используют при достижении согласия между поставщиком и потребителем по гарантированному среднему значению и известному среднему квадратическому отклонению показателя.

5.3.2 Планы одноступенчатого выборочного контроля

5.3.2.1 Характерные параметры

Планы одноступенчатого выборочного контроля характеризуются объемом выборки *n* и коэффициентом приемки K_{PRE} ; эти параметры приведены в таблице 4, графы 1 и 2.

5.3.2.2 Обработка выборки и принятие решения

В результате испытаний получают *n* единичных значений, для которых рассчитывают величину \bar{x} .

Основное правило для принятия решения при установленном верхнем предельном значении контролируемого показателя:

рассчитывают $\mu_G + K_{PRE} \sigma$:

$\bar{x} \leq \mu_G + K_{PRE} \sigma$ — партию принимают;

$\bar{x} > \mu_G + K_{PRE} \sigma$ — партию забраковывают.

Основное правило для принятия решения при установленном нижнем предельном значении контролируемого показателя:

рассчитывают $\mu_G - K_{PRE} \sigma$:

$\bar{x} \geq \mu_G - K_{PRE} \sigma$ — партию принимают;

$\bar{x} < \mu_G - K_{PRE} \sigma$ — партию забраковывают.

5.3.2.3 Риск поставщика и потребителя

Значения K_{PRE} приведены в таблице 4 для риска поставщика $\alpha = 5\%$, т. е. партия будет ошибочно забракована при среднем арифметическом значении партии μ , равном гарантированному среднему показателю μ_G .


Риск потребителя β — вероятность приемки партии при среднем арифметическом значении партии μ , отличающемся на $\Delta\mu$ от гарантированного среднего значения μ_G . $\Delta\mu$, соответствующее риску $\beta = 10\%$, равно

произведению $\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%}$, (графа 4 таблицы 4) на σ :

$$\mu_{\beta=10\%} = \mu_G \pm \left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%} \times \sigma.$$

Знак «+» используют при нежелательных верхних значениях испытуемого показателя.

Кривые оперативных характеристик планов выборочного контроля из таблицы 4 приведены на рисунке 2.

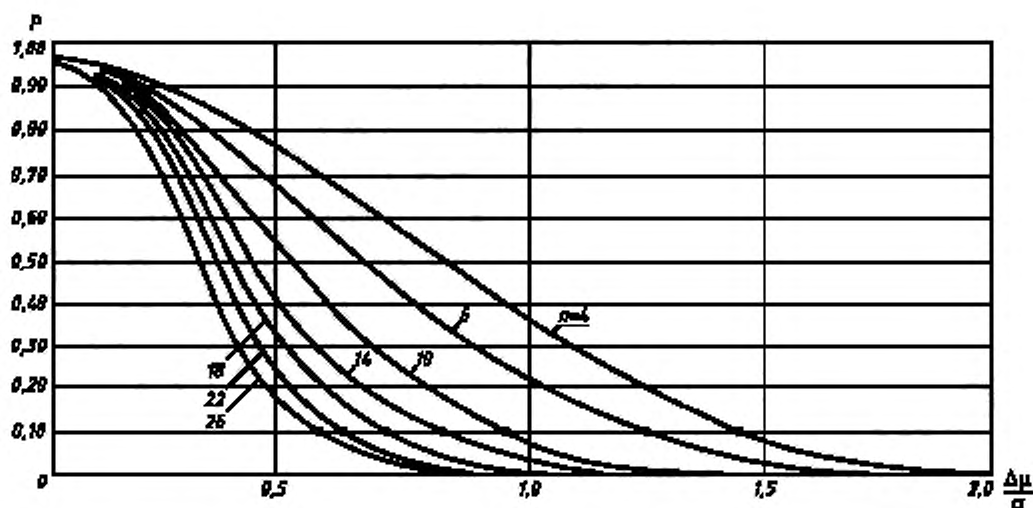

Р и с у н о к 2 — Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля из таблицы A4: испытание при гарантированном среднем значении при известном среднем квадратическом отклонении¹⁾

¹⁾ Кривые используют для одноступенчатых планов контроля из таблицы A4, а также для многоступенчатых планов контроля из таблицы A5 при одинаковой общей массе партии.

5.3.2.4 Пример

Предположим, что приведенная в примере 4.1 партия должна быть проконтролирована по показателю «предел прочности при сжатии при комнатной температуре». Допустим, гарантированное среднее значение $\mu_G = 230$ кгс/см², среднее квадратическое отклонение $\sigma = 70$ кгс/см².

Все изделия в партии по массе относятся к категории 1; следовательно, все изделия составляют одну партию при использовании разрушающих методов контроля (3.1).

Выбирают план выборочного контроля по 5.3. Желательно использовать план одноступенчатого выборочного контроля (5.3.2).

По таблице 4 получаем объем выборки $n = 14$ и коэффициент приемки $K_{PRK} = 0,44$.

Среднее арифметическое значение результатов 14 испытаний $\bar{x} = 190$ кгс/см².

Производим следующий расчет: $\mu_G - K_{PRK} \sigma = 230 - 0,44 \cdot 70 = 199$. Так как $\bar{x} < \mu_G - K_{PRK} \sigma$ ($190 < 199$), принимаем решение о несоответствии.

Использованный план выборочного контроля гарантирует следующее:

для поставщика риск ошибочно забраковать партию с гарантированным средним значением показателя 230 кгс/см² равен 5 %;

риск потребителя ($\beta = 10$ %) получить ошибочно принятую партию с гарантированным средним значением, равным

$$\mu_G - \left(\frac{\Delta\mu}{\sigma} \right) \times \sigma = 230 - 0,78 \times 70 = 175,4 \text{ кгс / см}^2$$

5.3.3 Планы многоступенчатого выборочного контроля

5.3.3.1 Общие указания

При применении одноступенчатого выборочного контроля объем выборки устанавливают перед началом отбора изделий; при применении планов многоступенчатого выборочного контроля количество изделий, необходимых для испытаний, зависит от результатов последовательных испытаний. После каждого испытания возможны три решения: принять; забраковать; продолжить испытания.

Количество испытаний, которые необходимо провести для того, чтобы принять или забраковать партию, таким образом зависит от полученных результатов, но в целом это ниже, чем количество испытаний, проведенных по одноступенчатому контролю при той же эффективности. Поэтому планы многоступенчатого выборочного контроля имеют преимущества при проведении дорогостоящих испытаний.

Изделия отбирают от партии последовательно (до принятия решения) или одновременно в количестве, соответствующем $n_{\text{из}}$ (таблица 6, графа 8), и затем последовательно испытывают в случайном порядке, определенном в момент отбора.

5.3.3.2 Рабочие параметры

Планы многоступенчатого выборочного контроля изделий характеризуются параметрами b , a и r , взятыми из таблицы 6, графы 1—3.

Т а б л и ц а 4 — Планы одноступенчатого контроля при гарантированном среднем значении показателя

Объем выборки n при известном σ , шт.	K_{PRK} при $\alpha = 5\%$	$\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma} \right)_{\beta = 10\%}$	Объем выборки n при неизвестном σ	Общая масса партии, т
4	0,82	1,46	6	1
6	0,67	1,20	8	10
10	0,52	0,93	12	100
14	0,44	0,78	16	200
18	0,39	0,69	20	300
22	0,35	0,62	24	400
26	0,32	0,58	28	500
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 В таблице приведены нормы для изделий массой до 35 кг. При массе изделий свыше 35 кг объем выборки устанавливают по соглашению сторон.</p> <p>2 Общая масса партии приведена для сведения.</p>				

5.3.3.3 Проведение испытаний и принятие решения по партии

Допустим, что n — количество проведенных испытаний. После каждого испытания суммируют n полученных результатов x .

$$S_n = \sum_{i=1}^n (x_i - b)$$

Решение принимают в соответствии с таблицей 5.

План выборочного контроля может быть прерван при $n = n_{\max}$ (таблица 6, графа 8), решение об этом указано в нижней части таблицы 5.

Т а б л и ц а 5 — Решение о приемке

Решение о приемке	При установленном верхнем предельном значении показателя	При установленном нижнем предельном значении показателя	Решение о приемке	При установленном верхнем предельном значении показателя	При установленном нижнем предельном значении показателя
Объявить партию принятой, если Объявить партию забракованной, если Продолжить испытания, если	$S_n \leq a$ $S_n \geq r$ $a < S_n < r$	$S_n \geq a$ $S_n \leq r$ $r < S_n < a$	Прекратить испытания для $n = n_{\max}$ и объявить партию принятой, если Прекратить испытания для $n = n_{\max}$ и объявить партию забракованной, если	$S_{n_{\max}} \leq 0$ $S_{n_{\max}} > 0$	$S_{n_{\max}} \geq 0$ $S_{n_{\max}} < 0$

5.3.3.4 Риск поставщика и потребителя

Величины, указанные в таблице 6, основаны на риске поставщика $\alpha = 5\%$. Вероятность, что партия, в которой значение μ равно гарантированному среднему значению μ_G , будет ошибочно объявлена не принятой, составляет 5 %.

Риск потребителя β — вероятность, что партия со средним арифметическим значением, отличающимся от гарантированного среднего значения μ_G на $\Delta\mu$, будет объявлена принятой. Величину $\Delta\mu$, соответствующую риску $\beta = 10\%$, получают умножением величины $\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%}$, взятой из графы 4 таблицы 6, на σ , т. е.

$$\mu_{\beta=10\%} = \mu_G \pm \left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%} \times \sigma$$

Кривые эффективности планов многоступенчатого выборочного контроля, приводимые в этом разделе, аналогичны приведенным в 5.3.2 (рисунок 2).

5.3.3.5 Объем средней выборки

Объем средней выборки, взятый из таблицы 6, графы 5 — 7, равен количеству изделий, подлежащих испытанию для принятия решения о приемке партии, и зависит от среднего арифметического значения в партии;

графа 5 относится к партиям, у которых среднее арифметическое значение μ равно гарантированному среднему значению μ_G ;

графа 6 относится к партиям, у которых среднее арифметическое значение μ отличается на $\Delta\mu$ от гарантированного среднего значения μ_G (вероятность приемки таких партий 10 %);

графа 7 относится к партиям, среднее арифметическое значение которых отличается на $\Delta\mu/2$ от гарантированного среднего значения μ_G (средний объем выборки может достигать максимального значения).

Таблица 6 — Планы многоступенчатого выборочного контроля при гарантированном среднем значении μ_0 и известном среднем квадратическом отклонении

b	a	r	$\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%}$	Объем средней выборки			n_{max}	Общая масса партии, т
				$\bar{n}(\mu_0)$	$\bar{n}(\mu_0 \pm \Delta\mu)$	$\bar{n}\left(\mu_0 \pm \frac{\Delta\mu}{2}\right)$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\mu_0 \pm 0,730\sigma$	• 1,54 σ	$\pm 1,98\sigma$	1,46	1,9	2,2	3,1	6	1
$\mu_0 \pm 0,600\sigma$	• 1,88 σ	$\pm 2,41\sigma$	1,20	2,8	3,3	4,5	8	10
$\mu_0 \pm 0,465\sigma$	• 2,42 σ	$\pm 3,11\sigma$	0,93	4,6	5,5	7,5	13	100
$\mu_0 \pm 0,390\sigma$	• 2,89 σ	$\pm 3,71\sigma$	0,78	6,6	7,8	10,7	18	200
$\mu_0 \pm 0,345\sigma$	• 3,26 σ	$\pm 4,19\sigma$	0,69	8,4	10,0	13,7	23	300
$\mu_0 \pm 0,310\sigma$	• 3,63 σ	$\pm 4,66\sigma$	0,62	10,4	12,4	16,9	29	400
$\mu_0 \pm 0,290\sigma$	• 3,88 σ	$\pm 4,98\sigma$	0,58	11,9	14,1	19,3	33	500

Примечания:
 1 При установленных верхних предельных значениях показателя в графах 1—3 принимают верхние знаки; при установленных нижних предельных значениях принимают нижние знаки.
 2 Графа 9 приведена для сведения.

5.3.3.6 Примеры

5.3.3.6.1 Пример испытания на деформацию под нагрузкой

Партия массой 200 т должна быть представлена для приемки по показателю «деформация под нагрузкой»; гарантированная величина $\mu_0 = 1670$ °C согласована, среднее квадратическое отклонение известно и составляет $\sigma = 15$ °C.

Исходя из указанных данных, следует использовать планы выборочного контроля по 5.3.

Используя планы многоступенчатого контроля (5.3.3) и таблицу 6, рассчитывают следующие величины:

$$b = \mu_0 - 0,390 \sigma = 1670 - (0,390 \cdot 15) = 1664;$$

$$a = 2,89 \sigma = 2,89 \cdot 15 = 43,4;$$

$$r = -3,71 \sigma = -3,71 \cdot 15 = -55,6.$$

Следовательно, в соответствии с графой 8 можно прервать контроль после проверки $n_{max} = 18$ изделий.

Порядок проведения многоступенчатого плана контроля приведен в таблице 7.

Таблица 7 — Проведение плана многоступенчатого выборочного контроля

i	x_i	$x_i - b$ ($b = 1664$)	S_n	Решение ($a = 43,4$; $r = -55,6$)
1	1670	6	6	Продолжать, так как $S < S_a < a$
2	1680	16	22	
3	1660	-4	18	
4	1670	6	24	
5	1670	6	30	
6	1660	-4	26	Объявить при- нятой, так как $S_a > a$
7	1680	16	42	
8	1660	-4	38	
9	1680	16	54	

После проверки $n = 9$ изделий принимают решение о приемке партии. Порядок принятия решения изображен на рисунке 3.

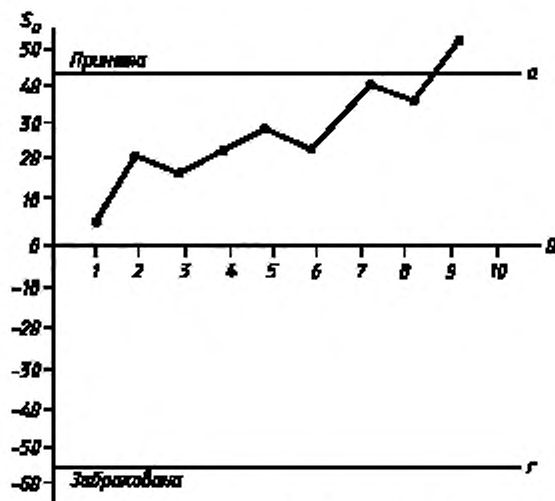


Рисунок 3 — Порядок принятия решения по партии

5.3.3.6.2 Пример испытания по показателю «термическое расширение при 1400 °С».

Партия массой 200 т должна быть испытана по показателю «термическое расширение при 1400 °С»; гарантированное среднее значение $\mu_a = 1,30$ % согласовано; среднее квадратическое отклонение известно и его величина составляет $\sigma = 0,05$ %.

Исходя из указанных данных, используют план выборочного контроля по 5.3.

Используя план многоступенчатого выборочного контроля (5.3.3) и таблицу 6, рассчитывают следующие величины:

$$b = \mu_a + 0,390 \sigma = 1,30 + (0,390 \cdot 0,05) = 1,32;$$

$$a = -2,89 \sigma = -2,89 \cdot 0,05 = -0,145;$$

$$r = 3,71 \sigma = 3,71 \cdot 0,05 = 0,186.$$

Следовательно, в соответствии с таблицей 6, графой 8 можно прервать план контроля после испытания $n_{\text{max}} = 18$ изделий.

Порядок проведения многоступенчатого плана контроля приведен в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 — Проведение плана многоступенчатого выборочного контроля

i	x_i	$x_i - b$ ($b = 1,32$)	S_i	Решение ($a = -0,145$, $r = 0,186$)
1	1,29	-0,03	-0,03	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> $\left. \begin{array}{l} \text{Продолжить, так как} \\ a < S_i < r \end{array} \right\}$ </div> </div>
2	1,30	-0,02	-0,05	
3	1,34	+0,02	-0,03	
4	1,28	-0,04	-0,07	
5	1,29	-0,03	-0,10	
6	1,32	0	-0,10	
7	1,31	-0,01	-0,11	
8	1,28	-0,04	-0,15	
				Объявить принятой, так как $S_8 < a$

После проверки $n = 8$ изделий принимают решение о том, что партия принята.

5.4 Планы одноступенчатого выборочного контроля с установленным односторонним пределом для единичных значений показателя и известным средним квадратическим отклонением.

5.4.1 Область применения

Приведенные в этом разделе планы одноступенчатого выборочного контроля применяют в том случае, когда поставщиком и потребителем согласованы пределы (верхний предел T_U или нижний предел T_L) испытываемого показателя для единичных значений при известном среднем квадратическом отклонении.

5.4.2 Рабочие характеристики

План одноступенчатого выборочного контроля характеризуют объемом выборки n и коэффициентом приемки K ; эти характеристики приведены в таблице 9 в соответствии с согласованным AQL .

5.4.3 Обработка выборки и принятие решения по партии

Испытания дают n отдельных значений. Сначала рассчитывают среднее арифметическое \bar{x} этих значений, затем индекс качества выборки

$$Q = \frac{T_S - \bar{x}}{\sigma}$$

или

$$Q = \frac{\bar{x} - T_L}{\sigma}.$$

Правила, влияющие на решение:

если $Q \geq K$, партию принимают;

если $Q < K$, партию бракуют.

Таблица 9 — Планы одноступенчатого выборочного контроля с установленным односторонним пределом для единичных значений и известным средним квадратическим отклонением

Объем выборки n	K	$LQ, \%$	K	$LQ, \%$	K	$LQ, \%$	K	$LQ, \%$	Общая масса партии,
	$AQL = 1,5 \%$		$AQL = 2,5 \%$		$AQL = 4,0 \%$		$AQL = 6,5 \%$		
4	1,35	23,9	1,14	30,9	0,93	38,6	0,69	48,0	1
6	1,50	16,4	1,29	22,2	1,08	28,9	0,84	37,6	10
10	1,65	10,7	1,44	15,0	1,23	20,5	0,99	27,9	100
14	1,73	8,2	1,52	11,9	1,31	16,6	1,07	23,4	200
18	1,78	6,9	1,57	10,2	1,36	14,5	1,13	20,4	300
22	1,82	6,1	1,61	9,0	1,40	12,9	1,16	18,7	400
26	1,85	5,5	1,64	8,2	1,43	11,9	1,19	17,4	500

Примечания
1 В таблице приведены значения для изделий массой до 35 кг; при массе изделий свыше 35 кг объем выборки устанавливают по соглашению сторон.
2 Общая масса партии приведена для сведения

5.4.4 Кривые оперативных характеристик планов контроля по таблице 9 приведены на рисунках 4—7.



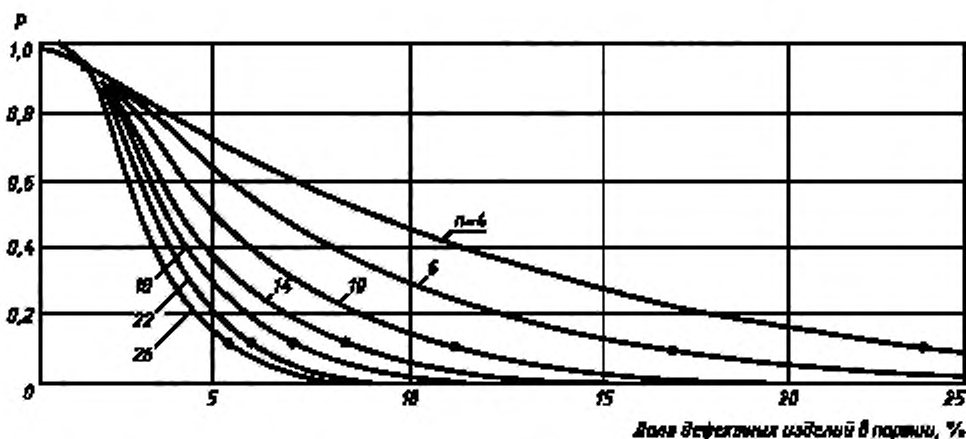


Рисунок 4 — Кривые оперативных характеристик одноступенчатых планов контроля таблицы 9 для $AQL = 1,5 \%$; с установленным односторонним пределом для единичных значений и известным средним квадратическим отклонением¹⁾

¹⁾ Кривые используют для планов таблицы 10 при одинаковых AQL и LQ (при неизвестном среднем квадратическом отклонении).

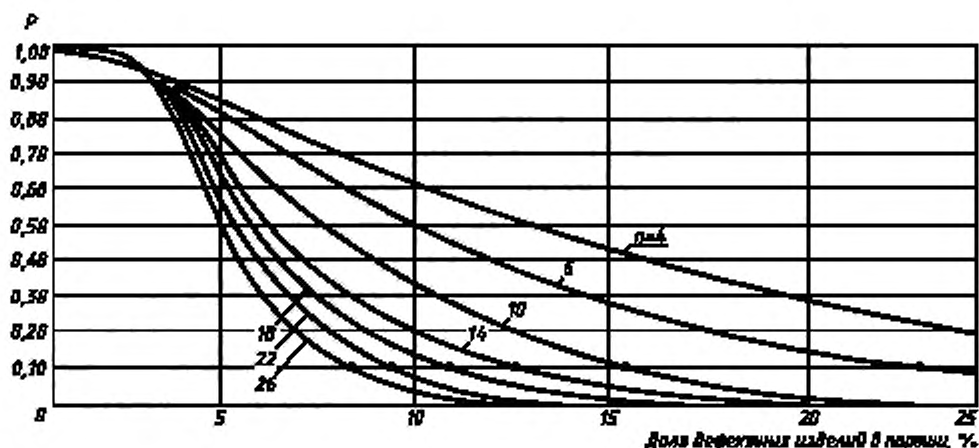

Р и с у н о к 5 — Кривые оперативных характеристик одноступенчатых планов контроля таблицы 9 для $AQL = 2,5\%$: с установленным односторонним пределом для отдельных единичных значений и известным средним квадратическим отклонением¹⁾

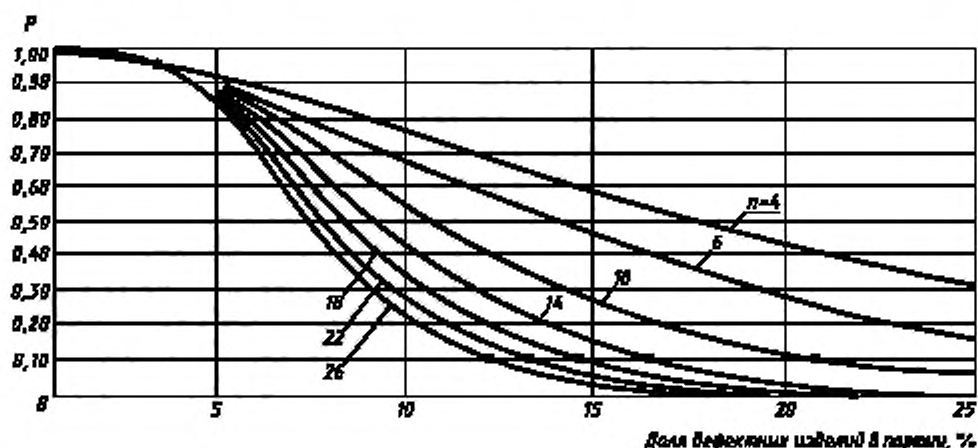

Р и с у н о к 6 — Кривые оперативных характеристик одноступенчатых планов контроля таблицы 9 для $AQL = 4,0\%$: с установленным односторонним пределом для единичных значений и известным средним квадратическим отклонением¹⁾

¹⁾ Кривые используют для одноступенчатых планов из таблицы 10 при одинаковых AQL и LQ (при неизвестном среднем квадратическом отклонении).

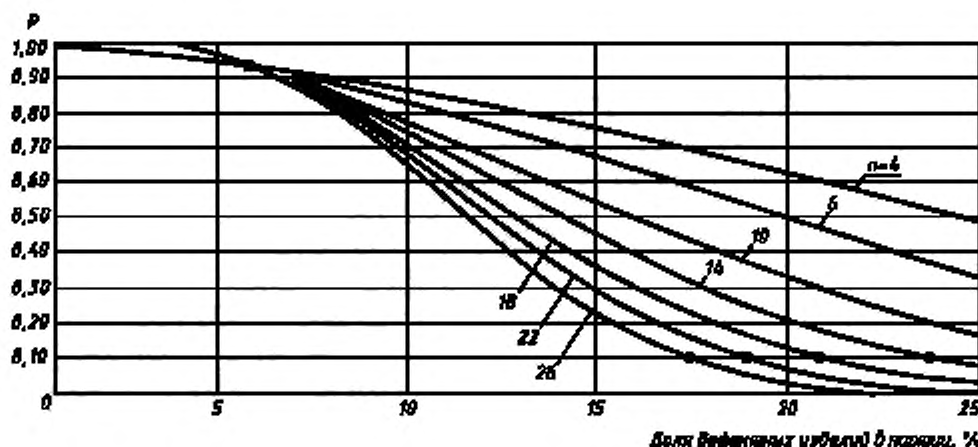


Рисунок 7 — Кривые оперативных характеристик одноступенчатых планов контроля таблицы 9 для $AQL = 6,5\%$: с установленным односторонним пределом для единичных значений и известным средним квадратическим отклонением¹⁾

¹⁾ Кривые используют для одноступенчатых планов из таблицы 10 при одинаковых AQL и LQ (при неизвестном среднем квадратическом отклонении).

5.4.4 Риск поставщика и потребителя

Значения K , приведенные в таблице 9, относятся к риску поставщика $\alpha = 5\%$; вероятность того, что партия с относительной долей дефектных изделий, равной AQL , будет ошибочно не принята, составляет 5%.

Для каждого AQL в таблице 9 даны графы с величинами LQ при риске потребителя $\beta = 10\%$; вероятность приемки партии, в которой относительная доля дефектных изделий равна LQ (из таблицы), составляет 10%.

Кривые оперативных характеристик планов одноступенчатого контроля, представленных в таблице 9, приведены на рисунке 4 ($AQL = 1,5\%$), 5 ($AQL = 2,5\%$), 6 ($AQL = 4\%$) и 7 ($AQL = 6,5\%$).

5.4.5 Пример

Партия массой 200 т должна быть представлена для приемки по показателю «кажущаяся плотность».

По согласованию установлен предел $T_L = 2,98 \text{ г/см}^3$ для единичных значений и выбран $AQL = 4\%$. Среднее квадратическое отклонение известно и составляет $0,04 \text{ г/см}^3$.

Исходя из указанных данных, используют план выборочного контроля по 5.4.

Объем выборки $n = 14$ и коэффициент приемки $K = 1,31$ взяты из таблицы 9.

Среднее арифметическое значение $\bar{x} = 3,04 \text{ г/см}^3$ получено по результатам испытаний. Следовательно, индекс качества

$$Q = \frac{\bar{x} - T_L}{\sigma} = \frac{3,04 - 2,98}{0,04} = 1,5.$$

Так как $Q = 1,5 > K = 1,31$, партию принимают.

Данный план контроля гарантирует:

риск поставщика ошибочно забраковать партию, в которой 4% изделий имеют кажущуюся плотность ниже $2,98 \text{ г/см}^3$, составляет 5%;

риск потребителя получить ошибочно принятую партию, в которой 16,6% изделий с кажущейся плотностью ниже $2,98 \text{ г/см}^3$, составляет 10%.

5.5 Планы одноступенчатого выборочного контроля при гарантированном среднем значении показателя и неизвестном среднем квадратическом отклонении

Примечание. Теоретически вероятность приемки в основном зависит от отношения $\Delta\mu/\sigma$, где $\Delta\mu$ — разность среднего арифметического значения μ партии и гарантированного среднего значения μ_0 , а σ — истинное среднее квадратическое отклонение партии, из которой были отобраны образцы. Иначе говоря, две партии 1 и 2 при различных средних квадратических отклонениях σ_1 и σ_2 и отличающихся от μ_0 на $\Delta\mu_1$ и $\Delta\mu_2$ соответственно, обладают одинаковой вероятностью приемки

$$\frac{\Delta\mu_1}{\sigma_1} = \frac{\Delta\mu_2}{\sigma_2}.$$

Кривые оперативных характеристик показывают вероятность приемки, как функции $(\Delta\mu/\sigma)$. Следовательно, величина $\Delta\mu$, для которой вероятность приемки составляет β , может быть рассчитана, если известно σ . Применение среднего квадратического отклонения образца S вместо истинного среднего квадратического отклонения σ дает приближительные результаты, которые можно расшифровать с помощью таблицы П1 (графа 2), показывающей отношение S к σ с доверительной вероятностью 95 % (приложение 1).

Кривые оперативных характеристик, изображенные на рисунке 2, раздел 5.3, являются приемлемыми для соответствующих планов выборочного контроля в настоящем подразделе, когда n заменяют на $n + 2$.

Необходимо помнить, что при использовании этих кривых в отношении $\Delta\mu/\sigma$ σ является истинным средним квадратическим отклонением для партии, подвергнутой проверке. Это среднее квадратическое отклонение является в данном случае неизвестной величиной.

5.5.1 Область применения

Планы одноступенчатого выборочного контроля, рассматриваемые в данном подразделе, применяют при достижении согласия между поставщиком и потребителем по гарантированному среднему значению показателя, когда неизвестно среднее квадратическое отклонение показателя, но оно может быть оценено как среднее квадратическое отклонение S выборки.

5.5.2 Рабочие характеристики

План одноступенчатого выборочного контроля характеризуют объемом выборки n и коэффициентом приемки K_{PRE} ; эти параметры приведены в таблице 4 в графах 4 и 2 соответственно.

5.5.3 Обработка выборки и принятие решения по партии

По полученным в результате испытания n единичным значениям рассчитывают среднее значение \bar{x} и среднее квадратическое отклонение S .

Порядок принятия решения, если установлено верхнее предельное значение показателя:

рассчитывают $\mu_G + K_{PRE}S$;

если $\bar{x} \leq \mu_G + K_{PRE}S$, партию принимают;

если $\bar{x} > \mu_G + K_{PRE}S$, партию забраковывают.

Порядок принятия решения, если установлено нижнее предельное значение показателя:

рассчитывают $\mu_G - K_{PRE}S$;

если $\bar{x} \geq \mu_G - K_{PRE}S$, партию принимают;

если $\bar{x} < \mu_G - K_{PRE}S$, партию забраковывают.

5.5.4 Риск поставщика и потребителя

Значения K_{PRE} в таблице 4 основаны на риске поставщика $\alpha = 5\%$, т. е. партия со средним арифметическим значением μ , равным гарантированному среднему значению μ_G , будет случайно забракована.

Риск потребителя β соответствует вероятности, что партия, в которой среднее арифметическое значение μ отличается на $\Delta\mu$ от гарантированного среднего значения μ_G , будет принята.

Величину $\Delta\mu$, соответствующую $\beta = 10\%$, получают умножением фактора $\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%}$ из графы 3, таблицы 4 на истинную величину σ партии, которое неизвестно.

5.5.5 Пример

Партию массой 200 т необходимо принять по показателю «кажущаяся плотность»; величина $\mu_G = 3,03 \text{ г/см}^3$ предварительно согласована. Среднее квадратическое отклонение σ неизвестно, следует использовать планы выборочного контроля по 5.5.

В таблице А4 указан объем выборки $n = 16$ и коэффициент приемки $K_{PRE} = 0,44$.

Испытания, проведенные из выборки, дают средние арифметические значения $\bar{x} = 3,02 \text{ г/см}^3$ и среднее квадратическое отклонение $S = 0,035 \text{ г/см}^3$.

$$\mu_G - K_{PRE}S = 3,03 - 0,44 \cdot 0,035 = 3,015.$$

Так как $\bar{x} = 3,02$ ($3,02 > \mu_G - K_{PRE}S$), партию принимают.

Примененный план выборочного контроля гарантирует следующее:

риск поставщика ошибочно забраковать партию со средним значением, равным 3,03, составляет 5 %;

риск потребителя $\beta = 10\%$ получить ошибочно принятую партию со средним значением около $3,03 - 0,78 \cdot 0,035 = 3,00 \text{ г/см}^3$.

5.6 Планы одноступенчатого выборочного контроля с заданным

односторонним предельным значением единичного показателя и неизвестным средним квадратическим отклонением

5.6.1 Область применения

Планы одностороннего выборочного контроля, приведенные в данном подразделе, используют при согласовании поставщиком и потребителем одного из предельных значений (верхнего T_s или T) испытываемого показателя для единичных значений и неизвестном среднем квадратическом отклонении, которое может быть рассчитано по выборке.

5.6.2 Рабочие характеристики

План одноступенчатого выборочного контроля характеризуют объемом выборки n и коэффициентом приемки K ; их значения получают из таблицы 10 в соответствии с известным AQL .

Т а б л и ц а 10 — Планы одноступенчатого выборочного контроля с односторонним предельным значением, установленным для единичных значений, и неизвестным средним квадратическим отклонением

Объем выборки n	K	LQ , %	Объем выборки n	K	LQ , %	Объем выборки n	K	LQ , %	Объем выборки n	K	LQ , %	Общая масса партии, T
$AQL = 1,5\%$			$AQL = 2,5\%$			$AQL = 4,0\%$			$AQL = 6,5\%$			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	1,35	23,9	7	1,14	30,9	6	0,93	38,6	5	0,69	48,0	1
13	1,50	16,4	11	1,29	22,2	9	1,08	28,9	8	0,84	37,6	10
24	1,65	10,7	20	1,44	15,0	18	1,23	20,5	14	0,99	27,9	100
35	1,73	8,2	30	1,52	11,9	26	1,31	16,6	22	1,07	23,4	200
47	1,78	6,9	40	1,57	10,2	35	1,36	14,5	29	1,13	20,4	300
58	1,82	6,1	51	1,61	9,0	44	1,40	12,9	37	1,16	18,7	400
70	1,85	5,5	61	1,64	8,2	53	1,43	11,9	44	1,19	17,4	500
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 В таблице приведены значения для изделий массой менее 35 кг; при массе изделий свыше 35 кг объем выборки устанавливают по соглашению сторон.</p> <p>2 Графа 13 приведена для сведения.</p>												

5.6.3 Обработка выборки и принятие решения по партии

Испытания дают n отдельных значений, по которым в первую очередь рассчитывают их среднее арифметическое значение \bar{x} и среднее квадратическое отклонение S . Затем рассчитывают индекс качества выборки

$$Q = \frac{T_s - \bar{x}}{S}$$

или

$$Q = \frac{\bar{x} - T_i}{S}$$

Порядок принятия решения:

при $Q \geq K$, партию принимают;

при $Q < K$, партию бракуют.

5.6.4 Риск поставщика и потребителя

Значения AQL и LQ , приведенные в таблицах 9 и 10, одинаковы. Риск поставщика, соответствующий каждому AQL , составляет около 5 %. Риск потребителя, соответствующий каждому LQ , составляет около 10 %. Такая приблизительная оценка вполне достаточна для практических целей, но не совсем приемлема при объеме выборки меньше 15. Планы выборочного контроля этого подраздела аналогичны планам из 5.4 и критериям оперативных характеристик при одинаковых AQL и LQ .

5.6.5 Пример

Партию массой 200 т необходимо принять по показателю «открытая пористость». Верхнее предельное значение единичных значений $T_s = 20,7\%$ и $AQL = 4\%$ предварительно согласованы. Так как среднее квадратическое отклонение σ неизвестно, то используют план выборочного контроля по 5.6.

Объем выборки $n = 26$ и коэффициент приемки $K = 1,31$ берут из таблицы 10.

Испытания выборки дают среднее арифметическое значение $\bar{x} = 19,0\%$ и среднее квадратическое отклонение $S = 0,9\%$. Затем рассчитывают индекс качества

$$Q = \frac{T - \bar{x}}{S} = \frac{20,7 - 19,0}{0,9} = 1,89.$$

Так как $Q = 1,89 > K = 1,31$, то партию принимают.

Примененный план контроля гарантирует:

риск поставщика $\alpha = 5\%$ забраковать партию, содержащую 4 % изделий с пористостью более 20,7 %;

риск потребителя $\beta = 10\%$ получить принятую партию, содержащую 16,6 % изделий с пористостью более 20,7 %.

5.6.6 Уравнения, используемые для расчета величин в таблицах 4, 6, 9 и 10, приведены в приложении 3.

6 Отчет об отборе образцов

Отчет об отборе образцов должен содержать следующую информацию:

наименование поставщика и потребителя;

массу (количество изделий) и маркировку партии;

дату и место отбора образцов;

фамилию эксперта по отбору образцов;

количество и маркировку образцов, представленных для разрушающих испытаний с указанием их размеров;

план выборочного контроля;

показатели, указанные поставщиком для статистической проверки (как для неразрушающих, так и для разрушающих испытаний);

результаты, полученные при неразрушающих методах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО АРИФМЕТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Периодически поставщик проверяет среднее арифметическое значение μ и среднее квадратическое отклонение σ своей продукции по всем нормируемым показателям.

Частота проверок должна обеспечить своевременное выявление изменений μ и σ . Эти изменения могут быть вызваны:

изменениями сырья;

подготовкой сырья;

способом формования;

изменениями условий обжига.

Рекомендуемая периодичность проверок — не чаще 1 раза в месяц.

Среднее арифметическое значение \bar{x} и среднее квадратическое отклонение S рассчитывают по результатам n отдельных измерений, полученных во время испытаний.

Доверительный интервал совокупности с \bar{x} и S получают на уровне $1 - \alpha$

$$\bar{x} - t_{(n-1; 1-\alpha/2)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{(n-1; 1-\alpha/2)} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ совокупности получают с помощью

$$S K_{\alpha} \leq \sigma \leq S K_{\beta},$$

где

$$K_{\alpha} = \sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{(n-1; 1-\alpha/2)}}};$$

$$K_{\beta} = \sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{(n-1; \alpha/2)}}}.$$

Доверительные интервалы μ и σ приведены в таблице 11 для доверительного уровня 95 % и нескольких значений n .

С увеличением объема выборки уменьшается доверительный интервал, т. е. обеспечивается получение более точной информации о μ и σ . Поэтому для выбора объема выборки n необходимо оценить стоимость испытаний и сравнить ее с желаемой точностью: он должен быть не ниже $n = 25$. Определение доверительного интервала μ и σ рекомендуется также для характеристики качества образцов, для которых не проводят приемочные испытания с целью экономии затрат.

Т а б л и ц а 11 — Доверительный интервал μ и σ для различных объемов выборки n

Объем выборки, n	μ при среднем доверительном интервале 95 %	σ при среднем доверительном интервале 95 %
2	$\bar{x} - 8,99 S \leq \mu \leq \bar{x} + 8,99 S$	$0,446 S \leq \sigma \leq 31,91 S$
5	$\bar{x} - 1,24 S \leq \mu \leq \bar{x} + 1,24 S$	$0,599 S \leq \sigma \leq 2,87 S$
10	$\bar{x} - 0,72 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,72 S$	$0,688 S \leq \sigma \leq 1,83 S$
15	$\bar{x} - 0,55 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,55 S$	$0,732 S \leq \sigma \leq 1,58 S$
20	$\bar{x} - 0,47 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,47 S$	$0,760 S \leq \sigma \leq 1,46 S$
25	$\bar{x} - 0,41 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,41 S$	$0,781 S \leq \sigma \leq 1,39 S$
30	$\bar{x} - 0,37 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,37 S$	$0,796 S \leq \sigma \leq 1,34 S$
40	$\bar{x} - 0,32 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,32 S$	$0,819 S \leq \sigma \leq 1,28 S$
50	$\bar{x} - 0,28 S \leq \mu \leq \bar{x} + 0,28 S$	$0,835 S \leq \sigma \leq 1,25 S$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРАВНЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ДВУХ ВЫБОРОК

Для сравнения средних значений двух выборок с помощью критерия значимости допустим, что \bar{x}_1, S_1 и \bar{x}_2, S_2 являются соответственно средними значениями и средними квадратическими отклонениями двух выборок объемом n_1 и n_2 , соответственно.

Рассчитывают

$$S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

и

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Часто выборки бывают одинаковыми по объему ($n_1 = n_2 = n$). В этом случае испытание упрощается.

Величину $\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$ сравнивают с величиной g , приведенной в таблице 12 для установленного доверительного интервала и объема каждой выборки. Если рассчитанное значение больше значения из таблицы, то средние значения отличаются значительно.

Другие значения g можно рассчитать по формуле t_{2n-2} / \sqrt{n} .

Т а б л и ц а 12 — Значение величины g в сравнении со значениями двух выборок одинакового объема n

Объем выборки n	g при доверительном уровне 95 %	g при доверительном уровне 99 %	Объем выборки n	g при доверительном уровне 95 %	g при доверительном уровне 99 %
2	3,043	7,018	9	0,707	0,974
3	1,603	2,658	10	0,664	0,910
4	1,223	1,854	15	0,529	0,713
5	1,031	1,500	20	0,453	0,606
6	0,909	1,294	25	0,402	0,536
7	0,824	1,155	30	0,366	0,486
8	0,758	1,053	40	0,315	0,417
			50	0,281	0,371

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УРАВНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИН,
ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦАХ

1. Величины, указанные в графах 2—4 таблицы 4 и на рисунке 2 (5.3.2), вычисляются по следующим уравнениям:

$$K_{PRE} = \frac{U_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} = \frac{U_{95\%}}{\sqrt{n}} = \frac{1,645}{\sqrt{n}}; \quad (1)$$

$$\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%} = \frac{U_{1-\alpha} + U_{1-\beta}}{\sqrt{n}} = \frac{U_{95\%} + U_{90\%}}{\sqrt{n}} = \frac{1,645 + 1,282}{\sqrt{n}} = \frac{2,927}{\sqrt{n}}; \quad (2)$$

$$P\left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(1,645 - \sqrt{n} \frac{\Delta\mu}{\sigma}\right), \quad (3)$$

где P — вероятность приемки;

Φ — функция совокупного распределения среднего квадратического отклонения.

2. Значения, приведенные в таблице 6 (5.3.3), рассчитывают с учетом данных графы 3, таблицы 4 по следующим уравнениям:

$$l_2 = \ln \frac{1-\alpha}{\beta} = 2,25; \quad l_1 = \ln \frac{1-\beta}{\alpha} = 2,89 \quad (4)$$

$$b = \mu_G \pm \frac{\sigma}{2} \left(\frac{\Delta\mu}{\sigma}\right)_{\beta=10\%}; \quad (5)$$

$$a = \mp \sigma l_1 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%};$$

$$r = \pm \sigma l_2 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%};$$

$$\bar{n}(\mu_G) = [2(1-\alpha)(l_1 + l_2) - 2l_2] \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2 = 3,988 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2; \quad (6)$$

$$\bar{n}(\mu_G + \Delta\mu) = [2l_2 - 2\beta(l_1 + l_2)] \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2 = 4,752 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2; \quad (7)$$

$$\bar{n}_{\mu_G \pm \left(\frac{\Delta\mu}{2}\right)} = l_1 l_2 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2 = 6,507 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2. \quad (8)$$

Значение n_{\max} для $\alpha = 5\%$ вычисляют по уравнению

$$n_{\max} = 10,8 \left(\frac{\sigma}{\Delta\mu}\right)_{\beta=10\%}^2 \quad (9)$$

Значения n_{\max} в графе 8 таблицы 6 округляют до целых чисел.

П р и м е ч а н и е. Если многоступенчатая выборка прерывается при $n = n_{\max}$, то план многоступенчатого выборочного контроля переходит в план одноступенчатого выборочного контроля.

При применении плана одноступенчатого контроля с $\alpha = 5\%$ в соответствии с 5.3.2 приемочный показатель качества, который сравнивают с \bar{X} , имеет следующие значения (при установленных нижних предельных значениях показателя)

$$g_E = \mu_G - K_{PRE} \sigma = \mu_G - \frac{1,645}{\sqrt{n}} \sigma. \quad (10)$$

Если план многоступенчатого контроля прерывают в соответствии с принятым решением о его прекращении (нижняя часть таблицы), то приемочный показатель качества, который сравнивают с \bar{X} , имеет значение

$$g_F = b. \quad (11)$$

Так как $g_F = g_E$, то, используя уравнение (5), получаем:

$$\mu_G - \frac{1,645}{\sqrt{n}} \sigma = b = \mu_G - \frac{\Delta\mu}{2} \quad (12)$$

и затем производим расчет по уравнению (9).

Если установлены верхние предельные значения показателя, то для n_{max} используют то же уравнение.

3. Значения K и LQ в таблице 9 и $P(p)$ на рисунках 4, 5, 6 и 7 (5.4) получены по следующим уравнениям:

$$K = U_1 - AQL = \frac{U_{95\%}}{\sqrt{n}} = U_1 - AQL \frac{1,645}{\sqrt{n}}; \quad (13)$$

$$U_1 - LQ = K = \frac{U_{90\%}}{\sqrt{n}} = K = \frac{1,282}{\sqrt{n}}; \quad (14)$$

$$P(p) = \Phi \left[\sqrt{n} (U_1 - p - K) \right]. \quad (15)$$

где

$$\Phi(U_1 - AQL) = 1 - AQL,$$

$$\Phi(U_1 - LQ) = 1 - LQ,$$

$$\Phi(U_1 - p) = 1 - p,$$

и $\Phi(U)$ — функция закона нормального распределения.

Коэффициенты приемки K и K_{PRE} (5.3.1) при одинаковых объемах выборки n связаны следующим соотношением

$$K = U_1 - AQL = K_{PRE}. \quad (16)$$

4. Если n_n — объем выборки, предназначенной для плана одноступенчатого выборочного контроля с известным σ (таблица 4, столбец 1), и n_s — объем выборки, предназначенной для одноступенчатого плана выборочного контроля с неизвестным σ (таблица А4, графа 4), то для $\alpha = 5\%$ можно записать

$$K_{PRE} = \frac{U_{95\%}}{\sqrt{n_s}} = \frac{1,645}{\sqrt{n_s}} = \frac{t_{95\%}; n_s - 1}{\sqrt{n_s}}. \quad (17)$$

По уравнению (17) рассчитывают n_s из n_n .

5. Величины K и LQ в таблице 10 (5.6) соответствуют значениям таблицы 9; если n_n соответствует обозначению n величин в таблице 9 и n_s величин в таблице 10, то можно записать:

$$n_s = n_n \left(1 + \frac{K^2}{2} \right).$$

УДК 666.76:006.354

МКС 80.080

И29

ОКСТУ 1507

Ключевые слова: изделия огнеупорные, выборочный контроль, план контроля, выборка, партия, среднее квадратическое отклонение

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *С. И. Фирсова*
Компьютерная верстка *Т. В. Александровой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 03.12.2001. Усл. печ. л. 3,72.
Уч.-изд. л. 3,29. Тираж 273 экз. С 3005. Зак. 436.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Отпечатано в ИПК Издательство стандартов

к ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания (см. Изменение № 1, ИУС № 6—2005)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 65. Согласование	AZ TM	AZ, AM TM, UZ

(ИУС № 10 2005 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5053

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«принятия решения о соответствии или несоответствии партии требованиям, установленным в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку, и оформления соответствующих документов».

Раздел 2. Исключить ссылки:

«ГОСТ 16493—70 Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18861—73 Документация внешнеторговая. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 28874—90 Огнеупоры. Классификация»;

ссылку на ГОСТ 15895—77 дополнить знаком сноски*;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

(Продолжение см. с. 67)

ГОСТ 24297—87 Входной контроль продукции. Основные положения»; дополнить сноской:

«* На территории РФ действует ГОСТ Р 50779.11—2000 Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

Раздел 3. Наименование и первый абзац изложить в новой редакции:

«3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ»

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 15.309, ГОСТ 15895, ГОСТ 16504 и ГОСТ 18321, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Пункты 3.1—3.4. Заменить слова: «о приемке партии» на «о приемке продукции».

Пункты 3.3, 3.4. Исключить ссылку: (ГОСТ 15895).

Пункты 3.16, 3.17 изложить в новой редакции:

«3.16 **Нормальный кирпич** — прямоугольный кирпич с размерами 230 114 64(65) мм и 230 114 76(75) мм.

3.17 **Фасонное изделие** — огнеупорное изделие, конфигурация которого содержит один или несколько элементов сложности, например: пазы, шпунты, углубления, сквозные отверстия постоянного и переменного сечения, не прямые двугранные и плоские углы, криволинейные поверхности, число граней больше шести».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.18—3.24:

«3.18 **Прямоугольный кирпич** — кирпич с прямоугольными гранями длиной не более 375 мм.

3.19 **Приемка продукции** — процесс проверки соответствия продукции требованиям, установленным в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку, и оформление соответствующих документов.

3.20 **Категория испытаний** — вид испытаний, характеризующийся организационным признаком их проведения и принятием решений по результатам оценки объекта в целом.

3.21 **Приемосдаточные испытания** — контрольные испытания соответствия продукции требованиям, установленным в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку для данной категории испытаний, с целью определения возможности приемки продукции.

3.22 **Периодические испытания** — контрольные испытания продукции для подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса, при которых количество контролируемых показателей и периодичность их контроля устанавливают в нормативном документе на продукцию или в договоре на поставку.

3.23 **Входной контроль** — контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте и эксплуатации продукции.

3.24 Отдел технического контроля (далее —ОТК) — служба технического контроля изготовителя или другая служба, персонал или отдельные специалисты, на которых возлагается контроль качества продукции».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Масса партии — не более 150 т (в т.ч. для фасонных изделий). Масса партии для нормального кирпича и прямоугольного кирпича размером 250 124 64(65) мм — не более 300 т».

Пункты 4.2, 4.5 изложить в новой редакции:

«4.2 Статистический контроль по альтернативному признаку применяют для проверки и оценки размеров и внешнего вида изделий.

4.5 Каждое изделие отбирают в выборку методами случайных чисел (карточки) или систематического отбора по ГОСТ 18321.

Методом случайных чисел отбирают изделия через определенное количество пакетов, поддонов, клеток, рядов, столбиков делением общего числа указанных способов представления изделий для контроля на число изделий выборки.

Методом систематического отбора допускается отбирать изделия массового производства общего назначения от потока через определенное число изделий».

Раздел 4 дополнить пунктами —4.7, 4.7.1—4.7.3:

«4.7 При приемке продукции применяют приемосдаточные и периодические испытания по ГОСТ 15.309. Категорию испытаний указывают в нормативном документе на продукцию.

4.7.1 Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию.

4.7.2 Периодические испытания проводят при постановке продукции на производство, при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в полугодие, если в нормативном документе на продукцию не указаны другие сроки испытаний. Периодическим испытаниям подвергают изделия, прошедшие приемосдаточные испытания, с использованием образцов из той же выборки.

4.7.3 Приемосдаточные и периодические испытания в совокупности должны обеспечивать проверку всех показателей качества, установленных в нормативном документе на продукцию. Периодические испытания не проводят в тех случаях, когда все требования нормативного документа проверяют при приемосдаточных испытаниях, объем которых достаточен для контроля качества и приемки продукции».

Пункт 5.5. Первый абзац после слова «типоразмера» дополнить словами: «при этом число типоразмеров не должно превышать объем выборки»;

второй абзац исключить.

Пункт 5.6 изложить в новой редакции:

«5.6 Правила отбора в выборку изделий от партии, представленной на контроль в упаковке, а также от потока».

Пункт 5.6.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«На первом этапе отбирают по одному изделию не реже чем от каждого пятого пакета для нормального кирпича и прямоугольного кирпича размером 250 124 64(65) мм и не реже чем от каждого второго пакета — для остальных изделий (в т. ч. фасонных)».

Пункт 5.6.2 изложить в новой редакции:

«5.6.2 От других видов упаковки, а также от потока изделия отбирают по схеме, утвержденной предприятием, в соответствии с 4.5».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.7:

«5.7 Проверку размеров, внешнего вида изделий проводят в специально оборудованных местах цеха, склада или другого производственного помещения».

Пункт 6.1. Таблица 5. Графа «Наименование показателя». Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6 Остаточные изменения размеров при нагреве»;

таблицу 5 дополнить пунктом — 15:

Наименование показателя	Количество образцов или проб, шт.				
	для планов контроля				
	1, 1а, 3, 3а	2, 6	4	5, 7, 8	9
15 Ползучесть при сжатии	1	1	1	1	1

Пункт 7.2 изложить в новой редакции:

«7.2 Несоответствующая по показателям внешнего вида и размерам партия может быть пересортирована. Допускается пересортировка партии по показателям внешнего вида после длительного хранения на складе. Пересортировку партии производят в течение семи суток после принятия решения о несоответствии. Пересортированную партию принимают как новую».

Раздел 7 дополнить пунктами — 7.4 — 7.6:

«7.4 При несоответствии партии по результатам периодических испытаний последующие партии подвергают контролю по всем показателям качества, установленным в нормативном документе. После получения положительных результатов на трех последовательно принятых партиях периодические испытания проводят по 4.7.2.

7.5 Несоответствующая партия, состоящая из изделий различных типоразмеров, может быть разделена по типоразмерам на партии меньшего объема, которые принимают как новые.

7.6 Несоответствующая партия может быть идентифицирована в соответствии с другой маркой, классом или нормативным документом на продукцию. При необходимости недостающие испытания по 6.1 проводят на изделиях, отобранных от той же выборки. Если изделий в выборке для изготовления образцов недостаточно, допускается дополнительно отбирать изделия от партии в соответствии с 4.5».

Стандарт дополнить разделами —8, 9:

«8 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8.1 Приемку проводит ОТК в объеме и последовательности, установленных в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

8.2 При приемке оформляют следующие документы:

извещение (предъявительский документ);

акт отбора изделий (образцов);

протокол результатов приемосдаточных испытаний;

протокол результатов приемосдаточных и периодических испытаний;

протокол результатов лабораторных испытаний;

документ о качестве (сертификат качества).

Типовые формы документов, оформляемых при приемке изделий, приведены в приложении Б.

8.2.1 Документы выполняют типографским способом на стандартной бумаге.

Формы документов, при необходимости, могут иметь машинно-ориентированный шифр с расположением реквизитов, принятых на конкретном предприятии. Также формы документов могут быть изготовлены (выполнены) с применением средств вычислительной техники.

Порядок обращения и хранения документов, оформленных в процессе испытаний и приемки изделий, определяет поставщик продукции.

8.3 Подразделение-изготовитель предъявляет ОТК сформированную партию с извещением (приложение Б, рисунок Б.1).

8.3.1 ОТК совместно с представителем подразделения-изготовителя проводит визуальный осмотр партии по внешнему виду.

При обнаружении в пакете (ящике, ящичном поддоне и т.д.) хотя бы одного изделия с дефектами внешнего вида или несоответствия мар-

кировки изделий требованиям нормативного документа на продукцию упаковочную единицу исключают из партии с нанесением пометки «брак».

Следы устранения дефектов поверхности изделий не являются браковочным признаком, если это согласовано с потребителем.

8.3.2 Исключенную из партии упаковочную единицу после пересортировки присоединяют к предъявляемой партии. Допускается пересортированные изделия предъявлять на приемку как отдельную партию или присоединять к последующей партии.

8.3.3 После осмотра партии по внешнему виду ОТК совместно с представителем подразделения-изготовителя отбирает изделия в выборку по 4.5 и оформляет акт отбора изделий (образцов) (приложение Б, рисунок Б.2).

8.3.4 ОТК проверяет соответствие изделий выборки требованиям нормативного документа на продукцию по размерам, строению, показателям внешнего вида и оформляет протокол результатов приемосдаточных испытаний (приложение Б, рисунок Б.3) или протокол приемосдаточных и периодических испытаний (приложение Б, рисунок Б.4).

8.3.5 Изделия выборки, прошедшие освидетельствование по 8.3.4, передают в испытательную лабораторию для проверки на соответствие требованиям нормативного документа на продукцию по физико-химическим и термомеханическим показателям. Результаты испытаний вносят в протокол лабораторных испытаний (приложение Б, рисунок Б.5), на основании которого ОТК заполняет соответствующие графы протоколов (приложение Б, рисунки Б.3 и Б.4).

8.3.6 Результаты повторных испытаний по 7.3 вносят в протоколы, оформленные по 8.3.4, 8.3.5 с пометкой «повторные испытания».

8.4 Решение о соответствии партии принимает ОТК на основании положительных результатов по 4.7.1, 4.7.2 и осмотра внешнего вида упаковочных единиц на соответствие требованиям нормативного документа по маркировке и упаковке. При необходимости подразделение-изготовитель устраняет выявленные несоответствия по маркировке и упаковке.

8.5 ОТК оформляет сертификат качества (приложение Б, рисунок Б.6) для каждой принятой партии.

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

9.1 Входной контроль проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 24297, нормативного документа на продукцию».

Стандарт дополнить приложением — Б:

(Продолжение см. с. 72)

«ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Типовые формы документов, оформляемых при приемке изделий

Б.1 Форма извещения приведена на рисунке Б.1

ВОТК _____ ИЗВЕЩЕНИЕ № _____ _____ от подразделения-изготовителя _____ наименование предприятия-изготовителя _____ Просим принять партию изделий, изготовленных _____, для _____ _____, дата _____ _____ по заказу _____ наименование предприятия-потребителя _____ номер заказа _____ в количестве _____ т по НД (активу) _____								
Марка изделия	Класс, подгруппа	Номер изделия или чертежа	Количество изделий, шт.	Масса одного изделия, кг	Масса партии, т	Заключение ОТК		
						Марка изделия	Дата	Заключение о соответствии
Представитель подразделения-изготовителя _____ _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата _____						Представитель ОТК _____ _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата _____		

Рисунок Б.1 — Форма извещения

Б.1.1 При проведении приемосдаточных и периодических испытаний предприятие продукции оформляет одним извещением

(Продолжение см. с. 73)

Б.3. Форма протокола приемосдаточных испытаний приведена на

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ									
От партии № _____ отобрано _____ образцов									
Масса партии _____ т изготовлена _____ дата _____									
Для потребителя _____ обозначение, наименование предприятия _____									
Типоразмер	Порядковый номер образца	Размер, мм							
		Длина		Ширина		Толщина		Дополнительный размер	
		Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение

Выборка взята _____, обследована _____ дата _____

Заключение ОТК: партию № _____ отнести к _____

Представитель ОТК _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Начальник ОТК _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Рисунок Б.3 — Форма протокола

- Б.3.1 При заполнении протокола приемосдаточных испытаний учитывают
- в графу «дополнительные размеры» вписывают четвертый размер для ные размеры, подлежащие измерению в соответствии с требованиями журнале ОТК;
 - в колонках граф «Показатели внешнего вида», «Стростие», «Результаты соответствия с нормативным документом на продукцию или договором
 - если контролю по показателям внешнего вида подлежат все изделия партии, дующим образом: «Все изделия соответствуют требованиям стандарта или

рисунке Б.3.

ПРИЕМОДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ								
изделий марки _____ типоразмеров _____								
_____ способом _____								
предъявлена _____								
_____ дата _____								
Заключение освидетельствования по размерам	Показатель внешнего вида		Заключение освидетельствования по показателям внешнего вида	Строение		Заключение освидетельствования по строению	Результат испытаний	

_____ дня								
_____ в соответствии с НД _____								

_____ дата _____								
_____ дата _____								

приемосдаточных испытаний

следующее:

клиновых изделий или один из размеров, указанный в договоре. Осталь-
нормативного документа на продукцию, допускается регистрировать в

испытаний» указывают наименование всех контролируемых показателей в
на поставку;

допускается результаты вписывать в графу «Показатели внешнего вида» сле-
договора на поставку».

(Продолжение см. с. 76)

Б.4. Форма протокола приемосдаточных и периодических испытаний

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ									
От партии № _____ отобрано _____ образцов									
Масса партии _____ т изготовлена _____ дата _____									
Для потребителя _____									
обозначение, наименование предприятия _____									
Типоразмер	Порядковый номер образца	Размер, мм							
		Длина		Ширина		Толщина		Дополнительный размер	
		Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение

Выборка для приемосдаточных испытаний взята _____, дата _____.

Выборка для периодических испытаний взята _____, дата _____.

Результаты периодических испытаний распространяются на продукцию,

Заключение ОТК: партию № _____ отнести к _____

Представитель ОТК _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Начальник ОТК _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Рисунок Б.4 — Форма протокола приемосдаточных

Б.4.1 Протокол приемосдаточных и периодических испытаний заполняется

приведена на рисунке Б.4.

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ								
изделий марки _____ типоразмеров _____								
_____ способом _____								
предъявлена _____								
_____ дата _____								
Заключение освидетельствования по размерам	Показатель внешнего вида		Заключение освидетельствования по показателям внешнего вида	Строение		Заключение освидетельствования по строению	Результат испытаний	
обследована _____								
_____ дата _____								
обследована _____								
_____ дата _____								
выпускаемую до _____								
_____ дата _____								
_____ в соответствии с НД _____								

_____ дата _____								

_____ дата _____								

и периодических испытаний

аналогично протоколу присмособачных испытаний (рисунок Б.3).

(Продолжение см. с. 78)

Б.5 Форма протокола результатов лабораторных испытаний приведена на

Приемосдаточные испытания
Периодические испытания
(ненужное зачеркнуть)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для испытаний в лабораторию направляют образцы

от партии № _____ изделий марки _____

Наименование показателя			Номер образца	Результат
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²				
Предел прочности при изгибе, Н/мм ²				
Открытая пористость, %				
Кажущаяся плотность, г/см ³				
Остаточные изменения размеров при нагреве, %				
Термическая стойкость	Количество теплосмен	до появления трещин		
		до начала потери в весе		
		до 20 % потери в весе		
		до разрушения		

Потери веса в % при _____

Температура начала размягчения, °С, не ниже _____

Массовая доля, %				

Испытания закончены _____

дата

Результаты получил _____

дата

Представитель лаборатории _____

подпись

инициалы, фамилия

Представитель ОТК _____

подпись

инициалы, фамилия

Рисунок Б.5 — Форма протокола результатов лабораторных

Б.5.1 Если в нормативном документе на продукцию предусмотрено проведение приемосда вносят в протокол отдельно. В левом углу протокола, зачеркивая ненужные слова, делают

рисунке Б.5.

Изделия лабораторией получены

дата

Представитель лаборатории

подпись, инициалы, фамилия

Представитель ОТК _____ Подпись _____
фамилия

Номер образца	Результат	Всего образцов	Среднее значение

теплосменах

	Огнеупорность, °С

дата

дата

испытаний

точных и периодических испытаний, результаты приемосдаточных и периодических испытаний
отметку: «приемосдаточные испытания» или «периодические испытания».

(Продолжение см. с. 80)

Б.6 Форма сертификата качества приведена на рисунке Б.6.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № _____				
Грузополучатель _____		Вагон (а/м) № _____		
Вид упаковки _____		Количество упаковок _____		
Дата выдачи сертификата качества _____		Лист _____		
Наименование продукции _____				
Номер НД (договора на поставку) _____				
Номер партии	Марка изделия	Номер изделия или чертежа	Количество изделий в единице упаковки, шт.	Масса отгружаемой партии, т

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Номер образца			
	1	2	3	...
Макс. доля, %				
Пористость открытая, %				
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²				
.....				

Маркировка _____

Указание в сертификате продукции соответствует НД _____

При переписке по вопросам качества просим ссылаться на сертификат № _____

Представитель ОТК _____ подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата _____

Рисунок Б.6 — Форма сертификата качества

Б.6.1 Сертификат качества оформляют отдельно для каждого потребителя.

(ИУС № 6 2005 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 63-П от 27.12.2013)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9030 от 30.12.2013

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Элемент стандарта «Содержание» дополнить наименованиями:

«8 Порядок приемки огнеупорных изделий

9 Организация входного контроля огнеупорных изделий

Приложение Б (рекомендуемое) Типовые формы документов, оформляемых при приемке изделий

Приложение В (рекомендуемое) Типовая форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий

Библиография».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 15895—77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения*

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 24297—87 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;

дополнить сноской:

«* На территории РФ действует ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534-2—93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15.309, ГОСТ 15895, ГОСТ 16504, ГОСТ 18321 и [1], а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 контроль по альтернативному признаку: Контроль изделий по качественному признаку, в ходе которого проверяют каждое изделие в выборке, а решение о приемке продукции принимают в зависимости от числа обнаруженных в выборке дефектных изделий.

3.2 контроль по количественному признаку: Контроль изделий, в ходе которого определяют значение одного или нескольких показателей качества, а решение о приемке продукции принимают в зависимости от этих значений.

3.3 одноступенчатый план выборочного контроля: Статистический приемочный контроль, при котором решение о приемке продукции принимают по результатам контроля одной выборки.

3.4 двухступенчатый план выборочного контроля: Статистический приемочный контроль, при котором решение о приемке продукции принимают по результатам контроля не более двух выборок, причем необходимость контроля второй выборки зависит от результатов контроля первой выборки.

3.5 приемочный уровень дефектности; AQL: Уровень дефектности, соответствующий плану контроля с высокой вероятностью приемки и наибольшей относительной долей дефектных изделий в партии, до которого партию считают качественной.

3.6 браковочный уровень дефектности; LQ: Уровень дефектности, соответствующий плану контроля с низкой вероятностью приемки и наименьшей относительной долей дефектных изделий в партии, выше которого партию считают некачественной.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014—09—01.

3.7 относительная доля дефектных изделий в партии: Отношение числа дефектных изделий в партии к числу контролируемых изделий, выраженное в процентах.

3.8 выборочный контроль: Контроль, при котором решение о качестве контролируемых изделий принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок.

3.9 партия: Совокупность изделий одной марки и способа изготовления, одновременно представляемых на контроль.

3.10 поставка: Количество продукции, поставляемое в одно время и сопровождаемое одним комплектом документов (поставка может состоять из нескольких контролируемых партий изделий одной марки и способа изготовления, или их частей).

3.11 выборка: Определенная совокупность изделий, отобранных от партии для контроля и принятия решения.

3.12 объем выборки: Число изделий (штук), составляющих выборку.

3.13 приемочное число: Наибольшее допустимое число дефектных изделий в выборке.

3.14 браковочное число: Наименьшее допустимое число дефектных изделий в выборке.

3.15 приемка продукции: Процесс проверки соответствия продукции требованиям нормативного документа на продукцию или договора на поставку, а также оформление соответствующих документов, осуществляемый изготовителем.

3.16 категория испытаний: Вид испытаний, характеризуемый организационным признаком их проведения и принятием решения по результатам оценки объекта в целом.

3.17 приемодаточные испытания: Контрольные испытания соответствия продукции требованиям нормативного документа на продукцию или договора на поставку для данной категории испытаний, для определения возможности приемки продукции.

3.18 периодические испытания: Контрольные испытания продукции для подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса, при которых число контролируемых показателей и периодичность их контроля устанавливают в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

3.19 входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

3.20 отдел технического контроля; ОТК: Служба технического контроля изготовителя или другая служба, персонал или отдельные специалисты, на которых возложен контроль качества продукции.

3.21 лабораторные испытания: Определение показателей изделий, предусмотренных нормативным документом или договором на поставку, согласно установленной процедуре в условиях лаборатории.

3.22 разрешение на отклонения: Разрешение на использование продукции, которая не соответствует установленным требованиям.

3.23 переделка: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала установленным требованиям.

3.24 градация: Марка, типоразмер, класс, область или место применения, соответствующие различным требованиям к показателям качества продукции.

3.25 снижение градации: Изменение градации несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала требованиям, отличным от исходных.

3.26 испытательное оборудование: Средства измерений, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или их комбинации, необходимые для проведения измерения или испытания.

3.27 огнеупорное изделие массового производства общего назначения: Огнеупорное изделие, предназначенное для футеровки различных тепловых агрегатов.

3.28 огнеупорное изделие ответственного назначения: Огнеупорное изделие, предназначенное для агрегатов и устройств выплавки и разлива металлов, производства кокса, стекла, цемента и т. д.

3.29 прямоугольный кирпич: Кирпич с прямоугольными гранями длиной не более 375 мм.

3.30 нормальный кирпич: Прямоугольный кирпич размерами 230×114×64(65) мм и 230×114×76 (75) мм.

3.31 фасонное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, конфигурация которого содержит один или несколько элементов сложности в виде пазов, шпунтов, углублений, сквозных отверстий постоянного или переменного сечения, не прямых двугранных и плоских углов, криволинейных поверхностей, имеющее более шести граней или другие элементы сложности.

3.32 пересортировка продукции: Технологический прием, при котором изготовитель удаляет из партии по показателям внешнего вида изделия несоответствующего качества».

Пункты 5.5—5.7 изложить в новой редакции:

«5.5 Допускается для контроля размеров и внешнего вида изделий применять планы одноступенчатого контроля, указанные в таблице 4а.

Т а б л и ц а 4а — Планы одноступенчатого контроля размеров и внешнего вида изделий с приемочным уровнем дефектности (AQL) 6,5 %

Номер плана контроля	Объем выборки, шт	Приемочное число, шт.	Число изделий в партии, шт.
10	2	0	От 2 до 15
11	8	1	« 16 « 50
12	13	2	« 51 « 90
13	20	3	« 91 « 150
14	32	5	« 151 « 280
15	50	7	« 281 « 500
16	80	10	« 501 « 1200
17	125	14	« 1201 « 3200
18	200	21	Св. 3200

5.6 От партии, состоящей из изделий нескольких типоразмеров, выборку отбирают пропорционально массе изделий каждого типоразмера, при этом число типоразмеров не должно превышать объем выборки.

5.7 Правила отбора в выборку изделий от партии, представленной на контроль в упаковке, а также от потока

5.7.1 Отбор изделий от пакетов проводят в процессе их формирования в два этапа.

На первом этапе отбирают по одному изделию не реже чем от каждого пятого пакета для нормального кирпича и прямоугольного кирпича размером 250×124×64(65) мм и не реже чем от каждого второго пакета — для остальных изделий (в т.ч. фасонных).

Изделие в выборку отбирают из нижележащего ряда по отношению к верхнему на момент отбора (кроме крайних изделий) либо по схеме, утвержденной предприятием. Отобранные изделия укладывают на стеллажи или в специально отведенное место и на каждое изделие с одной стороны наносят шифр с указанием даты отбора (число и месяц), номера смены и личного индекса работника, проводящего отбор. Аналогичный шифр наносят на две боковые поверхности пакета, от которого проведен отбор.

После формирования партии на всех изделиях первичной выборки от пакетов, попавших в партию, проставляют номер партии и порядковый номер изделия.

Номер партии наносят на каждый пакет по середине его боковых сторон, а на лицевой стороне каждого штабеля указывают номер партии и число пакетов в штабеле.

На втором этапе:

если число изделий, отобранных на первом этапе, превышает предусмотренное планом контроля, изделия отбирают в выборку методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки);

если число изделий, отобранных на первом этапе, меньше предусмотренного планом контроля, недостающие изделия в выборку отбирают от дополнительных пакетов, ранее не участвовавших в отборе. Дополнительные пакеты также отбирают методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки).

5.7.2 От других видов упаковки, а также от потока изделия отбирают по схеме, утвержденной предприятием, в соответствии с 4.5.

5.7.3 Если в конкретных условиях производства отбор изделий в выборку по указанным выше способам не проведен, то при приемке изделия отбирают из упаковки или сформированных пакетов в соответствии с 4.5.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.8:

«5.8 Проверку размеров, внешнего вида изделий проводят в специально оборудованных местах цеха, склада или другого производственного помещения».

Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1 Для проверки качества изделий на строение, по физико-химическим и термомеханическим показателям методом наибольшей объективности по ГОСТ 18321 от выборок, приведенных в таблицах 1 и 2,

отбирают число изделий (образцов), установленное в таблице 5. Для выборок, приведенных в таблице 4а, число отбираемых изделий (образцов) устанавливают в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

Таблица 5

Наименование показателя	Число образцов или проб, шт.				
	для планов контроля				
	1, 1а, 3, 3а	2, 6	4	5, 7, 8	9
1 Строение	3 (6)	4 (8)	10	5(10)	10(20)
2 Химический состав	1	1	1	1	1
3 Огнеупорность	1	1	1	1	1
4 Предел прочности при сжатии	3	3	5	5	5
5 Предел прочности при изгибе	3	3	5	5	5
6 Остаточные изменения размеров при нагреве	3	3	3	3	3
7 Термическая стойкость	3	3	3	3	3
8 Открытая пористость	3	3	5	5	5
9 Кажущаяся плотность	3	3	5	5	5
10 Плотность	3	3	1	3	3
11 Температура начала размягчения	1	1	1	1	1
12 Теплопроводность	1	1	1	1	1
13 Газопроницаемость	1	1	—	1	1
14 Массовая доля влаги	1	2	2	2	2
15 Ползучесть при сжатии	1	1	1	1	1
Примечание — Число изделий (образцов), указанное в скобках, отбирают от изделий пластического прессования.					

Раздел 7 изложить в новой редакции:

«7 ДЕЙСТВИЯ С ПАРТИЕЙ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ

7.1 Партии, по которым принято решение о несоответствии (забракованные), отделяют от принятых и идентифицируют.

7.2 Несоответствующая по показателям внешнего вида или по предельным отклонениям размеров партия может быть пересортирована.

7.2.1 Пересортировку партии проводят в течение семи суток после принятия решения о несоответствии.

Допускается пересортировка партии по показателям внешнего вида после объединения в партию остатков ранее принятых партий изделий одной марки и способа изготовления.

7.2.2 Допускается переделка партии по предельным отклонениям размеров изделий, если в результате переделки партия будет соответствовать установленным требованиям.

7.2.3 Пересортированную или переделанную партию принимают как новую.

7.3 При получении несоответствия при испытании хотя бы по одному показателю (строение, физико-химические или термомеханические показатели), по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенном числе образцов, взятых от той же выборки. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При проведении повторных испытаний на удвоенном числе образцов недостающие в выборке для изготовления образцов изделия допускается отбирать дополнительно от партии, представленной на контроль, методом случайного отбора по 4.5.

При наличии аттестованной методики неразрушающего контроля и методики пересортировки допускается пересортировка партии по физико-химическим и термомеханическим показателям, при этом поставка пересортированных изделий должна быть согласована с потребителем.

7.4 При несоответствии партии по результатам периодических испытаний последующие партии подвергают контролю по всем показателям качества, установленным в нормативном документе.

После получения положительных результатов на трех последовательно принятых партиях периодические испытания проводят по 4.7.2.

7.5 Несоответствующая партия, состоящая из изделий различных типоразмеров или массы, может быть разделена по типоразмерам и (или) массе изделий на партии меньшего объема, которые принимают как новые.

7.6 Несоответствующая партия может быть принята при снижении градации.

При необходимости недостающие испытания по 6.1 проводят на изделиях, отобранных от той же выборки. Если изделий в выборке недостаточно для изготовления образцов, допускается дополнительно отбирать изделия от партии по 4.5).

Пункт 8.2. Седьмой абзац. Исключить слова: «(сертификат качества)».

Пункт 8.3.1. Последний абзац после слов «с потребителем» дополнить словами: «или установлено в нормативном документе на продукцию».

Пункт 8.5. Заменить слова: «сертификат качества» на «документ о качестве»;

дополнить абзацем:

«Допускается оформлять один документ о качестве для нескольких партий изделий одной марки, изготовленных по одному нормативному документу или договору на поставку при отправке одному грузополучателю в одном вагоне или автомашине. В этом случае в документе о качестве (приложение Б, пункт Б.6, рисунок Б.6) включают наименование грузополучателя, номер вагона, или автомашины, вид упаковки и число упаковок, дату выдачи документа о качестве, наименование и марку изделия, массу поставки. Для каждой партии изделий включают: номер партии, номер изделия или чертежа, результаты испытаний».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9 ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

9.1 Входной контроль на соответствие изделий требованиям нормативного документа на продукцию, договора на поставку или разрешения на отклонения проводят в соответствии с ГОСТ 24297 с дополнениями по 9.1.1 и 9.1.2.

9.1.1 Номенклатуру продукции, нормируемые показатели и их значения, объем выборки и правила приемки, методы испытаний контролируют в соответствии с нормативным документом на продукцию или договором на поставку.

9.1.2 Потребитель может применить сплошной контроль изделий независимо от категории испытаний, указанной в нормативном документе на продукцию, если это оговорено в договоре на поставку. В этом случае правила приемки продукции должны быть установлены в договоре на поставку.

9.2 Перечень продукции, подлежащей входному контролю, разрабатывает потребитель.

9.2.1 Перечень содержит следующую информацию:

- наименование и марку продукции;
- обозначение нормативного документа на продукцию (реквизиты договора на поставку или разрешения на отклонения);
- контролируемые показатели и их значения;
- обозначение нормативного документа на методы испытаний.

По согласованию изготовителя и потребителя в перечень может быть включена дополнительная информация.

9.3 Входной контроль размеров, строения, показателей внешнего вида осуществляет ОТК; контроль физико-химических и термомеханических показателей проводит испытательная лаборатория, аккредитованная в установленном порядке.

9.3.1 Лаборатория должна быть оснащена испытательным оборудованием в соответствии с требованиями нормативного документа на методы испытания, указанного в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

9.3.2 По согласованию изготовителя и потребителя допускается применять испытательное оборудование, не указанное в нормативном документе на методы испытания, если оно обеспечивает необходимую точность измерения и аттестовано в установленном порядке.

9.4 По результатам проведения входного контроля составляют заключение о соответствии партии установленным требованиям. Типовая форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий, приведена в приложении В.

Допускается оформлять заключение в соответствии с приложением В только при выявлении несоответствий.

9.5 До завершения входного контроля поступившая от изготовителя продукция должна храниться отдельно».

Приложение Б. Пункт Б.6 и рисунок Б.6 изложить в новой редакции.

**«ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)»**

Б.6 Форма документа о качестве приведена на рисунке Б.6.

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №

Грузополучатель _____ Вагон (а/м) № _____
 Вид упаковки _____ Число упаковок _____
 Дата выдачи документа о качестве _____ Лист _____
 Наименование продукции _____
 Номер нормативного документа (договора на поставку) _____
 Марка изделия _____
 Масса поставки, т _____

Номер партии	Номер изделия или чертежа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показа тела	Номер партии								
	Номер образца			Номер образца			Номер образца		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Массовая доля, %									
Пористость открытая, %									
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²									

Маркировка _____

Указанная в документе о качестве продукция соответствует нормативному документу (договору на поставку) _____

При перепечатке по вопросам качества просим ссылаться на документ о качестве № _____

Представитель ОТК _____ подпись _____ расшифровка подписи _____ дата _____

Рисунок Б.6 — Форма документа о качестве

Стандарт дополнить новым приложением — В:

«ПРИЛОЖЕНИЕ В»
(рекомендуемое)

Типовая форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий

В.1 Форма заключения по результатам входного контроля приведена на рисунке В.1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____											
по результатам входного контроля огнеупорных изделий											
На партию изделий, поступивших		от _____		наименование предприятия-изготовителя		_____		_____			
на _____		по заказу _____		номер заказа _____		_____		_____			
наименование предприятия-потребителя		_____		_____		_____		_____			
массой _____		т по нормативному документу (договору на поставку) _____		наименование нормативного документа (номер договора на поставку) _____		_____		_____			
Марка изделия	Номер документа о качестве	Класс, подгруппа изделия	Номер изделия или чертежа	Число изделий шт	Масса одного изделия кг	Масса партии, т	Наименование контролируемого показателя	Обозначение нормативного документа на метод испытания	Номер и дата протокола испытаний	Заключение о соответствии	Показатель, по которому выявлен брак

Маркировка, указанная в документе о качестве _____, требованиям нормативного документа. (соответствует, не соответствует)

Упаковка _____ (не нарушена, нарушена)

Представитель ОТК _____ подписать _____ расшифровка подписи _____ дата _____

Рисунок В.1 — Форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография»
[1] ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

(ИУС № 7 2014 г.)

к ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания (см. Изменение № 1, ИУС № 6—2005)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 65. Согласование	AZ TM	AZ, AM TM, UZ

(ИУС № 10 2005 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5053

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«принятия решения о соответствии или несоответствии партии требованиям, установленным в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку, и оформления соответствующих документов».

Раздел 2. Исключить ссылки:

«ГОСТ 16493—70 Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18861—73 Документация внешнеторговая. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 28874—90 Огнеупоры. Классификация»;

ссылку на ГОСТ 15895—77 дополнить знаком сноски*;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

(Продолжение см. с. 67)

ГОСТ 24297—87 Входной контроль продукции. Основные положения»; дополнить сноской:

«* На территории РФ действует ГОСТ Р 50779.11—2000 Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

Раздел 3. Наименование и первый абзац изложить в новой редакции:

«3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ»

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 15.309, ГОСТ 15895, ГОСТ 16504 и ГОСТ 18321, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Пункты 3.1—3.4. Заменить слова: «о приемке партии» на «о приемке продукции».

Пункты 3.3, 3.4. Исключить ссылку: (ГОСТ 15895).

Пункты 3.16, 3.17 изложить в новой редакции:

«3.16 **Нормальный кирпич** — прямоугольный кирпич с размерами 230 114 64(65) мм и 230 114 76(75) мм.

3.17 **Фасонное изделие** — огнеупорное изделие, конфигурация которого содержит один или несколько элементов сложности, например: пазы, шпунты, углубления, сквозные отверстия постоянного и переменного сечения, не прямые двугранные и плоские углы, криволинейные поверхности, число граней больше шести».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.18—3.24:

«3.18 **Прямоугольный кирпич** — кирпич с прямоугольными гранями длиной не более 375 мм.

3.19 **Приемка продукции** — процесс проверки соответствия продукции требованиям, установленным в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку, и оформление соответствующих документов.

3.20 **Категория испытаний** — вид испытаний, характеризующийся организационным признаком их проведения и принятием решений по результатам оценки объекта в целом.

3.21 **Приемосдаточные испытания** — контрольные испытания соответствия продукции требованиям, установленным в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку для данной категории испытаний, с целью определения возможности приемки продукции.

3.22 **Периодические испытания** — контрольные испытания продукции для подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса, при которых количество контролируемых показателей и периодичность их контроля устанавливают в нормативном документе на продукцию или в договоре на поставку.

3.23 **Входной контроль** — контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте и эксплуатации продукции.

3.24 Отдел технического контроля (далее —ОТК) — служба технического контроля изготовителя или другая служба, персонал или отдельные специалисты, на которых возлагается контроль качества продукции».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Масса партии — не более 150 т (в т.ч. для фасонных изделий). Масса партии для нормального кирпича и прямоугольного кирпича размером 250 124 64(65) мм — не более 300 т».

Пункты 4.2, 4.5 изложить в новой редакции:

«4.2 Статистический контроль по альтернативному признаку применяют для проверки и оценки размеров и внешнего вида изделий.

4.5 Каждое изделие отбирают в выборку методами случайных чисел (карточки) или систематического отбора по ГОСТ 18321.

Методом случайных чисел отбирают изделия через определенное количество пакетов, поддонов, клеток, рядов, столбиков делением общего числа указанных способов представления изделий для контроля на число изделий выборки.

Методом систематического отбора допускается отбирать изделия массового производства общего назначения от потока через определенное число изделий».

Раздел 4 дополнить пунктами —4.7, 4.7.1—4.7.3:

«4.7 При приемке продукции применяют приемосдаточные и периодические испытания по ГОСТ 15.309. Категорию испытаний указывают в нормативном документе на продукцию.

4.7.1 Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию.

4.7.2 Периодические испытания проводят при постановке продукции на производство, при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в полугодие, если в нормативном документе на продукцию не указаны другие сроки испытаний. Периодическим испытаниям подвергают изделия, прошедшие приемосдаточные испытания, с использованием образцов из той же выборки.

4.7.3 Приемосдаточные и периодические испытания в совокупности должны обеспечивать проверку всех показателей качества, установленных в нормативном документе на продукцию. Периодические испытания не проводят в тех случаях, когда все требования нормативного документа проверяют при приемосдаточных испытаниях, объем которых достаточен для контроля качества и приемки продукции».

Пункт 5.5. Первый абзац после слова «типоразмера» дополнить словами: «при этом число типоразмеров не должно превышать объем выборки»;

второй абзац исключить.

Пункт 5.6 изложить в новой редакции:

«5.6 Правила отбора в выборку изделий от партии, представленной на контроль в упаковке, а также от потока».

Пункт 5.6.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«На первом этапе отбирают по одному изделию не реже чем от каждого пятого пакета для нормального кирпича и прямоугольного кирпича размером 250 124 64(65) мм и не реже чем от каждого второго пакета — для остальных изделий (в т. ч. фасонных)».

Пункт 5.6.2 изложить в новой редакции:

«5.6.2 От других видов упаковки, а также от потока изделия отбирают по схеме, утвержденной предприятием, в соответствии с 4.5».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.7:

«5.7 Проверку размеров, внешнего вида изделий проводят в специально оборудованных местах цеха, склада или другого производственного помещения».

Пункт 6.1. Таблица 5. Графа «Наименование показателя». Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6 Остаточные изменения размеров при нагреве»;

таблицу 5 дополнить пунктом — 15:

Наименование показателя	Количество образцов или проб, шт.				
	для планов контроля				
	1, 1а, 3, 3а	2, 6	4	5, 7, 8	9
15 Ползучесть при сжатии	1	1	1	1	1

Пункт 7.2 изложить в новой редакции:

«7.2 Несоответствующая по показателям внешнего вида и размерам партия может быть пересортирована. Допускается пересортировка партии по показателям внешнего вида после длительного хранения на складе. Пересортировку партии производят в течение семи суток после принятия решения о несоответствии. Пересортированную партию принимают как новую».

Раздел 7 дополнить пунктами — 7.4 — 7.6:

«7.4 При несоответствии партии по результатам периодических испытаний последующие партии подвергают контролю по всем показателям качества, установленным в нормативном документе. После получения положительных результатов на трех последовательно принятых партиях периодические испытания проводят по 4.7.2.

7.5 Несоответствующая партия, состоящая из изделий различных типоразмеров, может быть разделена по типоразмерам на партии меньшего объема, которые принимают как новые.

7.6 Несоответствующая партия может быть идентифицирована в соответствии с другой маркой, классом или нормативным документом на продукцию. При необходимости недостающие испытания по 6.1 проводят на изделиях, отобранных от той же выборки. Если изделий в выборке для изготовления образцов недостаточно, допускается дополнительно отбирать изделия от партии в соответствии с 4.5».

Стандарт дополнить разделами —8, 9:

«8 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8.1 Приемку проводит ОТК в объеме и последовательности, установленных в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

8.2 При приемке оформляют следующие документы:

извещение (предъявительский документ);

акт отбора изделий (образцов);

протокол результатов приемосдаточных испытаний;

протокол результатов приемосдаточных и периодических испытаний;

протокол результатов лабораторных испытаний;

документ о качестве (сертификат качества).

Типовые формы документов, оформляемых при приемке изделий, приведены в приложении Б.

8.2.1 Документы выполняют типографским способом на стандартной бумаге.

Формы документов, при необходимости, могут иметь машинно-ориентированный шифр с расположением реквизитов, принятых на конкретном предприятии. Также формы документов могут быть изготовлены (выполнены) с применением средств вычислительной техники.

Порядок обращения и хранения документов, оформленных в процессе испытаний и приемки изделий, определяет поставщик продукции.

8.3 Подразделение-изготовитель предъявляет ОТК сформированную партию с извещением (приложение Б, рисунок Б.1).

8.3.1 ОТК совместно с представителем подразделения-изготовителя проводит визуальный осмотр партии по внешнему виду.

При обнаружении в пакете (ящике, ящичном поддоне и т.д.) хотя бы одного изделия с дефектами внешнего вида или несоответствия мар-

кировки изделий требованиям нормативного документа на продукцию упаковочную единицу исключают из партии с нанесением пометки «брак».

Следы устранения дефектов поверхности изделий не являются браковочным признаком, если это согласовано с потребителем.

8.3.2 Исключенную из партии упаковочную единицу после пересортировки присоединяют к предъявляемой партии. Допускается пересортированные изделия предъявлять на приемку как отдельную партию или присоединять к последующей партии.

8.3.3 После осмотра партии по внешнему виду ОТК совместно с представителем подразделения-изготовителя отбирает изделия в выборку по 4.5 и оформляет акт отбора изделий (образцов) (приложение Б, рисунок Б.2).

8.3.4 ОТК проверяет соответствие изделий выборки требованиям нормативного документа на продукцию по размерам, строению, показателям внешнего вида и оформляет протокол результатов приемосдаточных испытаний (приложение Б, рисунок Б.3) или протокол приемосдаточных и периодических испытаний (приложение Б, рисунок Б.4).

8.3.5 Изделия выборки, прошедшие освидетельствование по 8.3.4, передают в испытательную лабораторию для проверки на соответствие требованиям нормативного документа на продукцию по физико-химическим и термомеханическим показателям. Результаты испытаний вносят в протокол лабораторных испытаний (приложение Б, рисунок Б.5), на основании которого ОТК заполняет соответствующие графы протоколов (приложение Б, рисунки Б.3 и Б.4).

8.3.6 Результаты повторных испытаний по 7.3 вносят в протоколы, оформленные по 8.3.4, 8.3.5 с пометкой «повторные испытания».

8.4 Решение о соответствии партии принимает ОТК на основании положительных результатов по 4.7.1, 4.7.2 и осмотра внешнего вида упаковочных единиц на соответствие требованиям нормативного документа по маркировке и упаковке. При необходимости подразделение-изготовитель устраняет выявленные несоответствия по маркировке и упаковке.

8.5 ОТК оформляет сертификат качества (приложение Б, рисунок Б.6) для каждой принятой партии.

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

9.1 Входной контроль проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 24297, нормативного документа на продукцию».

Стандарт дополнить приложением — Б:

(Продолжение см. с. 72)

«ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Типовые формы документов, оформляемых при приемке изделий

Б.1 Форма извещения приведена на рисунке Б.1

ВОТК _____ ИЗВЕЩЕНИЕ № _____ _____ от подразделения-изготовителя _____ наименование предприятия-изготовителя _____ Просим принять партию изделий, изготовленных _____, для _____ _____, дата _____ _____ по заказу _____ наименование предприятия-потребителя _____ номер заказа _____ в количестве _____ т по НД (активу) _____								
Марка изделия	Класс, подгруппа	Номер изделия или чертежа	Количество изделий, шт.	Масса одного изделия, кг	Масса партии, т	Заключение ОТК		
						Марка изделия	Дата	Заключение о соответствии
Представитель подразделения-изготовителя _____ _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата _____						Представитель ОТК _____ _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата _____		

Рисунок Б.1 — Форма извещения

Б.1.1 При проведении приемосдаточных и периодических испытаний предприятие продукции оформляет одним извещением

(Продолжение см. с. 73)

Б.3. Форма протокола приемосдаточных испытаний приведена на

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ									
От партии № _____ отобрано _____ образцов									
Масса партии _____ т изготовлена _____									
Дата _____									
Для потребителя _____									
обозначение, наименование предприятия _____									
Типоразмер	Порядковый номер образца	Размер, мм							
		Длина		Ширина		Толщина		Дополнительный размер	
		Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение

Выборка взята _____, обследована _____

Дата _____

Заключение ОТК: партию № _____ отнести к _____

Представитель ОТК _____

личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Начальник ОТК _____

личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Рисунок Б.3 — Форма протокола

- Б.3.1 При заполнении протокола приемосдаточных испытаний учитывают
- в графу «дополнительные размеры» вписывают четвертый размер для новых размеров, подлежащие измерению в соответствии с требованиями журнала ОТК;
 - в колонках граф «Показатели внешнего вида», «Стростис», «Результаты соответствия с нормативным документом на продукцию или договором
 - если контролю по показателям внешнего вида подлежат все изделия партии, дующим образом: «Все изделия соответствуют требованиям стандарта или

рисунке Б.3.

ПРИЕМОДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ								
изделий марки _____ типоразмеров _____								
_____ способом _____								
предъявлена _____								
_____ дата _____								
Заключение освидетельствования по размерам	Показатель внешнего вида		Заключение освидетельствования по показателям внешнего вида	Строение		Заключение освидетельствования по строению	Результат испытаний	

_____ дня								
_____ в соответствии с НД _____								

_____ дата _____								
_____ дата _____								

приемосдаточных испытаний

следующее:

клиновых изделий или один из размеров, указанный в договоре. Осталь-
нормативного документа на продукцию, допускается регистрировать в

испытаний» указывают наименование всех контролируемых показателей в
на поставку;

допускается результаты вписывать в графу «Показатели внешнего вида» сле-
договора на поставку».

(Продолжение см. с. 76)

Б.4. Форма протокола приемосдаточных и периодических испытаний

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ									
От партии № _____ отобрано _____ образцов									
Масса партии _____ т изготовлена _____ дата _____									
Для потребителя _____									
обозначение, наименование предприятия _____									
Типоразмер	Порядковый номер образца	Размер, мм							
		Длина		Ширина		Толщина		Дополнительный размер	
		Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение

Выборка для приемосдаточных испытаний взята _____, дата _____.

Выборка для периодических испытаний взята _____, дата _____.

Результаты периодических испытаний распространяются на продукцию,

Заключение ОТК: партию № _____ отнести к _____

Представитель ОТК _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Начальник ОТК _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Рисунок Б.4 — Форма протокола приемосдаточных

Б.4.1 Протокол приемосдаточных и периодических испытаний заполняется

приведена на рисунке Б.4.

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ								
изделий марки _____ типоразмеров _____								
_____ способом _____								
предъявлена _____								
_____ дата _____								
Заключение освидетельствования по размерам	Показатель внешнего вида		Заключение освидетельствования по показателям внешнего вида	Строение		Заключение освидетельствования по строению	Результат испытаний	
обследована _____								
_____ дата _____								
обследована _____								
_____ дата _____								
выпускаемую до _____								
_____ дата _____								
_____ в соответствии с НД _____								

_____ дата _____								

_____ дата _____								

и периодических испытаний

аналогично протоколу присмособачных испытаний (рисунок Б.3).

(Продолжение см. с. 78)

Б.5 Форма протокола результатов лабораторных испытаний приведена на

Приемосдаточные испытания
Периодические испытания
(ненужное зачеркнуть)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для испытаний в лабораторию направляют образцы

от партии № _____ изделий марки _____

Наименование показателя			Номер образца	Результат
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²				
Предел прочности при изгибе, Н/мм ²				
Открытая пористость, %				
Кажущаяся плотность, г/см ³				
Остаточные изменения размеров при нагреве, %				
Термическая стойкость	Количество теплосмен	до появления трещин		
		до начала потери в весе		
		до 20 % потери в весе		
		до разрушения		

Потери веса в % при _____

Температура начала размягчения, °С, не ниже _____

Массовая доля, %				

Испытания закончены _____

дата

Результаты получил _____

дата

Представитель лаборатории _____

подпись

инициалы, фамилия

Представитель ОТК _____

подпись

инициалы, фамилия

Рисунок Б.5 — Форма протокола результатов лабораторных

Б.5.1 Если в нормативном документе на продукцию предусмотрено проведение приемосда вносят в протокол отдельно. В левом углу протокола, зачеркивая ненужные слова, делают

рисунке Б.5.

Изделия лабораторией получены

дата

Представитель лаборатории

подпись, инициалы, фамилия

Представитель ОТК _____ Подпись _____
фамилия

Номер образца	Результат	Всего образцов	Среднее значение

теплосменах

	Огнеупорность, °C

дата

дата

испытаний

точных и периодических испытаний, результаты приемосдаточных и периодических испытаний
отметку: «приемосдаточные испытания» или «периодические испытания».

(Продолжение см. с. 80)

Б.6 Форма сертификата качества приведена на рисунке Б.6.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № _____				
Грузополучатель _____		Вагон (а/м) № _____		
Вид упаковки _____		Количество упаковок _____		
Дата выдачи сертификата качества _____		Лист _____		
Наименование продукции _____				
Номер НД (договора на поставку) _____				
Номер партии	Марка изделия	Номер изделия или чертежа	Количество изделий в единице упаковки, шт.	Масса отгружаемой партии, т

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Номер образца			
	1	2	3	...
Макс. доля, %				
Пористость открытая, %				
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²				
.....				

Маркировка _____
 Указание в сертификате продукции соответствует НД _____
 При переписке по вопросам качества просим ссылаться на сертификат № _____
 Представитель ОТК _____ подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата _____

Рисунок Б.6 — Форма сертификата качества

Б.6.1 Сертификат качества оформляют отдельно для каждого потребителя.

(ИУС № 6 2005 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 63-П от 27.12.2013)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9030 от 30.12.2013

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Элемент стандарта «Содержание» дополнить наименованиями:

«8 Порядок приемки огнеупорных изделий

9 Организация входного контроля огнеупорных изделий

Приложение Б (рекомендуемое) Типовые формы документов, оформляемых при приемке изделий

Приложение В (рекомендуемое) Типовая форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий

Библиография».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 15895—77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения*

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 24297—87 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;

дополнить сноской:

«* На территории РФ действует ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534-2—93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15.309, ГОСТ 15895, ГОСТ 16504, ГОСТ 18321 и [1], а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 контроль по альтернативному признаку: Контроль изделий по качественному признаку, в ходе которого проверяют каждое изделие в выборке, а решение о приемке продукции принимают в зависимости от числа обнаруженных в выборке дефектных изделий.

3.2 контроль по количественному признаку: Контроль изделий, в ходе которого определяют значение одного или нескольких показателей качества, а решение о приемке продукции принимают в зависимости от этих значений.

3.3 одноступенчатый план выборочного контроля: Статистический приемочный контроль, при котором решение о приемке продукции принимают по результатам контроля одной выборки.

3.4 двухступенчатый план выборочного контроля: Статистический приемочный контроль, при котором решение о приемке продукции принимают по результатам контроля не более двух выборок, причем необходимость контроля второй выборки зависит от результатов контроля первой выборки.

3.5 приемочный уровень дефектности; AQL: Уровень дефектности, соответствующий плану контроля с высокой вероятностью приемки и наибольшей относительной долей дефектных изделий в партии, до которого партию считают качественной.

3.6 браковочный уровень дефектности; LQ: Уровень дефектности, соответствующий плану контроля с низкой вероятностью приемки и наименьшей относительной долей дефектных изделий в партии, выше которого партию считают некачественной.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014—09—01.

3.7 относительная доля дефектных изделий в партии: Отношение числа дефектных изделий в партии к числу контролируемых изделий, выраженное в процентах.

3.8 выборочный контроль: Контроль, при котором решение о качестве контролируемых изделий принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок.

3.9 партия: Совокупность изделий одной марки и способа изготовления, одновременно представляемых на контроль.

3.10 поставка: Количество продукции, поставляемое в одно время и сопровождаемое одним комплектом документов (поставка может состоять из нескольких контролируемых партий изделий одной марки и способа изготовления, или их частей).

3.11 выборка: Определенная совокупность изделий, отобранных от партии для контроля и принятия решения.

3.12 объем выборки: Число изделий (штук), составляющих выборку.

3.13 приемочное число: Наибольшее допустимое число дефектных изделий в выборке.

3.14 браковочное число: Наименьшее допустимое число дефектных изделий в выборке.

3.15 приемка продукции: Процесс проверки соответствия продукции требованиям нормативного документа на продукцию или договора на поставку, а также оформление соответствующих документов, осуществляемый изготовителем.

3.16 категория испытаний: Вид испытаний, характеризуемый организационным признаком их проведения и принятием решения по результатам оценки объекта в целом.

3.17 приемодаточные испытания: Контрольные испытания соответствия продукции требованиям нормативного документа на продукцию или договора на поставку для данной категории испытаний, для определения возможности приемки продукции.

3.18 периодические испытания: Контрольные испытания продукции для подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса, при которых число контролируемых показателей и периодичность их контроля устанавливают в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

3.19 входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

3.20 отдел технического контроля; ОТК: Служба технического контроля изготовителя или другая служба, персонал или отдельные специалисты, на которых возложен контроль качества продукции.

3.21 лабораторные испытания: Определение показателей изделий, предусмотренных нормативным документом или договором на поставку, согласно установленной процедуре в условиях лаборатории.

3.22 разрешение на отклонения: Разрешение на использование продукции, которая не соответствует установленным требованиям.

3.23 переделка: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала установленным требованиям.

3.24 градация: Марка, типоразмер, класс, область или место применения, соответствующие различным требованиям к показателям качества продукции.

3.25 снижение градации: Изменение градации несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала требованиям, отличным от исходных.

3.26 испытательное оборудование: Средства измерений, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или их комбинации, необходимые для проведения измерения или испытания.

3.27 огнеупорное изделие массового производства общего назначения: Огнеупорное изделие, предназначенное для футеровки различных тепловых агрегатов.

3.28 огнеупорное изделие ответственного назначения: Огнеупорное изделие, предназначенное для агрегатов и устройств выплавки и разлива металлов, производства кокса, стекла, цемента и т. д.

3.29 прямоугольный кирпич: Кирпич с прямоугольными гранями длиной не более 375 мм.

3.30 нормальный кирпич: Прямоугольный кирпич размерами 230×114×64(65) мм и 230×114×76 (75) мм.

3.31 фасонное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, конфигурация которого содержит один или несколько элементов сложности в виде пазов, шпунтов, углублений, сквозных отверстий постоянного или переменного сечения, не прямых двугранных и плоских углов, криволинейных поверхностей, имеющее более шести граней или другие элементы сложности.

3.32 пересортировка продукции: Технологический прием, при котором изготовитель удаляет из партии по показателям внешнего вида изделия несоответствующего качества».

Пункты 5.5—5.7 изложить в новой редакции:

«5.5 Допускается для контроля размеров и внешнего вида изделий применять планы одноступенчатого контроля, указанные в таблице 4а.

Т а б л и ц а 4а — Планы одноступенчатого контроля размеров и внешнего вида изделий с приемочным уровнем дефектности (AQL) 6,5 %

Номер плана контроля	Объем выборки, шт	Приемочное число, шт.	Число изделий в партии, шт.
10	2	0	От 2 до 15
11	8	1	« 16 « 50
12	13	2	« 51 « 90
13	20	3	« 91 « 150
14	32	5	« 151 « 280
15	50	7	« 281 « 500
16	80	10	« 501 « 1200
17	125	14	« 1201 « 3200
18	200	21	Св. 3200

5.6 От партии, состоящей из изделий нескольких типоразмеров, выборку отбирают пропорционально массе изделий каждого типоразмера, при этом число типоразмеров не должно превышать объем выборки.

5.7 Правила отбора в выборку изделий от партии, представленной на контроль в упаковке, а также от потока

5.7.1 Отбор изделий от пакетов проводят в процессе их формирования в два этапа.

На первом этапе отбирают по одному изделию не реже чем от каждого пятого пакета для нормального кирпича и прямоугольного кирпича размером 250×124×64(65) мм и не реже чем от каждого второго пакета — для остальных изделий (в т.ч. фасонных).

Изделие в выборку отбирают из нижележащего ряда по отношению к верхнему на момент отбора (кроме крайних изделий) либо по схеме, утвержденной предприятием. Отобранные изделия укладывают на стеллажи или в специально отведенное место и на каждое изделие с одной стороны наносят шифр с указанием даты отбора (число и месяц), номера смены и личного индекса работника, проводящего отбор. Аналогичный шифр наносят на две боковые поверхности пакета, от которого проведен отбор.

После формирования партии на всех изделиях первичной выборки от пакетов, попавших в партию, проставляют номер партии и порядковый номер изделия.

Номер партии наносят на каждый пакет по середине его боковых сторон, а на лицевой стороне каждого штабеля указывают номер партии и число пакетов в штабеле.

На втором этапе:

если число изделий, отобранных на первом этапе, превышает предусмотренное планом контроля, изделия отбирают в выборку методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки);

если число изделий, отобранных на первом этапе, меньше предусмотренного планом контроля, недостающие изделия в выборку отбирают от дополнительных пакетов, ранее не участвовавших в отборе. Дополнительные пакеты также отбирают методом случайных чисел по ГОСТ 18321 (карточки).

5.7.2 От других видов упаковки, а также от потока изделия отбирают по схеме, утвержденной предприятием, в соответствии с 4.5.

5.7.3 Если в конкретных условиях производства отбор изделий в выборку по указанным выше способам не проведен, то при приемке изделия отбирают из упаковки или сформированных пакетов в соответствии с 4.5».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.8:

«5.8 Проверку размеров, внешнего вида изделий проводят в специально оборудованных местах цеха, склада или другого производственного помещения».

Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1 Для проверки качества изделий на строение, по физико-химическим и термомеханическим показателям методом наибольшей объективности по ГОСТ 18321 от выборок, приведенных в таблицах 1 и 2,

отбирают число изделий (образцов), установленное в таблице 5. Для выборок, приведенных в таблице 4а, число отбираемых изделий (образцов) устанавливают в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

Таблица 5

Наименование показателя	Число образцов или проб, шт.				
	для планов контроля				
	1, 1а, 3, 3а	2, 6	4	5, 7, 8	9
1 Строение	3 (6)	4 (8)	10	5(10)	10(20)
2 Химический состав	1	1	1	1	1
3 Огнеупорность	1	1	1	1	1
4 Предел прочности при сжатии	3	3	5	5	5
5 Предел прочности при изгибе	3	3	5	5	5
6 Остаточные изменения размеров при нагреве	3	3	3	3	3
7 Термическая стойкость	3	3	3	3	3
8 Открытая пористость	3	3	5	5	5
9 Кажущаяся плотность	3	3	5	5	5
10 Плотность	3	3	1	3	3
11 Температура начала размягчения	1	1	1	1	1
12 Теплопроводность	1	1	1	1	1
13 Газопроницаемость	1	1	—	1	1
14 Массовая доля влаги	1	2	2	2	2
15 Ползучесть при сжатии	1	1	1	1	1
Примечание — Число изделий (образцов), указанное в скобках, отбирают от изделий пластического прессования.					

Раздел 7 изложить в новой редакции:

«7 ДЕЙСТВИЯ С ПАРТИЕЙ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ

7.1 Партии, по которым принято решение о несоответствии (забракованные), отделяют от принятых и идентифицируют.

7.2 Несоответствующая по показателям внешнего вида или по предельным отклонениям размеров партия может быть пересортирована.

7.2.1 Пересортировку партии проводят в течение семи суток после принятия решения о несоответствии.

Допускается пересортировка партии по показателям внешнего вида после объединения в партию остатков ранее принятых партий изделий одной марки и способа изготовления.

7.2.2 Допускается переделка партии по предельным отклонениям размеров изделий, если в результате переделки партия будет соответствовать установленным требованиям.

7.2.3 Пересортированную или переделанную партию принимают как новую.

7.3 При получении несоответствия при испытании хотя бы по одному показателю (строение, физико-химические или термомеханические показатели), по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенном числе образцов, взятых от той же выборки. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При проведении повторных испытаний на удвоенном числе образцов недостающие в выборке для изготовления образцов изделия допускается отбирать дополнительно от партии, представленной на контроль, методом случайного отбора по 4.5.

При наличии аттестованной методики неразрушающего контроля и методики пересортировки допускается пересортировка партии по физико-химическим и термомеханическим показателям, при этом поставка пересортированных изделий должна быть согласована с потребителем.

7.4 При несоответствии партии по результатам периодических испытаний последующие партии подвергают контролю по всем показателям качества, установленным в нормативном документе.

После получения положительных результатов на трех последовательно принятых партиях периодические испытания проводят по 4.7.2.

7.5 Несоответствующая партия, состоящая из изделий различных типоразмеров или массы, может быть разделена по типоразмерам и (или) массе изделий на партии меньшего объема, которые принимают как новые.

7.6 Несоответствующая партия может быть принята при снижении градации.

При необходимости недостающие испытания по 6.1 проводят на изделиях, отобранных от той же выборки. Если изделий в выборке недостаточно для изготовления образцов, допускается дополнительно отбирать изделия от партии по 4.5).

Пункт 8.2. Седьмой абзац. Исключить слова: «(сертификат качества)».

Пункт 8.3.1. Последний абзац после слов «с потребителем» дополнить словами: «или установлено в нормативном документе на продукцию».

Пункт 8.5. Заменить слова: «сертификат качества» на «документ о качестве»;

дополнить абзацем:

«Допускается оформлять один документ о качестве для нескольких партий изделий одной марки, изготовленных по одному нормативному документу или договору на поставку при отправке одному грузополучателю в одном вагоне или автомашине. В этом случае в документе о качестве (приложение Б, пункт Б.6, рисунок Б.6) включают наименование грузополучателя, номер вагона, или автомашины, вид упаковки и число упаковок, дату выдачи документа о качестве, наименование и марку изделия, массу поставки. Для каждой партии изделий включают: номер партии, номер изделия или чертежа, результаты испытаний».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9 ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

9.1 Входной контроль на соответствие изделий требованиям нормативного документа на продукцию, договора на поставку или разрешения на отклонения проводят в соответствии с ГОСТ 24297 с дополнениями по 9.1.1 и 9.1.2.

9.1.1 Номенклатуру продукции, нормируемые показатели и их значения, объем выборки и правила приемки, методы испытаний контролируют в соответствии с нормативным документом на продукцию или договором на поставку.

9.1.2 Потребитель может применить сплошной контроль изделий независимо от категории испытаний, указанной в нормативном документе на продукцию, если это оговорено в договоре на поставку. В этом случае правила приемки продукции должны быть установлены в договоре на поставку.

9.2 Перечень продукции, подлежащей входному контролю, разрабатывает потребитель.

9.2.1 Перечень содержит следующую информацию:

- наименование и марку продукции;
- обозначение нормативного документа на продукцию (реквизиты договора на поставку или разрешения на отклонения);
- контролируемые показатели и их значения;
- обозначение нормативного документа на методы испытаний.

По согласованию изготовителя и потребителя в перечень может быть включена дополнительная информация.

9.3 Входной контроль размеров, строения, показателей внешнего вида осуществляет ОТК; контроль физико-химических и термомеханических показателей проводит испытательная лаборатория, аккредитованная в установленном порядке.

9.3.1 Лаборатория должна быть оснащена испытательным оборудованием в соответствии с требованиями нормативного документа на методы испытания, указанного в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку.

9.3.2 По согласованию изготовителя и потребителя допускается применять испытательное оборудование, не указанное в нормативном документе на методы испытания, если оно обеспечивает необходимую точность измерения и аттестовано в установленном порядке.

9.4 По результатам проведения входного контроля составляют заключение о соответствии партии установленным требованиям. Типовая форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий, приведена в приложении В.

Допускается оформлять заключение в соответствии с приложением В только при выявлении несоответствий.

9.5 До завершения входного контроля поступившая от изготовителя продукция должна храниться отдельно».

Приложение Б. Пункт Б.6 и рисунок Б.6 изложить в новой редакции.

**«ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)»**

Б.6 Форма документа о качестве приведена на рисунке Б.6.

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №

Грузополучатель _____ Вагон (а/м) № _____
 Вид упаковки _____ Число упаковок _____
 Дата выдачи документа о качестве _____ Лист _____
 Наименование продукции _____
 Номер нормативного документа (договора на поставку) _____
 Марка изделия _____
 Масса поставки, т _____

Номер партии	Номер изделия или чертежа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показа тела	Номер партии								
	Номер образца			Номер образца			Номер образца		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Массовая доля, %									
Пористость открытая, %									
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²									

Маркировка _____

Указанная в документе о качестве продукция соответствует нормативному документу (договору на поставку) _____

При перепечатке по вопросам качества просим ссылаться на документ о качестве № _____

Представитель ОТК _____ подпись _____ расшифровка подписи _____ дата _____

Рисунок Б.6 — Форма документа о качестве

Стандарт дополнить новым приложением — В:

«ПРИЛОЖЕНИЕ В»
(рекомендуемое)

Типовая форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий

В.1 Форма заключения по результатам входного контроля приведена на рисунке В.1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____											
по результатам входного контроля огнеупорных изделий											
На партию изделий, поступивших		от _____		наименование предприятия-изготовителя		_____		_____			
на _____		по заказу _____		номер заказа _____		_____		_____			
наименование предприятия-потребителя		_____		_____		_____		_____			
массой _____		т по нормативному документу (договору на поставку) _____		наименование нормативного документа (номер договора на поставку) _____		_____		_____			
Марка изделия	Номер документа о качестве	Класс, подгруппа изделия	Номер изделия или чертежа	Число изделий шт	Масса одного изделия кг	Масса партии, т	Наименование контролируемого показателя	Обозначение нормативного документа на метод испытания	Номер и дата протокола испытаний	Заключение о соответствии	Показатель, по которому выявлен брак

Маркировка, указанная в документе о качестве _____, требованиям нормативного документа. (соответствует, не соответствует)

Упаковка _____ (не нарушена, нарушена)

Представитель ОТК _____ подписать _____ расшифровка подписи _____ дата _____

Рисунок В.1 — Форма заключения, оформляемого при входном контроле партии огнеупорных изделий

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография»
[1] ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

(ИУС № 7 2014 г.)

к ГОСТ 8179—98 Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.16	(230×114×64) мм или (230×115×65) мм; (250×124×64) мм или (250×125×65) мм	[230×114(115)×64(65)] мм и [230×114(115)×74(75)] мм

(ИУС № 11 2000 г.)