

**ОСТ 8589
НКТП 1703**

*Взамен
ОСТ 1640*

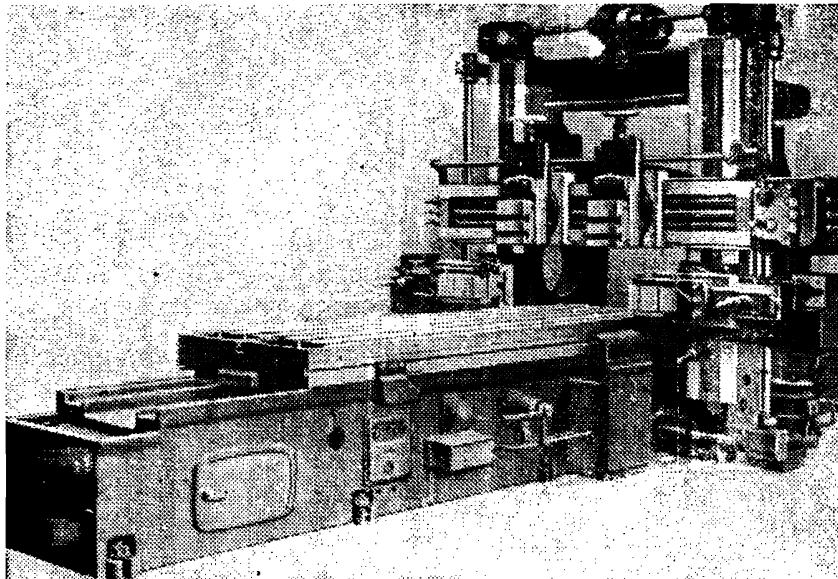
Станки продольно-строгальные

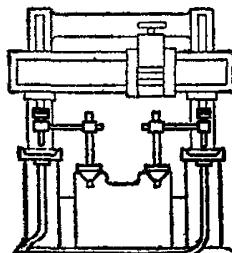
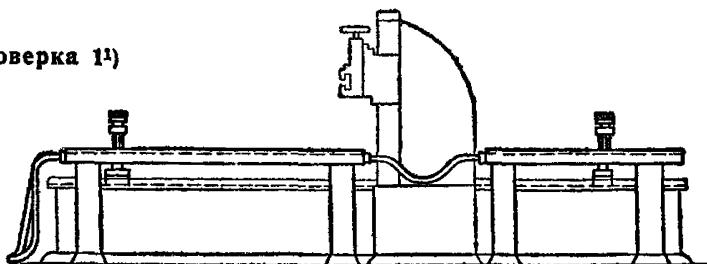
Нормы точности и методы испытания

Станок перед поверкой устанавливается на фундаменте или стэнде на стальных клиньях (без затяжки болтами) горизонтально по уровню в продольном и поперечном направлениях по направляющим станины (в случае V-образных направляющих уровень ставится на строго цилиндрический валик).

Точность установки 0,02 мм на 1000 мм.

В нижеследующих поверках допускаемые отклонения указываются как максимальные амплитуды, за исключением тех случаев, когда направления отклонений оговорены в графе „Технические условия“.

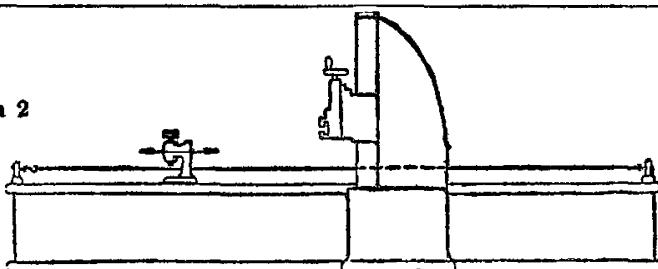


Проверка 1¹⁾

Технические условия. Направляющие станины должны быть прямолинейные в продольном направлении в вертикальной плоскости.

Метод испытания. На направляющие станины ставится подставка с микрометрической головкой, имеющей конический никелированный или оцинкованный наконечник. (При V-образных направляющих подставка ставится на пришабренный ползунок с горизонтальной площадкой.) Вдоль станины с двух сторон располагаются сообщающиеся желоба, заполненные водой. Замеры по микрометру производятся в момент касания конического острия наконечника к поверхности воды.

Допускаемые отклонения: 0,02 *мм* на 1000 *мм*. Однако наибольшее повышение по всей направляющей не больше 0,05 *мм*.

Проверка 2

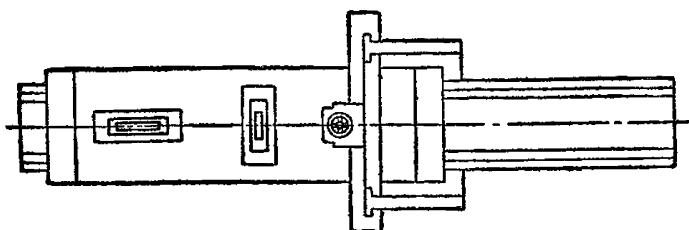
Технические условия. Направляющие станины должны быть прямолинейны в продольном направлении в горизонтальной плоскости.

Метод испытания. На концах направляющих укрепляются две стойки, между которыми натягивается стальная струна диаметром не более 0,1 *мм*. На специальной плитке, скользящей по направляющей, укрепляется микроскоп, устанавливаемый так, чтобы у мест закрепления струны, с обоих концов, ось струны совпадала с точкой пересечения нитей микроскопа. Отсчеты отклонения от прямолинейности производятся перемещением микроскопа микрометрическим винтом поперек направляющей до совмещения точки пересечения нитей микроскопа с осью струны.

Допускаемые отклонения: для станков с длиной строгания: до 3 *м* 0,02 *мм* на 1000 *мм*; свыше 3 *м* 0,01 *мм* на 1000 *мм*.

¹⁾ Проверка 1 относится к станкам с длиной строгания свыше 3 *м*. При длине строгания менее 3 *м*, проверка производится по уровню одновременно с установкой станка на стэнде.

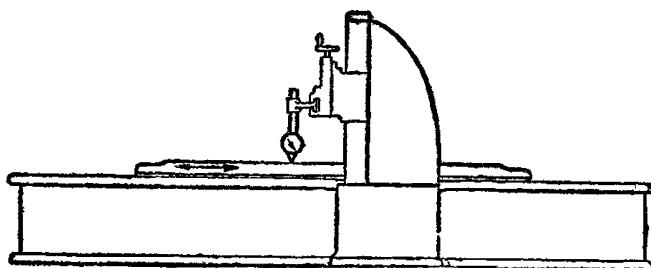
Продолжение ОСТ/НКТП 8589/1703

Проверка 3

Технические условия. Поверхность стола в различных положениях при его перемещении должна совпадать с горизонтальной плоскостью.

Метод испытания. Проверка производится посредством уровней, которые устанавливаются на точных линейках, расположаемых на столе в продольном и поперечном направлениях. Замеры производятся в различных положениях стола при его перемещении.

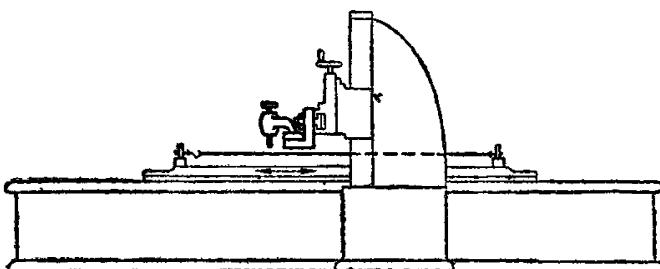
Допускаемые отклонения: 0,02 мм на 1000 мм. Однако наибольшее общее повышение по всему столу в продольном направлении (для станков с длиной строгания от 2,5 м) не больше 0,05 мм; в поперечном направлении (для станков с шириной строгания от 1,5 м) не больше 0,03 мм.

Проверка 4

Технические условия. Рабочая поверхность стола при движении должна быть параллельна своим направляющим в вертикальной плоскости.

Метод испытания. На супорте траверсы монтируется индикатор, пуговка которого касается поверхности стола. Столу сообщается перемещение на всю его длину.

Допускаемые отклонения: для станков с длиной строгания: до 2 м 0,02 мм на 1000 мм; свыше 2 м 0,01 мм на 1000 мм.

Проверка 5

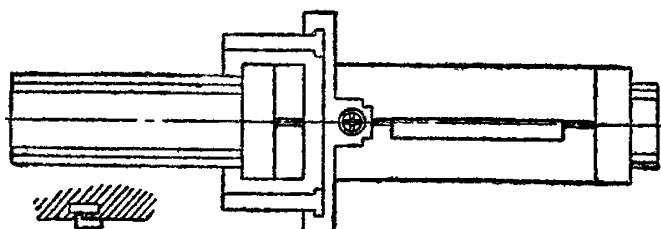
Технические условия. Движение стола должно быть прямолинейно в горизонтальной плоскости.

Метод испытания. По концам стола укрепляются две стойки, между которыми натягивается стальная струна диаметром не более 0,01 мм.

На супорте траверсы укрепляется микроскоп, устанавливаемый так, чтобы у места закрепления струны, с обоих ее концов, ось струны совпадала с точкой пересечения нитей микроскопа.

Отсчеты отклонений от прямолинейности производятся по микрометрическому винту, перемещением которого устанавливается совпадение точки пересечения нитей микроскопа со струной при передвижении стола на всю его длину.

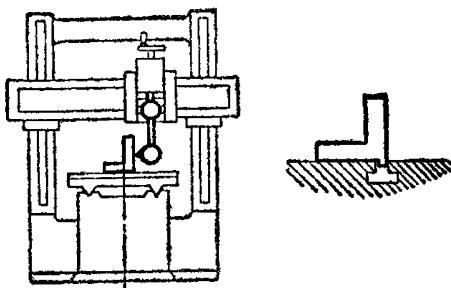
Допускаемые отклонения: для станков с длиной стола: до 2 м 0,02 мм на 1000 мм; свыше 2 м 0,01 мм на 1000 м.м.

Проверка 6

Технические условия. Пазы стола должны быть прямолинейны.

Метод испытания. К одной из граней среднего паза прикладывается точная линейка. Щупом проверяется величина просвета.

Допускаемые отклонения: 0,02 мм на 1000 мм.

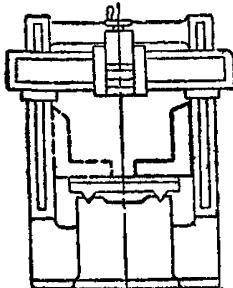
Проверка 7

Технические условия. Пазы стола должны быть параллельны направлению движения стола.

Метод испытания. В паз стола вставляется угольник, прижимаемый к одной из граней паза. На супорте траверсы монтируется индикатор, пуговка которого касается вертикальной полки угольника. Столу сообщается перемещение.

Допускаемые отклонения: для станков с длиной строгания до 2 м 0,02 мм на 1000 мм; свыше 2 м 0,01 мм на 1000 м.м.

Продолжение ОСТ/НКТП 8589/1703

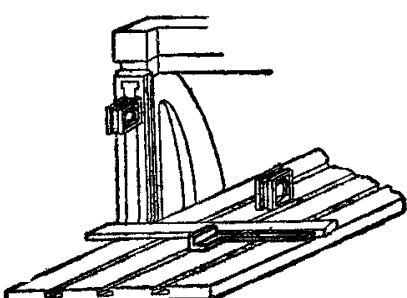
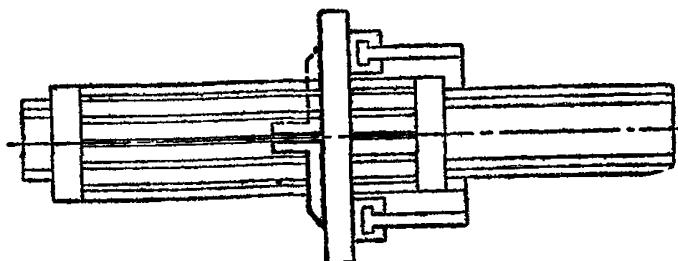
Проверка 8

Технические условия. Стойки должны быть перпендикулярны к поверхности стола в плоскости, перпендикулярной к его движению. Для станков с одной стойкой допускается наклон верхнего конца стойки только к столу.

Метод испытания. На столе устанавливается в по-перечном направлении угольник, вертикальная полка которого прикладывается к боковой грани направляющей стойки. Щупом проверяется величина просвета. При одноколонных станках проверка производится при наивысшем положении траверсы и крайнем внешнем положении суппорта.

Примечание. В станках с подъемом траверсы выше 1 м допускается наклон верхнего конца стойки определять по разности показаний рамного уровня, прикладываемого вверху к боковой грани направляющей стойки, и уровня, устанавливаемого на столе.

Допускаемые отклонения: 0,03 мм на 1000 мм.

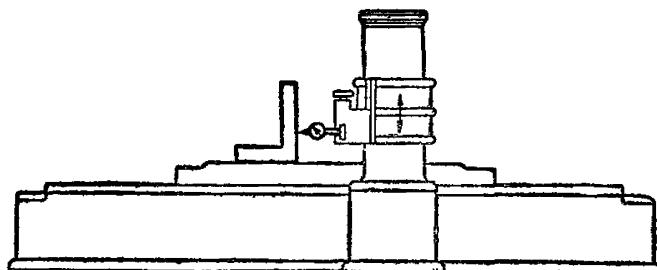
Проверка 9а

Технические условия. Для станков с двумя стойками: передние грани стоек должны находиться в плоскости, перпендикулярной движению стола.

Метод испытания. На столе укладываются точная линейка, плотно прилегающая к передним граням направляющих обеих стоек. Угольник, плотно прилегающий своим выступающим ребром к одной из граней среднего паза, придвигается к ребру линейки в двух противоположных направлениях. Щупом проверяется величина просвета. Наклон стоек (допускаемые отклонения: 0,3 мм на

1000 мм) определяется разностью показаний рамного уровня, прикладываемого вверху к передним граням направляющих обеих стоек и уровня, установленного на столе.

Допускаемые отклонения: 0,03 мм на 1000 мм.

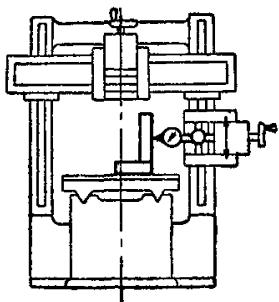
Проверка 9б

Технические условия. Для станков с одной стойкой. Стойка должна быть перпендикулярна к поверхности стола в плоскости направления его движения.

Метод испытания. На супорте траверсы монтируется индикатор, пуговка которого касается вертикальной полки угольника, установленного на столе в плоскости его движения. Траверсе сообщается перемещение.

Примечание. В станках с подъемом траверсы выше 1 м допускается наклон верхнего конца стойки определять по разности показаний рамного уровня, прикладываемого вверху к передней грани направляющей стойки, и уровня, устанавливаемого на столе.

Допускаемые отклонения: 0,03 мм на 1000 мм.

Проверка 10

Технические условия. Движение бокового суппорта должно быть перпендикулярно поверхности стола.

Метод испытания. На стол ставится угольник. На боковом суппорте монтируется индикатор, пуговка которого касается вертикальной полки угольника. Суппорту сообщается вертикальное перемещение.

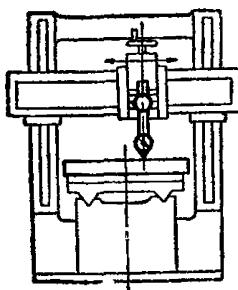
Допускаемые отклонения: 0,02 мм на 500 мм.

Проверка 11

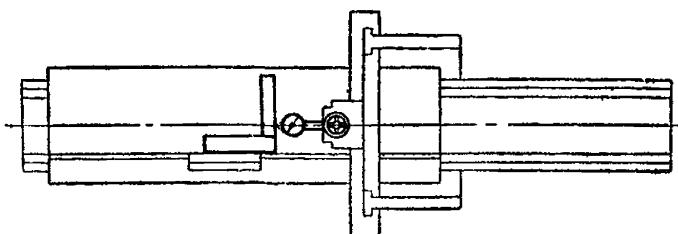
Технические условия. Направляющие траверсы должны быть параллельны поверхности стола. Для станков с одной стойкой отклонение свободного конца траверсы допускается только вниз.

Метод испытания. На столе в поперечном направлении укладывается точная линейка. На супорте траверсы монтируется индикатор, пуговка которого касается линейки. Суппорту сообщается перемещение по траверсе. Проверка производится в крайних нижнем и верхнем положениях траверсы.

Допускаемые отклонения: Для станков с шириной строгания: до 2 м 0,08 мм на всю ширину; выше 2 м на каждые 500 мм добавляется 0,01 мм.



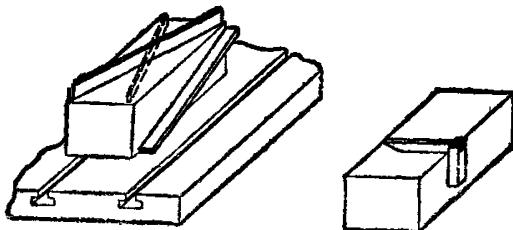
Продолжение ОСТ/НКТП 8589/1703

Проверка 12

Технические условия. Направляющие траверсы должны быть перпендикулярны движению стола.

Метод испытания. В паз стола вставляется линейка или угольник с лапкой, прижимаемой к одной из граней паза. К линейке прикладывается угольник. На супорте траверсы монтируется индикатор, пуговка которого касается полки угольника. Супорту сообщается перемещение по траверсе. Замеры производятся при нижнем положении траверсы.

Допускаемые отклонения: 0,02 мм на 500 мм.

Проверка 13

Технические условия. Обработанные поверхности должны быть прямолинейны и взаимно перпендикулярны.

Метод испытания. Станок испытывается строжкой чугунной плиты размерами 350 × 350 × 1050 мм, предварительно освобожденной от внутренних литейных напряжений.

Плита обрабатывается помощью суппорта на траверсе и бокового суппорта.

Проверка обработанной плиты на прямолинейность производится при помощи линейки с подложенными под нее калиброванными плитками.

Взаимная перпендикулярность обработанных поверхностей проверяется угольником (допускаемые отклонения: 0,02 мм на 500 мм).

Величины просвета в обоих случаях проверяются щупами.

Допускаемые отклонения: 0,02 мм на 1000 мм.