

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ**

**Общесоюзные нормы технологического проектирования
складов тарно-штучной продукции**

**ОНТП 01—77
ГОССНАБ СССР**

Москва, 1977 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

Общесоюзные нормы технологического проектирования
складов тарно-штучной продукции

ОНТП 01-77
ГОССНАБ СССР

Утверждены
постановлением Госснаба СССР
по согласованию с Госстроем СССР и ГКНТ
от 1 сентября 1977 г. № 48

Москва, 1977 г.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ
(ГОССНАБ СССР)**

П о с т а н о в л е н и е

от 1 сентября 1977 г.

№ 48
Москва

**Об утверждении Общесоюзных норм тех-
нологического проектирования складов
тарно-штучной продукции**

Государственный комитет Совета Министров СССР по материально-техничес-
кому снабжению ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с 1 января 1978 года прилагаемые Общесоюз-
ные нормы технологического проектирования складов тарно-штучной продукции, соглашенные с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, Госстроем СССР, заинтересованными министерствами и ведомствами и одобренные Междуведомственной комиссией по комплексным проблемам складского хозяйства при Госснабе СССР.

Министерствам и ведомствам, главным управлениям и управлениям материально-технического снабжения применять Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучной продукции при проектировании новых и реконструкции действующих баз, складов и предприятий по поставкам продукции.

Председатель Госснаба СССР

Н. В. Мартынов

В В Е Д Е Н И Е

Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучной продукции разработаны в соответствии с координационным планом работ на 1976—1980 гг. по научно-технической проблеме 0.63.01 «Создать прогрессивную технологию складских работ в промышленности, строительстве, на транспорте и в материально-техническом снабжении с использованием экономических видов тары и упаковки, обеспечивающую комплексную механизацию и автоматизацию переработки грузов на всем пути их следования от поставщиков до потребителей» и на основе анализа и систематизации существующих в стране нормативных материалов по проектированию технологий и механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.

Нормы предназначены и должны служить единым нормативным документом для инженерно-технического персонала научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций и др. работников, связанных с технологическим проектированием складского хозяйства.

В проекте норм учтены замечания и предложения, полученные от экспертной группы, созданной на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 22 декабря 1976 г. № 454 и 40 головных отраслевых научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций министерств и ведомств.

Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучной продукции разработаны Оргснабом Госснаба СССР и Промтранснинпроектом Госстроя СССР, согласованы с Госстроем СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике.

Директор института «Оргснаб»

к. э. н. Б. Ковыляев

Главный инженер института «Оргснаб»

к. т. н. Ю. Гусев

Руководитель темы заведующий отделом
института «Оргснаб»

В. Варлов

В разработке темы принимали участие:

Руководитель отдела № 26 института
«Промтранснинпроект»

к. т. н. В. Шкурин

Старший научный сотрудник института
«Промтранснинпроект»

к. т. н. Л. Гутник

Заведующий сектором института «Оргснаб»

В. Ройзен

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучной продукции распространяются для применения при проектировании предприятий по поставкам продукции в системе Госснаба СССР и центральных баз и материальных складов министерств и ведомств.

Проектирование общезаводских и внутрицеховых складов, грузовых складов на железнодорожном, морском и речном транспорте должно осуществляться по отраслевым и ведомственным нормативам.

1.2. Нормы не распространяются на проектирование складов леса и лесоматериалов, насыпных и пакетных (резервуарного хранения) грузов, открытых складов легковоспламеняющихся горючих газов и взрывчатых веществ.

1.3. При выборе строительных конструкций складов, мероприятий по охране труда и технике безопасности следует руководствоваться соответствующими требованиями общегосударственных и ведомственных нормативов.

1.4. При проектировании средств пожаротушения и сигнализации в складах следует руководствоваться главой СНиП по перечню зданий и помещений, подлежащих оборудованию спринклерными и дренчерными установками, указаниями по проектированию спринклерных и дренчерных установок, главой СНиП по проектированию складских зданий и сооружений общего назначения, отраслевыми перечнями зданий и сооружений, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

1.5. В связи с тем, что глава СНиП по проектированию складских зданий и сооружений общего назначения не распространяется на проектирование складов, предназначенных для хранения сухих минеральных удобрений, каучука и горючих пластмасс, необходимо:

а) при проектировании складов селитры соблюдать следующие основные требования:
калиевая и натриевая селитры должны храниться в изолированных отделениях несгораемых складских зданий;

аммиачная селитра должна храниться в отдельно стоящих одноэтажных зданиях I и II степени огнестойкости;

хранение аммиачной селитры должно производиться на несгораемых стоечных поддонах в штабелях высотой не более 4 м или на несгораемых плоских поддонах в штабелях высотой не более 2 м; в одной секции склада разрешается хранить не более 1200 т селитры и не более 3500 т в одном здании;

б) при проектировании складов горючих пластмасс и каучука соблюдать следующие основные требования:

склады должны размещаться в одноэтажных зданиях I или II степени огнестойкости;
площадь секций склада между противопожарными стенами должна быть не более 750 кв. м;
высота стеллажей и штабелей должна быть не более 5,5 м;
здания складов подлежат оборудованию автоматическими средствами пожаротушения.

1.6. При проектировании поступления продукции (отправке ее) контейнерами следует учитывать, что:

- а) контейнеры универсальные должны соответствовать:
ГОСТу 18477—73. Контейнеры универсальные. Типы. Основные параметры и размеры.
ГОСТу 20435—75. Контейнер универсальный металлический массой брутто 2,5 (3,0) т.
ГОСТу 15102—75. Контейнер универсальный металлический массой брутто 5,0 т;
- б) контейнеры универсальные должны храниться на открытых площадках;
- в) контейнеры специализированные должны соответствовать:
ГОСТу 19417—74. Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТу 19667—74. Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов.

ГОСТу 19668—74. Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для сыпучих грузов.

ГОСТу 21045—75. Контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов.
Типы. Основные параметры и размеры.

Примечание. Контейнер специализированный с сыпучим грузом является штучным грузовым местом и следует от поставщика до потребителя без разгрузки на базе.

г) на нестандартные специализированные контейнеры должны быть технические условия, установленные в установленном порядке;

д) контейнеры специализированные должны храниться на открытых площадках, если в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ на контейнеры они должны перевозиться на открытом подвижном составе;

контейнеры специализированные должны храниться в крытых складах, если в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ на контейнеры они должны перевозиться в крытом подвижном составе.

1.7. В случае ввода железнодорожного пути в помещении склада должен быть выдержан габарит приближения строений железных дорог «Сп» согласно ГОСТу 9238—73 и должны выполняться следующие требования:

вводы железнодорожных путей допускается предусматривать только в здании I и II степени огнестойкости, при этом покрытия зданий должны выполняться из несгораемых материалов;

помещения, в которые предусматриваются вводы железнодорожных путей, должны отделяться от помещений, предназначенных для хранения грузов, несгораемыми ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа, въезд локомотивов в здания складов не допускается.

1.8. При проектировании складов следует:

комплексно решать вопросы организации складского хозяйства на всем пути передвижения грузов от поставщика до потребителя;

предусматривать комплексную механизацию складирования грузов в пакетированном виде, а также, в необходимых случаях, применение пакетоформирующих и пакетообвязывающих машин и установок, и других устройств складского и грузового хозяйства по переработке грузов в контейнерах и пакетированном виде.

1.9. При соответствующих технико-экономических обоснованиях организацию работ, планирование и учет продукции следует решать с помощью электронно-вычислительной техники.

1.10. Проектирование складов должно вестись с учетом конкретной номенклатуры продукции, предназначенной для хранения в данном складе.

2. ФОНДЫ ВРЕМЕНИ И РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОЧИХ И ОБОРУДОВАНИЯ

Действительный (расчетный) годовой фонд времени рабочих

2.1. Годовой фонд времени, приведенный в таблице 1, не распространяется на работающих в районах Крайнего Севера и других местностях, условия которых приравнены к этим районам.

2.2. Процент потерь рабочего времени, приведенный в таблице 1, подсчитан в среднем по данным ЦСУ СССР.

Для отдельных отраслей народного хозяйства этот процент может быть изменен с учетом специфики производства.

Таблица 1

Продолжительность рабочей недели, час	Номинальный годовой фонд времени, час	Процент потерь от номинального фонда	Действительный (расчетный) фонд времени, час
41	2068 **	12	1820
		14	1779
	2074 *	12	1825
		14	1784

Примечания: 1. Условным знаком (звездочкой) отмечен номинальный фонд времени, исходя из количества рабочих дней в году 271 при 8-часовом рабочем дне.

2. Условным знаком (двумя звездочками) отмечен номинальный фонд времени, исходя из количества рабочих дней в году 253 при пятидневной рабочей неделе и 8,2-часовом рабочем дне.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) ГОДОВОЙ ФОНД ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН С ДВИГАТЕЛЯМИ НА АККУМУЛЯТОРНОМ ПИТАНИИ

2.3. Действительный расчетный годовой фонд времени работы подъемно-транспортных машин с двигателями на аккумуляторном питании следует принимать по таблице 2.

Таблица 2

Электрокары, электропогрузчики, электротягачи, электротележки, электроштаблеры	Колич. сменных батарей	Действительный годовой фонд времени работы в часах при работе в		
		одну смену	две смены	три смены
С временем разряда 3 час.	—	876	1752	2628
	1	1752	2628	4088
	2	1752	3504	5256
С временем разряда 6 час	—	1460	2920	2920
	1	2044	3796	5840
	2	2044	4088	5840

Примечание. Расчет фонда времени произведен при условии времени заряда батарей 6 часов, согласно ГОСТу 19484—74.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) ФОНД ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ПИТАНИЕМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

2.4. Для подсчета действительного фонда времени кранов-штабелеров следует использовать рекомендации по стандартизации СЭВ РС5138—75 («ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ». Грузоподъемные краны. Классификация механизмов по режимам работы) и принимать его в зависимости от режима работы (тяжелого, среднего, легкого).

Действительные фонды времени для автопогрузчиков и конвейеров следует принимать по таблице 3.

Таблица 3

Наименование подъемно-транспортных машин	Фонд времени в часах при работе в		
	одну смену	две смены	три смены
Автопогрузчики	1966	3874	5723
Конвейеры ленточные:			
а) передвижные длиной			
до 10 м	2068	4128	6150
15 м	2064	4120	6167
б) звеньевые длиной			
40 м	2056	4095	6117
80 м	2052	4067	6105
свыше 200 м	2043	4046	6067

2.5. При использовании оборудования, не указанного в таблицах 2 и 3 (импортного или изготовленного по индивидуальному проекту с соответствующим технико-экономическим обоснованием), фонд времени следует подсчитывать аналогично.

3. ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ТАРНО-ШТУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Оборудование складов включает в себя:

подъемно-транспортные машины;
контейнеры, производственно-складскую тару и стеллажи;
весоизмерительные приборы;
противопожарные средства и установки;
вспомогательное оборудование.

3.2. Для механизации работ в складах тарно-штучной продукции необходимо применять следующие подъемно-транспортные машины:

краны мостовые электрические;
краны-штабелеры электрические;
краны консольно-поворотные;
авто- и электропогрузчики;
электроштабелеры;
электротележки;
средства непрерывного транспорта.

3.3. Технические характеристики подъемно-транспортных машин приведены в «Каталоге основного подъемно-транспортного складского оборудования и грузозахватных приспособлений, рекомендуемых для применения на складах и базах системы материально-технического снабжения, в промышленности, строительстве и транспорте», издаваемом институтом «Оргснаб» Госснаба СССР, и в паспортизированных картах оборудования, выпускаемых межотраслевыми машиностроительными организациями Минтяжмаша (НИИинформтяжмаш и др.).

3.4. Тара и стеллажи являются технологическим оборудованием склада.

3.5. Применяемое стеллажное оборудование должно удовлетворять следующим требованиям:

устойчивость и возможность его перестановки;
простота изготовления и разборность конструкции;
прочность без излишней затраты материалов и малая металлоемкость;
возможность изменения емкости отдельных мест хранения (ячеек, полок);
удобство в обслуживании подъемно-транспортными машинами.

Установку стеллажей необходимо вести с учетом «Единых технических требований к конструкции, средствам безопасности мостовых и стеллажных кранов-штабелеров», разработанных ЦКБА Минтяжмаша.

3.6. По способу установки в складе стеллажное оборудование может быть стационарным и передвижным.

3.7. При высоте стеллажей более 6 м допускается использование их в качестве строительных конструкций (колонн). В этом случае их следует считать строительно-монтажным оборудованием и предел их огнестойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к пределу огнестойкости колонн, и быть не менее 0,5 часа.

3.8. Габаритные размеры стеллажей регламентированы ГОСТами:

ГОСТ 14757—74 Стеллажи сборно-разборные.

Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 16141—70 Сборные элементы для сборно-разборных стеллажей.

Конструкции и размеры.

ГОСТ 16140—70 Стеллажи сборно-разборные.

Технические требования.

3.9. По назначению стеллажи следует разделить на:

универсальные (каркасные, полочные, ящичные, шкафы);

специализированные (для длинномерных материалов, консольные, гравитационные, элеваторные и др.).

3.10. Типы, основные параметры, размеры поддонов и производственно-складской тары регламентированы ГОСТами:

ГОСТ 9078—74 Поддоны плоские.

Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 9557—73 Поддон плоский деревянный с размерами 800×1200 мм.

ГОСТ 9570—73 Поддоны ящичные и стоечные.

Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 14861—74 Тара производственная.

Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 19812—74 Поддоны плоские, ящичные и стоечные.

Общие технические требования.

ГОСТ 10592—63 Поддоны ящичные разборные деревянные широкого обращения типа 4 ЯРК.

ГОСТ 18343—73 Поддоны для кирпича.

3.11. Выбор применяемой складской тары следует осуществлять с учетом следующих факторов: обеспечения комплексной механизации и автоматизации транспортно-складских работ; габаритных размеров, массы и конфигурации хранимых изделий; технических условий на изделия, необходимости предохранения их от соударений (фиксации изделий в таре, разделение их прокладками) и от воздействия атмосферных осадков; объемно-планировочных решений склада;

способа хранения, высоты складирования, ширины проходов и проездов; технических характеристик подъемно-транспортных машин, применяемых для перемещения и складирования грузов; обеспечения оптимального использования грузоподъемности подъемно-транспортных машин.

3.12. Весоизмерительные приборы, которые следует устанавливать на складе, подразделяются на: весы стационарные — товарные (пределом взвешивания до 30, 50, 75 и 100 т) и автомобильные — (пределом взвешивания — 2, 3, 5, 10, 15 т);

весы передвижные — товарные (пределом взвешивания 100, 250, 500, 1000, 3000 кг). Эти весы могут быть и стационарными;

весы счетные — определяющие количество небольших однородных предметов (деталей, изделий) в принимаемой или отпускаемой партии; их следует применять в том случае, когда поштучный подсчет предметов требует значительного времени.

3.13. Весоизмерительные приборы следует устанавливать в складах на пути следования грузов.

3.14. В закрытых складах товарные весы необходимо устанавливать на приемных и отпускных площадках; в местах, не требующих специального подъема или опускания грузов, а также нарушения прямолинейности грузовых погонок.

3.15. Противопожарные средства и установки следует считать обязательным оборудованием склада.

3.16. Склады должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения — огнетушителями, баграми, ломами, ящицами с песком и т. д.

3.17. В зависимости от применяемого огнетушащего средства (химическая, воздушно-механическая пена, углекислоты, бромэтил, специальные порошки) огнетушители следует подразделять на:

жидкостные;

углекислотные;

химические пенные;

воздушно-пенные;

аэрозольные;

поропковые.

3.18. По размерам и количеству огнетушащего средства все огнетушители следует разделять на: малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 л;

промышленные ручные с объемом корпуса до 10 л;

передвижные и стационарные с объемом корпуса более 25 л.

3.19. Выбор типа огнетушащего средства следует определять, исходя из физико-химических свойств хранимого материала.

4. ПАРАМЕТРЫ СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Объемно-планировочные решения складских зданий, несущие и ограждающие конструкции, размеры проездов и шаг колонн должны соответствовать требованиям главы СНиП по нормам проектирования производственных зданий промышленных предприятий.

4.2. Объемно-планировочные решения складских зданий и сооружений должны предусматривать возможность использования их для хранения различных грузов и обеспечивать:

применение наиболее прогрессивной технологии складирования и организации комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ;

использование типовых строительных конструкций заводского изготовления для возведения складских зданий индустриальными методами в короткие сроки;

уменьшение числа различных типов и мощностей оборудования для механизации грузовых операций с одновременным сохранением достаточной гибкости в его использовании;

в максимальной степени применение облегченных металлоконструкций;

возможность ликвидации пожара (в случае его возникновения) с минимальными потерями (минимальным ущербом);

возможность применения одного огнегасящего средства (воды, пены) для тушения всех веществ, хранимых в одном помещении.

4.3. Ширину и высоту рамы и грузовых платформ для погрузки и разгрузки подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта следует устанавливать в зависимости от технологических потребностей и принятых способов механизации и выполнения грузовых операций согласно:

главе СНиП по нормам проектирования производственных зданий промышленных предприятий;

главе СНиП по нормам проектирования автомобильных дорог.

4.4. Длина складской рампы зависит от количества одновременно подаваемых к складу транспортных средств.

4.5. Складские рампы должны быть защищены от атмосферных осадков навесом (козырьком).

4.6. Складские здания должны проектироваться одноэтажными.

4.7. Соотношение параметров зоны хранения складов в зависимости от применяемых средств механизации для укрупненных расчетов следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

Средства механизации	Соотношение
Краны-штабелеры мостовые	$\frac{L}{H} = \frac{4,5}{1} + \frac{6}{1}; \quad \frac{B}{H} = \frac{2}{1}$
стеллажные	$\frac{L}{H} = \frac{4,5}{1} + \frac{5,5}{1}$
Электропогрузчики и электроштабелеры	$\frac{L}{H} = \frac{8}{1}; \quad \frac{L}{B} = \frac{1}{1}$ — при условии $L \leq 60$ м

Условные обозначения:

L, B, H — соответственно длина, ширина и высота хранилища.

4.8. Для складов высотой до 7,2 м наиболее эффективным средством механизации является панельный электротранспорт — погрузчики и штабелеры с высотой подъема вил не менее 4,5 м; для складов высотой выше 7,2 м следует применять в качестве средств механизации мостовые и стеллажные краны-штабелеры. (Мостовые краны-штабелеры следует применять только в складах высотой до 10,8 м).

Основное подъемно-транспортное оборудование, применяемое в зависимости от параметров зоны хранения, следует принимать по таблице 5

Таблица 5

Высота от пола до низа несущих конструкций покрытия, метров	Строительная характеристика зоны хранения	Подъемно-транспортное оборудование				
		Мостовые краны-штабелеры		Стеллажные краны-штабелеры и трансманипуляторы	Электропогрузчики и электроштабелеры	
подвесные	опорные					
6,0	—	—	—	—	+	+
7,2	—	—	—	—	—	+
8,4	7,8	+	—	—	—	—
8,4	6,15	—	+	—	—	—
8,4	—	—	—	+	—	—
9,6	—	—	—	+	—	—
10,8	10,2	+	—	—	+	—
10,8	8,15	—	+	+	—	—
12,6	—	—	—	+	—	—
14,4	Склады из облегченных строительных конструкций с опорой кровли на стеллажи	—	—	+	—	—
16,2	То же	—	—	+	—	—
18,0	То же	—	—	+	—	—

Примечание. Объемно-планировочные параметры складских зданий следует принимать в соответствии с пунктом 41 настоящих норм.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СКЛАДОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ВНУТРЕННЕЙ АТМОСФЕРЕ И ПОЛАМ

5.1. Технические требования, предъявляемые к внутренней атмосфере и полам для складов различной номенклатуры, следует принимать по таблице 6.

Таблица 6

Наименование складов	Условия хранения		Покрытие полов	Примечание
	температура	относительная влажность в процентах		
1. Склады жидкостей с температурой вспышки паров 28°C и ниже	от +20° до +10°	от 40 до 50	бетонное	—
2. Склады синтетического каучука	от -5° до +25°	от 50 до 65	то же	Защищать от прямых солнечных лучей
3. Склады жидкостей с температурой вспышки паров выше 28°C до 61°C включительно	не выше +10°	от 40 до 50	»	Защищать от прямых солнечных лучей
4. Склад резинотехнических изделий	от -5° до +20°	от 55 до 65	асфальтобетонное	то же
5. Склад стройматериалов закрытый	от +10° до +30°	до 75	бетонное асфальтобетонное	—
6. Склад электротехнических изделий и электрооборудования	от +5° до +25°	до 70	бетонное, плиточное	В воздухе не должно быть паров едких веществ
Аккумуляторы, батареи	от +8° до +15°	60	—	—
7. Склад кабельной продукции:				
а) провода и шнуры в х/б, шелковой и эмалевой изоляции	от +10° до +20°	от 60 до 80	бетонное	—
б) провода и шнуры в резиновой и полихлорвиниловой изоляции	от 0° до +10°	до 70	бетонное	помещение затечное
8. Склад инструментов	не ниже +5°	до 65	бетонное, плиточное	Уборку пола производить с влажными опилками или пылесосом! Не пытаться!
9. Склад шлифматериалов и абразивов	от +5° до +25°	до 65	то же	то же
10. Склад запчастей	не ниже +10°	до 65	»	»
11. Склад подшипников	от +10° до +30°	до 70	плиточное, асфальтовое, бетонное	»
12. Склад КИП и средств автоматики	от +15° до +18°	от 60 до 70	плиточное, асфальтовое, бетонное	»
13. Склад комплектующих изделий промышленного оборудования и транспортных средств	от +5° до +25°	до 65	бетонное, плиточное	»
14. Склад продукции легкой промышленности	не ниже +10°	от 60 до 70	асфальтовое	—
15. Склад вспомогательных материалов				
а) кожа и изделия из нее	от +8° до +10°	от 50 до 60	то же	—

Наименование складов	Условия хранения		Покрытие полов	Примечание
	температура	относительная влажность в процентах		
б) обтирочные материалы и вата	от 0 до +10°	от 50 до 60	асфальтовое	—
в) асbestosовые изделия, паклонит, ферронит	от +5° до +20°	от 60 до 70	бетонное	—
16. Склад карбида кальция	не выше +10°	от 40 до 50	бетонное	Защищать от прямых солнечных лучей
17. Склад бумаги	от +12° до +15°	от 50 до 60	асфальтобетонное	—
18. Склад материальный	от +15° до +20°	от 50 до 65	то же	—
19. Склад кислот	от +4° до +10°	от 40 до 65	кирпичное	—
20. Склад щелочей	от +4° до +10°	от 40 до 50	бетонное	—
21. Склад сухих химикатов	от +4° до +10°	от 40 до 50	то же	—
22. Склад жидкостей с температурой вспышки паров выше 61°C	не выше +10°	от 40 до 50	бетонное	—
23. Склад среднего и мелкого литья и поковок	от +10° до +18°	от 60 до 70	асфальтобетонное	Не пылить.
24. Склад комплектующих изделий	от +10° до +18°	до 60	асфальтобетонное	То же

6. КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ХРАНЕНИЯ

6.1. При проектировании складов для хранения опасных и взрывоопасных веществ следует руководствоваться таблицей 7.

Таблица 7

Группы веществ, допускаемых к совместному хранению		Группы веществ, с которыми не допускается хранение веществ данной группы	Помещение для хранения веществ данной группы
Номер группы	Наименование веществ		
I	Взрывчатые вещества: нитроглицерин, динамит, гексоген, тротил, аммониты, коллоксилии, три-нитрофенол (никрицинальная кислота), нитрогуанидин, азид натрия, азид калия и др.	II, III, IV, V, VI, VII, VIII	Отдельно стоящие одноэтажные несгораемые склады
II	Взрывоопасные вещества: динитротолуол, динитрофталлини, перекись бензоила, пикраминовая кислота, эфиры азотной кислоты, селитра аммиачная, этиловый эфир и др.	I, III, IV, V, VI, VII, VIII	То же
III	Вещества, способные образовывать взрывчатые смеси с органическими продуктами: азотокислый калий, азотокислый кальций, азотокислый натрий, перхлорат калия, бертолетова соль, хромовый ангидрид, 30% перекись водорода, калий надсернокислый, аммоний надсернокислый, перекись натрия, калия и бария, азотокислый барий	I, II, IV, V, VI, VII, VIII	Изолированные отделения несгораемых складских зданий; перекись водорода должна храниться в темном изолированном помещении
IV	Сжатые и сжиженные газы: а) горючие и взрывоопасные газы: ацетилен, водород, blaугаз, метан, аммиак, сероводород, хлорметил, окись этилена, бутылен, бутан, пропан, дивинил и др. б) инертные и горючие газы: аргон, гелий, неон, азот, углекислый газ, сернистый ангидрид и др. в) газы, поддерживающие горение: кислород и воздух, сжатый и сжиженный	I, II, III, IVa, V, VI, VII, VIII	Специальные склады или навес
V	Вещества самовозгорающиеся при контакте с воздухом или водой: металлические калий, натрий, кальций, карбонат кальция, фосфористый кальций, фосфористый натрий, цинковая пыль, перекись натрия, алюминиевая пыль и пудра, никелевый катализатор типа Ренея и др.; фосфор белый и желтый, сера тонкораздробленная, нитрозосоединенная ароматического ряда (нитрозофенол, нитрозодиметилапиперит), пирофторные металлические порошки и соединения (железо восстановленное, железо сернистое за-кислое) и др.	I, II, III, IV, VII, VIII	Изолированные помещения общих складских зданий или навес
VI	Легковоспламеняющиеся и горючие вещества: а) жидкости: бензил, бензол, сероуглерод, ацетон, скандар, толуол, ксиол, амилацетат легкие сырье фракции нефти, лигроин, керосин; спирты: этиловый, метиловый, эфиры органических кислот; органические масла, гидразиногидрат и др. б) твердые вещества: целлULOид, фосфор красный, нафталин и др.	I, II, III, IV, V, VII и VIII	Специальные склады резервуарного и тарного хранения
VII	Вещества, способные вызвать воспламенение: бром, азотная, серная и хлорсульфоновая кислота, марганцевокислый калий	I, II, III, IVa, IVb, V, VI, VIII	Изолированные несгораемые складские здания
VIII	Легкогорючие вещества: хлопок, сера, сажа и др.	I, II, III, IV, V, VI, VII	То же

Примечание. При необходимости хранения пожаро- и взрывоопасных веществ, не перечисленных в вышеуказанной таблице, вопрос об их совместном хранении может быть решен после выяснения степени их пожаро- и взрывоопасности и по согласованию с органами Госпожнадзора.

7. КАТЕГОРИИ СКЛАДОВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

7.1. При выборе категории складов по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности следует руководствоваться таблицей 8.

Таблица 8

Наименование склада	Категория складов по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности	Класс помещения по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (для выбора электрооборудования по ИУЭ)
1. Склады жидкостей с температурой вспышки паров 28°C и ниже	A	B-Ia
2. Склады синтетического каучука	B	П-IIa
3. Склады жидкостей с температурой вспышки паров выше 28°C до 61°C включительно	B	П-I
4. Склад резинотехнических изделий	B	П-IIa
5. Склад стройматериалов (закрытый)	B	П IIa
6. Склад электротехнических изделий и электрооборудования	B	П IIa
7. Склад кабельной продукции	B	П-IIa
8. Склад инструментов	B	П-IIa
9. Склад шлифматериалов и абразивов	B	П-IIa
10. Склад запчастей	B	П-IIa
11. Склад подшипников	B	П-IIa
12. Склад КИП и средств автоматики	B	П-IIa
13. Склад комплектующих изделий, промоборудования и транспортных средств	B	П-IIa
14. Склад продукции легкой промышленности	B	П-IIa
15. Склад вспомогательных материалов	B	П IIa
16. Склад карбida кальция	A	B-Ia
17. Склад бумаги	B	П-IIa
18. Склад цемента: без упаковки в бумажных мешках	D	пыльное П-IIa
19. Склад материальный	B	П-IIa
20. Склад кислот	B	химически активная среда то же
21. Склад щелочей	B	то же
22. Склад жидкостей с температурой вспышки паров выше 61°C	B	П-I

8. НОРМЫ ПО ШИРИНЕ ПРОХОДОВ И ПРОЕЗДОВ

8.1. Величина проездов в таблице 9 указана для работы подъемно-транспортного оборудования с поддоном размером 1200×800 мм. При работе с поддонами, имеющими размеры, отличные от указанного, проезд следует увеличить на величину разности по ширине и в складе выделить специальный участок для хранения грузов на этих поддонах, чтобы достигалась возможность нормального функционирования складов.

8.2. Ширину главного прохода (проезда) следует определять как сумму удвоенной ширины машины и утроенного зазора:

$$P = 2B + 3, \text{ мм}$$

где: B — габаритная ширина машины

Z — зазор между двумя проходящими машинами, между машиной и стеллажом (штабелем)
 $Z=100 \text{ мм}$

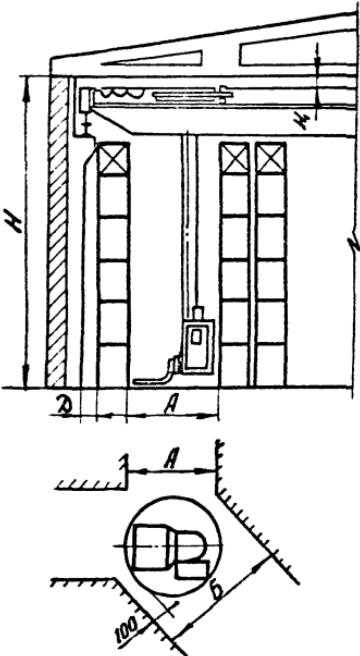
8.3. Ширину проезда при одностороннем движении следует определять как сумму ширины машины (с учетом находящегося на ней груза) и удвоенного зазора, но не менее 1,4 м.

8.4. Проходы для обслуживающего персонала между стеллажами и штабелями следует брать в пределах от 0,8 м до 1,2 м, в зависимости от выполняемых операций.

8.5. Проходы между стеной и штабелем должны быть в пределах 0,8 м, расстояние от отопительных приборов центрального отопления до стеллажа (штабеля) — 0,2 м, если условия хранения груза определенной номенклатуры не требуют большего расстояния.

8.6. Размеры проходов и проездов при использовании оборудования, не указанного в таблице 9 (импортного или изготовленного по индивидуальным заказам), следует принимать по паспортным картам завода-изготовителя на это оборудование.

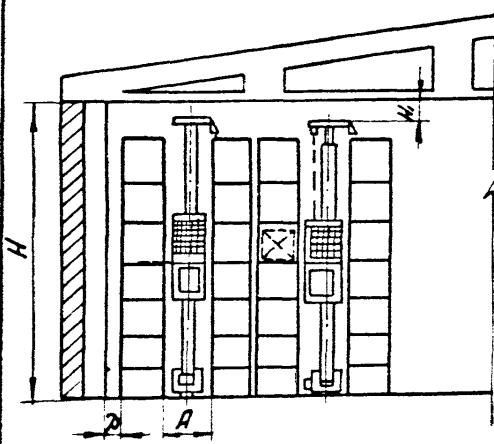
Таблица 9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			D	H_1	без разворота А с разворотом Б
Краны-штабелеры мостовые опорного (подвесного) типа с управлением из кабины		1,0 2,0 3,2 5,0	не менее 150	не менее 100	2050 2400 2650 2750 2950 3400 3700 4000

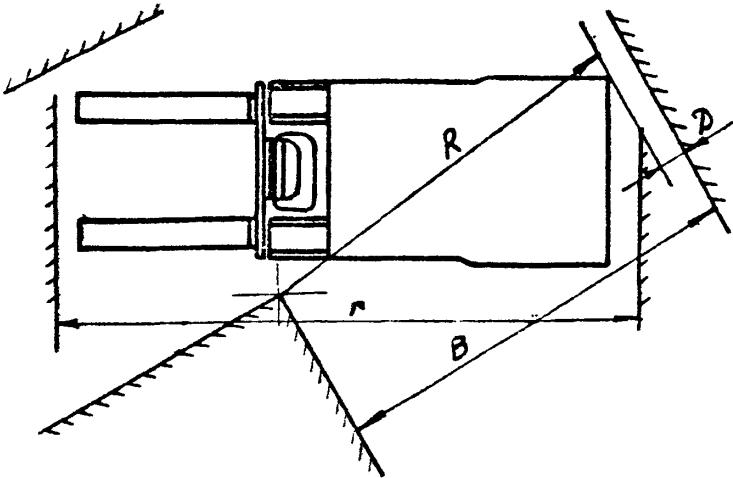
Продолжение табл.9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм			
			\mathcal{D}	H_I	без разворота А	с разворотом Б
Краны-штабелеры стеллажные	<p>Эскиз</p>	0,5 1,0	не менее 150	не менее 160	1000 1310	

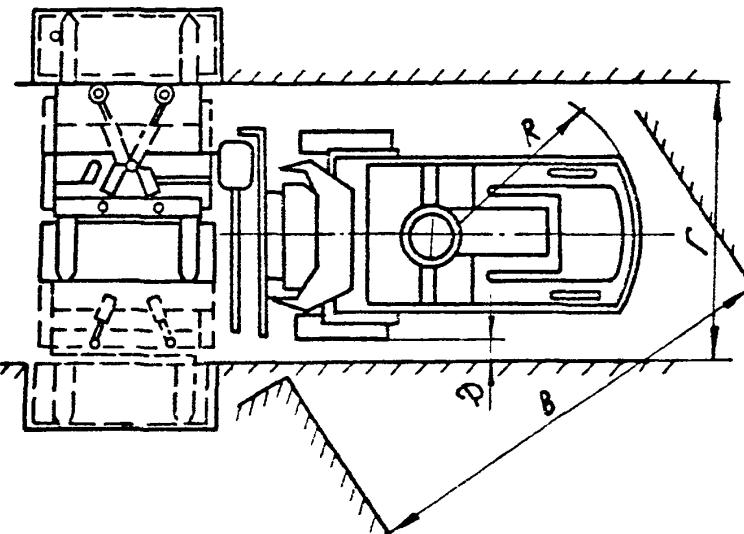
Продолжение табл.9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			D	H ₁	без разворота, A
Трансманипуляторы		0,5	не менее 150	не менее 200	950

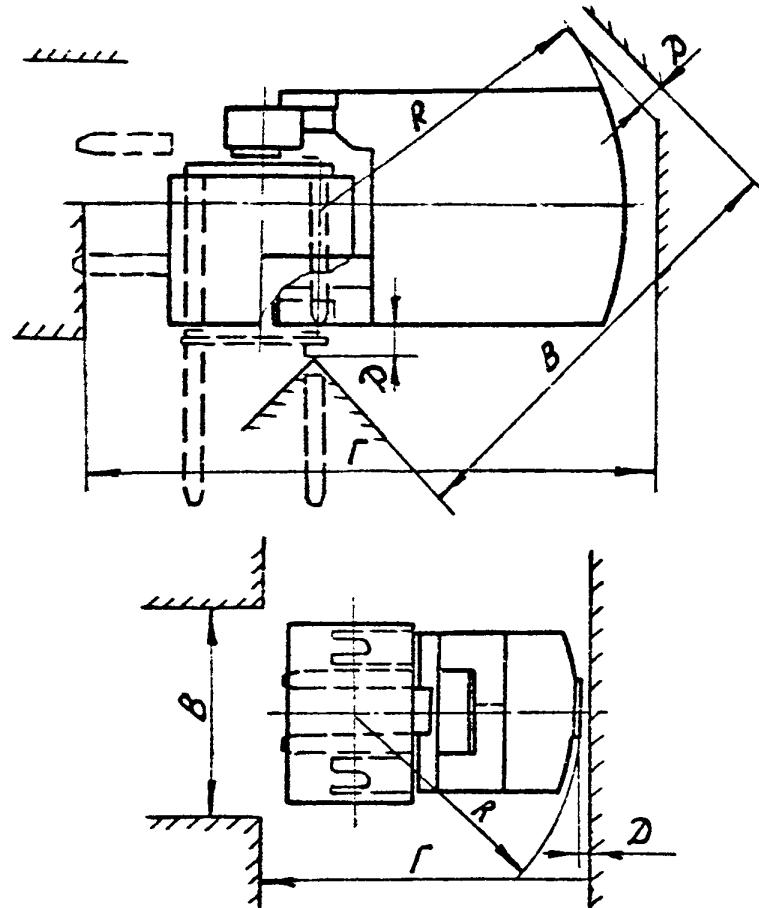
Продолжение табл.9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			D	Ширина проездов, пересекающих под углом 90°	Ширина рабочего проезда, Г
Электропогрузчики стечевые фронтальные		до 1,0 до 2,0 до 5,0	не менее 100	1800 2100 2800	2050 3000 4700

Продолжение табл. 9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			\varnothing	Ширина проездов, пересекающихся под углом 90°	Ширина рабочего проезда Г
Электропогрузчики отечественные с поворотно-выдвижными вилами		1,0	не менее 100	3400	1600

Продолжение табл. 9

Наименование механизма	Эскиз	Грузоподъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			D	Ширина проездов, пересекающих ся под углом 90°, В	Ширина рабочего проезда, Г
Электротабелиры отечественные с поворотно-выдвижущимися вилами		0,5	не менее 100	2250	1400
Электротабелиры болгарские с выдвижными вилами		до 1,0 до 2,0	не менее 100	1440 1600	2300 2600

Продолжение табл. 9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			D	Ширина проездов, пересекающих под углом 90°	Ширина рабочего проезда Г
Электропогрузчики Болгарские фронтальные трехопорные		до 1,0 1,0	не менее 100	1700 1700	2400 2600
Электропогрузчики четырехопорные		1,0		1700	3200

Продолжение табл. 9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузо-подъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			D	Ширина проездов, пересекающихся под углом 90°, В	Ширина рабочего проезда, Г
Электропогрузчики Болгарские четырехколесные с вилчатым захватом, поворачивающимся и выдвигающимся в 3 стороны		1,0	не менее 100	2200	1700

Продолжение табл.9

Наименование механизмов	Эскиз	Грузоподъемность, т	Нормативные размеры, мм		
			\mathcal{D}	Ширина подъездов, перед съездами под углом 90°В	Ширина рабочего проезда, Г
Электротележки отечественные		1,0	не менее 100	2200 2450	I400 I450
		2,0		-	I850
Болгарского производства		5,0			
		1,0	не менее 100	I600	900

9. НОРМАТИВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДИ

9.1. Нормативные коэффициенты использования площади следует принимать по таблице 10.

Таблица 10

Наименование склада	Наименование машин						Кран-штабелер подвесного и опорного типа	Кран-штабелер стеллажный		
	Электропогрузчик фронтальный			Электропогрузчик с поворотно-выдвижными вилами				с кабиной	автоматический	
	Ширина пролета склада									
	12	18	24	12	18	24	12, 18, 24	12, 18, 24	12, 18, 24	
Склад строительных материалов	от 0,33 до 0,41	от 0,27 до 0,33	от 0,33 до 0,41	от 0,38 до 0,41	от 0,35 до 0,38	от 0,38 до 0,41	0,34	0,46	0,40	
Склад сантехнического оборудования	от 0,35 до 0,41	от 0,33 до 0,35	от 0,33 до 0,41	от 0,38 до 0,41	от 0,35 до 0,38	от 0,38 до 0,41	0,35	0,42	0,38	
Склад асбонзелий	от 0,30 до 0,33	от 0,27 до 0,30	от 0,30 до 0,33	от 0,31 до 0,33	от 0,30 до 0,39	от 0,31 до 0,33	0,31	0,42	0,35	
Склад автошин	от 0,30 до 0,32	от 0,27 до 0,30	от 0,30 до 0,32	от 0,35 до 0,38	от 0,31 до 0,35	от 0,35 до 0,38	0,36	—	—	
Склад нитропродукции (в таре)	от 0,25 до 0,30	от 0,25 до 0,28	от 0,25 до 0,30	—	—	—	—	—	—	
Склад кислот (в таре)	от 0,31 до 0,33	от 0,27 до 0,33	от 0,31 до 0,33	—	—	—	—	—	—	
Склад лакокрасочной продукции (в таре)	от 0,23 до 0,24	от 0,21 до 0,23	от 0,23 до 0,24	от 0,31 до 0,33	от 0,33 до 0,36	от 0,35 до 0,38	0,32	0,37	0,35	
Склад пластмасс	от 0,25 до 0,28	0,28	0,28	—	—	—	0,31	0,42	0,35	
Склад электротехнических изделий	от 0,25 до 0,28	от 0,33 до 0,35	от 0,35 до 0,38	от 0,45 до 0,51	от 0,43 до 0,45	от 0,45 до 0,51	0,3	0,43	0,35	
Склад карбида кальция	от 0,39 до 0,4	от 0,37 до 0,39	от 0,39 до 0,40	—	—	—	—	—	—	
Склад абразивов	от 0,23 до 0,25	от 0,21 до 0,23	от 0,23 до 0,25	от 0,35 до 0,38	от 0,31 до 0,34	от 0,37 до 0,40	0,39	0,43	0,40	
Склад автоматизированный для инструмента	—	—	—	—	—	—	—	—	0,50	
Склад подшипников и инструмента	от 0,25 до 0,29	от 0,23 до 0,25	от 0,33 до 0,41	от 0,36 до 0,40	от 0,35 до 0,38	от 0,38 до 0,41	0,34	0,35	0,34	
Склад основной химии	от 0,33 до 0,35	от 0,27 до 0,33	от 0,33 до 0,35	от 0,35 до 0,37	от 0,33 до 0,35	от 0,35 до 0,37	0,39	0,39	0,40	
Склад метизов	от 0,30 до 0,32	от 0,29 до 0,30	от 0,30 до 0,32	от 0,32 до 0,35	от 0,30 до 0,32	от 0,32 до 0,35	0,36	0,42	0,39	
Склад бумаги	от 0,50 до 0,55	от 0,45 до 0,50	от 0,50 до 0,55	от 0,55 до 0,57	от 0,53 до 0,55	от 0,55 до 0,57	—	—	—	
Склад мелкого и среднего литья и поковок	от 0,25 до 0,30	—	—	—	—	—	от 0,30 до 0,40	—	—	
Склад изделий смежных производств	от 0,25 до 0,30	—	—	—	—	—	от 0,30 до 0,40	—	—	
Склад резинотехнических изделий	от 0,33 до 0,41	от 0,27 до 0,33	от 0,33 до 0,41	от 0,38 до 0,41	от 0,35 до 0,38	от 0,38 до 0,41	0,31	0,43	0,40	
Склад запчастей	от 0,29 до 0,33	от 0,27 до 0,31	от 0,30 до 0,32	от 0,33 до 0,36	от 0,32 до 0,34	от 0,35 до 0,37	0,36	0,42	0,39	

Примечание. При определенных технико-экономических обоснованиях допускается проектирование склада с шириной пролета 30 и 36 м.

10. НОРМЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Нормы запасов сырья и материалов зависят от технологических требований, предъявляемых к условиям хранения материалов, месту склада, условиям поставки и вывозки, и должны определяться по Типовой методике нормирования производственных запасов сырья и материалов промышленности с применением ЭВМ, разработанной институтом НИИПИН при Госплане СССР в 1977 году. В целом нормы запасов должны соответствовать нормам запасов материально-технических ресурсов, данных в постановлении Государственного планового комитета Совета Министров СССР и Государственного комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению от 29 декабря 1973 г. № 144/65.

Указанным постановлением утверждены и введены в действие с 1 января 1975 г. согласованные нормы запасов материально-технических ресурсов по потребителям: министерствам, ведомствам СССР, союзным республикам и на предприятиях по поставкам продукции системы Госнаба СССР.

11. НОРМЫ НАГРУЗОК НА 1 м² ПЛОЩАДИ СКЛАДИРОВАНИЯ И ВЫСОТА УКЛАДКИ

11.1. Нормы усредненных нагрузок, приведенные в таблице 11, рассчитаны по данным анализа работы универсальных баз: Иркутской, Горьковской, Казанской, Одинцовской, Клещихинской и баз, проекты механизации которых выполнены в институте «Оргснаб».

11.2. Нагрузки рассчитаны с учетом удельного веса продукции и заполнения кубатуры стеллажа.

11.3. Определение нагрузки для грузов в таре и на поддонах производилось по формуле:

при хранении грузов в штабелях

$$q = \frac{C \cdot T_y}{f_1}, \text{ т/м}^2$$

где: C — емкость тары (поддона), т

T_y — количество ярусов укладки по высоте

f₁ — площадь, занимаемая единицей тары (поддона), м².

При хранении в каркасных многоярусных стеллажах:

$$q = \frac{C \cdot T_{c.v.}}{f_{ct}}, \text{ т/м}^2$$

где: T_{c.v.} — количество ячеек стеллажа по высоте

f_{ct} — площадь, занимаемая одной ячейкой стеллажа, м²

Средняя полезная нагрузка по складу в целом определена по формуле:

$$q = \frac{E_\Phi}{f_{скл}}, \text{ т/м}^2$$

где: E_Ф — вместимость склада, т

f_{скл} — площадь складирования, м²

II.4. Нормативные нагрузки на 1 кв. м площади складирования при высоте укладки 1 м. Высоту укладки следует принимать по таблице II

Таблица II

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками		
				с пола	из кабины				
ХИМИКАТЫ, МАСЛА, КРАСКИ									
Аммиак — нашатырный спирт	бутыли в корзинах	штабель (на поддонах)	0,15	—	—	—	2 **	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C To же	
			стеллаж (на поддонах не более 2 ярусов)	0,16	—	—	2,5 **		
Ацетон, спирт: этиловый, метиловый, денатурат	бочки стальные	штабель (на поддонах не более 3 ярусов) стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	0,48	—	—	—	2,0 **	Неотапливаемый склад To же	
			0,4	—	—	—	3,5 **		
Белила густотертые	фляги, бочки деревянные	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	от 0,53 до 0,65	—	—	—	5,5 **	»	
			штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	> 0,63 > 0,9	—	—	4,0 **		
Белила масляные	фляги, барабаны фанерные	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	> 0,5 > 0,7	—	—	—	5,5 **	Отапливаемый склад	
			стеллаж (на поддонах)	0,46	—	—	5,5 **		
Белила цинковые сухие	мешки барабаны фанерные	штабель (на поддонах)	0,6	—	—	—	4,0 **	To же »	
			стеллаж (на поддонах)	0,46	—	—	5,5 **		
Бура техническая	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,8	5,9	—	от 8,2 и выше	6,5	»	
Воск куском	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0,33	—	—	—	4,0	Неотапливаемый склад	
Гексаметилендиамин	бочки	стеллаж (на поддонах)	0,4	5,9	—	—	6,5	Отапливаемый склад, температура не выше +20°C	
			штабель (на поддонах)	0,56	—	—	4,0		
Гипосульфит натрия	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,78	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C To же	
			стеллаж (на поддонах)	0,88	—	—	5,5 **		

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
* Глицерин	бочки деревянные	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0.7	—	—	—	4.0	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C То же	
		бутыли	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	0.25	—	—	2.0		
* Графит порошковый	мешки	штабель (на поддонах)	0.77	—	—	—	4.0	Неотапливаемый склад То же	
		стеллаж (на поддонах)	0.7	5.9	—	от 8.2 и выше	6.5		
* Грунт	бочки стальные	штабель (на поддонах)	0.65	—	—	—	4.0 **	»	
* Дибутилфталат	бочки металлические	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0.62	—	—	—	4.0 **	»	
		стеллаж (на поддонах)	0.84	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5		
Кальций хлористый	барабаны стальные	стеллаж (на поддонах)	0.84	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C	
* Канифоль	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0.6	—	—	—	4.0 **	Неотапливаемый склад	
Кислота азотная	бутыли в обрешетках	стеллаж (на поддонах не более 2 ярусов)	0.11	—	—	—	2.5	То же »	
		штабель в специальной таре (в 2 яруса)	0.16	—	—	—	2.0		
Кислота соляная	бутыли в корзинах	стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	0.105	—	—	—	2.5	»	
		штабель (в специальной таре не более 2 ярусов)	0.13	—	—	—	2.0		
Кислота щавелевая	барабаны фанерные	стеллаж (на поддонах)	0.53	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C	
Клей резиновый	фляги	стеллаж (на поддонах)	0.23	—	—	—	5.5 **	Отапливаемый склад температура от 0°C до +20°C	
Красители сухие	мешки	стеллаж (на поддонах)	0.28	—	—	—	5.5 **	Отапливаемый склад	

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками		
				с пола	из кабины				
Краски густотертые	фляги, бочки	стеллаж (на поддонах)	от 0,4 до 0,6	—	—	—	5,5 **	Неотапливаемый склад	
Краски масляные	фляги, бочки	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	> 0,4 > 0,8	—	—	—	5,5 **	Отапливаемый склад	
Краски сухие, прочие	бочки деревянные	стеллаж (на поддонах)	0,3	—	—	—	5,5 **	То же	
Купорос медный	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0,58	—	—	—	4,0	»	
		стеллаж (на поддонах)	0,33	5,9	до 8,8	—	6,5	»	
Лак бакелитовый	фляги, мешки	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	0,29	—	—	—	3,5 **	Затемненное помещение отапливаемого склада температура не выше +20°C	
Лак битумный	бочки стальные	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	0,4	—	—	—	3,5 **	То же	
		штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0,44	—	—	—	2,0 **	»	
Лак каменноугольный	бочки стальные	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	0,55	—	—	—	3,5 **	Неотапливаемый склад	
Лаки спиртовые, масляные, политура	бочки, фляги	штабель (в стоечной таре не более 3 ярусов)	0,35	—	—	—	2,0 **	То же	
		стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	0,23	—	—	—	3,5 **	»	
* Ликоподий, крахмал, декстрин	мешки	штабель (на поддонах)	от 0,35 до 0,8	—	—	—	4,0 **	Отапливаемый склад температура от +2°C до +10°C	
Масла приборные и смазки	бочки деревянные	стеллаж (на поддонах)	> 0,21 > 0,33	—	—	—	6,5	То же	
* Масла растительные (олифа)	бочки деревянные	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0,4	—	—	—	4,0 **	»	
* Масла смазочные	бочки деревянные	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0,53	—	—	—	4,0	»	

Продолжение табл. II

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в ч при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
Масла приборные и смазки	бочки деревянные	стеллаж (на поддонах)	от 0,21 до 0,33	—	—	—	6,5	Отапливаемый склад температура от +2°C до +10°C То же	
* Масла растительные (олифа)	бочки деревянные	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0,4	—	—	—	4,0 **		
* Масла смазочные	бочки деревянные	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0,53	—	—	—	4,0	»	
* Масла трансформаторные	бочки металлические	штабель (на поддонах не более 5 ярусов)	0,5	—	—	—	4,0	»	
* Мыло хозяйственное	ящики	штабель (на поддонах)	0,8	—	—	—	4,0	Неотапливаемый склад То же	
Натрий двууглекислый	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,65	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C	
		стеллаж (на поддонах)	0,5	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5		
Натрий кремнефтористый	бочки деревянные	стеллаж (на поддонах)	0,26	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же	
		штабель (на поддонах)	от 0,38 до 0,56	—	—	—	4,0		
Нашатырь в порошке и куском	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,5	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
		барабаны фанерные	стеллаж (на поддонах)	0,36	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	
Нигрозин	фляги, бочки стальные	стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	от 0,31 до 0,41	—	—	—	3,5 **	Неотапливаемый склад То же	
		штабель (на поддонах не более 3 ярусов)	> 0,41 > 0,5	—	—	—	2,0 **		
Нитроэмаль	банки жестяные	стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	0,68	—	—	—	3,5 **	»	
		стеллаж (на поддонах)	0,28	—	—	—	5,5 **		
Окра сухая	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,4	—	—	—	4,0 **	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C То же	
	мешки, барабаны фанерные	штабель (на поддонах)	—	—	—	—	—		

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
* Парафин и стеарин кусками	мешки	штабель (на поддонах)	0,45	—	—	—	4,0	Неотапливаемый склад	
Паста шлифовальная	фляги	стеллаж (на поддонах)	0,29	—	—	—	5,5 **	То же	
* Пемза куском и в порошке	мешки	штабель (на поддонах)	от 0,33 до 0,37	—	—	—	4,0	Отапливаемый склад	
* Перекись водорода	бутыли	стеллаж (на поддонах не более 2 ярусов)	0,14	—	—	—	2,0 **	Затемненный отапливаемый склад температура не выше +30°C	
Пигменты	барабаны фанерные	стеллаж (на поддонах)	0,22	—	—	—	5,5 **	Отапливаемый склад	
Поташ	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,62	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же	
Растворители	бочки	стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	0,38	—	—	—	3,5 **	Неотапливаемый склад	
* Сажа ламповая, печная, ацетиленовая, карбональная, газовая	мешки	штабель (на поддонах) однорядный	от 0,23 до 0,3	—	—	—	1,0 **	Отапливаемый склад температура от +2°C до +10°C	
Селитра калиевая, натриевая	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,53	—	—	—	5,5 **	Неотапливаемый склад	
Сера молотая	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,38	—	—	—	5,5 **	То же	
Селикагель	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,5	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад температура от +4°C до +10°C	
Скипидар	бутыли	стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	0,18	—	—	—	2,0 **	Неотапливаемый склад	
* Смазки консистентные	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0,55	—	—	—	4,0	Отапливаемый склад температура не выше +20°C	
* Смола (каменноугольная, формальдегидная, глифталевая)	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	от 0,4 до 0,6	—	—	—	4,0	То же	

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками		
				с пола	из кабины				
Сода кальцинированная	мешки бумажные	стеллаж (на поддонах)	0,98	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
Сода каустическая	барабаны стальные	стеллаж (на поддонах)	0,53	5,9	—	—	6,5	Неотапливаемый склад	
		штабель (на поддонах)	0,6	—	—	—	4,0	То же	
Соль мажеф	ящики, мешки	стеллаж (на поддонах)	0,49	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
Составы полирующие	фляги	стеллаж (на поддонах)	0,30	—	—	—	5,5 **	То же	
Стекло жидкое	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0,6	—	—	—	4,0	»	
Сульфат натрия	мешки, бочки, фляги	стеллаж (на поддонах)	0,98	5,9	—	—	6,5	»	
Сульфит натрия фотографический	бочки деревянные	стеллаж (на поддонах)	0,36	5,9	до 8,8	—	6,5	»	
* Сульфофрезол	бочки металлические	штабель (на поддонах)	0,5	—	—	—	4,0	»	
Сурик железный	мешки, барабаны фанерные	стеллаж (на поддонах)	0,52	—	—	—	5,5 **	»	
		штабель (на поддонах)	0,6	—	—	—	4,0 **	»	
Сурик свинцовый сухой	то же	стеллаж (на поддонах)	0,58	—	—	—	5,5 **	»	
* Сыпучие материалы: мел, каолин, тальк и пр.	мешки бумажные	штабель (на поддонах)	от 0,35 до 0,5	—	—	—	4,0	»	
Тринатрийfosфат	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,5	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Угли активированные	мешки	стеллаж (на поддонах)	0,12	—	—	—	6,5	»	
Флюс	мешки	стеллаж (на поддонах)	1,17	5,9	—	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад температура не выше +20°C	
Хлорная известь	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0,45	—	—	—	4,0	Закрытое темное неотапливаемое помещение. Температура не выше +10°C	

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и элеваторов фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками	
				с пола	из кабины			
Цинк фосфорно-кислый	банки стеклянные	стеллаж (на поддонах)	0.5	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	Отапливаемый склад
* Шеллак	бочки деревянные	штабель (на поддонах не более 3 ярусов)	0.6	—	—	—	2.0 **	Неотапливаемый склад
* Шпатлевка	банки жестяные	стеллаж (на поддонах)	0.45	—	—	—	5.5 **	То же
Электролит калиево-литиевый	бутили в обрешетках	штабель (на поддонах)	0.5	—	—	—	4.0 **	→
		стеллаж (на поддонах не более 2 ярусов)	0.122	—	—	—	2.5	Отапливаемый склад
		штабель (на поддонах не более 2 ярусов)	0.152	—	—	—	2.0	То же
Электролит натриево-литиевый	бутили в обрешетках	стеллаж (на поддонах не более 2 ярусов)	0.105	—	—	—	2.5	→
		штабель (на поддонах не более 2 ярусов)	0.13	—	—	—	2.0	→
Эмали масляные	бочки, фляги, банки жестяные	стеллаж (на поддонах не более 5 ярусов)	от 0.31 до 0.7	—	—	—	5.5 *	→
* Эмульсол	бочки деревянные	штабель (на поддонах)	0.6	—	—	—	4.0	→
* Эфир	бочки стальные	стеллаж (на поддонах не более 3 ярусов)	2.0	—	—	—	3.5 **	→
II. Резинотехнические и асбоизделия								
Автопокрышки	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0.105	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
	то же	штабель (на поддонах)	0.114	—	—	—	4.0	→
	то же	стеллаж (на поддонах)	от 0.06 до 0.09	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
Асботкань	рулоны	стеллаж (на поддонах)	0.2	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
Бумага асbestosвая	рулоны в бумажной упаковке	стеллаж (на поддонах)	0.3	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→

Продолжение табл. II

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых	кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины			
Дорожки, ковры, маты диэлектрические бытовые	руллоны без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,35 до 0,47	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад
Изделия разные мелкие резиновые	коробки картонные	стеллаж (на поддонах)	> 0,12 > 0,2	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же
Изолента	пачки	стеллаж (на поддонах)	0,24	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»
Картон асбестовый	решетки, ящики	стеллаж (на поддонах)	0,39	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»
		штабель (на поддонах)	от 0,3 до 0,5	—	—	—	4,5	»
Лента конвейерная	бухты	штабель (на прокладках)	> 0,9 > 1,1	—	—	—	3,0	»
		стеллаж (на поддонах и без поддонов)	0,8	5,9	8,8	от 8,2 и выше	6,5	»
Лента ободная к шинам	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0,14	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»
Лента тормозная	бухты	стеллаж (на поддонах)	от 0,21 до 0,25	5,9	до 8,8	»	6,5	»
		штабель (на поддонах)	0,34	—	—	—	4,0	»
Набивка	бухты	стеллаж (на поддонах)	от 0,2 до 0,3	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»
Нить и шнуры асbestos-вые	бухты	стеллаж (на поддонах)	> 0,13 > 0,17	5,9	до 8,8	то же	6,5	»
		штабель (на поддонах)	> 0,19 > 0,25	—	—	—	4,5	»
Палки эbonитовые	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	< 0,16 > 0,23	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»
Паронит	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	1,17	5,9	до 8,8	»	6,5	»
Пластина из паронита	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,23	5,9	до 8,8	»	6,5	»
Пластина фриванитовая	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,24	5,9	до 8,8	»	6,5	»
Пластины эbonитовые	без упаковки	стеллаж (в спец. поддонах)	0,44	5,9	до 8,8	»	6,5	»
		штабель (в спец. поддонах)	0,54	—	—	—	4,5	»

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками	
				с пола	из кабины			
Пробки резиновые конусные	ящики	стеллаж (на поддонах)	от 0,25 до 0,38	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад
Резина листовая	рулоны, без упаковки	стеллаж (на поддонах)	> 0,35 > 0,40	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же
Резина прессованная	пачки	стеллаж (на поддонах)	0,32	5,9	8,8	от 8,2 и выше	6,5	>
Ремни нарезные	бухты без упаковки	штабель (на поддонах)	от 0,4 до 0,6	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	>
Ремни плоские	бухты	стеллаж (на поддонах)	0,21	5,9	до 8,8	то же	6,5	>
Ремни приводные клиновые	связки без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,089 до 0,092	5,2	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	>
Рукава	бухты	стеллаж (на поддонах)	> 0,19 > 0,21	5,9	до 8,8	то же	6,5	>
	связки	стеллаж (в таре для длинномеров)	> 0,45 > 0,5	5,9	до 8,8	>	6,5	>
Рукава напорно-всасывающие	мешки	стеллаж (на поддонах)	> 0,109 > 0,147	5,9	до 8,8	>	6,5	>
	круги	стеллаж (на поддонах)	0,22	5,9	до 8,8	>	6,5	>
Шивка сыромятная	связки	стеллаж (на поддонах)	0,2	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	>
Трубы вакуумные	бухты	штабель (в спец. таре)	0,020	—	—	—	4,5	>
Трубы резиновые	бухты	штабель (на поддонах)	от 0,10 до 0,12	—	—	—	4,0	>
		стеллаж (на поддонах)	0,07	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	>

III. Электротехнические, изоляционные изделия и материалы

Арматура осветительная	коробки, ящики	штабель (на поддонах)	от 0,09 до 0,12	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	>
* Бумага телефонная и кабельная	рулоны	штабель (на поддонах)	> 0,38 > 0,5	—	—	—	4,5	>
Гетинакс	без упаковки	штабель (на поддонах)	> 0,6 > 0,7	—	—	—	4,5	>

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых	кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками	рекомендуемые условия хранения	
		с пола	из кабины					
Изделия электроустановочные	без упаковки, коробки, ящики	стеллаж (на поддонах)	0.14	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	Отапливаемый склад
Изоляторы фарфоровые	без упаковки, ящики, коробки	стеллаж (на поддонах)	от 0.52 до 0.8	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	То же
Кабель	бухты	штабель (на поддонах)	0.8	—	—	—	3.0	»
Кабель силовой	бухты, ящики	стеллаж (на поддонах)	от 0.3 до 0.7	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
* Каучук	кипсы, обернутые мешковиной	штабель (на поддонах)	> 0.4 > 0.55	—	—	—	3.0	»
* Лакоткань маслостойкая	ящики деревянные	стеллаж (на поддонах)	0.12	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
	то же	штабель (на поддонах)	0.2	—	—	—	4.0	»
Лампы электрические	коробки	стеллаж (на поддонах)	от 0.064 до 0.20	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
Ленты:								
* Нейритовая	рулоны, упакованные в мешки, пропитанные нитролаком	стеллаж (на поддонах)	0.64	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
		штабель (на поддонах)	1.2	—	—	—	4.5	»
Полихлорвиниловая	упаковка чешуйчатобумажная	стеллаж (на поддонах)	0.39	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
	ящики	стеллаж (на поддонах)	0.64	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
Полиэтиленовая с липким слоем	бухты	стеллаж (на поддонах)	0.31	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
* Прорезиненная	рулоны, обернутые бумагой или тканью	стеллаж (на поддонах)	0.2	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
Материалы электроизоляционные	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0.165 до 0.31	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
Микант	ящики	стеллаж (на поддонах)	0.31	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»
* Чирора	без упаковки	штабель (на поддонах)	от 0.013 до 0.02	—	—	—	4.0	»

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и элеваторов фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
* Перфоль	рулоны, обернутые бумагой или тканью	штабель (на поддонах)	от 0,36 до 0,5	—	—	—	3,0	Отапливаемый склад	
Пластикат листовой прокладочный	рулоны	стеллаж (на поддонах)	0,27	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же	
Пластины распорные фарфоровые	без упаковки	стеллаж (тара мелкая)	от 0,55 до 0,7	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
* Пленка триакетатная	коробки картонные	стеллаж (на поддонах)	0,09	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Полистирол (сuspензионный, блочный, ударопрочный)	блоки, рулоны в мешковине и бумажной упаковке	стеллаж (на поддонах)	от 0,12 до 0,145	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
* Приборы электроизмерительные и нагревательные разные	коробки	стеллаж (на поддонах)	0,2	5,9	до 8,8	»	6,5	»	
Провод гибкий	бухты	штабель (на поддонах)	от 0,73 до 0,76	—	—	—	4,5	»	
Провода обмоточные	бухты	стеллаж (на поддонах)	» 0,28 » 0,46	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Провода установочные	без упаковки, бухты, барабаны дим. до 800 мм	стеллаж (на поддонах)	» 0,16 » 0,46	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Слюдинит	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,28	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Смолы твердые	мешки	стеллаж (на поддонах)	от 0,09 до 0,1	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Сополимер литьевой		стеллаж (на поддонах)	0,15	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
* Стекло органическое	ящики деревянные	штабель (на поддонах)	0,45	—	—	—	4,0	»	
Стекломиканит	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,28	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Стеклополотно	рулоны	стеллаж (на поддонах)	0,46	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
* Ткань различная	пакеты, ящики	стеллаж (на поддонах)	0,15	5,9	до 8,8	»	6,5	»	
Шнуры слаботочные	ящики	стеллаж (на поддонах)	от 0,09 до 0,15	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых	кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины			
Электропечи, электрошкафы	ящики	стеллаж (на поддонах)	0.17	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	Отапливаемый склад
Электроплит панельный	без упаковки	штабель (на поддонах)	0.69	—	—	—	4.5	То же

IV. Инструмент, абразивы, подшипники

Бруски шлифовальные	без упаковки, ящики	штабель (в таре)	0.75	—	—	—	4.5	→
		стеллаж (тара специальная)	0.48	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
Бумага и полотно шлифовальное	упаковка бумажная	стеллаж (на поддонах)	0.3	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
		штабель (на поддонах)	0.4	—	—	—	4.5	→
* Измерительный	без упаковки	стеллаж (тара специальная)	0.2	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
		коробки, футляры	0.1	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	→
Пневматический (слесарно-столярный)	ящики, коробки без упаковки	стеллаж (тара специальная, на поддонах)	от 0.22 до 0.35	5.9	до 8.8	то же	6.5	→
Прочий слесарно-столярный, паяльный	без упаковки, ящики	стеллаж (на поддонах)	» 0.38 » 0.4	5.9	до 8.8	»	6.5	→
Режущий	без упаковки, упаковка бумажная, ящики, коробки	стеллаж (спец. тара)	» 0.5 » 0.57	5.9	до 8.8	»	6.5	→
		стеллаж (на поддонах)	0.76	5.9	до 8.8	»	6.5	→
Электрический (слесарно-столярный)	без упаковки, коробки, ящики	стеллаж (тара специальная)	от 0.19 до 0.26	5.9	до 8.8	»	6.5	→
		стеллаж (на поддонах)	» 0.35 » 0.4	5.9	до 8.8	»	6.5	→
Круги шлифовальные	без упаковки	стеллаж (тара специальная)	0.54	5.9	до 8.8	»	6.5	→

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
Паста шлифовальная синтетическая	банки жестяные	стеллаж (в таре)	0,74	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
Подшипники	ящики без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,46 до 0,9	5,9	до 8,8	то же	6,5	То же	
		штабель (на поддонах)	1,11	—	—	—	4,5	»	
Шлифпорошки	пачки, мешки	стеллаж (на поддонах)	0,48	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
V. Разные изделия									
Арматура запорная (цветная)	ящики, без упаковки	штабель (на поддонах)	1,13	—	—	—	4,5	Неотапливаемый склад	
Арматура запорная (чугунная)	без упаковки	штабель (тара специальная)	0,81	—	—	—	4,5	То же	
Арматура стальная	без упаковки	стеллаж (в таре)	0,5	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
Бумага писчая, калька и др.	пачки, рулоны	штабель (на поддонах)	от 0,7 до 0,8	—	—	—	4,5	»	
		стеллаж (на поддонах)	> 0,15 > 0,2	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
Бумага разная	рулоны упаковки 2 щита	штабель (на поддонах)	> 0,2 > 0,27	4,5	—	—	4,5	То же	
		штабель (без поддонов)	> 0,4 > 0,82	—	—	—	4,2	»	
		стеллаж (на поддонах)	> 0,3 > 0,48	5,9	до 8,8	—	6,5	»	
		штабель (на поддонах)	> 0,4 > 0,6	4,5	до 8,8	—	4,2	»	
Гидроаппаратура	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,225	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
		стеллаж (тара специальная)	0,266	5,9	до 8,8	то же	6,5	»	
* Изделия текстильные	упаковка разная	стеллаж (на поддонах)	от 0,15 до 0,3	5,9	до 8,8	>	6,5	Отапливаемый склад температура не ниже +18°C	
* Кожа и кожевенные изделия	упаковка разная	стеллаж (на поддонах)	> 0,13 > 0,2	5,9	до 8,8	>	6,5	Отапливаемый склад	

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
Материалы пеньково-джутовые	связка	стеллаж (на поддонах)	от 0,1 до 0,13	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Неотапливаемый склад	
* Материалы скобяные	пачки	стеллаж (на поддонах)	0,6	5,9	до 8,8	то же	6,5	То же	
* Материалы и принадлежности хозяйственны	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0,2	5,9	до 8,8	>	6,5	>	
То же крупногабаритные	без упаковки	штабель (поштучно)	от 0,1 до 0,25	(на высоту изделия)				>	
* Набивки и материалы изоляционно-прокладочные	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,16 до 0,2	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
* Оборудование и посуда лабораторные	упаковка разная	стеллаж (тара специальная)	от 0,07 до 0,1	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же	
* Предметы домоустройства, отопления и сантехники:									
крупногабаритные	без упаковки	штабель (поштучно)	0,7	—	—	—	3,0	Неотапливаемый склад	
малогабаритные	то же	стеллаж (на поддонах)	0,48	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же	
Приборы и автоматика контрольно-измерительные	коробки, без упаковки	стеллаж (в таре и на поддонах)	от 0,32 до 0,5	5,9	до 8,8	то же	6,5	Отапливаемый склад	
Приборы оптические	коробки	стеллаж (в таре)	0,23	5,9	до 8,8	>	6,5	То же	
* Принадлежности канцелярские и чертежные	упаковка разная	стеллаж (на поддонах)	от 0,1 до 0,13	5,9	до 8,8	>	6,5	>	
Рукава металлические высокого давления	связки	стеллаж (на поддонах)	0,62	5,9	до 8,8	>	6,5	Неотапливаемый склад	
Рукава металлические герметические	связки	стеллаж (на поддонах)	0,29	5,9	до 8,8	>	6,5	То же	
Рукава металлические не-герметические	связки	стеллаж (на поддонах)	0,48	5,9	до 8,8	>	6,5	>	
* Спецодежда	связки	стеллаж (на поддонах)	от 0,1 до 0,15	5,9	до 8,8	>	6,5	Отапливаемый склад	

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и элеваторов фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
* Фитинги	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0,55	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
		штабель	0,68	—	—	—	4,5	То же	
То же	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,39	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
		штабель (на поддонах)	0,5	—	—	—	4,5	»	
Цепи	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,63 до 0,93	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Неотапливаемый склад	
* Части фасонные чугунных и стальных труб:									
Крупные	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	> 0,6 > 0,7	5,9	до 8,8	то же	6,5	То же	
		штабель (на поддонах)	0,9	—	—	—	4,5	»	
Мелкие	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,7 до 1	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	»	
VI. Оборудование и запасные части, метизы									
Бачок смывой	обрешетка	штабель (на поддонах)	0,13	4,4	—	—	4,4	Неотапливаемый склад	
		стеллаж (на поддонах)	0,08	4,85	до 8,8	от 8,2 и выше	5,6	То же	
Ванны стальные эмалированные	пакеты по 10 шт.	штабель (на поддонах)	0,50	—	—	—	4,35	»	
Ванны чугунные эмалированные ПВО	пакеты по 10 шт.	штабель (на поддонах)	0,52	—	—	—	5,4	»	
Вентиляторы	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0,11	5,9	до 8,8	—	6,5	»	
		штабель (на поддонах)	0,12	на высоту изделия		—			
		штабель однорядный	0,22	то же					
Гвозди	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,68	5,45	до 8,8	от 8,2 и выше	5,6	То же	
		стеллаж ячеекий	от 0,9 до 1,1	4,5	до 10	от 8,2 и выше	4,5	Отапливаемый склад	
* Готовые изделия со смежных производств	тара производственная	стеллаж полочечный	> 0,9 > 1,1	4,5	до 10	то же	4,5	То же	
		штабель	> 0,7 > 0,9	—	—	—	—	»	

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м. т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
Домкраты, тали, лебедки	ящики	штабель (на поддонах)	0.75	—	—	—	4.5	Отапливаемый склад	
То же	без упаковки	штабель (на специальных поддонах)	0.54	—	—	—	4.5	»	
Изделия металлические	ящики	стеллаж (на поддонах)	1.2	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»	
		штабель (на поддонах)	1.5	—	—	—	4.5	»	
	тара специальная	стеллаж (тара специальная)	1	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	»	
	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	1.2	5.9	до 8.8	то же	6.5	»	
Изол		штабель (на поддонах)	1.25	—	—	—	4.5	»	
	без упаковки	штабель (на поддонах)	0.38	5.0	—	—	5.0	»	
Калориферы	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0.37	5.9	до 8.8	—	6.5	Неотапливаемый склад	
Калориферы	без упаковки	стеллаж (в таре)	0.56	5.9	до 8.8	от 8.2 и выше	6.5	То же	
		штабель (однорядный)	0.25	на высоту изделия					
Калориферы разные	без упаковки	штабель (на поддонах)	0.43	3.2	—	—	3.20	»	
Канат смоляной	бухты	стеллаж (на поддонах)	0.099	5.05	до 8.1	от 8.2 и выше	5.6	Неотапливаемый склад	
* Катоды медные	тара производственная	стеллаж полочный	1.8	4.5	до 10	от 8.2 и выше	4.5	Отапливаемый склад	
Колонки водогрейные	обрешетки	стеллаж (на поддонах)	0.06	5.4	до 8.1	—	5.6	Неотапливаемый склад	
Кошма строительная	тюки	стеллаж (на поддонах)	0.098	5.05	до 8.1	от 8.2 и выше	5.6	То же	
* Лента алюминиевая и дюралюминиевая	буфты	стеллаж (на поддонах)	0.7	4.5	до 6	—	4.5	Отапливаемый склад	
* Лента медная из медных сплавов	буфты	стеллаж полочный (на поддонах)	от 1.8 до 2.3	4.5	—	—	4.5	То же	
Линолеум поливинилхлоридный однослоистый	без упаковки	штабель (на поддонах)	0.30	5.40	—	—	5.4	»	
Мастика строительная	фляги	стеллаж (на поддонах)	0.23	5.05	до 8.1	—	5.6	»	

Продолжение табл. II

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и элеваторов фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками		
				с пола	из кабины				
* Метизы	ящики	штабель (на поддонах)	1,3	4,5	до 10	от 8,2 и выше	4,5	Отапливаемый склад	
Мойка стальная эмалированная	обрешетки	стеллаж ячеекий штабель (на поддонах)	1,0 0,12	4,5 —	до 10 —	от 8,2 и выше —	4,5 4,95	То же Неотапливаемый склад	
Насосы	ящики	штабель (на поддонах) стеллаж (на поддонах)	0,107 от 0,48 до 0,6	4,85 5,9	8,1 до 8,8	от 8,2 и выше то же	5,6 6,5	То же По инструкции предприятия-изготовителя	
* Нормали	ящики	штабель (на поддонах) стеллаж ячеекий стеллаж полочный	0,74 от 1,5 до 2,2 > 1,5 > 2,2	— 4,5 4,5	— до 10 до 10	— от 8,2 и выше то же	4,5 4,5 4,5	Отапливаемый склад То же	
Оборудование:			> штабель	> 1,8 > 2,5	— —	— —	— —	>	
противопожарное	ящики	стеллаж (на поддонах)	от 0,203 до 0,312	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	>	
сварочное	ящики	штабель однорядный стеллаж (на поддонах)	0,2 от 0,47 до 0,65	на высоту изделия 5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Неотапливаемый склад	
Оборудование строительное	без упаковки	штабель однорядный штабель (на поддонах)	> 2,07 > 2,18 0,23	на высоту изделия —	на высоту изделия —	—	3,0	То же >	
* Олово в прутках	тара производственная	штабель однорядный стеллаж полочный	0,29 2,0	на высоту изделия 4,5	— —	—	4,5	Отапливаемый склад	
Пергамин	рулоны	штабель (на поддонах)	0,48	5,00	—	—	5,00	Неотапливаемый склад	
Писсуары настенные полуфарфоровые и фаянсовые	обрешетка	штабель (на поддонах)	0,066	—	—	—	4,88	То же	
		стеллаж (на поддонах)	0,056	4,85	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	>	

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площасти складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и элеваторов штабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
Плитка керамическая для полов	упаковка мягкая	стеллаж (на поддонах)	1,1	5.07	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	Неотапливаемый склад	
Плитка облицовочная керамическая	ящики	штабель (на поддонах)	0,95	5,22	—	—	5,22	То же	
		стеллаж (на поддонах)	0,65	5,25	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	»	
Плитка ПХВ для полов	пачки	стеллаж (на поддонах)	0,61	4,5	до 8,1	то же	5,6	Отапливаемый склад	
Плиты газовые бытовые	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	0,1	5,9	до 8,8	—	6,5	Неотапливаемый склад	
* Проволока медная, латунная, бронзовая	то же	стеллаж консольный	1,3	4,5	—	—	4,5	Отапливаемый склад	
	»	стеллаж полочный (на поддонах)	от 1,1 до 1,2	4,5	—	—	4,5	То же	
	катушки	то же	1,3	4,5	—	—	4,5	»	
* Проволока алюминиевая и дюралюминиевая	то же	стеллаж консольный	0,35	4,5	—	—	4,5	»	
* Проволока алюминиевая и дюралюминиевая	бунты	стеллаж полочный (на поддонах)	0,35	4,5	—	—	4,5	»	
* Припой	то же	то же	5,0	4,5	—	—	4,5	»	
Радиаторы отопительные	без упаковки	штабель (на поддонах)	0,75	4,35	—	—	4,35	Неотапливаемый склад	
Раковины металлические эмалированные	без упаковки	стеллаж (из поддонах)	0,054	4,85	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	То же	
Релин	то же	штабель (на поддонах)	0,54	5,00	—	—	5,00	Отапливаемый склад	
Рубероид	рулоны	штабель (из поддонах)	0,52	5,00	—	—	5,00	Неотапливаемый склад	
Скобы для крепления трубопроводов	ящики	стеллаж (на поддонах)	0,69	4,5	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	То же	
* Сплав твердый	ящики	стеллаж (на поддонах)	2,8	4,5	до 6	—	4,5	Отапливаемый склад	
Стеклоблоки	без упаковки	штабель (на поддонах)	0,39	4,75	—	—	4,75	Неотапливаемый склад	
Стекло витринное	ящики	стеллаж (без поддонах)	0,16	2,94	—	—	2,94	То же	
Стекло оконное	ящики	штабель (на поддонах)	0,3	5,00	—	—	5,00	»	

Продолжение табл. 11

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых	кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузо-подъемниками	рекомендуемые условия хранения	
с пола	из кабины							
Стеклопластик	без упаковки	штабель (без поддонов)	0,62	3,75	—	—	3,75	Неотапливаемый склад
Толь	рулоны	штабель (на поддонах)	0,48	5,0	—	—	5,0	»
Тормоза и редукторы	ящики	стеллаж (мелкая тара)	от 0,35 до 0,44	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад
		стеллаж (на поддонах)	1,1	5,9	до 8,8	то же	6,5	То же
Трубы керамические	без упаковки	стеллаж стоечный для металла	0,39	1,7	—	—	1,7	Неотапливаемый склад
Трубы чугунные канализационные	без упаковки	штабель (на поддонах)	0,43	5,0	—	—	5,0	То же
Умывальники фарфоро-фаянсовые	упаковка в обрешетке по 2 шт.	штабель (на поддонах)	0,06	—	—	—	5,15	»
		стеллаж (на поддонах)	0,058	4,85	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	»
Унитазы тарельчатые	упаковка в обрешетке по 2 шт.	штабель (на поддонах)	0,15	—	—	—	4,55	»
		стеллаж (на поддонах)	0,13	4,85	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	»
Части запасные к:								
гаражному оборудованию	ящики	штабель (на поддонах)	0,48	—	—	—	4,5	Отапливаемый склад
		стеллаж (тара специальная)	0,064	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	То же
компрессорам	коробки, ящики	стеллаж (в специальной таре)	0,2	5,9	до 8,8	то же	6,5	»
насосам	без упаковки, ящики	стеллаж (на поддонах)	0,15	5,9	до 8,8	»	6,5	»
подъемно-транспортному оборудованию и др.	ящики	штабель (на поддонах)	0,77	—	—	—	4,5	»
		стеллаж (на поддонах)	0,55	5,9	до 8,8	»	6,5	»
швейным машинам	без упаковки	стеллаж (тара специальная)	0,33	5,9	до 8,8	»	6,5	»
	коробки, ящики	стеллаж (на поддонах)	0,33	5,9	до 8,8	»	6,5	»

Продолжение табл. II

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в м при использовании				Рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
Чаши «Генуя»	упаковка в обрешетке по 2 шт.	стеллаж (на поддонах)	0,12	4,85	до 8,1	от 8,2 и выше	5,6	Неотапливаемый склад	
Шлифмашины, краскопульты и прочее малярно-штукатурное и строительное оборудование	без упаковки	стеллаж (на поддонах)	от 0,31 до 0,33	5,9	до 8,8	то же	6,5	То же	
Электродвигатели	без упаковки, упаковка: бумажная, обрешетки	стеллаж (на поддонах)	0,45	5,9	до 8,8	от 8,2 и выше	6,5	Отапливаемый склад	
		штабель (на поддонах)	0,52	—	—	—	4,5	То же	
VII. Литье и поковки									
* Литье мелкое	тара производственная	стеллаж полочный	от 0,9 до 1,1	4,5	до 10,0	—	4,5	Отапливаемый склад	
		штабель	» 1,2 » 1,8	—	—	—	4,0	То же	
		стеллаж ячеекный	» 0,6 » 0,8	4,5	до 10,0	—	4,5	»	
* Литье среднее	»	стеллаж полочный	» 0,7 » 0,9	4,5	до 10,0	—	4,5	»	
		стеллаж ячеекный	» 0,5 » 0,7	4,5	до 10,0	—	4,5	»	
		штабель	» 1,0 » 1,2	—	—	—	4,0	»	
* Литье из меди и ее сплавов	»	стеллаж полочный (на поддонах)	» 1,0 » 1,2	4,5	до 10	—	4,5	»	
		штабель (на поддонах)	» 1,5 » 1,8	—	—	—	4,0	»	
		стеллаж ячеекный	» 0,7 » 0,9	4,5	до 10	—	4,5	»	
		штабель (в стоечных поддонах)	» 1,3 » 1,7	—	—	—	4,0	»	

Продолжение табл. II

Наименование материала	Вид упаковки	Способ хранения	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при высоте укладки на 1 м, т/м ²	Рекомендуемая высота укладки в мм при использовании				Рекомендуемые условия хранения	
				кранов-штабелеров мостовых, подвесного и опорного типов, управляемых		кранов-штабелеров стеллажных	электропогрузчиков и электроштабелеров фронтальных и с поворотно-выдвижными грузоподъемниками		
				с пола	из кабины				
* Литье из алюминия и его сплавов (фасонное)	тара производственная	стеллаж полочный	от 0,3 до 0,4	4,5	до 10	—	4,5	Отапливаемый склад То же »	
		штабель	» 0,4 » 0,5	—	—	—	4,0		
		стеллаж ячеечный	» 0,2 » 0,3	4,5	до 10	—	4,5		
* Поковки и штамповки мелкие	тара производственная	стеллаж полочный	от 1,0 до 1,3	4,5	до 10	—	4,5	» » »	
		штабель	» 1,4 » 1,7	—	—	—	4,0		
		стеллаж ячеечный	» 0,8 » 0,9	4,5	до 10	—	4,5		
* Поковки и штамповки средние	»	стеллаж полочный	» 1,1 » 1,3	4,5	до 10	—	4,5	» »	
		штабель	» 1,6 » 2,0	—	—	—	4,0		

Приложения:
1. Условным знаком (звездочка) отмечены нагрузки, взятые из норм технологического проектирования машиностроительных заводов.
2. Условным знаком (двумя звездочками) отмечено требование к применению подъемно-транспортного оборудования во взрывозащищенном исполнении.
3. Исполнение электрооборудования кранов-штабелеров должно соответствовать классу помещений по ПУЭ.

11.5. Нормативные нагрузки на 1 м² площади складирования при установке специализированных контейнеров в один ярус следует принимать по таблице 12.

Таблица 12

Наименование и назначение специализированных контейнеров	Масса брутто, т	Площадь основания, м ²	Нагрузка на 1 м ² площади складирования при 1-ярусном хранении, т/м ²
МК-3 для сыпучих химикатов	4,0	1,21	3,3
МК-1,5 для сыпучих химикатов	2,0	1,21	1,66
МК-0,7 для сыпучих химикатов	1,5	0,49	3,06
СК-1-20 для штучных индустриальных и тарно-упаковочных грузов	20,0	14,7	1,36
СК-3-5 для тарно-штучных и специальных грузов	5,0	2,8	1,78
СК-1-5 для сыпучих грузов (кальцинированной соды, цемента и др.)	5,0	2,8	1,78
СК-3-1,5 для индустриальных штучных, кусковых, сыпучих грузов	5,0	1,78	2,8
СК-1-3,4 для неслеживающихся и слабоследывающихся сыпучих грузов	3,4	1,76	1,93
КЦМ-5 для сыпучих грузов, в том числе агрессивных (углеводородного реагента)	5,0	1,9	2,63
Контейнер ЦНИИС для цемента и сухой смеси	3,0	3,8	0,79*
Контейнер Гипроникеля для сульфидного концентратата влажностью до 25%, никелевых руд и других плохо сыпучих и влажных грузов с насыпным весом более 2,1 т/м ²	3,0	1,76	1,7
Контейнер Гипроцветмета для концентратов руд цветных металлов и других кусковых плохо сыпучих и влажных смерзающихся грузов с объемной массой более 2,1 т/м ³	5,0	2,03	2,46
Контейнер Гипроцветмета для концентратов руд цветных металлов и других кусковых смерзающихся грузов с объемной массой более 1,9 т/м ³	2,5	1,57	1,6
СКП-4 для концентратов руд цветных металлов.	10,0	4,94	2,02
Контейнер для длинномерных грузов, для труб из цветных металлов длиной до 9 м	3,8	12,3	0,31
СКМС-1 для мелкоштучных грузов (медицинского стекла и др.)	1,0	0,96	1,04
ПКС-2,85 для листового оконного стекла размером до 1200×1700 мм	2,85	1,74	1,64*
СК-VIII-2 для листового оконного стекла	3,0	1,57	1,9*
КВС для витринного и крупногабаритного стекла	3,0	1,1	2,7*
КСП-4,6 для стеклопрофилита	0,75	5,9	0,13*
Контейнер УНИПТИМАШ для гнутых стекол автомобиля	0,71	1,16	0,61
Контейнер для шиферных листов завода «Пущанс-Купда»	1,08	0,91	1,18
Контейнер для дренажных труб Азербийского завода	0,8	3,3	0,24*
К32 для электротехнических изделий	1	1,06	0,95
Контейнер СК для синтетического каучука	0,5	0,95	0,53

Примечания: 1. Рекомендуемая высота укладки — до 3 ярусов, и для контейнеров высотой до 1,0 м — 4 яруса.
2. Условным знаком (звездочка) помечены контейнеры, хранение которых допускается только в 1 ярус.

11.6. Нормативные нагрузки на 1 м² площади складирования при высоте укладки 1 м в целом по специализированному складу следует принимать по таблице 13.

Таблица 13

Наименование склада	Нагрузки т/м ² , при хранении		
	стеллажном	штабельном	смешанном
Сантехнического оборудования	0,31	0,46	0,5
Асбонзеделий	0,3	0,4	0,34
Автошин	0,105	0,114	0,109
Резинотехнических изделий	0,41	0,57	0,43
Нитропродукции (в таре)	0,4	0,4	0,4
Кислот (в таре)	0,108	0,15	0,13
Лакокрасочной продукции (в таре)	0,37	—	—
Пластмасс	—	0,23	—
Электротехнических изделий	0,33	0,71	0,41
Карбида кальция	—	0,7	—
Аbrasивов	0,45	0,63	0,56
Подшипников	0,68	1,01	0,9
Основной химии	0,69	0,54	0,57
Метизов	0,83	0,8	0,81
Бумаги	0,5	0,6	0,51
Инструмента	0,55	0,63	0,56
Запчастей	0,61	0,75	0,71

12. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ 1 ТОННЫ ГРУЗА, УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ

12.1. Производительность труда (выработка на одного производственного рабочего) следует определять как отношение годового объема перегрузочных работ ($Q_{\text{пер}}$) к расчетной численности производственных рабочих (P).

$$b_m = \frac{Q_{\text{пер}}}{P}, \quad \text{т/год.}$$

12.2. Уровень механизации (Y_m), являющийся количественным показателем технической оснащенности складов, следует определять отношением объема механизированных работ ($P_{\text{мех}}$) к общему объему работ за год ($P_{\text{мех}} + P_{\text{руч}}$).

$$Y_m = \frac{P_{\text{мех}}}{P_{\text{мех}} + P_{\text{руч}}} \times 100\%.$$

Уровень механизации складов тарно-штучной продукции должен быть не менее 87% - 93%.

12.3. Себестоимость переработки 1 тонны груза зависит от оборачиваемости, характера груза, применяемого подъемно-транспортного и складского оборудования, района расположения склада и других факторов.

Расчет себестоимости переработки 1 тонны груза следует производить в соответствии с Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости промышленной продукции, утвержденными Госпланом СССР, Госкомценом СССР и ЦСУ СССР, введенными в действие с 1 января 1971 г., и аналогичными действующими в отраслях и ведомствах нормативными документами.

13. НОРМАТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, СЛУЖАЩИХ И МОП

13.1. Нормативную численность основных производственных рабочих, инженерно-технических работников, служащих и МОП следует принимать по таблице 14.

Таблица 14

Наименование групп работающих	Способ расчета	Формулы и данные для расчета
Основные производственные рабочие (грузчики, комплектовщики, механизаторы)	<p>a) По среднесуточному объему работы G т/сутки и норме выработки N_v т/см с учетом коэффициента невыхода на работу «K» по болезням, отпуска и пр.</p> <p>b) По действительному фонду времени Φ и трудоемкости складских работ $T_{скл}$ в чел.-час., определяемой произведением нормируемой трудоемкости складских работ T_o на коэффициент дополнительных функций K_x</p>	$P = \frac{G}{N_v} \cdot K, \text{ чел.}$ $K = \text{от } 1,12 \text{ до } 1,14$ <p>Ни следует принимать по «Единым нормам выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы»</p> $P = \frac{T_{скл}}{\Phi}, \text{ чел.}$ <p>$T_{скл.} = T_o \cdot K_x, \text{ час.}$</p> <p>$K_x = 1,47$ — для кладовщиков промежуточных складов</p> <p>$K_x = 1,137$ — для комплектовщиков</p> <p>$K_x = 1,43$ — для водителей электротележек, мотороллеров, крановщиков и т. д.</p> <p>$K_x = 1,32$ — для водителей электропогрузчиков</p> <p>$K_x = 1,43$ — для подсобных рабочих, грузчиков с ручной тележкой</p> <p>$K_x = 1,19$ — для подсобных рабочих-грузчиков</p> <p>от 20 до 25 %</p>
Инженерно-технические работники и служащие МОП	<p>В процентах от основных производственных рабочих</p> <p>В процентах от основных производственных рабочих</p>	<p>от 1 до 2 %</p>

14. НОРМЫ РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДА

14.1. Расчет площадей склада следует производить по таблице 15.

Таблица 15

Наименование площадей	Способ расчета	Формулы и данные для расчета
Площадь общая	По заданной вместимости (емкости) склада E_{Φ} , коэффициенту использования площади K_F и по средней нагрузке на 1 м ² площади складирования при высоте укладки 1 м Емкость следует определять по заданному грузообороту склада (Q), сроку хранения в днях ($T_{ХР}$), числу дней поступления грузов в году (T)	$F_{общ} = \frac{E_{\Phi}}{q \cdot K_F \cdot h}, \text{ м}^2$ $E_{\Phi} = \frac{Q \cdot T_{ХР}}{T}, \text{ м}$
Площадь складирования	По технической плашировке, зная габаритные размеры l и b , и количество п стеллажей или штабелей По нагрузке q на 1 м ² площади складирования при высоте укладки 1 м (см. табл. 11), зная вместимость склада E_{Φ} и высоту складирования h	$F_{скл} = l \cdot b \cdot n, \text{ м}^2$ $F_{скл} = \frac{E_{\Phi}}{q \cdot h}, \text{ м}^2$
Площадь экспедиции приема	По среднесуточному поступлению грузов $\frac{Q}{T}$, коэффициенту неравномерности грузов $K_{нер. пост.}$, числу дней нахождения груза на площадке T_1 , нагрузке на 1 м ² площади складирования « q » при высоте укладки 1 м (см. табл. 11), высоте укладки грузов в экспедиции приема h пост. и коэффициенту использования площади экспедиции приема $K_{э. приема}$.	$F_{э. пр} = \frac{Q \cdot K_{нер. пост.} \cdot T_1}{T \cdot q \cdot h_{пост} \cdot K_{э. приема}}$ $K_{нер. пост.} = \text{от 1,2 до 1,5}$ $K_{э. приема} = \text{от 0,3 до 0,4}$
Площадь экспедиции по отправлению	По среднесуточному количеству отпускаемых грузов $\frac{Q}{T_2}$, коэффициенту неравномерности по отправлению $K_{нер. отпр.}$, нагрузке на 1 м ² площади складирования « q » при высоте укладки 1 м (см. табл. 11), высоте укладки грузов в экспедиции отправления h отпр. и коэффициенту использования площади экспедиции отправки $K_{э. отпр.}$ (T_2 — число дней отпуска грузов в году)	$F_{э. отпр} = \frac{Q \cdot K_{нер. отпр.}}{T_2 \cdot q \cdot h_{отпр} \cdot K_{э. отпр.}}$ $K_{нер. отпр.} = \text{от 1,1 до 1,2}$ $K_{э. отпр.} = \text{от 0,4 до 0,5}$
Площадь дефектной кладовой	По части среднесуточного поступления грузов $\frac{Q \cdot \beta}{T}$, нагрузке на 1 м ² площади складирования « q » при высоте укладки 1 м (см. табл. 11), высоте укладки грузов в дефектной кладовой $h_{д. к.}$, коэффициенту неравномерности поступления грузов $K_{нер. пост.}$ и коэффициенту использования площади $K_{д. к.}$ в дефектной кладовой	$F_{д. к.} = \frac{\beta \cdot Q \cdot K_{нер. пост.}}{T \cdot q \cdot h_{д. к.} \cdot K_{д. к.}}$ $\beta = \text{от 0,15 до 0,05}$ $K_{д. к.} = \text{от 0,4 до 0,5}$
Площадь завозной кладовой	По части среднесуточного поступления грузов $\frac{Q \cdot \beta_1}{T}$, нагрузке на 1 м ² площади складирования « q » при высоте укладки 1 м (см. табл. 11), высоте укладки грузов в завозной кладовой $h_{з. к.}$, коэффициенту неравномерности поступления грузов $K_{нер. пост.}$ и коэффициенту использования площади $K_{з. к.}$	$F_{з. к.} = \frac{\beta_1 Q \cdot K_{нер. пост.}}{T \cdot q \cdot h_{з. к.} \cdot K_{з. к.}}, \text{ м}^2$ $K_{з. к.} = \text{от 0,5 до 0,7}$ $\beta_1 = \text{от 0,20 до 0,25}$

15. НОРМЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-Р

15.1. Расчет потребности подъемно-транспорт

Наименование машин	Способ расчета	Формулы и нормативные данные для расчета
Электропогрузчики, автопогрузчики, мостовые краны и краны-штабелеры	По среднесуточной грузопереработке G , т/сутки, времени работы машины в сутки T , час, его производительности W т/час, и средней продолжительности цикла работы машины t_n , мин.	$n = \frac{G}{T \cdot W}, \text{ шт.}$ <p>где $W = \frac{60 \cdot \omega \cdot Y \cdot K_0}{t_n}, \text{ т/час.}$</p> <p>где ω — грузоподъемность машины, т Y — коэффициент использования машины по грузоподъемности K_0 — коэффициент использования машины по времени $K_0 = 0.75$ для погрузчиков с крановой или безблочкой стрелой $K_0 = 0.85$ для погрузчиков с вилами или со стакивателем $K_0 = \text{от } 0.75 \text{ для кранов до } 0.9 \text{ с крюком или вилами}$</p>
Машины непрерывного действия	По среднесуточной грузопереработке G , т/сутки, времени работы машины в течение суток T , час, ее производительности W , т/час, весу одного места груза P , кг	$n = \frac{G}{T \cdot W} \text{ шт.}$ <p>P — вес одного места груза, кг a — расстояние между центрами соседних мест груза на ленте конвейера, м</p> $a = \frac{l_3}{P_3} \cdot V, \text{ м}$ <p>где $W = \frac{3.6 \cdot p \cdot v}{a} \text{ т/час.}$</p> <p>$l_3$ — норматив времени на загрузку (подачу) одного места груза на конвейер, сек. P_3 — количество групп рабочих, совместно загружающих конвейер V — скорость ленты конвейера $V = \text{от } 1,0 \text{ до } 1,2 \text{ м/сек. при транспортировании штучных грузов}$</p>

Примечание. t_n следует принимать согласно требованиям пункта 15.2 настоящих норм.

15.2. Среднюю продолжительность цикла работы машины следует принимать по таблице 17.

Таблица 17

Наименование машин	Формулы и нормативные данные для расчета
Электропогрузчики и автопогрузчики	$t_n = \frac{2.1H^1}{V_0} + \frac{2l_1}{V_1} + 4l_1 + t_0, \text{ мин.}$ <p>где H^1 — средняя высота подъема, м l_1 — средняя длина пути в цикле, м H^1, l_1 — следует брать из исходных данных на проектирование V_0, V_1 — соответственно скорость подъема и скорость передвижения, м/мин. t_1 — время наклона рамы в транспортное, загрузочное или разгрузочное положение, мин. $t_1 = 0.25 \text{ мин.}$ t_0 — сумма времени, затрачиваемого на захват груза, освобождение от захвата, уточнение установки мин. $t_0 = 0.8 \text{ мин. для погрузчика с вилами или со стакивателем}$ $t_0 = \text{от } 0.8 \text{ до } 1,0 \text{ мин. для погрузчиков с крановой или безблочкой стрелой}$ $t_0 = 1 \text{ мин. для погрузчиков со штырем}$</p>

Наименование машин	Формулы и нормативные данные для расчета
Краны мостовые и краны-штабелеры (стеллажные, мостовые) с ручным управлением	$t_n = \frac{2.5 H^l}{v_0} + 2 \left(\frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2} + \frac{n}{v_3} \right) + t_0, \text{ мин.}$ <p>где H^l — средняя высота подъема, м l_1 — средняя длина пути (дальность транспортирования) в цикле, м l_2 — средний путь тележки (тали, захвата, крючков), м n — среднее число оборотов крана (стрелы) в цикле, м</p> <p>Величины H^l, l_1, l_2, n принимать из данных на проектирование</p> <p>v_0, V_1, V_2, V_3 — соответственно скорости подъема, передвижения крана, передвижения тележки (тали, захвата, крючков), поворота крана, м/мин. принимать по паспортным данным</p> <p>t_0 — среднее время, затрачиваемое на дополнительные операции (застопка и отстопка при использовании стропов, уточнение подходов и установка поддонона, захват груза)</p> <p>$t_0 = \text{от } 1 \text{ до } 2 \text{ мин.}$</p> $t_n = \frac{2l_1}{V_1} + 4 \frac{l_2}{V_2} \text{ мин.}$ <p>(с учетом совмещения движения вдоль стеллажа с движением вверх)</p>
краны-штабелеры стеллажные с автоматическим управлением	

Примечания: 1. Расчетный цикл и производительность крана следует проверить с учетом продолжительности работы механизма по классу использования, который определяется временем, в течение которого механизм в работе (движении).

2. Проверку следует производить по стандарту СЭВ РС 5138—75 «Техника безопасности». Грузоподъемные краны. Классификация механизмов по режимам работы.

16. НОРМЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ ТАРЫ (ЯЩИЧНОЙ ТАРЫ, КОНТЕЙНЕРОВ, ПОДДОНОВ)

16.1. Расчет потребности в производственно-складской таре следует производить по таблице 18.

Таблица 18

Назначение тары	Способ расчета	Формулы и данные для расчета
Общая потребность в таре	По сумме количеств складской тары Π_{xp} , тары, находящейся, в ремонте Π_p , тары, задержанной потребителем Π_{ob} , тары, находящейся в пути Π_n	$\Pi_{\text{общее}} = \Pi_{xp} + \Pi_p + \Pi_{ob} + \Pi_n, \text{ шт.}$
Складская тара (тара, предназначенная для хранения, перемещения и складирования грузов внутри склада)	По грузообороту по данной номенклатуре Q_i , нормативному сроку хранения T_i и грузовместимости тары g	$\Pi_{xp} = \frac{Q_i \cdot T_i}{365 \cdot g}, \text{ шт.}$
Тара, находящаяся в ремонте	По количеству складской тары и коэффициенту K_p	$\Pi_p = \Pi_{xp} \cdot K_p, \text{ шт.}$ $K_p = 0,1$
Тара, задержанная потребителем	По грузообороту базы (склада) Q , количеству дней работы склада в году T , грузовместимости оборотной тары g и числу дней, в течение которых тара задерживается потребителем T_n	$\Pi_{ob} = \frac{Q \cdot T_n}{T \cdot g}, \text{ шт.}$ $T_n = \text{до } 5 \text{ дней}$ $T_n = 10 \text{ дней (для контейнеров)}$
Тара, находящаяся в пути	По грузообороту базы (склада) Q , грузовместимости тары g , времени нахождения тары в пути, t пути, и коэффициенту неравномерности по отправлению $K_{\text{нер. отпр.}}$	$\Pi_{\text{путь}} = \frac{Q \cdot K_{\text{нер. отпр.}} \cdot t}{365 \cdot g}, \text{ шт.}$ $K_{\text{нер. отпр.}} = \text{от } 1,2 \text{ до } 1,5$

17. НОРМЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ ЗАРЯДНЫХ МЕСТ ДЛЯ БАТАРЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

17.1. Расчет потребности зарядных мест для батарей, устанавливаемых на напольный электротранспорт следует производить по таблице 19.

Таблица 19

Наименование рассчитываемой величины	Способ расчета	Формулы и данные для расчета
Количество зарядных мест, A	<p>По суммарному (посменно) количеству батарей ΣNa установленных на самоходных машинах, действующих на предприятиях во всех сменах (без учета машин, находящихся в ремонте и в резерве), по числу смен работы предприятия «а» и зарядной станции «В», с учетом коэффициентов:</p> <p>K_n — характеризующего продолжительность заряда батарей</p> <p>K_t — Учитывающего число зарядных мест для тренировки батарей</p> <p>K_3 — коэффициент запаса</p>	$A = \frac{\sum Na}{B} \cdot K_n \cdot K_t \cdot K_3$ <p>K_t от 1,03 до 1,05 K_3 от 1,1 до 1,3 (при меньшем Na следует принимать большее значение K_3)</p>

Примечание. K_n принимать согласно требованиям пункта 17.2 настоящих норм.

17.2. Значение коэффициента K_n , приведенные в таблице 20 следует принимать в зависимости от времени работы машины до полного разряда батарей $t_{раз}$, коэффициента загрузки машины $K_{заг}$ и времени зарядки батарей $t_{зар}$.

Таблица 20

Коэффициент загрузки машины $K_{заг}$	Время работы машины до полного разряда батарей, час $t_{раз}$	Время зарядки, час $t_{зар}$	
		6	Коэффициент K_n
0,1	50		0,154
0,2	25		0,31
0,3	16,7		0,468
0,4	12,5		0,633
0,5	10,0		0,80
0,6	8,35		0,978
0,7	7,15		1,16
0,8	6,25		1,32
0,9	5,55		1,50

17.3. Коэффициент загрузки машин задается генеральным проектировщиком по опытным данным.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр- ница	Пункт, графа	Строка	Напечатано		Следует читать
			3	4	
3	по тексту	9	управлениями		управлениям
11	пункт 3, графа «температура»		не выше +10°		не нормируется
11	пункт 3, графа «относительная влажность в процен- тах»		от 40 до 50		не нормируется
11	пункт 4, гр. «отно- сительная вл. воздуха в процен- тах»		от 55 до 69		от 55 до 70
12	пункт 16, гр. «тем- пература»		не выше +10°		сухое крытое помещение
12	пункт 16 гр. «отно- сит. вл. воз- духа в про- центах»		от 40 до 50		сухое крытое помещение
12	пункт 22, гр. «тем- пература»		не выше -10°		не нормируется
12	пункт 22, гр. «отно- сительн. вл. воздуха в процентах»		от 40 до 50		не нормируется
12	в конце таблицы 6		пропущено		дополнить слова: Примечание: приведенные в таблице 6 данные по температуре хранения и влажности даны для укрупненной номенклату- ры. При определении условий хра- нения каждой конкретной номен- клатуры следует пользоваться со- ответствующими ГОСТами, ТУ и специальными инструкциями.
53	«Способ расчета»	5	пропущено		дополнить слова 1 м, высоте складирования 1
53	«Способ расчета»	26	К э пост.		К э пост.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Общие положения	5
2. Фонды времени и режим работы рабочих и оборудования	6
3. Оборудование складов тарно-штучной продукции	8
4. Параметры складских зданий и применяемое оборудование	9
5. Перечень складов с указанием их назначения и технических требований, предъявляемых к внутренней атмосфере и полам	11
6. Классификация огнеопасных и взрывоопасных веществ по совместимости хранения	13
7. Категории складов по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности	14
8. Нормы по ширине проходов и проездов	15
9. Нормативные коэффициенты использования площади	27
10. Нормы запасов материально-технических ресурсов	28
11. Нормы нагрузок на 1 м ² площади складирования	28
12. Производительность труда, себестоимость переработки 1 т груза, уровень механизации	51
13. Нормативная численность основных производственных рабочих, инженерно-технических работников и служащих, МОП	52
14. Нормы расчета площадей склада	53
15. Нормы расчета потребности подъемно-транспортных машин для выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ	54
16. Нормы расчета потребности производственно-складской тары (ящичной тары, контейнеров, поддонов)	55
17. Нормы расчета потребности зарядных мест для батарей, устанавливаемых на напольный электротранспорт	56