
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
(проект,
1-я редакция)

КОМПОЗИТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

Определения механических характеристик
при сжатии однородно армированных
материалов испытанием на четырехточечный изгиб
«сэндвич»-балки

ASTM D5467/D5467M – 97
«Standard Test Method for Compressive Properties of Unidirectional Polymer
Matrix Composite Materials Using a Sandwich Beam»
(MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

ГОСТ Р
(проект, 1-я редакция)

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Объединением юридических лиц «Союз производителей композитов», на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ТК 497

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____ 201_ г. №____

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к региональному стандарту АСТМ D5467/D5467M-97 «Определения механических характеристик при сжатии односторонне армированных материалов испытанием на четырехточечный изгиб «сэндвич»-балки» (ASTM D5467/D5467M-97 «Standard Test Method for Compressive Properties of Unidirectional Polymer Matrix Composite Materials Using a Sandwich Beam») путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ 1.5 (подраздел 3.1), путем изменения содержания отдельных структурных элементов, которые выделены вертикальной линией, расположенной на полях этого текста, а также не включения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного регионального стандарта приведено в дополнительном приложении ДБ. Оригинальный текст невключенных, модифицированных структурных элементов регионального стандарта и объяснения причин внесения технических отклонений приведены в дополнительных приложениях ДА и ДВ.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 201_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Сущность метода
4 Оборудование
5 Подготовка к проведению испытания
6 Проведение испытания
7 Обработка результатов
8 Протокол испытания
Приложение А (справочное) Примеры разрушений образцов
Приложение ДА (справочное) Оригинальный текст невключенных структурных элементов
Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного регионального стандарта
Приложение ДВ (справочное) Оригинальный текст модифицированных структурных элементов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМПОЗИТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

Определения механических характеристик при сжатии односторонне армированных материалов испытанием на четырехточечный изгиб «сэндвич»-балки

Polymer composites

Determination of mechanical characteristics by compression of unidirectional reinforcement materials by four-point bending of sandwich beam

Дата введения — 201 — —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиты и устанавливает метод определения механических характеристик при сжатии в плоскости армирования односторонне армированных материалов внешнего слоя «сэндвич»-конструкций испытанием на четырехточечный изгиб «сэндвич»-балки.

В качестве армирующего наполнителя материалов внешнего слоя «сэндвич»-конструкций используют высокомодульные непрерывные волокна.

Примечание – См. ДВ.1 (приложение ДВ).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 6507–90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7338–90 Пластины резиновые и резинотканые. Технические условия

ГОСТ 12423–66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 14359–69 Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования

ГОСТ 28840–90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования

ASTM D3410/D3410M-03(2008)* Композиты полимерные. Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах

* Действует до введения ГОСТ, разработанного на основе ASTM D3410/D3410M.

АСТМ D5229/D5229M-12 Композиты полимерные. Метод определения влагопоглощения и равновесного состояния**

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Примечание – См. ДВ.2 (приложение ДВ).

3 Сущность метода

Сущность метода заключается в том, что образец подвергают четырехточечному изгибу до разрушения материала внешнего слоя образца, при этом определяют:

- предел прочности при сжатии верхней грани образца;
- прочность при сжатии верхней грани образца;
- среднюю деформацию при сжатии верхней грани образца в *i*-й определенной контрольной точке;
- среднюю максимальную деформацию при сжатии верхней грани образца;
- хордовый модуль при сжатии материала внешнего слоя образца;
- деформацию перехода.

Примечание – См. ДВ.3 (приложение ДВ).

4 Оборудование

4.1 Микрометры по ГОСТ 6507 обеспечивающие измерение толщины образца с точностью 2,5 мкм, ширины образца с точностью 25 мкм.

4.2 Испытания проводят на испытательной машине по ГОСТ 28840, обеспечивающей нагружение образца с заданной постоянной скоростью перемещения активного захвата, измерение нагрузки с погрешностью не более $\pm 1\%$ измеряемой величины, а также возможность регулирования скорости нагружения образца.

4.2.1 Испытательная машина должна быть снабжена двумя траверсами, на каждой из которых могут перемещаться по две опоры.

** Действует до введения ГОСТ Р, разработанного на основе АСТМ D5229/D5229M.

4.2.2 Траверсы должны обеспечивать неподвижность опор при испытаниях и иметь цену деления шкалы 1 мм, позволяющей устанавливать опоры на заданном расстоянии.

4.2.3 Опоры должны иметь цилиндрическую форму. Диаметр опор зависит от толщины образца и должен быть не менее $1,5T$, где T – толщина образца в миллиметрах.

4.2.4 Для предотвращения разрушения материала внешнего слоя образца, допускается использовать резиновые пластины по ГОСТ 7338 шириной 1,57, где T – толщина образца в миллиметрах, толщиной 3 мм, твердостью по Шору А 60.

4.2.5 Длина опор и резиновых пластин должна быть не менее ширины образца.

4.3 Для регистрации деформаций используют приборы, обеспечивающие измерение деформаций с погрешностью не более $\pm 1\%$ предельного значения измеряемой величины.

4.4 Для кондиционирования образцов в заданных условиях применяют климатические камеры, обеспечивающей поддержание заданной температуры с точностью $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ и воздействие других климатических факторов, при необходимости.

4.5 Дисковая пила с водяным охлаждением, оснащенная алмазным отрезным кругом.

Примечание – См. ДВ.4 (приложение ДВ).

5 Подготовка к проведению испытания

5.1 Подготовка образцов

5.1.1 Для определения механических характеристик при сжатии методом испытания «сэндвич»-балки на четырехточечный изгиб используют не менее пяти образцов, если иное не установлено в нормативной или технической документации на изделие.

5.1.2 Для испытания применяют образцы, которые должны соответствовать требованиям таблицы 1.

5.1.3 Образцы изготавливают механической обработкой из изделий или полуфабрикатов, или путем склеивания исходных материалов, образующих материалы внутреннего и внешнего слоев «сэндвич»-конструкции, размеры которых должны соответствовать требованиям таблицы 1.

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

Таблица 1

Наименование параметра	Образец типа А	Образец типа Б
	Направление армирования верхней грани, град.	
	0	90
Толщина верхней грани образца, h_f , мм	0,8	1,2
Толщина материала внутреннего слоя образца, h_c , мм	40	13
Толщина нижней грани образца, h_o , мм	1,6	1,6
Плечо силы, l_m , мм	200	50
Ширина образца, w , мм	25	25
Материал внутреннего слоя	размер шестигранных сот	От 3 до 4 мм
	тип материала	Алюминий
	ось w/L	В направлении пролета
	плотность, $\text{г}/\text{м}^3$	368
Нижняя грань	Аналогична верхней грани	Сплав Д16

Примечание – Под верхней гранью образца в настоящем стандарте понимают боковую поверхность образца, образованную материалом внешнего слоя образца, на которую воздействует нагрузка, под нижней гранью – боковую поверхность образца, образованную материалом внешнего слоя образца, противоположенную нагруженной.

Условия и метод изготовления образцов, механическая обработка, место и направление их вырезки устанавливают в нормативной или технической документации на испытуемое изделие.

Механическую обработку осуществляют при помощи дисковой пилы (см. 4.5).

5.1.4 Перед изготовлением образцов, путем склеивания, микрометром (см. 4.1) измеряют толщину верхней и нижней грани рабочей части образца в трех местах: по краям и в середине. Записывают среднее значение толщины верхней и нижней грани для каждого образца.

При изготовлении образцов механической обработкой за толщину верхней и нижней грани принимают значение, установленное в нормативной или технической документации на изделие.

5.1.5 После изготовления образцов вычисляют площадь поперечного сечения рабочей части образца по формуле (1) и записывают значение в протокол испытаний.

Площадь поперечного сечения образца A , мм^2 , вычисляют по формуле

$$A = w \cdot h, \quad (1)$$

где | w – ширина образца, мм ;

h – толщина образца, мм .

5.1.6 Образцы должны иметь ровные поверхности, без сколов, трещин, расслоений и других дефектов, заметных невооруженным глазом.

Все поверхности образцов должны быть плоскими, взаимно перпендикулярными и параллельными.

5.1.7 Образцы должны иметь маркировку.

Маркировка должна содержать порядковый номер образца, сведения о материале, из которого образец был получен.

Маркировка должна сохраняться в течение всего испытания, во всех условиях и режимах, установленных настоящим стандартом.

5.2 Условия кондиционирования, хранения и испытания

5.2.1 Образцы кондиционируют по АСТМ Д5229/Д5229М (метод С).

5.2.2 Образцы хранят и испытывают при стандартной атмосфере 23/50 по ГОСТ 12423.


Примечание – См. ДВ.5 (приложение ДВ).

6 Проведение испытания

6.1 При испытании образцов типа А, устанавливают датчики регистрации деформации (см. 4.3) в соответствии с рисунком 1.

ГОСТ Р


(проект, 1-я редакция)

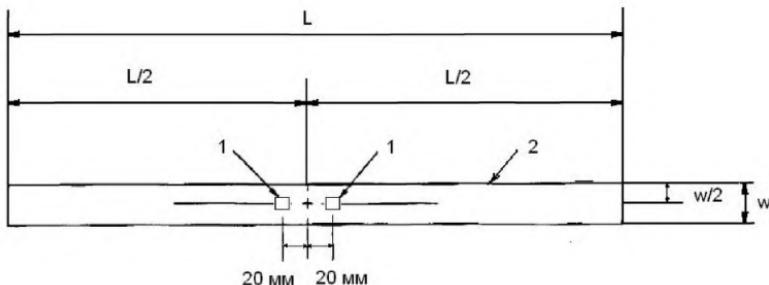

1 – датчики регистрации деформации; 2 – верхняя грань образца; L – длина образца; w – ширина образца

Рисунок 1

При испытании образцов типа Б, устанавливают датчик регистрации деформации в соответствии с рисунком 2.

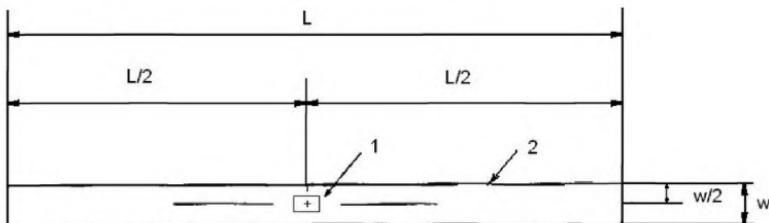


1 – датчик регистрации деформации; 2 – верхняя грань образца; L – длина образца; w – ширина образца

Рисунок 2


6.2 В зависимости от типа образца, устанавливают расстояние между опорами в соответствии с рисунком 3 (для образцов типа А) и рисунком 4 (для образцов типа Б).

6.3 Устанавливают образец на опоры, приводят в соприкосновение с его верхней гранью две опоры, и регулируют их таким образом, чтобы допускаемое отклонение от параллельности поверхностей не превышало 1°. Между опорами и образцом прокладывают резиновые пластины (см. 4.2.4).

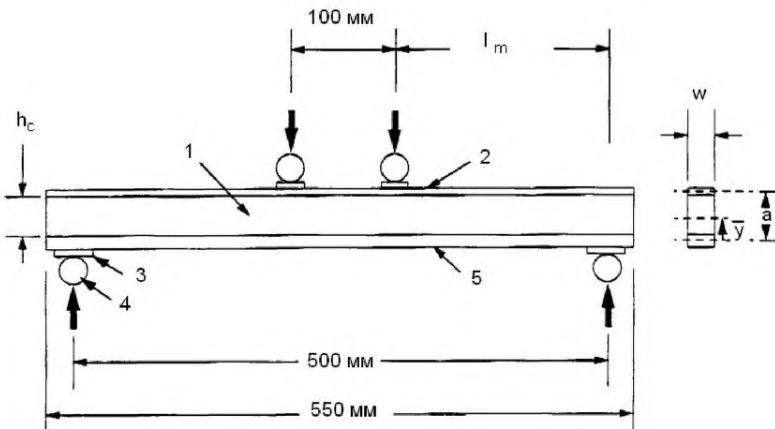

1 – материал внутреннего слоя образца; 2 – верхняя грань образца; 3 – резиновые пластины; 4 – опора; 5 – нижняя грань образца; h_c – толщина материала внутреннего слоя образца; l_m – плечо силы; w – ширина образца; \bar{y} – расстояние между нейтральными осями материала внутреннего слоя и нижней гранью; a – расстояние между нейтральными осями верхней и нижней гранями образца

Рисунок 3

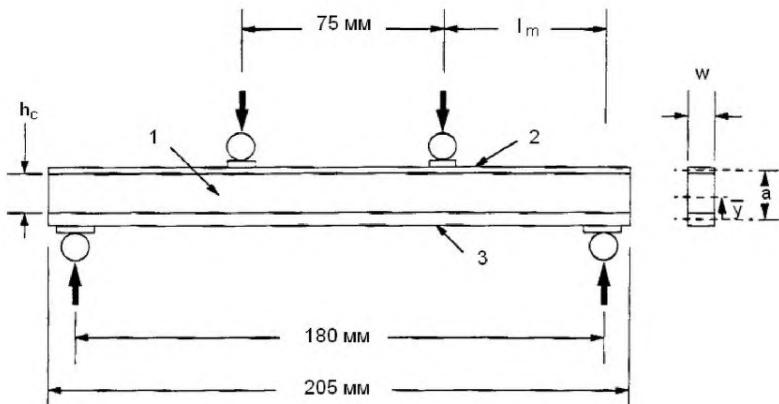

1 – материал внутреннего слоя образца; 2 – верхняя грань образца; 3 – нижняя грань образца; h_c – толщина материала внутреннего слоя образца; l_m – плечо силы; w – ширина образца; \bar{y} – расстояние между нейтральными осями материала внутреннего слоя и нижней гранью; a – расстояние между нейтральными осями верхней и нижней гранями образца

Рисунок 4

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

6.4 Устанавливают скорость перемещения опор в соответствии с нормативной или технической документацией на изделие. При отсутствии этих данных скорость перемещения опор устанавливают такой, чтобы разрушение образца происходило в течение 1 – 10 мин. Рекомендуемые значения:

- скорость деформации – 0,01 мин⁻¹;
- скорость перемещения опор – 1,5 мм/мин.

6.5 Нагружают образец с заданной постоянной скоростью и записывают значения нагрузки и деформации.

Если при испытании образца типа А, разница в показаниях между двумя датчиками регистрации деформации превышает 10 % результаты испытания не учитывают.

Значения регистрируют непрерывно или через регулярные интервалы, так чтобы при проведении испытания было записано не менее 100 значений.

6.6 При появлении первичных признаков разрушения верхней грани образца: резкое изменение формы графика зависимости напряжения от деформации (образование так называемой области перехода) или начальное разрушение слоя верхней грани – записывают значения нагрузки, деформации и характер разрушения.

6.7 При разрушении верхней грани образца записывают значения максимальной нагрузки и деформации.

6.8 Для описания места и характера разрушения используют обозначения в соответствии с АСТМ Д3410/Д3410М и таблицей 2.

Таблица 2

Первый символ		Второй символ		Третий символ	
Характер разрушения	Шифр	Участок разрушения	Шифр	Место разрушения	Шифр
Отслоение оболочки от заполнителя	D	У нагружающей опоры	A	Слева	L
Разрушение нити	F	Датчик	G	Справа	R
Сквозная трещина	H	Несколько участков	M	В середине	M
Нестабильность слоя	L	Снаружи от датчика	O	Различные	V
Местный залом	W	Различные	V	Неизвестно	U
Несколько видов	M(xyz)	Неизвестен	U		

Окончание таблицы 2

Первый символ		Второй символ		Третий символ	
Характер разрушения	Шифр	Участок разрушения	Шифр	Место разрушения	Шифр
Дробление заполнителя	C				
Продольное расщепление	S				
Поперечный сдвиг	T				
Взрывной тип	X				
Прочее	O				

Примеры разрушений образцов и соответствующих обозначений разрушений представлены в приложении А.

6.9 Результаты испытаний учитывают при разрушении верхней грани образца на центральном участке рабочей части образца длиной 50 мм.

6.10 Результаты испытаний не учитывают при разрушении материала внутреннего слоя: сдвиг, смятие, расслоение между материалом внешнего и внутреннего слоя.

Примечание – См. ДВ.6 (приложение ДВ).

7 Обработка результатов

7.1 Предел прочности при сжатии верхней грани образца F^{cu} , МПа, вычисляют по формуле

$$F^{cu} = \frac{P^{\max} \cdot I_m \cdot \left(a - \bar{y} + \frac{h_f}{2} \right)}{2w \cdot \left[h_f \cdot (a - \bar{y})^2 + \frac{E_o}{E_f} \cdot h_o \cdot \bar{y}^2 \right]}, \quad (2)$$

где | P_{\max} – максимальная нагрузка, предшествующая разрушению верхней грани образца, МН;

I_m – плечо силы, мм;

a – расстояние между нейтральными осями верхней и нижней гранями образца, мм;

\bar{y} – расстояние между нейтральными осями материала внутреннего слоя и нижней гранью, мм;

h_f – толщина верхней грани рабочей части образца, мм;

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

- | w – ширина рабочей части образца, мм;
 E_o – модуль упругости нижней грани в направлении проведения испытания, МПа;
 E_f – расчетный модуль упругости верхней грани в направлении проведения испытания, МПа;
 h_o – толщина нижней грани образца, мм.

7.2 Прочность при сжатии верхней грани образца σ_i^c , МПа, вычисляют по формуле

$$\sigma_i^c = \frac{P_i \cdot I_m \cdot \left(a - \bar{y} + \frac{h_f}{2} \right)}{2w \cdot \left[h_f \cdot (a - \bar{y})^2 + \frac{E_o}{E_f} \cdot h_o \cdot \bar{y}^2 \right]}, \quad (3)$$

где | P_i – нагрузка в i -ой контрольной точке, МН.

Расстояние между нейтральными осями верхней и нижней гранями образца a , мм, вычисляют по формуле

$$a = h_c + \frac{h_f}{2} + \frac{h_o}{2}, \quad (4)$$

где h_c – толщина материала внутреннего слоя образца, мм.

Расстояние между нейтральными осями материала внутреннего слоя и нижней гранью \bar{y} , мм, вычисляют по формуле

$$\bar{y} = \frac{a \cdot h_f}{h_f + \left[\frac{E_o}{E_f} \right] \cdot h_o} \quad (5)$$

7.3 Для образцов типа А или в случае, если верхняя и нижняя грань образца обладают одинаковой жесткостью, или если толщина нижней грани образца вдвое превышает толщину испытываемой грани, формулы 3 и 4 упрощают до формул 7 и 8.

7.3.1 Предел прочности при сжатии верхней грани образца F^{cu} , МПа, вычисляют по формуле

$$F^{cu} = \frac{P_{max} \cdot I_m \cdot \left(h_c + \frac{9}{4} \cdot h_f \right)}{2 \cdot w \cdot h_f \cdot \left[h_c + \frac{3}{2} \cdot h_f \right]^2}, \quad (6)$$

где | P_{max} – максимальная нагрузка, предшествующая разрушению верхней грани образца, МН;

I_m – плечо силы, мм;

h_c – толщина материала внутреннего слоя образца, мм;

h_f – толщина верхней грани рабочей части образца, мм;

w – ширина рабочей части образца, мм.

7.3.2 Прочность при сжатии верхней грани образца σ_i^c , МПа, вычисляют по формуле

$$\sigma_i^c = \frac{P_i \cdot I_m \cdot \left(h_c + \frac{9}{4} \cdot h_f \right)}{2 \cdot w \cdot h_f \cdot \left[h_c + \frac{3}{2} \cdot h_f \right]^2}, \quad (7)$$

где | P_i – нагрузка в i -ой контрольной точке, МН.

7.4 Среднюю деформацию при сжатии верхней грани образца типа А в i – ой контрольной точке ε_i^{cu} , вычисляют по формуле

$$\varepsilon_i^{cu} = \frac{\varepsilon_{1i} + \varepsilon_{2i}}{2}, \quad (8)$$

где | ε_{1i} – деформация при сжатии в i – ой контрольной точке, измеренная первым датчиком;

ε_{2i} – деформация при сжатии в i – ой контрольной точке, измеренная вторым датчиком.

7.5 Среднюю максимальную деформацию при сжатии верхней грани образца типа А ε^{cu} вычисляют по формуле

$$\varepsilon^{cu} = \frac{\varepsilon_1^{cu} + \varepsilon_2^{cu}}{2} \quad (9)$$

где | ε_1^{cu} – максимальная деформация при сжатии, измеренная первым датчиком;

ε_2^{cu} – максимальная деформация при сжатии, измеренная вторым датчиком.

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

7.6 Хордовый модуль при сжатии материала внешнего слоя образца $E^{xop\delta}$, МПа, вычисляют по формуле

$$E^{xop\delta} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}, \quad (10)$$

где $\Delta\sigma$ – изменение прочности при сжатии для двух точек деформации, в соответствии с таблицей 3, МПа;

$\Delta\varepsilon$ – изменение средней деформации при сжатии для двух точек, в соответствии с таблицей 3, (необходимо использовать абсолютную деформацию не микродеформацию, номинально 0,002).

7.6.1 Выбирают соответствующий диапазон деформаций для модуля упругости, определяемого хордой по таблице 3.

Таблица 3

Диапазон величины продольной деформации для расчета определяемого по хорде модуля	
Начальная точка, $\mu\varepsilon$	Конечная точка, $\mu\varepsilon$
1000 ^A	3000

^A Данный диапазон деформаций указан для отражения нижней половины кривой "напряжение-деформация". Для материалов, соответствующих уровню ниже 6000 $\mu\varepsilon$ рекомендован диапазон деформаций в размере 25 — 50 % от предельной.

7.7 Деформацию перехода определяют в соответствии с АСТМ D3410/D3410M.

7.8 Среднее арифметическое предела прочности при сжатии верхней грани образца F^{cu} , МПа, среднее арифметическое прочности при сжатии верхней грани образца σ_i^c , МПа, среднее арифметическое хордового модуля при сжатии материала внешнего слоя образца $E^{xop\delta}$, МПа вычисляют по ГОСТ 14359 (подпункт 4.3).

7.9 Стандартное отклонение предела прочности при сжатии верхней грани образца $\sigma_{F^{cu}}$, МПа, стандартное отклонение прочности при сжатии верхней грани образца $\sigma_{\sigma_i^c}$, МПа, стандартное отклонение хордового модуля при сжатии материала внешнего слоя образца $\sigma_{E^{xop\delta}}$, МПа, вычисляют по формуле

$$\sigma_{F^{cu}}(\sigma_i^c, \sigma_{E^{xop\delta}}) = \sqrt{\frac{\sum [F^{cu}(\sigma_i^c, E^{xop\delta})]^2 - n \cdot [F^{cu}(\sigma_i^c, E^{xop\delta})]^2}{n-1}}, \quad (11)$$

где $F^{cu}(\sigma_i^c, E^{xop\delta})$ – предел прочности при сжатии верхней грани образца единичного значения, МПа (прочность при сжатии верхней грани образца единичного значения, МПа, хордового модуля при сжатии материала внешнего слоя образца единичного значения, МПа);
 n – число наблюдений;

$F^{cu}(\sigma_i^c, E^{xop\delta})$ – среднее арифметическое предела прочности при сжатии верхней грани образца, МПа (среднее арифметическое прочности при сжатии верхней грани образца, МПа, среднее арифметическое хордового модуля при сжатии материала внешнего слоя образца, МПа).

7.10 Коэффициент вариации предела прочности при сжатии верхней грани образца K_{BF}^{cu} , %, коэффициент вариации прочности при сжатии верхней грани образца $K_{B\sigma}^c$, %, коэффициент вариации хордового модуля при сжатии материала внешнего слоя образца $K_{BE}^{xop\delta}$, %, вычисляют по ГОСТ 14359 (подпункт 4.6).

Примечание – См. ДВ.7 (приложение ДВ).

8 Протокол испытания

Результаты проведения испытаний оформляют в виде протокола, содержащего:

- ссылку на настоящий стандарт;
- описание «сэндвич»-конструкции, включая: тип, обозначение, присвоенное изготовителем, номер партии;
- описание внешнего слоя;
- описание внутреннего слоя «сэндвич»-конструкции, включая: дата начала изготовления, дата окончания изготовления, характеристика процесса изготовления, описание используемого оборудования;
- информацию о подготовки и маркировке образца;
- геометрические параметры образца, в том числе площадь поперечного сечения;
- условия кондиционирования;
- скорость перемещения опор;
- вид, площадь и место разрушения для каждого образца;

ГОСТ Р


(проект, 1-я редакция)

- предел прочности при сжатии верхней грани образца, его среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации;
- прочность при сжатии верхней грани образца, ее среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации;
- среднюю деформацию при сжатии верхней грани образца типа А в i – ой контрольной точке;
- среднюю максимальную деформации при сжатии верхней грани образца типа А;
- хордовый модуль при сжатии материала внешнего слоя образца, его среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации;
- деформацию перехода;
- дату проведения испытания.

Примечание – См. ДВ.8 (приложение ДВ).


Приложение А
(справочное)

Примеры разрушений образцов

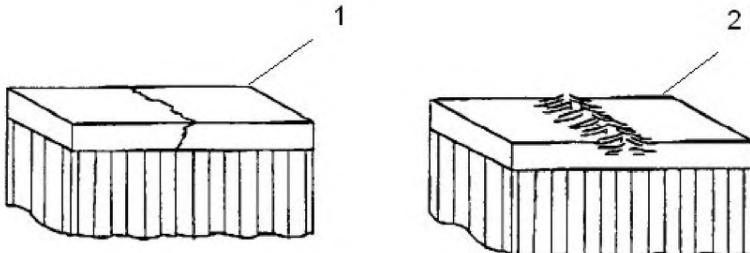

1 – образец разрушения, характер разрушения HGM;
2 – образец разрушения, характер разрушения FGM

Рисунок А.1 – Примеры допустимого вида разрушений

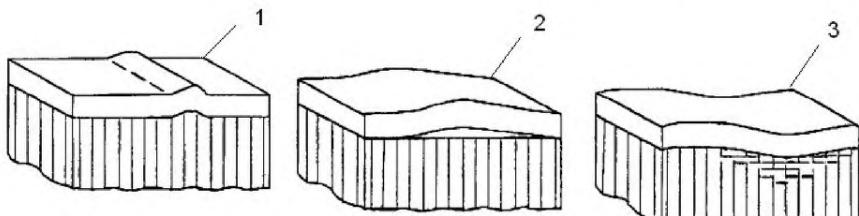

1 – образец разрушения, характер разрушения WGM; 2 – образец разрушения, характер разрушения DGM; 3 – образец разрушения, характер разрушения CGM

Рисунок А.2 – Примеры недопустимого вида разрушений

Приложение ДА
(справочное)

**Оригинальный текст невключенных структурных
элементов**

ДА.1 3. Терминология

3.1 *Определения* — терминология стандарта D3878 включает термины, касающиеся высокомодульных волокон и их композитов. Терминология стандарта D883 включает термины, касающиеся пластиков. Терминология стандарта Е6 включает термины, касающиеся механических испытаний. Терминология стандарта Е456 и Практических указаний Е177 включает термины, относящиеся к статистике. В случае расхождений в терминах терминология стандарта D3878 будет иметь приоритетное значение.

3.2 *Определения терминов, используемых в данном стандарте:*

3.2.1 *номинальное значение, сущ.* — значение, существующее только лишь номинально, присвоенное измеряемому свойству с целью упрощения обозначения. В отношении номинального значения могут быть установлены допуски для определения допустимого диапазона для свойства;

3.2.2 *ортотропный материал, сущ.* — материал, обладающий представляющим интерес свойством, которое, в некоторой заданной точке, характеризуется тремя взаимно перпендикулярными плоскостями симметрии, образующими базовую систему координат материала для такого свойства;

3.2.3 *базовая система координат материала, сущ.* — система координат с осями, образующими внутри материала ортогональные плоскости симметрии;

3.2.4 *эталонная система координат, сущ.* — система координат слоистых композитов, используемая для определения ориентации слоев. Одна из осей эталонной системы координат (обычно ось абсцисс декартовой системы координат) обозначается как эталонная ось при определении положения, при этом для определения ориентации слоя базовая ось каждого слоя слоистого материала задается относительно такой эталонной оси;

3.2.5 *характерно ортотропный, прил.* — описание ортотропного материала, исходя из базовой системы координат материала. Применительно к слоистым композитам, характерно ортотропный слоистый материал представляет собой сбалансированный и симметричный слоистый материал семейства (0i/90j)ns (исходя из базовой системы координат материала), с нулевыми значениями пар сил, действующих на мембранию, при определении зависимости деформации от напряжения;

3.2.6 *деформация в области перехода, $\epsilon_{перехода}$, сущ.* — значение деформации в среднем диапазоне переходной области между двумя по сути линейными отрезками дробно-линейной кривой «напряжение-деформация» или «деформация-деформация» (кривая зависимости продольной деформации от поперечной деформации, аналогичная кривой используемой для определения коэффициента Пуассона (коэффициента поперечной деформации)).

3.3 *Обозначения:*

3.3.1 а — расстояние между нейтральными осями испытания и противоположными гранями;

- 3.3.2 A — площадь поперечного сечения испытываемой грани;
3.3.3 CV — выборочный коэффициент вариации, в процентах;
3.3.4 E_o — модуль упругости противоположной грани в направлении проведения испытания;
3.3.5 E_f — модуль упругости испытываемой грани в направлении проведения испытания;
3.3.6 F^{cu} — предельная прочность на сжатие;
3.3.7 G_{xz} — модуль упругости при сдвиге по толщине;
3.3.8 h_c — толщина заполнителя;
3.3.9 σ^c — нормальное напряжение сжатия.

ДА.2 5. Значимость и применение

5.1 Данная методика испытаний предназначена для определения свойств мембран при сжатии для составления технических условий на материалы, использования в рамках проведения исследований и разработок, для обеспечение качества, а также при расчете и анализе прочности. К факторам, влияющим на характеристики при сжатии и подлежащим документированию, относятся такие следующие факторы как: материал, методы подготовки материала и образца, поддержание температурно-влажностного режима образца, лабораторная среда, выравнивание образца, скорость проведения испытания, время для армированных материалов. К свойствам (в направлении проведения испытания), которые могут быть получены на основе данной методики испытаний относятся:

- 5.1.1 предельная прочность на сжатие;
5.1.2 предельная деформация при сжатии;
5.1.3 модуль упругости (линейный или определяемый по хорде) при сжатии и

5.1.4 деформация в области перехода.

ДА.3 6. Взаимное влияние

6.1 Чувствительность методики испытаний — прочность на сжатие системы, состоящей из одного материала, демонстрирует расхождение величин при определении различными методами. Такие различия могут быть обусловлены влиянием таких факторов, как выравнивание образца, геометрические параметры образца, а также влиянием приспособления, несмотря на предпринятые усилия по сведению к минимуму влияния таких факторов.

6.2 Подготовка материала и образца — модуль упругости при сжатии, и, в частности, прочность на сжатие, восприимчивы к ненадлежащим технологиям изготовления материалов, повреждениям, вызванным ненадлежащей механической обработкой контрольного образца, а также к недостаточности контроля за соосностью волокон.

Необходимо с максимальной тщательностью следить за соосностью волокон относительно координатной оси образца, при этом типовой процедуры обеспечения такой соосности не существует. Процедуры, признанные удовлетворительными, включают следующее: надлом отверженного однонаправленного слоистого материала рядом с одной из комок параллельно направлению волокна для установления направления [0] или выкладка жгутов из небольшого числа нитей волокна контрастных цветов (арамид в слоистых углепластиках и углеродная нить в арамиде или слоистых стеклопластиках) параллельно направлению [0] в процессе производства препрега или при изготовлении панелей.

6.3 Расчеты — уравнения напряжений основаны на теории балок.

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

ДА 4.9. Калибровка

9.1 Точность всех единиц измерительного оборудования должна быть подтверждена соответствующими свидетельствами о поверке, которые должны быть действительными на момент использования оборудования.

ДА.5 14. Точность и систематическая погрешность

14.1 Точность — точность, определяемая как степень взаимной согласованности между отдельными измерениями, пока не может быть оценена из-за недостаточного количества данных.

Данные межлабораторных испытаний представлены в документе ASTM STP 808 (2).

14.2 Систематическая погрешность — в связи с отсутствием приемлемого эталона отсутствует возможность определить систематическую погрешность для данной методики испытаний.

Приложение ДБ
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного регионального стандарта

Таблица ДБ.1

Структура настоящего стандарта	Структура регионального стандарта ASTM D5467/D5467M – 97
1 Область применения (1)	1 Область применения
2 Нормативные ссылки (2) 1)	2 Нормативные ссылки 3 Терминология
3 Сущность метода (4) 2) 2)	4 Сводная информация по методу испытаний 5 Значимость и применение 6 Взаимное влияние
4 Оборудование (7)	7 Аппаратура
5 Подготовка к проведению испытания ^{3)(–)} 5.1 Подготовка образцов (8) 5.2 Условия кондиционирования (10) 2)	8 Отбор образцов и испытываемые образцы
6 Проведение испытания (11)	9 Калибровка 10 Поддержание температурно-влажностного режима
7 Обработка результатов (12)	11 Процедура
8 Протокол испытания (13) 4)	12 Расчеты 13 Протокол 14 Точность и систематическая погрешность
5)	15 Ключевые слова
Приложение А Примеры разрушений образцов	
Приложение ДА Оригинальный текст невключенных структурных элементов	
Приложение ДБ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного регионального стандарта	
Приложение ДВ Оригинальный текст модифицированных структурных элементов	

¹⁾ Данный раздел исключен, т.к. носит справочный характер.

²⁾ Данный раздел исключен, т.к. носит поясняющий характер.

³⁾ Включение в настоящий стандарт данного раздела обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5.

⁴⁾ Данный раздел исключен, т.к. в нем отсутствуют требования к точности, не указаны

ГОСТ Р
(проект, 1-я редакция)

нормы по погрешности и ее составляющих данного метода испытаний.

⁵⁾ Данный раздел приведен в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 (подпункты 5.6.2).

П р и м е ч а н и е – После заголовков разделов (подразделов) настоящего стандарта приведены в скобках номера аналогичных им разделов регионального стандарта.

Приложение ДВ (справочное)

Оригинальный текст модифицированных структурных элементов

ДВ.1 1.1 Данная методика испытаний распространяется на плоскостные свойства при сжатии композиционных материалов с полимерной матрицей, армированных высокомодульными волокнами, при конфигурации в виде балки слоистой структуры. Типы композиционных материалов ограничены композитами однонаправленной ориентации, которые армированы непрерывным волокном. Методика испытаний предполагает воздействие сжимающей нагрузки на тонкую оболочку, приклеенную к толстому сотовому заполнителю, при этом сжимающая нагрузка, передаваемая образцу, приводит к изгибу балки в четырех точках.

1.2 Главным образом, данная методика применима к слоистым материалам, изготовленным из препрега, или материалам аналогичного типа. Прочие типы материалов могут потребовать отхода от данной методики испытаний.

1.3 Значения, указанные в метрических единицах (единицах СИ), и значения в английской системе мер (дюймах и фунтах), должны по отдельности рассматриваться как стандартные. Значения, указанные в каждой из систем, могут не быть точными эквивалентами; в связи с этим обе системы должны использоваться независимо одна от другой. Объединение значений из двух систем может явиться причиной несоответствия стандарту.

1.3.1 По ходу текста стандарта дюйм-фунтовые единицы даны в скобках.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Дополнительные методики определения свойств композитов с полимерной матрицей при сжатии можно найти в методиках испытаний D3410/D3410M и D695.

1.3 *Данный стандарт не предполагает освещения всех положений касательно безопасности, если таковые имеются, которые сопряжены с его использованием. Организация мероприятий по обеспечению надлежащей безопасности и гигиены труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием данного стандарта является ответственностью пользователя данного стандарта.*

Примечание – Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.1) и ГОСТ 1.5 (подраздел 3.7).

ДВ.2 2.1 Стандарты ASTM:

D695 Методика определения свойств жестких пластиков при сжатии;

D792 Методика определения плотности и удельного веса (относительной плотности) пластиков при смещении;

D883 Пластмассы. Термины;

D2584 Методика определения потерь при сжигании вулканизованных армированных смолистых материалов;

D2734 Методы определения закрытой пористости армированных пластиков;

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

D3171 Методы определения компонентного содержания композитных материалов;

D3410/D3410M Метод определения свойств на сжатие у композиционных материалов с полимерной матрицей с безопорным расчетным участком путем нагружения сдвигом;

D3878 Композитные материалы. Термины;

D5229/D5229M Метод определения влагопоглощения и достижения равновесного состояния композитных материалов с полимерной матрицей;

E4 Приемы проверки усилий установок для испытаний;

E6 Методика механических испытаний. Термины;

E111 Метод испытания применительно к модулю упругости, касательного модуля упругости, а также модуля материала, определяемого хордой;

E122 Метод расчета размера выборки для оценки, с заданной точностью, среднего значения характеристики партии или процесса;

E177 Практические указания по использованию терминов точность и систематическая погрешность в методиках испытаний ASTM;

E251 Методика определения рабочих характеристик металлических склеенных тензодатчиков сопротивления;

E456 Терминология, касающаяся качества и статистики;

E1237 Руководство по монтажу склеенных тензодатчиков сопротивления;

E1309 Руководство по идентификационному обозначению композитных материалов с полимерной матрицей, армированных волокном, в базах данных;

E1434 Руководство по занесению в базы данных результатов механических испытаний композитных материалов, армированных волокном;

E1471 Руководство по идентификационному обозначению материалов волокон, наполнителей и заполнителей в компьютеризированных базах данных свойств материалов.

П р и м е ч а н и е – Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.6) и ГОСТ 1.5 (подраздел 3.8).

ДВ.3 4.1 Балка слоистой структуры, образованная двумя гранями, разделенными относительно глубоким сотовым заполнителем, как показано на рис. 1, нагружают путем изгибаия в четырех точках

Основной компонент испытываемого сжатием образца — грань, нагружаемая путем сжатия при изгибаии. При этом представляющее интерес направление в материале ориентировано вдоль балки. Материал и размер другой грани тщательно подбираются таким образом, чтобы она не могла влиять на результаты испытаний. Предельная прочность материала на сжатие определяется на основе нагрузки, при которой испытываемая грань балки слоистой структуры разрушается в результате разрушения при сжатии приемлемого вида. Если деформация образца контролируется при помощи первичных преобразователей деформации или упругой деформации, для материала можно определить характеристическую кривую зависимости деформации от напряжения, на основании которой можно получить модуль упругости при сжатии для данной конфигурации.

П р и м е ч а н и е – Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 7.9.5).

ДВ.4 7.1 *Микрометры* — для неровных поверхностей (сторона слоистого материала, подверженная воздействию при формировании) необходимо исполь-

зователь микрометр(ы) с контактными шариками соответствующего диаметра; для механически обработанных кромок и очень гладких обработанных поверхностей необходимо использовать микрометры с плоскими контактными элементами. Погрешность приборов должна давать возможность получить показания с погрешностью в пределах 1 % от ширины и толщины образца. В случае образцов с типовыми геометрическими характеристиками желательно пользоваться прибором с погрешностью $\pm 2,5$ мкм [$\pm 0,0001$ дюйма] для измерения толщины, и прибором с погрешностью ± 25 мкм [$\pm 0,001$ дюйма] для измерения ширины.

7.2 Сжимающее приспособление — приспособление, состоящее из четырех нагружающих цилиндров или цилиндрических опор, обеспечивающих нагружение балки слоистой структуры как показано на рис. 1. Приспособление монтируется между стальными пластинами установки для испытаний. Во избежание местного раздрабливания или разрушения вследствие концентрации напряжений под воздействием нагружающих цилиндров диаметр нагружающих цилиндров может доходить до величины, в полтора раза превышающей толщину слоистой структуры. Кроме того, при нагружении может потребоваться использование подкладок под нагружающими цилиндрами (см. пункт 11.6).

7.3 Установка для испытаний — установка для испытаний должна соответствовать практическим указаниям Е4 и отвечать следующим требованиям:

7.3.1 головки установки для испытаний — в установке для испытаний должны присутствовать две нагружающие головки, при этом, по меньшей мере, для одной из них должна быть предусмотрена возможность передвижения вдоль контрольной оси;

7.3.2 приводной механизм — приводной механизм установки для испытаний должен позволять передавать перемещаемой головке контролируемую скорость смещения относительно неподвижной головки. Необходимо иметь возможность регулировать скорость смещения подвижной головки как определено в пункте 11.3;

7.3.3 индикатор нагрузки — прибор для определения нагрузки в составе установки для испытаний должен включать функцию индикации общей нагрузки, действующей на испытательный образец. Устройство по сути не должно иметь инерции при заданной скорости испытания, а также должно показывать нагрузку с погрешностью, превышающей $\pm 1\%$ от отображаемого значения для рассматриваемого диапазона(ов) нагружения, как определено в практических указаниях Е4. Рассматриваемый диапазон(ы) нагружения может оказаться достаточно низким для оценки модуля, намного больше оценки прочности, или соответствовать обоим вариантам, в зависимости от конкретного случая.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Получая точные данные о нагрузке для большого рассматриваемого диапазона в ходе одного и того же испытания, например, при определении модуля упругости и предельной нагрузки, установите предельные требования к динамометрическому датчику и его калибровке. Для определенных видов оборудования может потребоваться особая калибровка.

Для определенных комбинаций материала и динамометрического датчика одновременное точное измерение модуля упругости и предела прочности может оказаться невозможным. Может потребоваться выполнение измерений модуля и прочности в ходе отдельных испытаний с использованием различных диапазонов динамометрических датчиков для каждого испытания.

7.4 Прибор для индикации деформации — при необходимости, показатели деформации должны быть определены при помощи тензодатчиков;

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

7.4.1 склеенные тензодатчики сопротивления — выбор тензодатчика предполагает компромиссное решение, принимающее во внимание процедуру и тип материала, подвергаемого испытаниям. Активная база тензодатчиков должна составлять 3 мм [0,125 дюйма] или менее; (стандартная величина — 1,5 мм [0,06 дюйма]). Сертификация калибровки датчиков должна отвечать требованиям методик испытаний Е251. Далее приводится несколько практических рекомендаций по использованию тензодатчиков для композитов. Более подробно в общих чертах данная тема рассматривается в сноске 8.3.

7.4.1.1 Подготовка поверхности композитов, армированных волокном, в соответствии с практическими указаниями Е1237, может приводить к проникновению в материал матрицы и повреждению армирующих волокон, что в свою очередь приводит к разрушению контрольного образца по причине его несоответствия. В ходе подготовки поверхности армирующие волокна не должны подвергаться каким-либо воздействиям или повреждаться.

Для получения практических рекомендаций в части подготовки поверхности и kleев для композитов необходимо проконсультироваться с изготавителем тензодатчиков.

7.4.1.2 Необходимо выбрать датчики с большими значениями сопротивления для уменьшения теплового воздействия на материалы с низкой электропроводимостью. Стандартные значения сопротивления составляют 350 Ω и выше. Необходимо использовать минимально возможное напряжение возбуждения датчика, соответствующее требуемой погрешности (рекомендуемые значения 1 и 2 В), для уменьшения последующего энергопотребления датчика. Нагрев контрольного образца от датчика может непосредственно влиять на характеристики материала, или же может влиять на определяемую деформацию вследствие разности между коэффициентом температурной компенсации датчика и коэффициентом теплового расширения материала контрольного образца.

7.4.1.3 Термокомпенсация рекомендована при проведении испытаний в обычной лабораторной среде. Термокомпенсация необходима при проведении испытаний в средах, температура которых отличается от комнатной температуры. Если это применимо для конкретного случая, необходимо использовать подвижный контрольный образец (калибровочный контрольный образец - болванку) с идентичной скруткой и ориентацией тензодатчиков для термической компенсации деформации.

7.4.1.4 Необходимо учитывать поперечную чувствительность выбранного тензодатчика. Для получения рекомендаций в части корректировок, связанных с поперечной чувствительностью, необходимо проконсультироваться с изготавителем тензодатчиков.

7.5 Камера поддержания температурно-влажностного режима — при создании для материалов температурно-влажностного режима, отличного от обычной лабораторной среды, необходима камера поддержания температурно-влажностного режима, позволяющая регулировать температуру и уровень образования паров. Такая камера должна поддерживать требуемую относительную температуру в пределах $\pm 3^{\circ}\text{C}$ [$\pm 5^{\circ}\text{F}$] и требуемый относительный уровень образования паров в пределах $\pm 5\%$. Условия в камере должны контролироваться либо в автоматическом непрерывном режиме, либо периодически в ручном режиме через определенные интервалы.

7.6 Камера для испытаний на воздействие окружающей среды — камера для испытаний на воздействие окружающей среды необходима для испытаний на воздействие окружающей среды в условиях отличных от обычных лабораторных условий. Указанная камера должна поддерживать требуемую температуру рабочего участка испытываемого образца в пределах $\pm 3^{\circ}\text{C}$ [$\pm 5^{\circ}\text{F}$] в ходе проведения механических испытаний. Кроме того, камера должна поддерживать условия среды, например, воздействие жидкости или относительную влажность во время испытаний (см. пункт 11.4).

П р и м е ч а н и я

1 Редакция раздела изменена для приведения в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 7.9.6).

2 В раздел добавлено оборудование, необходимое для выполнения механической обработки образцов (дисковая пила).

ДВ.5 8.1 Отбор проб — испытать не менее пяти образцов на одно условие испытаний, если нет возможности получения действительных результатов на меньшем количестве образцов, к примеру, в случае расчетного эксперимента. В отношении статистически значимой информации надлежит справляться с процедурами, указанными в Практических указаниях Е122. Метод отбора образцов должен быть задокументирован.

8.2 Геометрические параметры — испытываемый образец должен представлять собой склеенную балку прямоугольного сечения (как показано на рис. 1) с необходимой для испытаний оболочкой из одностороннего композита. Рекомендуемые геометрические параметры граней, стержня балки, а также техусловия на армированный углепластик [0]_{нг} и контрольные образцы [90]_{нг} указаны в табл. 1. Границы приклеиваются к стержню при помощи монтажного адгезива, как указано в пп. 8.3.1. При проявлении недопустимого режима разрушения в части контрольных образцов из армированного углепластика или в случае использования альтернативных армирующих волокон (стекла, арамида, бора и пр), то грани, балку и стержень, а также геометрические параметры образца в целом требуется конструировать для того, чтобы вызывать разрушение при скатии у используемых граней.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 — в том случае, если образцы приводятся в равновесные условия с окружающей средой через кондиционирование, тогда для определения момента достижения равновесного состояния образцом, который проходит кондиционирование, используется еще один подвижный контрольный образец с размерами согласно граничным условиям, которые удовлетворяют односторонней абсорбции.

Предложенная методика включает в себя применение граней, которые имеют толщину в два раза больше толщины граней испытуемого материала или — граней с той же толщиной в качестве пробного наружного слоя с маскирующей фольгой у одной стороны.

8.3 Подготовка образцов:

8.3.1 изготавление панелей — отдельные образцы для испытаний разрешается изготавливать либо путем подготовки слоистых панелей с размерами больше чем отдельные образцы и механической обработкой образцов из подобных панелей, либо путем приклеивания граней к стержням балки, у которых имеются окончательные размеры образцов до начала приклеивания.

Как и для первого, так и для второго способа требуется подготовить грани под испытания при помощи изготовления одностороннего слоистого пла-

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

стика с такой длиной панели, которая была бы достаточной для размещения образца для испытаний, который имеет конечную длину, а также панели с такой толщиной, которая бы позволила вместить желаемое количество образцов. Подготовить второй слоистый материал применительно к противоположной грани, согласно рекомендациям, указанным в табл. 1 или по изменениям, в случае необходимости, для того, чтобы сформировать допустимое усилие разрушения при сжатии испытуемой грани. Контроль соосности волокон имеет важное значение. Ненадлежащая соосность волокон приведет к уменьшению измеряемых свойств. Кроме того, неточная соосность волокон увеличивает коэффициент вариации. Предложенные методы обеспечения соосности волокон описаны в пункте 6.2. Используемый метод подготовки панелей должен быть задокументирован. Необходимо приkleить слоистый материал испытуемой грани и слоистый материал противоположной грани к заполнителю балки конструкционным kleem.

8.3.2 Для подготовки испытуемых образцов из крупных слоистых панелей необходимо произвести механическую обработку панели для изготовления балок слоистой структуры для получения образцов, размеры которых указаны на рис. 1 и в табл. 1. При подготовке образцов необходимо действовать с осторожностью, чтобы не повредить кромку слоистого материала, поскольку повреждение кромок влияет на величину прочности на сжатие.

Для обеспечения кромок надлежащего качества допустима резка образцов с помощью фрезы. Необходимо провести визуальный контроль всех кромок на предмет наличия повреждений.

8.3.3 Маркировка — промаркировать контрольные образцы таким образом, чтобы они четко отличались друг от друга, и чтобы обеспечить обратную прослеживаемость до сырья. При этом маркировка не должна быть затронута при проведении испытания и не должна влиять на проведение испытания.

10. Поддержание температурно-влажностного режима (кондиционирование) и сушка.

10.1 Предусмотренная стандартом процедура поддержания температурно-влажностного режима — кондиционирование в соответствии с процедурой С из методики испытаний D5229/D5229M; хранить и испытывать в обычной лабораторной среде ($23\pm3^{\circ}\text{C}$ [$73\pm5^{\circ}\text{F}$] и относительной влажности $50\pm10\%$), если иная среда не оговорена как часть эксперимента

П р и м е ч а н и е – Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 7.9.7).

ДВ.6 11.1 Параметры, которые необходимо зафиксировать до момента проведения испытания

11.1.1 Метод отбора контрольных образцов для испытания сжатием, тип контрольного образца и его геометрические параметры, а также, при необходимости, температурно-влажностный режим, создаваемый для подвижных контрольных образцов.

11.1.2 Свойства при сжатии и желательный формат занесения данных в протокол.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 — определить конкретное свойство материала, точность, а также требования к регистрации данных до начала испытания в целях надлежащего выбора приборов для измерений и средств регистрации данных. Для более легкого выбора преобразователя, калибровки средств измерения и

определения параметров их настройки произвести оценку рабочего напряжения и уровней деформации.

11.1.3 Параметры поддержания температурно-влажностного режима среды при проведении испытания.

11.1.4 В случае выполнения способ пробоотбора, геометрические параметры контрольного образца, а также параметры испытаний использовались для определения плотности и объема армирования.

11.2 Общие указания:

11.2.1 включить в протокол все случаи отхода от данной методики испытаний, независимо от того, были ли они преднамеренными или нет.

11.2.2 если удельный вес, плотность, объем армирования или объем закрытой пористости подлежат включению в протокол, необходимо получить образцы для определения таких показателей из тех же панелей, что и испытуемые образцы. Оценку удельного веса и плотности допускается производить на основе методики испытаний D792.

Процентное объемное содержание составляющих элементов можно оценить при помощи одной из процедур выварки матрицы, приведенной в Методике испытаний D3171, или же, в отношении конкретных материалов армирования, например, стекла или керамики - путем метода выгорания матрицы, который указан в Методике испытаний D2584. Содержание внутренних пустот возможно определить с помощью формул, указанных в Методике испытаний D2734, такие формулы состоятельны по отношению как к Методике испытаний D2584, так и к Методике испытаний D3171.

11.2.3 произвести кондиционирование образцов либо до, либо после замера деформации при помощи тензодатчиков, по мере необходимости. Произвести кондиционирование подвижных контрольных образцов, если их предполагается использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 — замеры до кондиционирования могут затруднять поглощение влаги локально под тензодатчиком, условия кондиционирования могут ухудшить адгезив датчика либоказать и то, и другое отрицательное воздействие. С другой стороны, замеры после кондиционирования могут быть невозможны по иным причинам, либо измерительные операции сами по себе могут вызвать утрату равновесия по условиям кондиционирования. Период времени, за который и когда требуется выполнить замеры на контрольных образцах относится к отдельному конкретно взятому случаю применения, подобный период требуется протоколировать.

11.2.4 перед клейкой слоистых материалов граней к сердечнику либо при помощи отдельных контрольных образцов или промаркированных панелей требуется установить толщину граней в области рабочей длины в виде среднего значения трех измерений. Определить площадь поперечного сечения отдельного образца в виде $A = w \cdot h$ в трех местах на рабочей длине.

Задфиксировать значение площади в виде среднего значения указанных трех определений в мм^2 [дюймах²] по отношению к отдельным контрольным образцам, для целей измерения толщины контрольного образца и его ширины применять нутрометр-микрометр с возможностью глубокой посадки, измерения выполнять после вырезки отдельных образцов из панели, предназначеннной для испытаний.

ГОСТ Р

(проект, 1-я редакция)

11.2.5 В том случае, если измеряют деформацию для [0]-конфигурации, прикрепить два тензодатчика для продольных измерений к лицевой грани испытуемого материала (см. пп. 7.4), как указано на рис. 1. Прикрепить один тензодатчик продольных деформаций при том условии, если деформацию предполагается фиксировать по отношению к [90]-конфигурации, согласно указанному на рис. 2.

11.3 Скорость проведения испытаний — установить такую скорость испытания, чтобы сформировать разрушение образца в период от 1 до 10 минут с момента начала нагружения. В том случае, когда нельзя обоснованно рассчитать предельную деформацию материала, провести изначальное опробование на типовых скоростях испытаний до того момента, пока предельная деформация материала и деформативность измерительной системы не станут известны, а также можно произвести корректировку по скорости деформации или движению траверсной головки. Предлагаются следующие типовые скорости:

11.3.1 испытания при контроле деформации — стандартная скорость деформации — $0,01 \text{ мин}^{-1}$;

11.3.2 испытания с постоянством скоростей движения головки — стандартное смещение траверсной головки равно $1,5 \text{ мм/минуту}$ [$0,05 \text{ дюйма/мин}$].

11.4 Условия среды для проведения испытаний — произвести кондиционирования образца на искомый профиль влажности, а также по возможности испытывать в тех же условиях воздействия жидкости для кондиционирования. Но на возможности камер, имитирующих условия окружающей среды, стандартной испытательной установки может накладывать нереалистичные условия те случаи, когда имеется повышение температуры испытания для сырого образца. В таких обстоятельствах может понадобиться испытание при повышенной температуре без регулирования уровня воздействия жидкости для кондиционирования, а также может иметь место потеря влаги в течение проведения испытаний механических свойств образца. Подобную потерю влаги можно свести к минимуму при помощи сокращения периода выдержки в камере для испытаний, хотя надлежит уделять внимание обеспечению равновесного состояния для температуры образца. Подобная потеря далее также может быть сведена к минимуму, если увеличить уровень относительной влажности в камере без возможности регулирования влажности путем вывешивания в ней влажной и грубой ткани, а также поддерживая в ней влаге, разместив бутыль вне камеры. Кроме того, соединительные элементы можно предварительно нагревать, организовать моментальный линейный прирост температуры и время выдержки при температуре можно минимизировать до начала испытаний.

Подвижные контрольные образцы, кондиционирование которых подводят под условия среды, могут использоваться для замера потери влаги в течение воздействия условиям проведения испытаний. Завесить массу подвижного контрольного образца до испытаний и поместить его в камеру для испытаний в тот же момент, что и образец для испытаний. Вынуть подвижный контрольный образец из камеры сразу же после его разлома и произвести повторное взвешивание для определения потерь по влаге.

Заносить в протокол сведения об изменениях в лабораторной среде.

11.4.1 Хранить образец для испытаний в условиях откондиционированной среды до момента проведения испытаний, если условиях среди в районе

испытаний отличны от тех условий, которые имеются в среде кондиционирования.

11.4.2 Контролировать температуру испытаний при помощи размещения соответствующего типа термопары не далее 25 мм [1,0 дюйма] от концов рабочей длины образца. Сохранять температуру образца на одном уровне, а также – температуру подвижного контрольного образца, если он используется в конкретно данный момент для состояния температурной деформации.

Прикрепление термопар(ы) лентой к образцу для испытаний (и подвижному контрольному образцу) доказало эффективность в качестве способа измерений температуры.

11.5 *Монтаж приспособления* — поместить приспособление для испытаний в нагружающую установку.

11.6 *Ввод и центровка образца* — разместить образец в креплении для испытаний и подсоединить тензодатчики, если таковые используются.

Для рассредоточения нагрузки допускается использование резиновых подкладок при образце/в точках контакта приспособления. Подкладки должны полностью покрывать балку по всей ширине и иметь номинальную длину 25 мм [1 дюйм] по отношению к граням, которые испытываются, а также иметь размер 38 мм [1,5 дюйма] на противоположной грани. Можно использовать подкладки из других материалов, с тем лишь условием, что не будет проявляться местное раскрашивание с изломом испытуемой грани. Соединительное крепление центруют таким образом, чтобы продольная ось образца была перпендикулярна продольной оси цилиндров нагружения, которые лежат параллельно плоскости грани образца, как указано на рис. 1 и рис. 2.

11.7 *Монтаж первичного преобразователя в комплекте* — соединить прибор для регистрации величины деформации с тензодатчиками на образце.

Снять любые остаточные вызванные нагрузкой предварительные напряжения и обнулить тензодатчики.

11.8 *Нагружение* — Нагружать образец до момента его разрушения при скорости траверсной головки согласно указаниям в пп. 11.2, постоянно фиксировать уровень нагрузки и деформации с каждого из тензодатчиков, если это возможно. Альтернативный способ заключается в фиксации нагрузки и деформации за постоянные интервалы времени. В случае, если значения деформации, фиксируемые тензодатчиками №№ 1 и 2 на [0]нТ слоистом образце отличны более чем на 10 %, то результаты такого испытания признаются недействительными.

11.9 *Регистрация данных* — фиксировать нагрузку в зависимости от деформации (или) смещения постоянно, при частых и регулярных интервалах. Если отмечается разрушения в области перехода или в исходной расстановке слоев, то зафиксировать нагрузку, деформацию и режим разрушения в подобных точках. При том условии, если предполагается разрушение образца, зафиксировать максимальную нагрузку, разрушающую нагрузку, а также деформацию (или смещение преобразователя) в точке или насколько это возможно в момент разрушения.

11.10 *Идентификационное обозначение разрушений* — фиксировать в протоколе вид, площадь и место разрушения для каждого образца. Необходимо выбрать стандартное идентификационное обозначение разрушений на основе состоящего из трех частей обозначения, которое описано в методике испытаний D3410/D3410M и показано на рис. 3.

ГОСТ Р (проект, 1-я редакция)

Примеры полных визуальных разрушений образцов и соответствующих идентификационных обозначений разрушений (три приемлемых и три недопустимых) также представлены на рис. 3.

11.10.1 *Приемлемый вид разрушения* — цель данной методики испытаний состоит в нагружении балки слоистой структуры путем изгибаия в четырех точках и разрушении верхней грани (нагруженной путем сжатия) при сжатии.

Таким образом, к приемлемым видам разрушений для данной методики испытаний относятся те разрушения, которые возникают в подверженной нагружению сжатием грани и представляют собой один из приемлемых видов разрушения в результате сжатия из методики испытаний D3410/D3410M. К недопустимым видам разрушений относятся сдвиг заполнителя, дробление заполнителя, местное образование заломов и отделение заполнителя от грани.

11.10.2 *Приемлемая площадь разрушения* — приемлемая площадь разрушения находится в центральной части рабочей длины испытываемой грани и составляет 50 мм [2 дюйма].

П р и м е ч а н и е – Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 7.9.8).

ДВ.7 12.1 Напряжение сжатия/прочность на сжатие — рассчитать предельную прочность на сжатие при помощи уравнения 1 и занести результаты в протокол с округлением до трех значащих цифр. В случае потребности в расчете модуля упругости при сжатии необходимо определить напряжение сжатия в требуемых контрольных точках при помощи уравнения 2.

$$F^{cu} = \frac{P_{t1m} \left(a - \bar{y} + \frac{h_f}{2} \right)}{2w \left[h_f(a - \bar{y})^2 + \frac{E_o}{E_f} h_o \bar{y}^2 \right]} \quad (1)$$

$$\sigma_i^c = \frac{P_{t1m} \left(a - \bar{y} + \frac{h_f}{2} \right)}{2w \left[h_f(a - \bar{y})^2 + \frac{E_o}{E_f} h_o \bar{y}^2 \right]} \quad (2)$$

где:

$$a = h_c + \frac{h_f}{2} + \frac{h_o}{2} \quad (3)$$

$$\bar{y} = \frac{ah_f}{h_f + \left[\frac{E_o}{E_f} \right] h_o} \quad (4)$$

a = расстояние между нейтральными осями испытания и противоположными гранями, мм [дюймы];

E_f = расчетный модуль упругости испытываемой грани в направлении проведения испытания, МПа [фунты на кв. дюйм];

E_o = модуль упругости противоположной грани в направлении проведения испытания, МПа [фунты на кв. дюйм];

F^{cu} = предельная прочность на сжатие, МПа [фунты на кв. дюйм];

h_c = толщина заполнителя, мм [дюймы];

h_f = толщина наружного слоя испытываемого композита в испытательном сечении, мм [дюймы];

h_0 = толщина противоположного наружного слоя, мм [дюймы];
 l_m = длина плеча момента, мм [дюймы];
 P_i = нагрузка в i -той контрольной точке, МН [фунт-сила];
 P^{\max} = максимальная нагрузка, предшествующая разрушению, МН [фунт-сила];
 w = ширина наружного слоя испытываемого композита в испытательном сечении, мм [дюймы];
 \bar{y} = расстояние до нейтральной оси слоистой структуры относительно нейтральной оси нижней грани, мм [дюймы] и
 σ_i^c = напряжение сжатия в i -той контрольной точке, МПа [фунты на кв. дюйм].

Для заданной конфигурации [0], или в случае, если испытываемая и противоположная грань обладают одинаковой жесткостью, или если толщина противоположной грани вдвое превышает толщину испытываемой грани, уравнения 1 и 2 упрощаются до уравнений 5 и 6, соответственно:

$$F^{cu} = \frac{P^{\max} l_m \left(h_c + \frac{9}{4} h_f \right)}{2 w h_f \left[h_c + \frac{3}{2} h_f \right]^2} \quad (5)$$

$$\sigma_i^c = \frac{P_i l_m \left(h_c + \frac{9}{4} h_f \right)}{2 w h_f \left[h_c + \frac{3}{2} h_f \right]^2} \quad (6)$$

12.2 Деформация при сжатии и деформация при предельном сжатии — если модуль упругости при сжатии или предельная деформация при сжатии подлежат документированию для образца [0]_{HT}, необходимо определить среднюю деформацию при сжатии в каждой требуемой контрольной точке на основании уравнения 7 или 8 и зафиксировать результаты с округлением до трех значащих цифр. Если модуль упругости при сжатии или предельная деформация при сжатии подлежат документированию для образца [90]_{HT}, необходимо определить ε_i^c или ε^{cu} отдельного тензодатчика на образце.

$$\varepsilon_i^c = \frac{\varepsilon_{1i} + \varepsilon_{2i}}{2} \quad (7)$$

$$\varepsilon^{cu} = \frac{\varepsilon_1^{cu} + \varepsilon_2^{cu}}{2} \quad (8)$$

где:

ε_i^c = средняя деформация при сжатии в i -той контрольной точке, $\mu\epsilon$;
 ε_{1i} = деформация при сжатии в i -той контрольной точке, измеренная датчиком 1, $\mu\epsilon$;
 ε_{2i} = деформация при сжатии в i -той контрольной точке, измеренная датчиком 2, $\mu\epsilon$;
 ε^{cu} = средняя предельная деформация при сжатии, $\mu\epsilon$; и
 ε_2^{cu} = предельная деформация при сжатии, измеренная датчиком 2, $\mu\epsilon$.

12.3 Модуль упругости при сжатии:

ГОСТ Р (проект, 1-я редакция)

12.3.1 Определяемый хордой модуль упругости при сжатии — выбрать соответствующий диапазон деформаций для модуля упругости, определяемого хордой, из таблицы 2.

Рассчитать определяемый хордой модуль упругости при сжатии на основе данных о зависимости деформации от напряжения из уравнения 9. При отсутствии таких данных для конечных точек диапазона деформаций (как это часто имеет место в случае цифровых данных) необходимо использовать ближайшую имеющуюся контрольную точку. Занести в протокол определяемый хордой модуль упругости при сжатии с округлением до трех значащих цифр. Для определения модуля упругости при сжатии с округлением до трех значащих цифр могут потребоваться итерации(я) для перехода от уравнения 2 к уравнению 9. При этом согласно рекомендациям, перечисленным в таблице 1, уровни предела текучести относительно нечувствительны к соотношению модулей упругости испытываемой и противоположной граней. В дополнение задокументировать диапазон деформаций, используемый для расчетов. Графический пример модуля, определяемого по хорде, приводится в методике испытаний D3410/D3410M.

12.3.1.1 Рекомендуемые диапазоны деформаций следует использовать только для тех материалов, которые не демонстрируют наличия переходной области (существенное изменение в наклоне кривой "напряжение-деформация") в пределах рекомендуемого диапазона деформаций. При возникновении переходной области в пределах рекомендуемого диапазона деформаций, необходимо использовать и задокументировать более подходящий диапазон деформаций.

$$\varepsilon_{\text{хорд}} = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \epsilon} \quad (9)$$

ТАБЛИЦА 2 Выравнивание образца и диапазоны величин деформации для расчета определяемого по хорде модуля

Диапазон величины продольной деформации для расчета определяемого по хорде модуля

Начальная точка, $\mu\varepsilon$	Конечная точка, $\mu\varepsilon$
1000 ^A	3000

^A Данный диапазон деформаций был указан для отражения нижней половины кривой "напряжение-деформация". Для материалов, соответствующих уровню ниже 6000 $\mu\varepsilon$ рекомендован диапазон деформаций в размере 25 — 50 % от предельной.

где:

$\varepsilon_{\text{хорд}}$ = определяемый по хорде модуль упругости, МПа [фунты на кв. дюйм];

$\Delta \sigma$ = разность при приложенном напряжении сжатия для двух точек деформации из табл. 2, МПа [фунта на кв. дюйм]; и

$\Delta \epsilon$ = разность в средней деформации при сжатии для двух точек деформации из табл. 2 (необходимо использовать абсолютную деформацию не микродеформацию, номинально 0,002).

12.3.2 Модуль упругости при сжатии (прочие определения) — прочие определения модуля упругости можно проанализировать и зафиксировать по усмотрению пользователя. В том случае, если такие данные формируются и протоколируются, требуется также отразить в протоколе и использованные определения, использованный диапазон деформаций, а также результаты испытаний с округлением до трех значимых порядков.

В Методике испытаний Е111 указано дополнительное руководство к определению модуля упругости.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. Примером другого определения модуля упругости служит вторичный модуль материала, определяемый хордой, по отношению к материалам, которые проявляют существенно двухлинейное поведение по модели зависимости напряжения от деформации. Пример такого вторичного модуля, определяемого хордой, указан в Методике испытаний D3410/D3410M.

12.4 Деформация перехода — В тех случаях, когда это применимо, определить деформацию перехода исходя из двухлинейного графика зависимости продольного напряжения от продольной деформации. Создать наиболее линейную по форме подгонки или хордовую линию по отношению к двум линейным участкам и продолжить эти линии до точки их пересечения. Установить значение с точностью до трех значимых порядков для продольной деформации, которая соотносится с точкой пересечения. Записать данное значение как деформацию перехода. Кроме того, запротоколировать способ линейной подгонки кривой (если использовался) и диапазон значений деформаций, в котором линейная подгонка или хордовые линии были установлены. Графический пример такой деформации перехода указан в Методике испытаний D3410/D3410M.

12.5 Статистические данные — в части каждого ряда испытаний рассчитать среднее значение, стандартное отклонение, а также коэффициент вариации (в %) для каждого установленного значения:

$$\bar{x} = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)}{n} \quad (10)$$

$$s_{n-1} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n(\bar{x})^2 \right) / (n - 1)} \quad (11)$$

$$CV = 100 \times s_{n-1} / \bar{x} \quad (12)$$

где:

\bar{x} = выборочное среднее (среднее значение);

s_{n-1} = выборочное среднеквадратическое отклонение;

CV = выборочный коэффициент вариации, в процентах;

n = количество образцов; и

x_i = измеренное или полученное свойство.

П р и м е ч а н и е — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 7.9.9).

ДВ.8 13.1 Информация, фиксируемая при данной методике испытаний, включает результаты механических испытаний, результаты идентификации материала, а также материалов волокна, наполнителя и заполнителя. Указанные

ГОСТ Р (проект, 1-я редакция)

сведения должны фиксироваться в соответствии с руководством Е1434, руководством Е1309 и руководством Е1471, соответственно. Каждый обсуждаемый элемент данных классифицируется как принадлежащий к одной из следующих категорий: категории (VT), требуемой для документирования результата правильно проведенного испытания, категории (VM), требуемой для обеспечения надлежащей прослеживаемости, категории (RT), рекомендуемой для максимальной отслеживаемости для методики испытаний, категории (RM) рекомендуемой для максимальной отслеживаемости материала или категории (O) для необязательных элементов данных. Испытательная лаборатория не несет ответственности за документирование элементов данных, о которых она не обладает знаниями. Следующие сведения касаются использования указанных документов для документирования данных:

13.1.1 Руководство Е1434:

13.1.1.1 В поле А5 заносится тип испытания (сжатие).

13.1.1.2 Измеренные значения заносятся в поля F4 и F5. Номинальные значения — в поля F7 — F9.

13.1.1.3 Идентификационное обозначение разрушения заносят в поля Н18 и К50. Место разрушения в необязательные для заполнения поля Н17 и К49, поскольку данная информация содержится в идентификационном обозначении разрушения.

13.1.1.4 “Деформация в области перехода” — динамический параметр повреждения, заносимый в поля Н26 и К54. Значения деформации в области перехода считаются необходимыми для валидации испытания и заносятся в поля Н27, К55 и К56.

13.1.1.5 Статистические параметры для размеров образца, максимальная нагрузка, максимальная поперечная деформация и деформация изгиба не являются обязательными. Их можно заносить в поля К1 — К9, К19 — К21 и К30 — К34. Подблок со сводной информацией об испытании также является необязательным (поля с К14 по К18).

13.1.2 Руководство Е1309:

13.1.2.1 Метод объединения должен быть занесен в качестве типа стадии процесса в поле Е2.

13.1.2.2 Номинальный цикл отверждения, необходимый для обеспечения надлежащей возможности отслеживать материал для одной совокупности условий стадии процесса, заносится в поле Е4. Фактический цикл отверждения рекомендован при второй совокупности условий стадии процесса. Он заносится в поле Е4.

13.1.3 Руководство Е1471:

13.1.3.1 “Число нитей жгута или пучка волокон” и “Диаметр нити” должны быть внесены в качестве размерных параметров в поле В2.

П р и м е ч а н и е – Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 (пункт 7.9.10).

УДК

ОКС

ОКП

Ключевые слова: композиты полимерные, механические характеристики при сжатии, односторонне армированные материалы, испытание на четырехточечный изгиб, «сэндвич»-балка, сущность метода, протокол испытания
