

РЕКОМЕНДАЦИЯ

**Государственная система обеспечения единства
измерений**

НУТРОМЕРЫ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,001 и 0,002 ММ.

Методика поверки

МД 2193-92

ГОССТАНДАРТ

Москва, 1992г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГСИ НУТРОМЕРЫ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,001 И 0,002 МА

Методика поверки

МИ 2193-92

ОКСТУ 0008

Дата введения 01.07.92

Настоящая рекомендация распространяется на нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мА по ГОСТ 9244-75, а также аналогичные нутромеры выпущенные до введения в действие стандарта и устанавливают методику их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта МИ | Наименование средства поверки и их нормативно-технические характеристики | Обязательность проведения операции при: | |
|---|-----------------|--|---|--------------------|
| | | | первичной поверке | эксплуатации хране |
| Гигиенический осмотр | 4. 1 | - | Да | Да |
| От пробовыведение | 4. 2 | - | Дн | Да |
| Определение метрологических характеристик | 4. 3 | | | |

| Наименование операции: | Номер пункта №: | Наименование средства поверки и их нормативно-технические характеристики | Обязательность проведения операции при: | |
|--|-----------------|---|---|-------------------------|
| | | | петвичной поверке | эксплуатации и хранении |
| Проверка шероховатости измерительных по верхностей нутромера и опорных поверхностей центрирующего устройства | 4. 3. 1 | Образцы шероховатости поверхности по ГОСТ 9373 или детали-образцы с параметром шероховатости $R_a=0,04$ мкм, $R_a=0,16$ мкм, $R_a=0,03$ мкм | Да | Нет |
| Проверка отсчетного устройства | 4. 3. 2 | По ГОСТ 8. 260 | Да | Да |
| Проверка диалазона измерения нутромера и диалазона перемещения измерительного стержня | 4. 3. 3 | Микрометры типа МК с диапазоном измерения от 0 до 275 мм по ГОСТ 6507; индикатор по ГОСТ 577 или по ГОСТ 9696; колыца по ГОСТ 14865 5-го класса точности | Да | Нет |
| Определение измерительного усилия с усилием центрирующего устройства | 4. 3. 4 | Расы циферблочные цифровые, средней точности по ГОСТ 26676, цена деления 5 г, предел измерения 5 кг, предел измерения 5 кг (45%). Прибор для определения измерительного усилия нутромера мод. БИ-9035, цена деления 0,5 Н, предел измеряемой погрешности 0,1 Н, предел измерения 1,5-9 Н | Да | Нет |
| Определение основной погрешности нутромера | 4. 3. 5 | Кольца образцовые в соответствии с ТУ2. 034. 45 | Да | Да |
| Определение размаха смещений | 4. 3. 6 | то же | Да | Да |
| Определение погрешности центрирования | 4. 3. 7 | Кольца образцовые в соответствии с ТУ2. 034. 45. Основание, державка N 1, плоско- | Да | Да |

| Наименование операции | Номер пункта МИ | Наименование средства поверки и их нормативно-технические характеристики | Обязательность проведения операции при: |
|-----------------------|-----------------|--|---|
| | | первичной поверке | эксплуатации из хранения |
| | | параллельные боковики по ГОСТ 4119. Кольца (приложение 1 и 2). Концевые плоскостные параллельные меры длины 3-го разряда по МИ 1604. | |

Примечание. Допускается использовать вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, не приведенные в таблице, но имеющие аналогичные характеристики

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При подготовке к проведению поверки следует соблюдать правила пожарной безопасности, установленные для работы с легковоспламеняющимися жидкостями, к которым относится бензин, используемый для промывки.

2.2. Бензин хранят в металлической посуде, плотно закрытой металлической крышкой в количестве не более однодневной нормы, требуемой для промывки.

2.3. Промывку проводят в резиновых технических перчатках типа 11 по ГОСТ 20010.

МИ 2193-92

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: температура помещения, в котором производят поверку,

для нутромеров с диапазоном измерения 3 .. 18 мм - $(20\pm4)^\circ\text{C}$;

- " - $18 .. 50 \text{ mm} - (20\pm3)^\circ\text{C}$;

- " - $50 - 260 \text{ mm} - (20\pm2)^\circ\text{C}$;

относительная влажность воздуха $(58 \pm 20)\%$

3.2. Перед проведением поверки смазанные внешние части нутромера и образцовые колпачки должны быть промыты бензином по ГОСТ 1012 и бензином растворителем по ГОСТ 443, вытерты чистой фланелевой льсткой по ГОСТ 7259 или из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 11580 выдержаны на рабочем месте: нутромеры с диапазоном измерения 3-50 не менее 3 ч, а с диапазоном измерения 50-260 мм не менее 4 ч.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие размеров следующим требованиям: на наружных поверхностях не должны быть коррозии и механических повреждений, влияющих на эксплуатационные свойства;

измерительные поверхности нутромеров с диапазоном измерения от до 260 мм должны быть оснащены твердым сплавом;

маркировка - по ГОСТ 9244-75.

4. 2. ОПРОВОДАНИЕ

4. 2. 1. При опробовании полважные измерительные стержни или пластины и центрирующий мостик должны перемещаться.

Стсчетное устройство и сменные вставки должны устанавливаться и закрепляться в требуемом положении.

4. 3. Определение метрологических характеристик

4. 3. 1. Шероховатость измерительных поверхностей нутромера и опорных поверхностей центрирующего устройства проверяют визуально сравнением с образцами шероховатости или деталями-образцами.

Шероховатость поверхности не должна превышать значений, установленных ГОСТ 9244.

4. 3. 2. Стсчетное устройство нутромера проверяют методами и средствами, указанными в ГОСТ 8. 260. Отсчетное устройство должно соответствовать требованиям ГОСТ 18833.

При выпуске нутромеров из производства отсчетное устройство допускается не проверять при наличии документа, удостоверяющего соответствие отсчетного устройства требованиям ГОСТ 18833.

У нутромеров, находящихся в эксплуатации и соответствующих требованиям всех остальных пунктов настоящей методики, допускается не проверять отсчетное устройство. В этом случае на отсчетное устройство должна быть нанесена видимая надпись "для нутромера". Соответствующая запись должна быть сделана в документе о поверке.

4. 3. 3. Диапазон измерения нутромеров проверяют при помощи микрометров или колец.

У нутромеров без центрирующего мостика проверяют пределы измерений с каждой измерительной вставкой;

у нутромеров с центрирующим мостиком - верхний и нижний пределы измерения.

МИ 2193-92

Нутромер устанавливают на нуль по кольцу с размером равным измеряемому предмету измерения (или по микрометру, установленному на тот же размер). Затем нутромер выводят из контакта с кольцом (микрометром).

При прогерке верхнего предела измерения стрелка отсчетного устройства должна перемещаться не менее чем до крайней отметки шкалы, соответствующей увеличению измеряемого размера.

При проверке нижнего предела измерения - нажимают на подвижную мерительную поверхность нутромера, стрелка отсчетного устройства должна переместиться не менее чем до крайней отметки шкалы, соответствующей уменьшению измеряемого размера.

Диапазон перемещения измерительного стержня нутромеров с центрирующим мостиком проверяют при помощи индикатора, установленного вместо отсчетного устройства нутромера.

Диапазон измерения нутромера должен соответствовать требованиям ГОСТ 9244.

4.2.4. Измерительное усилие нутромеров без центрирующего мостика определяют при помощи прибора ЕВ-9025 по методике, изложенной в трудах по эксплуатации прибора. Измерительное усилие нутромера с центрирующим мостиком определяют при помощи весов. Подвижной измерительной поверхностью нутромера нажимают на площадку весов. Центрирующий мостик при этом должен быть отведен и закреплен.

При наименьшем показании отсчетного устройства нутромера показания весов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9244.

Для определения усилия центрирующего мостика нажимают мостиком площадку, уравновешенную на весах. При этом мостик поворачивается. На площадке должен быть паз, чтобы измерительный стержень нут-

ра не соприкасался с площадкой.

Показания весов при положениях мостика, соответствующих предизмерения нутромера (отмечают двумя штрихами на корпусе) должны соответствовать требованиям ГОСТ 9244 для усилия центрирующего устройства.

4.3.5. Основную погрешность нутромера определяют по образцовым кольцам, диаметры которых указаны в табл. 2.

Нутромеры без центрирующего мостика проверяют с каждой вставной нутромером с центрирующим мостиком проверяют с измерительными зонками, соответствующими размерам колец, указанным в табл. 2.

Нутромер устанавливают на куль в средней рабочей части образцового кольца, размер которого равен первому размеру в соответствующей строке табл. 2. Средняя (рабочая) часть располагается на расстоянии $1/5$ высоты кольца от торцов. Конусообразность кольца в средней (рабочей) части не должна превышать 0,001 мм.

Погрешность нутромера определяют по отклонению разности показаний прибора от разности действительных диаметров соответствующих образцовых колец, затем отсчитывают показания нутромеров при измерении остальных образцовых колец, размеры которых указаны в бл. 2.

На участках шкалы, на которых погрешность нутромера превышает 75 предела допускаемой основной погрешности, поверку повторяют и раза.

В каждом случае основная погрешность нутромера должна соответствовать требованиям ГОСТ 9244.

У нутромеров, выпущенных до введения в действие ГОСТ 9244, допускается увеличение основной погрешности на 25% от значений ука-

занных в ГОСТ 9244. В документе о поверке такого нутромера должна быть соответствующая отметка.

мм

Таблица 2

| Поверяемый диапазон измерения нутромера | Номинальные диаметры образцовых колец для определения | |
|---|---|---------------------------|
| | основной погрешности | погрешности центрирования |
| От 3 до 3,3 св. 3,3 до 3,6 | 3,3; 3,25; 3,27; 3,33; 3,35 | 3,3 |
| св. 3,6 до 4,3 св. 4,3 до 5,1 | 4,3; 4,25; 4,27; 4,33; 4,35 | 4,3 |
| св. 5,1 до 6,0 | 6; 5,95; 5,97; 6,03; 6,05 | 6 |
| От 6 до 7 | 6; 5,95; 5,97; 6,03; 6,05 | 6 |
| св. 7 до 8,3 св. 8,3 до 10 | 8,3; 8,25; 8,27; 8,33; 8,35 | 8,3 |
| От 10 до 12 св. 12 до 14,5 | 12; 11,90; 11,93; 11,95 12,05; 12,07; 12,10 | 12 |
| св. 14,5 до 18 | 18; 17,90; 17,93; 17,95 18,05; 18,07; 18,10 | 18 |
| От 18 до 50 | 18; 17,90; 17,93; 17,95; 18,05; 18,07; 18,10 | 30; 50 |
| От 50 до 100 | 100; 99,90; 99,95; 100,05; 100,10 | 50; 100 |
| От 100 до 160 | 100; 99,90; 99,95; 100,05; 100,10 | 100; 160 |
| От 160 до 260 | 160; 159,90; 159,95; 160,05; 160,10 | 160 |

4.3.6. Размах показаний нутромера определяют как разность наимбольшего и наименьшего показаний нутромера при десятикратном измерении диаметра одного и того же кольца в одном и том же сечении.

У нутромеров без центрирующего мостика размах показаний проверяют с каждой сменной вставкой, у нутромеров с центрирующим мостиком - с любой измерительной вставкой.

Нутромеры устанавливают на нуль по образцовому кольцу, размер которого указан первым в соответствующей строке табл. 2.

Размах показаний должен соответствовать требованиям ГОСТ 9244. У нутромеров, выпущенных до введения в действие ГОСТ 9244, допускается увеличение размаха показаний до 0,002 мм у нутромеров с верхним пределом измерения до 10 мм и до 0,003 мм - для нутромеров с верхним пределом измерения св. 10 мм.

4.3.7. Погрешность центрирования нутромеров определяют одним из следующих методов:

по образцовым кольцам, размеры которых указаны в табл. 2;

по образцовым кольцам тех же размеров и блокам концевых мер длины с плоскопараллельными боковиками;

по кольцам с выступами (см. приложение 1) или по образцовым кольцам имеющим выемки для исключения из работы центрирующих шариков (см., приложение 2).

При определении погрешности центрирования по образцовым кольцам нутромер устанавливают на нуль по кольцу в рабочей части кольца при выключенном мостике и в том же сечении измеряют нутромером размер кольца при включенном мостике;

При определении погрешности центрирования по образцовым кольцам и блокам концевых мер длины с плоскопараллельными боковиками производят установку нутромера на нуль по кольцу в рабочей части кольца при включенном мостике и измеряют тот же размер по блоку концевых мер длины.

Разность размеров образцовых колец и блока концевых мер длины с плоскопараллельными боковиками должны быть аттестованы с точностью неизделий $\pm 0,3$ мм у колец диаметром до 10 мм и $\pm 0,5$ мм у колец диаметром св. 10 мм.

При определении погрешности центрирования при помощи кольца с выступами (см. приложение 1) или при помощи кольца имеющих впадины, (см. приложение 2) производят установку нутромера на нуль по кольцу в рабочей части кольца и измеряют размер кольца по выступам или в сечении, в котором используются впадины для исключения из работы центрирующих шариков.

Разность показаний нутромера при измерении с отключенным центрирующим устройством и нулевой установкой является погрешностью центрирования.

При определении погрешности центрирования любым из перечисленных методов проводят трехкратную установку нутромера на нуль и измерение, вычисляют среднее арифметическое значение разности, которое должно соответствовать требованиям ГОСТ 9244 для погрешности центрирования.

5. СФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ



5.1. Положительные результаты первичной поверки нутромеров предприятие-изготовитель оформляет отметкой в паспорте, заверенной поверителем.

5.2. На нутромеры, признанные годными, при государственной периодической поверке выдают свидетельство по форме, установленной Госстандартом.

5.3. Положительные результаты периодической ведомственной поверки оформляют отметкой в документе, составленном ведомственной метрологической службой.

5.4. Нутромеры, не соответствующие требованиям настоящей рекомендации бракуются и к применению не допускаются, при этом в паспорте производится запись о непригодности нутромеров.

КОЛЬЦА С ВЫСТУПАМИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРНЫХ СТАНКИЙ С ЦЕНТРИРУЮЩИМИ ШАРИКАМИ И ЦЕНТРИРУЮЩИМИ МОСТИКАМИ

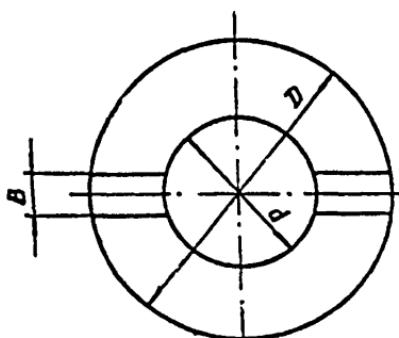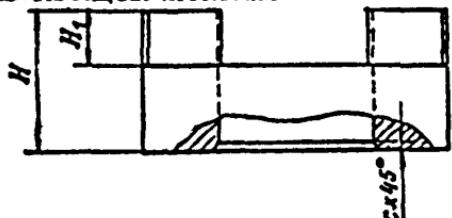

Размеры колец для определения погрешности центрирования индикаторных станков с центрирующими шариками
мм

| Диапазон измерений индикаторов | d | $\pm 0,003$ | D | H | H_1 | B |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-----|----------|-------|---------------|
| 3 - 6 | 3,3 4,3 6,0 | | 30 | 16 | 8 | 3 4 5,5 |
| 6 - 10 | 6,0 8,3 | | 30 | 16 | 8 | 5,5 8 |
| 10 - 18 | 12 18 | | 40 | 24 28 | 12 | 8 |

Продолжение приложения 1

Размеры колец для определения погрешности центрирования нутромеров с центрирующим мостиком

1.04

| Диапазон измерений нутромеров | $d \pm 0,003$ | D | H | N | R |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10 - 18 | 12 18 | 40 | 24 28 | 12 | 4,0 |
| 18 - 50 | 30 50 | 60 80 | 28 38 | 12 18 | 8,0 |
| 50 - 100 | 50 100 | 80 160 | 38 55 | 18 20 | 8,0 12 |
| 100 - 160 | 100 | 160 | 55 | 20 | 12 |
| 160 - 260 | 160 | 210 | 65 | 20 | 20 |


1. Материал Сталь 40Х15 по ГОСТ 801

2. 59...63 HRC,

3. Допуск круглости и допуск конусообразности в рабочей части кольца 0,001 мм и 0,0007 мм соответственно.

Рабочая часть устанавливается на расстоянии 1/5 высоты (H) кольца от торцов

Приложение 2

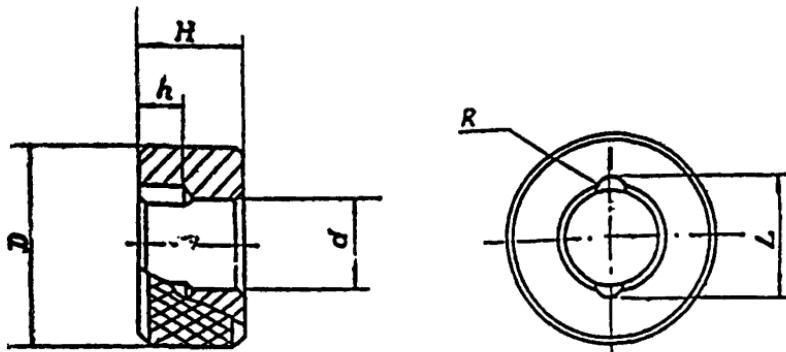КОЛЬЦА ОБРАЗОВЫЕ С ВЫЕМКАМИ ДЛЯ
ОТКЛОЧЕНИЯ ЦЕНТРИРУЮЩИХ ШАРИКОВРазмеры колец образовывых с выемками
мм

| Диапазон измерений кнутромеров | d $\pm 0,003$ | D | H | h | R | L |
|--------------------------------|--------------------|----|----------|----|--------------------|-------------------|
| 3 - 6 | 3,3 4,3 5,0 | 30 | 16 | 8 | 0,75 1,0 1,5 | 4,3 5,5 7,5 |
| 6 - 10 | 6,0 8,3 | 30 | 16 | 8 | 1,5 2,0 | 7,5 11,0 |
| 10 - 18 | 12 18 | 40 | 24 28 | 12 | 2,5 3,0 | 15,5 19,5 |

1. Материал Сталь ШХ15 по ГОСТ 801
 2. 61...65 HRC,
 3. Допуск круглости и допуск конусообразности в рабочей части кольца 0,0005 мм и 0,0007 мм соответственно.
- Средняя (рабочая) часть устанавливается на расстоянии 1/5 высоты (H) кольца от торцов

МИ 2193-92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ПЧСЕНЫ ВНИИ измерения
исполнителем А. У. Сыгогоржевский (руководитель темы),
А. К. Килька
2. УТВЕРЖДЕНА НИК "ВНИИ им. Д. И. Менделеева" II.II.91
введенна в действие с 01.07.92г.
3. ИЗДАН ГОСТ 8.342-79
4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение ИТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|--|--|
| ГОСТ 8.260-77 | 1.1; 4.3.2 |
| ГОСТ 443-76 | 3.2 |
| ГОСТ 577-69 | 1.1 |
| ГОСТ 801-78 | Приложение 1 и 2 |
| ГОСТ 1012-72 | 3.2 |
| ГОСТ 4119-76 | 1.1 |
| ГОСТ 6507-78 | 1.1 |
| ГОСТ 7259-77 | 3.2 |
| ГОСТ 9244-75 | Вводная часть, 4.11; 4.3.1; 4.3.4-4.3.7 |
| ГОСТ 9378-75 | 1.1 |
| ГОСТ 9696-82 | 1.1 |
| ГОСТ 11680-78 | 3.2 |
| ГОСТ 14865-78 | 1.1 |
| ГОСТ 18833-73 | 4.3.2 |
| ГОСТ 20010-74 | 2.3 |
| ГОСТ 23676-79 | 1.1 |
| ТУ2.034.45-87 | 1.1 |
| МИ 1604-87 | 1.1 |