

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
•ВНИИСТ•

рекомендации

ПО ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЕ ДНИЩ
СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ КОРРОЗИИ
ВЫЗЫВАЕМОЙ ДРЕНАЖНОЙ ВОДОЙ,
И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПРОТЕКТОРОВ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВУАРАХ

МОСКВА-1977

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ВНИИСТ**

РЕКОМЕНДАЦИИ

**ПО ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЕ ДНИЩ
СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ КОРРОЗИИ,
ВЫЗЫВАЕМОЙ ДРЕНАЖНОЙ ВОДОЙ,
И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПРОТЕКТОРОВ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВУАРАХ**

Москва 1977

УДК 621.642.3:620.197.5 (083.96)

В настоящих Рекомендациях освещены вопросы расчета, проектирования, технологии монтажа и эксплуатации электрохимической защиты днищ стальных резервуаров от коррозии, вызываемой дренажной (подтоварной) водой. Особенно большое внимание в Рекомендациях уделено вопросам осуществления протекторной защиты без проведения огневых работ в резервуаре.

При составлении Рекомендаций использованы материалы исследований ВНИИСТА, Управления Приволжскими магистральными нефтепроводами, а также учтен опыт защиты резервуаров Жирновского районного нефтепроводного управления и Крымского товарно-транспортного управления.

Рекомендации разработаны сотрудниками ВНИИСТА: Н.П.Глазовым, В.И.Глазковым, Т.И.Маняхиной, В.К.Уткиным и начальником Центральной службы катодной защиты Управления Приволжскими магистральными нефтепроводами П.Б.Финкельштейном.

Замечания и предложения по Рекомендациям просьба направлять по адресу: Москва, 105058, Окружной пр., 19, лаборатория электрозащиты.

ВНИИСТ	Рекомендации по протекторной защите днищ стальных резервуаров от коррозии, вызываемой дренажной водой, и технологии монтажа протекторов в действующих резервуарах	Р 154-77
--------	---	----------

ВВЕДЕНИЕ

Коррозия днищ и нижних поясов стальных цилиндрических резервуаров, вызываемая подтоварной водой, наносит значительный ущерб народному хозяйству.

В нефти ряда месторождений Советского Союза содержится значительное количество минерализованной воды, входящей в состав нефтяных эмульсий. При разрушении эмульсии естественным путем или на электрообессоливающих установках вода, скапливаясь внизу резервуара, вызывает интенсивную коррозию днищ и нижних поясов. Хотя эта вода периодически дренируется, непрерывная закачка новых порций нефти или нефтепродуктов в резервуар пополняет ее запасы у днища. Днища и нижние пояса резервуаров, контактирующие с сильно минерализованной дренажной водой, в результате сквозных прожогов уже через четыре-шесть лет выходят из строя и требуют частичной или полной замены.

Защита днищ резервуаров от коррозии различного рода покрытиями не обеспечивает их сохранности на длительный срок. Электрохимический метод защиты резервуаров с помощью протекторов является наиболее эффективным, простым и экономически целесообразным.

В настоящее время применяется один из видов электрохимической защиты - протекторная защита днищ резервуаров от коррозии, вызываемой подтоварной водой. Протекторная защита надежно предохраняет металлические конструкции от коррозии и проста в эксплуатации.

Внесены лабораторной электрозащиты	Утверждены ВНИИСТом 27 декабря 1973 г.	Разработаны взамен "Рекомендаций по протекторной защите днищ стальных резервуаров от коррозии, вызываемой дренажной (подтоварной) водой"
------------------------------------	--	--

Недостатком протекторной защиты, осуществляемой в соответствии с Рекомендациями [6], является то, что смена протекторов требует не только опорожнения, но и подготовки резервуара для проведения в нем огневых работ. В подготовку резервуара к огненным работам входит зачистка и пропарка, что значительно удорожает протекторную защиту. В настоящих Рекомендациях рассмотрены в основном вопросы осуществления протекторной защиты без проведения огневых работ в резервуаре. Это позволит быстро заменять сработавшиеся протекторы и вводить защиту на действующих резервуарах, не дожидаясь вывода его на капитальный ремонт, без проведения трудоемких и дорогостоящих подготовительных работ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации распространяются на все стальные вертикальные резервуары с концентрацией солей в дренажной воде более 0,3%.

1.2. Принцип действия протекторной защиты заключается в создании защитного потенциала на днище при протекании тока в гальванической паре днище-протектор. Стационарный потенциал протектора имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла днища. При замыкании цепи днище-протектор последний становится анодом, а днище - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит (дренажную воду), входит в днище и прекращает или ограничивает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно, и коррозионное разрушение днища (рис.1).

1.3. Технология монтажа протекторной защиты несложна, не связана с использованием токсичных материалов и тщательной подготовкой поверхности. Протекторная защита проста и надежна в эксплуатации.

1.4. В качестве протекторного материала рекомендуется использовать магниевый сплав марки МЛ-4, состав которого приведен в табл.1.

1.5. Типоразмеры и масса рекомендуемых протекторов приведены в табл.2, а электрохимические параметры этих протекторов - в табл.3.

Таблица 1

Основные компоненты, %				Примеси, % (не более)			
Al	Zn	Mn	Mg	Si	Fe	Ni	Cu
5,0-7,0	2,0-3,0	0,15-1,0	Остальное	0,05	0,003	0,001	0,004

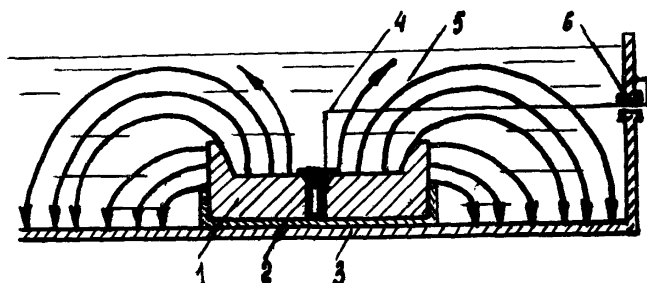


Рис.1. Принципиальная схема протекторной защиты от коррозии дна резервуара:

1-протектор; 2-изолирующий экран; 3-дно резервуара; 4-изолированный проводник; 5-электролит; 6-источник

Таблица 2

Тип протектора*	Размеры, мм			Масса (окруленно), кг	Рабочая поверхность, м ²	
	диаметр	высота по краю	в средней части		с изоляционным покрытием	без изоляционного покрытия
ПМР-5	280	60	40	5	0,14	0,121
ПМР-10	400	70	40	10	0,285	0,247
ПМР-20	400	140	80	20	0,33	0,267

* Протекторы типа ПМР изготавливаются в опытном цехе Титано-магниевого комбината (адрес: г.Березники, Пермской области, Центр, опытный цех, инженер Камкаров А.З.).

Таблица 3

Тип протек- тора	Стационарный по- тенциал по медно- сульфатному элект- роду, В	Практическая токоотдача	
		А/ч	А/год
ПМР-5	1,6	6 800	0,7
ПМР-10	1,6	13 500	1,5
ПМР-20	1,6	27 000	3,0

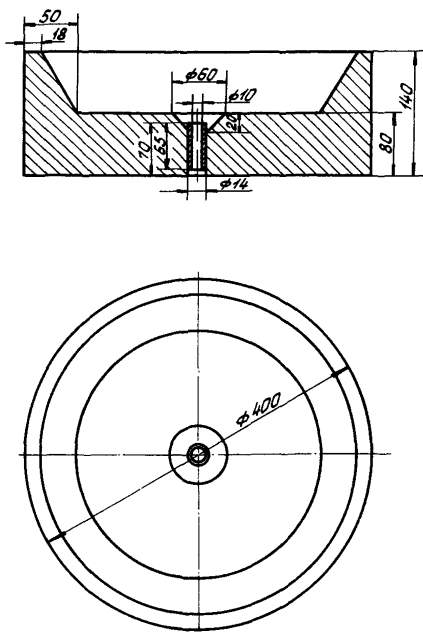


Рис.2. Протектор типа ПМР-20

Конструкция протектора ПМР-20 из магниевого сплава МЛ-4 представлена на рис.2 (размеры приведены в мм).

1.6. Протекторы размещаются на днище так, чтобы величина защитного потенциала "резервуар-дренажная вода" в промежутках между протекторами и по краям днища резервуара была не менее заданного минимального защитного потенциала.

1.7. Без осуществления противокоррозионных мер (протек - торной защиты) вводить в эксплуатацию резервуары не рекоменду - ется.

2. РАСЧЕТ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

2.1. При определении количества протекторов для защиты днища и нижнего пояса резервуара необходимо иметь следующие исходные данные:

удельное электрическое сопротивление дренажной воды (или суммарную концентрацию солей);

площадь днища и нижнего пояса, контактирующих с дренажной водой;

уровень дренажной воды;

переходное сопротивление "днище-электролит";

радиус изолирующего экрана.

2.2. Радиус защитного действия одного протектора при коль - цевом расположении их по днищу рассчитывается по формуле

$$z = \frac{g u_0^2}{u_m^2} z_3 e^{-2\alpha(z-z_3)},$$

где α - постоянная распространения тока в слое дренажной воды, $1/\text{м}$,

$$\alpha = \sqrt{\frac{\rho_3}{h R_0}};$$

ρ_3 - удельное электрическое сопротивление электро - лита, $\text{Ом}\cdot\text{м}$;

h - средняя высота уровня дренажной (подтоварной) воды в резервуаре, м ;

R_0 - переходное сопротивление днище-электролит, $\text{Ом}\cdot\text{м}^2$ (определяется по рис.3);

z_3 - радиус изолирующего экрана протектора, м ;

$$z_3 \approx z_n + 3h_3;$$

U_0 - наложенная разность потенциалов динце-электролит в точке дренажа, В;

U_M - минимальная защитная разность потенциалов динце-электролит, В;

h_3 - высота изолирующего экрана, м.

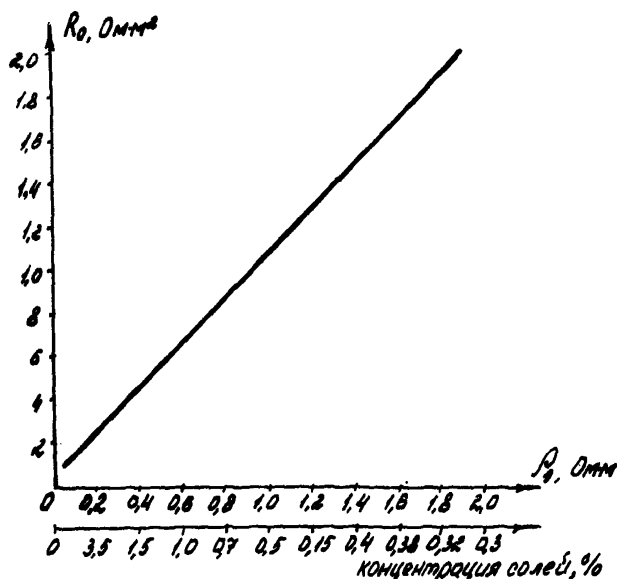


Рис.3. Зависимость переходного сопротивления "динце-электролит" R_0 от удельного электрического сопротивления ρ_3

2.3. Величина минимальной защитной разности потенциалов определяется из условия обеспечения заданного срока службы сооружения по формуле

$$U_M = 0.05829 \frac{100}{100 - p},$$

где P - необходимая степень защиты резервуара, %;

$$P = \left(1 - \frac{\delta_0}{K_g T_H}\right) \cdot 100.$$

Здесь δ_0 - допустимое коррозионное уменьшение толщины днища или нижнего пояса боковой поверхности, мм;

K_g - скорость внутренней коррозии резервуара, мм/год;

T_H - планируемый срок службы сооружения, год.

Величина U_m для ориентировочных расчетов может быть определена по табл.4.

Таблица 4

Степень защищенности сооружения (P), %	Необходимое для защиты смещение потенциала (U_m), В	Отношение необходимой защитной плотности тока к скорости коррозии (в одинаковых размерах)
10	0,0026	0,159
20	0,0056	0,307
30	0,0069	0,497
40	0,0127	0,694
50	0,0178	0,917
60	0,023	1,18
70	0,0302	1,53
80	0,0404	2,04
90	0,058	3,07
95	0,075	4,43
97	0,088	5,76
98	0,0985	7,01
99	0,116	9,99
99,5	0,133	14,2
99,8	0,1565	22,2
99,9	0,174	31,6

2.4. Средняя высота уровня дренажной воды определяется по формуле

$$h = \frac{\sum_i h_i}{n},$$

где h_i - высота уровня дренажной воды, измеренная через равные промежутки времени, м;
 n - число измерений в течение одного или нескольких технологических циклов.

2.5. Максимальная скорость внутренней коррозии резервуара может быть рассчитана по следующему приближенному выражению:

$$K_g \approx \frac{0,4}{\rho_3}.$$

2.6. Удельное электрическое сопротивление ρ_3 определяется по методике, приведенной в приложении I, или по графику (приложение 2).

2.7. Количество протекторов для защиты резервуара определяется по формуле

$$N = \frac{0,9D}{S} (D + 4h) \text{ шт.},$$

где D - диаметр резервуара, м;
 S - поверхность, защищаемая одним протектором, м².

Количество протекторов, необходимое для защиты резервуара, может быть определено по таблице (приложение 3).

2.8. При кольцевом расположении протекторов поверхность, защищаемая одним протектором, равна

$$S = \pi r^2.$$

Величина S может быть найдена по графикам рис.4.

2.9. При наличии изоляционного покрытия на днище и боковых стенках резервуара количество протекторов уменьшается в K раз:

$$K = \sqrt{\frac{R_{a.uz}}{R_0}},$$

где $R_{a.uz}$ - переходное сопротивление днище-электролит при наличии изоляционного покрытия.

Для ориентировочных расчетов можно принять $K = 3$.

2.10. Тип протектора рекомендуется выбирать с учетом общей концентрации солей в дренажной воде: от 0,3 до 1,5% - протектор ПМР-5, от 1,5 до 3,5% - ПМР-10, более 3,5% - ПМР-20. При высоте уровня дренажной воды, равной или меньше 0,15 м, протекторы ПМР-20 применять не рекомендуется.

2.II. Сила тока протектора определяется по формуле

$$J_h = \frac{U_{np}}{\frac{\rho_z(z_g - z_n)}{2\pi h z_g} + \frac{R_{nap}}{S_n} K_y + R_{np}},$$

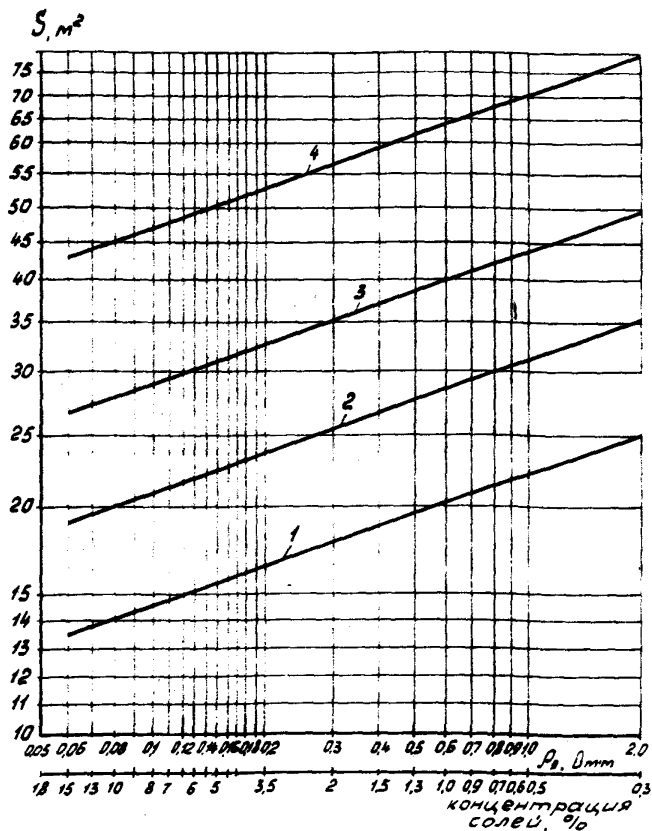


Рис.4. Зависимость зоны защиты протектора от удельного электрического сопротивления электролита при уровне дренажной воды:

$h_1 = 0,15$ м; $h_2 = 0,25$ м; $h_3 = 0,5$ м; $h_4 = 1,0$ м

где $U_{пг}$ - разность потенциалов протектор-днше при разомкнутой цепи. Для магниевых протекторов обычно принимается равной 1 В;
 z_n - радиус протектора, м;
 $R_{пр}$ - сопротивление проводника, Ом;
 $R_{пол}$ - поляризационное сопротивление протектора, Ом·м² (табл.5);
 S_n - рабочая поверхность протектора, м²;
 K_y - поправочный коэффициент, зависящий от уровня дренажной воды (определяется по табл.6).

$$R_{пр} = \rho_{пр} \frac{l_{пр}}{S_{пр}},$$

где $l_{пр}$ - длина проводника, м;
 $S_{пр}$ - сечение проводника, мм²;
 $\rho_{пр}$ - удельное электрическое сопротивление материала провода, Ом·мм²/м.

Таблица 5

Удельное сопротивление дренажной воды (ρ_z), Ом·м	Поляризационное сопротивление протектора ($R_{пол}$), Ом·м ²	Удельное сопротивление дренажной воды (ρ_z), Ом·м	Поляризационное сопротивление протектора ($R_{пол}$), Ом·м ²
2	0,94	0,23	0,50
1	0,87	0,15	0,40
0,6	0,77	0,08	0,27
0,4	0,68	0,06	0,20
0,3	0,60		

Сила тока магниевых протекторов в зависимости от удельного электрического сопротивления электролита (концентрации солей) и высоты его уровня может быть определена по графикам (рис.5,6,7).

2.12. Продолжительность работы протектора определяется по формуле

$$T = 0,1 \frac{G}{J_n},$$

где T - продолжительность работы протектора, годы;
 G - масса магниевого протектора, кг.

Таблица 6

Уровень дренажной воды (h), м	Поправочный коэффициент (K_y)		
	ПМР-5	ПМР-10	ПМР-20
0,05	2,86	5,71	6,68
0,07	2,22	3,51	4,0
0,10	1,89	2,38	2,56
0,15	1,56	1,925	1,79
0,20	1,29	1,7	1,54
0,25	1,22	1,45	1,43
0,30	1,18	1,37	1,335
0,35	1,14	1,35	1,28
0,40	1,125	1,268	1,25
0,50	1,11	1,19	1,205
0,60	1,10	1,138	1,162
0,80	1,076	1,10	1,14
1,0	1,05	1,08	1,11

2.13. Если не представляется возможным определить уровень дренажной воды, то в расчетах принимается $h = 0,25$ м. При $h > 1$ величина S может быть определена по графикам (рис.4) для $h = 1$ м.

2.14. Если при расчете срок службы протекторов получается небольшим (менее 3 лет), то рекомендуется увеличивать число протекторов с включением дополнительного сопротивления в цепь протектора (группы протекторов). В этом случае количество протекторов определяется по формуле

$$N_H = N \frac{T_H}{T},$$

где N_H - необходимое количество протекторов для защиты резервуара от внутренней коррозии на период T_H лет, шт.

2.15. Включение дополнительного сопротивления в цепь протектора (группы протекторов) уменьшает силу тока и увеличивает срок службы протекторов.

2.16. Величина дополнительного сопротивления R_d рассчитывается по нижеприведенным формулам.

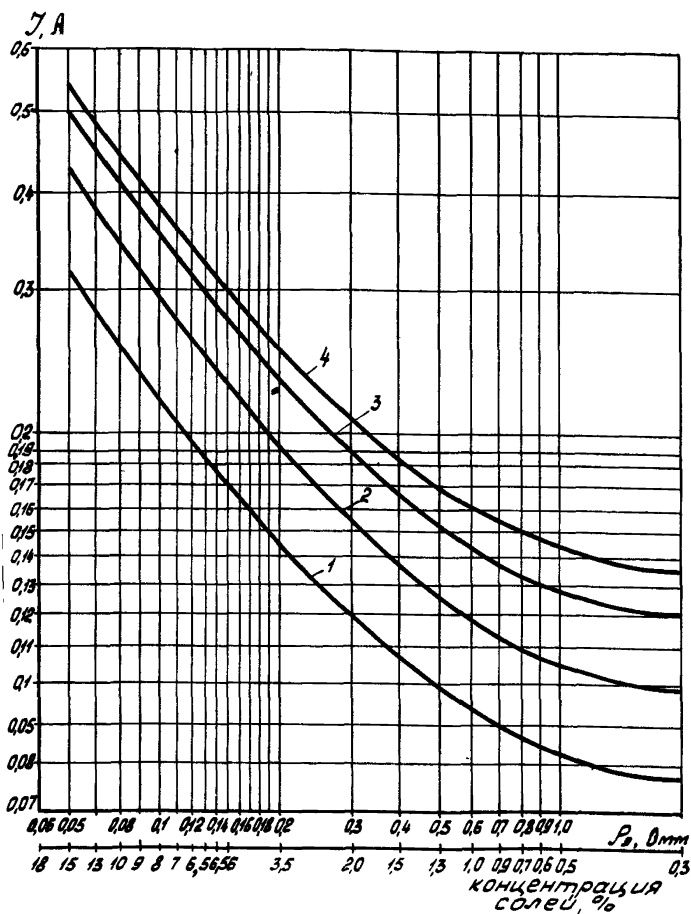


Рис.5. Зависимость силы тока I протектора ПМР-5 от удельного электрического сопротивления электролита ρ_s при уровне дренажной воды:

$$h_1 = 0,15 \text{ м}; \quad h_2 = 0,25 \text{ м}; \quad h_3 = 0,5 \text{ м}; \quad h_4 = 1,0 \text{ м}$$

Для одного протектора

$$R_g = 1,5 \frac{T_H}{T} \left[\frac{\rho_z(z_z - z_n)}{2\pi h z_z} + \frac{R_{\text{пол}}}{S_n} K_y + R_{\text{пр}} \right],$$

где $R_{\text{пр}}$ — сопротивление проводника, Ом.

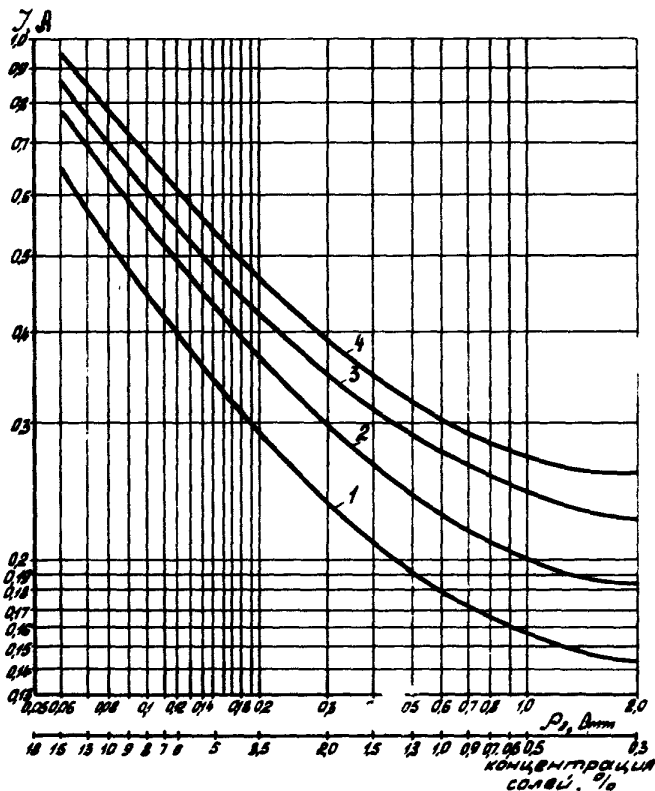


Рис.6. Зависимость силы тока I протектора ПМР-10 от удельного электрического сопротивления электролита ρ_z при уровне дренажной воды:

$h_1 = 0,15$ м; $h_2 = 0,25$ м; $h_3 = 0,5$ м; $h_4 = 1,0$ м

Для группы протекторов

$$R_g = \frac{1,5 T_H}{n T} \left[\frac{\rho_3 (z_3 - z_n)}{2 \pi h z_3} + \frac{R_{\text{под}} K_y + R'_{\text{пр}}}{S_n} \right] + R_m,$$

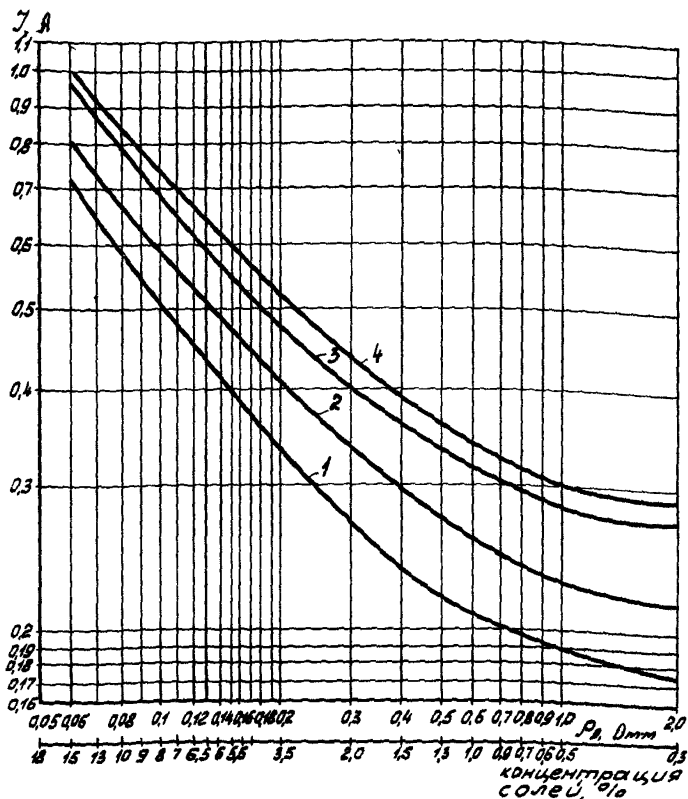


Рис.7. Зависимость силы тока I протектора ПМР-20 от удельного электрического сопротивления электролита ρ_3 при уровне дренажной воды:

$$h_1 = 0,15 \text{ м}; \quad h_2 = 0,25 \text{ м}; \quad h_3 = 0,5 \text{ м}; \quad h_4 = 1,0 \text{ м}$$

где n - количество протекторов в группе;
 $R'_{пр}$ - сопротивление проводника от протектора до магистрали, Ом;
 R_M - сопротивление магистрали, Ом.

Дополнительное сопротивление должно быть рассчитано на максимальную силу тока протекторов в данных условиях.

2.17. Дополнительное сопротивление должно быть переменным с плавной регулировкой от нуля до номинального значения.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Определить параметры протекторной защиты резервуара

Исходные данные:

тип резервуара РЭС-5000;
диаметр резервуара - 22,9 м;
изоляционное покрытие на днище и внутренних стенках резервуара отсутствует;
уровень дренажной воды - 0,25 м;
суммарная концентрация солей в воде - 8%;
уровень дренажной воды изменяется в процессе эксплуатации незначительно;
срок службы резервуара - 50 лет;
наложенная разность потенциалов днище-электролит - 0,4 В;
переходное сопротивление днище-электролит - $1,7 \text{ Ом} \cdot \text{м}^2$;
допустимое коррозионное уменьшение толщины днища или боковых стенок - 0,5 мм;
радиус изолирующего экрана протектора - 0,25 м;
срок службы протекторов должен быть не менее 5 лет.

Р а с ч е т

1. Тип протектора выбирается в соответствии с п.2.10.
Защита резервуара должна осуществляться протекторами типа ПМР-20.

2. Радиус защитного действия одного протектора определяется по формуле (п.2.2):

$$z = \frac{g U_0^2}{U_m^2} z_0 e^{-2\alpha(z-z_0)},$$

$$\text{где } \alpha = \sqrt{\frac{\rho_0}{h R_0}} = \sqrt{\frac{0,1}{0,25 \cdot 1,7}} = \sqrt{2,36} = 1,54 \frac{1}{\text{м}};$$

$$K_8 \approx \frac{0,4}{\rho_0} = \frac{0,4}{0,1} = 4 \text{ мм/год};$$

$$\rho = \left(1 - \frac{\delta_0}{K_8 T_H}\right) \cdot 100\% = \left(1 - \frac{0,5}{4,5}\right) \cdot 100 = 99,75\%;$$

$$U_m = 0,058 \lg \frac{100}{100-99,75} = 0,058 \cdot 2,602 = 0,151 \text{ В.}$$

Величина радиуса защитного действия находится из трансцендентного уравнения:

$$z = \frac{9 \cdot 0,4^2}{0,151} \cdot 0,25 \cdot 2,7^{-2 \cdot 1,54 (z - 0,34)};$$

$$z = 2,5 \text{ м.}$$

3. Количество протекторов для защиты резервуара определяется по формуле (п.2.7):

$$N = \frac{0,9 D}{S} (D + 4 h) \text{ шт.},$$

$$\text{где } S = \pi z^2 = 3,14 \cdot 2,5^2 = 19,6 \text{ м}^2.$$

Величина S может быть определена и непосредственно по графику (см.рис.4).

Подставляя исходные данные (D и h), а также найденную величину S , получим

$$N = \frac{0,9 \cdot 22,9}{19,6} (22,9 + 4 \cdot 0,25) = 25,2 \text{ шт.}$$

Округляя в большую сторону до ближайшего целого, получим

$$N = 26 \text{ шт.}$$

4. Сила тока протектора определяется по графикам рис.5, 6, 7, или по формуле (п.2.11):

$$J_n = \frac{U_{ng}}{\frac{\rho_s(z_g - z_n)}{2\pi h z_g} + \frac{R_{пл}}{S_n} K_y + R_{np}}$$

Из табл.5 находим, что $R_{пл} = 0,30 \text{ Ом}\cdot\text{м}^2$.

Из табл.6 $K_y = 1,43$. Возьмем сопротивление проводника $R_{np} = 0,3 \text{ Ом}$.

На основании известных данных сила тока протектора равна

$$J_n = \frac{I}{\frac{0,1(0,25-0,2)}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,25 \cdot 0,25} + \frac{0,3}{0,33} \cdot 1,43 + 0,3} = 0,58 \text{ А.}$$

5. Продолжительность работы протектора

$$T = 0,1 \frac{G_n}{J_n} = 0,1 \frac{20}{0,58} = 3,45 \text{ года.}$$

Заданный срок службы протекторов 5 лет. Поэтому для защиты резервуара на этот срок необходимое количество протекторов будет

$$N_n = N \frac{T_n}{T} = 26 \frac{5}{3,45} \approx 38 \text{ шт.}$$

6. Для обеспечения данного срока службы сила тока протектора уменьшается посредством включения дополнительных сопротивлений в цепи протекторов (п.2.16).

В каждую группу, состоящую из шести протекторов, вводится сопротивление, равное:

$$R_g = \frac{1,5 T_n}{n T} \left[\frac{\rho_s(z_g - z_n)}{2 \pi h z_g} + \frac{R_{пл}}{S_n} K_y + R'_{np} \right] + R_m,$$

$$\text{где } R_m = \rho \frac{l}{S} = 0,0175 \frac{5}{0,75} = 0,11 \text{ Ом;}$$

$$R'_{np} = 0,0175 \frac{13}{0,75} = 0,3 \text{ Ом,}$$

тогда

$$R_g = \frac{1,5 \cdot 5}{6 \cdot 3,45} \left[\frac{0,1(0,25-0,2)}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,25 \cdot 0,25} + \frac{0,3}{0,33} \cdot 1,43 + 0,3 \right] +$$

$$+0,11 = 0,36 [0,013 + 0,99 \cdot 1,43 + 0,3] + 0,11 = 0,73 \text{ Ом.}$$

Величина дополнительного сопротивления, включаемая в каждую цепь контрольных протекторов, должна быть равна:

$$R_g = 1,5 \frac{T_H}{T} \left[\frac{\rho_g(z_g - z_n)}{2\pi k z_g} + \frac{R_{пан}}{S_n} K_y + R_{np} \right] =$$

$$= 1,5 \frac{5}{3,45} \left[\frac{0,1 (0,25 - 0,2)}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,25 \cdot 0,25} + \frac{0,3}{0,33} \cdot 1,43 + 0,3 \right] =$$

$$= 2,2 [0,013 + 0,99 \cdot 1,43 + 0,3] = 3,8 \text{ Ом.}$$

3. ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ В РЕЗЕРВУАРЕ

3.1. Монтаж протекторной защиты может производиться как на новых, так и на действующих резервуарах.

3.2. При монтаже выполняются следующие работы:

подготовка протекторов к установке;

подготовка штуцеров;

изготовление и монтаж контрольно-измерительной панели;

слив нефтепродукта из резервуара;

установка протекторов;

соединение протекторов через контрольно-измерительный кабель с резервуаром;

закрытие нижнего люка.

3.3. Подготовка протекторов выполняется в специальном помещении или на площадке и состоит из следующих операций:

подсоединение проводника;

изоляция места контакта;

нанесение изоляционного покрытия на всю нижнюю часть и часть боковой поверхности протектора;

соединение протекторов в группы;

изоляция места соединения проводников от протекторов с магистралью, выводимой через штуцер.

3.4. В качестве проводника должен применяться обязательно изолированный гибкий провод сечением по меди не менее $0,75 \text{ мм}^2$ (например ПМВГ). Изоляция провода должна быть устойчива по отношению к воздействию на нее нефтепродуктов. Проводник припаявается к стальной контактной втулке припоем ПОС-40. Длина проводника должна быть равной расстоянию между местом установки протектора и соответствующим нижним люком. На проводник надевается алюминиевая бирка с номером протектора.

3.5. Место присоединения проводника к протектору тщательно изолируется эпоксидной смолой типа ЭД-5 (ЭД-6). Внутри втулки вставляется пробка, и углубление заполняется эпоксидной смолой (рис.8).

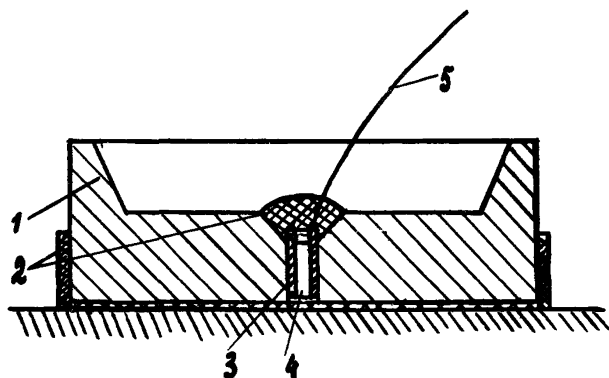


Рис.8. Монтаж протектора на днище резервуара:
1-протектор; 2-изоляция; 3-стальная втулка; 4-деревянная пробка; 5-изолированный проводник

3.6. Изоляционное покрытие, наносимое на боковую и нижнюю поверхности протектора, играет роль экрана. Это покрытие выполняется эпоксидной смолой и наносится пистолетом или кистью с полимеризацией в специальной термокамере или на воздухе.

3.7. Соединение протекторов в группы производится в том случае, если в резервуаре устанавливается более пяти протекторов. В группу можно объединить до пяти-шести протекторов. Для магистрали рекомендуется применять изолированные проводники сечением по меди не менее $1,5 \text{ мм}^2$. Изоляция провода должна быть устойчива в условиях резервуара. Соединение проводников от протекторов с магистралью рекомендуется производить с помощью пайки припоем ПОС-40. Место контакта тщательно изолируется эпоксидной смолой типа ЭД-5 (ЭД-6) и изоляционной лентой.

3.8. В крышки нижних лазовых люков монтируются штуцера диаметром 4-6 мм. Диаметр штуцера выбирается в зависимости от количества проводников, прокладываемых через него. Примерная конструкция приведена на рис.9.

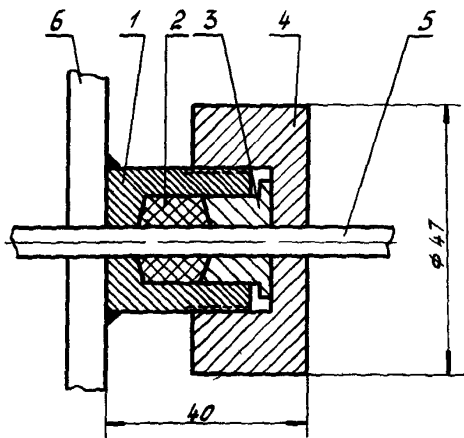


Рис.9. Штуцер для вывода проводника из резервуара от контрольного протектора:

1-штуцер; 2-сальник из бензостойкой резины; 3-грандбукса из ст.3, 4-гайка; 5-изолированный проводник; 6-крышка лазового люка резервуара

3.9. Перед установкой протекторов необходимо слить нефтепродукт, после чего открываются нижние люки, через которые должны вноситься в резервуар протекторы.

3.10. Перед переноской протекторов в резервуар нижняя часть лика обязательно обкладывается резиной, для чего используется разрезанная автомобильная камера. Это необходимо для предотвращения удара магниевого протектора о край лика при передаче его в резервуар.

3.11. Протектор переносится в соответствующее его номеру место резервуара и опускается на дно резервуара. Протекторы устанавливаются в такой очередности, при которой не мешают перемещению людей в резервуаре, а соединительные проводники не подвергаются опасности быть поврежденными.

Удерживать протектор за соединительный проводник категорически запрещается.

3.12. После установки протекторов магистральные соединительные проводники пропускаются через штуцер таким образом, чтобы в резервуаре оставалось не менее 1 м магистрали.

3.13. Соединительные магистрали подсоединяются к соответствующим клеммам контрольно-измерительной панели. Контрольно-измерительные панели устанавливаются у нижних люков.

3.14. Одна клемма контрольно-измерительного щита подсоединяется проводом сечением не менее 6 мм^2 по меди с внешней стенкой резервуара. Место присоединения к резервуару изолируется.

3.15. После окончания установки протекторов проверяется надежность монтажа и исправность проводников. Повреждения должны быть устранены.

3.16. После заполнения резервуара измеряется сила тока протектора прибором М-231, включенным между проводником проверяемых протекторов (группы протекторов) и резервуаром.

3.17. После окончания монтажа нижний лазовый лик задраивается, а сальник штуцера уплотняется гайкой.

МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕВЫХ РАБОТ В РЕЗЕРВУАРЕ

3.18. Монтаж протекторной защиты с применением огневых работ в резервуаре не рекомендуется, но может быть допустим в новых, только что построенных резервуарах или в случае, ес-

ли проведение работ по протекторной защите по срокам совпадает с другими операциями, проводимыми в эксплуатируемых резервуарах и требующими соответствующей подготовки (зачистки, пропарки и др.), например, для случая, когда сроки проведения капитального ремонта в резервуаре совпадают со сроками замены сработавшихся протекторов.

3.19. При монтаже выполняются следующие работы:

- разметка днища;
- подготовка мест для установки протекторов в резервуаре;
- приварка контактного стержня;
- выполнение изоляционных работ в месте установки протектора;
- установка протектора;
- изоляция контакта.

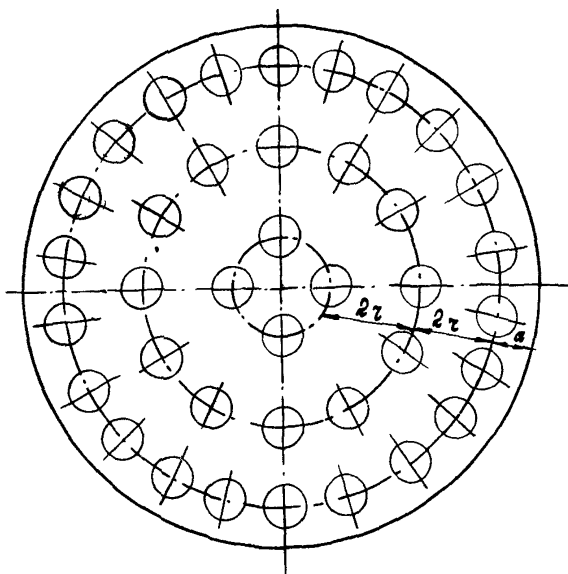


Рис.10. Пример размещения протекторов на днище резервуара вместимостью 5000 м³ при сроке службы протекторов 5 лет ($r = 2,5$ м; $a = 2,25$ м)

3.20. Днище размечается в соответствии с планом размещения протекторов по проекту. Примерное размещение протекторов на днище резервуара представлено на рис.10.

3.21. Место, где должен устанавливаться протектор, очищается от грязи и продуктов коррозии. Очищаемая поверхность должна иметь форму круга диаметром 1,4-1,5 мм.

3.22. В центре очищенного круга перпендикулярно к днищу приваривается контактный стальной стержень диаметром 8 мм и высотой 60 мм для протектора ПМР-20 и 35 мм - для протекторов ПМР-10 и ПМР-5.

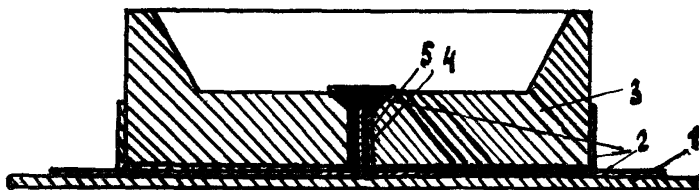


Рис.11. Схема монтажа протектора типа ПМР для защиты дна стальных резервуаров с применением сварочных работ:

1-днище резервуара; 2-изоляция; 3-протектор; 4-стальная трубка; 5-стальной стержень

3.23. На очищенное и промытое бензином место пульверизатором или кистью наносится полихлорвиниловый лак или покрытие на основе эпоксидной смолы в несколько слоев с общей толщиной 0,3-0,5 мм.

3.24. Протектор насаживается на контактный стержень и устанавливается на еще не отвердевшее покрытие (рис.11).

3.25. Контактная втулка приваривается к контактному стержню. Место контакта изолируется полихлорвиниловым лаком или эпоксидной смолой.

МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОТЕКТОРОВ

3.26. Для контроля за работой протекторной защиты рекомендуется в резервуаре устанавливать контрольно-измерительные пластины и контрольные протекторы.

3.27. Контрольные пластины изготавливаются из стали ст.3. Размеры пластины: диаметр 100 мм, толщина - 2,5 мм. Вся поверхность образцов должна быть отшлифована (чистота обработки $\nabla 7$).

3.28. При монтаже контрольных пластин выполняются следующие работы:

- маркировка пластин;
- взвешивание пластин на аналитических весах с точностью до 0,01;
- подсоединение проводников к контрольным пластинам;
- нанесение изоляционного покрытия на поверхность, к которой присоединен проводник;
- установка контрольных пластин на балластных пластинах;
- соединение контрольных пластин через контрольно-измерительную панель с резервуаром.

3.29. В качестве проводника рекомендуется применять изолированный проводник типа ПМВГ. Проводник припаивается к пластине припоем ПОС-40. Длина проводника должна быть равной расстоянию между местом установки пластины и соответствующим нижним люком.

3.30. Проводники присоединяются и выводятся на контрольно-измерительную панель только от 50% пластин. Это необходимо для того, чтобы одна часть пластин контактировала с резервуаром, т.е. находилась под защитой, другая - не контактировала и была бы без защиты.

3.31. Изоляционное покрытие, наносимое на одну сторону пластины, выполняется из эпоксидной смолы типа ЭД-5 (ЭД-6) слоем 300 мк.

3.32. Балластные пластины размером 150x150x8, к которым должны крепиться контрольные пластины, необходимы для того, чтобы последние не перемещались по дну во время слива и налива нефтепродукта.

3.33. В центре балластной пластины приваривается стальной стержень высотой 40 мм и диаметром 5 мм (рис.12). На него надевается изолирующая втулка из эбонита или текстолита диаметром 50 мм и отверстием в центре в 5 мм, а затем на втулку изолированной поверхностью надевается контрольная пластина. Сверху нее кладется прокладка из изолирующего материала диаметром 15 мм, и вся установка закрепляется гайкой.

3.34. Контрольные пластины рекомендуется устанавливать попарно в наиболее коррозионно-опасных участках резервуара между протекторами.

3.35. Монтаж контрольных протекторов отличается от обычных лишь тем, что проводники от них не соединяются в общую магистраль, а выводятся из резервуара отдельно.

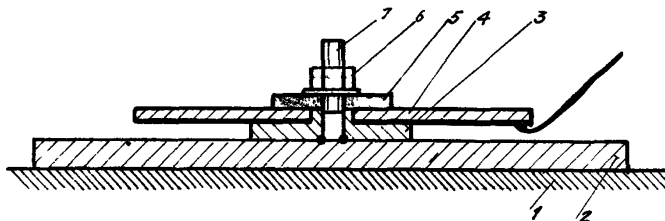


Рис.12. Монтаж контрольной пластины на днище резервуара:
1-днище резервуара; 2-балластная пластина; 3-изолирующая
эбонитовая втулка; 4-контрольная пластина; 5-прокладка;
6-шайба; 7-гайка М6; 8-стальной стержень

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1. При эксплуатации протекторной защиты проводятся следующие работы:

- контроль и регулирование силы тока протекторов;
- контроль эффективности протекторной защиты;
- периодическая замена сработавшихся протекторов;
- обследование коррозионного состояния резервуара и контрольных пластин.

4.2. Контроль работы протекторов заключается в периодических измерениях силы тока контрольных протекторов и групп протекторов. Сила тока измеряется на контрольно-измерительной панели прибором М-231 после установки протекторов и заполнения резервуара нефтепродуктом. Измерительный прибор выключается при этом в разрыв цепи протектор-резервуар (группы протекторов). Последующие повторные измерения выполняются не реже одного раза в месяц. Результаты измерений записываются в специальный журнал (приложения 4, 5).

4.3. Сила тока группы протекторов I_r должна быть приблизительно равна

$$I_r \approx I \cdot n,$$

где I — сила тока одиночного (контрольного) протектора, А;
 n — количество протекторов в группе.

4.4. Величина силы тока протекторов должна регулироваться переменным сопротивлением, включенным в цепь протекторов и установленным на контрольно-измерительной панели.

4.5. Если сила тока протекторов снизилась вдвое по сравнению с первоначальной (измеренной в первый месяц работы), то необходимо заменить протекторы новыми.

4.6. Если сила тока в цепи протектор-резервуар равна нулю, то это свидетельствует о неисправности контакта или полном растворении протектора. Неисправность внутри резервуара устанавливается путем проверки контактов на контрольно-измерительной панели и осмотра состояния подводящих проводников.

4.7. Проверка исправности контактов и целостности протекторов выполняется после слива нефтепродукта или при капитальном ремонте резервуара.

4.8. Эффективность протекторной защиты проверяется:
измерением разности потенциалов резервуар-электролит;
измерением силы тока в цепи протектор-резервуар;
определением степени защиты по потере веса контрольных пластин.

4.9. Разность потенциалов резервуар-электролит измеряется прибором М-231 с помощью специального медносulfатного электрода сравнения (рис.13).

Электрод сравнения опускается на дно резервуара через верхние смотровые люки с помощью проводника.

4.10. Перед измерениями электрод через отверстия заполняется насыщенным раствором медного купороса до нижних кромок боковых отверстий в корпусе.

4.11. Сила тока контрольных образцов, установленных между протекторами, измеряется миллиамперметром (прибор М-231).

Протекторная защита работает эффективно, если выполняется условие

$$\frac{0,30 I_x}{D(D+4h)} \leq \frac{10 J_k}{Sk},$$

где J_{Σ} - суммарная сила тока протекторов по проекту, А;
 J_k - сила тока контрольного образца, мА;
 S_k - площадь контрольного образца, дм^2 .

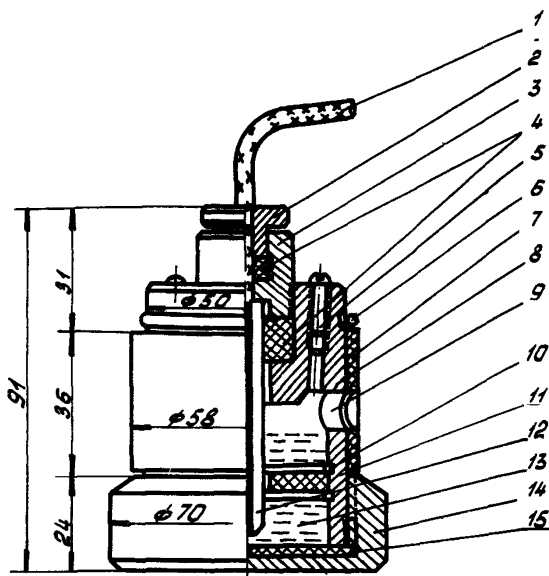


Рис.13. Электрод для измерения разности потенциалов внутри резервуара:

1-изолированный проводник; 2,3-штулки; 4,15-резиновые бензостойкие прокладки; 5-окна для заливки раствора медного купороса; 6,10-стопорные кольца; 7-кольцо уплотнительное; 8-корпус электрода; 9-боковые окна; 11-пористая диэлектрическая перегородка; 12-электрод стеклянный (датчик); 13-раствор медного купороса; 14-нижняя металлическая крышка-утяжелитель

4.12. Степень защиты определяется по потере веса контрольных образцов путем сравнения коррозионных потерь контрольных образцов без защиты и образцов, подключенных к защищаемому резервуару.

$$P = \frac{\Delta q_3}{\Delta q_{\delta_3}} \cdot 100\%,$$

где Δq_3 - потеря веса контрольных образцов, подключенных к защищаемому резервуару, т.е. находящихся под защитой, г;

Δq_{δ_3} - потеря веса не подключенных к резервуару контрольных образцов.

Если действительная степень защиты меньше необходимой, протекторная защита работает неэффективно и требуется установка дополнительных протекторов.

4.13. Замена сработавшихся протекторов производится в соответствии с планом ремонтно-профилактических работ, утвержденным главным инженером предприятия. План составляется с учетом срока службы протекторов и эксплуатационных данных о работе протекторов.

4.14. При капитальных ремонтах резервуаров и в процессе эксплуатации измеряется толщина нижнего пояса боковой поверхности и дна.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

5.1. При проведении работ, связанных с защитой днищ стальных резервуаров от коррозии, соблюдение правил техники безопасности является обязательным.

5.2. К работам по защите стальных резервуаров от коррозии допускаются лица, которые прошли инструктаж по технике безопасности, имеют необходимые средства защиты и умеют ими пользоваться.

5.3. Нарушение правил техники безопасности может привести к взрывам, пожарам, авариям и несчастным случаям, вследствие того, что нефть, нефтепродукты и природные газы обладают в основном следующими вредными свойствами: 1) они пожаро- и взрывоопасны; 2) токсичны (отравляют организм человека); 3) вызывают заболевание кожи человека.

5.4. Для проведения работ по установке протекторной защиты при монтаже с применением сварочных работ резервуар не-

необходимо опорожнить от нефтепродукта, тщательно вычистить, пропарить и только после этого приступить к работам по монтажу.

5.5. Ввиду постоянного изменения концентрации паров нефтепродуктов необходимо перед работой в резервуаре проверить чистоту воздуха и провентилировать помещение.

5.6. Предельно допустимые нормы концентрации ядовитых газов и паров в резервуаре при работе в нем без противогазов не должны превышать количеств, указанных в табл.7.

Таблица 7

Вещество	Предельно допустимая концентрация, мг/л
Бензин, лигроин, керосин	0,3
Бензол	0,05
Метиловый спирт	0,05
Толуол, ксилол	0,1
Сероводород	0,01
Фенол	0,005
Хлорированные углеводороды	0,002
Этиловый спирт	1,0

5.7. Особо опасными веществами являются: сероводород, этиловая жидкость и этилированный бензин. Этилированный бензин и его пары обладают ядовитыми свойствами и могут вызвать тяжелые отравления при нарушении правил обращения с ними. Резервуары, в которых прежде хранился этилированный бензин, должны быть тщательно обезврежены. В качестве обезвреживающих средств применяются дихлорамин (1,3%-ный раствор в бензине), хлорная известь, керосин и неэтилированный бензин.

5.8. При осуществлении протекторной защиты на действующих резервуарах без их предварительной зачистки и пропарки необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные при проведении работ в этих условиях.

5.9. При работе с эпоксидными смолами следует учитывать, что последние способны вызывать заболевание кожи - дерматит (экзема).

Все работы с эпоксидными смолами и отвердителями необходимо производить в халатах и в головном уборе, а чтобы смола не попадала на кожу рук, работать в резиновых или полихлорвиниловых перчатках.

Все работы с эпоксидными смолами и компаундами производить в изолированных и хорошо вентилируемых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

5.10. При осуществлении протекторной защиты резервуаров с использованием сварки необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные при сварочных работах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА (ДРЕНАЖНОЙ ВОДЫ)

Удельное электрическое сопротивление электролита опреде-
ляется прибором, называемым резистивиметром.

Резистивиметр (рис. I4) состоит из трубки I, крышки 2, из-
готовленных из изоляционного материала. Для создания герметич-
ности в приборе предусмотрены бензостойкие резиновые проклад-
ки 3. В крышку и трубку резистивиметра вставлены электроды А,
М, N, В.

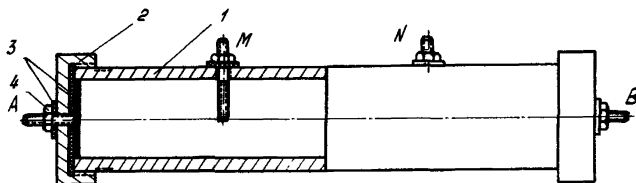


Рис. I4. Схема резистивиметра:

I-трубчатый корпус; 2-крышка; 3-бензостойкие резиновые
прокладки; 4-гайка; А, В - питающие электроды; М и N -
измерительные электроды

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Трубка резистивиметра заполняется исследуемым электроли-
том. Клеммы E_1, J_1, E_2, J_2 измерительного прибора МС-07 или
МС-08 соединяются попарно перемычками и подключаются провод-
никами к электродам А, В резистивиметра (рис. I5).

Перед измерением переключатель измерительного прибора
"регулировка-измерение" установить в положение "регулировка"
и со скоростью 2 об/с вращать ручку генератора. Поворотом руч-
ки реостата стрелку прибора установить на красной черте шкалы.

После установки стрелки переключатель переставить в положение "измерение". Вращая ручку генератора со скоростью 2 об/с, произвести измерение, фиксируя положение стрелки на измерительной шкале прибора МС-08 (МС-07). Полученное значение является электрическим сопротивлением (ρ_3) исследуемого электролита.

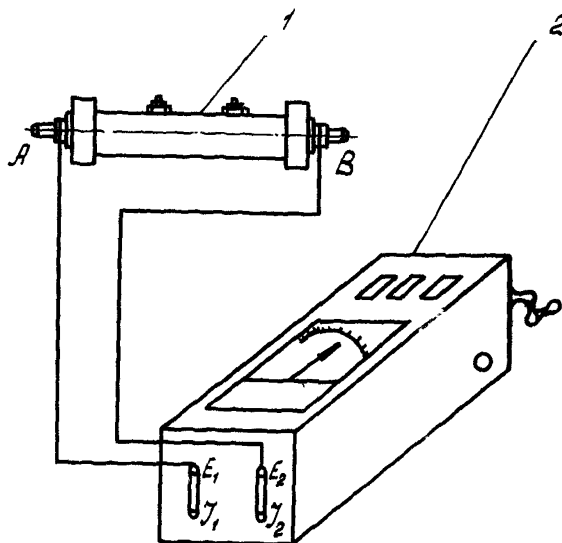


Рис.15. Схема измерения удельного электрического сопротивления электролита резистивиметром:

1-резистивиметр; 2-измерительный прибор типа МС-08 (МС-07); E_1 , E_2 и J_1 , J_2 - клеммы измерительного прибора

Удельное электрическое сопротивление электролита определяется по формулам:

$$\rho_3 = K_{\rho_1} R_3 [\text{Ом м}]; \quad (1)$$

$$K_{\rho_1} = \frac{S_1}{e_1}, \quad (2)$$

где K_{ρ_1} - постоянная резистивиметра;

S_1 - площадь сечения столба электролита в резистивиметре, м^2 ;

ℓ_1 - длина столба электролита между электродами А и В, м.

П р и м е р

В данном случае электрическое сопротивление столба электролита, измеренное прибором МС-07, равно 100 Ом, площадь сечения S_1 столба электролита - 0,0007 м^2 , длина ℓ_1 столба электролита между электродами А и В - 0,2 м.

Удельное электрическое сопротивление электролита (см. формулу (I)) будет:

$$\rho = K_{P1} \cdot R_2 = \frac{S_1 R_2}{\ell_1} = \frac{0,0007 \cdot 100}{0,20} = 0,35 \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Определение удельного электрического сопротивления осуществляется по схеме (рис.16) и подсчитывается по формуле

$$\rho = K_{P2} \frac{U}{J} [\text{Ом} \cdot \text{м}],$$

где U - падение напряжения между электродами MN, В;

J - сила тока, протекающего в цепи источника тока, А.

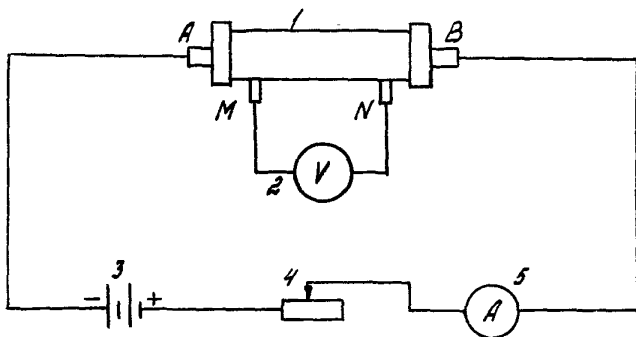


Рис.16. Схема измерения электрического сопротивления электролита методом постоянного тока:

1-резистивиметр; 2-ампервольтметр; 3-источник постоянного тока; 4-реоста; 5-амперметр

Постоянная резистивиметра K_{P2} определяется площадью сечения S_1 и длиной ℓ_2 столба электролита. Длина столба электролита определяется расстоянием между электродами MN .

П р и м е р

Сила тока в цепи (см. рис. I6), установленная реостатом 4, равна 0,2 А.

Падение напряжения между электродами MN равно 8 В.

Постоянная резистивиметра K_{P2} , определяемая площадью сечения $S_1 = 0,0007 \text{ м}^2$ и длиной столба электролита $\ell_2 = 0,08 \text{ м}$, равна

$$K_{P2} = \frac{S_1}{\ell_2} = \frac{0,0007}{0,08} = 0,00875 \text{ м.}$$

$$\text{Тогда } \rho = K_{P2} \frac{\Delta U}{I} = 0,00875 \frac{8}{0,2} = 0,35 \text{ Ом}\cdot\text{м.}$$

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛЕЙ В ДРЕНАЖНОЙ ВОДЕ

Реактив - 1%-ный раствор соды (10 г чистой безводной соды растворить в 1 л дистиллированной воды).

Ход определения. В фарфоровую чашку вместимостью 100-150мл, доведенную до постоянного веса при 180°C, отмерить пипеткой 25 мл раствора соды и 100 мл исследуемой дренажной воды. Выпарить этот раствор на водяной бане. Остаток высушить до постоянного веса в термостате при 180°C и взвесить. Затем следует определить вес сухого остатка, получающегося от выпаривания 25 мл раствора соды. Концентрация солей в дренажной воде определяется по формуле

$$C = G_1 - G_2,$$

где G_1 - вес сухого остатка дренажной воды;
 G_2 - вес сухого остатка соды.

П р и м е ч а н и я : 1. Во избежание потерь за счет растрескивания солей при высушивании сухого остатка в термостате целесообразно ставить чашки с остатками после выпаривания на бане в холодный термостат, а затем уже постепенно поднимать его температуру до 180°C.

2. Если исследуемая вода мутна, то перед определением веса сухого остатка ее необходимо профильтровать.

Зная концентрацию солей в дренажной воде, можно по номограмме (рис.17) определить ее удельное сопротивление. Определение удельного электрического сопротивления электролита можно производить по кривой $NaCl$, так как дренажная вода содержит главным образом $NaCl$.

П р и м е р .

Для определения сухого остатка взято 100 мл исследуемой дренажной воды.

Вес сухого остатка после высушивания до постоянного веса равен 1,25 г, вес сухого остатка от выпаривания 25 мл раствора соды равен 0,25 г.

Концентрация солей в дренажной воде равна

$$C = 1,25 - 0,25 = 1\%.$$

По номограмме рис.14 определяем удельное электрическое сопротивление дренажной воды $\rho = 0,6 \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

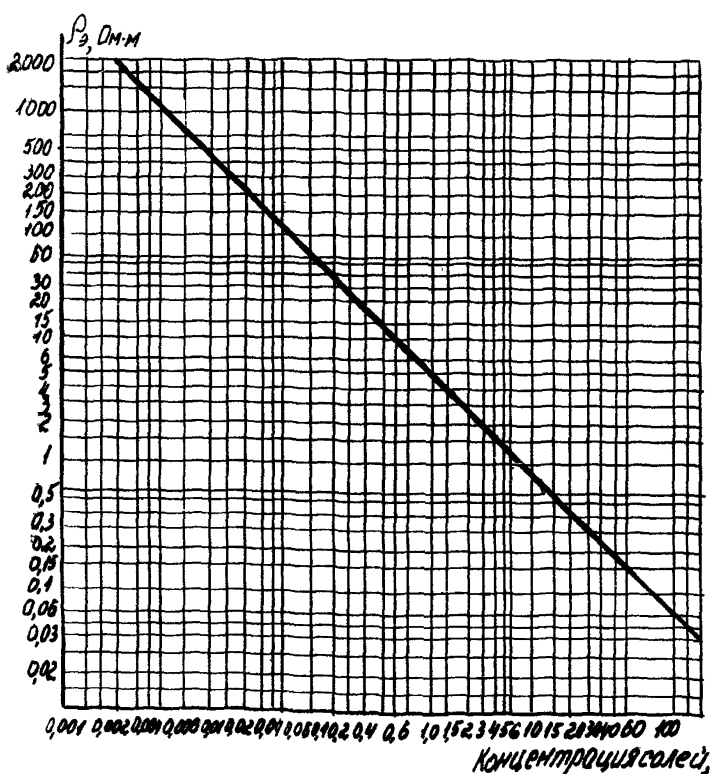


Рис.17. Зависимость удельного электрического сопротивления дренажной воды ρ_2 от концентрации растворенных в ней солей

Количество протекторов, необходимое для защиты резервуара, и срок их службы

Тип резервуара	Концентрация солей в дренажной воде, %	Удельное электрическое сопротивление дренажной воды, Ом·м	Рекомендуемый тип протекторов	Количество протекторов (шт.), необходимое для защиты резервуара, и срок протекторов Т (лет) при уровне дренажной воды:							
				h = 0,15 м		h = 0,25 м		h = 0,5 м		h = 1,0 м	
				N	T	N	T	N	T	N	T
РВС-1000	Менее 1,0	Более 0,6	ПМР-5	6-7	6,3-6,8	4	4,7-5,1	3-4	3,9-4,2	2-3	3,5-3,8
	1,0-3,0	0,2-0,6	ПМР-10	6-7	5,0-6,0	4-7	2,5-5,0	4-5	2,1-4,0	3	1,9-3,0
						8-14*	5,0-10,0	8-10*	4,2-8,0	3*	3,8-6,0
РВС-2000	Более 3,0	Менее 0,2	ПМР-20	7-9	2,8-6,0	7-8	2,6-4,0	5	2,1-3,5	3-4	1,9-3,3
				14-18*	5,6-12,0	14-16*	5,1-8,0	10*	4,1-7,0	6-8*	3,9-6,6
	Менее 1,0	Более 0,6	ПМР-5	8-10	6,3-6,8	6-7	4,7-5,1	4-5	3,9-4,2	3-4	3,5-3,8
РВС-3000	1,0-3,0	0,2-0,6	ПМР-10	10	5,0-6,0	7-9	2,5-5,0	5-6	2,1-4,0	4*	1,9-3,0
						14-18*	5,0-10,0	10-12*	4,2-8,0	8*	3,8-6,0
	Более 3,0	Менее 0,2	ПМР-20	10-13	2,8-6,0	9-12	2,6-4,0	6-7	2,1-3,5	4-5	1,9-3,3
РВС-5000				20-26*	5,6-12,0	18-24*	5,1-8,0	12-14*	4,2-7,0	8-10*	3,9-6,6
	Менее 1,0	Более 0,6	ПМР-5	13-15	6,3-6,8	9-10	4,7-5,1	7-8	3,8-4,2	4-6	3,5-3,8
	1,0-3,0	0,2-0,6	ПМР-10	15-16	5,0-6,0	10-15	2,5-5,0	8-9	2,1-4,0	6-7	1,9-3,0
РВС-10000						20-30*	5,0-10,0	16-18*	4,2-8,0	12-14*	3,8-6,0
	Более 3,0	Менее 0,2	ПМР-20	16-19	2,8-6,0	15-18	2,6-4,0	9-11	2,1-3,5	7-8	1,9-3,3
				32-38*	5,6-12,0	30-36	5,1-8,0	18-22*	4,1-7,0	14-16*	3,9-6,6
РВС-20000	Менее 1,0	Более 0,6	ПМР-5	18-21	6,3-6,8	13-14	4,7-5,1	10-11	3,8-4,2	6-7	3,5-3,8
	1,0-3,0	0,2-0,6	ПМР-10	21-22	5,0-6,0	14-20	2,5-5,0	11-14	2,1-4,0	7-9	1,9-3,0
						28-40*	5,0-10,0	22-28*	4,2-8,0	14-18*	3,8-6,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Более 3,0	Менее 0,2	ПМР-20	22-27 44-54*	2,8-6,0 5,6-12,0	20-25 40-50*	2,6-4,0 5,0-8,0	14-15 28-30*	2,1-3,5 4,2-7,0	9-11 18-22*	1,9-3,3 3,9-6,6	
Менее 1,0	Более 0,6	ПМР-5	39-47	6,3-6,8	30-32	4,7-5,1	21-24	3,8-4,2	15-16	3,5-3,8	
PBC-10000	1,0-3,0	0,2-0,6	ПМР-10	47-50	5,0-6,0	32-46 64-92*	2,5-5,0 5,0-10,0	24-30 48-60*	2,1-4,0 4,2-8,0	16-19 32-38*	1,9-3,0 3,8-6,0
Более 3,0	Менее 0,2	ПМР-20	50-63 100-126*	2,8-6,0 5,6-12,0	46-56 92-112*	2,6-4,0 5,1-8,0	30-34 60-68	2,1-3,5 4,1-7,0	19-23 38-46*	1,9-3,3 3,9-6,6	
Менее 1,0	Более 0,6	ПМР-5	66-83	6,3-6,8	48-59	4,7-5,1	35-43	3,8-4,2	24-28	3,5-3,8	
PBC-20000	1,0-3,0	0,2-0,6	ПМР-10	83-97	5,0-6,0	59-73 118-146*	2,5-5,0 5,0-10,0	43-53 86-106*	2,1-4,0 4,2-8,0	28-34 56-68*	1,9-3,0 3,8-6,0
Более 3,0	Менее 0,2	ПМР-20	97-123 194-246*	2,8-6,0 5,6-12,0	73-87 146-174*	2,6-4,0 5,2-8,0	53-63 126-106*	2,1-3,5 4,2-7,0	34-41 68-82*	1,9-3,3 3,9-6,6	

* Протекторы подключаются к резервуару через дополнительное сопротивление.

(Ведомство и эксплуатирующая организация)

П А С П О Р Т

Установки протекторов в резервуаре

Номер резервуара

Тип резервуара

Дата пуска резервуара в эксплуатацию

Дата замены днища

Наличие изоляционного покрытия на днище и нижних поясах резервуара

Типтолщина

№ про- тектора	Назна- чение	Тип	Дата уста- новки	Вес про- тектора перед заменой новым	Дата замены	Тип	Приме- чание
-------------------	-----------------	-----	------------------------	--	----------------	-----	-----------------

" " _____ 197__ г.

(Должность и подпись лица, запол-
нившего паспорт)

П р и м е ч а н и я : 1. В графе "Назначение" ука-
зывается, какие установлены протекторы (основные или
контрольные).

2. Схема расстановки протекторов прилагается к пас-
порту.

3. К паспорту прилагаются акты ремонтов днища с ука-
занием даты появления каверн и их количества.

Приложение 5

Форма записи в журнал при протекторной защите
днища резервуара

Дата измерения	№ резервуара	Естественный потенциал днище-электролит, В	Разность потенциалов днище-электролит при включенной протекторной защите (U), В	Сила тока в цепи протектор-резервуар (J), А	Примечание
----------------	--------------	--	---	---	------------

ЛИТЕРАТУРА

1. То м а ш о в Н. Д. Теория коррозии и защиты металлов. М., Изд-во АН СССР, 1962.
2. У т к и н В. К. Протекторная защита стальных резервуаров от коррозии, вызываемой подтоварной водой. М., ОНТИ ВНИИСТА, 1958.
3. У т к и н В. К. Временное руководство по протекторной защите стальных резервуаров от коррозии, вызываемой дренажной водой. М., ОНТИ ВНИИСТА, 1960.
4. Ф и н к е л ь ш т е й н П. Б. Защита стальных резервуаров от коррозии, вызываемой дренажной водой. "Газовое дело", 1966, № 5.
5. Рекомендации по технике безопасности при работах по электрической защите подземных стальных трубопроводов от коррозии. М., "Недра", 1966.
6. Рекомендации по протекторной защите дна стальных резервуаров от коррозии, вызываемой дренажной (подтоварной) водой. М., ОНТИ ВНИИСТА, 1971.
7. Г л а з о в Н. П., У т к и н В. К. Защита стальных резервуаров от внутренней коррозии. М., ЦНИИТЭнефтехим, 1973.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общие положения	4
2. Расчет протекторной защиты	7
3. Технология установки и монтажа протекторной защиты	20
Монтаж протекторной защиты без проведения огневых работ в резервуаре	20
Монтаж протекторной защиты с применением огневых работ в резервуаре	23
Монтаж контрольно-измерительных пластин и контрольных протекторов	25
4. Эксплуатация протекторной защиты	27
5. Мероприятия по технике безопасности при производстве работ	30
Приложения	33
Литература	45

Рекомендации

**по протекторной защите дна стальных резервуаров
от коррозии, вызываемой дренажной водой, и технология
монтажа протекторов в действующих резервуарах**

Р 154-77

Издание ВНИИСТА

Редактор Л.С.Панкратьева

Корректор С.П.Михайлова

Технический редактор Т.В.Берешева

Л-77519 **Подписано в печать 3.Ш.1977 г. Формат 60x84/16**

Печ.л. 3,0

Уч.-изд.л. 2,2

Усл.печ.л. 2,7

Тираж 200

Цена 22 коп.

Заказ 23

Ротапринт ВНИИСТА (перепечатка)