

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н ДАРТ

Опоры и подвески стационарных трубопроводов
 $D_u \leq 40 \text{ кгс/см}^2 (4 \text{ МПа})$

ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ

ОСТ

34 279-75

Технические требования

Взамен
МВН 2778-67

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
 от 30 декабря 1975 г. № 308 срок введения установлен
с 01.06.1976

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящие технические требования распространяются на неподвижные и подвижные (скользящие и катковые) опоры, бутылки для прохода через крышу и перекрытия и подвески жесткие и пружинные для стационарных трубопроводов с наружным диаметром D_n от 57 до 1420 мм.

1. Технические требования

1.1. Типы, основные размеры и пределы применения опор и подвесок должны соответствовать действующим стандартам на эти опоры и подвески, утвержденным в установленном порядке.

1.2. При изготовлении опор и подвесок применять материалы в соответствии с указаниями в стандартах.

1.3. Качество и основные характеристики стали и сварочных материалов должны быть подтверждены заводом-поставщиком этих материалов соответствующими сертификатами.

Материалы, не имеющие паспортов или сертификатов, могут применяться только после испытания их в соответствии со стандартами и техническими условиями на эти материалы.

1.4. Перед запуском в производство листовой и сортовой прокат должны быть выплавлены.

1.5. Выполнение заготовок деталей может производиться механической или газовой резкой.

Шероховатость поверхности деталей, изготовленных без чертежа, после резки, должна быть не ниже $Rz320\checkmark$

1.6. Длина развертки заготовок уточняется в процессе производства.

1.7. На поверхности деталей не допускаются плены, пузыри, трещины, закаты, задиры, раковины и брызги металла от сварки и резки.

1.8. Отверстия в деталях опор и подвесок выполняются сверлением или продавливанием.

1.9. Для крепления изоляции, к стенкам корпуса опор привариваются стержни из проволоки, при этом число прихваток должно быть не менее двух.

1.10. Все сборочные работы, размеры и шероховатость поверхности должны выполняться в соответствии с указаниями отраслевых стандартов и настоящих технических требований. Острые кромки должны быть притуплены.

1.11. При рубке заготовок круглого профиля, идущих под сварку, допускаются вмятины концов длиной до $0,3 d$, глубиной до $0,1 d$ и скальвание (скос) торцов не более $0,1 d$.

1.12. При сборке угольников с основанием корпуса опоры размеры a и a_1 должны быть выдержаны такими, чтобы обеспечивать возможность выполнения сварных швов с величиной катетов, указанной в стандартах:

Неперпендикулярность плоскости Π к плоскости M должна быть не более 0,4 мм на длине 100 мм.

Непараллельность осей K и H бугелей корпусов опор относительно поверхностей Π должна быть не более 1,0 мм.

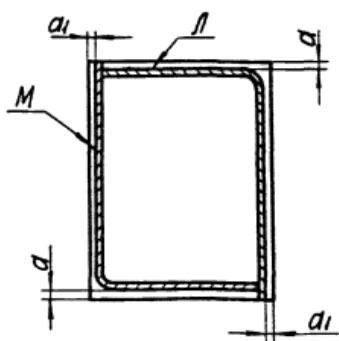


Рис. 1'

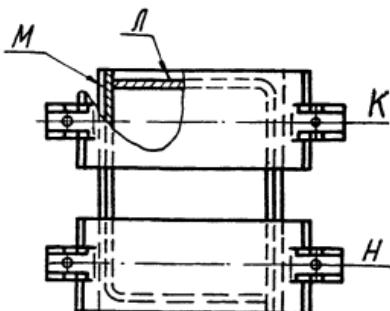


Рис. 2

1.13. В корпусах хомутовых и бугельных опор допускается отклонение по радиусу:

- при R от 55 до 80 мм — $\delta = 1$ мм,
- при R от 110 до 316 мм — $\delta = 1,5$ мм и
- при R от 362 до 514 мм — $\delta = 2$ мм,
- при $R \geq 614$ мм — $\delta = 2,5$ мм.

Непараллельность поверхностей Π подушки или бугеля относительно поверхности C основания корпуса должна быть не более 0,4 мм на длине 100 мм.

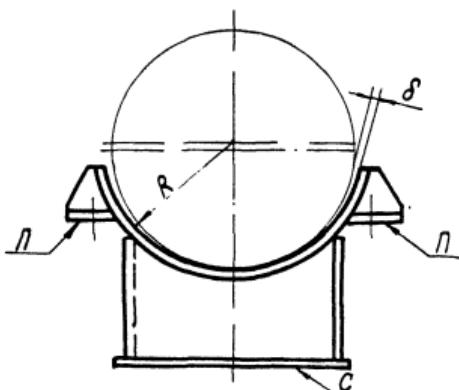


Рис. 3

Когда в результате минусового отклонения наружного диаметра трубопровода зазор δ превышает величины, указанные в п. 1.13, между трубой и подушкой или бугелем следует устанавливать прокладки (с двух сторон) из стальных полос соответствующей толщины.

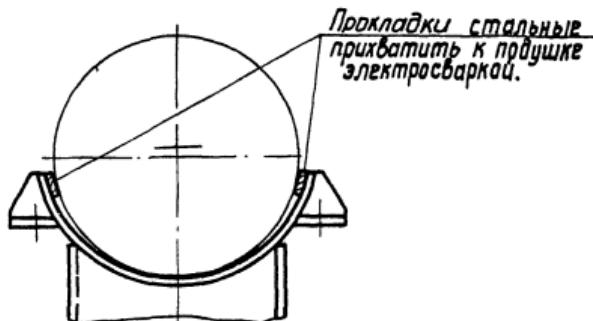


Рис. 4

1.14. Допуски и посадки на размеры поверхностей деталей, подвергающихся механической обработке

должны соответствовать ОСТ 1013, 1014 и 1015. Свободные размеры необрабатываемых поверхностей выполнять по 9-му классу точности по ОСТ 1010* и ГОСТ 2689-54*.

1.15. Резьба на деталях должна соответствовать среднему полулю допусков по ГОСТ 16093-70*, сбег резьбы по ГОСТ 10549-63*.

1.16. Резьба должна быть чистой. Засенцы, смятые и сорванные нитки не допускаются.

1.17. При обработке хомутов и тяг на полуавтоматах разрешается длину резьбы выполнять с допускаемым отклонением плюс 10мм.

1.18. На катках катковых опор допускаются технологические центры.

Забоины на поверхностях качения катков, шариков и плит не допускаются.

1.19. Катки собранных катковых обойм (и катки в отдельности) должны свободно и легко перекатываться по направляющим опорных плит без заедания и перекосов.

Шарики должны свободно проворачиваться в гнездах сепаратора.

1.20. Пружины должны быть выполнены в соответствии с сортаментом и техническими требованиями по ОН 24-3-18867.

1.21. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

При применении автоматической и полуавтоматической сварки, металл шва должен соответствовать типу электрода, предусмотренного для ручной сварки.

Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.

1.22. Поверхности деталей, подлежащие сварке, должны быть очищены от окалины и загрязнений.

1.23. Запрещается приступать к сварке деталей опор и подвесок, не принятых ОТК.

1.24. К производству сварки допускаются только квалифицированные сварщики.

1.25. Края швов свариваемых деталей должны плавно сопрягаться с основным металлом, без резких переходов, подрезов и наплывов.

На поверхности сварного шва и в местах перехода не допускаются трещины, подтеки, ноздреватость и пористость, а также непровары начала и конца сварных швов. Все кратеры сварных швов должны быть тщательно заварены.

Контроль качества сварки производится внешним осмотром и обмером катетов швов. В случае обнаружения некачественной сварки дефектная часть шва удаляется вырубкой и заваривается вновь. Исправление дефектов сварки путем подчеканки не допускается.

1.26. Приработка упоров к трубопроводам на монтаже должна производиться в соответствии с монтажными инструкциями по сварке, составленными с учетом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора СССР.

1.27. Режимы нагрева при изготовлении деталей, горячей обработкой, штамповкой или ковкой, а также при термообработке устанавливаются технологической документацией завода - изготавителя.

1.28. Опоры и подвески должны поставляться предприятием-изготавителем комплектно в собранном виде.

1.29. Отгружаемые потребителю опоры и подвески должны быть приняты отделом технического контроля предприятия - изготавителя.

2. Маркировка, транспортирование и хранение

2.1. На каждом изделии, согласно стандарту, должна быть нанесена клеймами или несмыываемой краской маркировка. Товарный знак наносится клеймами.

2.2. Технологическая маркировка, имеющаяся на узлах и деталях, входящих в опору или подвеску в сборе, должна быть закрашена.

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать отчетливую видимость ее в течение не менее одного года.

2.3. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие выпускемых опор и подвесок требованиям настоящих стандартов и сопровождать каждую партию документом установленной формы, в котором указывается:

- а) Министерство или ведомство, в ведении которого находится предприятие-изготовитель;
- б) Наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- в) Наименование и обозначение по чертежу типа опор или подвесок;
- г) Номер и дата выдачи сертификата на материал конструкций;
- д) Марка стали;
- е) Количество и масса опор или подвесок;
- ж) Номер настоящего стандарта.

2.4. При транспортировании и хранении опоры и подвески должны быть надежно защищены от механических повреждений и коррозии.

*Извещение №1
об изменении ОСТ 34 279-75 Опоры и подвески.
Технические требования.*

Срок введения с 1 июня 1980 г.

<i>Изм.</i>	<i>Содержание изменения</i>	<i>листов</i>
1		1

Раздел 1. Дополнить пунктом – 1.30:

"1.30. Сварные швы приварки элементов опор и подвесок не должны пересекать сварные швы трубопроводов."

*Причина изменения – введение технологических улучшений,
устранение ошибок.*

Указание о внедрении – на заделке не отражается.

Приложение: стр. 6 ОСТ 34 279-75.

1.24. К производству сварки допускаются только квалифицированные сварщики.

1.25. Края швов свариваемых деталей должны плавно сопрягаться с основным металлом, без резких переходов, подрезов и наплыпов.

На поверхности сварного шва и в местах перехода не допускаются трещины, подтеки, ноздреватость и пористость, а также непровары начала и конца сварных швов. Все кратеры сварных швов должны быть тщательно зачищены.

Контроль качества сварки производится внешним осмотром и обмером катетов швов. В случае обнаружения некачественной сварки дефектная часть шва удаляется вырубкой и заваривается вновь. Исправление дефектов сварки путем подчеканки не допускается.

1.26. Приварка упоров к трубопроводам на монтаже должна производиться в соответствии с монтажными конструкциями по сварке, составленными с учетом требований „Правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды“ Госгортехнадзора ССР.

1.27. Режимы нагрева при изготовлении деталей, горячей обработкой, штамповкой или ковкой, а также при термообработке устанавливаются технологической документацией завода-изготовителя.

1.28. Опоры и подвески должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно в собранном виде.

34-279-75

1.29. Отгружаемые потребителю опоры и подвески должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

1.30. Сварные швы приварки элементов опор и подвесок не должны пересекать сварные швы трубопроводов.