

ГОСТ Р ИСО 6388—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕЩЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКУЧЕСТИ
С ПОМОЩЬЮ РОТАЦИОННОГО ВИСКОЗИМЕТРА**

Г3 4—93/291

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 193 «Кислоты жирные синтетические, высшие жирные спирты, поверхностно-активные вещества

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 19.05.93 № 144

3 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения аутентичного текста международного стандарта ИСО 6388—89 «Вещества поверхностно-активные. Определение характеристик текучести с помощью ротационного вискозиметра»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Германии

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕЩЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ

Определение характеристик текучести
с помощью ротационного вискозиметра

Surface active agents.
Determination of flow properties using
a rotational viscometer

Дата введения 1994—07—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт описывает метод, характеризующий свойства текучести нетвердых поверхностно-активных веществ (ПАВ), либо одних, либо в виде смесей, а также продуктов, состоящих в основном из поверхностно-активных веществ, используя коаксиальный цилиндр, воронку и плоскость или двойную воронку, ротационный цилиндр и т. д.

Примечание — В реологическом поведении системы, содержащей ПАВ, часто наблюдаются аномалии. Это, главным образом, происходит из-за тенденции молекул ПАВ к ассоциации. Реологическое поведение в основном является функцией природы и концентрации ПАВ. Небольшие изменения температуры, концентрации неорганических солей, а также наличие других веществ могут влиять на реологическое поведение ПАВ, даже иногда может измениться сам тип реологии. Метод, описанный в настоящем стандарте, учитывает все эти факторы. Что касается специальных ПАВ, то могут быть использованы и другие методы для определения. Для ньютоновских систем, например, можно использовать ГОСТ 33 и ГОСТ 10722, которые в данном случае являются наиболее точными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 33—82. Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости

ГОСТ 2517—85. Нефтепродукты. Метод отбора проб

ГОСТ 10722—76. Каучуки и резиновые смеси. Метод определения вязкости и способности к преждевременной вулканизации

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Общие сведения

Динамическая вязкость жидкости η в паскаль-секундах, находящейся между двумя параллельными плоскостями, одна из которых движется в своей собственной плоскости прямолинейно и равномерно относительно другой, определяется уравнением Ньютона

$$\eta = \frac{r}{D} , \quad (1)$$

где r — напряжение сдвига;

D — скорость сдвига, которую рассчитывают по уравнению:

$$D = \frac{d}{dz} , \quad (2)$$

где v — скорость сдвига одной плоскости относительно другой;

z — координата, перпендикулярная к обеим плоскостям.

П р и м е ч а н и е — Продукты, для которых вязкость является независимой от скорости сдвига, при которой проводят измерения, имеют ньютоновское поведение и называются «ニュтоновскими». Другие — имеют неニュтоновское поведение и называются «неニュтоновскими».

Каждая вязкость неニュтоновского продукта представляет собой отношение полученного напряжения сдвига к применяемой скорости сдвига.

Значения каждой вязкости, функции скорости сдвига — зависят от термического и реологического гистерезиса образца в аппарате.

Размерность вязкости $L^{-1}MT^{-1}$, а в Международной системе единиц (СИ) — единица вязкости равна ньютон·секунда на квадратный метр ($N\cdot s/m^2$) или паскаль·секунда ($Pa\cdot s$)¹⁾.

3.2 Реологическое явление (см. рисунки 1 и 2)

П р и м е ч а н и е — Реологическое явление описано для определенного напряжения сдвига.

¹⁾ 1 $N\cdot s/m^2 = 1 \text{ Па}\cdot \text{s} = 10^3 \text{ сП (сантипуаз)}$,
1 $m\cdot N\cdot s/m^2 = 1 \text{ м Па}\cdot \text{s} = 1 \text{ сП (сантипуаз)}$

3.2.1 Пседопластичность — это ослабление без гистерезиса кажущейся вязкости с повышением скорости сдвига при изотермических и обратимых условиях.

3.2.2 Дилатанция — это повышение кажущейся вязкости с повышением скорости сдвига при изотермических и обратимых условиях и без гистерезиса.

3.2.3 Вязкость в зависимости от времени

При обратимых и изотермических условиях наблюдается изменение кажущейся вязкости потока с постоянной скоростью сдвига.

3.2.3.1 Тиксотропия — снижение вязкости или консистенции во время сдвига при изотермических и обратимых условиях от вязкости или консистенции в состоянии покоя (сразу после начала сдвига) до конечного значения (в зависимости от скорости сдвига).

Когда наблюдается прерывность сдвига, то вязкость или консистенция в состоянии покоя должна быть повторно установлена в течение определенного времени, которое называется «временем восстановления тиксотропии».

3.2.3.2 Реопексия — явление, при котором время восстановления тиксотропии после прерывания относительно высокой скорости сдвига, уменьшается при использовании небольшой скорости сдвига.

3.2.3.3 Антитиксотропия — повышение вязкости или консистенции во время сдвига при изотермических и обратимых условиях от вязкости или консистенции в состоянии покоя (сразу же после начала сдвига) до конечного значения (в зависимости от скорости сдвига).

Когда сдвиг прерывается, вязкость в состоянии покоя должна быть повторно установлена в течение определенного времени, которое называется «временем восстановления тиксотропии».

3.2.3.4 Реологический гистерезис Если скорость сдвига при изотермических и обратимых условиях возрастает линейно относительно времени от нуля до максимального значения (верхняя кривая) и затем снижается таким же образом (нижняя кривая), то скорость сдвига на диаграмме представляет собой петлю гистерезиса, которая используется для выявления и характеристики тиксотропии или антитиксотропии.

3.2.4. Пластичность

Пластичное вещество ведет себя как эластичное тело, если его подвергают напряжению до значения менее критического, τ_0 — «напряжение пластического течения». Выше этого предельного значения наблюдается обтекание тела. Когда функция $D=f(\tau)$ (D — скорость сдвига) для $\tau \geq \tau_0$ — представлена прямой линией, вещество называют пластичным веществом (телом) Бингхема)

4 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Свойства потока ньютоновского или неニュтоновского опыта образца определяют с помощью стандартизованного ротационного вискозиметра¹⁾, который позволяет одновременно установить скорость сдвига для ньютоновских продуктов, а также измерить различные видимые скорости сдвига, используемые в процессе определения для неニュтоновских продуктов.

5 ЭТАЛОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Ньютоновские жидкости должны быть использованы в качестве эталонных веществ.

6 АППАРАТУРА

6.1 Вискозиметры с коаксиальными цилиндрами, конусом и пластинкой, двойным конусом или комбинация этих двух типов со следующими спецификациями.

6.1.1 Что касается вискозиметров с коаксиальными цилиндрами, наружный и внутренний диаметры цилиндров (статор и ротор) d_e и d_i соответственно должны быть такими, чтобы значение отношения d_e/d_i было как можно меньше и, предпочтительно, меньше или равно 1,10 и ни в коем случае не более 1,50.

Если отношение имеет значение более 1,10, то это должно быть указано в протоколе испытаний и, по возможности, должны быть сделаны поправки, которые также необходимо указать в протоколе испытаний²⁾.


Кроме того, если в аппарат не входит геометрическое устройство (коническое основание и расположение выше охранное кольцо) для поправки краевого эффекта, то должно быть учтено дополнительное требование:

$$\frac{h_i}{d_i} \geqslant 1,5, \quad (3)$$

где h_i — высота внутреннего цилиндра.

¹⁾ Существуют два типа вискозиметров: один, когда напряжение сдвига определяется при постоянной скорости сдвига (постоянное число оборотов), в данном случае результаты определения представлены в виде графика τ функции D (см. рисунки 1 и 2), другой — когда скорость сдвига определяют при постоянном напряжении сдвига, в данном случае результаты определения представлены в виде графика D функции τ (см. рисунки 1 и 2). Наиболее часто применяется первый тип, и данный тип вискозиметра описан в настоящем стандарте.

²⁾ Формулы поправки обычно указывают изготовители аппаратуры.

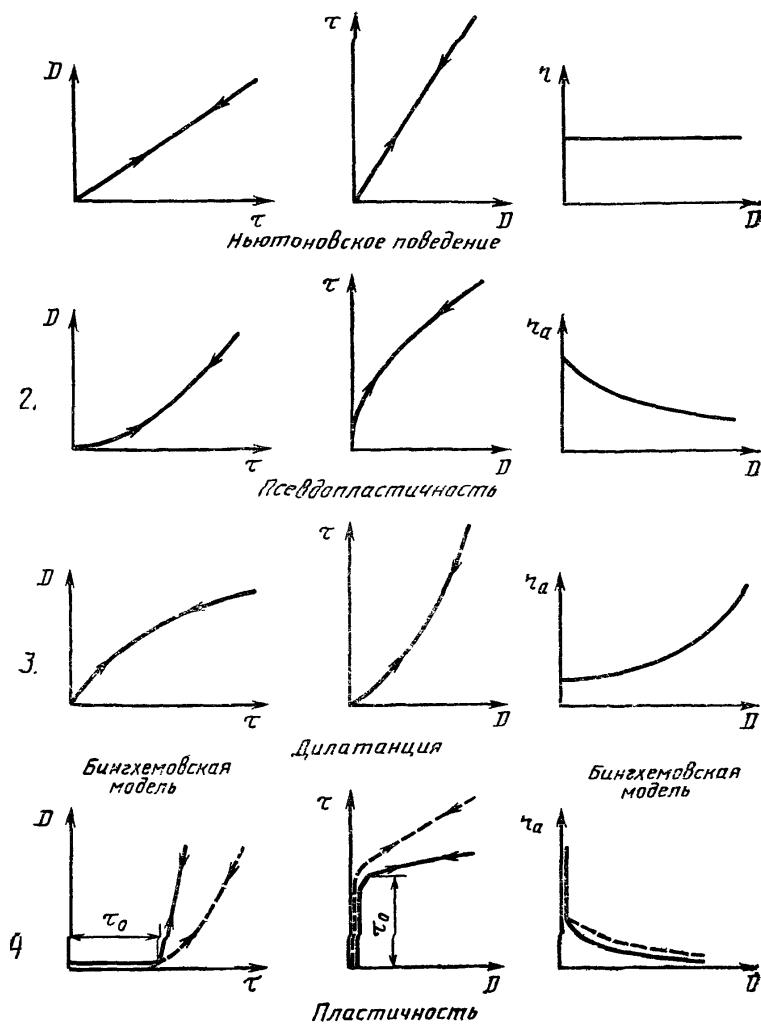

Примечание — Эти графики предназначены для более точного представления явления.

Рисунок 1 — Типичные графики текучести для систем при постоянном напряжении $[D=f(\tau)]$ и систем при постоянной скорости сдвига $[\dot{\tau}=f(D)]$.

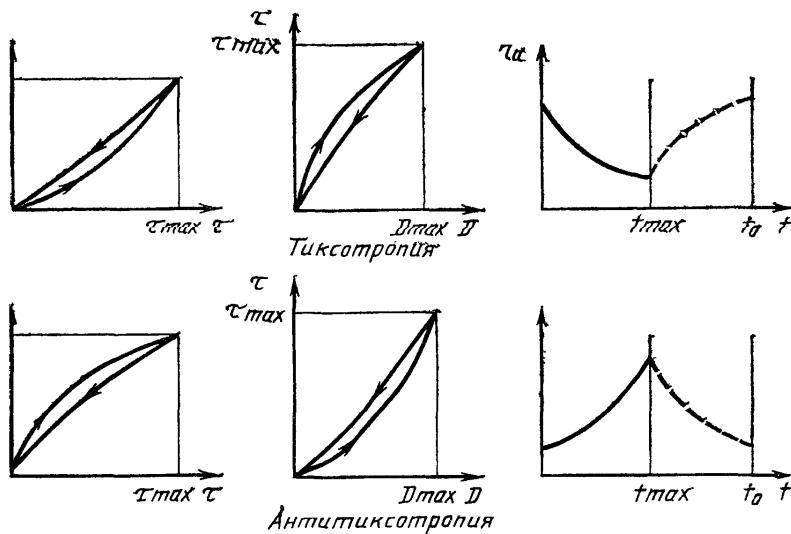


Рисунок 2 — Изображение кривой гистерезиса для продукта, на реологическое поведение которого сильно влияет длительность приложения сдвига.

Примечание — Эти графики предназначены для более точного представления явления.

6.1.2 Если речь идет о вискозиметрах с конусом и пластинкой или двойным конусом, то угол α , образованный полученной линией конуса и пластинкой или полученными линиями двух конусов, должен быть как можно меньше и, предпочтительно, меньше или равен 1° и ни в коем случае не больше 4° . Если же угол α больше 1° , то это должно быть указано в протоколе испытаний, и по возможности, должны быть сделаны поправки, которые также должны быть указаны в протоколе испытаний¹⁾.

6.1.3 Что касается вискозиметров, комбинирующих два предыдущих принципа, то должно быть учтено каждое из особенностей, если только одно из устройств не вносит очень малый вклад и что может рассматриваться, как поправка.

6.1.4 Прибор должен во всех случаях использовать различное число оборотов.

Точность его должна быть 2 % от общего диапазона шкалы для измерения вязкости и для каждой комбинации ротора, статора и частоты вращения.

¹⁾ Формулы поправки обычно указывают изготовители аппаратуры.

Предельное значение вязкости и скорость сдвига, которую прибор может установить, должны соответствовать установленным.

Примечание — При использовании различных статоров, роторов и методик скорости вращения большая часть промышленных приборов позволяет определить вязкость в пределах, по крайней мере 10^{-2} Па·с — 10^3 Па·с (10 сПз — 10^6 сПз).

Скорости сдвига, полученные на различных приборах, сильно отличаются.

Установка и калибровка приборов обычно осуществляется предприятием-изготовителем.

Рекомендуется установку и калибровку приборов повторять время от времени, используя жидкости с известной вязкостью.

6.2 Вискозиметры с измерительными системами, не имеющие определенной геометрии (пластиинки, Т-форма и т. д.).

6.3 Термостатически регулируемые бани, в которых исследуемый продукт доводится и поддерживается при температуре испытания (обычно 23°C) с точностью до $0,2^\circ\text{C}$.

Допустимое отклонение $\pm 0,2^\circ\text{C}$ применимо для температур в пределах 0°C — 50°C . Однако для более точного измерения и в обычном диапазоне температур может потребляться меньшее допустимое отклонение (например $\pm 0,1^\circ\text{C}$).

Следует отметить, что в случае, когда скорость сдвига высока, процесс измерения сам вызывает нагрев образца, поэтому необходимо это учесть, применяя, например, коррекцию (часто указываемую изготовителем вискозиметра).

Примечание — Обычно применяемые в промышленности вискозиметры включают встроенное термостатическое устройство.

7 ОТБОР ОБРАЗЦА

Лабораторный образец поверхностно-активных веществ готовят и хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 2517.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

8.1 Образец для испытаний

Образец для испытаний осторожно отбирают из гомогенизированного лабораторного образца (раздел 7), проверяя при этом отсутствие пузырьков воздуха.

Примечания:

1 Когда имеют дело с продуктами, которые способны разделяться на две фазы в определенном диапазоне температур, определение необходимо проводить за пределами данного диапазона.

2 В случае применения других продуктов с изменяемыми свойствами в зависимости от времени следует убедиться, что процессы обработки (включая нагрев), которым подвергаются продукты, всегда идентичны и указаны в протоколе испытаний.

8.2 Определение

8.2.1 Образец для испытаний (8.1) помещают в термостатированный измерительный сосуд и устанавливают выбранную для определения температуру. Затем вставляют коаксиальный измерительный цилиндр или любое другое выбранное устройство в измерительный сосуд. Запускают прибор при постоянной частоте вращения и измеряют момент приложенной пары сил (вращающий момент).

На том же образце проводят несколько измерений и повторяют определения при различных скоростях сдвига вискозиметра.

8.2.2 Когда используют приборы с коаксиальными цилиндрами, радиальное распределение напряжения сдвига τ_r , в пределах зазора между коаксиальными цилиндрами, вычисляют по формуле

$$\tau_r = \frac{T}{2\pi l} \times \frac{1}{r^2}, \quad (4)$$

где T — момент приложения пары сил;

l — длина промежутка между коаксиальными цилиндрами;

r — радиус.

Напряжение сдвига на стенках внутреннего и наружного цилиндров τ_i и τ_e соответственно вычисляют по формулам:

$$\tau_i = \frac{2T}{\pi l} \times \frac{1}{d_i^2}; \quad (5) \text{ и}$$

$$\tau_e = \frac{2T}{\pi l} \times \frac{1}{d_e^2}, \quad (6)$$

где T и l — имеют такие же значения, как и в предыдущих измерениях;

d_i — диаметр внутреннего цилиндра;

d_e — диаметр наружного цилиндра.

8.2.2.1 Определение ньютоновских продуктов

Что касается измерений на ньютоновских продуктах, то скорость сдвига рассчитывают умножением частоты вращения цилиндра на коэффициент, значение которого устанавливается изготовителем прибора. В сущности рассчитывают скорость сдвига на стенке цилиндра, где также измеряют вращающий момент.

Теоретически скорость сдвига определяют по формулам:

$$D_i = \frac{4\pi n}{60} \times \frac{d_e^2}{d_e^2 - d_i^2}; \quad (7) \text{ и}$$

$$D_e = \frac{4\pi n}{60} \times \frac{d_i^2}{d_e^2 - d_i^2}, \quad (8)$$

где D_i и D_e — скорости сдвига в обратных секундах на внутреннем и наружном цилиндре, соответственно;

n — частота вращения ротора в минуту;
 d_e и d_i — имеют такие значения, как и раньше.

Примечание — При использовании формул (7) и (8), не имеет значения, какой из двух цилиндров действительно вращается.

8.2.2.2 Измерения неньютоновских продуктов

В случае измерения на неньютоновских продуктах скорость сдвига на стенке движущейся части прибора не может быть рассчитана умножением частоты вращения цилиндра на коэффициент для ньютоновских тел.

В этом случае полученное значение соответствует «кажущейся скорости сдвига», Da .

Отношение между Da и τ_i или τ_e — выражено кривой «кажущейся текучести» (или мобильности). Отношение τ_i/Da или τ_e/Da соответствует кажущейся вязкости.

Причесания:

1 Если отношение d_e/d_i — менее или равно 1,10, то для ньютоновских жидкостей различия между D_i , D_e и D_a — незначительны. Вязкость η может быть рассмотрена как кажущаяся вязкость η_a , т. е. не наблюдается заметного различия между реологическим поведением и кажущейся реологической кривой.

2 В случае неньютоновской жидкости или, если отношение d_e/d_i — больше 1,10 для коаксиальной системы или даже намного больше в случае использования прибора неопределенной геометрии, то частота вращения (n) ротора может быть использована вместо Da . Сравнение этих кривых с кривыми D_a в качестве функции τ_i или τ_e не представляется возможным.

8.3 Калибровка

Применяют метод с эталонными веществами (раздел 5).

Измеряют вязкость каждого из этих веществ. Используют эталонное вещество для каждого прибора.

Кривую, представляющую D , как функцию τ , обязательно проводят через начало отсчета. Для приборов с неопределенной геометрией кривая калибровки должна быть прямой линией, проходящей через начало отсчета, независимо от размерностей на координатных осях.

9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1 Результаты предпочтительно должны быть даны в виде кривой потока D_a как функции τ_i или τ_e или в виде диаграммы или таблицы, представляющей кажущуюся вязкость η_a как функцию D или τ .

9.2 Результаты, полученные с применением приборов неопределенной геометрии, обычно представляются в виде кривой со значениями по оси абсцисс и со значениями кажущейся вязкости, соответствующими частоте вращения n по оси ординат:

$$\frac{CT}{n} = \eta_a(n), \quad (9)$$

где T — момент пары сил (или любое другое значение, пропорциональное этому);

n — частота вращения ротора;

C — константа.

Константу калибровки C определяют заранее, измеряя $\eta_a(n)$ для ньютоновского эталонного вещества известной вязкости η .

9.3 Когда определения проводят на пластичном теле, обычно устанавливают предел текучести τ_0 , если известно точное значение¹⁾.

9.4 При определении гистерезиса на тиксотропных или анти-тиксотропных продуктах необходимо установить программу сдвига и способ работы с продуктом.

Примечание — Реологическая кривая и кажущаяся вязкость зависят также от геометрии используемого тела, имеет ли прибор определенную геометрию или нет. Кривые могут сравниваться с другими только в том случае, если они получены с применением одного и того же типа прибора.

Из-за слоистности состава большое количество концентрированных растворов или паст дают неодинаковые результаты при каждом определении. На практике бывает трудно определить методы получения воспроизводимых образцов.

Таким образом, полученная информация относится только к аспектам кривых, которые могут быть нанесены на график и не представляется возможным сделать выводы относительно реологии данной системы.

Следует отметить, что на реологическое поведение большого числа ПАВ влияет присутствие небольшого количества примесей, электролитов, растворителей, гидрофобных агентов, а также колебания температур.

¹⁾ Большинство ротационных вискозиметров снабжены устройствами, которые позволяют точно определять предел текучести.

9.5. Точность полученных измерений, в частности, зависит от характеристик потока.

Кроме того, наблюдается воздействие образца, программы сдвига и используемой системы измерения. Поэтому в каждом конкретном случае должна быть указана требуемая точность.

10 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

- а) всю информацию, необходимую для полной идентификации образца;
- б) ссылку на применяемый метод (ссылку на настоящий стандарт);
- в) полученные результаты, а также единицы, в которых они выражаются;
- г) условия испытания:
 - данные о гомогенности образца;
 - описание испытуемого образца и приготовление образца (особенно, когда влияние оказывает длительность наблюдения сдвига);
 - температура испытания;
 - система измерения с используемыми узлами, отношение диаметров цилиндров и величина зазора между ними;
 - программа сдвига, количество положений переключателя, частота вращения, время, необходимое для измерения при каждом положении, общее время сдвига;
- д) все операции, не предусмотренные настоящим стандартом или необязательные, а также все явления, которые могут повлиять на результаты.

УДК 661.185.001.4:006.354

Л29

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, вискозиметр, текучесть, вязкость, тиксотропия, реопексия, пластичность, гистерезис, дилатанция

ОКСТУ 2409
