

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ**

Издание официальное

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## Единая система технологической документации

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВГОСТ  
3.1402—84Unified system for technological documentation.  
Forms and rules of making documents on technological processes  
of material laying-outВзамен  
ГОСТ 3.1402—74МКС 01.110  
25.020  
ОКСТУ 0003Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4506 дата введения  
установлена

01.01.86

Настоящий стандарт устанавливает виды, формы, правила оформления и комплектность следующих технологических документов (далее — документов), применяемых при различных методах проектирования единичных, типовых и групповых технологических процессов (операций) раскroя материалов на заготовки или детали (далее — раскroя материалов):

- карты технологической информации раскroя материалов механической обработкой;
- карты технологической информации (КТИ) раскroя материалов термической резкой (кислородной, кислородно-флюсовой, плазменно-дуговой, воздушно-дуговой, дуговой и лазерной);
- ведомости деталей, изготовленных из отходов (ВДО).

## 1. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КТИ И ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ

1.1. Формы КТИ при описании технологических процессов (далее — процессов) раскroя материалов применяют совместно с маршрутными картами (МК) — формы 2, 4, 6, 1а, 1б, 3а, 3б и 5а по ГОСТ 3.1118—82.

Допускается применение МК (формы 1, 3 и 5) в случае описания в МК операций других методов обработки, например штамповки, механической обработки резанием, с операциями раскroя материалов.

1.2. Формы КТИ применяют для указания информации дополнительно к имеющейся в МК, где описывают действия, выполняемые в технологической последовательности операций (переходов), указывают данные по средствам технологического оснащения и трудозатратам.

1.3. В зависимости от способов раскroя материалов следует применять следующие формы КТИ:

- 1 и 1а или 2 и 2а — для раскroя материалов механической обработкой;
- 3, 3а, 4, 5 — для раскroя материалов термической резкой (кислородной, кислородно-флюсовой, плазменно-дуговой, воздушно-дуговой, дуговой и лазерной).

1.3.1. При автоматизированном проектировании документов с использованием максимальной значности печатаемых символов (до 128) алфавитно-цифровых печатающих устройств (АЦПУ) ЭВМ допускается изменять ширину формата документов до 332,8 мм (при шаге печатающих устройств, равном 2,6 мм).

Изменять ширину формата документов следует за счет изменения размеров граф: 12 и 26 — для форм 1 и 1а; 12, 26, 29 и 44 — для форм 3, 3а, 4 и 5; 26 — для форм 6 и 6а.

Формам документов, предназначенным для автоматизированного проектирования, следует присваивать обозначения тех же форм документов, которые применяют при неавтоматизированном проектировании.

Издание официальное



Переиздание. Апрель 2003 г.

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984  
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Пример построения форм 7 и 7а для САПР ТП приведен в приложении 1.

1.4. Графы форм КТИ следует заполнять построчно с привязкой к соответствующим служебным символам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке
М	Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, о применяемых вспомогательных материалах с указанием наименования и кода материала, кода единицы величины, единицы нормирования, о количестве на изделие и норме расхода
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке
Р	Информация о режимах
Ц	Информация об обозначении детали, изготовленной из отходов материала, коэффициенте использования материала применяемого отхода; указания по использованию отходов и т.п.


1.4.1. Правила применения служебных символов установлены в ГОСТ 3.1118-82.

1.5. В форме КТИ раскроя материалов термической резкой установлена зона со служебным символом Р, в блоки которой следует записывать информацию о режимах термической резки материалов.

В зависимости от способа термической резки в форму КТИ необходимо включать следующие блоки:

- Р1 (черт. 1) — для кислородной и кислородно-флюсовой резки.


При включении блока Р1 форме КТИ следует присваивать номер 3 и наименование: «КТИ кислородной и кислородно-флюсовой резки материалов».

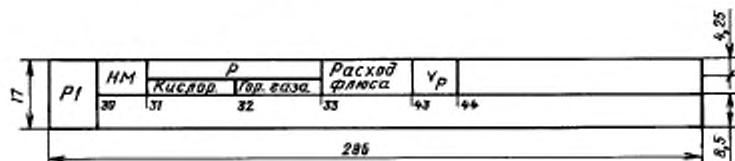

Черт. 1

- Р2 (черт. 2) — для плазменно-дуговой, воздушно-дуговой и дуговой резки.

При включении блока Р2 форме КТИ следует присваивать номер 4 и наименование: «КТИ плазменно-дуговой, воздушно-дуговой и дуговой резки материалов».

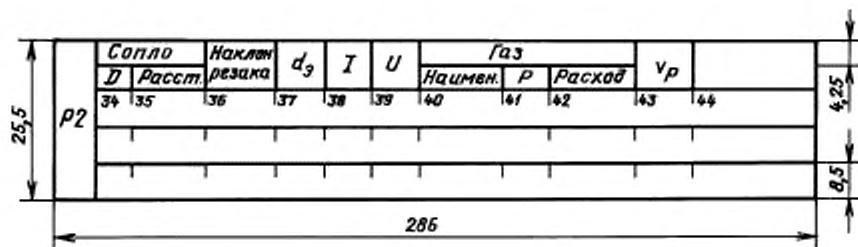

Черт. 2

- Р3 (черт. 3) — для лазерной резки.

При включении блока Р3 форме КТИ следует присваивать номер 5 и наименование: «КТИ лазерной резки материалов».



Черт. 3

Включение блоков Р2 или Р3 в форму КТИ раскроя материалов термической резкой следует производить за счет уменьшения количества строк со служебными символами М и Ц.

1.6. ВДО (формы 6 и 6а) следует применять для указания данных о деталях, изготовленных из отходов материала.

1.7. Графы форм КТИ и ВДО следует заполнять в соответствии с табл. 2.


Таблица 2

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации, вносимой в графу
1	—	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например М02. Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 знак Ø, например М Ø 2, Б Ø 4
2	—	М01	Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняют на уровне одной строки с применением разделительного знака дроби «/»; например лист Б-ПН 4×1000×2500 ГОСТ 19903—74/Ст Зеп ГОСТ 14637—89
3	Код	М02 М	Код основного или вспомогательного материала по классификатору.
4	ЕВ	М02 М	Код единицы величины (массы, длины, объема и т.п.) детали, заготовки или вспомогательного материала по классификатору СОЕИ
5	ЕН	М02 М0	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода основного или вспомогательного материала, например 1, 10, 100
6	Код заготовки	М02	Код исходной заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (лист, рулон и т.п.)
7	Профиль и размер	М02	Профиль и размер исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из имеющихся размеров, например лист 1,0×710×1420. Допускается профиль не указывать
8	М3	М02	Масса исходной заготовки
9	КД	М02	Общее количество деталей, получаемых из одной исходной заготовки
10	КЗ	М02	Количество заготовок, получаемых из одной исходной заготовки
11	КРМ	М02	Коэффициент раскроя материала исходной заготовки в процентах
12	—	М02	Дополнительная информация об исходной заготовке (заготовках)
13	НЭ	М	Номер заготовки или детали на эскизе раскроя материала
14	НЭ	Ц	Номер на эскизе используемого отхода материала, применяемого на детали другого обозначения
15	Обозначение детали	М	Обозначение детали (по конструкторскому документу), для которой раскраивают материал
16	Обозначение детали	Ц	Обозначение детали (по конструкторскому документу), изготовленной из отходов материала
17	МД	М	Масса детали по конструкторскому документу
18	М отх.	Ц	Масса используемого отхода материала

Продолжение табл. 2

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации, вносимой в графу
19	КДЗ	М	Количество деталей из заготовки, полосы, прутка, рулона и т.п. При изготовлении бланков форм КТИ допускается графу разделять на несколько отдельных граф вертикальными отрезками прямой линии и присваивать им соответствующие наименования, например «Из полосы», «Из заготовки», «Из ленты» и т.п.
20	КДО	Ц	Количество деталей, изготовленных из используемых отходов
21	Длина	М	Используемая длина заготовки на определенное количество деталей; длина реза при термической резке материала.
			При необходимости одновременной записи информации о длине заготовки и длине реза допускается информацию о длине реза записывать в графе 26
22	Н. расх.	М	Норма расхода материала
23	КИМ	М	Коэффициент использования материала в процентах
24	Об. отх.	Ц	Обеспечение изготовления деталей отходами материала (в процентах)
25	КИО	Ц	Коэффициент использования материала применяемого отхода
26	—	М Ц	Допускается указывать дополнительную информацию о раское материала. При применении КТИ в комплекте документов ТТП, взамен ВТП (ВТО), в графе следует указывать информацию о номере операции, Ти. з. и Тшт. В этом случае в графу бланка формы следует включить блок заголовков согласно черт. 4
27	Обозначение документа	—	Обозначение документа (по ГОСТ 3.1201-85), содержащего описание процесса (операции) раскоя материала
28	Вспомогательный материал	М	Обозначение или наименование, или состав применяемого вспомогательного материала
29	—	М	Допускается указывать дополнительную информацию о вспомогательном материале
30	НМ	Р	Номер мундштука. При применении наружного и внутреннего мундштуков запись следует выполнять с применением знака дроби «/», например при наружном мундштуке № 1 и внутреннем № 3 записывают 1/3
31	Р кислор.	Р	Давление кислорода
32	Р гор. газа	Р	Давление горючего газа
33	Расход флюса	Р	Расход флюса за единицу времени или на единицу длины реза
34	D	Р	Диаметр сопла резака
35	Расст.	Р	Расстояние между торцем сопла и поверхностью разрезаемого материала (при плазменно-дуговой и лазерной резке)
36	Наклон резака	Р	Угол отклонения от вертикали оси резака (при воздушно-дуговой резке)
37	дэ	Р	Диаметр электрода
38	I	Р	Сила тока
39	U	Р	Напряжение дуги
40	Наимен.	Р	Сокращенное наименование или формулы газов при плазменно-дуговой и лазерной резке
41	P	Р	Давление газов при плазменно-дуговой, воздушно-дуговой и лазерной резке
42	Расход	Р	Расход газа за единицу времени при плазменно-дуговой и лазерной резке
43	vr	Р	Скорость резки. При ручной резке графа не заполняется
44	—	Р	Следует указывать дополнительную информацию, например класс вырезаемой заготовки или детали
45	N	Р	Мощность излучения

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации, вносимой в графу
46	Режим генер.	P	Режим генерирования
47	Расходим.	P	Расходимость излучения
48	Фокус. расст.	P	Фокусное расстояние фокусирующей системы
49	Загл. фокуса	P	Заглубление оптического фокуса в разрезаемый материал



Черт. 4

## П р и м е ч а н и я:

1. Информация, вносимая в графы 24 и 25, в строки со служебными символами М не записывается.

2. Допускается не заполнять графы блока (черт. 4) в КТИ единичных и групповых процессов (операций) раскроя материала. В этом случае в соответствующих графах МК указывают значения Тп. з. и Тшт.

1.8. Эскизы раскроя материала допускается выполнять на нижней зоне поля КТИ (формы 1, 2, 3а, 7, 7а) без применения карты эскизов. В этом случае нижней зоне поля КТИ, занятой изображением, должен быть присвоен служебный символ 2.

1.8.1. Допускается в нижней зоне поля КТИ помещать следующую информацию:

- о применяемости деталей в изделии (изделиях);
- данные об использовании отходов от других деталей на раскраиваемую деталь, указания по использованию отходов и т.п.

1.9. Размеры граф форм КТИ и ВДО должны соответствовать максимальному количеству знаков, которые можно напечатать в графах; размеры и количество знаков указаны в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Номер графы	Размеры граф в формах документов									
	Формы 1, 1а		Формы 7, 7а		Формы 2, 2а		Формы 3, 3а, 4 и 5		Формы 6, 6а	
	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков
1	13,0	5	13,0	5	13,0	5	13,0	5	13,0	5
2	273,0	105	319,8	123	169,0	65	273,0	105	—	—
3	33,8	13	33,8	13	33,8	13	33,8	13	—	—
4	10,4	4	10,4	4	10,4	4	10,4	4	10,4	4
5	15,6	6	15,6	6	15,6	6	15,6	6	—	—
6	33,8	13	33,8	13	33,8	13	33,8	13	—	—
7	54,6	21	54,6	21	57,2	22	54,6	21	—	—
8	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7	—	—
9	20,8	8	20,8	8	20,8	8	20,8	8	—	—
10	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7	—	—
11	13,0	5	13,0	5	13,0	5	13,0	5	—	—
12	54,6	21	101,4	39	117,0	45	54,6	21	—	—
13	7,8	3	7,8	3	7,8	3	7,8	3	—	—
14	7,8	3	7,8	3	7,8	3	7,8	3	7,8	3
15	59,8	23	59,8	23	59,8	23	59,8	23	59,8	23
16	59,8	23	59,8	23	59,8	23	59,8	23	59,8	23
17	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7	—	—
18	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7
19	44,2	17	36,4	14	20,8	8	44,2	17	—	—
20	44,2	17	18,2	7	20,8	8	44,2	17	18,2	7
21	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7	—	—
22	18,2	7	18,2	7	18,2	7	18,2	7	—	—
23	13,0	5	13,0	5	13,0	5	13,0	5	—	—
24	18,2	7	18,2	7	10,4	4	18,2	7	18,2	7
25	13,0	5	13,0	5	13,0	5	13,0	5	13,0	5
26	62,4	24	13,0	5	20,8	8	62,4	24	7,8	3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	23

Продолжение табл. 3

Номер графы	Размеры граф в формах документов									
	Формы 1, 1а		Формы 7, 7а		Формы 2, 2а		Формы 3, 3а, 4 и 5		Формы 6, 6а	
	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков	мм	Кол. знаков
28	—	—	—	—	—	—	169,0	65	—	—
29	—	—	—	—	—	—	26,0	10	—	—
30	—	—	—	—	—	—	15,6	6	—	—
31	—	—	—	—	—	—	23,4	9	—	—
32	—	—	—	—	—	—	23,4	9	—	—
33	—	—	—	—	—	—	23,4	9	—	—
34	—	—	—	—	—	—	20,8	8	—	—
35	—	—	—	—	—	—	15,6	6	—	—
36	—	—	—	—	—	—	23,4*	9	—	—
37	—	—	—	—	—	—	15,6*	6	—	—
38	—	—	—	—	—	—	28,6*	11	—	—
39	—	—	—	—	—	—	28,6*	11	—	—
40	—	—	—	—	—	—	26,0	10	—	—
41	—	—	—	—	—	—	20,8	8	—	—
42	—	—	—	—	—	—	23,4	9	—	—
43	—	—	—	—	—	—	18,2	7	—	—
44	—	—	—	—	—	—	169	65	—	—
44	—	—	—	—	—	—	52*	20	—	—
44	—	—	—	—	—	—	44,2**	17	—	—
45	—	—	—	—	—	—	15,6**	6	—	—
46	—	—	—	—	—	—	26,0**	10	—	—
47	—	—	—	—	—	—	23,4**	9	—	—
48	—	—	—	—	—	—	18,2**	7	—	—
49	—	—	—	—	—	—	20,8**	8	—	—

## П р и м е ч а н и я:

1. В графе «Количество знаков» указано число знаков, соответствующих размеру ширины данной графы. Максимальное количество знаков, вносимых в графы, на один знак меньше числа знаков, указанных в таблице.

2. \* Размеры указаны для граф блока Р2, входящих в форму 4.

\*\* Размеры указаны для граф блока Р3, входящих в форму 5.

Размер графы 43 указан для форм 3, 4 и 5.

3. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4. Размеры граф даны исходя из шага печатающих устройств, равного 2,6 мм.

1.9.1. Разделение граф следует производить вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали следует выполнять наборами соответствующих символов по ГОСТ 27464—87.

## П р и м е ч а н и я:

1. Допускается разделять графы сплошной вертикальной линией на всю ширину строки.

2. При автоматизированном проектировании допускается разделение строк по горизонтали не производить.

## 2. ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Комплектность документов на процессы раскroя материалов зависит от вида разрабатываемых процессов по их организации, от применяемых способов раскroя материалов и устанавливается разработчиком документов в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1119—83 при разработке единичных технологических процессов (ЕТП) и ГОСТ 3.1121—84 при разработке типовых (групповых) технологических процессов (ТТП, ГТП).

2.2. В комплектах документов на процессы раскroя материалов основными документами, применяемыми для описания операций, являются формы МК, установленные ГОСТ 3.1118—82.

## С. 7 ГОСТ 3.1402—84

Формы МК могут выполнять функции следующих документов:

- карты технологического процесса (КТП) — при разработке единичных технологических процессов;
- карты типового технологического процесса (КТТП) — при разработке типовых (групповых) технологических процессов;
- операционной карты (ОК) — при описании операций ЕТП;
- карты типовой операции — при описании операций в ТПП (ГТП);
- карты технологической информации — при разработке КТИ для указания переменной информации о заготовке или детали.

В целях отражения действительного назначения формы МК в графе 28 блока Б6 основной надписи по ГОСТ 3.1103—82 на первом листе следует через пробел проставить условное обозначение того документа, функции которого он выполняет, например:

при выполнении функции КТТП — МК/КТТП;  
« « « КТП — МК/КТП;  
« « « ОК — МК/ОК;  
« « « КТО — МК/КТО;  
« « « КТИ — МК/КТИ.

2.3. В зависимости от степени детализации описания процессов следует применять маршрутное, маршрутно-операционное и операционное описание процессов раскроя материалов.

2.3.1. При маршрутном описании все операции процессов раскроя материалов следует описывать в технологической последовательности, кратко, без указания переходов.

В этом случае графическое изображение эскиза раскроя материала допускается выполнять на нижней зоне поля формы МК или на карте эскиза.

2.3.2. Маршрутно-операционное описание процессов раскроя материалов применяют в случае описания отдельных операций кратко, без указания переходов (например в МК), и описания других операций процесса в операционном описании.

2.3.3. Операционное описание процессов раскроя материалов применяют в случае описания всех операций процесса с указанием переходов и технологических режимов.

В качестве ОК следует применять формы МК по ГОСТ 3.1118—82.

2.4. В условиях применения формы МК/КТП описание операций следует выполнять в технологической последовательности с указанием общих данных, характерных для заготовок или деталей, имеющих разные обозначения.

2.4.1. В условиях применения формы МК/КТП описание операций необходимо выполнять в технологической последовательности с указанием всех необходимых данных для раскроя материала на деталь одного обозначения.

2.4.2. В условиях применения формы МК/КТИ в документе следует указывать только переменную информацию, характерную для раскроя материала на деталь определенного обозначения.

2.5. Для документов, разрабатываемых без применения средств автоматизации и не подлежащих микрофильмированию, при типографском издании бланков допускается применять двустороннюю печать с нанесением на первом листе формы МК, а на обратной стороне — соответствующей формы КТИ.


2.6. При разработке типовых (групповых) процессов соответствующие формы КТИ применяют взамен ведомостей деталей (заготовок) к типовым (групповым) технологическим процессам (операциям) — ВТП. В данном случае форме КТИ следует присваивать условное обозначение КТИ/ВТП.

2.7. Типовые процессы раскроя материалов могут быть разработаны с применением КТТП и ВТП, установленными ГОСТ 3.1121—84.

2.8. При описании процессов раскроя цветных металлов в состав процессов следует включать операции по сбору и сдаче технологических отходов.

2.9. Пример оформления комплекта документов группового раскроя заготовок из одной исходной заготовки на детали разного обозначения приведен в приложении 2.

Карта технологической информации раскрай материалов механической обработкой (первый и/или заглавный лист)

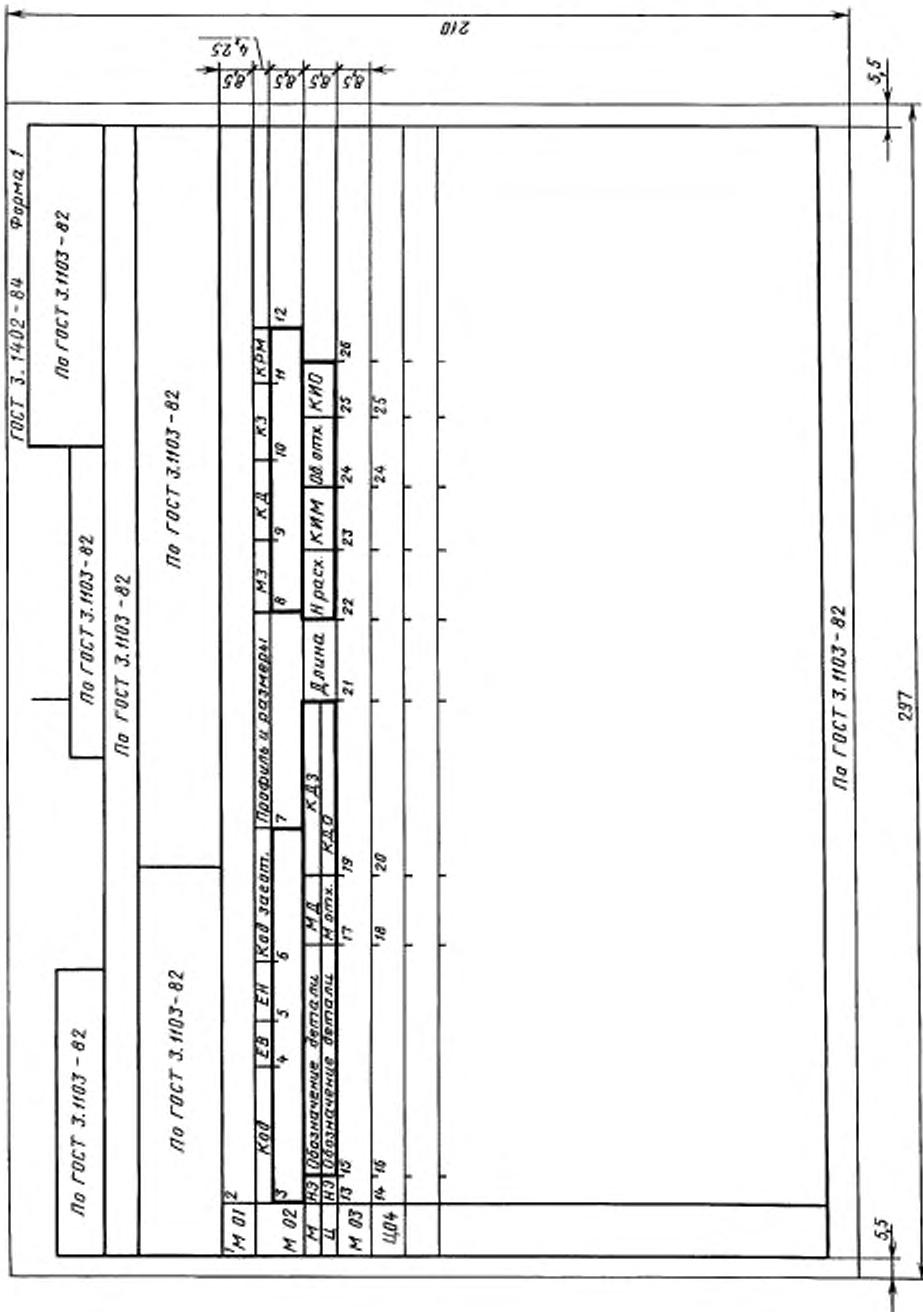

Карта технологической инфраструктуры раскрытия материалов методической обработкой (последующие листы)

No ГОСТ 3.1402-84		No ГОСТ 3.1403-82		No ГОСТ 3.1403-82		No ГОСТ 3.1403-82	
14.3	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ	14.3	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ	14.3	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ	14.3	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ
15	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ	15	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ	15	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ	15	ДОБРОПРОЧУДИМОСТЬ
16	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—
0.3	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	—	—	—
0.5	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	—	—	—
0.7	—	—	—	—	—	—	—
0.8	—	—	—	—	—	—	—
0.9	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—

## Карта технологической информации раскроя материалов механической обработкой (первый или заглавный лист)

Карта технологической информации раскрыя материалов механической обработкой  
(последующие листы)

ГОСТ 3.1402-84 Форма 2а

По ГОСТ 3.1103-82							
		По ГОСТ 3.1103-82					
М	Н.з	Назначение детали	М.д	К.в.з	Н.расх.	К.им	Об.
Ц	Н.з	Назначение детали	М.отх.	К.д.о	К.расх.	К.им	Об.
М01	13 15		17	19	22	23	26
Ц02	14 16		18	20		25	24 26
	03						
	04						
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						

По ГОСТ 3.1103-82

210

5,0


4,25

297

$29 \times 8,5 = 246,5$

2x4,25=8,5

Карга технологической информации раскрай материалов термической (кистородион-фоссовой) резкой (первый или заглавный лист)

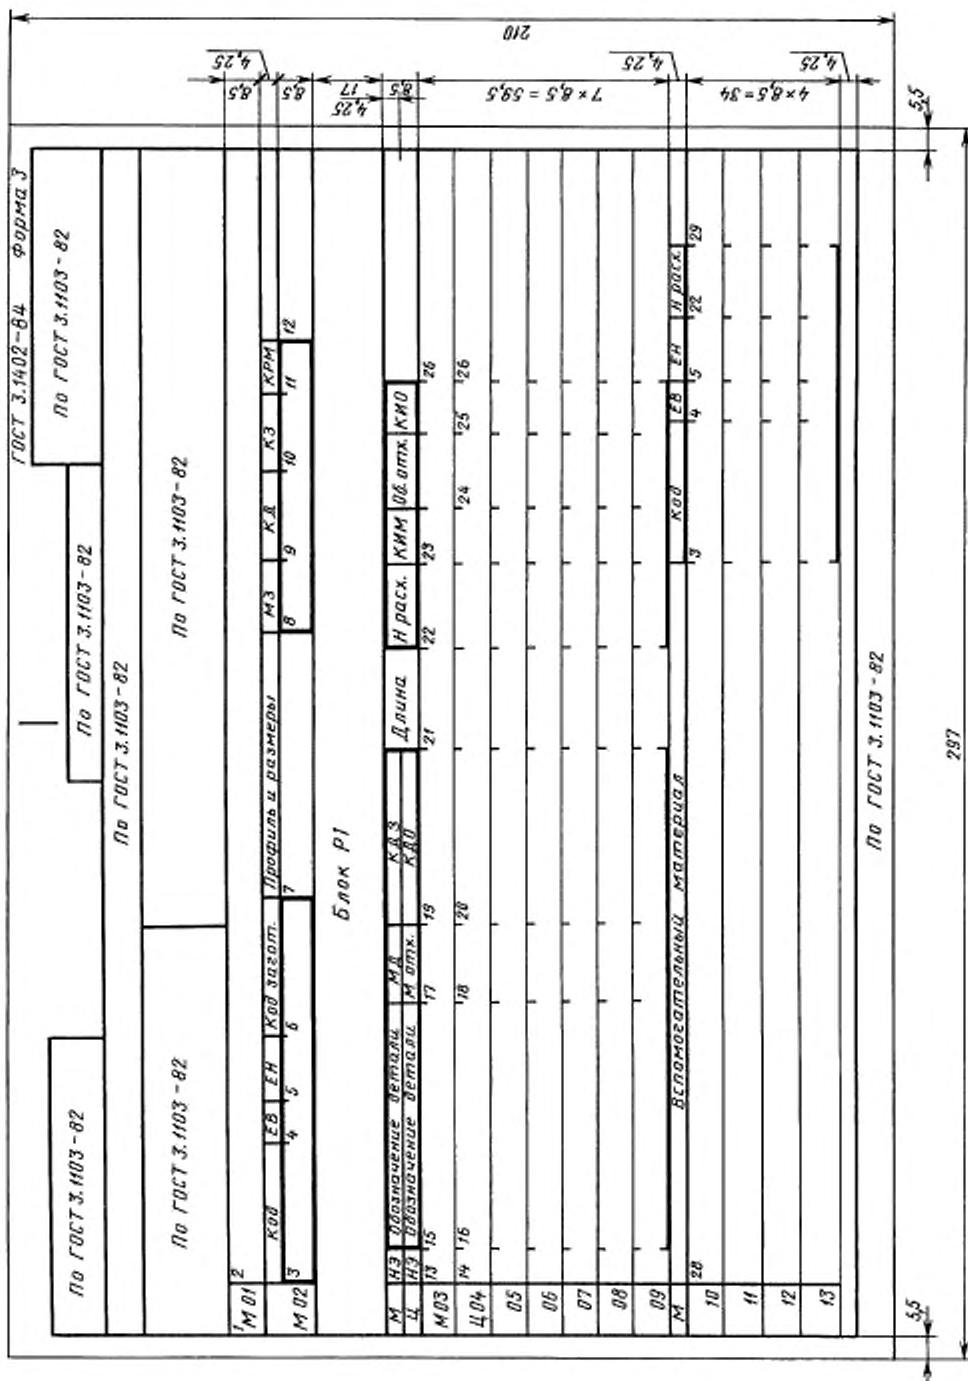

Карта технологической информации раскроя материалов термической резкой (последующие листы)

ГОСТ 3.1402-84 Форма За									
по ГОСТ 3.1103-82									
по ГОСТ 3.1103-82					по ГОСТ 3.1103-82				
по ГОСТ 3.1103-82					по ГОСТ 3.1103-82				
M	Н.3	Обозначение детали	Н.3	К.6	Н.3	К.6	К.6	К.6	К.6
Л	Н.3	Обозначение детали	Н.3	К.6	Н.3	К.6	Н.3	К.6	Н.3
М	13	15	17	19	21	22	23	24	25
Л	14	16	18	20	-	-	-	25	26
М	28	-	-	-	-	-	-	24	25
Вспомогательный материал									
по ГОСТ 3.1103-82									
5,5									

Ведомость деталей, изготовленных из отходов (первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1402-84 форма 6														
по ГОСТ 3.1103-82					по ГОСТ 3.1103-82									
по ГОСТ 3.1103-82														
по ГОСТ 3.1103-82														
Номер столбца	Обозначение детали	Обозначение документа	Ед единиц	Масса кг	Число отходов	Материал	Назначение	Б товар	Назначение					
1	01	27	4	18	14	26	24	25	26					
	02													
	03													
	04													
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													


Ведомость деталей, изготовленных из отходов (последование листов)

ГОСТ 3.1402-84 Форма 6а									
по ГОСТ 3.1103-82					по ГОСТ 3.1103-82				
по ГОСТ 3.1103-82					по ГОСТ 3.1103-82				
по ГОСТ 3.1103-82					по ГОСТ 3.1103-82				
Номер строки	Обозначение детали	Обозначение документа	Форма	Масса	Установка	Число	Состав	Материал	Код
1	01	27	14	16	14	15	29	24	25
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								

Карта технологической информации раскрытия материалов механической обработкой (первый или заглавный лист)



Пример оформления комитета по курированию группового раскрытия материала механической обработкой

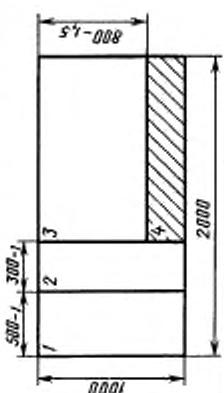ГОСТ 3.1402-84										Форма 1	
Лист		Лист		Лист		Лист		Лист		Лист	
Позиция	Серия	Строка	НПУ	АБГ	000123	2	2				
Н. позиц.	Параметр	Позиция	"Факел"			—	—	АБГ	65305.00485		
М 01	Мател 4 × 1000 ГОСТ 19903-74/СТ.3 ГОСТ 380-94					40	3	—	005		
М 02	Коф	ЕВ	ЕН	Коф заземл.	Проводник из оцинкованной стали	М3	К3	К3	КРМ		
М 03	ХХХХХ.ХХХХ. 165	1	ХХХХХ.ХХХХ	4 × 1000 × 2000		62,8	20	3	87		
М 04	Н/З Обозначение детали	Н/З	КД 3	Мател.	Длина	КММ	КММ	КММ	КММ		
М 03 1	АБГ.ХХХХХ. 101	13	1	—	15,7	63	—	—	—		
05	05 2 АБГ.ХХХХХ. 102	3,1	3	—	3,2	89	—	—	—		
06											
07	3 АБГ.ХХХХХ. 103	1,5	16	—	1,8	85	—	—	—		
08											
09	4 АБГ.ХХХХХ. 708	5,1	—	—	—	—	—	—	—		
0											
										расход материала	
КМ										КМ	