

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53734.5.1—  
2009  
(МЭК 61340-5-1:2007)

---

Электростатика

**ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  
ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ**

**Общие требования**

IEC 61340-5-1: 2007  
Electrostatics — Part 5-1: Protection of electronic devices  
from electrostatics phenomena — General requirements  
(MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2011

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») и Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма "Диполь"» (ЗАО «Научно-производственная фирма "Диполь"»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 072 «Электростатика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1198-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 61340-5-1:2007 «Электростатика. Часть 5-1. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования» (МЭК 61340-5-1:2007 Electrostatics — Part 5-1: «Protection of electronic devices from electrostatics phenomena — General requirements») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Сокращения . . . . .	2
5 Безопасность персонала . . . . .	2
6 Программа ЭСР-управления . . . . .	2
6.1 Общие положения . . . . .	2
6.2 Организационные требования к программе ЭСР-управления . . . . .	3
6.3 Технические требования к плану программы ЭСР-управления . . . . .	3
7 Упаковка . . . . .	7
8 Маркировка . . . . .	8
Приложение А (обязательное) Методы испытаний . . . . .	9
Библиография . . . . .	11

## Введение

Настоящий стандарт разработан с целью установления технических и организационных требований к программе управления электростатическими разрядами (программа ЭСР-управления), необходимой для работы с чувствительными к электростатическому разряду компонентами (ЧЭСР-компоненты), при ее разработке, утверждении, внедрении, выполнении и обучении персонала. В основе стандарта лежат следующие принципы управления электростатическими разрядами (ЭСР-управление):

- предотвращение переноса заряда между несущими электростатический заряд токопроводящими объектами (персоналом и, особенно, автоматически управляемым оборудованием) и ЧЭСР-компонентами.

Это обеспечивается связью или электрическим соединением всех проводников, находящихся поблизости, включая персонал, с известным заземлением или специально установленным заземлением (как это делается на борту корабля или самолета). Такое устройство формирует эквипотенциальное равновесие между всеми проводящими объектами и персоналом. Электростатическая защита может поддерживаться при разности потенциалов, отличной от «нулевого» потенциала напряжения земли, поскольку все проводящие объекты в системе имеют одинаковый потенциал;

- предотвращение переноса заряда между любыми несущими электростатический заряд ЧЭСР-компонентами (перенос заряда может произойти в результате прямого контакта/разъединения или при образовании поля). Диэлектрики не теряют свой электростатический заряд при контакте с землей. Ионизационные системы обеспечивают нейтрализацию зарядов диэлектриков (материалы схемных плат и упаковки некоторых изделий являются примерами диэлектриков). Оценка опасности электростатического разряда (ЭСР-опасность), формируемой электростатическими зарядами на диэлектриках, помещенных на рабочий стол, должна гарантировать, что предпринимаются меры в соответствии с имеющимся риском;

- применение защитной упаковки за пределами участка, защищенного от электростатического разряда (УЭЭ), где невозможно контролировать перечисленные выше явления. Защита от электростатического разряда может достигаться помещением ЧЭСР-компонентов в антистатические материалы, причем тип материала зависит от ситуации и назначения. Антистатические рассеивающие материалы могут обеспечивать адекватную защиту внутри УЭЭ. За пределами УЭЭ рекомендуется использовать материалы, экранирующие статические разряды. Несмотря на то, что такие материалы не рассматриваются в данном стандарте, необходимо понимать их различия.

У каждой компании свой производственный процесс, поэтому для создания оптимальной программы ЭСР-управления требуются различные элементы ЭСР-управления. Необходимо, чтобы способы контроля осуществлялись в соответствии со всеми требованиями и тщательно документировались в плане программы ЭСР-управления.

Обучение является важной частью программы ЭСР-управления и гарантирует компетентность персонала в работе, соответствующей плану программы ЭСР-управления, а также в вопросах эксплуатации оборудования и методиках. Обучение формирует представление о важности вопросов электростатических разрядов (ЭСР). Необученный персонал часто является главным источником риска, связанного с электростатическим разрядом (ЭСР-риска). Обучение сотрудников — это первый эффективный шаг защиты от повреждений, вызванных ЭСР.

Регулярные проверки и тесты гарантируют, что оборудование эффективно, а программа ЭСР-управления выполняется.

Формирование электростатического заряда происходит при физическом контакте, разделении или трении материалов, потоков твердых частиц, жидкостей или насыщенных взвесями газов. Наиболее распространенными источниками ЭСР являются: несущий электростатический заряд персонал, проводники, полимерные материалы и технологическое оборудование. Повреждение, вызванное ЭСР, происходит, если:

- человек или объект, несущий электростатический заряд, вступает в контакт с ЧЭСР-компонентами;
- ЧЭСР-компонент вступает в контакт с сильно проводящей поверхностью, находясь под воздействием электростатического поля;
- ЧЭСР-компонент, несущий электростатический заряд, вступает в контакт с проводящей поверхностью (безотносительно ее заземленности), имеющей иной электрический потенциал.

Примерами ЧЭСР-компонентов являются микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы, толстопленочные и тонкопленочные резисторы, гибридные устройства, печатные платы и пьезоэлектрические кристаллы. Можно определить чувствительность компонентов, воздействуя на них моделируемыми ЭСР. Уровень чувствительности, определяемый испытанием с использованием моделируемых электростатических явлений, необязательно должен соответствовать уровню чувствительности в реальных условиях. Однако испытания используются для составления базы данных сравнительной чувствительности компонентов аналогичного типа разных изготовителей. Для определения чувствительности используются три модели ЭСР: модель человеческого тела (МЧТ), механическая модель (ММ) и модель заряженного устройства (МЗУ).



## Электростатика

### ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

#### Общие требования

Electrostatics. Protection of electronic devices from electrostatic phenomena.  
General requirements

Дата введения — 2010—09—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает организационные и технические требования к разработке, утверждению, внедрению и выполнению программы ЭСР-управления для производств, осуществляющих изготовление, технологическую обработку, сборку, монтаж, установку, упаковку, маркировку, обслуживание, испытание, проверку, транспортировку или какие-либо другие операции, выполняемые с электрическими и электронными деталями, узлами и оборудованием, восприимчивыми к воздействию ЭСР, равных 100 В или более в соответствии с МЧТ.

П р и м е ч а н и е — Руководство по применению настоящего стандарта приведено в ГОСТ Р 53734.5.2—2009 (МЭК 61340-5-2:2007) [1].

Требования настоящего стандарта не распространяются на взрывные устройства, горючие жидкости, газы и порошки.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50571.26—2002 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений (МЭК 60364-5-534:1997, MOD)

ГОСТ Р 51350—99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования (МЭК 61010-1—90, MOD)

ГОСТ Р МЭК 61140—2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи (МЭК 61140—97, IDT)

ГОСТ 12.1.030—81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **общая точка заземления** (Common Ground Point): Заземленное устройство или место, где соединяются проводники от двух или более элементов ЭСР-управления.

3.2 **общая точка соединения** (Common Connection Point): Устройство или место, где соединяются проводники от двух или более элементов ЭСР-управления, чтобы привести защитные элементы к одному и тому же потенциалу путем эквипотенциального соединения.

3.3 **эквипотенциальное соединение** (equipotential bond): Электрическое соединение открытых токопроводящих частей (или элементов, используемых для ЭСР-управления), обеспечивающее нахождение их под одним и тем же потенциалом, как в нормальных условиях, так и в состоянии и условиях неисправности.

3.4 **элементы ЭСР-управления** (ESD control items): Материалы или изделия, предназначенные для предотвращения образования электростатического заряда и/или распространения сформированных электростатических зарядов и для защиты ЧЭСР-компонентов от повреждения.

3.5 **функциональное заземление** (functional ground): Подключение к земле посредством клеммы в целях, отличных от электробезопасности.

3.6 **организация** (organization): Компания, группа или орган, применяющие ЧЭСР-компоненты.

3.7 **защитное заземление** (protective earth): Подключение к земле посредством клеммы в целях электробезопасности.

### 4 Сокращения

В настоящем стандарте устанавливают следующие сокращения:

- ЭСР — электростатический разряд;
- программа ЭСР-управления — программа управления электростатическими разрядами;
- ЧЭСР-компоненты — чувствительные к электростатическому разряду компоненты;
- ЭСР-управление — управление электростатическим разрядом;
- ЭСР-опасность — опасность электростатического разряда;
- УЗЭ — участок, защищенный от электростатического разряда;
- ЭСР-риск — риск, связанный с электростатическим разрядом;
- МЧТ — модель человеческого тела;
- ММ — механическая модель;
- МЗУ — модель заряженного устройства;
- ЭСР-координатор — лицо, отвечающее за все аспекты защиты от ЭСР;
- ЭСР-защита — защита от электростатического разряда;
- ЭСР-защищенное рабочее место — защищенное от электростатического разряда место.

### 5 Безопасность персонала

*Методики и оборудование, применяемые на производстве, не должны подвергать персонал опасным воздействиям. Пользователи обязаны выбирать оборудование в соответствии с действующим законодательством, обязательными требованиями нормативных документов, а также внутренней и внешней политикой предприятия. Настоящий стандарт не может заменить или отменить какие-либо требования относительно безопасности персонала.*

Необходимо принимать меры по снижению электрической опасности и выполнять инструкции по правильному заземлению оборудования.

### 6 Программа ЭСР-управления

#### 6.1 Общие положения

##### 6.1.1 Требования к программе ЭСР-управления

Программа ЭСР-управления, созданная с учетом требований настоящего стандарта, должна минимизировать повреждения изделий, чувствительных к воздействию электростатических разрядов, равных 100 В или более при использовании МЧТ согласно стандарту МЭК 60749-26 [2]. Программа должна включать как организационные, так и технические требования к методам и средствам ЭСР-управления соглас-

но настоящему стандарту. Организация должна разработать программу управления, выполнять ее, вести документацию, проверять программу на соответствие требованиям, изложенным в настоящем стандарте.

### 6.1.2 ЭСР-координатор

Организация должна назначить лицо, отвечающее за все аспекты ЭСР-защиты на предприятии, а также за выполнение требований настоящего стандарта, включая разработку, документирование, поддержание и проверку соответствия программы ЭСР-управления.

### 6.1.3 Внесение изменений

Данный стандарт или какая-либо его часть может применяться не ко всем задачам организации. Внесение изменений в программу ЭСР-управления осуществляется после оценки прикладной задачи, по результатам которой требования могут изменяться, добавляться или исключаться. Все решения по внесению изменений, включая причины и техническое обоснование, должны документироваться.

## 6.2 Организационные требования к программе ЭСР-управления

### 6.2.1 План программы ЭСР-управления

В плане выполнения программы ЭСР-управления должны быть предусмотрены следующие составные части:

- обучение;
- проверка соответствия;
- заземление;
- заземление персонала;
- УЗЭ;
- упаковка;
- маркировка.

План является основным документом для выполнения и проверки программы.

Цель плана заключается в создании комплексной программы, соответствующей требованиям системы управления качеством в организации.

### 6.2.2 План обучения

В плане обучения указывается весь персонал, который должен пройти обучение, а именно персонал, имеющий отношение к ЧЭСР-компонентам. План должен включать начальное обучение персонала, прежде чем будет начата работа с ЧЭСР-компонентами. В плане должны указываться тип и периодичность обучения. Он должен включать требования по хранению записей об обучении и требования к документу, в котором эти записи хранятся. Организация самостоятельно выбирает методы и способы обучения. План обучения должен включать описание методов обучения, чтобы гарантировать его адекватность.

### 6.2.3 План проверки соответствия

План проверки соответствия должен быть принят, чтобы гарантировать выполнение требований программы ЭСР-управления. Мониторинг процессов (измерения) должен осуществляться в соответствии с планом проверки соответствия, который определяет технические требования, пределы измерений и частоту проверки. В плане проверки соответствия должны указываться методы испытаний, используемые для мониторинга процессов и измерений. Если в организации используются методы испытаний, отличные от указанных в настоящем стандарте, необходимо доказать, что результаты этих испытаний соответствуют требованиям стандарта. Необходимо создавать и хранить записи проверки, которые подтверждают соответствие техническим требованиям.

Выбранное для испытаний оборудование должно выполнять измерения, определенные в плане проверки соответствия.

## 6.3 Технические требования к плану программы ЭСР-управления

Ниже приведены основные технические требования, которые необходимо учитывать при разработке программы ЭСР-управления.

Установленные пределы основываются на методах проверки или стандартах, приведенных в таблицах данного подраздела. План проверки должен содержать указания по оценке соответствия установленным пределам. Эти методы могут совпадать с методами проверки, приведенными в таблицах, так и отличаться от них. Методы проверки и пределы, отличные от методов, приведенных в таблицах 1—4, должны быть технически обоснованы. Некоторые технические элементы, перечисленные в таблицах 1—4, не имеют никакого предела сопротивления. Тем не менее, минимальное значение сопротивления должно устанавливаться по причинам безопасности.

В этом случае рекомендуем принимать во внимание соответствующие требования действующих обязательных нормативных документов и/или стандартов ГОСТ Р МЭК 61140, ГОСТ Р 51350, МЭК/ТС 60479-1 [3], МЭК/ТС 60479-2 [4] и серии стандартов МЭК 60364 [5].

### 6.3.1 Системы заземления/эквипотенциального соединения

Чтобы исключить ущерб от ЭСР, необходимо устранить разность потенциалов между чувствительными к ЭСР элементами и другими проводниками, с которыми они могут соприкасаться, например персоналом, автоматизированным погрузочно-разгрузочным, стационарным и подвижным оборудованием. Чтобы устранить разность потенциалов, все проводящие и рассеивающие элементы должны соединяться с землей или друг с другом (эквипотенциальное соединение). Это может быть осуществлено тремя разными способами:

- заземление с использованием защитного заземления.

Первый и наиболее предпочтительный способ заземления — защитное заземление, если таковое имеется. В этом случае элементы ЭСР-управления и заземленный персонал подключены к защитному заземлению. Пример показан на рисунке 1;


- заземление с использованием функционального заземления.

Второй допустимый способ заземления — это использование функционального заземления. Проводник может представлять собой заземляющий стержень или штырь, который используется для заземления элементов ЭСР-управления в производственном помещении. Чтобы устранить разность потенциалов между защитным заземлением и функциональным заземлением, настоятельно рекомендуется, чтобы эти две системы были электрически связаны друг с другом. Пример показан на рисунке 1;

- эквипотенциальное соединение.

Если в производственном помещении нет возможности для заземления, электростатическая защита может быть обеспечена путем соединения всех элементов ЭСР-управления в общей точке соединения. Пример показан на рисунке 2. Максимальное сопротивление между любым элементом защиты и общей точкой соединения должно соответствовать пределам, указанным для этих элементов защиты в таблицах 1 и 2.

Любая из систем заземления/устранения разности потенциала в настоящем стандарте будет именоваться «заземление».

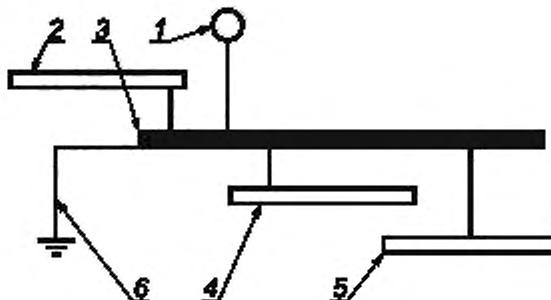


Условные обозначения: 1 — антистатический браслет и провод, 2 — рабочая поверхность; 3 — общая точка заземления; 4 — напольное антистатическое покрытие; 5 — антистатический пол; 6 — функциональное заземление или защитное заземление (функциональное заземление должно соединяться с защитным заземлением)

Рисунок 1 — Схема УЗЭ с точками заземления

Таблица 1 — Требования к заземлению/соединению

Метод заземления	Метод испытания/стандарт	Требуемый предел
Заделное заземление	ГОСТ 12.1.030	Пределы, установленные в ГОСТ 12.1.030
Функциональное заземление	ГОСТ 12.1.030	Пределы, установленные в ГОСТ 12.1.030
Эквипотенциальное соединение	См. прилагаемую технологию выполнения из таблиц 2 и 3	См. пределы для каждого элемента ЭСР-управления в таблицах 2 и 3

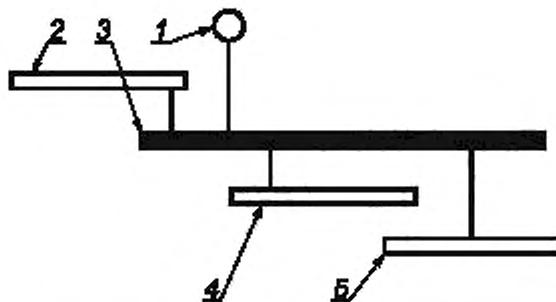

Условные обозначения: 1 — антистатический браслет и провод; 2 — рабочая поверхность; 3 — общая точка заземления; 4 — напольное антистатическое покрытие; 5 — антистатический пол

Рисунок 2 — Схема системы эквипотенциального соединения

### 6.3.2 Заземление персонала

При работе с ЧЭСР-компонентами персонал должен иметь заземление или эквипотенциальное соединение в соответствии с требованиями, изложенными ниже. Если персонал находится на ЭСР-защищенному рабочем месте, сотрудники должны быть заземлены через антистатические браслеты.

Для работы стоя персонал может заземляться либо с помощью антистатических браслетов, либо с помощью системы заземления «напольное покрытие — обувь». Если используется система «напольное покрытие — обувь», необходимо соблюдать два условия:

- общее сопротивление системы (от сотрудника — через обувь и покрытие к заземляющему оборудованию) должно быть менее  $3,5 \cdot 10^7$  Ом;
- максимальное создаваемое телом напряжение должно быть менее 100 В; общее сопротивление системы должно быть менее  $1 \cdot 10^9$  Ом.

Таблица 2 — Требования к заземлению персонала

Элемент ЭСР-управления	Приемка продукции		Проверка соответствия		
	Способ измерений	Предел	Способ измерений	Предел	
Провода антистатических браслетов	МЭК 61340-4-6 [6]	$< 5 \cdot 10^6$ Ом или определяемое пользователем значение	См. «Антистатический браслет»		
Сопротивление антистатического браслета	МЭК 61340-4-6 [6]				
	- внутри	$\leq 1 \cdot 10^3$ Ом	Не применяется		
Антистатический браслет (см. примечание 1)	Не применяется			Приложение А.1	
Обувь	МЭК 61340-4-3 [7]	Проводящая: $< 1 \cdot 10^5$ Ом Рассеивающая: $1 \cdot 10^2 \leq R \leq 1 \cdot 10^5$ Ом	См. «Сотрудник — обувь»		
Система «сотрудник — обувь — пол»	МЭК 61340-4-5 [8]	$R_g < 3,5 \cdot 10^7$ Ом или $R_g < 1,0 \cdot 10^9$ Ом и напряжение тела $< 100$ В (среднее из 5 самых высоких значений)	См. «Сотрудник — обувь»		

Окончание таблицы 2

Элемент ЭСР-управления	Приемка продукции		Проверка соответствия			
	Способ измерений	Предел	Способ измерений	Предел		
Система «сотрудник—обувь»	Не применяется		Приложение А.1	$R < 3,5 \cdot 10^7 \Omega$		
П р и м е ч а н и е 1 — Если антистатическая одежда является частью системы заземления «Антистатический браслет», общее сопротивление системы, включающее сотрудника, одежду и провод заземления, должно быть менее $3,5 \cdot 10^7 \Omega$ .						
П р и м е ч а н и е 2 — Используемый в этой таблице символ $R_g$ означает сопротивление относительно земли.						

### 6.3.3 Участки, защищенные от электростатического разряда (УЗЭ)

Работа с ЧЭСР-компонентами без защитного покрытия или упаковки должна выполняться в УЗЭ. Перед входом в УЗЭ должны быть установлены хорошо видимые персоналу предупредительные знаки.

П р и м е ч а н и е 1 — УЗЭ может представлять собой все здание, помещение или единичное рабочее место.

Доступ в УЗЭ должен быть ограничен только персоналом, прошедшим обучение. Необученный персонал не должен допускаться к операциям с ЧЭСР-компонентами.

Все неосновные диэлектрики (пластик или бумага), такие как чашки, контейнеры для продуктов питания, личные вещи должны быть удалены с рабочих или других мест, где используют незащищенные ЧЭСР-компоненты.

ЭСР-опасность, связанная с необходимостью применения диэлектриков, должна быть оценена, чтобы гарантировать следующее:

- электростатическое поле в месте, где используются ЧЭСР-компоненты, не превышает 10000 В/м;
- электростатический потенциал, измеряемый на поверхности изоляторов, необходимых для работы, не должен превышать 2000 В, в противном случае рекомендуется размещать их на расстоянии минимум 30 см от ЧЭСР-компонентов.

Если измеренное электростатическое поле или потенциал поверхности превышает установленные пределы, необходимо использовать ионизацию или другие методы ослабления заряда.

При использовании ЧЭСР-компонентов создание УЗЭ необходимо. Однако существует множество разных способов формирования программы ЭСР-управления. Приведенная ниже таблица перечисляет некоторые из возможных элементов ЭСР-управления, которые можно использовать для управления статическим электричеством. Для тех элементов ЭСР-управления, которые выбраны для использования в программе ЭСР-управления, указанный диапазон становится обязательным.

П р и м е ч а н и е 2 — Если пределы, указанные в таблице 3, превышены, программа ЭСР-управления должна включать положение о внесении изменений в соответствии с требованиями, изложенными в 5.1.3.

Т а б л и ц а 3 — Требования к УЗЭ

Элемент ЭСР-управления	Приемка продукции (см. примечание 1)		Проверка соответствия (см. примечание 2)	
	Способ измерений	Предел (см. примечание 3)	Способ измерений	Предел (см. примечание 3)
Рабочие поверхности, стеллажи хранения и тележки	МЭК 61340-2-3 [9]	$R_{dp} < 1 \cdot 10^9 \Omega$ $R_{p-p} < 1 \cdot 10^9 \Omega$ (см. примечание 6)	МЭК 61340-2-3 [9]	$R_g < 1 \cdot 10^9 \Omega$
Пол	МЭК 61340-4-1 [10] (см. примечания 4 и 5)	$R_{dp} < 1 \cdot 10^9 \Omega$	МЭК 61340-4-1 [10]	$R_g < 1 \cdot 10^9 \Omega$

Окончание таблицы 3

Элемент ЭСР-управления	Приемка продукции (см. примечание 1)		Проверка соответствия (см. примечание 2)	
	Способ измерений	Предел (см. примечание 3)	Способ измерений	Предел (см. примечание 3)
Ионизация	МЭК 61340-4-7 [11]		МЭК 61340-4-7 [11]	
	Ослабление (1000 В до 100 В)	< 20 с	Ослабление (1000 В до 100 В)	< 20 с
	Напряжение смещения	< ± 50 В	Напряжение смещения	< ± 50 В
Стул	МЭК 61340-2-3 [9] (измерения сопротивления до заземляемой точки — 8.6.3)	$R_{pp} < 1 \cdot 10^{10}$ Ом	МЭК 61340-2-3 [9] (8.6.3 за исключением измерения относительно земли)	$R_{pp} < 1 \cdot 10^{10}$ Ом
Одежда	МЭК 61340-4-9 [12]	$R_{pp} < 1 \cdot 10^{12}$ Ом	МЭК 61340-4-9 [12]	$R_{pp} < 1 \cdot 10^{12}$ Ом
Одежда (заземляемая) (см. Примечание 7)	МЭК 61340-4-9 [12]	$R_{pp} < 1 \cdot 10^9$ Ом	МЭК 61340-4-9 [12]	$R_{pp} < 1 \cdot 10^9$ Ом

П р и м е ч а н и е 1 — При приемке продукции параметры окружающей среды при испытаниях должны быть 12 %-ной относительной влажности и 23 °С.

П р и м е ч а н и е 2 — Методы испытания при проверке соответствия относятся только к базовой методике испытания. Не ожидается, что метод испытания должен соблюдать полностью.

П р и м е ч а н и е 3 — Символы, используемые в этой таблице:  $R_{pp}$  — сопротивление от точки до точки,  $R_x$  — сопротивление относительно земли и  $R_{gp}$  — сопротивление до точки заземления.

П р и м е ч а н и е 4 — Максимально допустимое напряжение, разрешенное для измерения, которое может использоваться в программе ЭСР-управления согласно требованиям настоящего стандарта, составляет 100 В.

П р и м е ч а н и е 5 — Если покрытие пола используется для заземления персонала, работающего с ЧЭСР-компонентами, см. соответствующие системные требования, указанные в таблице 2.

П р и м е ч а н и е 6 — В ситуациях, опасных с точки зрения разряда от заряженного устройства (модель МЗУ), рекомендуется установить нижний предел сопротивления от точки до точки в  $1 \cdot 10^4$  Ом.

П р и м е ч а н и е 7 — Если заземляемая одежда используется как часть первичного пути заземления сотрудника (сотрудник соединяется с одеждой, которая соединяется с проводом заземления, прикрепленным к земле), тогда максимальное сопротивление от тела сотрудника до заземления должно составлять  $3,5 \cdot 10^7$  Ом.

## 7 Упаковка

Защитная упаковка должна отвечать требованиям заказчика и оговариваться в контрактах, заказах на покупку, чертежах и/или другой документации. Если заказчик не оговаривает требования к защитной упаковке, организация сама должна определить требования, предъявляемые к защитной упаковке ЧЭСР-компонентов в рамках разработанного плана. Требования к упаковке должны устанавливаться для перемещения ЧЭСР-компонентов внутри УЗЭ, между УЗЭ, за пределами УЗЭ и для транспортирования к заказчику (см. Введение).

При выборе материала упаковки и методов испытаний следует использовать данные таблицы 4.

Таблица 4 — Упаковка

Элемент управления ЭСР (материал упаковки)	Метод испытания (см. примечание 2)	Требуемый диапазон
Статически рассеивающий	МЭК 61340-2-3 [9]	$1 \cdot 10^5 \leq R_x < 1 \cdot 10^{11}$ Ом (см. примечание 1)

Окончание таблицы 4

Элемент управления ЭСР (материал упаковки)	Метод испытания (см. примечание 2)	Требуемый диапазон
Проводник	МЭК 61340-2-3 [9]	$1 \cdot 10^2 \leq R_s < 1 \cdot 10^5$ Ом
Диэлектрик	МЭК 61340-2-3 [9]	$R_s \geq 1 \cdot 10^{11}$ Ом
Экранирующий разряд (пакеты)	МЭК 61340-4-8 [13]	< 50 нДж
<p>П р и м е ч а н и е 1 — См. МЭК 61340-2-3 [8]; используйте методику для поверхностного сопротивления (<math>R_s</math>), чтобы выполнить эти измерения.</p> <p>П р и м е ч а н и е 2 — Для приемки материалов упаковки испытание должно проводиться при следующих параметрах окружающей среды — 12 % и относительной влажности 23 °С.</p>		

## 8 Маркировка

Маркировка ЧЭСР-компонентов, оборудования и упаковки должна соответствовать требованиям заказчика и оговорена в контрактах, заказах на покупку, чертежах и/или другой документации. Если заказчик не оговаривает требования к маркировке, организация при разработке плана программы ЭСР-управления должна сама принять решение о необходимости применения маркировки. Если определено, что маркировка требуется, это должно документироваться как часть плана.

Приложение А  
(обязательное)

## Методы испытаний

A.1 Метод испытания браслета<sup>1)</sup>

Наденьте антistатический браслет на руку и подключите свободный конец провода к измерительному прибору. Пластиину, соприкасающуюся с рукой, следует прижать, чтобы убедиться, что значение сопротивления браслета находится в допустимых пределах. Для измерения может использоваться прибор или другое оборудование, позволяющее измерять сопротивление в диапазоне от  $5,0 \cdot 10^6$  Ом до, как минимум,  $1 \cdot 10^8$  Ом. Напряжение разомкнутой цепи тестера должно составлять от 9 до 40 В. Пример типичного устройства тестирования показан на рисунке А.1.

Измерительный прибор

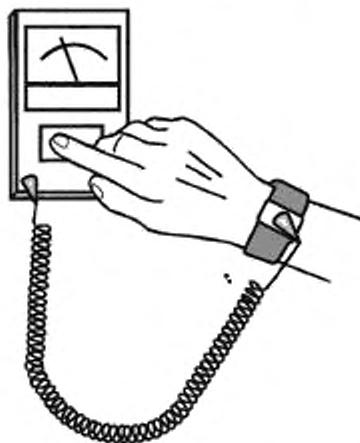


Рисунок А.1 — Испытание антistатического браслета

<sup>1)</sup> Испытания антistатического браслета проводятся в составе системы «человек — браслет» и в условиях, предусмотренных требованиями по безопасности.

**A.2 Методика испытания обуви (пример)**

Встаньте одной ногой на проводящий электрод. Пластиину, соприкасающуюся с рукой, следует прижать, чтобы убедиться, что сопротивление системы «сотрудник — обувь» находится в допустимых пределах (см. рисунок А.2). Измерительным прибором может быть тестер или другое оборудование, позволяющее измерять сопротивление в диапазоне от  $5 \cdot 10^4$  Ом до, как минимум,  $1 \cdot 10^5$  Ом. Напряжение разомкнутой цепи тестера обычно составляет от 9 до 40 В. Пример типичного устройства тестирования показан на рисунке А.2.

Измерительный прибор



Электрод для измерения обуви

Рисунок А.2 — Тестирование обуви (пример)

## Библиография

- [1] ГОСТ Р 53734.5.2—2009 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Руководство пользователя (МЭК 61340-5-2:2007)
- [2] МЭК 60749-26 Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 26. Испытание чувствительности к электростатическому разряду. Модель человеческого тела (Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 26. Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM))
- [3] МЭК/ТС 60479-1 Воздействие тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие положения (Effects of current on human beings and livestock — Part 1: General aspects) (IEC/TS 60479-1)
- [4] МЭК/ТС 60479-2 Воздействие тока на людей. Часть 2: Специальные аспекты (Effects of current on human beings and livestock — Part 2: Special aspects) (IEC/TS 60479-2)
- [5] МЭК 60364 Электрические установки зданий (Electrical installations of buildings) (IEC 60364)
- [6] МЭК 61340-4-6 Электростатика. Часть 4-6: Методы испытаний для прикладных задач. Антистатические браслеты. (Standard test methods for specific applications — Wrist straps) (IEC 61340-4-6)
- [7] МЭК 61340-4-3 Электростатика. Часть 4-3. Методы испытаний для прикладных задач. Обувь (Standard test methods for specific applications — Footwear) (IEC 61340-4-3)
- [8] МЭК 61340-4-5 Электростатика. Часть 4-5. Методы испытаний для прикладных задач. Методы оценки электростатических свойств обуви, напольного покрытия в комбинации с человеком. (Standard test methods for specific applications — Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination) (IEC 61340-4-5)
- [9] МЭК 61340-2-3 Электростатика. Часть 2-3. Методы определения электрического сопротивления твердых плоских материалов, используемых с целью предотвращения накопления электростатического заряда (Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation) (IEC 61340-2-3)
- [10] МЭК 61340-4-1 Электростатика. Часть 4-1. Методы испытаний для прикладных задач. Электростатические характеристики напольных покрытий и системы полов (Standard test methods for specific applications — Section 1: Electrostatic behavior of floor coverings and installed floors) (IEC 61340-4-1)
- [11] МЭК 61340-4-7 Электростатика. Часть 4-7. Методы испытаний для прикладных задач. Ионизация (Standard test methods for specific application — Ionization) (IEC 61340-4-7)
- [12] МЭК 61340-4-9 Электростатика. Часть 4-9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда (Standard test methods for specific application — Garments) (IEC 61340-4-9)
- [13] МЭК 61340-4-8 Электростатика. Часть 4-8. Методы испытаний для прикладных задач. Экранирование разрядов. Пакеты (Standard test methods for specific applications — Discharge shielding — Bags) (IEC 61340-4-8)

УДК 621.316.9:006.354

ОКС 29.020

Ключевые слова: электростатика, разряд, компонент, ЭСР-управление

---

Редактор Т.М. Кононова  
Технический редактор Н.С. Гришанова  
Корректор Ю.М. Прокофьева  
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Сдано в набор 02.02.2011. Подписано в печать 15.02.2011. Формат 60x84<sup>1/4</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,45. Тираж 141 экз. Зак. 100.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

