

Госгортехнадзор России



НТЦ «Промышленная безопасность»



Серия 10

**Нормативные документы по безопасности,
надзорной и разрешительной деятельности
в области котлонадзора и надзора
за подъемными сооружениями**

Выпуск 16

**ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН
СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

РД 24-СЗК-01-01

2002

Утверждено
ОАО «ВНИИПТМАШ»
08.11.01

Согласовано
с Госгортехнадзором России
09.11.01

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЕ. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РД 24-СЗК-01-01

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ (далее — РД) распространяется на стропы, изготавливаемые из текстильных лент и используемые в качестве грузозахватных приспособлений для подъема различных грузов грузоподъемными машинами (кранами).

РД устанавливает типы, основные параметры стропов из текстильных лент, а также основные технические требования к конструкции указанных стропов и материалам, из которых они изготавливаются.

РД содержит требования к изготовлению, приемке и испытаниям стропов из текстильных лент, а также требования к их безопасной эксплуатации.

РД предназначен для применения на промышленных, транспортных и складских предприятиях и распространяется на стропы из текстильных лент, соответствующих по условиям применения климатическому исполнению ТУ или У по ГОСТ 15150, выпускаемых в виде единичной продукции, мелкосерийной продукции или мелких партий.

РД не распространяется на стропы, изготовленные из нетекстильных лент, а также на стропы, предназначенные для транспортирования грузов, температура которых не соответствует диапазону температур, приведенному в разделе 3 настоящего РД

2. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Типы стропов (по исполнению) должны соответствовать одному из основных исполнений, приведенных в приложении 1.

2.1.1. Ветвевые петлевые однослойные или многослойные для навески одной петлей (или одной частью петли) на крюк грузоподъемной машины и присоединения другой петлей (или другой частью петли) непосредственно к грузу (исполнения 1...6 — СТП).

2.1.2. Кольцевые однослойные или многослойные для непосредственной обвязки грузов самим стропом и присоединения концов стропа к крюку (исполнения 7...8а — СТК).

2.1.3. Составные (стропы-полотенца), образованные двумя или более идентичными полосами ленты, расположенными на одной линии в ширину и заканчивающимися на каждом конце звеном, общим для всех полос, — СТС.

Полосы могут быть соединены друг с другом в разных местах, например, гибкими стежками (исполнения 9 и 9а). Если подобные стропы состоят из нескольких слоев ленты, их называют составными многослойными (исполнение 9). Составной строп-полотенце может состоять из нескольких кольцевых стропов, посаженных на одно металлическое звено (исполнение 10).

2.2. Ветвевые стропы могут иметь различные исполнения по концевым элементам.

2.2.1. Одиночный петлевой строп с мягкими плоскими петлями (с двумя замкнутыми мягкими петлями на концах) — СТП (рис. 1).

2.2.2. Одиночный петлевой строп с одним металлическим звеном — с одной замкнутой петлей на одном конце для навески на

крюк грузоподъемного механизма и на другом конце — замкнутой петлей с металлическим звеном, например, для навески дополнительного крюка — СТ13 (рис. 2).

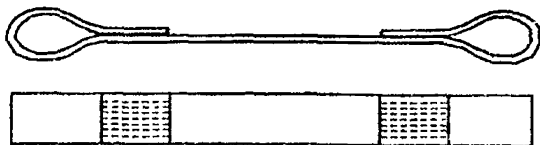


Рис. 1. Одиночный петлевой строп с мягкими плоскими петлями




Рис. 2. Одиночный строп с одним металлическим звеном — СТ13

2.2.3. Ветевой строп с двумя металлическими звеньями по концам — СТ23 (рис. 3а и рис. 3б).

Два концевых звена могут быть идентичными или различными: если строп должен использоваться в самозатягивающемся варианте, то одно звено должно проходить через другое.




Рис. 3а. Одиночный строп с двумя металлическими звеньями — СТ23

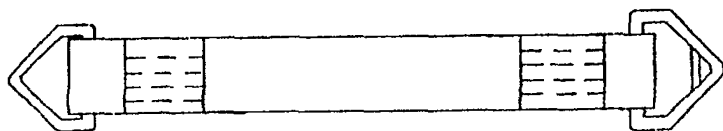


Рис. 3б. Одиночный строп с металлическими звеньями, позволяющими использовать строп в самозатягивающемся варианте, — СТ23С

2.3. Грузоподъемность стропов должна выбираться из следующего ряда: 0,25*; 0,5*; 1,0*; 1,5; 2,0*; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0*; 6,0; 8,0*; 10*; 12,5*; 15; 20*; 25*; 30*; 40 и 50 т (звездочкой отмечены стропы, рекомендуемые для преимущественного применения).

2.4. Расчетная длина стропа назначается согласно рекомендациям приложения 2.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Общие требования

3.1.1. Грузовые стропы на текстильной основе должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), а также конструкторской документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке.

3.1.2. Проектирование и изготовление грузовых стропов должно проводиться в организации и на предприятиях, имеющих лицензию (разрешение) органов Госгортехнадзора России.

3.1.3. Расчет лент стропов, используемых как для непосредственной обвязки груза, так и для захвата последнего с помощью концевых звеньев, производят только на растяжение.

3.1.4. Определение усилий в лентах двух-, трех- и четырехветвевых стропов (при отсутствии дополнительных требований заказчика) производят исходя из условия, что угол между ветвями не превышает 120° (рис. 4). Если заказчиком оговорено, что угол между ветвями стропов в эксплуатации не будет превышать 90° , то в качестве расчетного принимают угол 90° .

3.1.5. Расчет трех- и четырехветвевых стропов производят из условия, что груз удерживается тремя ветвями.

3.1.6. При расчете на действие номинальной нагрузки коэффициент запаса прочности для каждой отдельной ветви стропа по отношению к ее разрушающей нагрузке, указанной в сертификате, должен быть не менее 7.

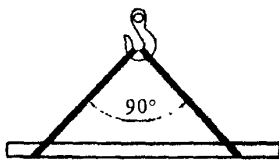


Рис. 4

3.1.7. Допускаемое относительное удлинение стропа при максимальной нагрузке не должно превышать 6 %, независимо от коэффициента запаса прочности и величины разрушающей нагрузки.

3.1.8. Текстильные стропы, ленты которых изготовлены из волокон капрона, допускается применять для транспортировки грузов, имеющих температуру не выше 80 °С, а стропы, ленты которых изготовлены из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и полиамида, — не выше 100 °С.

Минимальная температура окружающего воздуха –80 °С для всех видов материалов лент, на которые имеются ссылки в данном РД.

3.1.9. Отклонение длины ветвей, используемых для комплектации двух-, трех- и четырехветвевых стропов, не должно превышать 1 % длины одной ветви, выбранной в качестве эталона для выполнения сравнения длин.

3.1.10. Строп сшивается нитями из идентичного с лентой материала. Двух-, трех-, четырехветвевые и составные стропы-полотенца изготавливаются из лент одного материала и сшиваются нитями из идентичного материала.

3.2. Требования к материалам для изготовления стропов

3.2.1. Лента для стропа может быть изготовлена из капрона, лавсана, полиамида, полиэфира или полипропилена. Применение других материалов должно быть согласовано с ВНИИПТМАШ.

3.2.2. В текстильных стропах должны применяться синтетические ленты, изготавливаемые по следующим техническим условиям: ТУ 17 РСФСР 44-10452–82, ТУ 17 РФ 21.1-248-38–98, ТУ 17 РФ 21.2-248-28–95, ТУ 17 РСФСР 44-5231–86.

Допускается использование ленты, изготовленной за рубежом, соответствующей по своим свойствам ISO 4878.

3.2.3. Для сшивания ленты шириной более 35 мм используются нити, изготовленные в соответствии с ТУ 15-08-31–89, а в остальных случаях — нити по ТУ 8198-014-00461221–98.

Для лент, изготовленных согласно требованиям ISO 4878 и ЕС 1492, можно применять либо вышеуказанные нити, либо нити, удовлетворяющие требованиям ISO 4878 и ЕС 1492.

3.2.4. Лента должна быть соткана из пряжи со сплюсненным волокном.

3.2.5. Лента должна быть однородно соткана, лишена какого-либо существенного дефекта (пореза, прожога, неоднородностей по ширине или толщине) и иметь размеры по ширине, предпочтительно выбранные из следующего ряда: 25; 30; 35; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 300 мм.

3.2.6. Все нити, которые оказывают влияние на прочность ленты, должны быть из одного материала. Края ленты должны иметь такое плетение, чтобы исключить распускание и последующий разрыв ленты в случае, когда хотя бы одна из нитей порвется.

Лента должна быть изготовлена так, чтобы ее сужение при воздействии усилия, равного максимальной грузоподъемности, было не более 10 %.

3.2.7. Лента может быть окрашенная или неокрашенная. Краситель или окрашенная лента не должны оказывать влияния на разрывное усилие ленты, а также не должны оказывать токсичного воздействия на окружающую среду при изменении температуры в диапазоне, оговоренном требованиями раздела 3.1 данного РД.

3.2.8. Лента может быть подвергнута поверхностным обработ-

кам типа пропитки для улучшения потребительских свойств, например уменьшения накопления статического электричества, а также для улучшения износоустойчивости ленты должны быть полностью покрыты гибкой оболочкой. Виды обработки и используемые для этого материалы не должны оказаться токсичными для окружающей среды и снижать разрывное усилие стропа.

3.2.9. Минимальные разрывные усилия лент, применяемых для изготовления стропов, приведены в приложении 3.

3.3. Требования к изготовлению текстильного стропа

3.3.1. Соединение концов лент следует выполнять шшивкой нитями.

3.3.2. Ветви ленточных стропов должны изготавливаться из лент одного материала. Сращивание лент из различных материалов, разной ширины, конструкции и разных предприятий-изготовителей не допускается.

3.3.3. Для предохранения лент стропа от истирания они могут быть обшиты защитными оболочками, состоящими из кожи, ткани или другого материала, обеспечивающего дополнительную защиту лент, но не оказывающего влияния на разрывное усилие стропа (приложение 7).

Допускается обшивать материалом, препятствующим истиранию, также несущую часть петли стропа.

3.3.4. Петли стропа, получаемые при сшивании свободных концов лент, могут быть следующих типов:

1) плоская петля: петля, получаемая посредством пришивания ленты, повернутой без скручивания (рис. 5);

2) скрученная петля: петля, полученная посредством пришивания свободного конца ленты [предварительно повернутого на 180° так, что лицевая сторона ленты ложится на изнаночную (рис. 6)] к основной ленте;

3) сложенная петля: петля, полученная путем сложения вдвое той части ленты, которая образует петлю. Такая петля вдвое уже

ленты и позволяет применять широкий строп для навески его на крюк грузоподъемной машины. Обе кромки ленты после сложения могут быть совмещены и сшиты между собой (рис. 7а) или сложены на ленте и прошиты (рис. 7б).

Сложенная петля может быть снабжена «оболочкой», например, из кожи или ткани для лучшей защиты ленты от повреждений.

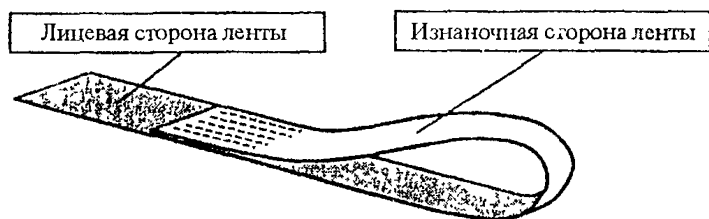


Рис. 5. Плоская петля стропа

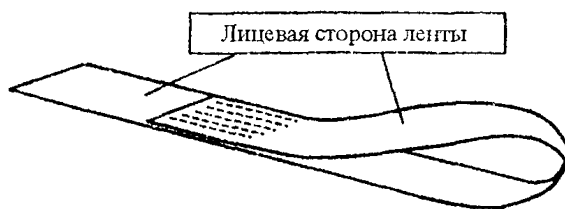


Рис. 6. Скрученная петля стропа

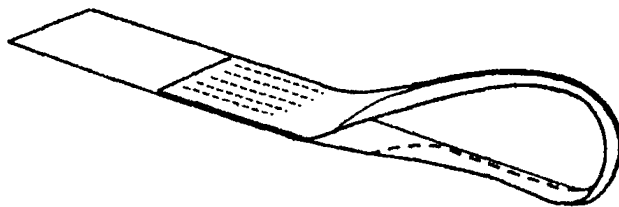


Рис. 7а. Сложенная петля — исполнение «А»

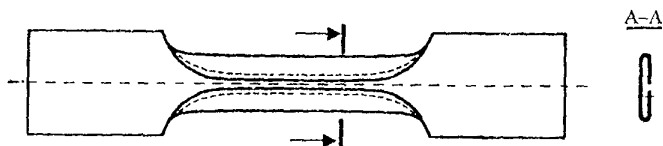


Рис. 76. Сложенная петля — исполнение «Б»

3.3.5. Швы, несущие нагрузку, должны иметь суммарную прочность не ниже разрывного усилия стропа в целом.

3.3.6. Швы должны быть сделаны на швейной машине закрытым стежком. Повреждения нитей лент (проколы), вызванные иглой при сшивке, не должны оказывать значительного воздействия на разрывное усилие стропа в целом, а при испытаниях стропа с семикратной нагрузкой не должно происходить разрушения стропа по швам и местам прохождения стежков.

3.3.7. Швы должны быть плоскими и охватывать ленту на всю толщину таким образом, чтобы ни одна часть стежка нити не отделялась от поверхности. Сосединение стежков не должно быть видимым ни на одной из сторон ленты.

3.3.8. Стежки не должны касаться или повреждать край и должны располагаться в 2–4 мм от края для лент толщиной до 10 мм и 4–8 мм от края для лент большей толщины.

3.3.9. Стежки должны начинаться и кончаться рядом так называемой изнаночной строчки длиной не менее 25 мм. Допускается один дефект в шве длиной 100 мм, например пропущенный стежок, разорванная нить и т.д., при этом каждый подобный дефект должен обязательно компенсироваться изнаночной строчкой длиной не менее 25 мм.

3.3.10. Концы разрезанной ленты должны быть обработаны таким образом, чтобы избежать распускания, расслоения. Допускается не обрабатывать концы ленты в случаях, если лента предварительно была пропитана раствором, предохраняющим нити от распускания и расслоения. Разрешается концы ленты оплавливать

или обшивать нитью через край. Концы, оплавленные при нагреве, не должны повреждать нити ленты и обшиваться нитью через край.

3.3.11. Длина петли L должна быть не менее следующих размеров (рис. 8):

100 мм — для лент шириной до 35 мм;

тройной ширины ленты — для лент шириной от 50 до 150 мм;

2,5 ширины ленты — для лент шириной более 150 мм.

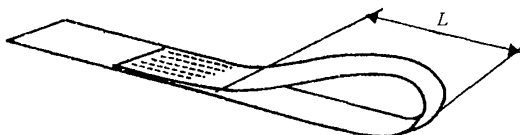


Рис. 8. L — длина петли стропа

3.3.12. Изготовление сшивок лент стропа.

3.3.12.1. Требования данного подраздела распространяются только на сшивку параллельных лент по длине стропа и не распространяются на сшивку (заделку) концов стропа.

3.3.12.2. Количество необходимых швов по длине лент определяется в зависимости от ширины ленты. Для лент шириной до 50 мм используется двухшовная сшивка с размерами, указанными на рис. 9.

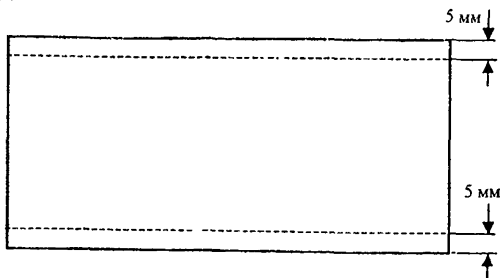


Рис. 9

Форма сечения каждой из сшиваемых лент аналогична приведенному в правой части рис. 10.

Для лент шириной от 50 до 100 мм включительно используется трехшовная сшивка с размерами, указанными на рис. 10.

3.3.13 Изготовление сшивок концов лент¹.

3.3.13.1. Требования данного подраздела распространяются только на сшивку (заделку) концов стропа.

3.3.13.2. Поперечные швы не допускаются.

3.3.13.3. Для лент любой ширины могут применяться прямые продольные швы с размерами, указанными на рис. 12.

Для лент шириной более 100 мм используется пятишовная сшивка с размерами, указанными на рис. 11.

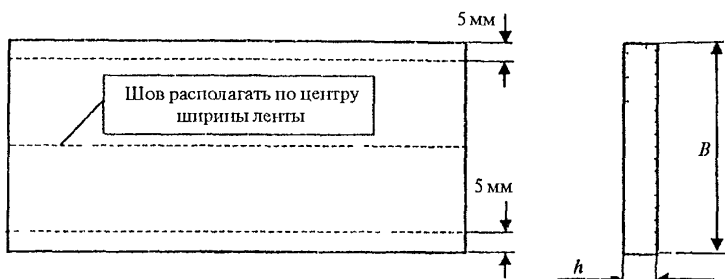


Рис. 10

3.3.13.4. Для лент шириной свыше 50 мм могут применяться зигзагообразные и волнообразные швы с числом проходов, кратным отношению ширины ленты к размеру «5 мм». Такие типы швов рекомендуется применять для стропов длиной более 10 м, а также для стропов большой (свыше 2 т) грузоподъемности.

¹ Короткими стрелками на рисунках данного подраздела показаны направления наложения швов

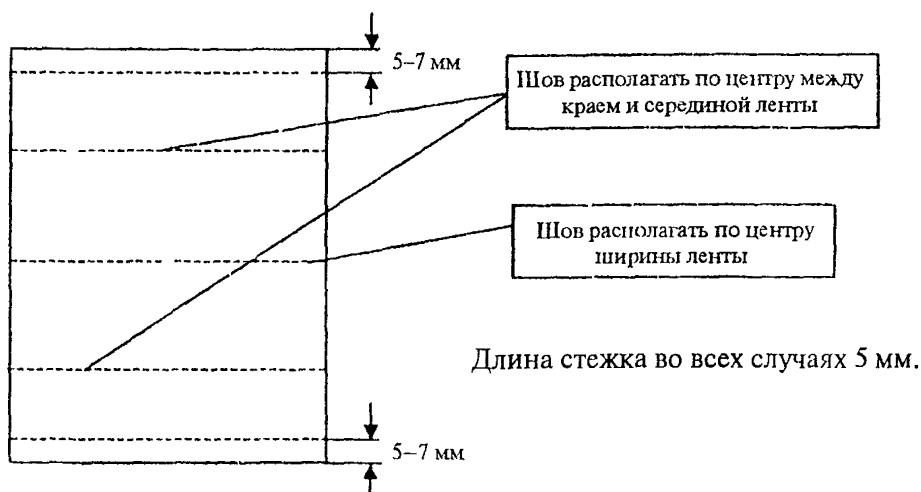


Рис. 11

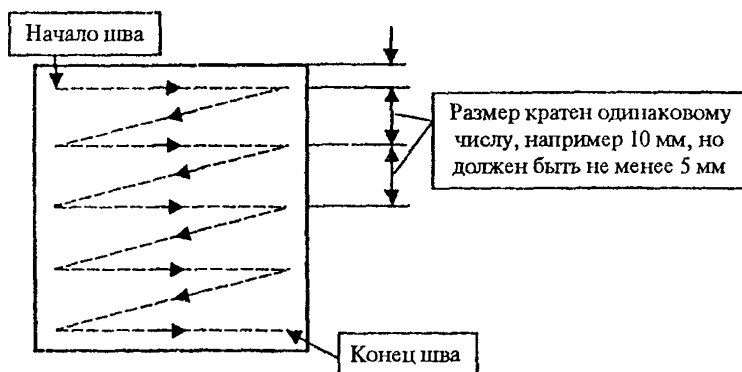


Рис. 12

3.3.13.5. Зигзагообразные и волнообразные швы применяют для изготовления стропов из эластичного и мягкого материала (например, капрона).

3.3.13.6. Примеры конструктивного выполнения зигзагообразных и волнообразных швов приведены на рис. 13 и 14.

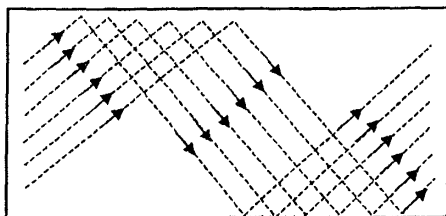


Рис. 13. Зигзагообразные швы

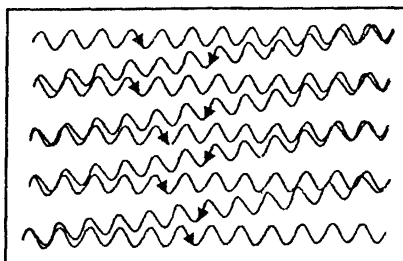


Рис. 14. Волнообразные швы

3.3.14. Формирование петель на конце (на концах) стропа.

3.3.14.1. Формирование петель на конце (на концах) стропа производится одним из приведенных ниже способов в зависимости от ширины и толщины лент.

3.3.14.2. Петли с шириной ленты более 50 мм и толщиной в одну ленту складываются вдвое вдоль ленты (согласно принципам, приведенным на рис. 7а и 7б настоящего РД), прошиваются не менее чем двумя швами и при необходимости дополнительно обшиваются прочной тканью.

3.3.14.3. Петли стропов, состоящие из двух лент и более, изготавливают одним из способов, приведенных на рис. 5 и 6. Петли в этих случаях допускается не обматывать и не обшивать прочной тканью.

3.4. Требования к конечным звеньям стропа

3.4.1. Для удобства навески ветвей стропа на грузовой крюк и повышения срока службы изнашиваемой части стропа применяются звенья в виде неразъемных или разъемных элементов. Подобные звенья в виде крюков, скоб и петель могут устанавливаться также и в нижней части стропа для повышения надежности и улучшения технологии строповки (захвата) груза.

3.4.2. При использовании концевого звена его диаметр d , опирающийся на петлю, не должен быть более $1/3,5$ длины петли L и угол в петле должен быть не более 20° (рис. 15).

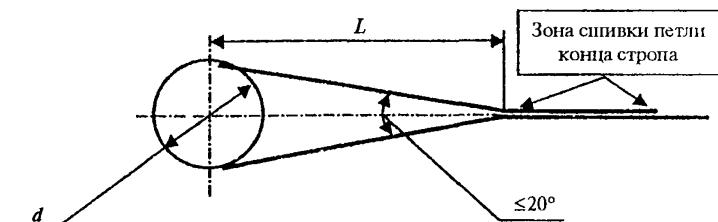


Рис. 15

3.4.3. Элемент крепления концевого звена с петлей стропа в перпендикулярной плоскости к ленте стропа должен быть прямой для петель стропа шириной более 75 мм. Для ленты со средней шириной петли менее или равной 75 мм допускается применять конечное звено с кривизной R или применять кольца с радиусом кривизны R не менее $0,75$ ширины петли H (рис. 16).

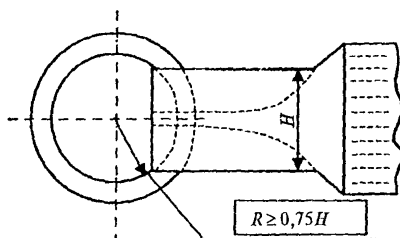


Рис. 16. Назначение радиуса кривизны для стропов из лент с $H \leq 75$ мм.

Если концевое звено стропа выполнено в виде крюка с отверстием, радиус кривизны отверстия для петель с шириной менее или равной 75 мм должен также соответствовать требованиям данного пункта РД.

Если петлю стропа надевают на зев грузового крюка, радиус кривизны зева должен также соответствовать требованиям данного пункта РД, а толщина зева — требованиям п. 3.4.2 настоящего РД.

3.4.4. Поверхности концевых звеньев, соприкасающиеся с элементами текстильных стропов, должны быть обработаны и не должны иметь острых кромок, чтобы не вызывать повреждения ленты.

3.4.5. Рекомендуемые конструкции и размеры элементов стропов приведена в приложении 2, табл. 1 и 2.

3.4.6. Рекомендуемые к применению концевые звенья стропов приведены в приложении 4.

3.4.7. Максимальная грузоподъемность в зависимости от способов строповки и форм обвязки груза текстильными стропами приведена в приложении 5.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Стропы, изготавливаемые для продажи, должны быть снабжены паспортом, содержащим требования к эксплуатации стропов.

Допускается комплектовать стропы паспортом и руководством по эксплуатации стропов. Форма Паспорта приведена в приложении 8.

4.2. В комплект поставки стропа входят:

строп с маркировочной биркой;

паспорт, содержащий требования к эксплуатации стропов.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. При изготовлении стропов необходимо выполнять операционный и приемочный контроль.

5.2. Операционный контроль должен осуществляться внешним осмотром во время выполнения или после завершения определенных операций по изготовлению деталей стропов. При этом изготавливаемые элементы стропа, а также качество выполненных швов должны соответствовать требованиям настоящего РД и проектной документации на изготовление стропа.

5.3. Приемочный контроль должен выполняться по окончании изготовления стропа и включает следующие операции:

внешний осмотр всех элементов стропов на наличие отклонений от требований настоящего РД и проектной документации на изготовление;

измерения размеров лент, швов, петель, концевых элементов готовых стропов (контроль которых предусмотрен настоящим РД) в объеме 2 % изготовленной партии, но не менее двух единиц;

проведение статических испытаний.

5.4. Обнаруженные при приемочном контроле дефекты стропов устраняются или стропы бракуются в случае неустраняемых дефектов.

5.5. Стропы, прошедшие приемочный контроль, заносятся в журнал учета изготовления стропов и на них заполняется паспорт. В журнале должны быть указаны:

наименование стропа;

грузоподъемность;

номер нормативного документа (или технологической карты), по которому строп изготовлен;

номера сертификатов на ленту и нити;

для концевых металлических звеньев — номер сертификата на примененные звенья или на металл, из которого они изготовлены, если концевые звенья изготовлены на предприятии — изготовителе стропов;

результаты статических испытаний стропов.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

6.1. При испытании готовых стропов определяют следующие показатели: размеры стропа (L , B и h), качество сшивки, количество сшитых слоев, соответствие исходных материалов (ленты, нити) требованиям ТУ или другой нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, грузоподъемность, коэффициент запаса прочности, наличие маркировки, упаковку, наличие сопроводительной документации.

6.2. При визуальном контроле стропов во время испытаний проверяют:

количество сшитых слоев ленты;

отсутствие дефектов (потертостей по поверхностям стропов и кромкам ленты, продольных разрезов, надрывов и проколов ленты, разрушений кромок ленты, повреждений сшивок).

6.3. Проверка размеров стропов должна проводиться универсальными измерительными средствами (линейка, рулетка, штангенциркуль), точность измерений длины стропов, петель, швов в растянутом состоянии — 3 мм, стежков — 1 мм.

6.4. Статические испытания ленточных стропов выполняют для каждого изготовленного стропа на предприятии-изготовителе методом статического нагружения нагрузкой, превышающей грузоподъемность стропа в 1,25 раза. Нагружение стропа должно выполняться плавно, без рывков. При проведении испытаний на

предприятия-изготовителя допускается выдерживать строп под воздействием нагрузки в течение не менее 3 мин.

Строп считается выдержавшим испытания, если во время их проведения не произошло разрывов швов, распускания или разрыва лент, остаточных деформаций концевых элементов или изменение размеров стропа (например, не соответствующего требованиям п. 3.2.6 настоящего РД).

6.5. Допускается выполнять испытания стропа тарифованным грузом с помощью подъемного устройства. При этом строп одним концом навешивают на крюк подъемного устройства, а другим концом прикрепляют к контрольному грузу. Затем выполняют подъем стропа с контрольным грузом таким образом, чтобы контрольный груз оторвался от поверхности пола помещения на 50–100 мм. Строп в таком положении с грузом выдерживают не менее 3 мин и затем плавно опускают.

6.6. Элементы стропов — концевые металлические звенья, крюки, скобы при их изготовлении для поставки на предприятия, производящие текстильные стропы, испытывают согласно требованиям п. 4.4 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации» (РД 10–33–93) и при положительных результатах испытаний снабжают сертификатом предприятия-изготовителя.

6.7. Для подтверждения коэффициента запаса прочности одного изготовленного стропа из партии следует выполнять контрольные испытания на отсутствие разрушения (в том числе разрыва) стропа. Указанные испытания должны выполняться нагрузкой на строп, в 7 раз превышающей грузоподъемность стропа, и выдержкой под данной нагрузкой в течение 10 мин.

Строп-образец должен отбираться из каждой партии в 250 стропов или из серии продукции того же типа, что и испытываемый образец.

В тех случаях, когда стропы изготавливаются с металлическими концевыми звеньями, имеющими разрывное усилие с коэффициентом запаса прочности, меньшим соответствующего коэф-

фициента запаса прочности сшитого из ленты стропа, испытательный образец должен быть отобран из этой же партии или серии, но без металлических концевых звеньев.

Если стропы, составляющие партию или серию, имеют такую длину, что не могут быть испытаны на имеющемся оборудовании, образец должен быть изготовлен идентично, но иметь длину, пригодную для испытания.

6.8. Машину для проведения испытаний рекомендуется выбирать в соответствии с требованиями, указанным в ISO 2307.

Допускается проводить испытания тарированными грузами, как это описано в п. 6.5.

6.9. Прилагать усилие к стропам следует так, чтобы растяжение стропа происходило при постоянной скорости в 6—10 % начальной длины стропа в минуту, но не превышало 250 мм в минуту.

Постоянная скорость нагрузочных машин может также использоваться при условии, что скорость растяжения не превышает 250 мм в минуту. Рекомендуется, если это возможно, прилагать усилие при такой скорости, чтобы минимальное нормативное разрывное усилие достигалось в пределах (60 ± 10) с.

6.10. Допускается испытывать стропы с мягкими петлями без концевых креплений, используя стержни захватов разрывной машины близкого или аналогичного диаметра (чтобы результирующий угол между частями петли не превышал 20°).

6.11. При проведении испытаний стропа без концевого элемента необходимо обеспечить, чтобы все строчки шва были лишены непосредственного соприкосновения со стержнем во время испытания.

6.12. Если хотя бы один строп из трех испытываемых образцов промышленной партии разрывается до того, как испытательное усилие достигает 90 % нормативного минимального разрывающего усилия, вся партия стропов должна быть забракована. Если строп разрывается при усилии, меньшем чем минимальное нормативное разрывающее усилие, но по крайней мере равном

90 % этого усилия, допускается испытать еще два других стропа, отобранные из той же партии. Если эти два дополнительно испытываемых стропа выдерживают минимальное нормативное разрывное усилие, партия может быть принята; если же нет — грузоподъемность всех стропов, составляющих партию, должна быть немедленно снижена до новой расчетной рабочей нагрузки исходя из фактического разрывного усилия самого худшего из испытанных стропов и соответствующего ему фактического коэффициента запаса прочности.

Примечание по технике безопасности. Во время испытания под нагрузкой в ленте накапливается значительная энергия. Если строп разорвется, эта энергия внезапно высвободится. Во избежание несчастных случаев при проведении испытаний стропов персоналу необходимо принять полноценные и эффективные меры предосторожности, которые предписаны Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

6.13. При испытаниях многоветвевых стропов (2—4 ветви) статической нагрузкой их ветви должны быть расположены под углом 120° друг к другу, если иное не оговорено заказчиком. Испытательную нагрузку при проведении таких испытаний создают аналогично описанной в пп. 6.5—6.10 настоящего РД.

6.14. Элементы стропов (концевые звенья, крюки, скобы) испытывают на соответствие требованиям п. 4.4 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации» (РД 10-33-93).

6.15. Соответствие материалов и полуфабрикатов металлических элементов стропов и сварочных материалов требованиям «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации» (РД 10-33-93) проверяют по технической документации на изготовление, утвержденной в установленном порядке. Качество материалов проверяют по сертификатам или результатам входного контроля.

6.16. Количество сшитых слоев ленты, отсутствие дефектов (портеростей по поверхностям стропа и кромкам ленты, продольных

разрезов, надрывов и проколов ленты, разрушений кромок ленты, повреждений сшивок) проверяют визуально.

6.17. Проверка размеров стропов выполняется универсальными измерительными средствами (линейкой, рулеткой и штангенциркулем), погрешность измерений длины стропов, петель, швов в растянутом состоянии не должна превышать 3 мм, а стежков — 1 мм.

6.18. Качество сварных соединений проверяют путем их осмотра, обмера и механических испытаний звеньев на статическое растяжение по ГОСТ 6996.

6.19. Твердость металла, применяемого в соединительных звеньях, крюках и других элементах, при необходимости определяют по ГОСТ 9012. Механические характеристики: предел текучести, временное сопротивление разрыву и относительное удлинение металла — определяют согласно ГОСТ 1497, а ударную вязкость металла — по ГОСТ 9454.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Каждый строп должен быть снабжен маркировочной биркой, на которой указываются (приложение 6):

товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;

тип, условное обозначение стропы;

грузоподъемность стропы в зависимости от способов строповки; длина;

дата изготовления;

порядковый номер стропы по системе нумерации предприятия-изготовителя;

обозначение технических условий или стандарта, по которому изготовлен строп.

Надписи могут располагаться по обе стороны бирки.

7.2. Маркировка наносится несмываемой краской на специальную бирку, изготовленную из прочной ткани и обработанную

защитным составом. Цвет маркировочной краски устанавливается рабочей конструкторской документацией, должен отличаться от цвета материала бирки и быть отчетливо виден во время использования стропа. В основном для маркировки светлой бирки выбираются темные цвета (черный, синий, зеленый, красный). В отдельных случаях для темных бирок в качестве маркировочного может применяться белый цвет. Допускается маркировать текстильные стропы несмываемой краской непосредственно на ленте стропа в местах, наименее подверженных истиранию. Размеры маркировки и способ нанесения должны обеспечивать сохранность и читаемость надписи до конца эксплуатации стропа.

7.3. Размеры бирки и ее расположение должны соответствовать рабочей конструкторской документации.

7.4. Во время транспортирования или хранения каждый строп должен быть аккуратно сложен.

7.5. Партия стропов должна транспортироваться в таре.

7.6. Тип и размеры тары выбираются предприятием-изготовителем в соответствии с действующими нормативными документами в зависимости от объема поставки стропов потребителю, с учетом дальнейшего способа хранения и транспортирования.

7.7. Тара для стропов должна быть плотной. Внутренняя поверхность ящика должна быть выстлана упаковочным материалом типа тол, например бумагой упаковочной водонепроницаемой по ГОСТ 8828.

7.8. Разрешается упаковывать стропы в мешки, сшитые из плотной ткани.

7.9. Тара должна исключать возможность повреждения стропов при погрузочных операциях, транспортировании и хранении.

7.10. Комплект эксплуатационной документации должен быть упакован в полиэтиленовый пакет и помещен в тару вместе со стропами.

7.11. Маркировка грузовых мест по ГОСТ 14192.

7.12. Стропы должны храниться в закрытых помещениях на стеллажах в расправленном виде.

7.13. Хранение стропов по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Общие требования

8.1.1. При эксплуатации стропов следует руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00) и руководством по эксплуатации, разработанным предприятием, применительно к местным условиям перемещения грузов кранами, утвержденным в установленном порядке.

8.1.2. Для стропов, соответствующих требованиям настоящего РД, допускается принимать расчетный коэффициент запаса прочности равным 7.

8.1.3. Владельцы съемных грузозахватных приспособлений обязаны обеспечить содержание их в работоспособном состоянии, в том числе при хранении на складе и последующей эксплуатации путем организации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно требованиям настоящего РД, а также требованиям руководства по эксплуатации.

8.2. Требования к перемещению грузов ленточными стропами

8.2.1. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов на базах, складах и площадках должны выполняться согласно плану производства работ по технологическим картам, в которых указывают перечень применяемых грузозахватных приспособлений и схемы строповки всех предназначенных для транспортирования грузов.

8.2.2. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и особенностям

поднимаемого груза. Должны быть проверены расчетом минимально необходимое число ветвей и углы их наклона. Стропы общего назначения рекомендуются подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 120° .

8.2.3. Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должно быть надежным. Подвеска стропа должна фиксироваться защелкой крюка. Монтажная петля стропа должна фиксироваться защелкой крюка стропа (при наличии такой защелки).

8.2.4. В целях предупреждения падения грузов во время подъема и перемещения их кранами следует соблюдать следующие правила строповки:

при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток;

при подъеме грузов с острыми кромками (досок, швеллеров, уголков, двутавров) ленточными стропами рекомендуется применять защитные чехлы (см. приложение 7), одеваемые на строп, или специальные подкладки между грузом и лентой стропа;

при строповке грузов сложной конфигурации необходимо учитывать расположение центра тяжести груза. Подводить строп под груз следует так, чтобы исключить возможность его выскальзывания во время подъема;

обвязывать груз нужно таким образом, чтобы во время последующего перемещения исключить падение его отдельных частей и обеспечить устойчивое положение. Для этого строповку длинномерных грузов (столбов, труб и т.п.) следует выполнять не менее чем в двух местах;

неиспользованные для зацепки концы многоветвевго стропа должны быть укреплены так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность задевания этих неиспользованных концов стропа за встречающиеся на пути предметы.

8.2.5. Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждения стропа, не иметь острых кромок,

радиус кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой с текстильным стропом, должен быть не менее 0,75 несущей ширины стропа.

8.2.6. Запрещается использование стропов для перемещения таких грузов, извлечение стропов из-под которых сопровождается обязательным трением стропов, зажатых между грузом и опорой, на которую груз установлен.

8.3. Контроль состояния стропов при эксплуатации.

Нормы и правила браковки стропов из текстильной ленты

8.3.1. Перед предстоящими подъемом и перемещением груза строп должен быть подвергнут внешнему осмотру.

8.3.2. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное проведение работ грузоподъемными машинами, должны проводить осмотр стропов, за исключением редко используемых, каждые 10 дней, а редко используемых грузозахватных приспособлений — перед выдачей их в работу.

8.3.3. Грузозахватные приспособления, не прошедшие внешнего осмотра и технического освидетельствования [согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)], к работе не допускаются. Неработоспособные стропы, а также стропы, не имеющие бирок, не должны находиться в местах производства работ.

8.3.4. При осмотре стропов необходимо обратить внимание на состояние лент, швов, крюков, скоб, замыкающих устройств, обойм, карабинов и мест их креплений.

8.3.5. Стropы не должны допускаться к работе, если:

отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе, которые содержат информацию, приведенную в разделе 7 настоящего РД;

имеются узлы на несущих лентах стропов;

имеются поперечные порезы или разрывы ленты независимо от их размеров;

продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10 % длины ленты ветви стропы, а также единичные порезы или разрывы длиной более 50 мм;

местные расслоения лент стропы (кроме мест заделки краев лент) на суммарной длине более 0,5 м на одном крайнем шве или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва;

местные расслоения лент стропы в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 м на одном из крайних швов или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва, а также отслоение края ленты или сшивки лент у петли на длине более 10 % длины заделки (сшивки) концов лент;

поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10 % ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) острых кромок груза;

повреждения лент от воздействия химических веществ (кислоты, щелочи, растворителя, нефтепродуктов и т. п.) общей длиной более 10 % ширины ленты или длины стропы, а также единичные повреждения более 10 % ширины ленты и длиной более 50 мм;

выпучивание нитей из ленты стропы на расстояние более 10 % ширины ленты;

сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия острых предметов;

прожженные сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия брызг расплавленного металла или наличие трех и более отверстий при расстоянии между ними менее 10 % ширины ленты независимо от диаметра отверстий;

загрязнение лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом и т. д.) более 50 % длины стропы;

совокупность всех вышеперечисленных дефектов на площади более 10 % ширины и длины стропа;

размочаливание или износ более 10 % ширины петель стропа.

8.3.6. Запрещается эксплуатация стропов со следующими дефектами и повреждениями металлических элементов (колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев и т.п.):

трещинами любых размеров и расположения;

износом поверхности элементов или наличием местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10 % и более;

наличием остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 3 %;

повреждением резьбовых соединений и других креплений.

8.3.7. Запрещается ремонт стропов силами владельца.

8.3.8. Запрещается эксплуатация стропов в средах, содержащих абразивные материалы — цемент, бетон и т.п., при концентрациях частиц пыли вещества в воздухе более 10 мг/м³.

8.3.9. Результаты осмотра текстильных ленточных стропов, выявленные дефекты (повреждения), а также информация о выведенных из эксплуатации стропах согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00) должны заноситься в специальный журнал.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие стропов из синтетических лент требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00) и настоящего РД при соблюдении потребителем условий хранения и правил эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации стропов из синтетических лент должен назначаться равным (или более) одному месяцу со дня ввода в эксплуатацию, но не более полугода с даты изготовления.

10. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В рамках данного РД применены термины и определения, используемые в Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), в РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а также следующие термины и определения:

10.1. *Строп ветвевой петлевой (СТП)* — гибкий строп, представляющий собой сшитую плоскую ленточную конструкцию с петлевыми окончаниями обеих сторон и предназначенный для последующей передачи нагрузки от подъема застрапованного груза на грузоподъемный орган механизма подъема крана.

10.2. *Строп кольцевой (СТК)* — гибкий строп, представляющий собой сшитую плоскую ленточную конструкцию, концы которой дополнительно сшиты друг с другом таким образом, что образуют замкнутое кольцо.

10.3. *Строп составной (полотенце) (СТС)* — сшитый по всей длине для увеличения ширины ленточный строп петлевой.

10.4. *Строп ветвевой петлевой с одним металлическим звеном (СТ1З)* — строп петлевой, в одну из петель которого введено металлическое звено.

10.5. *Строп ветвевой петлевой с двумя металлическими звеньями (СТ2З)* — строп петлевой, в обе петли которого введены металлические звенья.

10.6. *Строп ветвевой петлевой с металлическими звеньями самозатягивающийся (СТ2ЗС)* — ленточный строп петлевой, в обе петли которого введены разные по размеру металлические звенья, позволяющие использовать строп в самозатягивающемся варианте.

10.7. *Одноветвевой строп с крюком и силовым кольцом (1СТ)* — строп ветвевой петлевой, в одну из петель которого введено силовое металлическое кольцо, а в другую — грузоподъемный крюк.

10.8. *Двух-, трех- или четырехветвевое строповочное устройство (2СТ, 3СТ, 4СТ)* — конструкция, состоящая из двух, трех и

четырёх идентичных одноветвевых стропов с крюком и силовым кольцом, прикрепленных своими силовыми кольцами к одному общему соединительному звену, предназначенному для навески на грузоподъемный крюк механизма подъема крана.

10.9. **Относительное удлинение стропы** — относительное увеличение длины стропы по отношению к первоначальной его длине, возникающее во время нагружения стропы транспортируемым грузом или во время стендовых испытаний.

10.10. **Относительное удлинение стропы остаточное** — относительное удлинение стропы, остающееся после снятия нагрузки.

10.11. **Петля** — конструктивное исполнение конца стропы петлевого, заключающееся в повороте конца ленты на 180° и закреплении его на основной ленте при помощи сшивания с ней нитью. Площадь сшивания, толщина нити и конструктивное исполнение швов должны обеспечивать безопасное нагружение петли стропы не только рабочей, но и испытательной нагрузкой.

10.12. **Соединительное звено** — специальное звено или сборочная единица, замкнутые в рабочем состоянии, необходимые для соединения колец одноветвевых стропов для последующего присоединения к крюку крана или другого грузоподъемного механизма.

10.13. **Шов** — способ соединения тканых и им подобных материалов друг с другом при помощи последовательного (стежками) пропуска нити через все слои соединяемых материалов и последующего стягивания их для создания прочного соединения друг с другом.

10.14. **Заготовка стропы** — мерные отрезки ленты, нарезанные для изготовления последующего стропы с учетом выбранной длины стропы L , длины петли Π и необходимой длины сшивки C . В простейшем случае общую длину заготовки стропы принимают равной $L + 2\Pi + 2C$.

**Нормативно-технические документы, на которые даны ссылки
в настоящем РД**


















Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, в котором дана ссылка на данный НТД
ГОСТ 15150	1
РД 10-33-93	6.5, 6.6, 6.16
ТУ 17 РСФСР 44-10452-82	3.2.2
ТУ 17 РФ 21.1-248-38-98	3.2.2
ТУ 17 РФ 21.2-248-28-95	3.2.2
ТУ 17 РСФСР 44-5231-86	3.2.2
ИСО 4838	3.2.2 и 3.3.15
ЕС 1492	3.2.3
ТУ 15-08-31-89	3.2.3, 3.3.15
ТУ 8198-014-00441221-98	3.2.3, 3.3.15
ИСО 2307	6.8
ГОСТ 6996	6.19
ГОСТ 9012	6.20
ГОСТ 1497	6.20
ГОСТ 9454	6.20
ГОСТ 8828	6.20
ГОСТ 14192	7.11
ПБ 10-382-00	3.1, 3.1.4, 6.12, 8.3.3, 8.3.9, 9.1

Лист регистрации изменений

Изм. №					Всего листов (стра- ниц) доку- мента	№ доку- мента	Входящий номер сопрово- дитель- ного докумен- та, дата	Под- пись	Дата
	Изме- нен- ных	Заме- нен- ных	Новых	Анну- лиро- ван- ных					

Приложение 1

ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ

 Исполнение 1	
 Исполнение 2	 Исполнение 2а
 Исполнение 3	 Исполнение 3а
 Исполнение 4	 Исполнение 4а
 Исполнение 5	 Исполнение 5а
 Исполнение 7	 Исполнение 6
 Исполнение 8	 Исполнение 7а
 Исполнение 9	 Исполнение 8а
 Исполнение 10	 Исполнение 9а

Расчетные длины элементов стропов

Исполнение стропы	Заготовка № 1	Заготовка № 2	Заготовка № 3	Общая длина
1	$L + 2П + 2С$	—	—	$L + 2П + 2С$
2	$L + 2П + 2С$	$L - 2П$	—	$2L + 2С$
2a	$L + 2П + 2С$	$L - 2П$	—	$2L + 2С$
3	$2L + С$	—	—	$2L + С$
3a	$2L + С$	—	—	$2L + С$
4	$L + С$	$L + С$	—	$2L + 2С$
4a	$L + С$	$L + С$	—	$2L + 2С$
5	$L + 2П + 2С$	$L + 2П + 2С$	—	$2L + 4П + 4С$
5a	$L + 2П + 2С$	$L + 2П + 2С$	—	$2L + 4П + 4С$
6	$2L + 2П + С$	$2П + С$	—	$2L + 4П + 2С$
6a	$3L + 2П + 2С$	—	—	$3L + 2П + 2С$
7	$2L + С$	—	—	$2L + С$
7a	$L + С$	$L + С$	—	$2L + 2С$
8	$4L + С$	—	—	$4L + С$
8a	$2L + С$	$2L + С$	—	$4L + 2С$
9	$2L + 2П + 2С$	$2L + 2П + 2С$	—	$4L + 4П + 4С$
9a	$2L + 2П + 2С$	$2L + 2П + 2С$	$L - 2П$	$5L + 2П + 4С$

L — длина стропы; $П$ — длина петли; $С$ — длина сшивки.

Припуск 1 % длины стропы — $0,01L$.

Таблица 2

Размеры элементов стропов, мм

Грузоподъем- ность, т	Длина петли	Длина накладки	Длина сшивки	Длина* сшивки	Длина** предохраните- льного чехла
0,5	150	100	300	150	250
1,0	250	150	350	150	250
1,5	350	200	400	150	250
2,0	350	200	450	200	300
2,5	350	200	450	200	300
3,0	400	200	500	200	300
4,0	450	250	500	250	400
6,0	500	250	550	250	400
8,0	500	250	550	250	400
10,0	550	300	550	250	400
15,0	600	300	600	300	400

* Длина сшивки у петли без заделки концов лент.

** Ширина ленты предохранительного чехла на 30 % больше ширины ленты стропы.

*Приложение 3***ЛЕНТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ***Таблица 1***Лента иностранного производства на основе полиэстера**

Ширина ленты, мм	Прочность на разрыв, т	Цвет
25	1,4	Синий
25	2,2	Белый
35	2,2	Синий
35	3,0	Оранжевый
50	4,8	Синий — 4 полосы, фиолетовый — 4 полосы, белый
50	7,5	Синий — 6 полос, оранжевый — 6 полос
60	8,6	Зеленый
75	13,5	Желтый
100	18	Серый
150	27	Коричневый
200	36	Синий
250	45	Оранжевый
300	54	Оранжевый

Таблица 2

**Лента отечественного производства на основе капрона
(изготовители — предприятия гг. Костромы и Чебоксар)**

Ширина ленты, мм	Прочность на разрыв, т	Цвет
36	3,0	Белый
50	3,0	Белый
60	4,0	Белый
80	6,0	Белый

Приложение 4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕВЫХ СТРОПОВ КОНЦЕВЫЕ ЗВЕНЬЯ

Таблица 1

ОВт-1

Грузоподъемность, т	A, мм	B, мм	D, мм
1,6	110	60	13
2,2	110	60	16
3,2	135	75	18
4	160	90	22
6	170	95	24
8	180	100	26
10	200	110	32
15	160	140	36
18	300	160	40
22,4	340	180	45
35,5	350	190	51
45	400	200	57

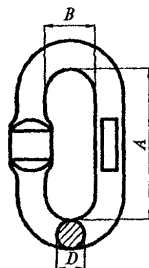


Таблица 2

ОВт-2

Грузоподъемность, т	A, мм	B, мм	D, мм
3,2	190	100	16
4	220	130	19
6,4	300	210	25
7	210	110	22
11	300	210	32
11,5	270	140	28
14,2	310	110	28
17	270	140	32
19	420	220	38
28	270	140	38
27	470	250	45
45	380	200	50
65	430	220	60



Таблица 3

ОВТ—3

Грузоподъемность, т	A, мм	B, мм	D, мм	F, мм	E, мм	S, мм
2,4	135	75	18	54	25	13
4,3	160	90	22	70	34	16
6,7	180	100	26	85	40	18
8	190	105	29	100	45	20
10	200	110	32	115	50	22
17	260	140	36	140	65	26
26,5	350	190	51	150	70	32
32	350	190	51	170	75	36
40	400	200	57	170	80	40
63	460	250	72	200	100	51

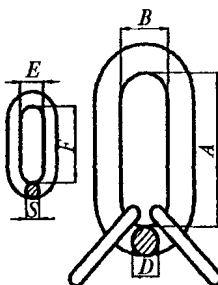


Таблица 4

Звено типа Т

Звено	Грузоподъемность, т	l, мм	b, мм	l, мм	d, мм	r, мм	Длина развертки
T-0,4	0,40	28	54	50	9	13	194
T-0,5	0,50	32	60	55	10	14	216
T-0,63	0,63	32	64	60	11	16	231
T-0,8	0,80	40	76	70	12	18	270
T-1,0	1,00	46	86	80	14	20	308
T-1,6	1,60	58	108	100	18	25	388
T-2,0	2,00	63	119	110	20	28	427
T-3,2	3,20	60	130	130	25	35	478
T-5,0	5,00	92	182	170	22	45	659
T-6,3	6,30	104	204	190	36	50	738
T-8,0	8,00	115	225	210	40	55	815
T-10,0	10,00	127	247	230	44	60	901
T-12,5	12,50	139	279	260	50	70	1013

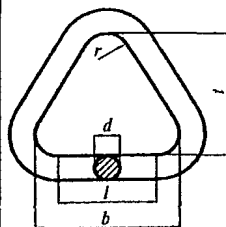


Таблица 5

Звено типа А

Звено	Грузоподъемность, т	d , мм	b , мм	l , мм	l_1 , мм	r , мм
A-0,5	0,5	14	50	43	14	7
A-0,8	0,8	16	60	52	17	8
A-1,0	1	18	60	52	17	9
A-1,5	1,6	20	60	52	17	10
A-2,0	2	22	70	61	20	11
A-2,5	2,5	24	80	70	23	12
A-3,0	3,2	26	100	87	29	13
A-4,0	4	28	120	104	35	14
A-5,0	5	30	170	147	49	15
A-6,0	6,3	32	170	147	49	16
A-8,0	8	34	220	191	64	17
A-10,0	10	36	270	234	78	18
A-15,0	12,5	38	320	277	92	19

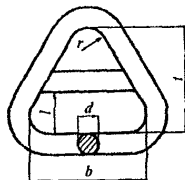


Таблица 6

Скоба такелажная прямая без замка

Грузоподъемность, т	d_1 , мм	b_1 , мм	d_2 , мм	h_1 , мм
500	8	12	6	25
750	10	13	8	27
1000	11	16	10	31
1500	13	18	11	37
2000	16	22	13	43
3250	19	27	16	51
4750	22	31	19	59
6500	25	36	22	73
8500	28	43	25	85
9500	32	47	28	90
12 000	35	51	32	94
13 500	38	57	35	115
17 000	42	60	38	127
25 000	50	74	45	149
35 000	57	83	50	171
55 000	70	105	65	203

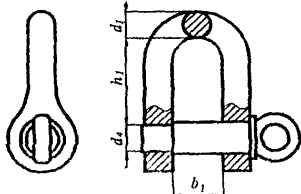


Таблица 7

**Скоба такелажная прямая
со шплинтовым замком**

Грузоподъем- ность, т	d_4 , мм	b_1 , мм	d_1 , мм	h_1 , мм
500	8	12	7	25
750	10	13	9	27
1000	11	16	10	31
1500	13	18	11	37
2000	16	22	13	43
3250	19	27	16	51
4750	22	31	19	59
6500	25	36	22	73
8500	28	43	25	85
9500	32	47	28	90
12 000	35	51	32	94
13 500	38	57	35	115
17 000	42	60	38	127
25 000	50	74	45	149
35 000	57	83	50	171
55 000	70	105	65	203
85 000	80	127	75	230
120 000	95	146	89	267

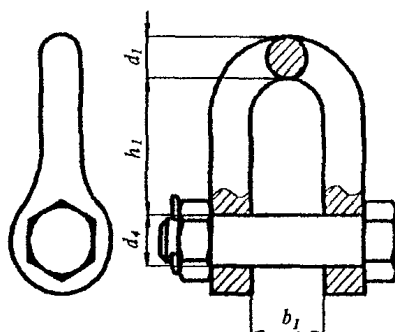


Таблица 8

Скоба такелажная без замком

Грузоподъемность, т	d_1 , мм	b_1 , мм	d_1 , мм	h_1 , мм	b_3 , мм
330	6	10	5	22	16
500	8	12	6	29	20
750	10	13	8	32	20
1000	11	16	10	36	26
1500	13	18	11	43	28
2000	16	22	13	51	32
3250	19	27	16	64	42
4750	22	31	19	76	50
6500	25	36	22	83	58
8500	28	43	25	95	68
9500	32	47	28	108	74
12 000	35	51	32	115	82
13 500	38	57	35	133	92
17 000	42	60	38	146	100
25 000	50	74	45	178	126
35 000	57	83	50	197	146
55 000	70	105	65	254	184

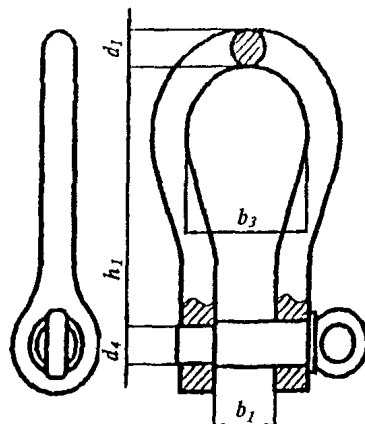
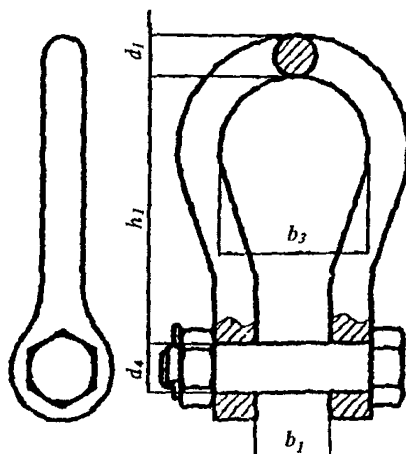












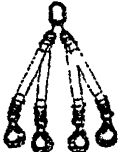
Таблица 9

**Скоба такелажная со шплинтовым
замком**

Грузоподъ- емность, т	d_4 , мм	b_1 , мм	d_1 , мм	h_1 , мм	b_3 , мм
500	8	12	7	29	20
750	10	13	9	32	20
1000	11	16	10	36	26
1500	13	18	11	43	28
2000	16	22	13	51	32
3250	19	27	16	64	42
4750	22	31	19	76	50
6500	25	36	22	83	58
8500	28	43	25	95	68
9500	32	47	28	108	74
12 000	35	51	32	115	92
13 500	38	57	35	133	92
17 000	42	60	38	146	100
25 000	50	74	45	178	126
35 000	57	83	50	197	146
55 000	70	105	65	254	184
85 000	80	127	75	330	190
120 000	95	146	89	381	238



**Максимальные массы груза, которые можно безопасно перемещать
текстильными стропами в зависимости от способов строповки
и обвязки груза**

№ п/п	Грузоподъ- емность. Прямой подъем М = 1 кг	Грузоподъ- емность. Подъем петлей М = 0,8 кг	Параллель- ные ветви М = 2 кг	Угол между ветвями 45° М = 1,8 кг	Угол между ветвями 90° М = 1,4 кг	Угол между ветвями 120° М = 1 кг	Двух- ветвевой строп (2СТ) М = 2,1 кг угол между ветвями 90°	Четырех- ветвевой строп (4СТ) М = 1,5 кг угол между ветвями 120°
				 	 	 		
1	500	400	1000	900	700	500	1050	750
2	1000	800	2000	1800	1400	1000	2100	1500
3	1500	1200	3000	2700	2100	1500	3150	2250
4	2000	1600	4000	3600	2800	2000	4200	3000
5	2500	2000	5000	4500	3500	2500	5250	3750
6	3000	2400	6000	5400	4200	3000	6300	4500
7	4000	3200	8000	7200	5600	4000	8400	6000
8	6000	4800	12 000	10 800	8400	6000	12 600	9000
9	8000	6400	16 000	14 400	11 200	8000	16 800	12 000
10	10 000	8000	20 000	18 000	14 000	10 000	21 000	15 000
11	15 000	12 000	30 000	27 000	21 000	15 000	31 500	22 500
12	18 000	14 400	36 000	32 400	25 200	18 000	37 800	27 000

Приложение 6

Образец бирки

Обозначение стропа

Товарный знак и адрес предприятия-изготовителя

Макс. грузоподъемность

Максимальная грузоподъемность стропа в зависимости от способа строповки

Длина, м

Дата изготовления

Месяц, год

Номер

Порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя

160 мм

45 мм

The diagram shows a vertical rectangular label template. At the top is a small rectangular box for the sling designation. Below it is a larger rectangular box for the manufacturer's trademark and address. In the middle section, there are two rows of icons representing different lifting methods: two loops for one-point lifting and a triangle for two-point lifting in the first row; and two parallel lines for one-point lifting and a U-shape for two-point lifting in the second row. Each icon is followed by a small rectangular box for the maximum load capacity. To the left of these boxes is the text 'Макс. грузоподъемность'. Below this section are three horizontal rectangular boxes for 'Длина, м' (Length, m), 'Дата изготовления' (Date of manufacture), and 'Номер' (Number). The 'Дата изготовления' box is subdivided into 'Месяц, год' (Month, year). To the right of these boxes is the text 'Порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя' (Sequential number by the numbering system of the manufacturing plant). The overall height of the label is indicated as 160 mm on the left, and the width of the bottom section is indicated as 45 mm at the bottom.

Приложение 7

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА

Для предохранения текстильных ленточных стропов от повреждения при подъеме и перемещении груза с острыми кромками (пило- и стройматериалы, швеллер, уголок, двутавр) могут быть применены защитные чехлы из полиэстеровой ленты длиной по желанию заказчика (рис. 1).

Таблица 1

Защитные чехлы для стропов (компл. — 2 шт.)

Ширина ленты, мм	Ширина чехла, мм
25	50
35	50
50	75
60	100
75–80	100
100	150
150	200
200	250
250	350




Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Кроме этого могут применяться:

угловые предохранители из полиуретана длиной от 0,5 до 4,0 м для СТП, СТК (рис. 2);

угловые предохранители из пластмассы для стропов и стяжных ремней шириной до 50 мм (рис. 3);

пластиковый уголок толщиной до 20 мм, длиной по желанию заказчика.

Приложение 8

Наименование предприятия

Знак
предприятия

ПАСПОРТ

«СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ»

Обозначение _____

Заводской номер _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Стропы текстильные ленточные (далее — стропы) предназначены для транспортирования различных грузов во всех отраслях промышленности.

1.2. Стропы относятся к съемным грузозахватным приспособлениям, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) и требования нормативных документов Госгортехнадзора России.

1.3. Стропы изготовлены в соответствии с ТУ 3551.14156.001—99.

1.4. Стропы маркируются биркой, пришитой внутри петли, с указанием на ней товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения стропа, грузоподъемности, длины, даты испытаний и заводского номера, а также других справочных данных.

1.5. Стропы имеют восьмикратный запас прочности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Материал ленты _____

2.2. Ширина (толщина) ленты, мм _____

2.3. Масса стропа, кг _____

2.4. Наименьшая температура окружающей среды _____ °C

2.5. Наибольшая температура груза и окружающей среды _____ °C

2.6. Чертежи и обозначения стропов.

СТП — ____/____:

С — строп; Т — текстильный;

П — петлевой;

_____ — грузоподъемность, т

_____ — длина, мм



СТП




СТК — ____/____:

С — строп; Т — текстильный;

К — кольцевой;

____ — грузоподъемность, т

____ — длина, мм

СТКСТКк


1СТ — ____/____:

1 — одноветвевой; С — строп;

Т — текстильный;

____ — грузоподъемность, т

____ — длина, мм

1СТ

2СТ — ____/____:

2 — двухветвевой; С — строп;

Т — текстильный;

____ — грузоподъемность, т

____ — длина, мм

2СТ


3СТ — ____/____:

3 — трехветвевой; С — строп;

Т — текстильный;

____ — грузоподъемность, т

____ — длина, мм

3СТ


4СТ — ____/____:

4 — четырехветвевой; С — строп;

Т — текстильный;

____ — грузоподъемность, т

____ — длина, мм

4СТ

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При эксплуатации стропов следует руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ИБ 10-382-00).

3.2. Владельцы съемных грузозахватных приспособлений обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно требованиям правил безопасности.

3.3. Перед началом работ стропы подлежат визуальному осмотру.

3.4. Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие осмотра и технического освидетельствования, к работе не допускаются. Ненормативные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ.

3.5. Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 120° .

3.6. Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должно быть надежным. Подвеска стропа должна фиксироваться замком крюка. Монтажная петля должна закрепляться зашелкой в звене крюка стропа.

3.7. В целях предупреждения падения грузов во время подъема и перемещения их кранами следует соблюдать следующие правила строповки:

при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток;

под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) необходимо подкладывать подкладки. При этом нужно учитывать расположение центра тяжести груза. Подводить строп под

груз следует так, чтобы исключить возможность его выскальзывания во время подъема груза. Обвязывать груз нужно таким образом, чтобы во время его перемещения исключалось падение его отдельных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении. Для этого строповка длинномерных грузов (столбов, труб) должна производиться не менее чем в двух местах; неиспользованные для зацепки концы многоветвевго стропа должны быть укреплены так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность задевания за встречающиеся на пути предметы.

3.8. На грузе, перегружаемом стропами, в местах соприкосновения со стропами не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить ленту стропа. Не допускается радиус кромок меньше толщины ленты стропа.

3.9. Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждения стропа, не иметь острых кромок, радиус кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой со стропом, должен быть не менее 0,75 несущей ширины стропа.

3.10. Запрещается использование стропов для перемещения грузов, когда извлечение из-под груза происходит с трением стропов, зажатых между грузом и другими поверхностями, а также вытаскивать стропы из-под груза, лежащего на них.

3.11. Стропы должны быть защищены от воздействия перемещаемого груза (например: кислоты, щелочи, растворителя, расплавленных веществ). Запрещается перемещение нагретых свыше 100 °С изделий.

3.12. Запрещается размещать места швов лент непосредственно на грузозахватном органе.

3.13. При строповке груза следить за тем, чтобы бирка не была повреждена при перемещении груза.

3.14. При работе со стропами следует избегать рывков и ударов грузов.

3.15. Не допускается принудительная сушка стропов любыми способами.

3.16. Для устранения возможного искрообразования, накапливающегося от трения стропов о части груза, используются следующие способы:

обработка препаратом «Антистатик» (периодичность обработки согласно инструкции на использование препарата);

вымачивание в 2 %-ном растворе поваренной соли в течение 24 ч и далее в течение 2 ч перед началом выполнения работ;

заплетка в ленту металлических нитей или лент (не менее двух) с поперечным сечением не менее 0,5 мм² каждой;

заклучение ленты в чехол из хлопчатобумажной ткани.

4. НОРМЫ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

4.1. Согласно требованиям правил безопасности стропальщики должны проводить осмотр стропов перед их применением для подъема и перемещения грузов грузоподъемными машинами.

4.2. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами и другими грузоподъемными машинами, должны проводить осмотр стропов (за исключением редко используемых) каждые 10 дней, а редко используемых съемных грузозахватных приспособлений — перед выдачей их в работу.

4.3. При осмотре стропов необходимо обращать внимание на состояние лент, крюков, подвесок, замыкающих устройств, обойм, карабинов и мест их креплений.

Запрещается использование стропов, у которых:

отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе;

узлы на несущих лентах стропов;

поперечные порезы или разрывы ленты;

продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10 % длины ленты стропа, или единичные разрывы длиной более 50 мм;

местные расслоения лент стропа (кроме мест заделки краев лент) на длине в сумме более 0,5 м на одном крайнем шве или на двух и более внутренних швах (при разрыве трех и более строчек шва);

местные расслоения лент стропа в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 м на одном из крайних швов или на двух и более внутренних швах (при разрыве трех и более строчек шва), а также отслоение края ленты или сшивки лент у петли на длине более 10 % длины заделки (сшивки) концов лент;

поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10 % ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) острых кромок груза;

повреждения лент от воздействия химических веществ (кислоты, щелочи, растворителя, нефтепродуктов и т.д.) общей длиной более 10 % ширины и длины стропа или единичные повреждения более 10 % ширины ленты и длиной более 50 мм;

выпучивание нитей из ленты стропа на расстояние более 10 % ширины ленты, в том числе сквозных отверстий диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия острых предметов;

прожженные сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты стропа от воздействия брызг расплавленного металла или наличие более трех отверстий при расстоянии между ними менее 10 % ширины ленты независимо от диаметра отверстий;

загрязнение лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом и т.д.) более 50 % длины стропа;

расслоение нитей лент.

4.4. Ремонт стропа запрещен.

4.5. Кольца, петели, скобы, подвески, обоймы, карабины, звенья и другие металлические элементы стропов подлежат браковке, если установлено наличие:

трещин;

износа поверхности элементов или местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10 % и более; остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 3 %; повреждения резьбовых соединений и других креплений.

4.6. Результаты осмотра текстильных ленточных стропов должны заноситься в специальный журнал согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Стропы следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30 до $+30$ °С с относительной влажностью воздуха не более 80 %, если они не используются. При этом их располагают на подставках, вдали от источников тепла, не ближе 0,2 м не допуская контактов с химическими веществами, огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. Прежде чем разместить стропы для хранения, необходимо проверить их на наличие любых повреждений, которые могли появиться при их использовании. Хранение поврежденных стропов не рекомендуется.

5.2. В помещениях, где хранятся стропы, запрещается хранить нефтепродукты и легковоспламеняющиеся вещества.

5.3. Транспортирование стропов после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями настоящей Инструкции.

6. СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

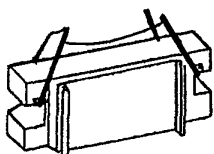


Схема строповки
фигурной детали

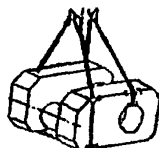


Схема строповки
детали пресса

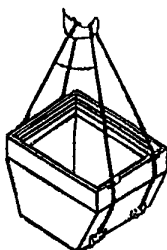


Схема строповки
короба

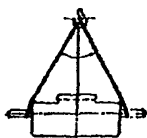


Схема строповки
вкладыша




Схема строповки
станины



Схема строповки
металлической трубы

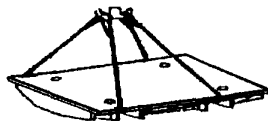





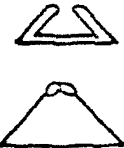




Схема строповки
рамы тележки

**Максимальные безопасные рабочие нагрузки на стропы
с учетом способов строповки и обвязки груза**

№ п/п	Грузоподъемность. Прямой подъем М = 1 кг	Грузоподъемность. Подъем петлей М = 0,8 кг	Параллельные ветви М = 2 кг	Угол между ветвями 45° М = 1,8 кг	Угол между ветвями 90° М = 1,4 кг	Угол между ветвями 120° М = 1 кг	Двух-ветвевой строп (2СТ) М = 2,1 кг угол между ветвями 90°	Четырех-ветвевой строп (4СТ) М = 1,5 кг угол между ветвями 120°
								
1	500	400	1000	900	700	500	1050	750
2	1000	800	2000	1800	1400	1000	2100	1500
3	1500	1200	3000	2700	2100	1500	3150	2250
4	2000	1600	4000	3600	2800	2000	4200	3000
5	2500	2000	5000	4500	3500	2500	5250	3750
6	3000	2400	6000	5400	4200	3000	6300	4500
7	4000	3200	8000	7200	5600	4000	8400	6000
8	6000	4800	12 000	10 800	8400	6000	12 600	9000
9	8000	6400	16 000	14 400	11 200	8000	16 800	12 000
10	10 000	8000	20 000	18 000	14 000	10 000	21 000	15 000
11	15 000	12 000	30 000	27 000	21 000	15 000	31 500	22 500
12	18 000	14 400	36 000	32 400	25 200	18 000	37 800	27 000

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность в 1,25 раза в течение 3 мин.

7.2. Строп изготовлен по технологической карте №_____.

7.3. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стропа в течение одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 0,5 года с момента изготовления при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

Приложение 9

Рекомендуемое

Таблица 1**Номенклатура изготавливаемых грузовых стропов
на текстильной основе**

№ п/п	Наименование стропа	Условное обозначение	Рисунок
1	Одиночный петлевой строп с мягкими плоскими петлями	СТП	Рис. 1; прил. 9, рис. 1
2	Строп кольцевой	СТК	Прил. 9, рис. 2
3	Одиночный строп с двумя металлическими звеньями	СТ23	Прил. 9, рис. 3
4	Одноветвевой строп с крюком и силовым кольцом	1СТ	Прил. 9, рис. 4
5	Двухветвевое строповочное устройство	2СТ	Прил. 9, рис. 5
6	Трехветвевое строповочное устройство	3СТ	Прил. 9, рис. 6
7	Четырехветвевое строповочное устройство	4СТ	Прил. 9, рис. 7

Основные типы стропов на текстильной основе



Рис. 1. Одиночный петлевой строп с мягкими плоскими петлями




Рис. 2. Строп кольцевой




Рис. 3. Одиночный строп с двумя металлическими звеньями



Рис. 4. Одноветвевой строп с крюком и силовым кольцом



Рис. 5. Двухветвевое строповочное устройство



Рис. 6. Трехветвевое строповочное устройство

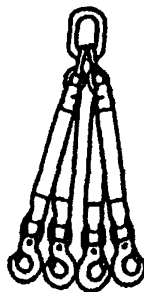


Рис. 7. Четырехветвевое строповочное устройство

Конструктивные элементы 1СТ текстильного стропа

Обозначение стропа	Грузоподъемность стропа, т	Грузоподъемность ветви, т	Поз. 1			Поз. 2 Принимается по грузоподъемности стропа	Поз. 3 Принимается по грузоподъемности ветви
			Исполнение	Ширина ленты			
				Россия (капрон)	ИСО (полиэстер)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1СТ-0,2	0,2	0,25	1	—	25с	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1
			2-5	—	—		
			6	—	—		
1СТ-0,5	0,5	0,5	1	50	35 оранж.	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А
			2-5	—	—		
			6	—	25 синий		
1СТ-1,0	1,0	1,0	1	80	50 оранж.	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А
			2-5	50	35 оранж.		
			6	—	25 белый		
1СТ-1,25	1,25	1,25	1	—	60 зеленый	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А
			2-5	60	50 синий		
			6	50	35 оранж.		

1	2	3	4	5	6	7	8
1СТ-1,5	1,5	1,5	1 2–5 6	— 80 50	75 желтый 50 синий 35 оранжев.	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1
1СТ-2,0	2,0	2,0	1 2–5 6	— 80 60	75 желтый 50 оранжев. 50 синий	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1
1СТ-2,5	2,5	2,5	1 2–5 6	— — 80	100 серый 60 зеленый 50 синий	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1
1СТ-4,0	4,0	4,0	1 2–5 6	— — —	150 коричн. 75 желтый 60 зеленый	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1, ОВТ-2	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВТ-1, ОВТ-2

Конструктивные элементы 2СТ текстильного стропа

Обозначение стропа	Грузоподъемность стропа, т	Грузоподъемность ветви, т	Поз. 1			Поз. 2 Принимается по грузоподъемности стропа	Поз. 3 Принимается по грузоподъемности ветви
			Исполнение	Ширина ленты			
				Россия (капрон)	ИСО (полиэстер)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2СТ-0,25	0,25	0,20	См. 1СТ			Звено типа ОВ-2, ОВ-1	Крюк Кч-1 Звено типа ОВ-2, ОВ-1
2СТ-0,5	0,5	0,4	См. 1СТ			Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А
2СТ-1,25	1,25	1,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-1,5	1,5	1,25	См. 1СТ			Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВт-1, ОВт-2, ОВт-3	»
2СТ-2,0	2,0	1,5	См. 1СТ			»	»
2СТ-2,5	2,5	2,0	См. 1СТ			»	Крюк Кч-2 »

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8
2СТ-3,0	3,0	2,5	См. 1СТ			»	»
2СТ-5,0	5,0	4,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-6,0	6,0	5,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-10,0	10,0	8,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-12,5	12,5	10,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-15,0	15,0	12,5	См. 1СТ			»	»
2СТ-20,0	20,0	15,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-25,0	25,0	20,0	См. 1СТ			»	»
2СТ-30,0	30,0	25,0	См. 1СТ			»	»
1СТ-5,0	5,0	5,0	1 2–5 6	— — —	200 синий 100 серый 75 желтый	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1,ОВ-2,Т, А, ОВт-1, ОВт-2	Крюк Кч-1 Звено типа О, ОВ-1,ОВ-2, Т, А, ОВт-1, ОВт-2
1СТ-8,0	8,0	8,0	1 2–5 6	— — —	300 оранж. 150 коричн. 100 серый	Свободная петля Звено типа О, ОВ-1,ОВ-2,Т, А, ОВт-1, ОВт-2	Крюк Кч-1, Звено типа О, ОВ-1, ОВ-2, Т, А, ОВт-1, ОВт-2

1	2	3	4	5	6	7	8
1СТ-10,0	10,0	10,0	1	—	—	»	»
			2–5	—	200 синий	»	»
			6	—	150 коричн.	»	»
1СТ-12,5	12,5	12,5	1	—	—	»	»
			2–5	—	250 оранж.	»	»
			6	—	150 коричн.	»	»
1СТ-15,0	15,0	15,0	1	—	—	»	»
			2–5	—	250 оранж.	»	»
			6	—	200 синий	»	»
1СТ-20,0	20,0	20,0	1	—	—	»	»
			2–5	—	—	»	»
			6	—	250 оранж.	»	»
1СТ-25,0	25,0	25,0	1	—	—	»	»
			2–5	—	—	»	»
			6	—	300 оранж.	»	»

Таблица 3

Конструктивные элементы ЗСТ текстильного стропа

Обозна- чение стропа	Грузо- подъем- ность стропа, т	Грузо- подъ- емность ветви, т	Поз. 1			Поз. 2 Принимается по грузоподъ- емности стропа	Поз. 3 Принимается по грузоподъ- емности ветви
			Испол- нение	Ширина ленты			
				Россия (капрон)	ИСО (полиэстер)		
ЗСТ-0,5	0,5	0,2	См. 1СТ			Звено типа ОВ-2, Т, А	Крюк Кч-1, Кч-2 Звено типа ОВ-2, Т
ЗСТ-1,0	1,0	0,5	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-2,0	2,0	1,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-2,5	2,5	1,25	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-3,0	3,0	1,5	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-4,0	4,0	2,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-5,0	5,0	2,5	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-8,0	8,0	4,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-10,0	10,0	5,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-15,0	15,0	8,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-20,0	20,0	10,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-25,0	25,0	12,5	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-30,0	30,0	15,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-40,0	40,0	20,0	См. 1СТ			»	»
ЗСТ-50,0	50,0	25,0	См. 1СТ			»	»

Таблица 4

84

Конструктивные элементы 4СТ текстильного стропа

Обозначение стропа	Грузоподъемность стропа, т	Грузоподъемность ветви, т	Поз. 1			Поз. 2 Принимается по грузоподъемности стропа	Поз. 3 Принимается по грузоподъемности ветви
			Исполнение	Ширина ленты			
				Россия (капрон)	ИСО (полиэстер)		
4СТ-1,25	1,25	0,5	См. 1СТ			»	»
4СТ-2,5	2,5	1,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-3,0	3,0	1,25	См. 1СТ			»	»
4СТ-4,0	4,0	1,6	См. 1СТ			»	»
4СТ-5,0	5,0	2,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-6,0	6,0	2,5	См. 1СТ			»	»
4СТ-10,0	10,0	4,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-12,5	12,5	5,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-20,0	20,0	8,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-25,0	25,0	10,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-30,0	30,0	12,5	См. 1СТ			»	»
4СТ-40,0	40,0	15,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-50,0	50,0	20,0	См. 1СТ			»	»
4СТ-60,0	60,0	25,0	См. 1СТ			»	»