

ГОСТ 1532—81

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

---

# ВИСКОЗИМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010

ВИСКОЗИМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ

## Технические условия

ГОСТ  
1532—81Viscosimeters of relative viscosity.  
SpecificationsВзамен  
ГОСТ 1532—54МКС 17.060  
ОКП 42 1572

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 апреля 1981 г. № 1764 дата введения  
установлена  
для вискозиметров типа ВУ1

с 01.01.82  
с 01.01.83

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.12.91 № 2218

Настоящий стандарт распространяется на вискозиметры, предназначенные для определения условной вязкости жидких сред (далее — жидкостей), дающих непрерывную струю в течение всего времени испытания по ГОСТ 6258—85, изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

## 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы, основные параметры и размеры вискозиметров должны соответствовать указанным на черт. 1—6 и в таблице.

Тип вискозиметра	Код ОКП	Исполнение	Регулирование температуры	Напряжение, В	Частота, Гц
				питающей сети	
ВУ	42 1572 0034 02	Обыкновенное	Ручное	220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub>	50; 60
	42 1572 0046 09	Экспортное			
ВУ1	42 1572 0035 01	Обыкновенное	Автоматическое (за счет применения термостата)	—	—
	42 1572 0047 08	Экспортное			

Издание официальное

Перепечатка воспрещена




Издание (октябрь 2009 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1986 г., январе 1988 г.  
(ИУС 12—86, 4—88).

© Издательство стандартов, 1981  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Пример условного обозначения вискозиметра типа ВУ:  
ВУ ГОСТ 1532—81



Вискозиметр типа ВУ

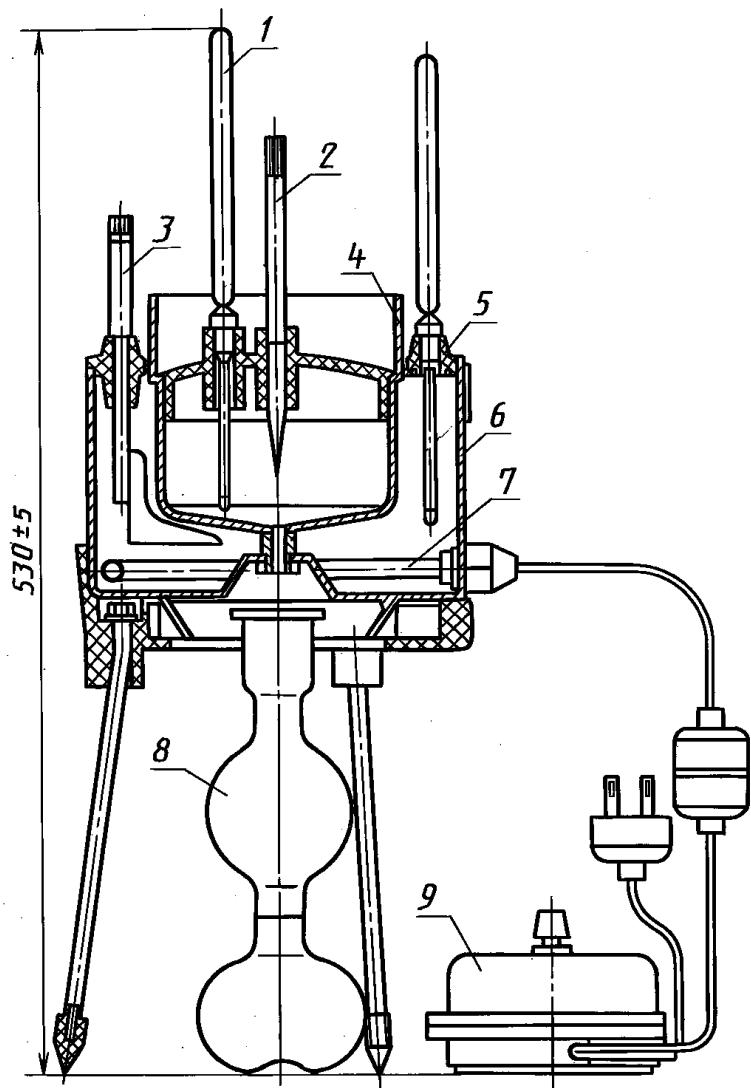

1 — термометры; 2 — стержень; 3 — мешалка; 4 — резервуар; 5 — крышка; 6 — ванна; 7 — нагреватель; 8 — измерительная колба; 9 — регулятор мощности

Черт. 1

Вискозиметр типа ВУ1

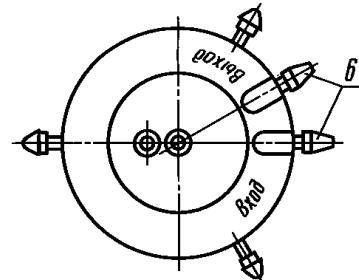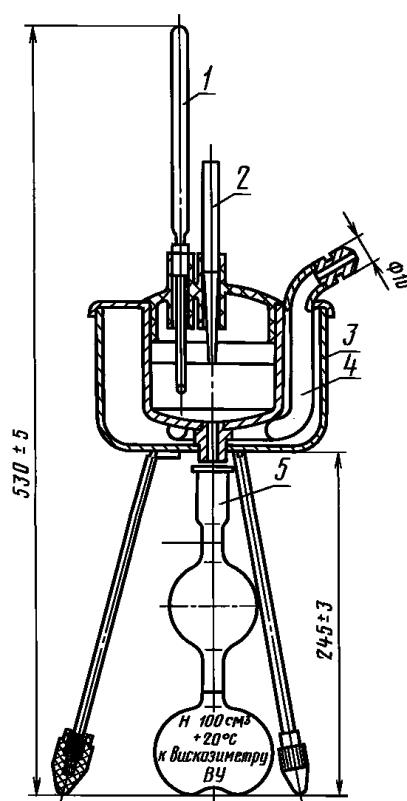


1 — термометр; 2 — стержень; 3 — ванна; 4 — резервуар; 5 — измерительная колба; 6 — патрубки

Черт. 2

С. 3 ГОСТ 1532—81


Резервуар вискозиметра типа ВУ

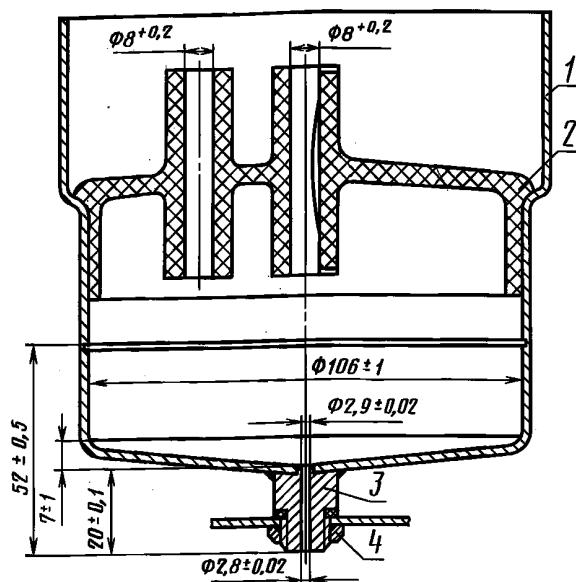

1 — резервуар; 2 — крышка; 3 — сточная трубка;  
4 — гайка

Черт. 3


Резервуар вискозиметра типа ВУ1

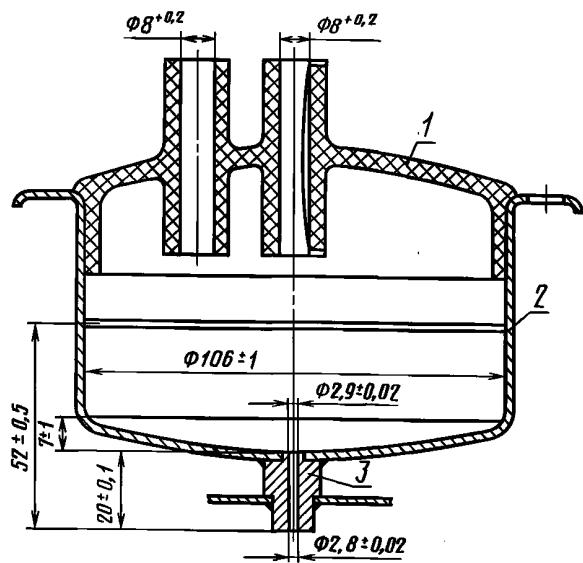

1 — крышка; 2 — резервуар; 3 — сточная трубка


Черт. 4

Измерительная колба

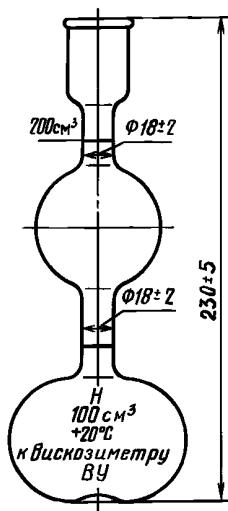

Черт. 5

Стержень

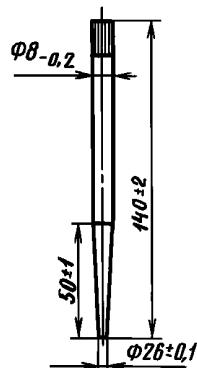

Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. По устойчивости к воздействию температуры и влажности воздуха в условиях эксплуатации вискозиметры должны соответствовать исполнению УХЛ категории размещения 4.2 или исполнению Т категории размещения 4.1 по ГОСТ 15150—69.

1.3. По устойчивости к механическим воздействиям вискозиметры должны соответствовать группе исполнения L3 по ГОСТ 12997—84\*.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52931—2008 (здесь и далее).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Вискозиметры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Внешний вид вискозиметров, предназначенных для экспорта, должен соответствовать специальному образцу, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Вискозиметры должны работать при следующих условиях эксплуатации:

температура окружающего воздуха 10 °C—35 °C;

относительная влажность воздуха до 80 %;

отсутствие вибрационных воздействий.

2.3. Постоянная вискозиметров (время истечения через сточную трубку 200 см<sup>3</sup> дистиллированной воды при температуре 20 °C) должна быть равной (51 ± 1) с. Расхождение результатов двух определений постоянной вискозиметра, каждое из которых вычисляют как среднее из четырех наблюдений, не должно быть более 0,5 с.

### 2.4. Требования к конструкции

2.4.1. Металлические части вискозиметров должны быть защищены противокоррозионным покрытием по ГОСТ 9.306—85, которое должно быть сплошным и не терять стойкости в процессе эксплуатации.

Параметр шероховатости внутренней поверхности резервуара должен быть  $Ra$  0,40—0,63 мкм; параметр шероховатости сточной трубы —  $Ra$  0,20—0,32 мкм по ГОСТ 2789—73.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.2 Сточная трубка должна быть изготовлена из нержавеющей стали группы 1 по ГОСТ 5632—72.

2.4.3. Отклонение от перпендикулярности среза сточной трубы к ее оси должно быть не более 0,1 мм.

2.4.4. Дно резервуара должно иметь форму шарового сегмента.

На внутренней поверхности стенки резервуара должна быть нанесена риска или должен быть предусмотрен другой указатель уровня жидкости и горизонтальности установки вискозиметра.

2.4.5. Материал крышки резервуара — фенопласт жаростойкого типа, марки Ж1—010—40 по ГОСТ 28804—90.

Крышка должна входить в резервуар с зазором не более 0,5 мм по диаметру и плотно соприкасаться с наружной поверхностью резервуара. Отверстие на крышке, служащее направляющей для стержня, должно быть снабжено приспособлением, удерживающим стержень в приподнятом положении.

2.4.6. Стержень должен состоять из конической части, изготовленной из алюминия марки АД1 по ГОСТ 4784—97 и цилиндрической части, изготовленной из фенопластика марки Ж1—010—40 по ГОСТ 28804—90.

2.4.7. Места соединений патрубков и сточной трубы с резервуаром и ванной должны быть герметичными.

2.4.8. Нагреватель вискозиметра типа ВУ должен обеспечивать температуру нагревания испытуемой жидкости в резервуаре не менее 110 °C за время не более 1 ч.

2.4.9. Конструкцией вискозиметра типа ВУ1 должна быть предусмотрена его работа с применением термостата, обеспечивающего автоматическое регулирование температуры испытуемой жидкости в резервуаре 20 °C—110 °C с точностью до ± 0,25 °C. Для подсоединения термостата к вискозиметру должны быть предусмотрены патрубки.

2.4.10. Масса вискозиметра ВУ должна быть не более 2,6 кг; вискозиметра ВУ1 — 1,1 кг.

2.4.11. Мощность вискозиметра ВУ не должна быть более 300 В · А.

#### 2.4.10. 2.4.11. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

### 2.5. Требования к электрической изоляции

2.5.1. Электрическая изоляция нагревателя вискозиметра типа ВУ относительно корпуса ванны должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 1,5 кВ практически синусоидальной формы частотой 50 или 60 Гц.

2.5.2. Сопротивление изоляции нагревателя вискозиметра типа ВУ относительно корпуса ванны должно быть не менее 20 МОм.

### 2.6. Требования к надежности

2.6.1. Средняя наработка на отказ вискозиметров должна быть не менее 20000 ч.

Критерием отказа следует считать несоответствие вискозиметров требованиям п. 2.3.

Установленная безотказная наработка вискозиметров должна быть не менее 6000 ч.

2.6.2. Полный средний срок службы вискозиметров должен быть не менее 10 лет. Полный установленный срок службы вискозиметров должен быть не менее 8 лет.

2.6.1, 2.6.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.7. Требования к вискозиметрам в упаковке для транспортирования — по ГОСТ 12997—84.

2.8. Требования безопасности — по ГОСТ 8.290—78.

2.9. Технические требования к измерительным колбам должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770—74.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект вискозиметров должны входить:

термометры типов ТН3—1 и ТН3—2 по ГОСТ 400—80;

стержень — 3 шт.;

колба — 2 шт.

К комплекту прилагают эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601—2006.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

### 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки вискозиметров на соответствие требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить государственные контрольные, приемо-сдаточные, периодические испытания и контрольные испытания на безотказность.

4.2. Порядок проведения государственных контрольных испытаний — по ГОСТ 8.001—80\*.

4.3. Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать каждый вискозиметр на соответствие требованиям пп. 2.1—2.5; 2.7 и 2.8.

4.4. Периодическим испытаниям, проводимым не реже раза в год, следует подвергать не менее трех вискозиметров на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме п. 2.6.

При несоответствии вискозиметров хотя бы одному из требований настоящего стандарта проводят повторные испытания удвоенного числа вискозиметров. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

#### 4.5. Контрольные испытания на безотказность

4.5.1. Контрольные испытания на безотказность (п. 2.6.1) проводят раз в три года по отраслевой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке и п. 5.7, если объем годового выпуска превышает 200 вискозиметров. Допускается оценивать показатели безотказности по результатам обработки эксплуатационной информации.

4.5.2. Контрольные испытания на безотказность планируют с учетом следующих данных: приемочный уровень  $P_\alpha = 0,9$ ; браковочный уровень  $P_\beta = 0,7$ ; риск изготовителя  $\alpha = 0,1$ ; риск потребителя  $\beta = 0,2$ .

Контрольные испытания на безотказность проводят одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытаний при объеме выборки  $n = 19$ , приемочном числе отказов  $C = 3$  и продолжительности испытаний каждого образца  $t = 2000$  ч.

Допускается увеличивать или уменьшать объем выборки и продолжительность испытаний.

4.5.3. Если за время испытаний число отказов превышает три, то разрешается продолжить испытания с увеличенным числом вискозиметров до объема, предусматривающего приемку при наблюдаемом числе отказов, либо увеличить продолжительность испытаний пропорционально требуемому новому объему выборки.

4.5.4. Вискозиметры, предъявляемые к испытанию на безотказность, должны пройти приемо-сдаточные испытания. Допускается проводить испытания на безотказность на вискозиметрах, прошедших периодические испытания.

4.5.5. В паспорте на образцы вискозиметров, прошедшие контрольные испытания на безотказность, следует указывать время наработки при испытаниях.

4.6. Правила приемки измерительных колб должны соответствовать правилам приемки, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770—74.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

\* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009—94.

## 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Размеры вискозиметров (пп. 1.1; 2.1; 2.4.3—2.4.5), качество покрытия (пп. 2.4.1 и 2.4.2) следует проверять измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность, и внешним осмотром. Материалы, из которых изготавливают вискозиметры (пп. 2.4.5 и 2.4.6), проверяют в процессе производства.

5.2. Постоянную вискозиметров (п. 2.3) следует проверять по ГОСТ 8.290—78.

5.3. Для проверки герметичности соединения сточной трубы с резервуаром (п. 2.4.7) в верхнее отверстие сточной трубы вставляют стержень, избегая разбрызгивания, наливают воду в резервуар и выдерживают в течение 10 мин.

Вискозиметры считают выдержавшими испытания, если после выдержки на внешней поверхности соединения не появились следы влаги. Вискозиметры типа ВУ дополнительно проверяют по пп. 2.5.1 и 2.5.2.

5.4. Проверку на соответствие требованиям п. 2.4.8 проверяют в последовательности, приведенной ниже:

ванну вискозиметра заполняют нефтяным маслом с температурой вспышки в открытом тигле не менее 180 °С;

ручку регулятора мощности устанавливают в положение, обеспечивающее нагрев нефтепродукта в резервуаре до 110 °С. Через 1 ч измеряют температуру нефтепродукта.

Нагреватель вискозиметра считают выдержавшим испытание, если температура нефтепродукта в резервуаре по истечении 1 ч составит не менее 110 °С.

5.5. Проверку конструкции вискозиметра типа ВУ1 (п. 2.4.9) проводят подсоединением к нему термостата с помощью патрубков в соответствии с п. 5.4.

5.6. Электрическую прочность и сопротивление изоляции между корпусом ванны и контактами вилки вискозиметров типа ВУ (пп. 2.5.1 и 2.5.2) следует проверять в соответствии с требованиями ГОСТ 12997—84.

5.7. Испытания вискозиметров на безотказность (п. 2.6) следует проверять при условиях, указанных в п. 2.2, в последовательности, приведенной ниже:

ванну и резервуар вискозиметров заполняют водой, регулятор мощности подключают к сети переменного тока;

ручку регулятора мощности устанавливают в положение, обеспечивающее нагрев воды в резервуаре 75 °С—80 °С.

Испытания проводят в режиме непрерывного включения регулятора мощности через каждые 8 ч. Допускается проводить испытания непрерывно в течение суток. В процессе испытаний должен быть обеспечен заданный уровень воды в резервуаре. Периодически, не реже одного раза в 200 ч, следует проверять параметр, по которому определяют отказ вискозиметров.

5.8. Устойчивость вискозиметров в упаковке к воздействию транспортной тряски, повышенной влажности и температуры (п. 2.7) следует проверять по ГОСТ 12997—84.

После проведения испытаний вискозиметры проверяют на соответствие требованиям пп. 2.3 и 2.4.7.

5.9. Методы испытаний измерительных колб должны соответствовать методам испытаний, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770—74.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

## 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На ванне и корпусе регулятора мощности вискозиметров типа ВУ должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971—67 с указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;

условного обозначения вискозиметра;

порядкового номера вискозиметра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

года (последние две цифры) и квартала изготовления;

изображения государственного Знака качества (если он присвоен);

знака Государственного реестра (если государственный Знак качества присвоен).

На измерительной колбе должны быть четко нанесены:

номинальная вместимость в см<sup>3</sup>;

## С. 7 ГОСТ 1532—81

«20 °C»;

буква Н (налив);

надпись: «к вискозиметру ВУ».

Расположение обозначений должно соответствовать черт. 5.

Маркировка вискозиметров в экспортном исполнении должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и заказу-наряду внешнеторговой организации.

### (Измененная редакция, Изм. № 2).

6.2. Вискозиметры упаковывают с прокладкой из амортизирующего материала в ящики по ГОСТ 2991—85, ГОСТ 5959—80 и ГОСТ 24634—81.

6.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—96 и нормативно-технической документации. На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Верх», «Хрупкое. Осторожно» и надпись «Не бросать!».

Ящики и прокладочный материал для вискозиметров, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом, должны быть подвергнуты защитной обработке по ГОСТ 15155—89.

### (Измененная редакция, Изм. № 2).

6.4. Вискозиметры перед упаковыванием в ящик должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014—78. Вариант защиты — В3—1, вариант упаковки — ВУ—1.

6.5. Пакетирование — в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.6. Вискозиметры транспортируют всеми видами закрытого транспорта.

При транспортировании вискозиметров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности их упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846—2002.

6.7. Условие хранения вискозиметров в упаковке — 1 по ГОСТ 15150—69. Не допускается хранить вискозиметры с веществами, вызывающими коррозию.

### 6.5—6.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.8. Товаросопроводительная и эксплуатационная документации на вискозиметры, предназначенные для экспорта, должны соответствовать требованиям заказа-наряда внешнеторговой организации.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие вискозиметров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации вискозиметров — 18 мес со дня их ввода в эксплуатацию.

Для вискозиметров, предназначенных для экспорта, гарантийный срок эксплуатации — 12 мес со дня их ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес с момента их проследования через Государственную границу СССР.

Редактор *Н.В. Таланова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *А.С. Черноусова*

Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 19.11.2009. Подписано в печать 17.12.2009. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 54 экз. Зак. 878.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6