

# ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2009

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСТ

## Параметры шероховатости поверхности

7016—82

Products of wood and wooden materials.

Взамен

Parameters of surface roughness

ГОСТ 7016—75

МКС 79.040  
ОКСТУ 5303**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 октября 1982 г. № 3945 дата введения установлена****01.07.83****Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 16.06.87 № 2075**

1. Настоящий стандарт распространяется на древесину и продукцию из древесины (пиломатериалы, фанеру, шпон, древесно-слоистые пластики, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты и изделия из них), не имеющих защитно-декоративных покрытий, и устанавливает номенклатуру параметров шероховатости поверхности, их числовые значения и общие указания по нормированию. Стандарт должен применяться при разработке нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Шероховатость поверхности древесины и древесных материалов характеризуется числовыми значениями параметров неровностей (риски, неровности разрушения, неровности упругого восстановления, волнистость, а также структурные неровности поверхностей плит, спрессованных из древесных частиц) и наличием или отсутствием ворсистости и мшистости на обработанных поверхностях.

3. Требования к шероховатости поверхности не включают требований к механическим повреждениям и порокам в виде резко выделяющихся отдельных неровностей (царапин, выколов и др.).

4. Требования к шероховатости поверхности устанавливаются без учета анатомических неровностей древесины.

При повышенных требованиях к качеству поверхности допускается устанавливать параметры шероховатости с учетом анатомических неровностей.

5. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра шероховатости (одного или нескольких) из номенклатуры, приведенной в п. 6, его числового значения по п. 7 и базовых длин, на которых определяют параметры шероховатости, по п. 8.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена***Издание (сентябрь 2009 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9—87).*

© Издательство стандартов, 1983  
 © СТАНДАРТИНФОРМ, 2009


6. Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из следующей номенклатуры:

$Rm_{\max}$  — среднеарифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности, вычисленное по формуле


$$Rm_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_{\max i}, \quad (1)$$

где  $H_{\max i}$  — расстояние от высшей до низшей точки  $i$ -й наибольшей неровности (черт. 1);

$n$  — число наибольших неровностей (не менее 5).

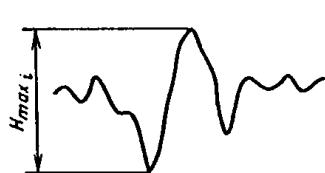

Черт. 1

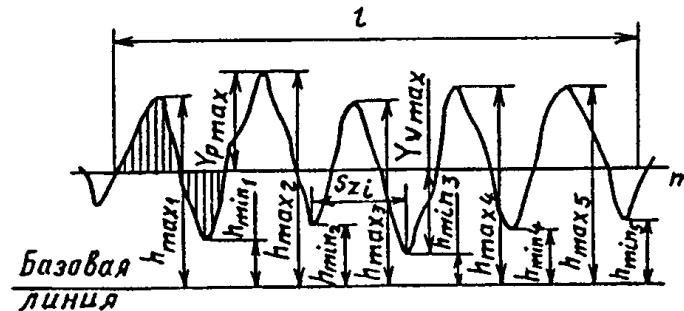

$y_i$  — отклонение профиля от средней линии;  $l$  — базовая длина;  $h_{\max i}$  — расстояние от высшей точки  $i$ -го наибольшего выступа до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль;  $h_{\min i}$  — расстояние от низшей точки  $i$ -ой наибольшей впадины до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль;  $S_{zi}$  — шаг  $i$ -ой неровности по впадинам;  $m$  — средняя линия профиля

Черт. 2

$Rm$  — наибольшая высота неровностей профиля, вычисленная по формуле (черт. 2).

$$Rm = y_{p_{\max}} + y_{v_{\max}},$$

где  $y_{p_{\max}}$  — расстояние от средней линии профиля до высшей точки профиля в пределах базовой длины;

$y_{v_{\max}}$  — расстояние от средней линии профиля до низшей точки профиля в пределах базовой длины;

$Rz$  — высота неровностей профиля по десяти точкам при отсчете от базовой линии, вычисленная по формуле (черт. 2)

$$Rz = \frac{1}{5} \left( \sum_{i=1}^5 h_{\max i} - \sum_{i=1}^5 h_{\min i} \right), \quad (2)$$

или при отсчете от средней линии профиля, вычисляемой по формуле

$$Rz = \frac{\sum_{i=1}^5 |y_{p_i}| + \sum_{i=1}^5 |y_{v_i}|}{5},$$

где  $y_{p_i}$  — высота  $i$ -го наибольшего выступа профиля;

$y_{v_i}$  — глубина  $i$ -й наибольшей впадины профиля.

$Ra$  — среднеарифметическое абсолютных отклонений профиля, вычисленное по формуле (черт. 3)

$$Ra = \frac{1}{l} \int_0^l /y(x)/ dx \quad (3)$$

### C. 3 ГОСТ 7016—82

или приближенно:

$$Ra = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|,$$


$S_z$  — средний шаг неровностей профиля по впадинам, вычисленный по формуле (черт. 2)

$$S_z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{z_i},$$

где  $S_{z_i}$  — шаг  $i$ -ой неровности по впадинам;

$n$  — число шагов неровностей по впадинам.

П р и м е ч а н и е. Параметр  $S_z$  является вспомогательным и применяется совместно с одним из параметров  $R_z$  или  $R_a$ .

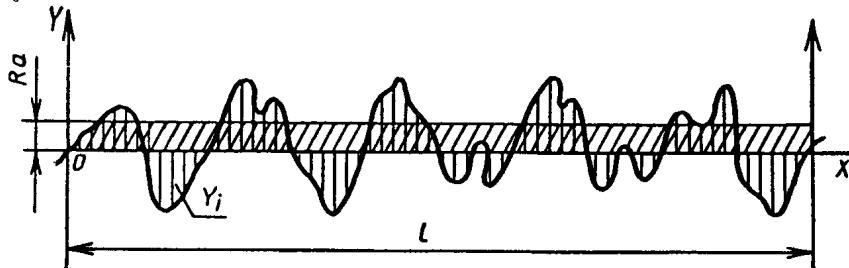

$y_i$  — отклонение профиля от средней линии;  $l$  — базовая длина

Черт. 3

Рекомендуемые границы применения параметров по видам обработки приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Числовые значения параметров шероховатости  $R_{t\max}$ ,  $Rm$ ,  $Rz$ ,  $Ra$  и  $S_z$  (наибольшие, номинальные значения или диапазоны значений) должны выбираться из табл. 1—3.

Т а б л и ц а 1  
МКМ

Значение параметров $R_{t\max}$ , $Rz$ и $Rm$			Значение параметра $Ra$		
—	1000	<u>100</u>	10,0	<u>100</u>	10,0, 1,00
—	800	80	8,0	80	8,0, <u>0,80</u>
—	630	63	<u>6,3</u>	63	<u>6,3</u> , 0,63
—	500	<u>50</u>	5,0	<u>50</u>	5,0, 0,50
—	<u>400</u>	40	4,0	40	4,0, —
—	320	32	<u>3,2</u>	32	<u>3,2</u> , —
—	250	<u>25</u>	2,5	<u>25</u>	2,5, —
—	<u>200</u>	20	—	20	2,0, —
<u>1600</u>	160	16,0	—	16,0	<u>1,6</u> , —
1250	125	<u>12,5</u>	—	<u>12,5</u>	1,25, —

П р и м е ч а н и е. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями.

Т а б л и ц а 2  
МКМ

Значение параметра $Ra$		
—	10,0	1,00
—	8,0	0,80
—	6,3	0,63
—	5,0	0,50
—	4,0	0,40
—	3,2	0,32
—	2,5	0,25
—	2,0	0,20
—	1,6	0,16
12,5	1,25	0,125

П р и м е ч а н и е. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями.

Т а б л и ц а 3  
ММ

Значение параметра $S_z$ , мм			
—	10,0	1,00	0,10
—	8,0	0,80	0,08
—	6,3	0,63	0,06
—	5,0	0,50	0,05
—	4,0	0,40	0,04
—	3,2	0,32	0,032
—	2,5	0,25	0,025
—	2,0	0,20	—
—	1,6	0,16	—
12,5	1,25	0,125	—

8. Числовые значения параметров шероховатости  $Rm$ ,  $Rz$  и  $Ra$  должны определяться на базовых длинах  $l$ , устанавливаемых из соотношения значений параметров и базовой длины, приведенных в табл. 4 и 5.

Таблица 4  
Соотношение значений параметров  $Rm$ ,  $Rz$  и базовой длины  $l$

$Rm$ , $Rz$ , мкм	$l$ , мм
От 2,5 до 16	0,8
» 16 » 50	2,5
» 51 » 160	8
» 161 » 500	25

Таблица 5  
Соотношение значений параметра  $Ra$  и базовых длин  $l$

$Ra$ , мкм	$l$ , мм
От 0,5 до 3,2	0,8
» 3,3 » 12,5	2,5
» 12,6 » 100	8,0

При определении параметра  $Rm_{max}$  измерение  $H_{max}$  выполняется в пределах шага каждой из выбранных наибольших неровностей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. В технической документации на чертежах на детали и изделия при указании значений параметров должны быть оговорены случаи, когда ворсистость и мшистость на поверхности не допускаются.

10. Обозначения шероховатости поверхности на чертежах должны выполняться по ГОСТ 2.309—73.

11. Термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в приложении 1 и ГОСТ 2789—73.

12. Методы определения параметров шероховатости — по ГОСТ 15612—85.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

Термин	Определение
1. Анатомические неровности древесины	Неровности обработанной поверхности древесины, образованные вскрытыми полостями сосудов или клеток
2. Структурные неровности	Неровности поверхности плит и деталей, спрессованных из древесных частиц со связующим или без него, обусловленные формой, размерами и расположением этих частиц на поверхности
3. Неровности упругого восстановления	Неровности, образующиеся в результате неодинаковой величины упругого восстановления после обработки режущим инструментом поверхностного слоя древесины на участках различной плотности и твердости
4. Неровности разрушения древесины	Неровности образующиеся в результате выколов и выбывов пучков волокон древесины
5. Риски	По ГОСТ 2140—81
6. Волнистость	По ГОСТ 2140—81
7. Ворсистость	По ГОСТ 2140—81
8. Мшистость	По ГОСТ 2140—81
9. Выступ профиля	По ГОСТ 25142—82
10. Впадина профиля	По ГОСТ 25142—82

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**Предельные значения параметров шероховатости**

Материал, изделие и способ обработки	Значения параметров				
	Параметр $Rm_{max}$ , мкм	Параметры профиля			
		$Rm$ , мкм	$Rz$ , мкм	$Ra$ , мкм	$Sz$ , мм
Пиломатериалы хвойных пород после рамного распила	500—1600	—	—	—	—
Пиломатериалы лиственных пород после рамного распила	320—1000	—	—	—	—
Пиломатериалы после пиления дисковыми пилами	40—800	—	—	—	—
Шпон лущеный	50—320	—	—	—	—
Шпон строганый	32—500	—	—	—	—
Древесина массивная, продольное фрезерование	—	16—250	16—250	—	2,5—12,5
Древесина и шпон шлифованные	—	250—12,5	10—160	2,5—16	
Древесно-стружечные плиты шлифованные	—	12,5—500,0	10—400	2,5—12,5	
Древесно-стружечные плиты нешлифованные	—	12,5—630,0	10—400	2,5—16,0	0,1—2,5
Древесно-волокнистые плиты шлифованные	—	8,0—32	6,3—16,0	0,5—1,6	
Древесно-волокнистые плиты нешлифованные	—	10—40	8—20	0,6—3,2	0,125—3,2

(Измененная редакция, Изм. № 1).