


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)
Ростехрегулирования

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора
ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева

 В. С. Александров

«07» июня 2006 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ
ЖИДКОСТИ ПОТОЧНЫЕ МОДЕЛЕЙ 7827 И 7829
ФИРМЫ «SOLARTRON MOBREY LIMITED»

Методика поверки в динамическом режиме

МИ 3001-2006

Санкт – Петербург
2006

РАЗРАБОТАНА	Межрегиональным открытым акционерным обществом «Нефтеавтоматика» (ОАО «Нефтеавтоматика»)
ИСПОЛНИТЕЛИ:	Глушков Э. И., Фаткуллин А. А.
УТВЕРЖДЕНА	ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева «7» « <u>июля</u> » 2006 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА	ФГУП ВНИИМС «13» « <u>июля</u> » 2006 г.
ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ	

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и (или) распространена без разрешения ОАО «Нефтеавтоматика»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Операции поверки	1
2	Средства поверки	1
3	Требования безопасности	3
4	Условия поверки	4
5	Подготовка к поверке	4
6	Проведение поверки	5
	6.1 Внешний осмотр	5
	6.2 Опробование	8
	6.3 Определение метрологических характеристик	8
7	Обработка результатов измерений	9
	7.1 Определение абсолютной погрешности преобразователя 7827	9
	7.2 Определение абсолютной погрешности преобразователя 7829	9
8	Оформление результатов измерений	10
	Приложение А Подготовка поверочных жидкостей	11
	Приложение Б Форма протокола поверки преобразователя 7827	12
	Приложение В Форма протокола поверки преобразователя 7829	13

РЕКОМЕНДАЦИЯ

<p>ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ</p> <p>Преобразователи плотности и вязкости поточные моделей 7827 и 7829 фирмы “Solartron Mobrey Limited”.</p> <p>Методика поверки в динамическом режиме</p>	<p>МИ 3001–2006</p>
--	----------------------------

Настоящая рекомендация распространяется на преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные моделей 7827, 7829 фирмы “Solartron Mobrey Limited” (далее – преобразователи) и устанавливает методику первичной и периодической поверок преобразователя по динамической вязкости в условиях лаборатории на стенде, обеспечивающем циркуляцию поверочной жидкости через преобразователь.

Преобразователи 7827 поверяют в комплекте с одним из вычислителей моделей 7945V, 7946V, 7951V, 7955 фирмы “Solartron Mobrey Limited” (далее – вычислитель).

Преобразователи 7829 поверяют в комплекте с конвертором K2-ADE RS485/232 фирмы «KK Systems Ltd» (далее – конвертор) и персональным компьютером с программным обеспечением ADView фирмы “Solartron Mobrey Limited” (далее – ПК).

Межповерочный интервал – 1 год.

1 Операции поверки

- внешний осмотр (6.1);
- опробование (6.2);
- определение метрологических характеристик (6.3).

2 Средства поверки

При проведении поверки применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы:

2.1 Стенд фирмы «The Japan Steel Works, Ltd» (далее - стенд), включающий:

- преобразователь вязкости модели OMS фирмы «The Japan Steel Works, Ltd» (далее – эталонный преобразователь) и измерительное устройство CM-1000 M (далее - контроллер) с

пределами измерений динамической вязкости от 0 до 100 мПа·с (от 0 до 100) % и пределами абсолютной погрешности измерений динамической вязкости: $\pm 0,33$ мПа·с;

– термостат модели ELT-35K емкостью 30 литров с диапазоном стабилизации температуры от 4 °С до 40 °С и пределами погрешности стабилизации температуры: $\pm 0,1$ °С;

– блок управления;

– циркуляционный насос с электродвигателем;

– теплоизолированная трубопроводная обвязка.

2.2 Приспособления для установки преобразователя на стенде¹:

– с фланцевым креплением преобразователя на боковом кармане, приваренном к трубе с условным диаметром 150 мм для эксплуатации преобразователя с вертикальным свободным потоком жидкости в трубопроводе;

– с фланцевым креплением преобразователя на боковом кармане, приваренном к трубе с условным диаметром 100 мм для эксплуатации преобразователя с горизонтальным свободным потоком жидкости в трубопроводе;

– с фланцевым креплением преобразователя на тройнике, приваренном к трубе с условным диаметром 100 мм для эксплуатации преобразователя с вертикальным или горизонтальным потоком жидкости в трубопроводе;

– с резьбовым креплением преобразователя в проточном кармане для отбора пробы при эксплуатации преобразователя в байпасе трубопровода.

2.3 Термометры лабораторные с равноделенной шкалой типа ТР-1 № 5 и ТР-1 № 6 (для точных измерений) с ценой деления 0,01 °С и диапазоном измерений от 16 до 20 °С и от 20 до 24 °С, соответственно, по ГОСТ 13646-68;

2.4 Поверочные жидкости:

2.4.1 Топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227–86;

2.4.2 Топливо дизельное летнее по ГОСТ 305–82;

2.4.3 Трансформаторное масло по ГОСТ 982-80;

2.4.4 Индустриальное масло марки И-20А по ГОСТ 20799-88;

2.4.5 Индустриальное масло марки И-40А по ГОСТ 20799-88.

2.5 Измерительные цилиндры вместимостью от 50 до 2000 мл по ГОСТ 1770-74.

2.6 Промывочные жидкости:

– нефрас по ГОСТ 8505 или ТУ 38.401–67–108–92;

¹ Геометрические размеры приспособлений должны соответствовать размерам, указанным в руководстве по эксплуатации преобразователей 7827, 7829.

– хромовая смесь для мойки стеклосуды в составе: калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220-75, кислота серная по ГОСТ 4204-77 или сильноокисляющая кислота, не содержащая хрома;

– спирт этиловый ректификованный технический высшей очистки по ГОСТ 18300-87.

2.7 Источник постоянного напряжения Б5–44А с выходным напряжением от 0,1 до 29,9 В и током нагрузки от 0 до 1 А, нестабильностью напряжения при изменении напряжения сети на 10 %: $\pm 0,27$ В.

2.8 Калибратор токовых сигналов с диапазоном измерения силы тока от 0 до 20 мА и пределами основной приведенной погрешности: $\pm 0,05$ %.¹

2.9 Металлические бидоны или пластмассовые канистры вместимостью 20, 50 дм³.

2.10 Психрометр аспирационный по ТУ 25.1607.054-85 (ИУС 4-85).

2.11 Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 по ТУ 25-04-1838-73 с диапазоном измерений от 80 до 106 кПа и пределами абсолютной погрешности измерений: ± 200 Па.

2.12 Допускается применение других средств измерений и вспомогательных устройств, удовлетворяющих требованиям настоящей рекомендации.

2.13 Средства измерений, используемые при поверке преобразователя, поверены и имеют действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки соблюдают требования:

– правил безопасности, изложенных в эксплуатационных документах на средства измерений и наверяемый преобразователь;

– "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", 2003 год;

– межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

– правил безопасности по разделу 5 РД-39-0147103-354-89 "Типовые положения о лаборатории, производящей анализы нефти при пунктах приема-сдачи".

3.2 Помещение для проведения поверки по пожарной безопасности соответствует требованиям в области пожарной безопасности СНиП 21.01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

¹ Калибратор токовых сигналов применяется при необходимости поверки преобразователя 7829 по аналоговому выходу согласно справке произвольной формы от заказчика.

3.3 На средствах измерений и вспомогательных устройствах нанесены четкие надписи и условные знаки, предназначенные для обеспечения их безопасной эксплуатации.

3.4 Обеспечен свободный доступ к средствам измерений и вспомогательным устройствам.

3.5 К проведению поверки допускают лиц, изучивших эксплуатационную документацию на средства поверки и поверяемые преобразователи, настоящую рекомендацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.6 Поверочные жидкости (далее – ПЖ) и промывочные жидкости хранят в металлических или пластмассовых бидонах или канистрах емкостью 20, 50 литров.

3.7 Промывку чувствительной части преобразователя проводят в вытяжном шкафу при отсутствии включенных нагревательных приборов.

4 Условия поверки

4.1 Проверяют наличие справки от заказчика о диапазоне изменения вязкости в условиях эксплуатации преобразователя, о применяемом приспособлении для установки преобразователя на объекте эксплуатации преобразователя и о необходимости поверки преобразователя 7829 по аналоговому выходу.

4.2 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура воздуха в помещении, °С 20 ± 5;
- атмосферное давление, кПа 101,3 ± 4;
- относительная влажность, %, не более 80;
- температура ПЖ, °С 20 ± 0,1;
- изменение температуры ПЖ во время проведения измерений, °С, не более 0,02;
- установка поверяемого преобразователя на стенде должна быть идентична монтажу преобразователя в условиях его эксплуатации;
- напряжение питания преобразователя 7827, 7829, В от 23 до 25;
- потребление тока преобразователем 7827, 7829, мА от 35 до 45.

5 Подготовка к поверке

5.1 Систему циркуляции и термостат промывают нефрасом. Проточные узлы эталонного преобразователя разбирают, промывают нефрасом, спиртом и сушат. Чувствительный элемент поверяемого преобразователя промывают нефрасом и сушат.

5.2 В зависимости от условий монтажа преобразователя в эксплуатации подготавливают соответствующее приспособление для монтажа преобразователя на стенде и монтируют его на стенде. Собирают схему для поверки преобразователя 7827 согласно рисунку 1, а преобразователя 7829 согласно рисунку 2.

5.3 Подготавливают ПЖ в соответствии с приложением А с номинальными значениями вязкости 10, 50, 90 % от верхнего предела измерений для каждого диапазона измерений преобразователя.¹

5.4 В бак термостата заливают не менее двадцати литров ПЖ с наименьшей вязкостью.

5.5 Поверяемый преобразователь 7827 подсоединяют к вычислителю в соответствии с их эксплуатационными документами.

5.6 Поверяемый преобразователь 7829 подсоединяют к конвертору и ПК в соответствии с их эксплуатационными документами. При необходимости поверки по аналоговому выходу согласно 4.1 подсоединяют к аналоговому выходу преобразователя калибратор тока.

5.7 При подготовке к поверке преобразователя 7827 включают вычислитель, проверяют правильность конфигурирования и при необходимости вводят значения градуировочных коэффициентов поверяемого преобразователя.

5.8 При подготовке к поверке преобразователя 7829 подсоединяют к выходу MODBUS конвертор и ПК, запускают программу ADView на ПК, проверяют параметры связи RS 232/485, проверяют правильность конфигурирования и при необходимости вводят значения градуировочных коэффициентов поверяемого преобразователя.

5.9 Настраивают контроллер на верхний предел измерений 100 мПа·с (100 %) ручками избирателя диапазона, выставляют градуировочные коэффициенты (частоту и поправку нуля) из свидетельства о поверке на эталонный вискозиметр и выводят на дисплей контроллера значение динамической вязкости в процентах от верхнего предела измерений.


6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

Перед установкой на стенд проверяют соответствие поверяемого преобразователя следующим требованиям:


- комплектность соответствует указанной в эксплуатационной документации;
- отсутствие на преобразователе механических повреждений и дефектов покрытий, препятствующих его применению для измерений;
- наличие четких надписей и обозначений на преобразователе, соответствующих требованиям эксплуатационных документов.

¹ В зависимости от диапазона изменения вязкости в условиях эксплуатации согласно 4.1 допускается проводить поверку на меньшем количестве ПЖ, но не менее двух ПЖ. При этом диапазон динамической вязкости применяемых ПЖ должен охватывать диапазон изменения вязкости поверяемого преобразователя в условиях эксплуатации.

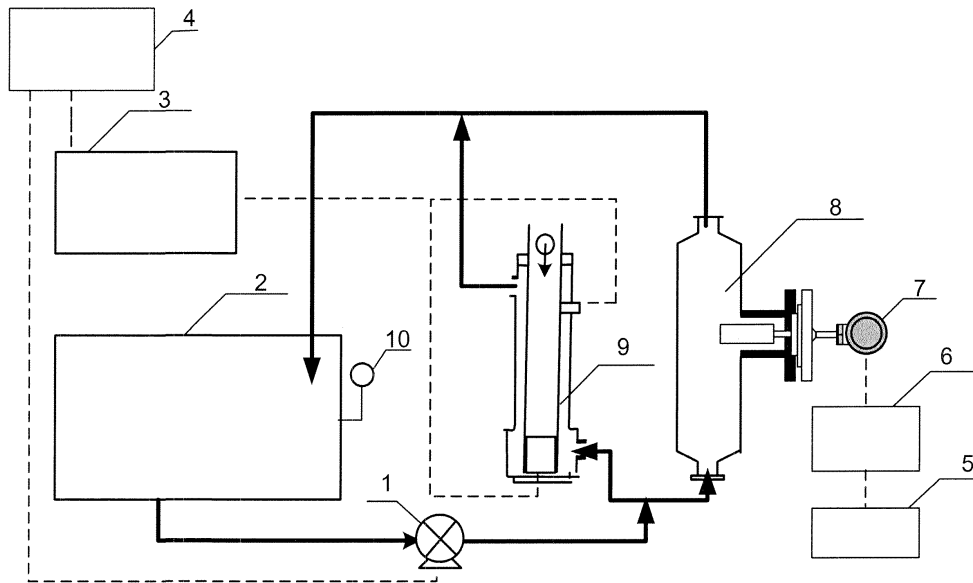

1 – насос с электродвигателем; 2 – бак-термостат; 3 – контроллер; 4 – блок управления;
5 – блок питания; 6 – вычислитель; 7 - поверяемый преобразователь; 8 – приспособление;
9 - эталонный преобразователь; 10 – термометр для точных измерений

Рисунок 1 – Схема для поверки преобразователя 7827

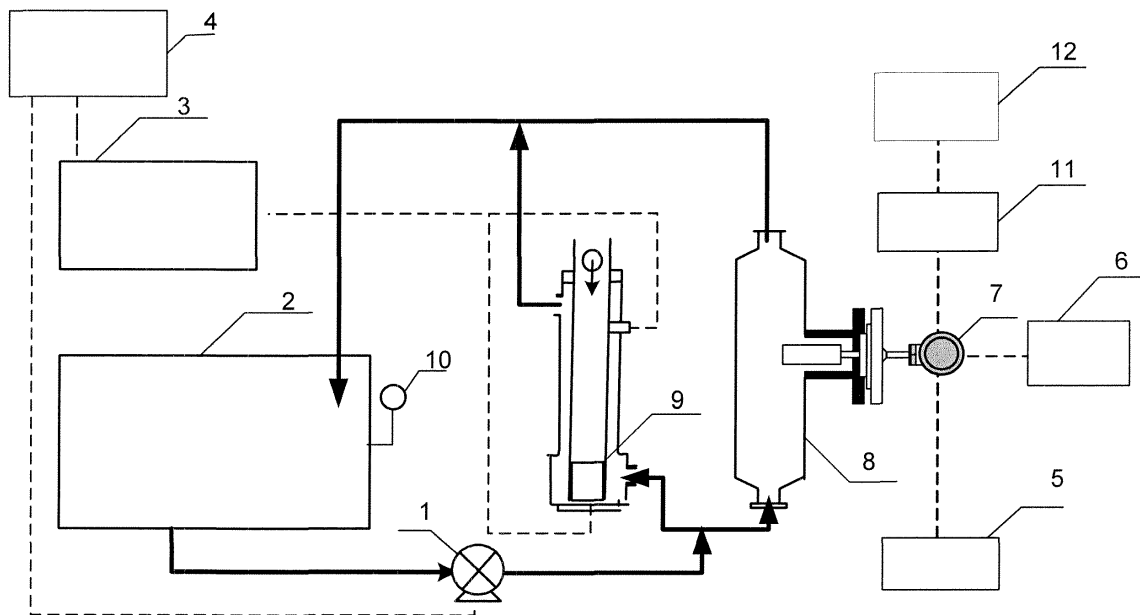

1 – насос с электродвигателем; 2 – бак-термостат; 3 – контроллер; 4 – блок управления; 5 – блок питания;
 6 – калибратор тока; 7 - поверяемый преобразователь; 8 – приспособление; 9 - эталонный преобразователь;
 10 – термометр для точных измерений; 11 – конвертер; 12 – ПК

Рисунок 2 - Схема для поверки преобразователя 7829

6.2 Опробование

6.2.1 Проверяют работоспособность поверяемого преобразователя по наличию характерного звона, возникающего при вибрации его чувствительного элемента. Проверяют наличие текущего сигнала добротности (воздушная точка) на дисплее вычислителя (для преобразователя 7827) и на экране ПК (для преобразователя 7829).

6.2.2 Измеряют добротность поверяемого преобразователя и заносят это значение в протокол, форма которого приведена в приложении Б (для преобразователя 7827) и в приложении В (для преобразователя 7829)..

6.2.3 Устанавливают в термостате температуру 20 °С, включают нагреватель и холодильник, включают мешалку на максимальную скорость, не вызывающую пенообразования в баке.

6.2.4 Открывают шаровые краны на подводящих и отводящих линиях эталонного и поверяемого преобразователей и включают циркуляционный насос.

6.2.5 Проверяют стабилизацию температуры согласно условию 4.2 по термометру для точных измерений.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Циркулируют ПЖ через эталонный и поверяемый преобразователь¹.

6.3.2 После стабилизации температуры согласно условию 4.2 фиксируют не менее пяти значений:

- динамической вязкости по эталонному преобразователю, мПа·с;
- динамической вязкости по поверяемому преобразователю, мПа·с;
- силы тока по аналоговому выходу преобразователя 7829, мА.

6.3.3 За результаты измерений принимают средние арифметические значения динамической вязкости ($\eta_{э}$, η_j) и силы тока (I_j). Результаты измерений заносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (для преобразователя 7827) и в приложении В (для преобразователя 7829).

6.3.4 После завершения измерений на одной ПЖ, её сливают из бака термостата и циркуляционной системы, промывают оборудование и заливают в бак термостата другую ПЖ.

6.3.5 Проводят операции по 6.3.1–6.3.3 на другой ПЖ.

¹ Если вязкость ПЖ при поверке в диапазоне измерений преобразователя от 0,5 до 10 мПа·с или от 10 до 100 мПа·с по показаниям эталонного преобразователя более 10 мПа·с или 100 мПа·с, соответственно, то в бак стенда доливают ПЖ меньшей вязкости и вновь циркулируют ПЖ до стабилизации температуры согласно 4.2.

7 Обработка результатов измерений

7.1 Определение абсолютной погрешности преобразователя 7827

7.1.1 Вычисляют разности показаний поверяемого и эталонного преобразователей по частотному выходу ($\Delta\eta_j$) в каждой поверяемой точке диапазона измерений по формуле

$$\Delta\eta_j = \eta_j - \eta_{эj}, \quad (2)$$

где η_j – значение динамической вязкости, измеренное поверяемым преобразователем, при j -ой ПЖ, мПа·с;

$\eta_{эj}$ – значение динамической вязкости, измеренное эталонным преобразователем, при j -ой ПЖ, мПа·с.

7.1.2 Разности показаний поверяемого и эталонного преобразователей, вычисленные по формуле (2), не должны превышать суммарной погрешности поверяемого и эталонного преобразователей (Δ_Σ), вычисленной по формуле

$$\Delta_\Sigma = \sqrt{(\Delta_\varepsilon)^2 + (\Delta_{нов})^2}, \quad (3)$$

где Δ_ε – предел абсолютной погрешности эталонного преобразователя, мПа·с;

$\Delta_{нов}$ – предел абсолютной погрешности поверяемого преобразователя, мПа·с.

7.2 Определение абсолютной погрешности преобразователя 7829

7.2.1 При необходимости проверки преобразователя 7829 по аналоговому выходу согласно 4.1 вычисляют для каждой поверяемой точки диапазона измерений значение динамической вязкости по аналоговому выходу по формуле

$$\eta_{jA} = \frac{(I_j - I_{\min})(\eta_{\max} - \eta_{\min})}{I_{\max} - I_{\min}} + \eta_{\min}, \quad (4)$$

где I_{\min}, I_{\max} – минимальное и максимальное значения диапазона выходного сигнала преобразователя, мА;

η_{\min}, η_{\max} – значения динамической вязкости, соответствующие минимальному и максимальному значениям диапазона измерений поверяемого преобразователя, мПа·с.

7.2.2 Вычисляют разности показаний поверяемого и эталонного преобразователей по выходу RS 485/Modbus ($\Delta\eta_j$) и при необходимости по аналоговому выходу в каждой поверяемой точке диапазона измерений по формуле (2).

7.2.3 Разности показаний поверяемого и эталонного преобразователей, вычисленные по формуле (2), не должны превышать суммарной погрешности поверяемого и эталонного преобразователей (Δ_Σ), вычисленной по формуле (3).

8 Оформление результатов измерений

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в приложении Б (для преобразователя 7827) или в приложении В (для преобразователя 7829).

8.2 При положительных результатах поверки преобразователь признают годным к применению. На него выдают свидетельство о поверке по форме, установленной в ПР 50.2.006-94.

8.3 При отрицательных результатах поверки преобразователь к применению не допускают. На него выдают в соответствии с ПР 50.2.006-94 извещение о непригодности с указанием причин.

Приложение А

Подготовка поверочных жидкостей

А.1 Для первой точки диапазона измерений преобразователя от 0,5 до 10 мПа·с используют одну из поверочных жидкостей, указанных в таблице А.1.

Таблица А.1 - Топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227–86

Марка топлива	ТС-1	Т-1С	Т-1	Т-2	РТ
Кинематическая вязкость при 20 °С, сСт	1,3	1,5	1,5	1,02	1,25
Плотность при 20 °С, кг/м ³	780	810	800	755	775

А.2 Для второй и третьей точки диапазона измерений преобразователя от 0,5 до 10 мПа·с используют смеси топлива по ГОСТ 10227–86 и масла трансформаторного по ГОСТ 982–80 в примерном соотношении: 1:4 (для второй точки) и 1:3 (для третьей точки).

А.3 Для первой точки диапазона измерений преобразователя от 10 до 100 мПа·с используют смесь топлива по ГОСТ 10227–86 и масла трансформаторного по ГОСТ 982–80 в примерном соотношении 3:7.

А.4 Для второй и третьей точки диапазона измерений преобразователя от 10 до 100 мПа·с используют индустриальное масло И-20А и И-40А по ГОСТ 20799–88, соответственно.

Приложение Б
Форма протокола поверки преобразователя 7827
 Методика поверки

Протокол
поверки преобразователя плотности и вязкости жидкости модели 7827
фирмы «Solartron Mobrey Limited»

Заводской номер: _____ Год выпуска: _____

Принадлежит: _____

Место проведения поверки: _____

Диапазон изменения динамической вязкости (согласно справке заказчика), мПа·с _____

Градуировочные коэффициенты в диапазоне:

от 0,5 до 10 мПа·с V0= _____ V1= _____ V2= _____

от 10 до 100 мПа·с V0= _____ V1= _____ V2= _____

Добротность (воздушная точка): по сертификату калибровки _____ при поверке _____

Номер ПЖ*/ номер измерения i/j	Измеренные значения, мПа·с		Вычисленные значения, мПа·с			Суммарная погрешность, Δ_{Σ} мПа·с
	$\eta_{\Sigma ij}$	η_{ij}	$\eta_{\Sigma j}$	η_j	$\Delta \eta_j$	
1/1						
1/2						
...						
1/5						
...						
5/1						
5/2						
...						
5/5						

* Количество ПЖ зависит от диапазона изменения вязкости на объекте заказчика

Заключение: абсолютная погрешность _____ суммарной погрешности
 превышает, не превышает

Должность специалиста,
проводившего поверку

подпись

Ф.И.О.

Дата поверки: _____

Приложение В
Форма протокола поверки преобразователя 7829
 Методика поверки

Протокол
поверки преобразователя плотности и вязкости жидкости модели 7829
фирмы «Solartron Mobrey Limited»

Заводской номер: _____ Год выпуска: _____
 Принадлежит: _____
 Место проведения поверки: _____

Диапазон изменения динамической вязкости (согласно справке заказчика), мПа·с

Градуировочные коэффициенты в диапазоне:

от 0,5 до 10 мПа·с V0= _____ V1= _____ V2= _____

от 10 до 100 мПа·с V0= _____ V1= _____ V2= _____

Добротность (воздушная точка): по сертификату калибровки _____ при поверке _____

Номер ПДЖ*/ номер измерения i/j	Измеренные значения			Вычисленные значения						Суммар- ная погреш- ность, Δ_{Σ} мПа·с
	$\eta_{Эj}$, мПа·с	$\eta_{j\text{p}}$, мПа·с	$I_{j\text{p}}$, мА	$\eta_{Эj}$, мПа·с	$\eta_{j\text{p}}$, мПа·с	$I_{j\text{p}}$, мА	$\eta_{j\Delta}$, мПа·с	$\Delta\eta_{j\Delta}$, мПа·с	$\Delta\eta_{j\text{MODBUS}}$, мПа·с	
1	2	3	4**	5	6	7**	8**	9**	10	11
1/1										
1/2										
...										
1/5										
...										
5/1										
5/2										
...										
5/5										

* Количество ПЖ зависит от диапазона изменения вязкости на объекте заказчика.

** Колонки 4, 7, 8, 9 заполняют только при необходимости поверки по аналоговому выходу

Закключение: абсолютная погрешность _____ суммарной погрешности
 по выходу MODBUS (превышает, не превышает)

Закключение: абсолютная погрешность _____ суммарной погрешности¹
 по аналоговому выходу (превышает, не превышает)

Должность специалиста,
 проводившего поверку

Дата поверки: _____

¹ Заполняют только при необходимости поверки преобразователя по аналоговому выходу