

Т И П О В А Я  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
К А Р Т А

РАЗДЕЛ 06  
АЛЬБОМ 06.09  
Обличовочные  
РАБОТЫ

16966-08  
ЦЕНА 3-33

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-443, Смоленская ул. 22

Сдано в печать XI 1981 г.  
Завод № 1233Х Тираж 950 экз.

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

6.03.01.06	Облицовка стен линкрустом по штукатурке, гипсовым, гипсоволокнистым и древесно-волокнистым плитам	3
6.04.01.08	Облицовка помещений специального назначения (бань, прачечных, павильонов, больниц и др.) керамическими плитами	20
6.04.01.09	Укладка мраморных подоконных плит и облицовка ступеней мозаичными плитами	35
6.04.01.09	Облицовка ступеней мозаичными плитами и укладка железобетонных подоконных плит	56
6.04.01.10	Облицовка вертикальных поверхностей глазурованной плиткой при помощи шаблона конструкций Г.М.Карнаухова	73
6.04.02.01	Облицовка стен искусственным мрамором	88
6.04.02.02	Облицовка колонн искусственным мрамором	101
6.04.02.04	Облицовка колонн гранитными, мраморными и известковыми плитами	115
06.6.04.02.04	Облицовка стен полистирольными плитками	147
3.03.02.10а	Облицовка стеновых панелей жилых домов туфовыми плитами	160

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Производство работ по облицовке ступеней  
мозаичными плитами и укладке железобетонных  
подоконных плит

6.04.01.09  
06.09.04

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на облицовку  
ступеней мозаичными плитами и укладку железобетонных подокон-  
ных плит в жилых и гражданских зданиях.

Технологическая карта разработана на выполнение 100 единиц  
объёма, например 100 кв.м. ступеней.

Для облицовки ступеней приняты мозаичные плиты  
ГОСТ 9818-67. Железобетонные подоконные плиты приняты по  
ГОСТ 6785-58.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Единицы измерения	Облицовка 100 м <sup>2</sup> ступеней	Укладка 100 м <sup>2</sup> подоконных плит
Трудоёмкость работ	ч-ди.	13,5	18,0
Выработка одного рабочего в смену	м <sup>2</sup>	7,4	5,6
Стоимость трудозатрат 1 ч/ди.	руб.	4-22	4-01
Продолжительность выполненных работ	дни	7,0	9,0

РАЗРАБОТАНА Институтом ОМПИС Минстроя СССР	УТВЕРЖДЕНА: техническими управлениями: Минстроя СССР Минпромстроя СССР Минтяжстроя СССР  "28" декабря 1970 г. № 2-20-2-11/1481	Срок введения "1" <u>сентябрь</u> 1971 г.
--	---	--

## III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

### I. Облицовка ступеней мозаичными плитами

К облицовке ступеней мозаичными плитами следует приступать после устройства кровли или водонепроницаемого покрытия над лестничной клеткой.

До начала работ по облицовке ступеней необходимо:

установить дверные и оконные коробки и подоконники;

выполнить штукатурные работы;

установить приборы отопления и вентиляции, произвести их испытание.

Процесс облицовки ступеней мозаичными плитами подразделяется на 3 этапа:

1. Подготовительные работы.

2. Основные работы.

3. Заключительные работы.

В состав подготовительных работ входят следующие операции: очистка ступеней лестничного марша и плит от загрязнения и наплывов раствора;

вырубка борозд в местах примыкания плит к штукатурным стенам;

натягивание причального шнура с разметкой положения плит по рейке-шаблону.

В состав основной работы входят:

смачивание основания ступеней водой;

устройство постели из цементного раствора;

укладка мозаичных плит и подгонка их по месту.

Заключительной работы:

обрубка кромок с торца плит;

выверка плит;

временное ограждение облицованного лестничного марша.

После выполнения подготовительной работы приступают к облицовке ступеней плитами. Работы по облицовке маршей, установленных в лестничной клетке, начинаются с верхнего этажа. Мозаичные плиты на лестничном марше укладывают сверху вниз, от верхней фризовой ступени (см. рис. I).

Укладка мозаичных плит производится на жёстком цементном растворе M-50-100 по ступеньям сборных железобетонных маршей таким образом, чтобы валики всех ступеней марша находились в одной плоскости.

6.04.01.09  
06.09.04

-4-

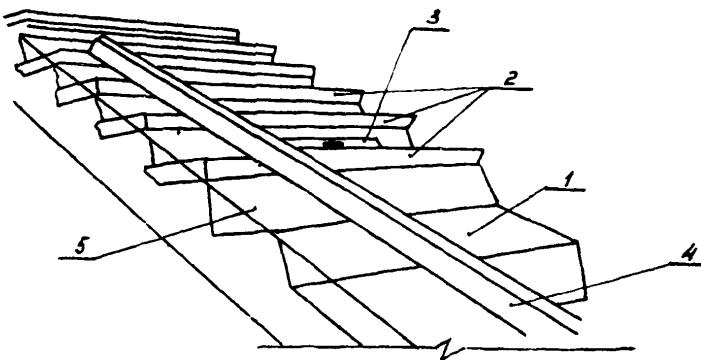


Рис.1. Приспособления для контроля качества укладки мозаичных плит:

1 - лестничный морш; 2 - мозаичные накладки;  
3 - уровень; 4 - рейка-шаблон; 5 - шнур.

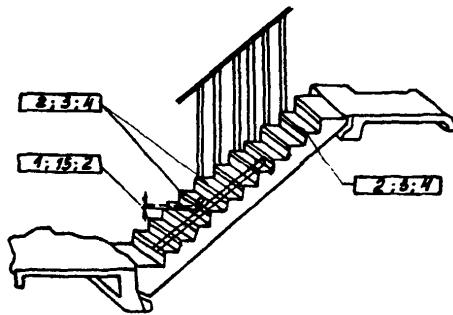


Рис.2. Допуски при устройстве лестничного марша.

Лишевую поверхность мозаичной плиты на верхней фризовой ступени выравнивают с помощью уровня по отметке чистого пола лестничной площадки. Торцовые валики, имеющиеся на мозаичных плитах, должны лежать в одной вертикальной плоскости, поэтому по линии торцов натягивают шнур от тщательно выверенной верхней фризовой ступени до нижней, который не снимают, пока не будут облицованы все ступени обрабатываемого марша.

На подготовленную постель из жёсткого цементного раствора укладывают мозаичную плиту и осаживают её до требуемого положения ударами молотка, которые наносят по деревянному бруски.

На установленные фризовые плиты укладывается по длине марша фугованная рейка-шаблон, на которой в местах соприкосновения её с кромками фризованных плит делают отметки, после чего рейку снимают. Расстояние между отметками делят на число ступеней в марше за вычетом одной, после чего на рейке делают соответствующие отметки.

Размеченную рейку устанавливают в первоначальное положение. Если между рейкой и валиком остаётся зазор, плиту следует выдвинуть несколько вперёд в той же плоскости или же поднять на добавочном слое раствора.

Горизонтальность мозаичной плиты в продольном и поперечном направлениях проверяют уровнем.

Облицованный лестничный марш ограждают и выдерживают до отвердения раствора (2-3 дня), после чего отделяют подступенки и устанавливают балюсины и поручни.

Перед сдачей в эксплуатацию всего здания или части его производят полирование мозаичной поверхности ступеней пастой.

До начала работ по облицовке мозаичными плитами ступеней, звено плиточников готовит инструменты и приспособления, заготовливает необходимые материалы.

Вертикальная транспортировка мозаичных плит на этажи здания осуществляется с помощью подъёмных механизмов (башенный кран, стоечный подъёмник и т.д.).

В пределах этажа мозаичные плиты в жилых зданиях разносятся вручную. В административно-хозяйственных, бытовых и промышленных зданиях мозаичные плиты целесообразно развозить на четырёхколёсной тележке.

В период строительства многоэтажных зданий подачу мозаичных плит на этажи следует производить в специальных контейнерах до монтажа плит междуэтажных перекрытий.

2. Укладка железобетонных подоконных плит

До начала укладки подоконных плит необходимо выполнить следующие работы:

установить, закрепить и проконопатить оконные коробки;  
выполнить штукатурные работы в помещении.

Процесс укладки железобетонных подоконных плит подразделяется на следующие этапы:

1. Подготовительную работу.

2. Основную работу.

3. Заключительную работу.

В состав подготовительной работы входят следующие операции:  
очистка поверхности стены, на которую укладывается подоконная плита, от пыли, загрязнения, напльзов раствором.

вырубка борозд в откосах оконного проёма для установки плиты.

Основная работа состоит из следующих операций:

смачивания основания оконного проёма водой;

установки деревянных клиньев на основание оконного проёма с предварительной примеркой плиты по месту;

устройства постели из цементного раствора;

укладки железобетонной подоконной плиты.

В заключительную работу входит:

заделка цементным раствором пустот под железобетонной плитой и торцов плиты в каменной кладке, откосов оконного проёма;  
затирка низа откосов оконного проёма и отдельных мест под плитой.

После выполнения подготовительной работы приступают к укладке подоконных плит.

Подоконные плиты (рис. 3) укладывают на место в следующем порядке. На выровненную по горизонтали поверхность каменной кладки низа оконного проёма размещают три-четыре деревянных коротких бруска толщиной 50 мм, срезанных на клин, два из них - по бокам и один или два - посередине. Клины должны заходить за грань стены на 20-30 мм.

На бруски кладут железобетонную плиту и выравнивают её по высоте и уровню путём подбивки или извлечения того или другого клина.

При укладке плит необходимо соблюдать следующие требования:

в пределах одного помещения подоконные плиты должны находиться на одном уровне;

6.04.01.09  
06.09.09

-7-

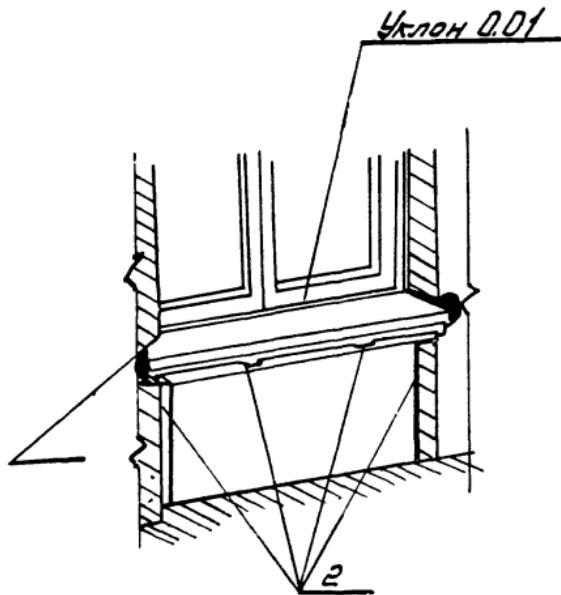


Рис.3 Установка подоконной железобетонной плиты.

- 1 - Заделка цементным раствором.
- 2 - Деревянные бруски (калин) толщиной 50мм.

лицевая поверхность плиты должна иметь уклон во внутрь помещения 1:100;

задельываемые в оба откоса заплечики плиты должны быть одинаковой длины.

Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить точность установки подоконной доски, их следует сразу же после установки приморозить известково-гипсовым раствором. После примерки плиту осторожно снимают и, смочив водой кирпичную кладку между клиньями, набрасывают жёсткий цементный раствор, который при помощи кельмы выравнивают так, чтобы его поверхность была на 2-3 мм выше верха деревянных брусков. Если слой раствора достигает 2 см и больше, в раствор желательно втапливать крупный щебень или кирпичный бой. На подготовленную растворную постель укладывают железобетонную плиту, выравнивают её заплечики и ударами молотка по деревянному бруски осаживают до требуемого уровня.

Для создания необходимого упругого зазора на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания перед укладкой подоконных досок торцы их обёртывают войлоком.

Каждую вновь укладываемую плиту строго выверяют по ранее установленным в помещениях подоконникам.

Через 24 часа клинья вынимают и обвязавшиеся пустоты задельывают раствором. Одновременно задельывают также и торцы плит в каменной кладке откосов оконного проёма. До окончания отделочных работ в помещении поверхность подоконных плит следует покрыть листами картона или толя, во избежание попадания на них купороса и белил.

Вертикальная транспортировка железобетонных подоконных плит на этажи многоэтажных зданий осуществляется с помощью подъёмных механизмов (башенный кран, стоечный подъёмник и т.д.).

В пределах этажа подоконные плиты в жилых зданиях разносятся вручную. В административно-хозяйственных, бытовых и промышленных зданиях подоконные плиты целесообразно развозить на четырёхколёсной тележке. В период строительства многоэтажных зданий подачу подоконных плит на этажи следует производить в специальных контейнерах до монтажа плит междуэтажных перекрытий.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

## I. При облицовке ступеней мозаичными плитами

Облицовку ступеней мозаичными плитами выполняет звено облицовщиков-плиточников в составе:

Плиточники: 4 разряда - I человек ( $\Pi_1$ )  
2 разряда - I человек ( $\Pi_2$ )

№ п/п	Наименование операций	Исполнитель
	Подготовительная работа	
1	Вырубка борозд в местах примыкания плит к штукатурным стенам	$\Pi_1$ и $\Pi_2$
2	Очистка ступеней лестничного марша и плит от загрязнения и наплывов раствора	$\Pi_2$
3	Натягивание причального шнура с разметкой положения плит по рейке-шаблону	$\Pi_1$
	Основная работа	
1	Смачивание основания ступеней водой	$\Pi_2$
2	Устройство постели из цементного раствора	$\Pi_2$
3	Укладка мозаичных плит и подгонка их по месту	$\Pi_1$ и $\Pi_2$
	Заключительная работа	
1	Обрубка кромок с торца плит	$\Pi_2$
2	Выверка плит	$\Pi_1$
3	Временное ограждение облицованного лестничного марша	$\Pi_1$ и $\Pi_2$

6. 04. 01. 09

- 10 -

6. 09. 04

2. При укладке железобетонных подоконных плит

Укладку железобетонных подоконных плит выполняет звено каменщиков в составе:

Каменщики: 4 разряда - I человек ( $K_1$ )

3 разряда - I человек ( $K_2$ )

№ п/п	Наименование операций	Исполнитель
<u>Подготовительная работа</u>		
I	Вырубка борозд в откосах оконного проёма для установки подоконной плиты	$K_2$
2	Очистка поверхности стены низа оконного проёма от пыли, загрязнения и наплывов раствора	$K_2$
<u>Основная работа</u>		
I	Смачивание основания оконного проёма водой	$K_2$
2	Установка деревянных клиньев на основание оконного проёма с предварительной примеркой плиты по месту	$K_1, K_2$
3	Устройство постели из цементного раствора	$K_2$
4	Укладка железобетонной подоконной плиты	$K_1, K_2$
<u>Заключительная работа</u>		
I	Заделка цементным раствором пустот под плитой и торцов плиты в каменной кладке откосов оконного проёма	Штукатурка $Ш_1, Ш_2$
2	Затирка низа откосов оконного проёма и отдельных мест под плитой	$Ш_1, Ш_2$

600,00/0,04

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Един. измере- ния	Объём работ	Норма времени на един. измерен. в чел/час	Затраты труда на весь объ- ём работ в чел/час	Расценка на един. измерен. в руб.коп.	Стои- мость затрат труда на весь объём работ в руб.коп.
I	I-14п.3	I. Облицовка ступеней мозаичными плитами на объём 100 шт. Переноска мозаичных плит вручную на расстояние до 100 м	шт-60кг 100шт-600кг	I тн	0,6	4,29	2,57 34,4I I,85	I-42 0-52 0-55,5
2	§8-22	Облицовка ступеней мозаичными плитами	I м <sup>2</sup>	37	0,93		38,83	0-85 I9-24 I-03
3	Тариф Зр.	Прочие работы - 5%						2I-I2
I	I-14п.3	2. Укладка железобетонных подоконных плит На объём 100 штук	шт-60кг 100шт-6тн	I тн	6,0	4,29	25,74	I-42 8-52
2	§3-І3п.9	Переноска плит вручную на расстояние до 100 метров		I тн			46,II 3,55	0-5I,9 0-55,5
3	Тариф Зр.	Укладка сборных железобетонных подоконных плит	плиты	52,4	0,88		75,4	27-20 I-97
		Прочие работы - 5%						37-69

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК  
выполнения работ по облицовке лестничного марша (II ступеней) мозаичными плитами

№ п/п	Наименование операций	Рабочее время в минутах													Испол- нитель		
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
1	<u>Подготовительная работа</u> Вырубка борозд в местах примыкания плит к стенам																II <sub>1</sub> , II <sub>2</sub>
2	<u>Очистка ступеней лестничного марша и плит от загрязнения</u>																II <sub>2</sub>
3	<u>Натягивание причального шнура с разметкой положения плит по рейке</u>																II <sub>1</sub>
4	<u>Основная работа</u> Смачивание основания ступеней водой																II <sub>1</sub> , II <sub>2</sub>
5	Устройство постели из цементного раствора																
6	Укладка мозаичных плит																
7	<u>Заключительная работа</u> Обработка кромок с торца плит																II <sub>2</sub>
8	Быверка плит																II <sub>1</sub>
9	Временное ограждение лестничного марша																II <sub>1</sub> , II <sub>2</sub>

06.09.04  
6.09.04

-12-

16966-60

99

6.09.09  
06.09.04

ОРИЕНТИРОВЧНЫЙ ГРАФИК  
выполнения операций по укладке 10 железобетонных подоконных плит

№/п	Наименование операций	Рабочее время в минутах														Исполнитель		
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
	<u>Подготовительная работа</u>																	
1	Вырубка борозд в откосах оконных проёмов для установки подоконных плит					33	мин.											K <sub>I</sub> , K <sub>2</sub>
2	Очистка поверхности стены низа оконных проёмов от пыли, загрязнения и наплыва раствора							7	мин.									K <sub>I</sub> , K <sub>2</sub>
	<u>Основная работа</u>										50	мин.						
3	Смачивание основания оконных проёмов водой																	K <sub>I</sub> , K <sub>2</sub>
4	Установка деревянных клиньев на основание оконных проёмов с предварительной примеркой плит по месту																	
5	Устройство постели из цементного раствора																	
6	Укладка железобетонных подоконных плит																	
	<u>Заключительная работа</u>																	
7	Заделка цементным раствором пустот под плитами и торцов плит											100	мин.					III <sub>1</sub> , III <sub>2</sub>
8	Затирка низа откосов оконных проёмов и отдельных мест под плитами																	

6.04.01.09  
06.09.04

-14-

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. При производстве работ по облицовке ступеней мозаичными плитами.

a) Основные материалы и полуфабрикаты на 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

№ п/п	Наименование	Марка	Един. измерен.	Коли- чество
I	Мозаичные плиты	ЛН	шт.	270
2	Жесткий цементно-песчаный раствор состава I:4		м <sup>3</sup>	2

Размеры и марки основных типов накладных проступей приведены в нижеследующей таблице и чертеже I.


М а р к а	размеры в мм		
	длина	ширина	толщина
ЛН 11	1050		
ЛН 12	1150	325	35
ЛН 14	1350		
ЛН 16	1600		

6.04.01.09  
06.09.04


- 15 -

Поперечные разрезы накладных проступей  
(Чертёж I)


Рядовая ЛН




Нижняя ЛН<sub>Н</sub>



Верхняя ЛН<sub>В</sub>



Конечная ЛН<sub>К</sub>



б) Оборудование, приспособление, инструмент

№/п	Наименование	Марки	Коли-чество	Примечание
1	Уровень	-	1 шт	
2	Шнур	-	5 п.м.	
3	Кельма	-	1 шт.	
4	Молоток	-	2 шт	
5	Рейка-шаблон	-	1 шт	
6	Ящик для раствора	-	1 шт	
7	Контейнер с самозахватывающим устройством	-	1 шт	Чертежи в Актюбинском филиале института "Казоргтехстрой"

06.09.04

2. При производстве работ по укладке железобетонных подоконных плит.

а) Основные материалы и полуфабрикаты на 100 м<sup>2</sup> подоконных плит

№ п/п	Наименование	Марка	Един. измер.	Количеств
I	Железобетонные подоконные плиты	БП6-15	шт.	192
2	Жёсткий цементный раствор состава I:4	-	м <sup>3</sup>	2,5
3	Бруски деревянные $h = 50$ мм $\ell = 0,5$ м	-	шт	48

По форме подоконные плиты бывают с упрощённым валиком (черт. № 2) или с фаской без валика (черт. № 3).

Чертёж 2



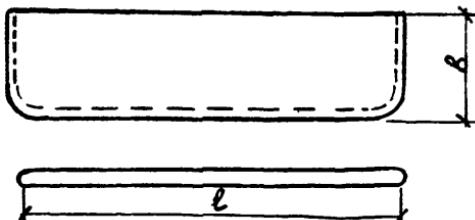


Чертёж 3

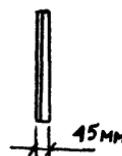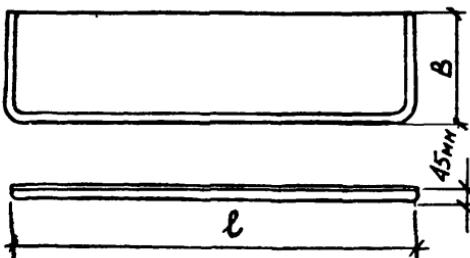

б) Оборудование, инструменты

№/п	Наименование	Марка	Коли-чество	Примечание
1	Кельма	-	I	
2	Молоток	-	2	
3	Ведро	-	I	
4	Ящик для раствора	-	I	
5	Контейнер с самозахватывающим устройством	-	I	Актюбинский филиал института чертежей "Казоргтехстрой"

Паста для натирки мозаичных полов (в частях по весу)

Скипидар или бензин	- 10
Стеарин	- 2
Парафин	- I
Воск	- I
Канифоль	- 0,25

При изготовлении пасты сначала расплавляют стеарин, парафин, воск и канифоль, а затем добавляют растворитель (скипидар или бензин).

Покрытую этой пастой поверхность натирают до зеркального блеска войлоком или сукном вручную.

**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности (СНиП II-A-II-62), а также приводимые ниже требования.

1. К производству облицовочных работ допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. До начала работы по облицовке ступеней рабочий обязан проверить инструмент, а в случае неисправности или непригодности его немедленно заменить.

6.04.01.09

(18)

06.09.04

Необходимо следить за тем, чтобы молотки и кирочки не имели заусениц. Ударные инструменты должны быть прочно насажены на деревянные рукоятки и обязательно расклиниены металлическим клином.

2. Перед началом работ по укладке железобетонных подоконных плит рабочий обязан внимательно ознакомиться со своим рабочим местом, убрать все лишние предметы и освободить рабочие проходы; осмотреть состояние инструмента, рабочего инвентаря и убедиться в их полной исправности.

Во время работы необходимо защищать пальцы рук от непосредственного соприкосновения с раствором. Для этого следует пользоваться резиновыми напальчиками.

Освещение рабочих мест переносными светильниками должно осуществляться с напряжением не более 36 вольт.