

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
4167—  
2007

---

# ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Технические условия

ISO 4167:2006  
Polyolefin agricultural twines  
(IDT)

Издание официальное

БЗ 7—2007/186



Москва  
Стандартинформ  
2007

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом ТК 412 «Текстиль», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2007 г. № 243-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 4167:2006 «Шпагат полиолефиновый для сельского хозяйства» (ISO 4167:2006 «Polyolefin agricultural twines»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении В

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	1
4 Обозначение . . . . .	1
5 Сырье . . . . .	2
6 Требования к изготовлению . . . . .	2
7 Технические характеристики . . . . .	2
8 Подготовка образцов к испытаниям . . . . .	3
9 Метод испытаний . . . . .	3
10 Упаковка и форма поставки . . . . .	6
11 Маркировка . . . . .	6
12 Подготовка партий для продажи . . . . .	6
Приложение А (справочное) Рекомендации по уходу и обращению со шпагатом . . . . .	7
Приложение В (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам . . . . .	7

## ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

## Технические условия

Polyolefin agricultural twines.  
Specification

Дата введения — 2008—09—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полиолефиновый шпагат для сельского хозяйства (далее — шпагат), используемый для связывания упаковок на автоматических пресс-подборщиках или на подобных машинах.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний и правила приемки шпагата.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

ИСО 139:2005 Текстильные изделия. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний

ИСО 2:1973 Текстильные изделия. Обозначение направления крутки нитей и аналогичных изделий

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **сельскохозяйственный шпагат**: Простая пряжа, предназначенная для использования в сельском хозяйстве, чаще всего для связывания упаковок на автоматических пресс-подборщиках или на подобных машинах.

3.2 **партия**: Определенное количество шпагата, произведенного при условиях, которые предполагаются одинаковыми.

3.3 **лабораторный образец**: Полный набор образцов из партии, предназначенный для испытаний в лаборатории.

3.4 **полиолефин**: В большинстве случаев — полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ) высокой плотности.

3.5 **образец**: Количество шпагата, которое использовано для проведения испытаний на соответствие настоящему стандарту.

## 4 Обозначение

Обозначение шпагата состоит из следующих элементов:

- наименования шпагата;
- указания материала, из которого изготовлен шпагат;
- указания номинальной удельной длины шпагата в метрах на килограмм (метрический номер);
- обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения:

Полипропиленовый (ПП) сельскохозяйственный шпагат, имеющий номинальную удельную длину 350 м/кг:

*Сельскохозяйственный шпагат-ПП-350 по ГОСТ Р ИСО 4167—2007.*

## 5 Сырье

Сырье, используемое для изготовления шпагата, должно состоять из полиолефинов. Применяют адекватную стабилизацию против разрушающего воздействия солнечного света.

Используют любую ультрафиолетовую ингибиторную систему, а также красящий пигмент.

Используемые красящие пигменты и стабилизаторы должны быть нетоксичными.

Шпагат по цвету должен быть отличим от соломы и травы.

## 6 Требования к изготовлению

Каждая бухта со шпагатом должна позволять использовать всю длину шпагата. Шпагат должен иметь правое направление крутки (Z) в соответствии с ИСО 2.

Шпагат должен всегда сматываться от центра бухты в направлении против часовой стрелки.

## 7 Технические характеристики

Технические характеристики и методы испытаний шпагата приведены в таблице 1.

Таблица 1

Техническая характеристика шпагатов	Значение характеристики шпагата-ПП-350	Метод испытаний
Линейная плотность, текс	2857 <sup>+249</sup> <sub>-211</sub>	По 9.1
Удельная длина, м/кг	350 ± 28	По 9.1
Минимальная разрывная нагрузка, даН*	98	По 9.2
Минимальная средняя разрывная нагрузка узла, даН*	54	По 9.3
* П р и м е ч а н и е — Единицей силы в системе СИ является ньютон. Сила величиной 1 деканьютон (даН) соответствует массе 1,02 кгс.		

Таблица 2 показывает отличительные характеристики только некоторых шпагатов, для других шпагатов характеристики должны быть рассчитаны в соответствии с формулами, приведенными в этом разделе и в 9.1.5.

Таблица 2

Вид упаковки	Линейная плотность $\rho_1$ , текс		Удельная длина шпагата, м/кг		Минимальная разрывная нагрузка шпагата $F_{\text{мин}}$ , даН	Минимальная средняя разрывная нагрузка узла $F_{\text{ср}}$ , даН
	Номин.	Допуск	Номин.	Допуск		
Круглые тюки	1176	+103 –87	850	± 68	45	25
	1724	+149 –127	580	± 46	62	34
Обычные тюки	2326	+198 –171	430	± 34	81	44
	2857	+249 –211	350	± 28	98	54
	3448	+579 –494	290	± 23	116	64
Большие тюки	6667	+579 –494	150	± 12	218	120
	7692	+641 –549	130	± 10	250	137

Минимальную разрывную нагрузку шпагата  $F_{\text{мин}}$ , даН, вычисляют по формуле

$$F_{\text{мин}} = 31450/n + 8F, \quad (1)$$

где  $n$  — установленная номинальная удельная длина шпагата в метрах на килограмм, определенная в соответствии с процедурой, установленной в 9.1.

Минимальную среднюю разрывную нагрузку  $F_{\text{ср}}$ , даН, узла вычисляют по формуле

$$F_{\text{ср}} = 0,55F_{\text{мин}}. \quad (2)$$

$F_{\text{мин}}$  и  $F_{\text{ср}}$  округляют до ближайшего целого числа.

Для удельной длины должен быть установлен допуск  $\pm 8\%$ , округленный до ближайшего целого числа.

## 8 Подготовка образцов к испытаниям

### 8.1 Количество бухт в лабораторном образце

От каждых 50 тонн в партии или от всей партии шпагата, если она составляет не более 50 тонн, с одним и тем же кодовым номером необходимо отобрать для испытаний определенное число бухт, используя следующую формулу отбора проб:

$$S = 0,25\sqrt{N}, \quad (3)$$

где  $N$  — число бухт в партии не более 50 тонн.

### 8.2 Отбор проб

Для каждой партии лабораторный образец должен быть подготовлен следующим образом.

Отбирают случайным образом требуемое число бухт, каждая берется из различных тьюков партии.

## 9 Метод испытаний

### 9.1 Определение удельной длины

#### 9.1.1 Принцип

В определенных условиях взвешивают образцы установленной длины, а затем рассчитывают линейную плотность и удельную длину.

#### 9.1.2 Аппаратура

Весы точно до 0,5 г.

Намоточное устройство с известным периметром.

#### 9.1.3 Отбор образцов

9.1.3.1 Отбирают 30 м шпагата от каждой бухты следующим способом:

- непосредственно от центра каждой бухты сматывают в направлении против часовой стрелки первые 10 м шпагата и отбрасывают его;
- сматывают 30 м шпагата и наматывают его последовательными витками (без наложения друг на друга) на намоточное устройство, прикладывая к шпагату достаточное натяжение, чтобы обеспечить точность отмеривания.

Каждый 30-метровый образец представляет собой образец для испытаний.

#### 9.1.3.2 Кондиционирование

Испытания следует проводить в атмосферных условиях, обеспечивающих сохранение его первоначальных свойств.

В случае разногласий образцы выдерживают 24 ч в стандартных температурных атмосферных условиях, установленных в ИСО 139 [температура  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , относительная влажность  $(65 \pm 2)\%$ ], до продолжения испытаний.

#### 9.1.4 Метод

Взвешивают каждый образец, округляя до 0,5 г. Массу  $m_1$  выражают в граммах.

#### 9.1.5 Обработка результатов

##### 9.1.5.1 Расчет линейной плотности

Для каждого образца рассчитывают линейную плотность  $\rho_1$ , текс, округленную до ближайшего целого числа, по формуле

$$\rho_1 = \frac{1000m_1}{30}, \quad (4)$$

где  $m_1$  — масса образца, г.

## 9.1.5.2 Расчет удельной длины

Рассчитывают удельную длину шпагата  $L$ , м/кг, округленную до ближайшего целого числа, по формуле

$$L = 10^6 / \rho_1, \quad (5)$$

где  $\rho_1$  — линейная плотность, текс, округленная до ближайшего целого числа.

## 9.1.5.3 Контрольное испытание

Если характеристики образца выходят за допустимые пределы (см. раздел 7 и таблицу 2), необходимо провести контрольное испытание еще одной бухты.

Если результат контрольного испытания окажется в пределах разрешенных допусков, то этот результат контрольного испытания должен быть принят как значение линейной плотности.

## 9.2 Определение разрывной нагрузки

## 9.2.1 Принцип

Нагрузку (выраженную в деканьютонах), необходимую для разрыва образца установленной длины, измеряют в известных условиях.

## 9.2.2 Аппаратура

Разрывная испытательная машина, имеющая постоянную скорость перемещения подвижного зажима. Эта испытательная машина должна включать в себя:

- два устройства для зажима концов образца для испытаний;
- устройство для установления постоянной скорости перемещения;
- устройство для непрерывной индикации и записи прикладываемой нагрузки.

## 9.2.3 Отбор образцов

После определения удельной длины вытягивают, не разрезая шпагата, непосредственно из середины каждой бухты в направлении против часовой стрелки кусок шпагата, содержащий отстоящие на расстоянии 5 м друг от друга 10 образцов длиной, достаточной для того, чтобы обеспечивать свободную длину образца между зажимающими устройствами испытательной машины (см. 9.2.2) не менее 250 мм.

Каждый образец должен быть идентифицирован по бухте, от которой он был отмотан.

## 9.2.4 Метод

Проверяют, чтобы скорость движения подвижного зажима машины была постоянной и численно равной, в миллиметрах в минуту, в пределах  $\pm 10\%$ , длине образца между зажимами в миллиметрах.

До помещения образца между зажимами проверяют, чтобы оси зажимов находились друг от друга на расстоянии не менее 250 мм.

Образец помещают на испытательную машину таким образом, чтобы он совпадал с осью натяжения, принимая меры, чтобы предотвратить раскручивание (потерю крутки) помимо того, которое неизбежно происходит при вытягивании шпагата из бухты.

Запускают машину и непрерывно прикладывают нагрузку до тех пор, пока образец не порвется. Если образец порвется в зажиме или разрыв будет вызван воздействием зажима, ставят новый образец и снова проводят испытание.

## 9.2.5 Обработка результатов

При испытаниях разрывной нагрузки учитывают только те результаты, которые получены, когда разрыв происходит между зажимами испытательной машины.

Рассчитывают разрывную нагрузку как среднеарифметическое 10 результатов и выражают эту разрывную нагрузку в деканьютонах.

Если какой-либо из 10 образцов, взятых из отобранной бухты, не достигает минимальной разрывной нагрузки, установленной для шпагата данного типа, результат должен быть отброшен. Необходимо отобрать еще одну бухту шпагата для проведения повторных испытаний.

Эта процедура повторных испытаний должна быть применена ко всем отобранными бухтам, представляющим партию.

В случае если любой результат испытаний отобранной для повторных испытаний бухты (или бухт) не может удовлетворить требованиям к минимальной разрывной нагрузке, партия, представленная этими отобранными бухтами, должна считаться несоответствующей настоящему стандарту.

## 9.3 Определение разрывной нагрузки в узле

## 9.3.1 Принцип

Нагрузку (выраженную в деканьютонах), необходимую, чтобы разорвать образец, содержащий простой узел, завязанный, как показано на рисунке 1 (но не его зеркальное изображение), измеряют при описанных ниже условиях.

## 9.3.2 Аппаратура

См. 9.2.2.

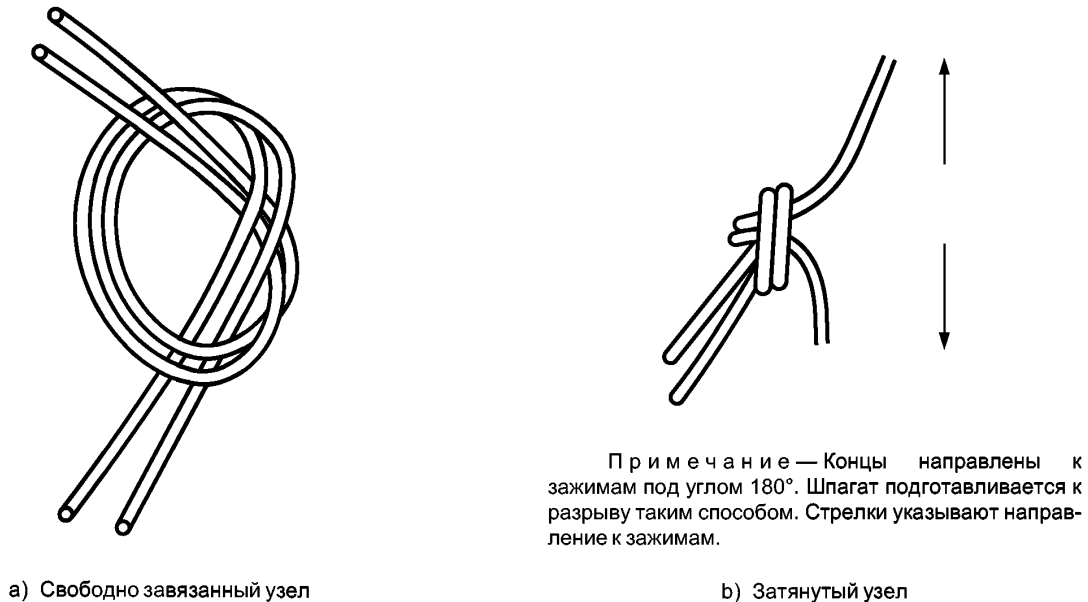


Рисунок 1 — Завязывание простого узла

### 9.3.3 Отбор образцов

После определения разрывной нагрузки шпагата, вытягивают непосредственно из середины каждой бухты в направлении против часовой стрелки 10 образцов, расположенных на расстоянии 5 м друг от друга. Длина образцов должна быть достаточной, чтобы содержать простой узел и позволять размещение образца в испытательную машину таким образом, чтобы свободная длина образца между захватывающими устройствами составляла не менее 250 мм.

Каждый образец должен быть идентифицирован ссылкой на бухту, от которой он был отмотан.

### 9.3.4 Метод

До помещения образца между зажимами проверяют, чтобы оси зажимов находились друг от друга на расстоянии не менее 250 мм.

Проверяют, чтобы скорость движения подвижного зажима машины была постоянной и численно равной, в миллиметрах в минуту, в пределах  $\pm 10\%$ , длине образца между зажимами в миллиметрах.

Помещают образец, на котором завязан узел, между зажимами таким образом, чтобы узел находился на равном расстоянии от зажимов. Затягивают узел до момента, когда образец начинает натягиваться, следя за тем, чтобы предотвратить закручивание в течение процедуры.

Запускают машину и непрерывно прикладывают нагрузку, пока образец не порвется. Если образец порвется в зажиме или разрыв будет вызван его воздействием, ставят новый образец и снова проводят испытание. Если из-за смещения узла разрыва не происходит, испытание следует считать неудовлетворительным и повторить с новым образцом; этот факт должен быть отмечен в протоколе испытаний.

### 9.3.5 Обработка результатов

При испытаниях разрывной нагрузки узла принимают во внимание только те результаты, которые получены, когда разрыв происходит вне зажимов испытательной машины.

Рассчитывают разрывную нагрузку как среднеарифметическое 10 результатов и выражают разрывную нагрузку в деканьютонах.

Если образец, взятый из какой-либо бухты, не достигает минимальной средней разрывной нагрузки, установленной в таблице 1, результат считается неудовлетворительным и для испытаний отбирают еще одну бухту шпагата.

Эта процедура повторных испытаний должна быть применена ко всем отобранным бухтам, представляющим партию.

В случае если рассчитанное среднеарифметическое значение 10 результатов повторных испытаний отобранной бухты (или бухт) не достигает минимального среднего значения разрывной нагрузки



узла, партия, представленная этими отобранными бухтами, должна считаться несоответствующей настоящему стандарту.

#### 9.4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать в себя следующие сведения:

- обозначение настоящего стандарта;
- обозначение шпагата;
- полученные результаты;
- подробности процедуры, не установленные в настоящем стандарте, и любые возможные инциденты, которые могут повлиять на результаты.

### 10 Упаковка и форма поставки

Шпагаты должны поставаться в бухтах.

Максимальные размеры бухт для шпагата в зависимости от типа тюка должны соответствовать указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Тип тюка	Высота бухты, мм, не более	Диаметр бухты, мм, не более
Круглые тюки	280	260
Обычные тюки	280	260
Большие тюки	320	320

Бухты должны быть упакованы в пачки или картонные коробки.

Упаковки должны обеспечивать сохранность продукции при нормальном обращении в процессе транспортирования и хранения.

### 11 Маркировка

На каждую пачку или картонную коробку следует наносить следующие минимальные обозначения:

- номинальную удельную длину упакованного шпагата;
- обозначение настоящего стандарта.

**П р и м е ч а н и е** — Следует обратить внимание на факт, что в странах, в которых продается шпагат, могут действовать законы или регламенты. Они могут требовать приведения теоретической массы брутто или массы нетто упаковки (номинальной массы в килограммах) и/или номинальной длины упакованного шпагата в метрах.

### 12 Подготовка партий для продажи

Если расчеты за продукцию осуществляют, исходя из массы шпагата, масса брутто партии должна быть не меньше массы, указанной в счете-фактуре, на:

- 2 %, если партия состоит из менее чем 50 тюков;
- 1 %, если партия содержит от 50 до 99 тюков;
- 0,5 %, если партия содержит от 100 до 199 тюков;
- 0,2 %, если партия содержит от 200 до 499 тюков;
- 0,1 %, если партия содержит от 500 тюков и более.

Когда продажа осуществляется по количеству тюков, никаких допусков на их количество не устанавливается.

**П р и м е ч а н и е** — Указанная в счете-фактуре масса является полной теоретической массой брутто поставляемых тюков (включая упаковку).

**Приложение А  
(справочное)**

**Рекомендации по уходу и обращению со шпагатом**

**1 Тип узла**

Рекомендуемый узел, который следует использовать, описан в 9.3.1.

**2 Части машины**

Поверхность движущихся частей машины должна быть в хорошем состоянии, и все части должны быть гладкими и очищенными от ржавчины и краски, чтобы избежать ненужного истирания или разрыва шпагата.

**3 Обращение**

С бухтами и упаковками шпагата следует обращаться с осторожностью и хранить правильным образом, иначе на бухте может произойти образование купола.

**4 Локальное истирание**

Незащищенные бухты не следует бросать на землю или на твердые предметы, поскольку возникающие абразивные повреждения могут вызвать значительное ослабление шпагата.

**5 Хранение**

Шпагаты следует хранить в сухом прохладном месте, чтобы предотвратить повреждения, вызываемые сыростью и нагревом.

**Приложение В  
(справочное)**

**Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации  
ссылочным международным стандартам**

**Т а б л и ц а В.1**

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 139:2005	ГОСТ Р ИСО 139—2007 Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний
ИСО 2:1973	*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.	

УДК 677.718.946.64:006.354

ОКС 59.080.50

M78

Ключевые слова: шпагат, шпагат полиолефиновый

---

Редактор *Л.В. Коретникова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 09.10.2007. Подписано в печать 31.10.2007. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 138 экз. Зак. 799.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.